



جمهوری اسلامی ایران
وزارت آموزش عالی
نیمه نخست

اصول اندازه گیری الکتریکی

فنی و حرفه ای (رشته های الکترونیک - الکتروتکنیک)



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اصول اندازه‌گیری الکتریکی

رشته‌های الکترونیک - الکتروتکنیک

زمینه‌ی صنعت

شاخه‌ی آموزش فنی و حرفه‌ای

شماره‌ی درس ۲۰۹۱

نظریان، فتح‌الله	۵۳۷
اصول اندازه‌گیری الکتریکی / مؤلف: فتح‌الله نظریان - تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۸۴.	/۰۲۸
۱۷۲ص - مصور - (آموزش فنی و حرفه‌ای؛ شماره‌ی درس ۲۰۹۱)	الف ۵۱۲ ن
متون درسی رشته‌های الکترونیک - الکتروتکنیک، زمینه‌ی صنعت، برنامه‌ریزی و نظارت، بررسی و تصویب محتوا: کمیسیون برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی رشته‌های الکترونیک - الکتروتکنیک دفتر برنامه‌ریزی و تألیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کار دانش وزارت آموزش و پرورش، ۱ - برق - اندازه‌گیری، الف - ایران، وزارت آموزش و پرورش - کمیسیون برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی رشته‌های الکترونیک - الکتروتکنیک - ب - عنوان - ج - فروست.	۱۳۸۴

همکاران محترم و دانش‌آموزان عزیز:

بیشنهادات و نظرات خود را درباره‌ی محتوای این کتاب به نشانی
تهران - صندوق پستی شماره‌ی ۴۸۷۴/۱۵ دفتر برنامه‌ریزی و تألیف آموزش‌های
فنی و حرفه‌ای و کاردانش، ارسال فرمایند.

پست الکترونیکی info@tvoccd.sch.ir

آدرس الکترونیکی www.tvoccd.sch.ir

جداول هدف - محتوای این کتاب در کمیسیون تخصصی رشته‌های الکترونیک -
الکترونیک دفتر برنامه‌ریزی و تألیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش تهیه و
سپس در گردهمایی هنرآموزان منتخب سراسر کشور در مردادماه سال ۱۳۷۹ مورد بررسی
و تجدیدنظر قرار گرفته است.

وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

برنامه‌ریزی محتوا و نظارت و تألیف: دفتر برنامه‌ریزی و تألیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش

نام کتاب: اصول اندازه‌گیری الکترونیک - ۳۵۹/۹۳

مؤلف: فتح‌الله نظریان

آماده‌سازی و نظارت بر چاپ: اداره‌ی کل چاپ و توزیع کتاب‌های درسی

رسم: مریم دهقانزاده، سروش ذوالریاستین

صفحه‌آرا: مریم نصری

طراح جلد: مریم کبیران

ناشر: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران؛ تهران - کیلومتر ۱۷ جاده‌ی مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (دارو یغلی)

تلفن: ۴ - ۲۶۴۴۱، دورنگار: ۶ - ۲۶۴۴۰، صندوق پستی: ۱۳۴۲۵/۶۸۴

جایگاه: دانش‌بزو

سال انتشار و نوبت چاپ: چاپ پنجم ۱۳۸۴

حق چاپ محفوظ است.

شابک ۹۶۴-۰۵-۰۹۰۵-۱ ISBN 964-05-0905-1



شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات
کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشید
و از اتکای به اجانب پرهیزید.

امام خمینی «قدس سره الشریف»

فهرست مطالب

۲	کلیات و تعاریف
۵	فصل اول — اندازه‌گیری جریان، ولتاژ، مقاومت اهمی، ضریب خودالقایی سلف و ظرفیت خازن
۲۷	فصل دوم — اندازه‌گیری توان، انرژی و اختلاف فاز
۳۷	فصل سوم — ساختمان دستگاه‌های اندازه‌گیری
۸۲	فصل چهارم — آشنایی با اسیلوسکوپ و کاربرد آن
۱۲۶	فصل پنجم — اندازه‌گیری کمیت‌های غیرالکتریکی قابل تبدیل به سیگنال‌های الکتریکی
۱۷۲	منابع مورد استفاده

سخنی با همکاران ارجمند

همکاران گرامی، کتاب «اصول اندازه‌گیری الکتریکی» براساس مصوبات کمیسیون تخصصی رشته‌ی الکترونیک و الکتروتکنیک و همچنین نظرات و مصوبات نمایندگان منتخب رشته‌های الکترونیک و الکتروتکنیک استان‌های کشور در گردهمایی تابستان ۱۳۷۹، در تهران، و براساس اهداف رفتاری پیش‌بینی شده به مرحله‌ی تدوین و تألیف درآمده است.

همکاران ارجمند! همان‌طور که می‌دانید در روش اجرایی سالی - واحدی، در سال دوم، به‌طور همزمان تعدادی از دروس فنی مانند مبانی برق، الکترونیک عمومی (۱) و درس اصول اندازه‌گیری الکتریکی در برنامه‌ی دانش‌آموزان قرار دارد. از طرفی می‌دانیم که برای بیان یک مبحث فنی در رشته‌ی برق و الکترونیک لازم است دانش‌آموزان برخی از اصول و مبانی برق را بدانند که این مبانی در درس فیزیک (۱) در حد نیاز گفته شده است. با این حال تعریف بعضی از کمیت‌های الکتریکی، که احتمال می‌رود هنرجو هنوز آن‌ها را نخوانده باشد، قبل از نحوه‌ی اندازه‌گیری به صورت خیلی خلاصه آورده شده است. بنابراین تقاضا می‌شود ابتدا تعریف کمیت الکتریکی مورد نظر را برای هنرجویان خود تشریح کنید و سپس نحوه‌ی اندازه‌گیری آن را تدریس نمایید. در خانمه توجه همکاران ارجمند را به موارد ذیل جلب می‌نماید.

الف - فصل اول با این که در فیزیک سال اول مفهوم ولتاژ، جریان و مقاومت اهمی آموزش داده شده است، به منظور یادآوری و یادگیری بهتر هنرجویان، یک بار دیگر این مفاهیم را در این کتاب بیان کرده‌ایم. همچنین توضیحات ما راجع به اندازه‌گیری سلف و خازن خیلی مختصر بیان شده است، لذا از همکاران محترم تقاضا می‌شود قبل از بررسی نحوه‌ی اندازه‌گیری سلف و خازن مختصری راجع به این دو عنصر برای هنرجویان توضیح دهند.

ب - مفاهیم توان، انرژی و اختلاف فاز در فصل دوم به‌طور خلاصه بیان شده است، در این جا نیز از شما تقاضا می‌شود مفهوم ولتاژ و جریان سینوسی، همچنین مقادیر مؤثر را برای هنرجویان تشریح نمایید.

ج - در فصل چهارم، دستگاه اسپلوسکوپ را به‌طور کامل شرح داده‌ایم. در صورت امکان همزمان با تدریس، دستگاه اسپلوسکوپ را از نزدیک در معرض دید هنرجویان قرار دهید و بعضی از مطالب درسی را به‌وسیله‌ی آن، در کلاس مورد آزمایش قرار دهید تا مطالب بهتر تفهیم شود.

د - در گردهمایی مذکور بحث اندازه‌گیری کمیت‌های غیر الکتریکی قابل تبدیل به سیگنال الکتریکی مطرح گردید و مورد تأیید کلیه‌ی نمایندگان استان‌ها قرار گرفت و قرار شد این مبحث در کتاب اصول اندازه‌گیری الکتریکی آورده شود. براین اساس فصل انتهایی این کتاب به مبحث مورد نظر اختصاص یافته است.

در خانمه ضمن پذیرش نظریات همکاران ارجمند، از همکاری آنان در امر تدریس این کتاب صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نمایم.

مؤلف

کلیات و تعاریف

تعریف اندازه‌گیری

اصولاً، اندازه‌گیری، نتیجه‌ی یک مقایسه‌ی کلی است بین یک استاندارد (شاخص) تعریف شده و یک اندازه‌ی (مقدار) نامعلوم. برای این که نتیجه‌ی عمل اندازه‌گیری، به طور عمومی، یا معنی باشد دو شرط لازم است: الف - استاندارد که برای مقایسه به کار برده می‌شود به طور دقیق معلوم و عموماً مورد پذیرش باشد. ب - روش اندازه‌گیری قابل تکرار باشد و نیز بتوان صحت و دقت دستگاه اندازه‌گیری را امتحان نمود.

اولین شرط بدین معنی است که مثلاً: یک جسم نمی‌تواند فقط سنگین باشد بلکه سنگینی آن در مقایسه با سنگینی یک جسم دیگر (استاندارد) یا معنی است. به عبارت دیگر مقایسه‌ای باید انجام شود، و این مقایسه نسبت به یک استاندارد شناخته شده انجام گیرد. وگرنه اندازه‌گیری ما مفهومی نخواهد داشت.

شرط دوم نیز بدین معنی است، که دستگاه اندازه‌گیری باید بتواند، در دفعات مختلف، اندازه‌ی یک کمیت معین را یک مقدار بخواند. به علاوه باید بتوان توانایی دستگاه را برای انجام اندازه‌گیری صحیح امتحان نمود.

اهمیت اندازه‌گیری الکتریکی

با توسعه‌ی روزافزون دستگاه‌های الکتریکی و الکترونیکی و با ازدیاد انواع سیستم‌ها و پیچیدگی آن‌ها، اهمیت اندازه‌گیری روزبه‌روز بیش‌تر می‌شود. برای عیب‌یابی و آزمایش سیستم‌های الکتریکی، اندازه‌گیری کمیت‌های الکتریکی همچون ولتاژ، جریان، مقاومت اهمی، انرژی، توان، اختلاف فاز و... لازم است. حتی در اکثر سیستم‌های اندازه‌گیری غیرالکتریکی برای اندازه‌گیری کمیت‌های مختلف فیزیکی مانند حرارت، فشار، سرعت و غیره، ابتدا کمیت فیزیکی به یک کمیت الکتریکی که با کمیت اصلی دارای رابطه‌ی مشخصی است، مانند جریان یا ولتاژ، تبدیل می‌گردد و سپس با اندازه‌گیری کمیت الکتریکی، کمیت فیزیکی اولیه اندازه‌گیری می‌شود.

کوچکی نسبی حجم و وزن دستگاه‌های الکتریکی و آسانی انتقال سیگنال‌های الکتریکی از یک نقطه به نقطه‌ی دیگر و همچنین سهولت نسبی تقویت سیگنال‌های الکتریکی سبب شده است که در اکثر دستگاه‌های اندازه‌گیری، یک قسمت الکتریکی وجود داشته باشد. بنابراین اهمیت اندازه‌گیری الکتریکی محدود به رشته‌های فیزیک یا برق نیست و شامل تمام رشته‌های فنی و حتی غیرفنی نیز می‌شود.

خطا در اندازه‌گیری

هنگام اندازه‌گیری و استفاده از دستگاه‌های مختلف اندازه‌گیری، همیشه این احتمال وجود دارد که کمیت اندازه‌گیری شده نسبت به کمیت واقعی درصدی بیش‌تر و یا کم‌تر باشد؛ این تفاوت را خطای اندازه‌گیری می‌نامند.

خطای اندازه‌گیری به دو صورت ممکن است اتفاق بیفتد:

الف - خطای شخصی: این نوع خطا مربوط به اشتباهاتی است که شخص، در موقع اندازه‌گیری، به‌طور ناآگاه انجام می‌دهد. مثلاً ممکن است هنگام خواندن عدد یا رقم، به رنج کلید سلکتور توجهی نداشته باشد و یا ضریب ثابت سنجش را اشتباه محاسبه کرده باشد.

ب - خطای دستگاه: عواملی که باعث این نوع خطا می‌شوند نسبت به خطای قبلی بیش‌ترند و در بعضی موارد جلوگیری از تأثیر این عوامل تقریباً ناممکن است. تعدادی از این عوامل عبارت‌اند از: کیفیت فنی خود دستگاه، فرکانس، اصطکاک، حوزه‌های الکترومغناطیسی و خطای ناشی از حرارت محیط. یکی دیگر از عواملی که باعث خطا می‌شود وجود خود دستگاه در مدار است. مثلاً با قرار دادن یک آمپر متر در مدار مقاومت ناخواسته‌ای به مدار اضافه شده و جریان آن کاهش می‌یابد، در نتیجه اندازه‌گیری با خطا همراه خواهد بود.

در حال حاضر با پیشرفت تکنولوژی، دستگاه‌های اندازه‌گیری را عموماً به صورت الکترونیکی و فاقد قطعات متحرک می‌سازند لذا بسیار دقیق بوده و تقریباً مستقل از شرایط محیط عمل می‌کنند؛ یعنی اگر مثلاً حرارت محیط تغییر کند، در مقدار اندازه‌گیری شده تأثیری نمی‌گذارد. به خاطر دقت بسیار بالایی که در اکثر دستگاه‌های اندازه‌گیری، حتی نوع ارزان قیمت، وجود دارد معمولاً در عمل خطا وجود ندارد، بویژه این که دستگاه‌ها را اکثراً دیجیتال (رقمی) می‌سازند که سبب می‌شود خطای قرائت نیز از بین برود.

طبقه‌بندی سیستم‌های اندازه‌گیری

دستگاه‌های اندازه‌گیری را به صورت‌های مختلف می‌توان طبقه‌بندی کرد. در یک طبقه‌بندی، این دستگاه‌ها را به دستگاه‌های آنالوگ و دیجیتال تقسیم می‌کنند. دستگاه‌های آنالوگ دارای یک خروجی هستند که این خروجی مشابه (آنالوگ) ورودی دستگاه می‌باشد به عنوان مثال می‌توان از سرعت سنج اتومبیل، ولت‌مترهای عقربه‌ای و... به عنوان دستگاه‌های آنالوگ نام برد.

اما دستگاه‌های دیجیتال، کمیت اندازه‌گیری شده را به صورت رقم یا ارقام نشان می‌دهند، یعنی برخلاف دستگاه‌های آنالوگ قادر به نشان دادن کمیت به صورت پیوسته نیستند. ولت‌متر دیجیتال و

فرکانس متر دیجیتالی از دستگاه‌های نوع دیجیتالی می‌باشند.

دسته‌بندی دیگری وجود دارد که دستگاه‌های اندازه‌گیری را به دستگاه‌های اندازه‌گیری DC و AC تقسیم می‌کند. دستگاه‌های DC فقط مقادیر ثابت را می‌توانند اندازه بگیرند و دستگاه‌های AC کمیت‌های متغیر یا زمان را اندازه‌گیری می‌کنند.

در تقسیم‌بندی سوم، دستگاه‌های اندازه‌گیری را بر حسب روشی که دستگاه براساس آن کار می‌کند تقسیم می‌کنند. دستگاه‌های اندازه‌گیری مستقیم و غیرمستقیم یا دستگاه‌های اندازه‌گیری انحرافی و دستگاه‌های اندازه‌گیری نول. در دستگاه‌ها از نوع انحرافی مقدار انحراف، معرف کمیت مورد اندازه‌گیری است ولی در دستگاه نوع نول (صفر)، دستگاه معرف مقدار کمیت مورد اندازه‌گیری نمی‌باشند.

دستگاه‌های اندازه‌گیری را می‌توان به دستگاه‌های الکترواستاتیکی و الکترومغناطیسی نیز تقسیم‌بندی نمود. دستگاه‌های نوع اول از نیروی میدان الکتریکی برای ایجاد انحراف استفاده می‌کنند و دستگاه‌های نوع دوم از نیروی میدان مغناطیسی. علاوه بر آنچه گفته شد تقسیم‌بندی‌های دیگری نیز برای این دستگاه‌ها وجود دارد مانند دستگاه‌های اندازه‌گیری برای ولتاژهای بالا، درجه حرارت‌های خیلی بالا و غیره.

اندازه‌گیری جریان، ولتاژ، مقاومت اهمی، ضریب خودالقایی سلف و ظرفیت خازن


هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از فراگیر انتظار می‌رود که:

- جریان الکتریکی و واحد آن را تعریف کند.
- نحوه‌ی قرار گرفتن آمپر متر در مدار و چگونگی قرائت مقدار جریان را شرح دهد.
- به هنگام اندازه‌گیری جریان نکات ایمنی را رعایت نماید.
- نحوه‌ی اندازه‌گیری جریان AC را شرح دهد.
- اختلاف پتانسیل الکتریکی و واحد آن را تعریف نموده و طرز قرار گرفتن ولت‌متر در مدار را تشریح کند.
- نحوه‌ی قرائت مقدار ولتاژ را بیان نماید.
- نحوه‌ی اندازه‌گیری ولتاژهای زیاد را شرح دهد.
- مقاومت اهمی و واحد آن را تعریف کرده، انواع روش‌های اندازه‌گیری مقاومت اهمی را شرح دهد.
- پل وستون و کاربرد آن را بیان کند.
- نحوه‌ی اندازه‌گیری ضریب خودالقایی سلف و ظرفیت خازن را شرح دهد.
- نکات ایمنی را در مورد کار با دستگاه‌های اندازه‌گیری شرح دهد.

۱-۱- اندازه‌گیری جریان

۱-۱-۱- اندازه‌گیری جریان DC: همان‌طور که در دروس دیگر نیز خوانده‌اید جابه‌جایی بارهای الکتریکی نسبت به زمان در یک هادی را جریان الکتریکی می‌نامند. اگر این جابه‌جایی در یک جهت باشد جریان الکتریکی را جریان DC می‌نامند. واحد شدت جریان الکتریکی آمپر نام دارد. در

الکترونیک از واحدهای کوچک‌تری مانند میلی‌آمپر ($\frac{1}{1000}$ آمپر) و میکروآمپر ($\frac{1}{1000000}$ آمپر)، و در برق صنعتی از واحدهای بزرگ‌تر از آمپر نظیر کیلوآمپر (۱۰۰۰ آمپر) استفاده می‌شود. دستگاهی که جریان الکتریکی را اندازه می‌گیرد آمپر متر نام دارد. آمپر متر در مدار به‌طور سری قرار می‌گیرد تا جریان مصرف‌کننده و جریان عبوری از آمپر متر یکی باشند. شکل ۱-۱ نحوه‌ی قرار گرفتن یک آمپر متر را، در یک مدار ساده‌ی الکتریکی، نشان می‌دهد.

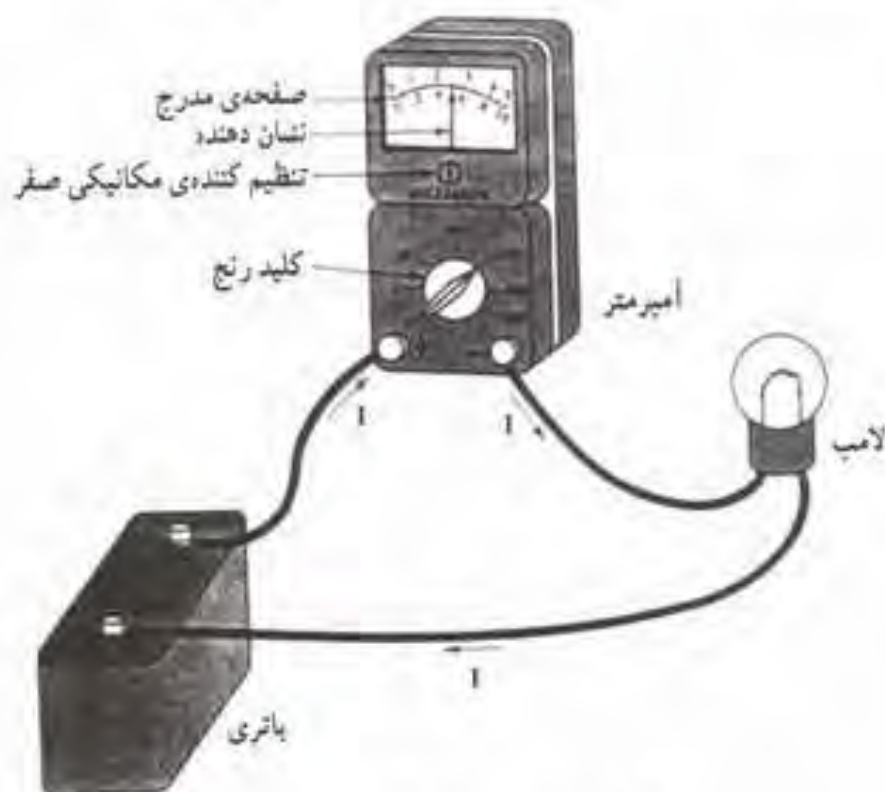

شکل ۱-۱ - نحوه‌ی قرار گرفتن آمپر متر در مدار

برای قرائت مقدار جریانی که آمپر متر نشان می‌دهد باید به طریق زیر عمل کرد:

الف - حدود اندازه‌گیری یا ضریب کلید رنج (مثلاً در شکل ۱-۱ 10 mA می‌باشند) را به ماکزیمم عدد زوی صفحه‌ی مدرج (مثلاً در شکل ۱-۱ یکی از تقسیمات 10 می‌باشند) تقسیم می‌کنیم. عدد به دست آمده را ضریب ثابت صفحه نامیده و آنرا با حرف C نشان می‌دهیم؛ با توجه به شکل ۱-۱ داریم:

$$C = \frac{\text{ضریب کلید رنج}}{\text{آخرین عدد روی صفحه}} = \frac{100}{10} = 10 \text{ mA}$$

ب - مقدار انحراف عقربه را در ضریب ثابت صفحه ضرب می‌کنیم. در شکل ۱-۱ عقربه


به اندازه‌ی ۵ قسمت از تقسیمات منحرف شده است، لذا مقدار جریانی که عقربه نشان می‌دهد برابر است با:

$$C = 10 \times 5 = 50 \text{ mA}$$

مثال ۱: بیش‌ترین عدد درج شده روی یک میلی‌آمپر متر ۶۰ می‌باشد (صفحه‌ی مدرج به ۶۰ قسمت تقسیم شده است) اگر حدود اندازه‌گیری (ضریب کلیدرنج) روی عدد ۳۰۰ mA بوده و عقربه‌ی آمپر متر به اندازه‌ی ۴۲/۵ قسمت منحرف شده باشد، آمپر متر مقدار جریان را ۲۱۲/۵ mA نشان می‌دهد زیرا:

$$C = \frac{300 \text{ mA}}{60} = 5 \text{ mA}$$

مثال ۲: در شکل ۱-۲ میلی‌آمپر متر ۱۸۲/۵ میلی‌آمپر را نشان می‌دهد.

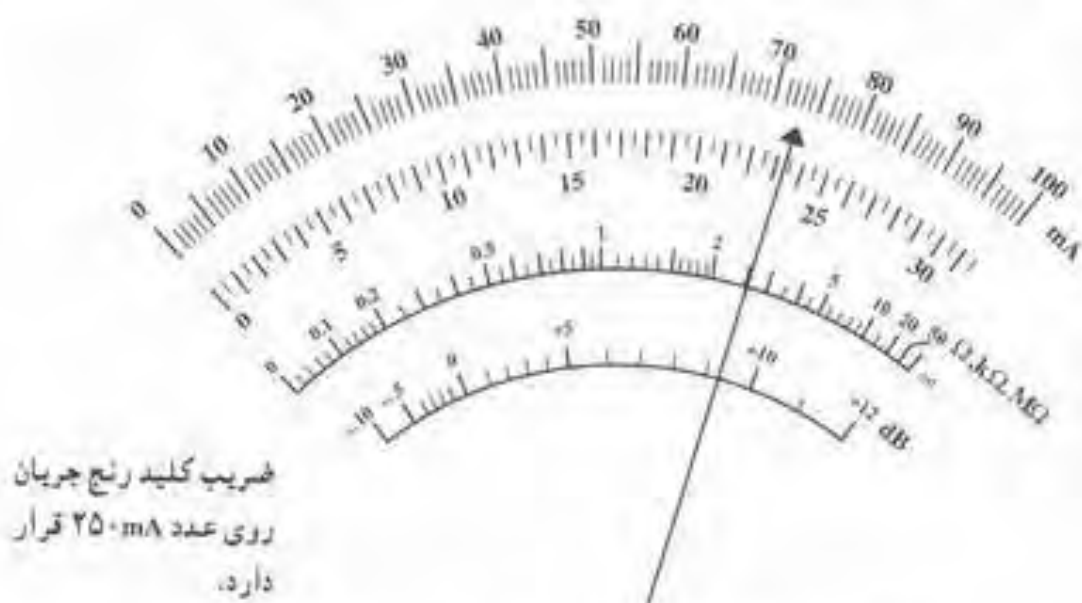

شکل ۱-۲ میلی‌آمپر متر ۱۸۲/۵ میلی‌آمپر را نشان می‌دهد.

$$C = \frac{250}{100} = 2.5 \text{ mA}$$

در مدارات الکتریکی آمپر متر را با علامت یا نماد شکل ۱-۳ نمایش می‌دهند.



شکل ۱-۳ نماد یک آمپر متر


شکل ۱-۴ یک مدار الکتریکی را که آمپر متر در آن قرار گرفته است نشان می‌دهد.



شکل ۱-۴ - آمپر متر مقدار جریان گذرنده از لامپ را نشان می‌دهد.

برای دقیق‌تر خواندن جریانی که آمپر متر نشان می‌دهد باید حدود اندازه‌گیری (ضریب کلیدرنج) را طوری انتخاب کنیم که انحراف عقربه بیش‌ترین مقدار را داشته باشند.

شکل ۱-۵ جریان $92/100$ میلی‌آمپر را در محدوده‌ی اندازه‌گیری 1mA و 100mA نشان می‌دهد. همان‌طور که از شکل نیز پیداست اندازه‌گیری جریان $92/100\text{mA}$ در رنج 1mA دقیق‌تر است.

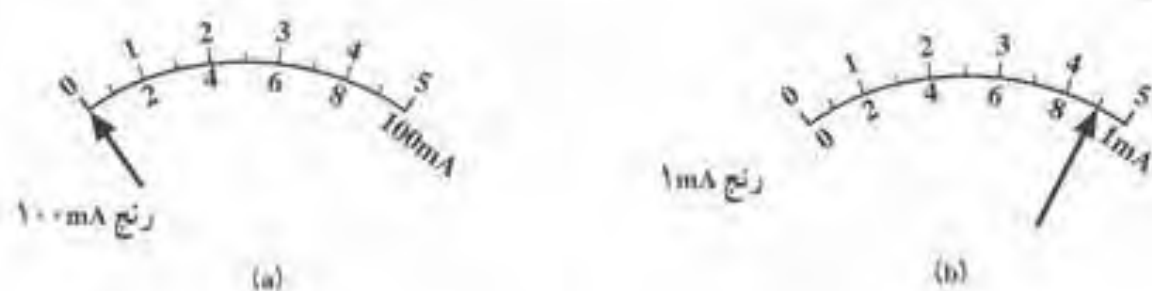

شکل ۱-۵ - اثرات انتخاب رنج مناسب برای قرائت مقادیر


توجه: هنگام تعویض رنج آمپر متر سعی کنید ابتدا دو سر آمپر متر را اتصال کوتاه نموده، سپس رنج را عوض کرده و آن‌گاه آن را از اتصال کوتاه خارج کنید. در ضمن چنانچه مقدار جریان مورد اندازه‌گیری نامشخص است رنج آمپر متر را در بیش‌ترین مقدار خود قرار دهید.

آمپر مترها یا میلی‌آمپر مترهای DC به صورت‌های آزمایشگاهی، تابلویی و یا به صورت قسمتی از آوومتر (اهم‌متر - ولت‌متر - آمپر متر) ساخته می‌شوند. شکل‌های ۱-۶ و ۱-۷ چند نمونه از میلی‌آمپر مترهای آزمایشگاهی و تابلویی را نشان می‌دهد.



شکل ۶-۱- نمونه‌هایی از میلی‌آمپرترهای آزمایشگاهی

شکل ۷-۱ نشان دهنده‌ی دو نمونه از آمپرترهای تابلویی می‌باشد.

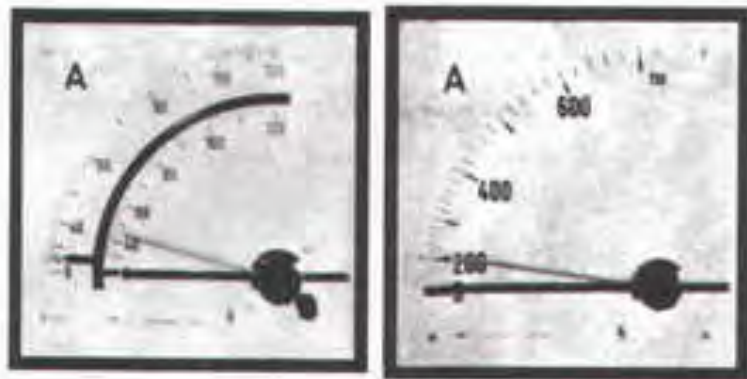

شکل ۷-۱- دو نمونه آمپرترهای تابلویی

شکل ۸-۱ یک نمونه آوومتر را نشان می‌دهد که قسمتی از آن میلی‌آمپرتر DC است.




شکل ۸-۱- نمونه‌ای از
آوومتر عقربه‌ای

آومتر یک دستگاه نسبتاً پرکاربرد در برق و الکترونیک است که در فصل سوم همین کتاب ساختمان آن به طور کامل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نوع دیگری از آومتر وجود دارد که به آومتر دیجیتالی موسوم است. این نوع آومتر نیز دارای رنج جریان DC است و مقدار اندازه‌گیری شده را به صورت رقمی روی صفحه‌ی نمایش نشان می‌دهد. در شکل ۹-۱ دو نمونه از این آومترها را مشاهده می‌کنید.




شکل ۹-۱- دو نمونه آومتر دیجیتالی

۲-۱-۱- اندازه‌گیری جریان AC: اگر در یک مدار جهت جابه‌جایی بارهای الکتریکی دائماً تغییر کند و این تغییرات دارای نظم خاصی در زمان‌های مساوی باشد، این جریان را جریان AC می‌نامند. شکل ۱۰-۱ نمونه‌ای از جریان AC را، که تغییرات آن به شکل سینوسی است، نشان می‌دهد.

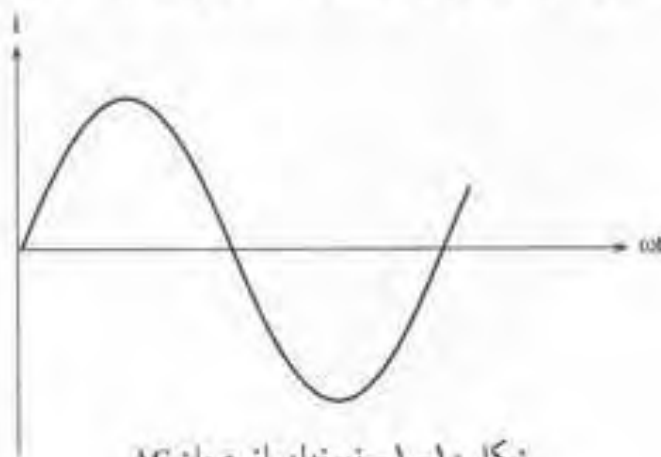

شکل ۱۰-۱- نمونه‌ای از جریان AC

برای اندازه‌گیری جریان AC حتماً باید از آمپرمترهای AC استفاده کرد. پس با آمپرمترهایی که فقط دارای رنج DC می‌باشند نمی‌توان جریان AC را اندازه گرفت. بعضی دیگر از آمپرمترها توانایی اندازه‌گیری جریان‌های DC و AC را توأمأ دارا هستند که با کلید انتخاب (DC - AC) می‌توان در هر لحظه جریان مورد نظر را اندازه گرفت. آمپرمترهای AC بیش‌تر به صورت تابلویی ساخته می‌شوند. شکل ۱-۱۱ دو نمونه از آمپرمترهای AC تابلویی را نشان می‌دهد.

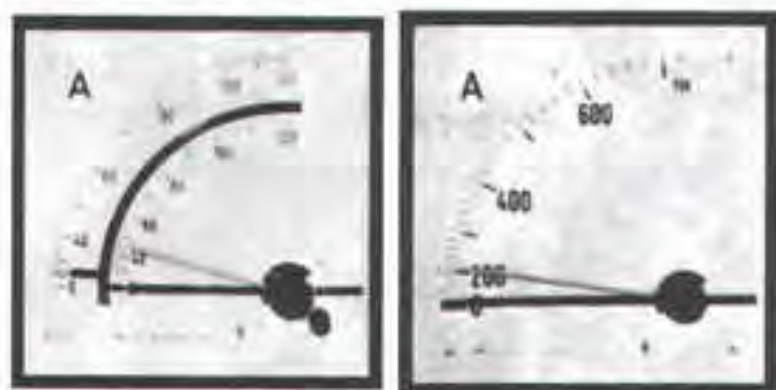

شکل ۱-۱۱- دو نمونه از آمپرمترهای تابلویی AC

شکل ۱-۱۲ سه نمونه آمپرمتر AC آزمایشگاهی را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۱۲- سه نمونه آمپرمتر AC آزمایشگاهی

شکل ۱۳-۱ یک آمپر متر آزمایشگاهی را نشان می‌دهد که دارای رنج جریان متناوب AC و DC می‌باشد.



شکل ۱۳-۱ یک نمونه آمپر متر آزمایشگاهی AC و DC

آومترهای عقربه‌ای معمولاً فاقد رنج اندازه‌گیری جریان AC هستند. اما کلیدی آومترهای دیجیتال رنج اندازه‌گیری جریان AC را دارا می‌باشند. برای اندازه‌گیری جریان AC توسط آومتر دیجیتال، کافی است که ترمینال‌های مخصوص جریان را با مدار سری نموده و کلید AC آن را فعال کنیم تا روی صفحه‌ی نمایش آومتر علامت AC ظاهر گردد. در این صورت مقدار جریان AC به صورت رقمی روی صفحه‌ی نمایش نوشته می‌شود.

علاوه بر آمپر مترهای آزمایشگاهی و تابلویی و آومترها، نوع دیگری از آمپر مترهای AC وجود دارند که به آمپر متر انبری معروفند. برای اندازه‌گیری جریان کافی است سیم حامل جریان AC را وسط هسته‌ی این آومتر که با آهنی باز می‌شود قرار دهیم تا مقدار جریان را نشان دهد. توجه داشته باشید که در این حالت فقط یک رشته سیم باید از هسته عبور داده شود شکل ۱۴-۱ یک نمونه آمپر متر انبری را نشان می‌دهد.




شکل ۱۴-۱- یک نمونه آمپر متر انبری

۱-۲- اندازه گیری ولتاژ

۱-۲-۱- اندازه گیری ولتاژ DC: اختلاف تعداد بارهای الکتریکی بین دو نقطه از یک مدار را اختلاف پتانسیل الکتریکی بین آن دو نقطه می نامند. اگر این اختلاف در هر لحظه ثابت باشد اختلاف پتانسیل مدار ثابت است. به اختلاف پتانسیل الکتریکی معمولاً ولتاژ (Voltage) نیز می گویند.

واحد اختلاف پتانسیل الکتریکی ولت است. در الکترونیک از واحدهای کوچک تر ولت یعنی میلی ولت ($\frac{1}{1000}$ ولت) و میکروولت ($\frac{1}{1000000}$ ولت) و در برق صنعتی از واحد بزرگ تر از ولت مانند کیلوولت (۱۰۰۰ ولت) نیز استفاده می شود.

دستگاهی که ولتاژ را اندازه می گیرد ولت متر نام دارد. از آن جایی که ولت متر اندازه گیری اختلاف پتانسیل دو نقطه را بر عهده دارد باید، هنگام قرار گرفتن در مدار، با آن دو نقطه به طور موازی قرار گیرد. شکل ۱۵-۱ نحوه ی قرار گرفتن یک ولت متر را در یک مدار ساده الکتریکی، نشان می دهد.

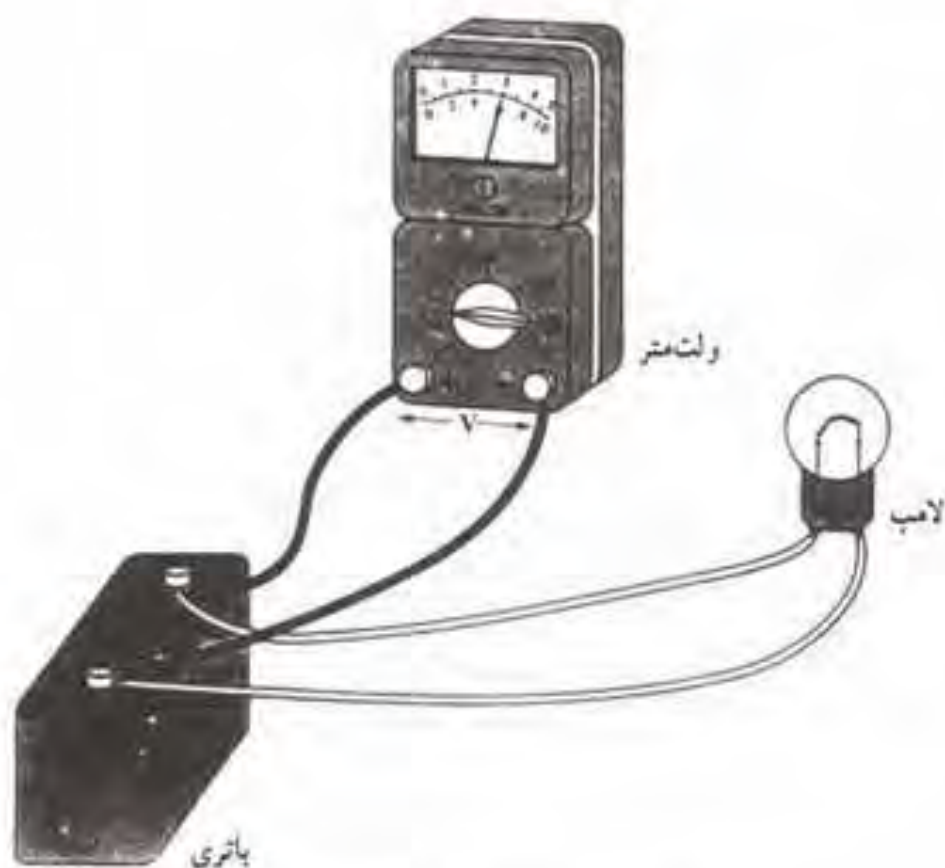

شکل ۱۵-۱- نحوه‌ی قرار گرفتن ولت‌متر در مدار

برای خواندن مقدار ولتاژی که ولت‌متر نشان می‌دهد، همانند خواندن آمپر‌متر، ابتدا ضرب ثابت سنجش را به دست آورده و آن‌گاه این عدد را در مقدار انحراف عقربه بر حسب تقسیمات ضرب می‌کنیم.

مثال ۱: با توجه به شکل ۱۵-۱ یکی از تقسیمات را (مثلاً ۵) در نظر گرفته و ضرب ثابت سنجش را محاسبه می‌نماییم:


$$C = \frac{5}{5} = 1$$

$3 \times 1 = 3$ = تعداد تقسیماتی که عقربه منحرف شده است $\times C$ = مقداری را که ولت‌متر نشان می‌دهد
سؤال: چرا در مثال ۱ که صفحه‌ی مدرج ولت‌متر، هم دارای درجه‌بندی 1° قسمتی و هم 5° قسمتی است، درجه‌بندی 5° قسمتی انتخاب ما می‌باشد؟

مثال ۲: در شکل ۱۶-۱ ولت‌متر ولتاژی به اندازه‌ی 38° ولت را نشان می‌دهد زیرا:


$$C = \frac{50^\circ}{5^\circ} = 10$$

$38^\circ = 10 \times 38 = 380^\circ$ = تعداد خانه‌های منحرف شده $\times C$ = مقدار ولتاژ

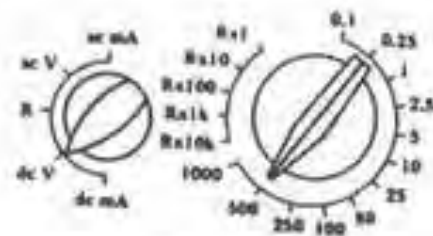

شکل ۱-۱۶

سوال: در شکل ۱-۱۷ عقربه‌ی ولت‌متر در حالت A ، B و C چه مقدار را نشان می‌دهد؟

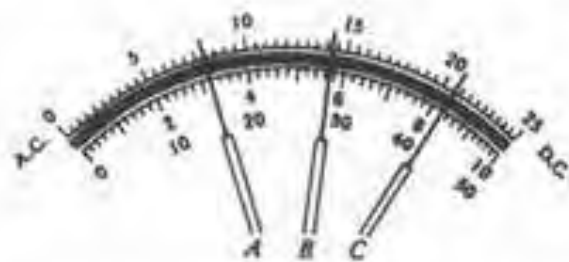

شکل ۱-۱۷- حدود اندازه‌گیری (ضریب کلید رنج) روی عدد ۲۵۰ قرار دارد.

در مدارهای الکتریکی ولت‌متر را با نماد شکل ۱-۱۸ نشان می‌دهند.



شکل ۱-۱۸- نماد یک ولت‌متر

شکل ۱-۱۹ یک مدار الکتریکی را، که ولت‌متر آن در حال اندازه‌گیری ولتاژ دو سر یک

لامپ می‌باشد، نشان می‌دهد.



شکل ۱-۱۹- ولت‌متر ولتاژ دو سر لامپ ۱٫۰

برای دقیق‌تر خواندن مقدار ولتاژی که ولت‌متر نشان می‌دهد باید حدود اندازه‌گیری (ضریب کلید رنج) را طوری انتخاب نماییم که انحراف عقربه بیش‌ترین مقدار را داشته باشد. ولت‌مترهای DC به صورت‌های آزمایشگاهی، تابلویی و یا به صورت قسمتی از آومتر ساخته می‌شوند. شکل ۱-۲۰ یک نمونه از میلی‌ولت‌متر آزمایشگاهی را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۲۰- یک نمونه میلی‌ولت‌متر آزمایشگاهی

شکل ۱-۲۱ یک نمونه ولت‌متر DC تابلویی را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۲۱- یک نمونه ولت‌متر DC تابلویی

شکل ۱-۲۲ یک نمونه آوومتر را که قسمتی از آن به عنوان ولت‌متر DC است نشان

می‌دهد.



شکل ۱-۲۲ یک نمونه از آوومتر

آوومترهای دیجیتالی نیز قادر به اندازه‌گیری ولتاژ DC هستند. نمونه‌هایی از این آوومترها در شکل ۱-۹ نشان داده شده است.

۱-۲-۲ اندازه‌گیری ولتاژ AC: برای اندازه‌گیری ولتاژ AC از ولت‌متر AC استفاده می‌شود. اکثر ولت‌مترهای آزمایشگاهی هر دو ولتاژ DC و AC را اندازه می‌گیرند. شکل ۱-۲۳ یک ولت‌متر آزمایشگاهی را نشان می‌دهد که دارای قابلیت اندازه‌گیری هر دو ولتاژ DC و AC می‌باشد. به همین منظور بر روی ولت‌مترها کلید انتخاب DC و AC وجود داشته و یا سلکتور حدود اندازه‌گیری DC با AC تفاوت دارد.




شکل ۱-۲۳

شکل ۲۴-۱ یک نمونه ولت متر تابلویی AC را نشان می دهد.



شکل ۲۴-۱ یک نمونه ولت متر تابلویی AC

همه ی آوومترها، اعم از عقربه ای و دیجیتال، قادر به اندازه گیری ولتاژ AC می باشند. نحوه ی قرائت ولتاژ AC روی ولت مترهای AC همانند ولت مترهای DC است، و در مورد ولت مترهای دیجیتال، مقدار ولتاژ به صورت رقم روی صفحه ی نمایش (Display) نوشته می شود. لازم به یادآوری است که ولت مترهای عقربه ای و یا آوومترهای معمولی به هیچ عنوان قادر به اندازه گیری ولتاژهای AC کم (کمتر از یک ولت) به صورت دقیق نیستند ولی آوومترها و یا ولت مترهای دیجیتال، ولتاژهای AC خیلی کم (حدود یک میلی ولت) را با دقت کافی اندازه گیری می کنند. برای اندازه گیری ولتاژهای زیاد AC و یا DC (۱۰۰۰ ولت به بالا) از پراب های مخصوص ولتاژ زیاد استفاده می شود. این پراب ها دارای مقاومت بسیار بزرگ بوده و با ولت متر سری می شوند تا قسمت اعظم ولتاژ مورد اندازه گیری در آن ها افت کند. شکل ۲۵-۱ نمونه ای از پراب را که با ولت متر، جهت اندازه گیری ولتاژ زیاد، سری شده است نشان می دهد.

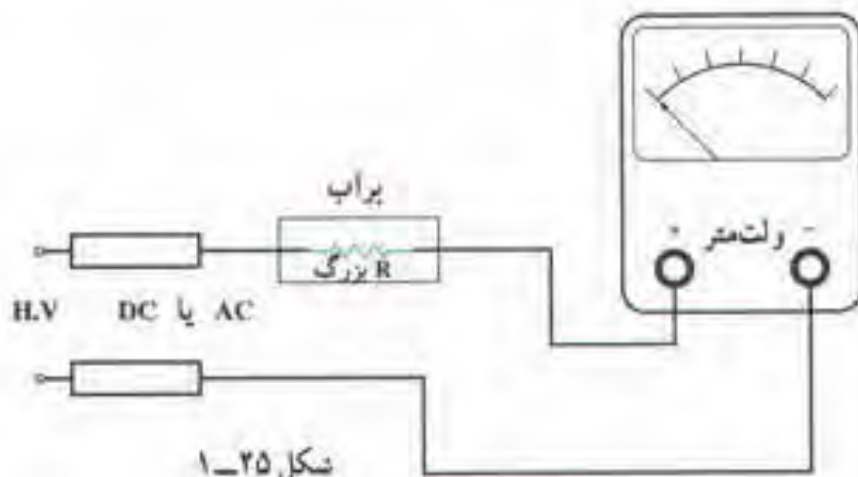

شکل ۲۵-۱

۳-۱- اندازه‌گیری مقاومت اهمی

مقاومت الکتریکی عبارت است از «مخالفت در مقابل عبور جریان الکتریکی» فلزات، بسته به نوع، طول و سطح مقطعی که دارند در مقابل عبور جریان مقاومت می‌کنند. مثلاً مقاومت الکتریکی یک سیم ضخیم و کوتاه از یک نوع فلز، کم‌تر از مقاومت الکتریکی یک سیم نازک و بلند از همان فلز است؛ و یا فلز مس، در مقابل جریان برق از خود مقاومت کم‌تری نشان می‌دهد تا فلز آهن. واحد مقاومت اهم است و به صورت امگای یونانی (Ω) نشان داده می‌شود. در الکترونیک و برق صنعتی از واحدهای کوچک‌تر از اهم مانند میلی اهم ($\frac{1}{1000}$ اهم) و واحدهای بزرگ‌تر از اهم نظیر کیلو اهم (۱۰۰۰ اهم) و مگا اهم (۱۰۰۰۰۰۰ اهم) نیز به وفور استفاده می‌شود. مقاومت اهمی را با علامت فنی شکل ۲۶-۱ نشان می‌دهند.



شکل ۲۶-۱- مقاومت اهمی

برای اندازه‌گیری مقاومت اهمی دو روش کلی وجود دارد:

الف- روش مستقیم

ب- روش غیرمستقیم

الف- روش مستقیم: در این روش از دستگاهی به نام اهم‌تر استفاده می‌شود.

شکل ۲۷-۱ یک نمونه اهم‌تر آزمایشگاهی را که در حال اندازه‌گیری یک مقاومت اهمی

است نشان می‌دهد.




شکل ۲۷-۱- اهم‌تر در حال اندازه‌گیری یک مقاومت 300Ω

تمامی آومترهای دیجیتالی و عقربه‌ای مجهز به اهم‌متر هستند. امروزه اهم‌مترها دیگر به صورت یک دستگاه مستقل ساخته نمی‌شوند. با ساختمان اهم‌متر در فصل سوم این کتاب آشنا خواهید شد. درجه‌بندی اهم‌متر عکس درجه‌بندی ولت‌متر و آمپر‌متر است؛ یعنی صفر آن در سمت راست صفحه‌ی مدرج قرار دارد، ضمناً درجه‌بندی آن خطی نیست. برای خواندن مقدار مقاومت اهمی از روی اهم‌متر کافی است که مقدار خوانده شده‌ی روی صفحه‌ی مدرج را در ضریب کلید رنج اهم‌متر ضرب کنیم. به عنوان مثال در شکل ۱-۲۸ عقربه‌های A و B و C مقادیر زیر را نشان می‌دهند.

$$(A) \quad 67/5 \times 10 = 675\Omega$$


$$(B) \quad 24/75 \times 10 = 247/5\Omega$$

$$(C) \quad 13 \times 10 = 130\Omega$$

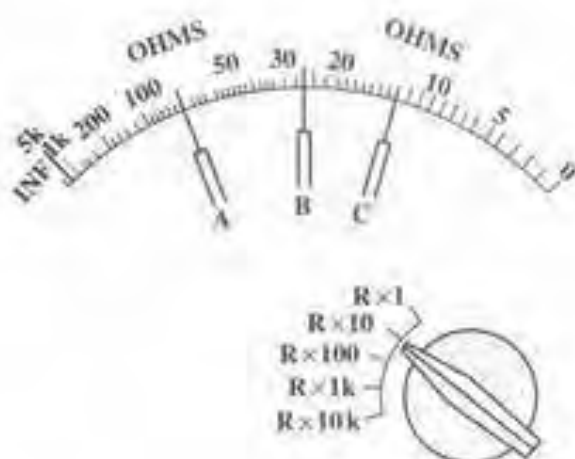

شکل ۱-۲۸

همان‌طور که در شکل ۱-۲۹ نیز می‌بینید درجه‌بندی اهم‌متر از سمت راست به تدریج فشرده می‌شود. به عنوان مثال مقاومت‌های 2Ω ، 3Ω ، 10Ω ، 15Ω ، ... و تا حدود 50Ω ، تقریباً به راحتی قابل خواندن هستند، اما از حدود 50Ω تا آخرین حد تقسیمات، درجه‌بندی بسیار فشرده می‌شود چنان‌که مثلاً مقاومت 240Ω به طور دقیق قابل خواندن نیست. بنابراین برای دقیق خواندن مقدار مقاومت‌ها باید کلید رنج را طوری تنظیم کنیم که عقربه روی اعدادی که مقدار مقاومت را بسیار دقیق و واضح نشان می‌دهند قرار گیرد (اگر انحراف عقربه از سمت چپ بیش‌تر از 40% باشد مقدار مقاومت واضح خوانده می‌شود). در شکل ۱-۲۹ خواندن مقاومت بین دو نقطه‌ی A و B می‌تواند دقیق باشد.

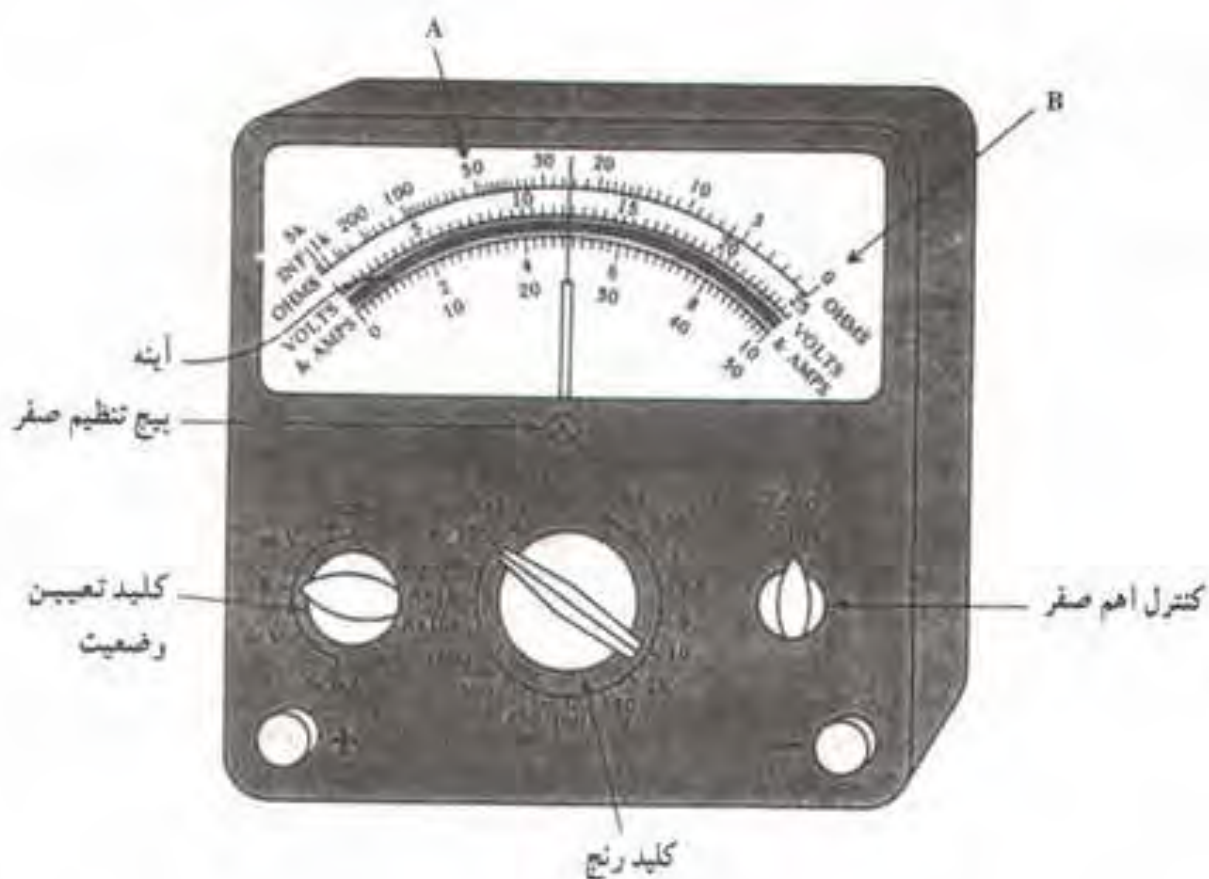

شکل ۲۹-۱- نمونه‌ای از اوومتر


ب- روش غیرمستقیم: یکی از روش‌های غیرمستقیم اندازه‌گیری مقاومت اهمی، استفاده از بل و تستون می‌باشد. بل و تستون به صورت یک دستگاه مستقل در بازار وجود دارد. به کمک بل و تستون می‌توان مقاومت‌های کوچکتر از یک اهم تا چندین مگا اهم را با دقت قابل قبول اندازه گرفت. شکل ۳۰-۱ دو نمونه از بل و تستون را نشان می‌دهد.



شکل ۳۰-۱- در نمونه بل و تستون

طرز کار پل وتستون: این پل دارای چهار بازو است که در یک بازوی آن کمیت مجهول (مقاومت اهمی که اندازه‌گیری آن مورد نظر است) قرار می‌گیرد و در سه بازوی دیگر آن کمیت‌های معلوم (مقاومت‌های معلوم و استاندارد) قرار دارند.

مدار الکتریکی پل وتستون به صورت شکل ۱-۳۱ می‌باشد.

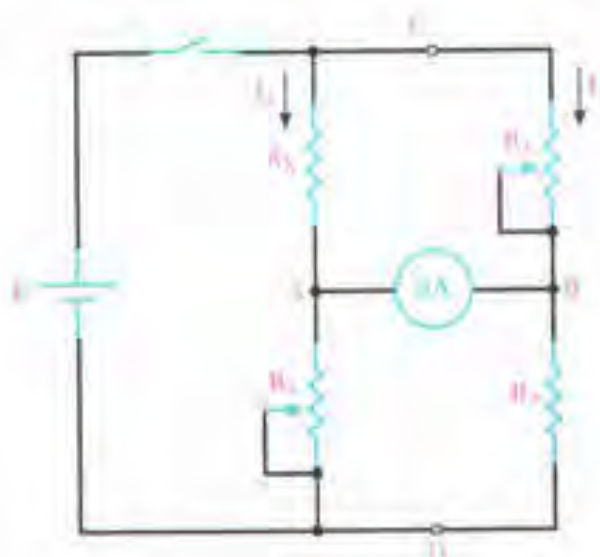

شکل ۱-۳۱- مدار الکتریکی پل وتستون

پل وتستون بر اساس مقایسه کار می‌کند؛ یعنی مقاومت مجهول با تعدادی از مقاومت‌های معلوم مقایسه می‌شود. بنابراین دقت اندازه‌گیری در پل، به دقت مقاومت‌های معلوم بستگی دارد.

نقش گالوانومتر در پل وتستون فقط اعلام برابری پتانسیل دو نقطه است، یعنی درجه‌بندی آن اهمیت ندارد و فقط مکان صفر آن برای ما مهم است.

مطالعه‌ی آزاد

با توجه به شکل ۱-۳۱، اگر از گالوانومتر جریانی عبور نکند (عقره‌ی گالوانومتر روی صفر قرار گیرد) پتانسیل A با پتانسیل B برابر خواهد بود (در عمل وقتی مقاومت مجهول را وصل کردیم به قدری مقاومت‌های R_1 و R_4 را تغییر می‌دهیم تا جریانی از گالوانومتر عبور نکند). در این صورت خواهیم داشت:

$$\{ V_A = V_B$$

$$\{ V_{CA} = V_{CB}$$

$$\{ V_{AD} = V_{BD}$$


$$\begin{cases} V_{CA} = R_x \cdot I_1 & V_{CB} = R_2 \cdot I_2 \\ V_{AD} = R_1 \cdot I_1 & V_{BD} = R_3 \cdot I_2 \end{cases}$$

$$\frac{V_{CA}}{V_{AD}} = \frac{V_{CB}}{V_{BD}}$$

$$\frac{R_x \cdot I_1}{R_1 \cdot I_1} = \frac{R_2 \cdot I_2}{R_3 \cdot I_2} \quad \boxed{R_x = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_3}}$$


همان طور که رابطه‌ی اخیر نشان می‌دهد مقاومت R_x با مقاومت‌های R_1 و R_2 و R_3 مقایسه شده است.

در عمل مقاومت R_3 ثابت است (آنرا برابر 10Ω یا 100Ω انتخاب می‌کنند) و مقاومت R_1 می‌تواند به طور پیوسته تغییر کند. به طوری که در هر لحظه به کمک یک شمارنده‌ی مکانیکی و با یک دیسک مدرج شده که به وسیله‌ی یک محور به مقاومت متصل شده است مطابق شکل ۱-۳۲ می‌توانیم مقدار آنرا قرائت نماییم.

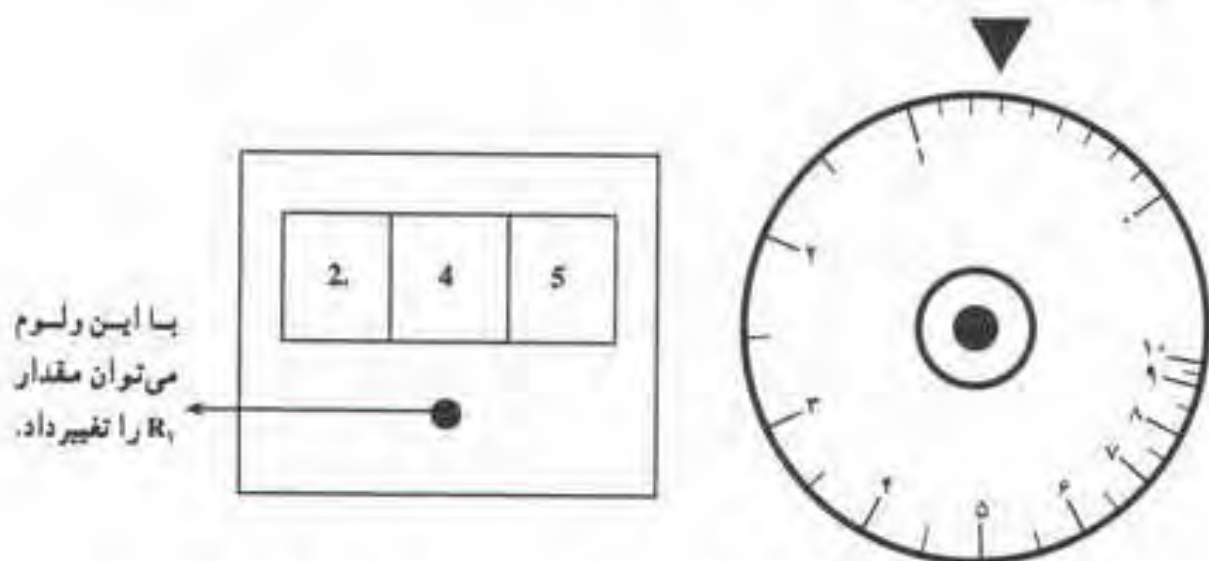

شکل ۱-۳۲ - نحوه‌ی قرائت مقدار مقاومت R_1 (با توجه به مدار الکتریکی بل شکل ۱-۳۱)

مقاومت R_2 به صورت پله‌ای و مضربی از 10 تغییر می‌کند. مثلاً $1, 10, 100, 1000$ و... شکل ۱-۳۳ نمونه‌ای از یک مقاومت پله‌ای را نشان می‌دهد. بنابراین با مشخص بودن R_1 و R_2 و R_3 می‌توان مقدار R_x را مشخص نمود. در عمل برای خواندن R_x کافی است که عدد نشان داده شده روی یک دیسک مدرج یا نمراتور مکانیکی را در ضریبی که بر روی سلکتور مقاومت R_2 نوشته شده ضرب کنیم.

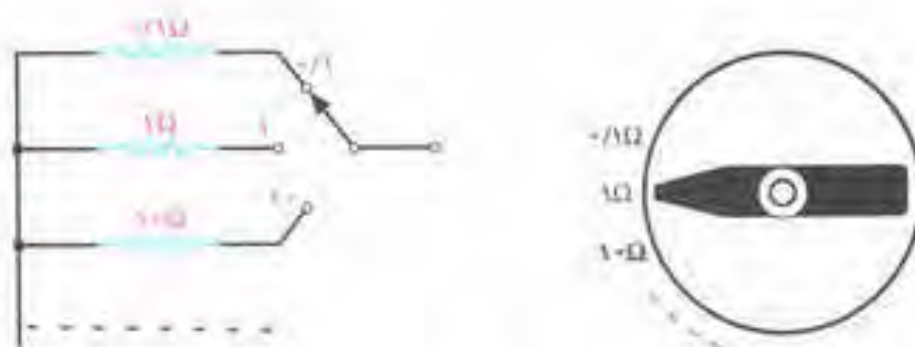

شکل ۱-۳۳ نحوه تغییر مقاومت R_3 به صورت پله‌ای در پل وتستون

۴-۱- اندازه‌گیری ضریب خودالقایی سیم‌پیچ و ظرفیت خازن

به غیر از پل وتستون پل‌های دیگری نیز ساخته شده‌اند که قادرند ضریب خودالقایی سیم‌پیچ و ظرفیت خازن را اندازه بگیرند. شکل ۱-۳۴ نمونه‌ای از این پل‌ها را که برای اندازه‌گیری مقاومت اهمی، ضریب خودالقایی سیم‌پیچ و ظرفیت خازن به کار می‌رود نشان می‌دهد.



شکل ۱-۳۴ نمونه‌ای از پل LCR

برای اندازه‌گیری ضریب خودالقایی سیم‌پیچ مجهول یا ظرفیت خازن مجهول، ابتدا یکی از این ابزارها (سیم‌پیچ، خازن) را به دستگاه وصل نموده و بعد از تنظیمات لازم ضریب خودالقایی مربوط به آن را به دست می‌آورند.

پل دیگری نیز وجود دارد که به محض اتصال سیم‌پیچ، مقاومت یا خازن به آن، بلافاصله مقدار کمیت را روی صفحه‌ی نمایش خود (display) نشان می‌دهد. در شکل ۱-۳۵ نمونه‌ای از این پل را مشاهده می‌کنید.



شکل ۲۵-۱- نمونه‌ای از بل دیجیتالی

نکات ایمنی هنگام استفاده از دستگاه‌های اندازه‌گیری

هم قبل از استفاده و هم هنگام استفاده از هر دستگاه اندازه‌گیری بایستی نکات ایمنی زیر رعایت شود:

- فرار دادن دستگاه در مدار بر حسب کمیت مورد اندازه‌گیری (ولت، آمپر و یا ...)
- نوع جریان (AC یا DC)
- طرز قرار گرفتن آن در سطح کار (افقی - عمودی و با یا زاویه)
- انتخاب بالاترین رنج دستگاه به هنگام اندازه‌گیری یک کمیت نامشخص
- جای‌گزینی فیوز مشابه در هنگام تعویض فیوز دستگاه
- خودداری از ضربه زدن به دستگاه
- توجه به درجه حرارت مجاز برای دستگاه در محیط کار
- هنگام اندازه‌گیری جریان یا ولتاژ (زمانی که مدار جریان دارد) فیش سیم‌های رابط از دستگاه بیرون کشیده نشود.
- استفاده از سیم‌های مخصوص خود دستگاه.

پرسش

- ۱- جریان الکتریکی و واحد آن را تعریف کنید.
- ۲- آمپر متر چگونه در مدار قرار می‌گیرد و چرا؟
- ۳- نحوه‌ی خواندن مقادیر از روی صفحه‌ی مدرج آوومتر چگونه است؟
- ۴- جریان سینوسی را تعریف کنید.

- ۵- فرق آمپر متر تابلویی با آمپر متر انبری کدام است؟
- ۶- اختلاف بتانسیل الکتریکی را تعریف کنید.
- ۷- ولت متر چگونه در مدار قرار می گیرد و چرا؟
- ۸- ولتاژهای خیلی زیاد را چگونه با ولت مترهای معمولی اندازه می گیرند؟
- ۹- مقاومت های اهمی را چگونه اندازه می گیرند؟
- ۱۰- طرز کار پل وتستون را به طور کامل شرح دهید.
- ۱۱- هنگام استفاده از یک دستگاه اندازه گیر، کدام نکات را باید به دقت مد نظر داشت؟

اندازه‌گیری توان، انرژی و اختلاف فاز


- هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از فراگیر انتظار می‌رود که:
- توان الکتریکی و واحد آن را تعریف نماید.
 - نحوه‌ی بستن وات‌متر در مدار را شرح دهد.
 - انتخاب صحیح رنج‌ها را در یک وات‌متر، توضیح دهد.
 - نکات ایمنی برای حفاظت وات‌متر در برابر خطرات را بیان کند.
 - بتواند مقدار توان اندازه‌گیری شده توسط وات‌متر را بخواند.
 - تفاوت بین توان DC و AC را شرح دهد.
 - انرژی الکتریکی و واحد آن را تعریف کند.
 - نحوه‌ی اتصال کنتور را، در یک مدار، شرح دهد.
 - اختلاف فاز را تعریف نماید.
 - عوامل ایجاد اختلاف فاز بین ولتاژ و جریان را، در یک مدار، شرح دهد.

مقدمه

همه‌ی ما در زندگی روزمره خود از برق استفاده می‌کنیم. از یک منزل مسکونی ساده تا صنایع عظیم چون فولادسازی، همه‌جا، برق یک نیروی حیاتی است. برق در نیروگاه‌ها تولید می‌شود و بین مصرف‌کننده‌ها در سراسر کشور توزیع می‌شود. شکل ولتاژ تولید شده در تمامی نیروگاه‌ها به صورت سینوسی بوده و همین شکل موج ولتاژ بین تمامی مصرف‌کننده‌ها توزیع می‌گردد. رابطه‌ی ریاضی و شکل موج ولتاژ سینوسی به صورت شکل ۲-۱ می‌باشد.

$$v = V_m \cdot \sin 2\pi ft \quad (2-1)$$

در رابطه‌ی ۲-۱، مقدار ولتاژ در هر لحظه برحسب ولت، و V_m دامنه‌ی ولتاژ یا ماکزیمم مقدار ولتاژ برحسب ولت - که در شکل نشان داده شده است - و f فرکانس یا تعداد سیکل‌ها در ثانیه است. در شکل ۲-۱ یک سیکل کامل از برق شهر نشان داده شده است که واحد آن سیکل بر ثانیه

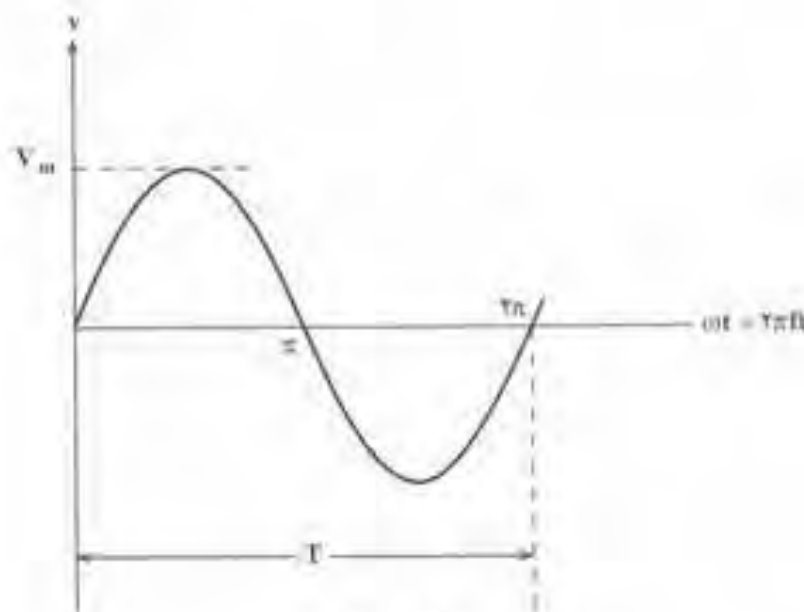

شکل ۲-۱

یا هرتز است. فرکانس برق شهر در ایران ۵۰ هرتز است.


مدت زمانی را که طول می کشد تا جریان یک سیکل کامل طی کند زمان تناوب می نامند و آن را با حرف T نشان می دهند. رابطه ی T و f به صورت زیر است:

$$f = \frac{1}{T} \quad (2-2)$$

با توجه به این که مقدار ولتاژ در هر لحظه تغییر می کند برای بیان مقدار ولتاژ، از پارامتری به نام مقدار مؤثر استفاده می کنند. مقدار مؤثر هر ولتاژ متناوب، برابر است با مقدار ولتاژ مستقیم یا DC که به همان مقدار کار، حرارت و ... تولید می نماید؛ به عبارت دیگر، مقدار جریان مستقیمی را که اثر حرارتی آن در یک مدت معین برابر اثر حرارتی ولتاژ متناوب مورد نظر باشد، مقدار مؤثر (Effective) آن ولتاژ متناوب می گویند. رابطه ی ولتاژ مؤثر و دامنه (بیک) به صورت زیر است:

$$V_{\text{eff}} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = 0.707 V_m \quad (2-3)$$

اگر به یک مدار ولتاژ متناوب سینوسی اعمال گردد در آن مدار جریان سینوسی جاری می گردد؛ فقط ممکن است به خاطر بعضی از عناصر موجود در مدار مانند سلف و یا خازن، شکل جریان مدار با شکل ولتاژ مدار، که هر دو سینوسی هستند، روی هم منطبق نباشند یعنی هر دو در یک لحظه با هم صفر و ماکزیمم نشوند؛ در این صورت گوئیم بین جریان و ولتاژ سینوسی اختلاف فاز وجود دارد. شکل ۲-۲ دو شکل موج سینوسی را نشان می دهد که با یکدیگر اختلاف فاز (به اندازه Φ) دارند:

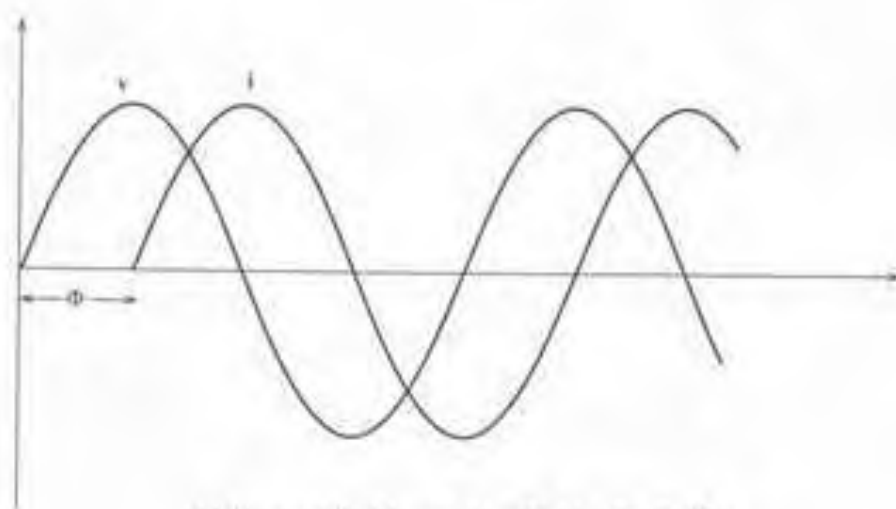

شکل ۲-۲- اختلاف فاز بین ولتاژ (v) و جریان (i)

اختلاف فاز را با حرف Φ (فی) نشان می‌دهند و واحد آن معمولاً درجه یا رادیان است.

مطالعه‌ی آزاد

حال اگر بخواهیم رابطه‌ی ریاضی بین ولتاژ و جریان را در ارتباط با یکدیگر نشان دهیم آن را باید به صورت زیر بنویسیم:

$$v = V_m \sin(2\pi ft) \quad (2-4)$$

$$i = I_m \sin(2\pi ft \pm \Phi) \quad (2-5)$$

۲-۱- اندازه‌گیری توان

حاصل ضرب ولتاژ لحظه‌ای در جریان لحظه‌ای را توان الکتریکی گویند. اگر جریان و ولتاژ از نوع DC باشند رابطه‌ی توان به صورت زیر در می‌آید:

$$P = V \cdot I \quad (2-6)$$

مطالعه‌ی آزاد

اگر ولتاژ و جریان هر دو سینوسی، با اختلاف فاز (Φ) باشند رابطه‌ی توان به صورت زیر خواهد بود:

$$P = v \cdot i = V_m \sin \omega t \cdot I_m \sin(\omega t \pm \Phi) \quad (2-7)$$

و برای توان متوسط خواهیم داشت:

$$P = V_{eff} \cdot I_{eff} \cdot \cos(\Phi) \quad (2-8)$$


واحد توان الکتریکی وات می‌باشد. در الکترونیک از واحدهای کوچک‌تر این واحد چون میلی‌وات ($\frac{1}{1000} W$) و در الکترونیک از واحدهای بزرگ‌تر آن مانند کیلووات ($1000 W$) و مگاوات ($1000000 W$) نیز فراوان استفاده می‌شود.

دستگاهی که توان را اندازه می‌گیرد وات‌متر نام دارد. شکل ۲-۳ دو نمونه وات‌متر را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۳ - دو نمونه وات‌متر

علامت فتی وات‌متر در مدارها به صورتی است که در شکل ۲-۴ نشان داده شده است.

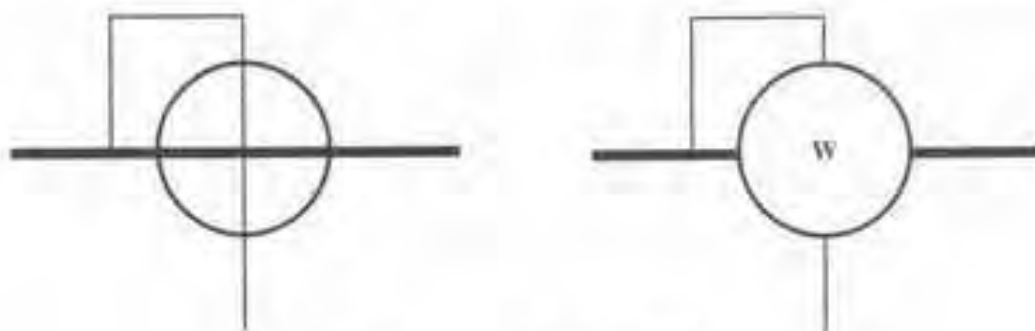


شکل ۲-۴ - علامت فتی وات‌متر

چنانچه ولتاژ دو سر بار و جریان آن، هر دو DC باشند انحراف عقربه‌ی وات‌متر نشان‌دهنده‌ی حاصل ضرب این دو کمیت است. و اگر ولتاژ و جریان سینوسی باشند این انحراف حاصل ضرب دو کمیتی را که رابطه‌ی آن قبلاً بیان شد نشان می‌دهد.

بنابراین به هر وات‌متر باید ولتاژ دو سر بار و نیز جریان مصرف‌کننده را اعمال نمود. به همین منظور روی وات‌متر دو ترمینال، هر دو به نام I، که جریان مصرف‌کننده را با آن سری می‌کنند و دو

ترمینال دیگر هر دو به نام ۷، که ولتاژ دو سر مصرف کننده را (به صورت موازی) به آن اعمال می نمایند وجود دارد. شکل ۲-۵ نحوه ی ارتباط یک وات متر به شبکه ی برق شهر و مصرف کننده را نشان می دهد.

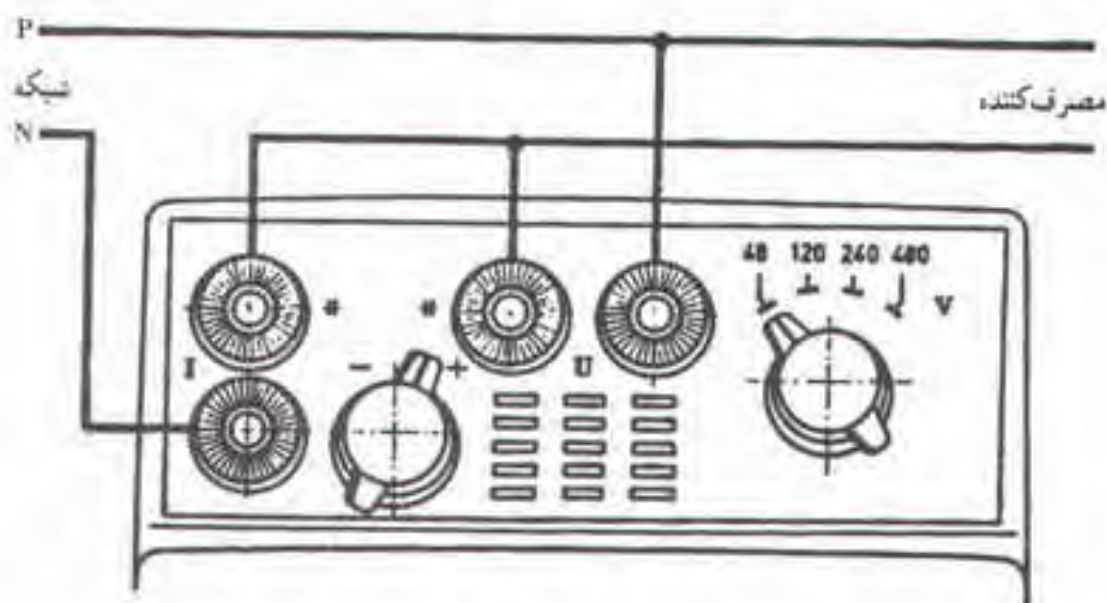

شکل ۲-۵- نحوه ی اتصال یک وات متر به شبکه ی برق شهر و مصرف کننده

روی اکثر وات مترها سلکتوری (کلید ولت متر) وجود دارد که با توجه به ولتاژ مصرف کننده ها تنظیم می گردد. مثلاً در شکل ۲-۵ رنج ولتاژ این کلید به صورت ۴۸، ۱۲۰، ۲۴۰ و ۴۸۰ ولت می باشد. روی برخی از وات مترها سلکتور جریان نیز وجود دارد که هنگام کار، با توجه به جریان مصرف کننده، باید روی عدد مناسبی قرار گیرد؛ اما امروزه تعداد زیادی از وات مترها فاقد کلید جریان بوده و معمولاً دارای جریان نامی ۵ آمپر می باشند.

هر وات متر در هر رنج ولتاژ معمولاً دارای یک مقدار ماکزیمم ولتاژ نیز می باشد. مثلاً در رنج ۴۸۰ ولت، ممکن است وات متر بتواند تا ۷۵۰ ولت را نیز تحمل نماید. به این مقدار ولتاژ، مقدار ماکزیمم مجاز می گویند. در کانالوگ هر وات متر برای هر رنج مقدار ماکزیمم آن نیز قید شده است و همین طور برای هر رنج جریان، یک مقدار ماکزیمم در نظر گرفته می شود. در وات مترهایی که فقط دارای یک رنج جریان (۵A) می باشند مقدار ماکزیمم جریان معمولاً ۷ آمپر است.

برای خواندن توان مصرف کننده از روی صفحه ی مدرج وات متر، از ضریب ثابت سنجش استفاده می شود. در ابتدا باید ببینیم هر قسمت درجه بندی، چند وات را نشان می دهد. برای این کار رنج ولتاژ و وات متر را در عدد رنج جریان وات متر (در صورت نداشتن رنج جریان همان ۵A را در نظر می گیریم) ضرب می کنیم. عددی که به دست می آید نشان دهنده ی حداکثر توانی است که در انحراف

کامل حاصل می‌شود. حال اگر این عدد را بر تعداد کل تقسیمات وات متر تقسیم نماییم، مقدار توان را به ازای انحراف هر قسمت یافته‌ایم که به آن ضریب ثابت سنجش می‌گویند. در روی صفحه‌ی مدرج اکثر وات‌مترها ضریب ثابت سنجش به ازای هر ولتاژ نوشته شده است. بنابراین می‌توان با توجه به انحراف عقربه مقدار توان مصرف‌کننده را به صورت رابطه‌ی زیر بدست آورد:

(۲-۹) تعداد قسمت‌های منحرف شده‌ی عقربه \times ضریب ثابت سنجش = مقدار توانی که وات‌متر نشان می‌دهد

مثال: در یک وات‌متر کل صفحه به 120° قسمت تقسیم شده است و کلید ولت‌متر روی 480 ولت قرار دارد. اگر جریان نامی روی عدد 58 باشد و عقربه $28/5$ قسمت منحرف شده باشد وات متر چه توانی را نشان می‌دهد:

$$P = 480 \times 5 = 2400 \text{ W} \quad \text{حل:}$$

$$C = \frac{2400}{120} = 20 \text{ W}$$

$$P = 28/5 \times 20 = 770 \text{ W}$$

اگر هنگام اتصال وات‌متر به شبکه و مصرف‌کننده، ولتاژ خط و یا جریان مصرف‌کننده مشخص نباشد باید رنج ولتاژ را در حداکثر مقدار خود قرار داد، و چنانچه رنج جریان قابل تنظیم باشد باید حداکثر رنج را برای آن در نظر گرفت تا آسیبی به وات‌متر وارد نیاید.

۲-۲- اندازه‌گیری مقدار انرژی

انرژی الکتریکی عبارت است از حاصل ضرب توان در زمان یعنی:

$$W = P \cdot t \quad (2-10)$$

در رابطه‌ی فوق P توان الکتریکی بر حسب وات، t زمان بر حسب ثانیه، W مقدار انرژی بر حسب وات - ثانیه یا ژول می‌باشد.

در عمل از واحدهای بزرگ‌تری مانند کیلووات ساعت (P بر حسب کیلووات و t بر حسب ساعت) و یا مگاوات ساعت (P بر حسب مگاوات و t بر حسب ساعت) نیز استفاده می‌کنند.

برای اندازه‌گیری مقدار انرژی مصرف شده توسط یک مصرف‌کننده‌ی الکتریکی، احتیاج به یک شمارنده داریم، زیرا با توجه به رابطه‌ی

$$W = P \cdot t$$


مقدار W نسبت به زمان دائماً در حال زیاد شدن است. کار این شمارنده شمارش و نمایش مقدار انرژی مصرف شده از یک لحظه‌ی به خصوص تا زمان حال می‌باشد.

اگر بتوانیم یک محور و یا یک صفحه‌ی دوار داشته باشیم به طوری که سرعت آن متناسب با توان باشد، تعداد دورهایی که این محور یا صفحه‌ی دوار در یک فاصله‌ی زمانی می‌زند متناسب با کل انرژی مصرف شده در آن مدت می‌باشد که این دستگاه خود نمونه‌ای از یک شمارشگر است. معمول‌ترین وسیله‌ی اندازه‌گیری انرژی الکتریکی، دستگاه کیلووات ساعت متر یا کنتور می‌باشد. شکل ۲-۶ یک نمونه از کنتور تک فاز را، که در منازل برای اندازه‌گیری انرژی مصرف شده به کار می‌رود، نشان می‌دهد.



شکل ۲-۶ - یک نمونه کنتور تک فاز

کنتور انرژی الکتریکی را برحسب کیلووات ساعت به کمک رقم‌های یک شمارنده‌ی مکانیکی که در روی آن نصب شده است، نشان می‌دهد. نحوه‌ی اتصال کنتور به شبکه و مصرف‌کننده همانند وات متر است، به این معنی که باید ولتاژ و جریان مصرف‌کننده را به آن اعمال نمود؛ زیرا سرعت چرخش صفحه‌ی گردان متناسب با توان مصرف‌کننده می‌باشد. شکل ۲-۷ شمای الکتریکی (سمبل) کنتور را، همراه با یک مصرف‌کننده و شبکه‌ی برق شهر، نشان می‌دهد.

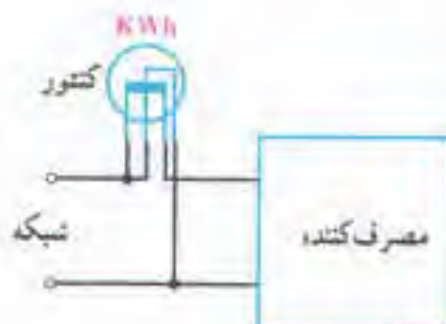

شکل ۲-۷ - نحوه‌ی اتصال کنتور به شبکه‌ی برق و مصرف‌کننده

کنتورها، برای جریان‌ها و ولتاژهای مختلف، به صورت تک‌فازه و سه‌فازه ساخته می‌شوند. معمول‌ترین آن‌ها کنتور ۲۲۰ ولت تک‌فازه ۲۵۸ است که اداره‌ی برق در منازل مسکونی جهت اندازه‌گیری مصرف برق نصب می‌کند.

۳-۲- اندازه‌گیری اختلاف فاز


اختلاف زمانی بین دو کمیت الکتریکی را اختلاف فاز می‌نامند. چون اختلاف فاز بین دو سیگنال سینوسی هم فرکانس مطرح می‌باشد (مفهوم می‌دهد) و از طرفی هر سیکل کامل سینوسی را می‌توان معادل 360° یا 2π رادیان در نظر گرفت (روی محور زمان) لذا اختلاف زمانی بین دو کمیت الکتریکی را نیز می‌توان برحسب درجه یا رادیان مطرح نمود. بحث ما در اینجا اندازه‌گیری اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ در یک مدار الکتریکی می‌باشد، همان‌طور که می‌دانید وجود بارهای سلفی (مانند موتورهای الکتریکی و...) و یا وجود بارهای خازنی (در عمل، بار، به ندرت خازنی است) باعث ایجاد اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ می‌شود.

دستگاهی که می‌تواند اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ را اندازه بگیرد $\cos\phi$ متر نام دارد. پس می‌توان گفت: کسینوس فی متر دستگاهی است که حرکت عقربه‌ی آن نشان دهنده‌ی مقدار اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ می‌باشد. بر روی صفحه‌ی مدرج کسینوس فی مترها، معمولاً مقدار اختلاف فاز برحسب درجه و نیز کسینوس اختلاف فاز را می‌نویسند. شکل ۸-۲ دو نمونه کسینوس فی متر را نشان می‌دهد.




شکل ۸-۲- دو نمونه $\cos\phi$ متر

با توجه به این که کسینوس فی متر باید اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ را اندازه بگیرد لذا باید نمونه‌ی جریان مصرف‌کننده و نیز نمونه‌ی ولتاژ را به آن اعمال نمود.
 شکل ۲-۹ نحوه‌ی اتصال کسینوس فی متر به مصرف‌کننده و شبکه‌ی برق شهر را نشان می‌دهد. این اتصال همانند وات‌متر می‌باشد.

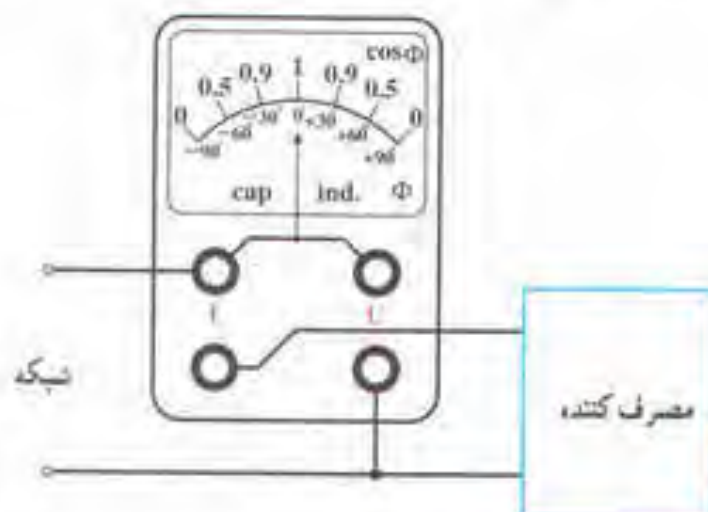


شکل ۲-۹- نحوه‌ی اتصال کسینوس فی متر به شبکه‌ی برق شهر و مصرف‌کننده

اکثر کسینوس فی مترها ضمن نشان دادن اختلاف فاز، نوع بار (سلفی یا خازنی) را نیز مشخص می‌کنند. اگر عقربه از وسط صفحه به سمت راست یا سمت (ind) حرکت کند نوع بار سلفی است؛ یعنی جریان به اندازه‌ی Φ درجه، که عقربه نشان می‌دهد، عقب‌تر است (تأخیر فاز دارد) و چنانچه عقربه از وسط صفحه به سمت چپ یا سمت (cap) حرکت نماید جریان از ولتاژ به اندازه‌ی Φ درجه، که عقربه نشان می‌دهد، جلوتر است (تقدم فاز دارد).
 کسینوس فی مترها را در مدارهای الکتریکی به صورت شکل ۲-۱۰ نمایش می‌دهند.

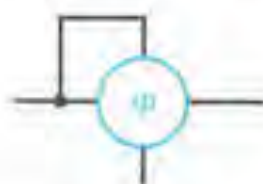

شکل ۲-۱۰- علامت فنی کسینوس فی متر

شکل ۲-۱۱ شمای الکتریکی اتصال یک کسینوس فی متر را به یک مصرف‌کننده و شبکه‌ی برق شهر نشان می‌دهد.

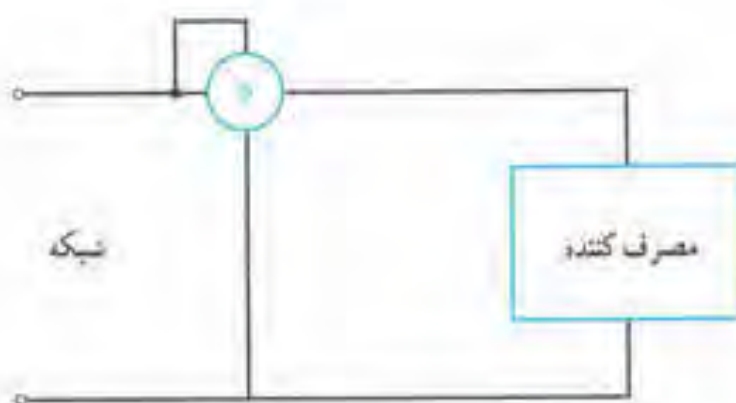

شکل ۱۱-۲

پرسش

- ۱- توان الکتریکی و واحد آن را تعریف کنید.
- ۲- نحوه‌ی اتصال یک وات‌متر به یک شبکه‌ی الکتریکی و مصرف‌کننده را رسم کنید و درباره‌ی آن توضیح دهید.
- ۳- نحوه‌ی خواندن مقادیر روی صفحه‌ی مدرج وات‌متر چگونه است؟
- ۴- انرژی و واحد آن را تعریف کنید.
- ۵- نحوه‌ی اتصال کنتور به شبکه‌ی برق و مصرف‌کننده را رسم کرده و آن را شرح دهید.
- ۶- اختلاف فاز را تعریف کنید.
- ۷- نحوه‌ی اتصال یک کسینوس فی‌متر به یک شبکه‌ی الکتریکی و مصرف‌کننده را رسم نموده و راجع به آن توضیح دهید.


ساختمان دستگاه‌های اندازه‌گیری

- هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از فراگیر انتظار می‌رود که:
 - ساختمان و طرز کار دستگاه اندازه‌گیری با قاب‌گردان را شرح دهد.
 - حساسیت گالوانومتر را تعریف کند.
 - چگونگی استفاده از دستگاه اندازه‌گیری با قاب‌گردان (گالوانومتر دآرسونوال) را به صورت ولت‌متر DC و آمپر متر DC شرح دهد.
 - چگونگی استفاده از دستگاه اندازه‌گیری با قاب‌گردان را به صورت ولت‌متر AC شرح دهد.
 - چگونگی توسعه‌ی رنج اندازه‌گیری جریان و ولتاژ را با استفاده از گالوانومتر دآرسونوال بیان نماید.
 - چگونگی اندازه‌گیری جریان‌های زیاد DC را به کمک آوومتر شرح دهد.
 - چگونگی استفاده از گالوانومتر دآرسونوال را به صورت اهم‌متر سری شرح دهد.
- ساختمان و طرز کار انواع دستگاه اندازه‌گیری آهن‌نرم‌گردان را شرح دهد.
- ساختمان وات‌متر را شرح داده و فرق آن را با گالوانومتر دآرسونوال بیان نماید.
- ساختمان آوومتر دیجیتال را شرح دهد.
- چگونگی استفاده از ولت‌متر دیجیتال را به عنوان اهم‌متر و آمپر دیجیتال بیان نماید.
- مزایای یک آوومتر دیجیتال را بر آوومتر عقربه‌ای شرح دهد.

۱-۳- دستگاه اندازه‌گیری با قاب‌گردان و آهن‌ربای دائمی

دستگاه اندازه‌گیری با قاب‌گردان و آهن‌ربای دائمی همان میکروآمپرتر یا گالوانومتر است که می‌تواند جریان‌های حدود میکروآمپر (حتی کسری از میکروآمپر) را با دقت بسیار بالا اندازه بگیرد. از این رو از این دستگاه در ساخت ولت‌مترها و آمپرترهای بسیار دقیق و آوومتر (اهم‌متر - ولت‌متر و آمپرتر در یک بسته‌بندی) استفاده می‌شود. در حقیقت تمامی دستگاه‌های اندازه‌گیری که دارای درجه‌بندی خطی هستند و با جریان‌های خیلی کم کار می‌کنند نشان‌دهنده‌ی اصلی همان گالوانومتر می‌باشند.

۱-۱-۳- ساختمان گالوانومتر دآرسونوال: شکل ۱-۳ دو نمونه از گالوانومتر دآرسونوال را که در ساختمان دستگاه‌های اندازه‌گیری به کار می‌رود نشان می‌دهد.

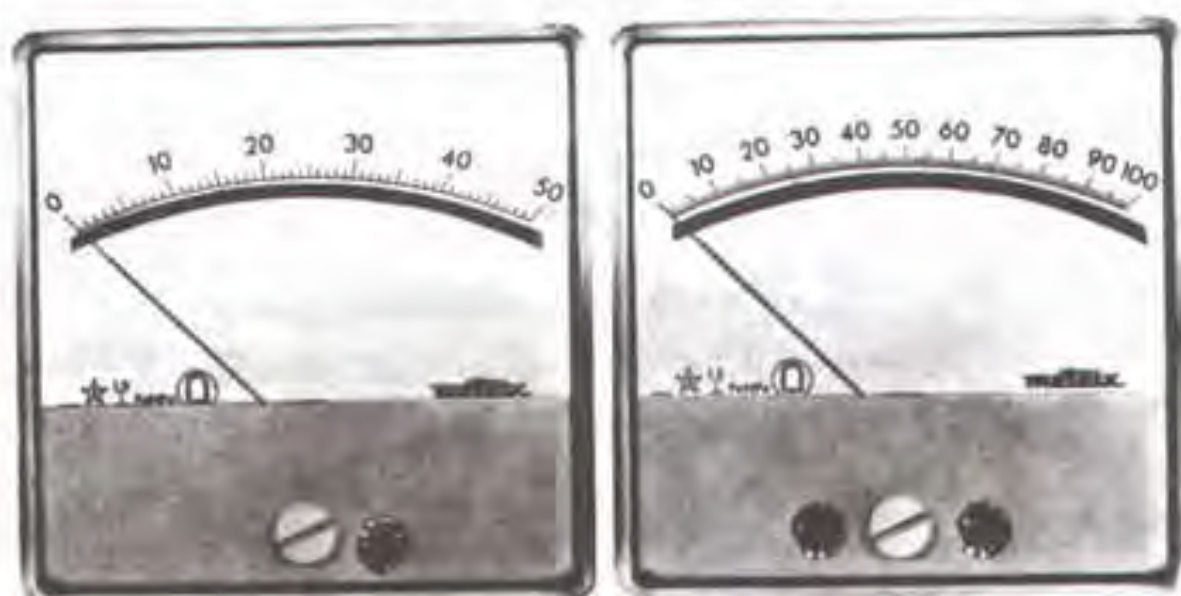


شکل ۱-۳

دآرسونوال (D'Arsonval) فردی است که اوکین بار، در سال ۱۸۸۴، این گالوانومتر را ساخت. گالوانومتر دآرسونوال از یک آهن‌ربای دائمی، کفش قطب‌ها، استوانه‌ی آهن نرم و یک سیم پیچ، که قادر است حول استوانه‌ی آهن نرم بچرخد، تشکیل شده است.

— آهن‌ربای دائمی و کفش قطب‌ها: نقش آهن‌ربای دائمی در گالوانومتر دآرسونوال، ایجاد میدان مغناطیسی در یک فاصله‌ی هوایی است و کفش قطب‌ها وظیفه‌ی یک‌نواخت کردن این میدان مغناطیسی را به عهده دارند. شکل ۲-۳ دو نمونه آهن‌ربای دائمی همراه با کفش قطب‌ها را نشان می‌دهد.

با پیشرفتی که در تکنولوژی حاصل شده است، مجموعه‌های شکل ۲-۳ را به صورت یک پارچه

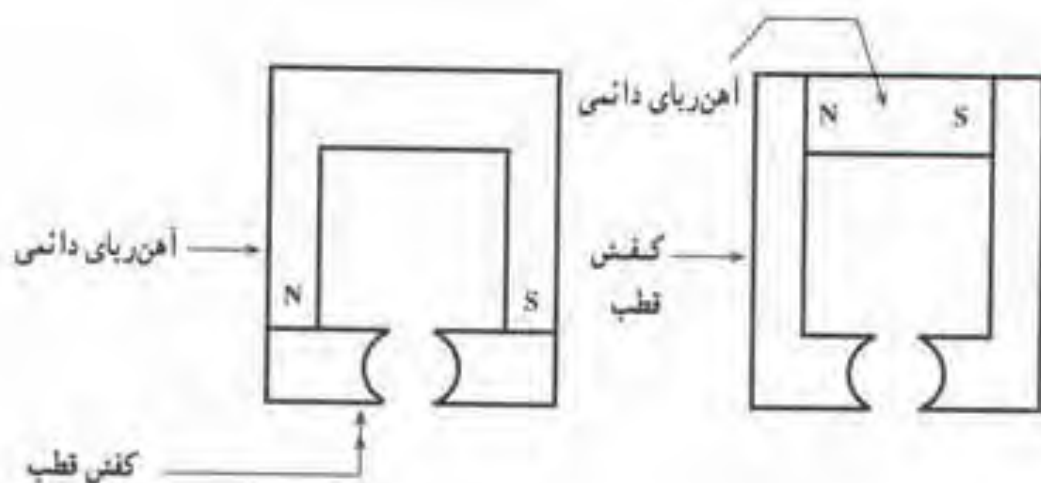

شکل ۲-۳- در نمونه از آهن‌ریبای دائمی و کفش قطب‌ها


از آهن‌ریبای دائمی می‌سازند. در گالوانومتر دآرسونوال برای خطی نمودن درجات، نیاز به میدان یک‌نواخت و شعاعی در فاصله‌ی هوایی است. برای به‌وجود آوردن چنین میدانی (یک‌نواخت و شعاعی) یک استوانه‌ی آهن نرم را بین کفش قطب‌ها قرار می‌دهند. در شکل ۳-۳ یک نمونه از یک‌نواخت و شعاعی نمودن میدان در یک فاصله‌ی هوایی نشان داده شده است.



شکل ۳-۳- چگونه ایجاد میدان مغناطیسی یک‌نواخت و شعاعی


اخیراً بعضی از کارخانه‌های سازنده، فرم آهن‌ریبا را طوری می‌سازند که نیازی به استوانه‌ی آهن نرم نباشد و در ضمن، در فواصل مورد نیاز، میدان یک‌نواخت را برای ما ایجاد کند.

— سیم پیچ متحرک: همان‌طور که گفته شد گالوانومتر برای اندازه‌گیری جریان‌های با مقدار بسیار کم به کار می‌رود. برای اندازه‌گیری مقدار جریان وارد شده به گالوانومتر باید مقدار انحراف عقربه‌ی گالوانومتر را سنجید، عقربه‌ی دستگاه نیز به یک سیم پیچ که قادر است حول استوانه‌ی آهن نرم بچرخد وصل شده است. سیم پیچ از چندین دور سیم لاکی بسیار نازک که روی یک توار آلومینیومی پیچیده شده تشکیل شده است. شکل ۳-۴ نمای عمودی وضعیت قرار گرفتن سیم پیچ حول استوانه‌ی آهنی را نشان می‌دهد.

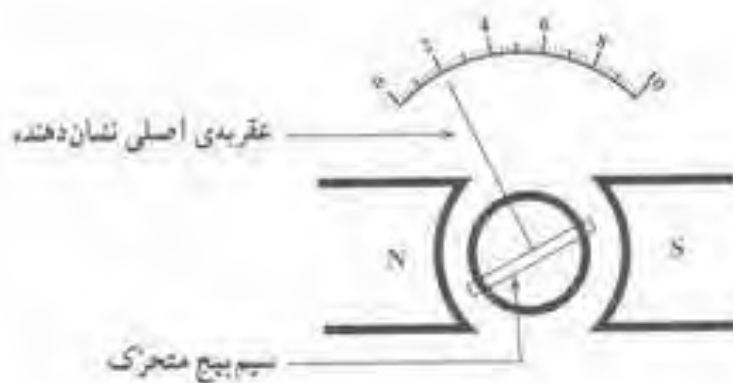


شکل ۲-۳- نمای عمودی طرز قرار گرفتن سیم بیج حول استوانه‌ی آهن نرم

چون سیم بیج باید حرکت کند لذا با دو سوزن (در مدل‌های قدیمی‌تر) که در دو طرف سیم بیج تعبیه شده‌اند، توسط دو تکیه‌گاه، نگه‌داشته می‌شود و قادر است حول این دو تکیه‌گاه بچرخد. در ضمن دو فنر نیز جهت ایجاد کوپل مقاوم و برگرداندن سیم بیج بعد از قطع جریان به جای اول (نقطه‌ی صفر) نیز به دو سوزن، وصل شده‌اند. در ضمن فنرها نقش هدایت جریان به سیم بیج متحرک را نیز به عهده دارند (در صورتی که از فنرها برای هدایت جریان استفاده نکنیم، چون سیم بیج حرکت می‌کند باید از تیغه‌های کلکتور استفاده نماییم که این کار باعث ایجاد اصطکاک شده از حساسیت دستگاه کاسته می‌شود و آن را نیز تا حدودی غیرخطی می‌نماید).
شکل ۲-۵ ساختمان یک گالوانومتر را نشان می‌دهد.

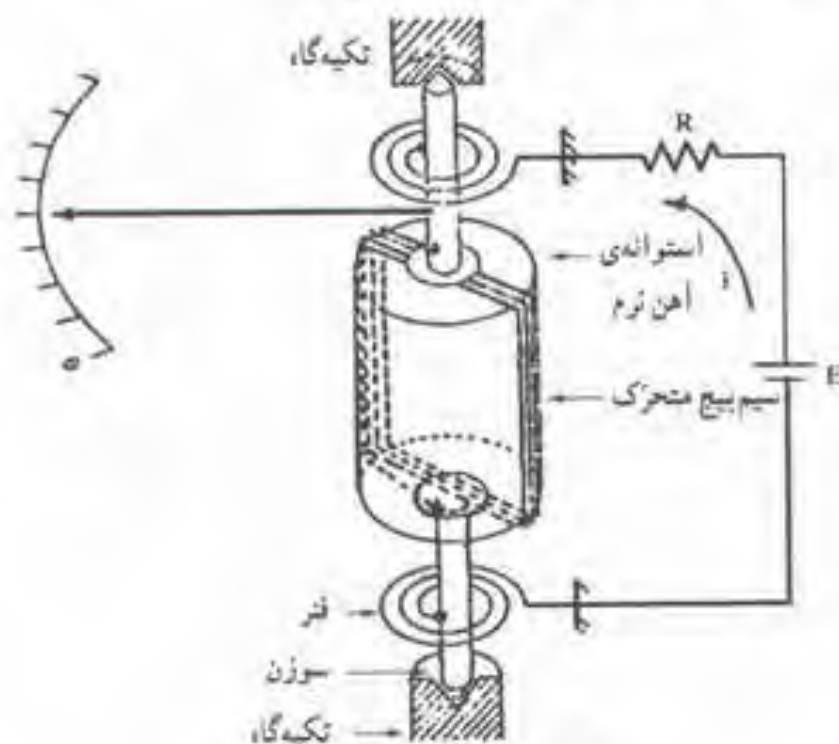

شکل ۲-۵- ساختمان یک گالوانومتر


در گالوانومترهای جدیدتر، برای حساس‌تر کردن و همچنین ساده‌تر نمودن ساختمان آن، به جای دو عدد سوزن، دو فنر و دو تکیه‌گاه، سیم پیچ را با دو مفتول بسیار نازک (معمولاً از آلیاژ برنز یا نقره) با مقطع گرد و یا مستطیلی شکل به دو تکیه‌گاه ثابت وصل می‌کنند. هدایت جریان به سیم پیچ متحرک، از طریق دو تکیه‌گاه صورت می‌گیرد. همچنین اگر سیم پیچ بچرخد، مفتول نازک نیز تاب خورده ایجاد کوئل مقاوم می‌کند و بعد از قطع جریان مجدداً سیم پیچ را به حالت اولیه برمی‌گرداند. عقربه‌ی نشان‌دهنده روی سیم پیچ متحرک قرار می‌گیرد. شکل ۳-۶ ساختمان این نوع گالوانومتر را نشان می‌دهد.

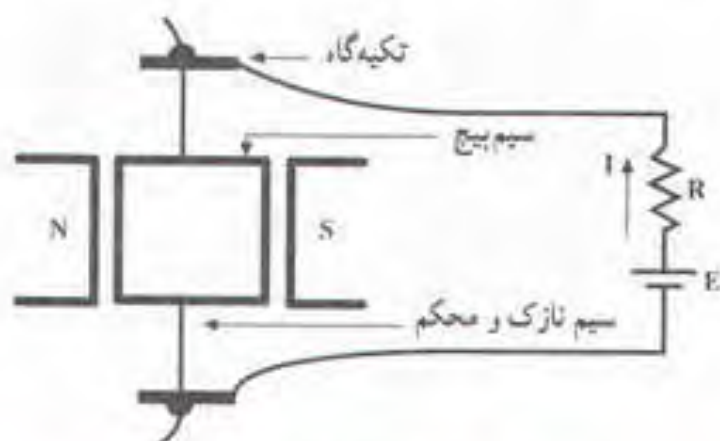

شکل ۳-۶ - مقطع یک گالوانومتر


مطالعه‌ی آزاد

۱-۳- طرز کار گالوانومتر دآرسونوال: طبق قانون بیوساوار، اگر یک سیم حامل جریان در یک میدان مغناطیسی قرار گیرد به هر جزء این سیم نیرو وارد می‌شود. شکل ۳-۷ چگونگی وارد شدن نیرو به یک سیم حامل جریان را نشان می‌دهد.

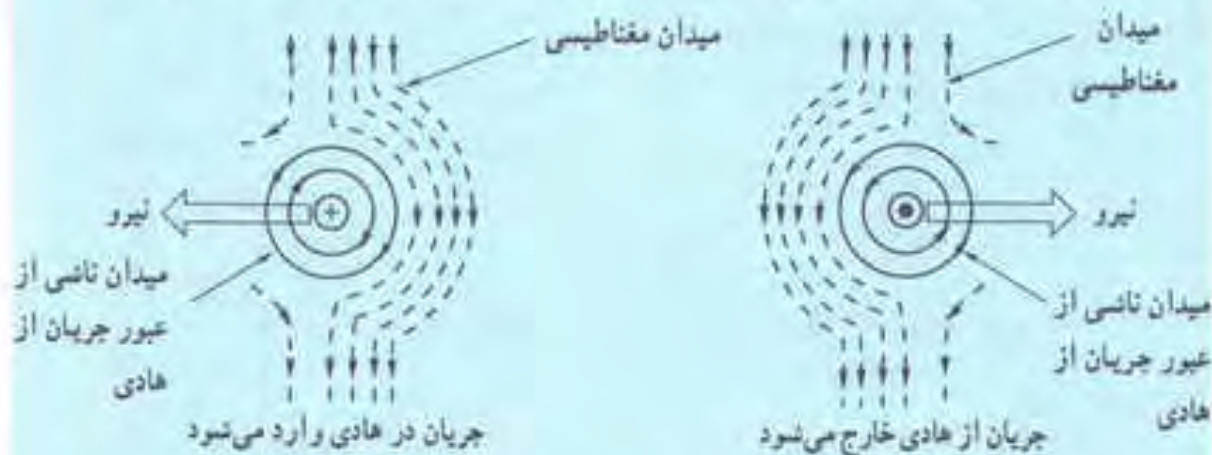

شکل ۳-۷ - چگونگی وارد شدن نیرو به سیم حامل جریان

در گالوانومتر دآرسونوال، جریان از طریق مفتول نگه‌دارنده‌ی سیم پیچ و یا فنرهای تعبیه شده روی سوزن‌های دو طرف سیم پیچ، به سیم پیچ منتقل می‌شود. از طرفی این سیم پیچ که جریان در آن وارد شده است (سیم‌های حامل جریان) در یک میدان مغناطیسی قرار گرفته است (میدان آهن‌ربای دائمی) بنابراین، طبق قانون بیوساوار به سیم پیچ نیرو وارد می‌شود. مقطع سیم پیچ و میدان و همچنین جهت نیروی وارد به سیم پیچ، در شکل ۳-۸ نشان داده شده است.

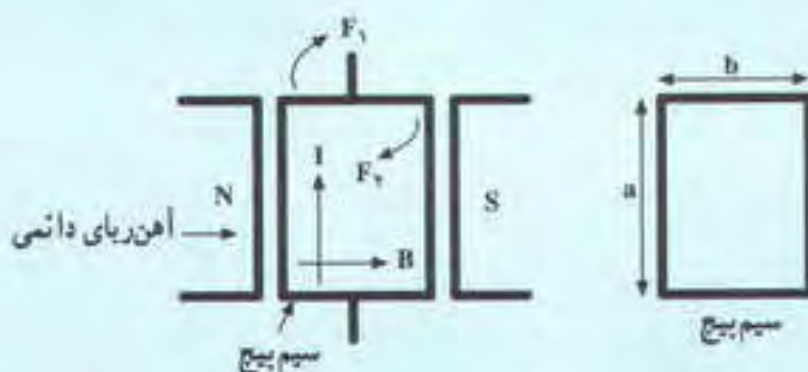

شکل ۳-۸

چون چگالی شار (B) و جریان (I) عمود بر یکدیگرند نیروی وارد به هر ضلع سیم پیچ، طبق رابطه‌ی ۳-۱ به دست می‌آید:

$$F_1 = B.I.a \quad (3-1)$$

در رابطه‌ی ۳-۱، a طول سیم پیچ است. اگر تعداد هادی‌ها N باشد مقدار نیروی ایجاد شده N برابر خواهد شد و مقدار آن طبق رابطه‌ی ۳-۲ به دست می‌آید.

$$F_1 = B.I.a.N \quad (3-2)$$

نیروی وارد به هادی‌های سیم پیچ، نسبت به مرکز سیم پیچ، ایجاد یک گشتاور نموده باعث می‌شود که سیم پیچ بچرخد. گشتاور وارد به ضلع سیم پیچ در زیر هر قطب مغناطیسی، از رابطه‌ی ۳-۳ به دست می‌آید.

$$T_{e1} = F_1 \cdot \frac{b}{4} \quad (3-3)$$

در رابطه‌ی ۳-۳، T_{e1} گشتاور وارد به سیم پیچ، نسبت به مرکز سیم پیچ، است و $\frac{b}{4}$ فاصله‌ی ضلع سیم پیچ تا مرکز سیم پیچ می‌باشد.

چون به سیم پیچ دو نیرو وارد می‌شود (F_1 و F_2) بنابراین گشتاور حاصل از هر

کدام از این نیروها با یکدیگر جمع می‌شوند بنابراین گشتاور کل وارد بر سیم بیج از رابطه‌ی ۳-۴ به دست می‌آید.

$$T_e = F_1 \cdot \frac{b}{\gamma} + F_2 \cdot \frac{b}{\gamma} \quad (3-4)$$

چون شرایط فیزیکی F_1 و F_2 یکی است لذا گشتاور کل را می‌توان به صورت رابطه‌ی ۳-۵ نوشت.

$$T_e = 2F \cdot \frac{b}{\gamma} = F \cdot b \quad (3-5)$$

$$T_e = N \cdot B \cdot a \cdot l \cdot b \quad (3-6)$$

$$a \cdot b = A \quad \text{سطح سیم بیج} \quad (3-7)$$

$$T_e = N \cdot B \cdot A \cdot l \quad (3-8)$$

در یک گالوانومتر حاصل ضرب $N \cdot B \cdot A$ ثابت است و آن را با K_e نشان می‌دهیم لذا گشتاور (T_e) به صورت رابطه‌ی ۳-۹ به دست خواهد آمد.

$$T_e = K_e \cdot l \quad (3-9)$$

اگر جریانی به گالوانومتر اعمال نماییم سیم بیج می‌چرخد. همزمان با چرخش سیم بیج فنرها نیز جمع می‌شوند، لذا یک گشتاور مخالف (مقاوم) ایجاد می‌نمایند. مقدار گشتاور مقاوم فنرها از رابطه‌ی ۳-۱۰ به دست می‌آید.

$$T_f = S \cdot \theta \quad (3-10)$$

در رابطه‌ی ۳-۱۰، T_f گشتاور مقاوم، S ضریب ثابت فنر (که برای هر فنر مقداری است ثابت که توسط سازنده‌ی فنرها به مشتری داده می‌شود) و θ زاویه‌ی گردش قاب می‌باشد.

هرگاه دو گشتاور T_e (که باعث چرخش قاب می‌شود) و T_f (که ایجاد کویل مقاوم می‌نماید) برابر شدند، حرکت سیم بیج متوقف می‌گردد. در این صورت طبق رابطه‌ی ۳-۱۱ داریم:

$$T_e = T_f \quad (3-11)$$

$$K_e \cdot l = S \cdot \theta \quad (3-12)$$

$$\theta = \frac{K_e}{S} \cdot l \quad \frac{K_e}{S} = \text{ثابت} = K \quad (3-13)$$

$$\theta = K \cdot l \quad \text{زاویه‌ی گردش قاب} \quad (3-14)$$

رابطه‌ی ۳-۱۴ نشان می‌دهد که حرکت عقربه (چرخش قاب) با جریان عبوری از آن رابطه‌ی خطی دارد. از این رو درجه‌بندی گالوانومتر دآرسونوال، همیشه خطی است. مثلاً اگر به‌ازای یک میکروآمپر جریان، عقربه یک درجه منحرف شود به‌ازای دو میکروآمپر جریان دو درجه منحرف خواهد شد. گالوانومتر دآرسونوال تنها دستگاه اندازه‌گیری است که درجه‌بندی آن کاملاً خطی است.

مطالعه‌ی آزاد

۳-۱-۳ حساسیت گالوانومتر: در گالوانومتر دآرسونوال، اندکسیون مغناطیسی در فاصله‌ی هوایی برابر ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گوس می‌باشند، لذا با توجه به رابطه‌ی ۳-۱۵:

$$T = \overset{\text{ثابت}}{N \cdot B \cdot A \cdot I} \quad (3-15)$$

بزرگ

به‌ازای مقدار جریان عبوری بسیار کم و در حدود میکروآمپر، گشتاور بزرگی ایجاد خواهد شد و سیم‌پیچ (قاب) را به حرکت درمی‌آورد. از این رو نوع گالوانومترها قادرند جریان‌های میکروآمپر را اندازه بگیرند.

بر طبق تعریف، حساسیت عبارت است از نسبت زاویه‌ی گردش به جریان عبوری از سیم‌پیچ و طبق رابطه‌ی ۳-۱۶ نوشته می‌شود.

$$S' = \frac{\theta}{I} \left(\dots \text{و} \frac{\text{درجه}}{\text{میکروآمپر}} \text{ یا} \frac{\text{رادیان}}{\text{آمپر}} \right) \quad (3-16)$$

مطالعه‌ی آزاد

$$S' = \frac{N \cdot B \cdot A \cdot I}{S \cdot I} = \frac{N \cdot B \cdot A}{S} \quad (3-17)$$

با توجه به رابطه‌ی ۳-۱۷ برای بالا بردن حساسیت یک گالوانومتر، می‌توان B یا N و یا A را افزایش داد و یا این که S را کاهش داد (فنر را شل کرد). تغییرات هر کدام از این پارامترها دارای محدودیتی است، لذا در عمل سعی می‌شود که مقادیر بهینه را برای این پارامترها به دست آورند.

حساسیت یک امر نسبی است، یعنی اگر بخواهیم ببینیم که این دستگاه حساس است یا نه، باید آن را با دستگاه دیگری مقایسه کنیم؛ لذا می توان گفت که از دو گالوانومتر موجود، به ازای عبور جریان برابر، آن که انحرافش بیش تر است، حساس تر است.

برای ولت مترها حساسیت را معمولاً برحسب $(\frac{\Omega}{V})$ مشخص می نمایند. مقدار عددی $\frac{\Omega}{V}$ معکوس مقدار عددی جریان انحراف کامل گالوانومتر بر حسب آمپر می باشد. مثلاً اگر در یک گالوانومتر حساسیت $2 = \frac{K\Omega}{V}$ باشد برای انحراف کامل آن نیاز به $50 \mu A = \frac{1}{20 \cdot K\Omega}$ جریان دارد.

حال اگر در گالوانومتر دیگری حساسیت $1 = \frac{K\Omega}{V}$ باشد، برای انحراف کامل آن نیاز

به $10 \mu A = \frac{1}{10 \cdot K\Omega}$ جریان دارد. از دو مثال بالا این نتیجه به دست می آید که هر قدر عدد $\frac{\Omega}{V}$ یک گالوانومتر بیش تر باشد، دستگاه حساس تر است. اگر بخواهیم از این دستگاه به عنوان ولت متر استفاده کنیم هر قدر عدد $\frac{\Omega}{V}$ آن بیش تر باشد (در حقیقت امپدانس ورودی آن بیش تر باشد) خطای اندازه گیری کم تر می شود.

۴-۱-۳- ساختمان ولت متر DC: همان طور که دیدیم حرکت عقربه ی گالوانومتر به صورت خطی با عبور جریان از سیم بیج رابطه دانت و طبق رابطه ی ۱۸-۳ به دست می آمد،

$$\theta = K \cdot I \quad (3-18)$$

به عنوان مثال، اگر یک گالوانومتر $50 \mu A$ داشته باشیم بدین معنی است که به ازای عبور جریان $50 \mu A$ ، انحراف آن کامل بوده (۱۰۰٪ انحراف کامل) و به ازای عبور جریان $25 \mu A$ انحراف آن نصف (۵۰٪ انحراف کامل) خواهد بود.


اگر مقاومت داخلی گالوانومتر، R_G ، باشد و جریان عبور از گالوانومتر I_G ، هنگام عبور جریان I_G از گالوانومتر، در دو سر گالوانومتر افت ولتاژی معادل $R_G \cdot I_G$ به وجود خواهد آمد. شکل ۹-۳ علامت فنی یک گالوانومتر را نشان می دهد.



شکل ۹-۳- علامت فنی گالوانومتر دارسوتوال

مقدار R_G در گالوانومترها معمولاً بین 200 تا 5000 اهم است (البته این مقدار مقاومت، اندکی مربوط به مقاومت اهمی سیم‌پیچ است و مابقی را به‌خاطر مسائل دینامیکی گالوانومتر به‌طور مصنوعی با سیم‌پیچی سری می‌نمایند).

فرض کنید در یک گالوانومتر $R_G = 4K\Omega$ و جریان انحراف تمام اشل آن $30\mu A$ باشد. به‌ازای عبور جریان $30\mu A$ ، دو سر گالوانومتر 120 میلی‌ولت ولتاژ افت می‌کند.

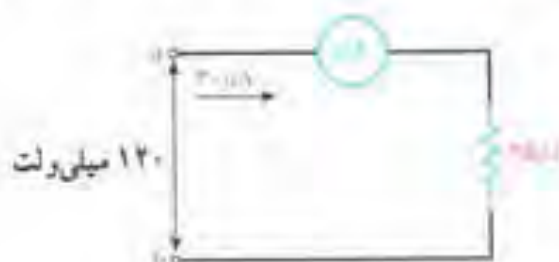

شکل ۳-۱۰- به‌ازای عبور جریان $30\mu A$ از گالوانومتر، دو سر آن 120 میلی‌ولت ولتاژ افت می‌کند.

حال اگر به‌جای $30\mu A$ ، $15\mu A$ جریان را به گالوانومتر اعمال نماییم، اولاً عقربه 50% مقدار قبلی حرکت می‌کند و ثانیاً افت ولتاژ دو سر گالوانومتر 60 میلی‌ولت خواهد شد ($4K\Omega \times 15\mu A = 60mV$).


حال اگر مطابق شکل ۳-۱۱ به ورودی گالوانومتر با مشخصات فوق $R_G = 4K\Omega$ و $I_G = 30\mu A$ (جریان انحراف تمام اشل) یک منبع ولتاژ 60 میلی‌ولتی وصل کنیم، جریان عبوری از مدار $15\mu A = 60mV / 4K\Omega$ خواهد شد و عقربه 50% انحراف خواهد داشت. حال اگر به‌جای 60 میلی‌ولت، 120 میلی‌ولت را اعمال نماییم جریان عبوری از گالوانومتر $30\mu A = 120mV / 4K\Omega$ خواهد شد و انحراف عقربه 100% خواهد شد.

مجموعه‌ی گالوانومتر فوق را می‌توان به‌عنوان یک میلی‌ولت‌متر $120mV$ در نظر گرفت. همچنان که می‌توان مجموعه‌ی گالوانومتر را به‌عنوان میکروآمپر متر $30\mu A$ نیز در نظر گرفت.



شکل ۳-۱۱- به‌ازای اعمال $60mV$ ولتاژ به گالوانومتر، انحراف 50% خواهد بود.

اگر گالوانومتر، با مشخصات فوق، را به عنوان میلی ولت متر 120mV در نظر بگیریم و بخواهیم ولتاژهای بیش تر از 120mV را با آن اندازه بگیریم، باید مازاد 120mV را در یک مقاومت اهمی که با گالوانومتر سری می کنیم افت بدهیم. در هر حال جریان عبوری از گالوانومتر نباید از $30\mu\text{A}$ تجاوز کند. فرض کنید می خواهیم ولتاژ 1V را با میلی ولت متر 120mV اندازه بگیریم. برای این کار باید 880 میلی ولت ولتاژ را در مقاومت سری شده یا گالوانومتر افت بدهیم و از طرفی باید جریان مدار همان $30\mu\text{A}$ باشد لذا می توان مطابق شکل $12-3$ مقاومت سری شده با گالوانومتر (R_s) را محاسبه نمود.

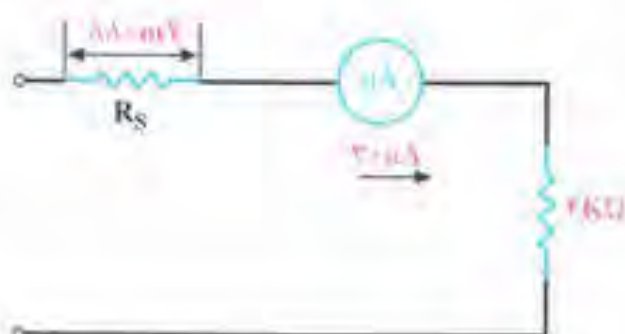

شکل $12-3$ یک ولت متر 1 ولت به کمک یک میلی ولت متر 120mV

با توجه به شکل $12-3$ محاسبه ی R_s مطابق رابطه ی $19-3$ خواهد بود.

$$R_s = \frac{880\text{mV}}{30\mu\text{A}} = 29.33\text{K}\Omega \quad (3-19)$$

توجه داشته باشید که در محاسبات، برای حداکثر ولتاژ، حداکثر انحراف در نظر گرفته می شود.


با اضافه نمودن مقاومت های دیگر، می توان یک ولت متر چند رنج (مولتی رنج) ساخت.

مثال ۱: یک گالوانومتر با مشخصات $R_G = 3\text{K}\Omega$ و $I_G = 25\mu\text{A}$ (جریان انحراف تمام

اشل) در دسترس است، می خواهیم یک ولت متر با رنج های 1V ، 10V ، 100V ، 500V

داشته باشیم، مقاومت هایی را که باید با این گالوانومتر سری شوند محاسبه نمایید.

حل: ابتدا شکل ولت متر را رسم می کنیم:

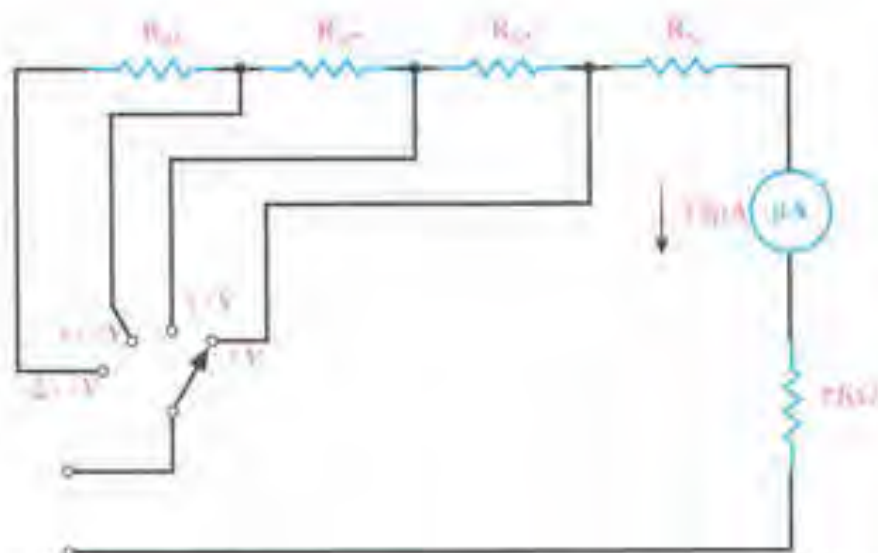

شکل ۱۳-۳- ساختمان ولت متر مثال ۱

ولتاژی که دو سر گالوانومتر افت می نماید

$$V_G = R_G \cdot I_G = 3K\Omega \times 25\mu A = 75mV$$

$$R_{G1} = \frac{1000mV - 75mV}{25\mu A} = 37K\Omega$$

$$R_{G2} = \frac{10V - 1V}{25\mu A} = 360K\Omega$$

$$R_{G3} = \frac{100V - 10V}{25\mu A} = 3.6M\Omega$$

$$R_{G4} = \frac{500V - 100V}{25\mu A} = 16M\Omega$$

۳-۱-۵- ساختمان ولت متر AC: رابطه‌ی انحراف عقربه با جریان عبوری از سیم پیچ

متحرک (قاب) به صورت $\theta = KI$ بود. حال اگر به جای جریان DC، جریان AC به سیم پیچ اعمال

نماییم حرکت قاب نیز به صورت متناوب خواهد شد زیرا طبق رابطه‌ی ۳-۲۰ خواهیم داشت:

$$KI = KI_m \sin \omega t = \theta_m \sin \omega t \quad (3-20)$$


بنابراین، عقربه‌ی نشان دهنده باید نوسان کند. پس اگر مستقیماً ولتاژ AC را به گالوانومتر

اعمال کنیم امکان اندازه‌گیری آن وجود ندارد (در عمل، قاب را طوری می‌سازند که اگر ولتاژ ۵۰Hz

را به آن اعمال نماییم عقربه نتواند از این سرعت زیاد تبعیت و نوسان کند، لذا از جای خودش هیچ

حرکتی نمی‌کند).


برای اندازه‌گیری ولتاژ AC، ابتدا آن را تبدیل به DC نموده سپس اندازه می‌گیرند. شکل ۳-۱۴ یک نمونه ولت‌متر AC را نشان می‌دهد.

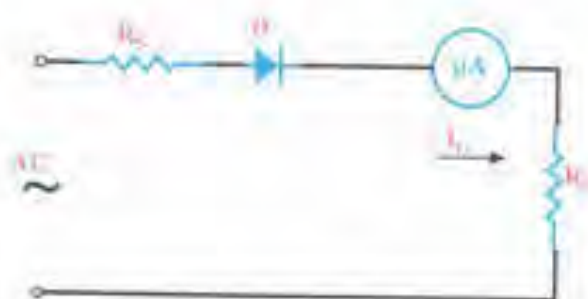

شکل ۳-۱۴ یک نمونه‌ی ساده‌ی ولت‌متر AC

چون برای هدایت دیود، ولتاژی حدود 0.6 ولت ($60 = mV$) لازم است و از طرفی این 0.6 ولت با تغییرات دمای محیط نیز تغییر می‌کند، لذا ولت‌مترهای AC معمولی قادر به اندازه‌گیری ولتاژهای کم نیستند؛ از این رو، این گونه ولت‌مترها برای کم‌تر از یک ولت معمولاً درجه‌بندی نمی‌شوند. برای محاسبه‌ی مقاومت‌های سری شده با گالوانومتر در ولت‌متر AC، باید دو نکته را در نظر داشت. اول این که ولتاژ AC برحسب مؤثر سنجیده می‌شود و درجه‌بندی گالوانومتر باید مقدار مؤثر ورودی را نشان دهد و دوم این که خود گالوانومتر با جریان DC کار می‌کند، یعنی باید مقدار DC جریان (یا ولتاژ) بعد از یک‌سو شدن را در نظر گرفت و با به عبارتی رابطه‌ی بین مؤثر ورودی و متوسط (DC) دو سر گالوانومتر را مد نظر قرار داد.

شکل ۳-۱۵ موج ورودی ولت‌متر و شکل موج دو سر گالوانومتر را نشان می‌دهد.

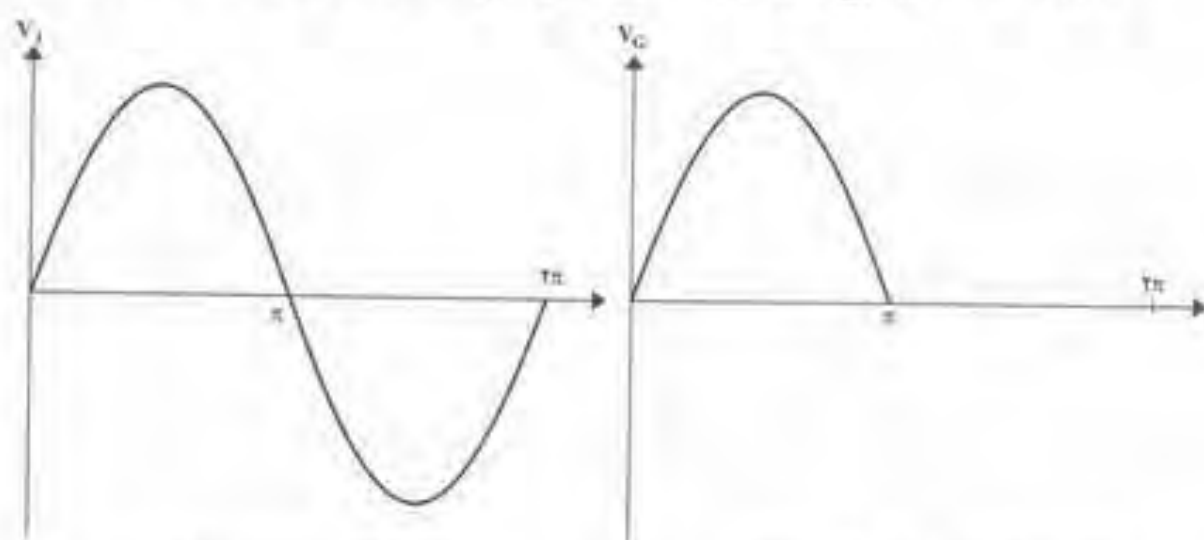

ب - شکل موج ورودی ولت‌متر

الف - شکل موج دو سر گالوانومتر

شکل ۳-۱۵

از طرفی می‌دانیم:

$$V_{eff} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \quad V_m = \sqrt{2} V_{eff} \quad (3-21)$$

مقدار متوسط شکل موج دو سر گالوانومتر از رابطه‌ی ۳-۲۲ به دست می‌آید.

$$V_{av} = \frac{V_m}{\pi} = \frac{\sqrt{2} V_{eff}}{\pi} = 0.45 V_{eff} \quad (3-22)$$

رابطه‌ی ۳-۲۲ بیان می‌کند که اگر ولتاژ مؤثر ورودی، یک ولت باشد ولتاژ متوسط برابر 0.45 ولت می‌باشد. از رابطه‌ی ۳-۲۲ برای محاسبه‌ی مقاومت‌های R_s استفاده می‌شود. افت ولتاژ دو سر دیود نیز به دلیل غیرخطی بودن رفتار دیود به سادگی قابل محاسبه نیست و به طور تجربی به جای محاسبه‌ی افت ولتاژ دو سر دیود، یک مقاومت حدود $3K\Omega$ را به جای آن در نظر می‌گیرند.

مثال ۲: یک گالوانومتر به مشخصات $R_G = 4K\Omega$ و $I_G = 30\mu A$ در دسترس است می‌خواهیم با آن یک ولت متر AC، یا رنج $10V-100V$ بسازیم. مقاومتی را که باید با گالوانومتر سری کنیم محاسبه نمایید.

حل: ابتدا ولتاژ DC مدار را محاسبه می‌کنیم:

$$V_{av} = 0.45 V_{eff} = 0.45 \times 10 = 4.5V$$

حال فرض می‌کنیم می‌خواهیم یک ولت متر DC مونتاژ کنیم که ولتاژ ماکزیم ما 4.5 ولت است، لذا داریم:


$$R'_s = \frac{4.5 - (4K\Omega \times 30\mu A)}{30\mu A} = 146K\Omega \quad (\text{بدون احتساب دیود})$$

به جای دیود یک مقاومت $3K\Omega$ در نظر می‌گیریم لذا:

$$R_s = 146 - 3 = 143K\Omega$$

مثال ۳: مقاومت‌هایی را که باید با یک گالوانومتر ($I_G = 30\mu A$ و $R_G = 4K\Omega$) سری نمود تا بتوان رنج‌های $6V-30V$ ، $30V-120V$ ، $120V-300V$ را در ولت متر ایجاد نمود. حل: ابتدا شکل ولت متر را رسم می‌کنیم. ولت متر یسار شده در شکل ۳-۱۶ رسم شده است.

$$R'_{s1} = \frac{0.45 \times 6 - (4K\Omega \times 30\mu A)}{30\mu A} = 86K\Omega$$

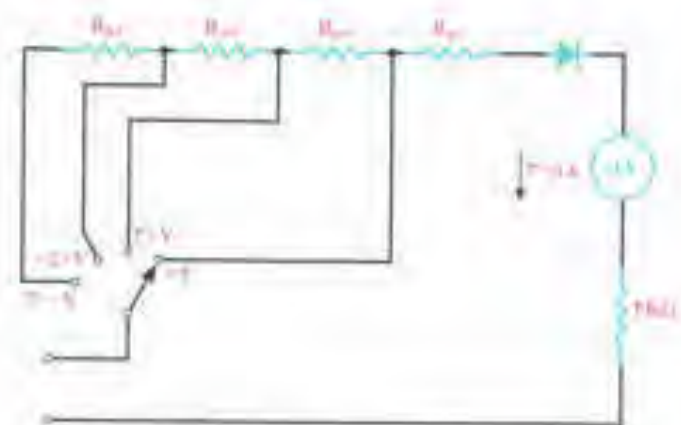

شکل ۱۶-۳- ولت متر مثال ۳


$$R_{S1} = 83K\Omega = 86K\Omega - (\text{به جای دیود یک مقاومت } 3K\Omega \text{ در نظر می گیریم})$$

$$R_{S2} = \frac{0.45 \times 30 - 6 \times 0.45}{3 \mu A} = 360K\Omega$$

$$R_{S3} = \frac{150 \times 0.45 - 30 \times 0.45}{3 \mu A} = 1.8M\Omega$$

$$R_{S4} = \frac{300 \times 0.45 - 150 \times 0.45}{3 \mu A} = 2.25M\Omega$$

همان طور که گفته شد در ولت متر AC از دیود به عنوان یک سوکننده استفاده می شود. اگر دیود از جنس سیلیسیم باشد ولتاژی برابر حداقل 600 میلی ولت لازم است تا دیود را هادی کند. البته این مقدار ولتاژ مطلق نبوده بلکه با حرارت تغییر می کند، ضمن این که تغییر حرارت باعث تغییر امپدانس استاتیکی و دینامیکی دیود می گردد. از طرفی چون جریان دیود خیلی کم است (حدود μA) این امر باعث می گردد تا تغییرات امپدانس با تغییر درجه حرارت بیش تر گردد. یکی از راه های کاهش تغییرات امپدانس دیود نسبت به تغییر درجه حرارت، افزایش جریان دیود است. از طرفی چون جریان گالوانومتر محدود است ابتدا از دیود جریان بیش تری عبور داده و سپس بعد از دیود، مقدار جریان اضافی را از یک مقاومت که با گالوانومتر به صورت موازی بسته شده است عبور می دهند. شکل ۱۷-۳ چگونگی انجام این کار را نشان می دهد.

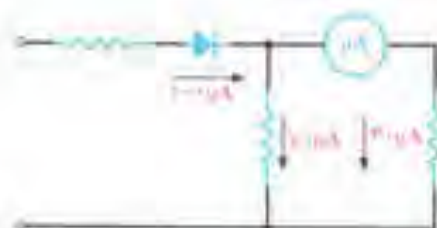

شکل ۱۷-۳- روش بهبود تغییر امپدانس دیود در مقابل تغییرات درجه حرارت


عمل فوق باعث کاهش تغییرات امپدانس دیود می‌شود در عین این که باعث کاهش امپدانس ورودی ولت‌متر نیز می‌گردد. در بعضی از آومترها که عمل فوق را انجام می‌دهند معمولاً بر روی صفحه‌ی پائل، به‌عنوان مثال، آن را به‌صورت اعداد رابطه‌ی ۲۳-۳ می‌نویسند:

$$\text{DC } 30\text{K}\Omega / \text{V}$$

$$\text{AC } 10\text{K}\Omega / \text{V}$$


(۳-۲۳)

مسأله‌ی دیگر در ولت‌متر AC، محافظت از دیود یک‌سوکننده است. به‌عنوان مثال در شکل ۳-۱۷ در نیم‌سیکل منفی تمامی ولتاژ دو سر دیود افت می‌کند و اگر ولتاژ ورودی اندکی بیش‌تر شود احتمال دارد که دیود بسوزد. برای محافظت از دیود اصلی یک‌سوکننده، مطابق شکل ۳-۱۸ از دیود دیگری استفاده می‌نمایند.

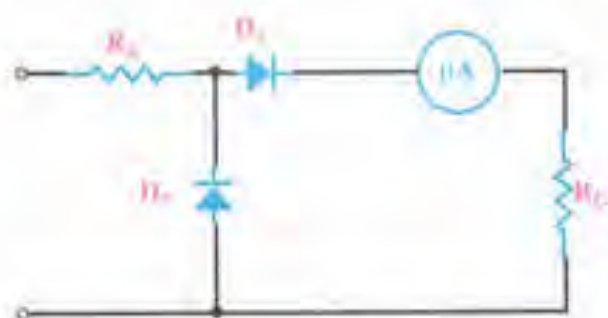

شکل ۳-۱۸- چگونگی محافظت از دیود اصلی در ولت‌متر AC

طرز کار مدار به این صورت است که در نیم‌سیکل مثبت، دیود D_1 هادی بوده و چون دیود D_2 در بایاس معکوس قرار می‌گیرد حداکثر ولتاژ معکوس دو سر دیود D_2 در هیچ شرایطی از یک ولت تجاوز نمی‌کند. بنابراین دیود D_2 که خود برای محافظت D_1 به کار رفته است توسط دیود D_1 محافظت می‌شود و اما در نیم‌سیکل منفی، دیود D_2 هادی و D_1 قطع است لکن به علت قطع بودن

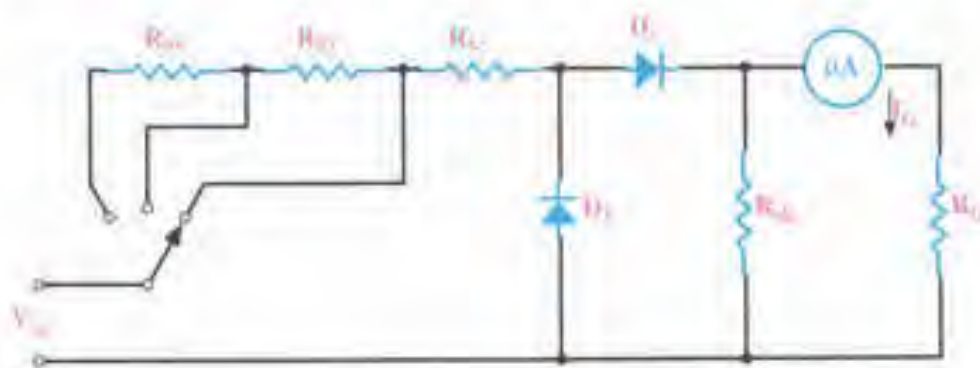

شکل ۳-۱۹- نمونه‌ای از ولت‌متر AC که در اکثر آومترها به کار می‌رود.

D_1 ، هیچ جریانی از گالوانومتر نمی‌گذرد؛ در ضمن حداکثر ولتاژ معکوس دو سر D_1 نیز از 0.6 ولت تجاوز نمی‌کند، یعنی ولتاژ معکوس هر یک از دیودها تحت هیچ شرایطی از 0.6 الی 1 ولت تجاوز نمی‌کند و هر دو دیود توسط یکدیگر محافظت می‌شوند و امکان سوختن آن‌ها وجود ندارد. شکل ۳-۱۹ یک نمونه‌ی کامل ولت‌متر AC را که در آومترها به کار می‌رود نشان می‌دهد.

۳-۱-۶- آمپر متر DC: گالوانومتر دآرسونوال خود یک میکروآمپر متر است که معمولاً در رنج $30\mu A$ - و یا $50\mu A$ - می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. اما در عمل نیاز به اندازه‌گیری جریان‌های بیش‌تری است. برای اندازه‌گیری جریان‌های بیش‌تر از جریان گالوانومتر، باید جریان اضافه‌تر از جریان گالوانومتر را از مسیر دیگری عبور داد. برای این کار از یک مقاومت موازی با گالوانومتر استفاده می‌نماییم. شکل ۳-۲۰ یک نمونه آمپر متر یا جریان قابل اندازه‌گیری بیش‌تر از جریان گالوانومتر را نشان می‌دهد.



شکل ۳-۲۰- یک آمپر متر DC با جریان قابل اندازه‌گیری ۱

مثال ۴: یک گالوانومتر با مشخصات $R_G = 4K\Omega$ و $I_G = 30\mu A$ (جریان انحراف تمام اشل) در دسترس است. می‌خواهیم با قرار دادن یک مقاومت شنت، جریان $10mA$ - را با آن اندازه بگیریم. مقدار مقاومت شنت باید چند اهم باشد؟

حل: از مقاومت شنت باید جریان $30\mu A - 10mA$ عبور کند. از طرفی ولتاژ دو سر مقاومت شنت برابر $4K\Omega \times 30\mu A$ می‌باشد، لذا از رابطه‌ی ۳-۲۴ به دست می‌آید.



شکل ۳-۲۱- میلی‌آمپر متر $10mA$ -

$$R_{sh} = \frac{U_{sh}}{I_{sh}} = \frac{R_G \cdot I_G}{I - I_G} = \frac{4K\Omega \times 30\mu A}{1mA - 30\mu A} = 12\Omega \quad (3-24)$$

توجه داشته باشید که جریان گالوانومتر از رابطه‌ی ۳-۲۵ به دست می‌آید (تقسیم جریان به دو شاخه‌ی موازی).

$$I_G = I \frac{R_{sh}}{R_{sh} + R_G} \quad (3-25)$$


نسبت $\frac{R_{sh}}{R_{sh} + R_G}$ عددی ثابت است (همواره کوچک‌تر از ۱) لذا طبق رابطه‌ی ۳-۲۶ خواهیم

داشت:

$$I_G = K_1 \cdot I \quad (3-26)$$


مفهوم رابطه‌ی ۳-۲۶ این است که تغییرات I مستقیماً و به صورت خطی روی I_G اثر می‌گذارد. یعنی اگر به عنوان مثال I نصف شود I_G نیز نصف خواهد شد و انحراف ۵۰٪ قبلی خواهیم داشت. لذا گالوانومتر را برحسب I درجه‌بندی خواهیم کرد. اگر بخواهیم آمپر متر دارای چندین رنج باشد می‌توانیم از چندین شنت مختلف همراه با یک کلید انتخاب استفاده کنیم. شکل ۳-۲۲ یک آمپر متر چند رنج را نشان می‌دهد.

برای محاسبه‌ی هر یک از مقاومت‌های شنت، به طور جداگانه برای هر شنت مقدار R را محاسبه می‌کنیم (چون R ها مستقل از یکدیگرند).

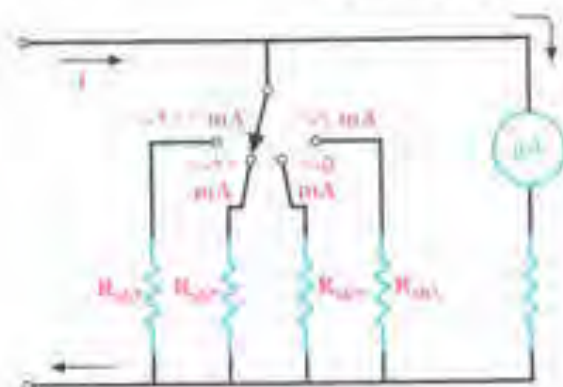


شکل ۳-۲۲ - یک آمپر متر مولتی رنج

قبل از ادامه‌ی بحث، به یک سؤال جواب می‌دهیم و آن این است که چرا از آمپر متر یا ولت متر و یا... مولتی رنج استفاده می‌کنیم. فرض کنید بخواهیم یک جریان $1.91mA$ را اندازه بگیریم. در شکل ۳-۲۳ نحوه‌ی قرائت و مقدار حرکت عقربه‌ی میلی آمپر متر را، به ازای اعمال جریان $1.91mA$ در پنج رنج ($1mA$ ، $5mA$ ، $10mA$ ، $50mA$ و $100mA$)، نشان داده شده است.

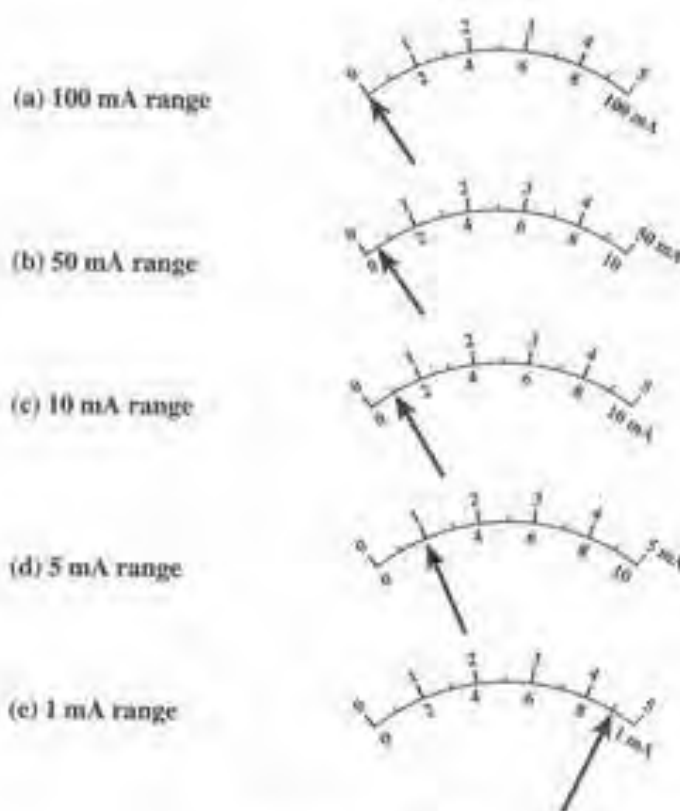


شکل ۳-۲۳- اثرات انتخاب رنج روی قرانت مقادیر

همان طور که از شکل ۳-۲۳ پیداست زمانی که کلید رنج جریان روی 100 mA باشد به ازای جریان 0.91 mA حرکت عقربه تقریباً یک درصد بوده و لذا قابل اندازه گیری نمی باشد؛ اگر کلید رنج روی 50 mA باشد حرکت عقربه دو درصد است که باز هم با دقت قابل قرانت نیست. زمانی که کلید رنج روی 1 mA باشد به دقت کافی می توان مقدار 0.91 mA را قرانت کرد. در عمل همیشه کلید رنج را طوری انتخاب می کنیم که حداکثر انحراف ممکن را داشته باشیم. آمپر متر مولتی رنج شکل ۳-۲۲ دارای یک عیب است و آن این که هنگام عوض کردن رنج، یک لحظه سنت از مدار قطع می شود و تمامی جریان I از گالوانومتر می گذرد که در این صورت ممکن است صدمه ی جدی به گالوانومتر وارد آید. این حالت در شکل ۳-۲۴ نشان داده شده است.

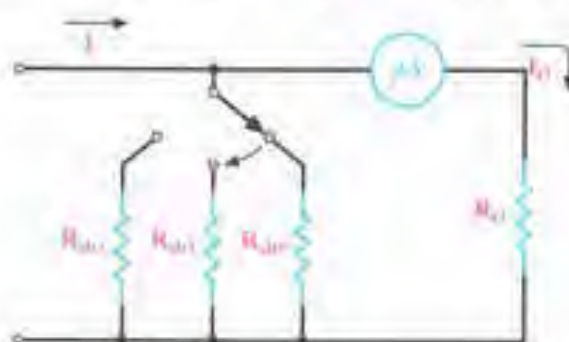

شکل ۳-۲۴- هنگام عوض کردن کلید، در یک لحظه سنت از مدار قطع می شود.

در آومترها برای رفع عیب فوق، مدار جایی را طوری می‌سازند که در هنگام عوض کردن کلید رنج، ابتدا مقاومت دوم وصل شود و سپس مقاومت اول قطع گردد؛ به عبارتی در یک لحظه‌ی کوتاه دو مقاومت شنت موازی می‌شوند. شکل ۳-۲۵ چگونه این عمل را نشان می‌دهد.

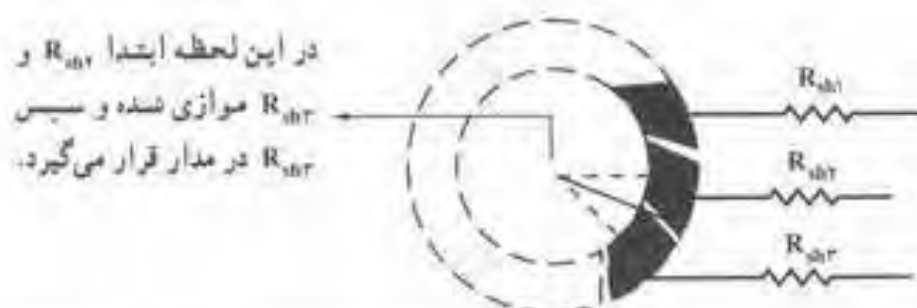

شکل ۳-۲۵- چگونه عوض کردن کلید رنج به طوری که یک لحظه‌ی کوتاه حالت قطع بیش نیاید.

برای اندازه‌گیری جریان‌های زیاد به کمک آومتر، از جریان نمونه‌برداری می‌کنند. چون اتصالات آومتر توسط مدار جایی تأمین می‌شود لذا عبور جریان زیاد از مدار جایی، در صورتی که پهنای آن زیاد نباشد، سریعاً گرم شده و می‌سوزد. از طرفی کلید سلکتور آومتر توانایی قطع و وصل جریان زیاد را ندارد. در صورتی که بخواهند کلیدی بسازند که قدرت قطع و وصل جریان زیاد را داشته باشد، حجم آن خیلی بزرگ خواهد شد. از این رو ترمینال جریان زیاد را در روی آومترها به صورت جداگانه ساخته، بین ترمینال منفی و ترمینال جریان زیاد یک مقاومت بسیار کم ولی بر قدرت قرار می‌دهند. بر اثر عبور جریان از مقاومت، ولتاژ دو سر آن افت می‌کند. حال این ولتاژ که متناسب با جریان است اندازه‌گیری می‌شود. شکل ۳-۲۶ چگونه این عمل را نشان می‌دهد.




شکل ۳-۲۶- چگونه اندازه‌گیری جریان‌های زیاد با آومتر

در شکل ۳-۲۶ اگر از مقاومت $12\text{ m}\Omega$ ، جریان 10 A عبور کند ولتاژ دو سر مقاومت 120 mV افت می‌کند و میلی‌ولت‌متر صد و بیست میلی‌ولتی، انحراف تمام اشل را خواهد داشت. حال اگر

به جای 10 A ، 5 A جریان از مدار عبور کند، ولتاژ دو سر مقاومت $12\text{ m}\Omega$ ، برابر 60 mV خواهد شد و انحراف عقربه 5% خواهد شد. در روی صفحه‌ی سنجش آومتر به صورت خطی از صفر تا 10 A را مدرج می‌کنند.


در صورتی که آومتر دارای دو رنج جریان زیاد باشد دو ترمینال جداگانه روی آومتر قرار می‌دهند. شکل ۲۷-۳ یک نمونه از این آومتر را که دارای دو رنج جریان زیاد است نشان می‌دهد.

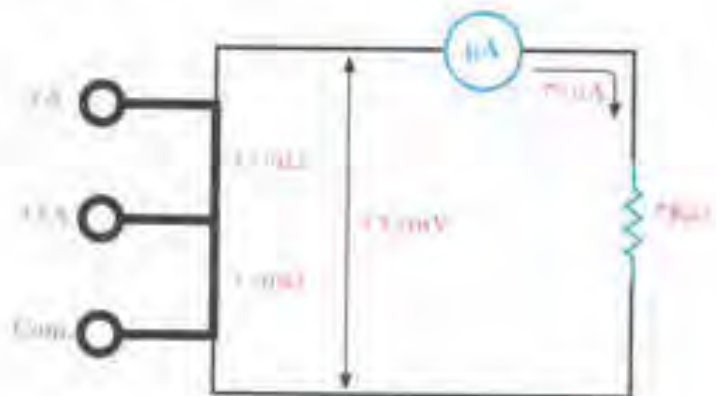

شکل ۲۷-۳- آومتر جریان زیاد با دو رنج ۶ و ۱۲ آمپر

۷-۱-۳- اهم متر سری: اگر در یک مدار سری که شامل یک باتری، تعدادی مقاومت‌های اهمی و یک گالوانومتر دآرسونوال است مقدار مقاومت اهمی مدار تغییر کند، جریان مدار تغییر نموده باعث تغییر انحراف عقربه‌ی گالوانومتر خواهد شد. می‌توان رابطه‌ای بین تغییرات حرکت عقربه‌ی گالوانومتر، برحسب تغییرات مقاومت اهمی پیدا کرد. در این صورت خواهیم توانست صفحه‌ی مدرج آومتر را برحسب مقاومت اهمی مدرج نماییم.

اهم متر سری از یک گالوانومتر دآرسونوال، یک مقاومت ثابت، یک مقاومت متغیر و یک منبع تشکیل شده است که همگی به صورت سری وصل شده‌اند. شکل ۲۸-۳ ساختمان ساده‌ی یک اهم متر سری را نشان می‌دهد.

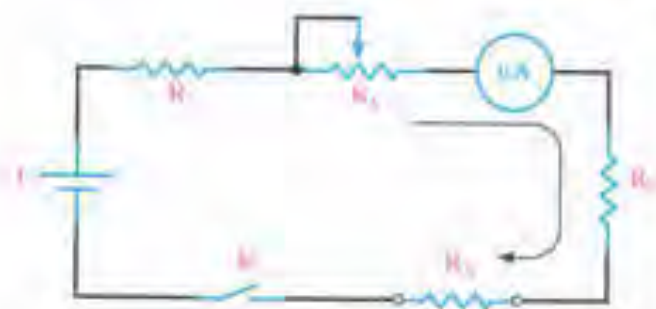

شکل ۲۸-۳- ساختمان یک اهم متر سری

مدار اهم متر عملی، اندکی با مدار شکل ۳-۲۸ تفاوت دارد. در مدار شکل ۳-۲۸ اگر $R_x = 0$ (مقاومت مجهول) حداکثر جریان از مدار عبور می‌کند. بنابراین با قرار دادن مقاومت R جریان مدار را در حد جریان گالوانومتر دآرسونوال ثابت می‌کنند (مثلاً حدود $30\mu A$) چون به مرور زمان مقدار ولتاژ منبع (باتری) تغییر می‌کند برای تنظیم جریان به میزان $30\mu A$ مقدار R_v را (که مقاومتی متغیر است و از روی پانل اهم متر در دسترس است) کم می‌کنیم. به هر حال مقاومت R و R_v و R_G هر سه، نقش کنترل جریان را در مدار به عهده دارند. مثلاً اگر ولتاژ باتری $1/5$ ولت $R_G = 4K\Omega$ باشد جمع مقدار R و R_v باید $46K\Omega$ باشد تا جریان مدار $30\mu A$ گردد. حال اگر ولتاژ دو سر باتری برابر $1/4$ ولت باشد مقدار R_v را باید حدود $2/3$ کیلو اهم کم کرد تا جریان مدار $30\mu A$ ثابت بماند. برای بررسی طرز کار اهم متر فرض می‌کنیم ولتاژ دو سر باتری همواره ثابت بماند. لذا مجموع مقاومت‌های R و R_v و R_G نیز ثابت می‌باشد و با حرف K' نشان می‌دهیم.

$$K' = R + R_v + R_G \quad (3-27)$$

مدار اهم متر را به صورت ساده‌تر مطابق شکل ۳-۲۹ نمایش می‌دهیم:



شکل ۳-۲۹- مدار ساده‌ی یک اهم متر سری

جریان حداکثر، باعث انحراف حداکثر می‌شود، و جریان حداکثر را زمانی در مدار داریم که $R_x = 0$ باشد لذا طبق رابطه‌ی ۳-۲۸ داریم:

$$I_1 = \frac{E}{K'} \quad (3-28)$$

به‌ازای این جریان، انحراف عقربه 100% است.

اگر $R_x \neq 0$ باشد جریان مدار مطابق رابطه‌ی ۳-۲۹ خواهد شد.

$$I = \frac{E}{K' + R_x} \quad (3-29)$$

به‌ازای این جریان درصدی منحرف می‌شود.

به عنوان مثال اگر $I_s = 30 \mu A$ باشد (به ازای $30 \mu A$ جریان انحراف عقربه 100% خواهد بود) و اگر $I = 10 \mu A$ باشد انحراف عقربه، $\frac{1}{3}$ حالت قبل (یا 33% انحراف کامل) خواهد شد. از این رو انحراف عقربه را می توان مطابق رابطه ی ۳-۳۰ نوشت:

$$\rho = \frac{I}{I_s} \times 100 \quad (3-30)$$

از قبل، روابط ۳-۳۱ و ۳-۳۲ را داشتیم:

$$I = \frac{E}{K' + R_x} \quad (3-31)$$

$$I_s = \frac{E}{K'} \quad (3-32)$$

$$\rho = \frac{\frac{E}{K' + R_x}}{\frac{E}{K'}} \times 100 = \frac{K' \times 100}{K' + R_x} = \frac{1}{1 + \frac{R_x}{K'}} \times 100 \quad (3-33)$$

در رابطه ی ۳-۳۳ اگر نسبت $\frac{R_x}{K'}$ را برابر α بگیریم، رابطه ی ۳-۳۳ تبدیل به ۳-۳۴ خواهد شد:

$$\rho = \frac{1}{1 + \alpha} \times 100 \quad (3-34)$$

اگر $\alpha = 0$ باشد معنی آن این است که $R_x = 0$ است $\frac{R_x}{K'} = 0$ (در نتیجه $R_x = 0$) لذا رابطه ی انحراف، مطابق فرمول ۳-۳۵ خواهد شد:

$$\rho = \frac{1}{1 + 0} \times 100 = 100\% \quad (3-35)$$


یعنی به ازای $R_x = 0$ انحراف 100% است. لذا صفر درجه بندی اهم متر برخلاف آمپر متر و ولت متر که در سمت چپ بود در سمت راست قرار دارد. اگر $\alpha = \infty$ باشد (یعنی $R_x = \infty$ باشد زیرا $\alpha = \frac{R_x}{K'} = \infty$) رابطه ی انحراف به صورت فرمول ۳-۳۶ بیان خواهد شد.

$$\rho = \frac{1 \times 100}{1 + \infty} = 0\% \quad (3-36)$$

اگر $\alpha = 1$ باشد یعنی $R_x = K'$ شود در این صورت انحراف عقربه، مطابق رابطه‌ی ۳-۳۷، برابر 50% خواهد شد.

$$\rho = \frac{1}{1+1} \times 100 = 50\% \quad (3-37)$$

از بحث فوق نتیجه می‌گیریم که صفر درجه‌بندی اهم متر، برخلاف ولت‌متر و آمپر‌متر که در سمت چپ قرار داشتند، در سمت راست و ∞ درجه‌بندی اهم متر در سمت چپ قرار دارد و همچنین وسط درجه‌بندی، برابر K' می‌گردد. شکل ۳-۳۰ درجه‌بندی ابتدا - وسط و انتهای صفحه‌ی مدرج مربوط به قسمت اهم را نشان می‌دهد.

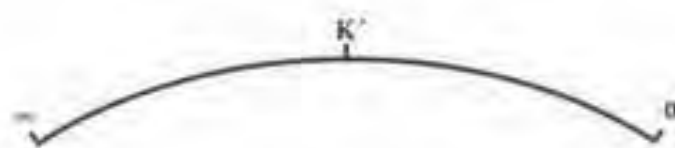


شکل ۳-۳۰ - درجه‌بندی ابتدا، وسط و انتهای صفحه‌ی مدرج مربوط به اندازه‌گیری مقاومت اهمی

همان‌طور که از شکل ۳-۳۰ نیز پیداست درجه‌بندی اهم متر خطی نیست، بلکه با توجه به رابطه‌ی ۳-۳۴، درجه‌بندی بر مبنای یک تابع هموگرافیک است.

برای درجه‌بندی صفحه‌ی مدرج آومتر با استفاده از رابطه‌ی ۳-۳۴ و با متغیر قرار دادن R_x (از قبل مقدار K' مشخص است) می‌توان به‌ازای R_x های مختلف، انحراف‌های مختلف را به‌دست آورد و صفحه را درجه‌بندی کرد.

یکی از اشکال‌های اهم متر شکل ۳-۲۹ این است که چون K' معمولاً بزرگ است (حدود $50-40$ کیلو اهم) لذا درجه‌بندی اهم متر از صفر (سمت راست درجه‌بندی) تا وسط، به اندازه‌ی 40 تا 50 کیلو اهم است و امکان اندازه‌گیری مقاومت‌های کم (مثلاً چند ده اهم) وجود ندارد (درجه‌بندی فوق‌العاده فشرده است). اشکال دوم و مهم‌تر اهم متر شکل ۳-۲۹ این است که اگر ولتاژ باتری تغییر کند K' تغییر نموده درجه‌بندی اهم متر به هم می‌خورد.

برای رفع هر دو اشکال فوق، یک مقاومت را با K' به‌طور موازی مطابق شکل ۳-۳۱ می‌بندند. با موازی نمودن R_{int} ، صفر و ∞ درجه‌بندی فرقی نمی‌کند زیرا $R_x = \infty$ حداکثر جریان از گالوانومتر عبور می‌کند (دو عنصری که با هم موازی شده‌اند ولتاژ دو سر آن‌ها یکی است). زمانی که $R_x = \infty$ است هیچ‌گونه جریانی از مدار عبور نمی‌کند لذا عقربه‌ی گالوانومتر هیچ حرکتی نخواهد داشت.

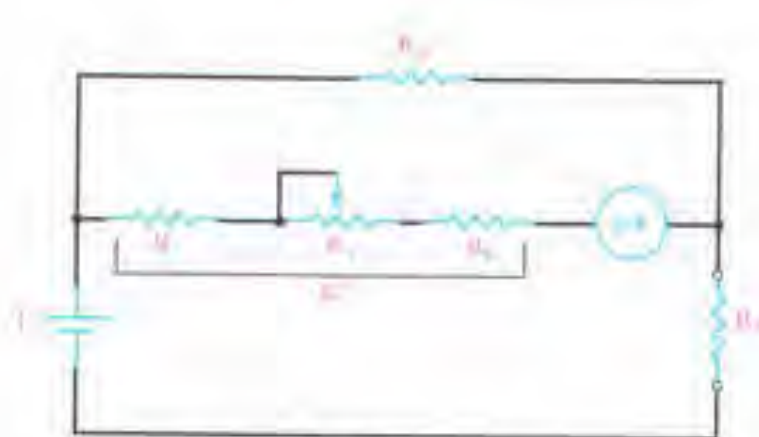

شکل ۳-۳۱- یک نمونه‌ی عملی‌تر اهم‌متر سری

در اهم‌متر بدون شنت، درجه‌بندی وسط صفحه‌ی مدرج برابر $R_x = K'$ بود. درحقیقت هرگاه جریان عبوری از گالوانومتر نصف گردد عقربه نیز 50% انحراف دارد. به عبارت واضح‌تر هرگاه ولتاژ دو سر R_x و یا K' نصف ولتاژ منبع گردد جریان عبوری از گالوانومتر نیز نصف شده و عقربه 50% انحراف دارد.

در اهم‌متر با شنت، زمانی ولتاژ دو سر R_x نصف می‌گردد که مقدار R_x با $K' \parallel R_{sh}$ برابر شود. به عبارت دیگر، اگر ولتاژ دو سر $K' \parallel R_{sh}$ نصف شود جریان گالوانومتر نیز نصف خواهد شد و عقربه 50% انحراف خواهد داشت.

مقدار R_{sh} را معمولاً کم و حدود 20Ω تا 100Ω در نظر می‌گیرند، حال اگر فرض کنیم $R_{sh} = 30\Omega$ باشد و $K' = 45K\Omega$ حاصل $K = K' \parallel R_{sh} = 45K\Omega \parallel 30\Omega \approx 30\Omega$ لذا اهم‌متر


از سمت راست تا وسط از صفر تا 30Ω با استفاده از رابطه‌ی $\rho = \frac{1}{1 + \frac{R_x}{30}} \times 100$ مدرج می‌شود.

در این صورت مقاومت‌های حدود یک اهم تا چند دهم اهم به راحتی و به وضوح قابل قرائت خواهند بود. شکل ۳-۳۲ درجه‌بندی یک اهم‌متر را همراه با درجه‌بندی ولتاژ و جریان نشان می‌دهد.



شکل ۳-۳۲- درجه‌بندی‌های ولتاژ، جریان و مقاومت اهمی روی یک صفحه‌ی مدرج یک آمومتر

همان طور که از درجه بندی فست مقاومت اهمی شکل ۳-۳۲ پیداست حداکثر تا مقاومت $10^{-5}\Omega$ را تقریباً می توان با دقت اندازه گرفت و مقاومت های چند کیلو و یا چند ده کیلو اهم را به هیچ عنوان نمی توان اندازه گرفت. برای رفع این عیب از اهم متر مولتی رنج، یعنی از سنت های مختلف، استفاده می کنند. در انتخاب رنج های دیگر، R_{sh} را طوری انتخاب می کنند که مضرب 10^{-1} و یا 10^{-2} و یا $1K$ و یا 10^3K از درجه بندی اهم متر باشند. در این صورت رنج وسیعی از مقاومت ها از حدود یک اهم تا چند صد کیلو اهم را می توان با دقت اندازه گرفت. شکل ۳-۳۳ یک نمونه از اهم متر مولتی رنج با رنج 10^{-1} ، 10^0 و 10^3K را نشان می دهد.

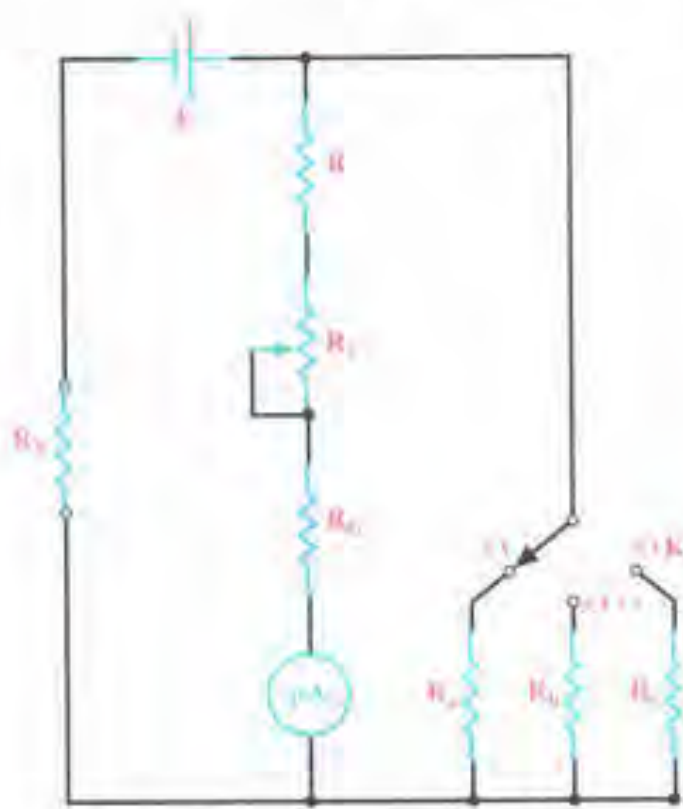


شکل ۳-۳۳- ساختمان یک اهم متر مولتی رنج

در اهم متر مولتی رنج، در رنج 10^{-1} ، R_{sh} طوری محاسبه می کنند که حاصل $K' \parallel R_{sh}$ برابر عدد وسط اهم متر گردد (در مثال قبلی 30Ω) و در رنج 10^0 ، R_{sh} را طوری محاسبه می کنند که حاصل $K' \parallel R_{sh}$ برابر $(10^0 \times 30)$ گردد. به همین ترتیب R_{sh} را در رنج 10^3K ، طوری محاسبه می نمایند که حاصل $K' \parallel R_{sh}$ برابر $(10^3K \times 30)$ گردد و الی آخر، در رنج های 10^{-2} و 10^1K ، معمولاً مقدار R_{sh} بزرگ می شود و زمانی که با K' موازی می شود حاصل آن یعنی مقدار $K (K = K' \parallel R_{sh})$ یا تغییرات K' (در حقیقت تغییر R_v برای جبران

ولتاژ باتری) اندکی تغییر می‌کند. بنابراین درجه‌بندی باید تابع K' باشد. یکی از راه‌های عملی برای جلوگیری از تغییرات K' بر روی K ، استفاده از مدار شکل ۳-۳۴ است.


مطالعه‌ی آزاد

مدار شکل ۳-۳۴ یک مدار عملی مهم‌تر است و امروزه در تمامی اهم‌مترهایی که ساخته می‌شوند به کار می‌رود. در مدار شکل ۳-۳۴ مقاومت R_p یک مقاومت نسبتاً بزرگ (۳۰-۵۰ کیلو اهم) می‌باشد. مقاومت‌های R_1 و R_2 را طوری تعیین می‌کنند که با تغییر R_p (برای جبران تغییرات ولتاژ باتری) در دو سر A و C (در شکل ۳-۳۴) حداقل تغییرات را داشته باشیم (به عنوان مثال اگر R_p ۳ کیلو اهم تغییر کند مقاومت معادل بین A و C فقط 50Ω تغییر می‌کند). این تغییرات با یک مقاومت بزرگ (R_p) سری شده در دو نقطه‌ی C و B نسبت تغییرات به مقدار مقاومت دیده شده، بسیار بسیار کم می‌گردد و بدین سان اثرات تغییر R_p بر روی K از بین می‌رود.

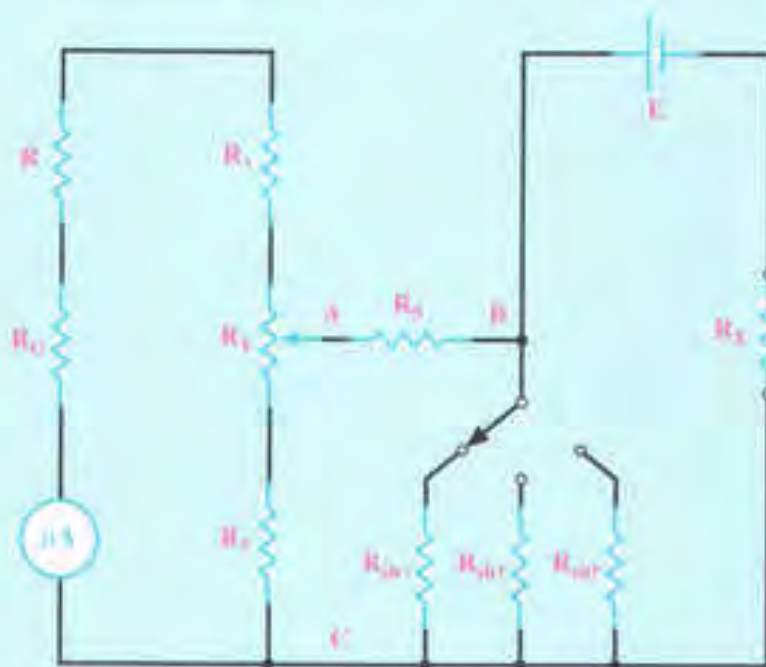

شکل ۳-۳۴- مدار عملی برای جلوگیری از تغییرات K' بر روی K

برای اندازه‌گیری مقاومت‌های خیلی زیاد، دیگر نمی‌توان از مقاومت‌های شنت استفاده کرد، زیرا هر قدر هم R_{sh} را بزرگ انتخاب کنیم حاصل موازی $K' || R_{sh}$ به هیچ وجه بیش‌تر از K' نخواهد شد. لذا با این روش اندازه‌گیری مقاومت‌های بزرگ امکان ندارد.

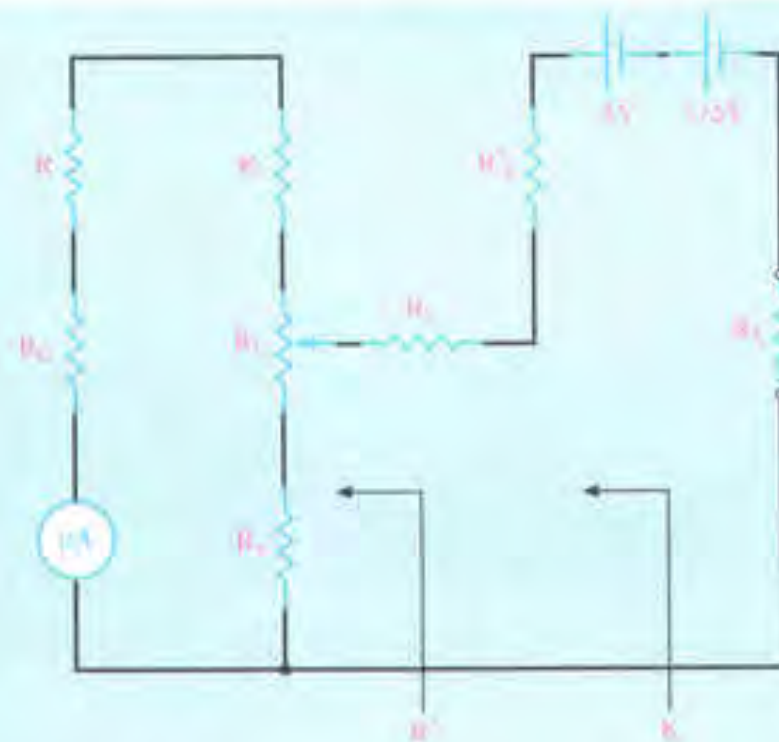

شکل ۳-۳۵- روش اندازه‌گیری مقاومت‌های بزرگ با اهم‌متر

در عمل برای اندازه‌گیری مقاومت‌های بزرگ به‌جای $R_{ش}$ که آن را موازی با K' می‌کردیم این بار مقاومت بزرگ R'_s را سری با K' می‌بندیم. شکل ۳-۳۵ یک نمونه از این روش را نشان می‌دهد.

وقتی یک مقاومت بزرگ را با K' سری می‌نماییم دیگر باطری قبلی قادر به تأمین جریان گالوانومتر نمی‌باشد. لذا در این حالت منبع دیگری را معمولاً (۹ یا ۱۰/۵ یا ۲۲/۵ ولت) با ولتاژ قبلی (۱/۵ ولت) سری می‌نمایند تا جمع دو منبع، قادر به تأمین جریان گالوانومتر باشد. مقدار K در اهم‌متر (شکل ۳-۳۵) از رابطه‌ی ۳-۳۸ به‌دست می‌آید:

$$K = R'_s + R_s + R' \quad (۳-۳۸)$$

۳-۲- دستگاه اندازه‌گیری آهن نرم گردان


از این دستگاه بیش‌تر برای وسایل اندازه‌گیری نابلویی مانند ولت‌متر و آمپر‌متر استفاده می‌شود. درجه‌بندی این نوع دستگاه به‌خودی‌خود خطی نیست ولی با تغییراتی که در ساختمان آن می‌دهند در محدوده‌ای از رنج اندازه‌گیری آن تقریباً به‌صورت خطی درمی‌آورند. آمپر‌متر شکل ۳-۳۶ از نوع آهن نرم گردان می‌باشد. به درجه‌بندی آن توجه نمایید.



شکل ۳۶-۳- یک نمونه آمپر متر تابلویی


ساختمان ولت متر و آمپر متر آن دقیقاً یکی است فقط در ولت متر تعداد دور بوبین آن زیاد و قطر آن کم و در آمپر متر برعکس یعنی تعداد دور کم و قطر سیم بوبین زیاد است. اصول کار این دستگاه اندازه گیری بر مبنای جاذبه و دافعه‌ی مغناطیسی است که در زیر به اختصار توضیح داده می‌شود:

۱-۲-۳- جاذبه‌ی الکترومغناطیسی: اگر یک میله‌ی آهنی نرم را در مجاورت یک سلونوئید (سیم بیج) مغناطیسی قرار دهیم، ملاحظه می‌کنیم که میله‌ی آهنی مغناطیس شده و خطوط نیروی مغناطیسی در آن با خطوط مغناطیسی ناشی از سلونوئید هم جهت‌اند. بنابراین قطب‌های سلونوئید و میله‌ی آهنی که در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند ناهم‌نام خواهند بود. از آنجایی که قطب‌های مخالف یکدیگر را جذب می‌کنند، میله‌ی آهنی به طرف سلونوئید کشیده می‌شود. این پدیده اساس تشکیل دستگاه اندازه‌گیری با آهن گردان را به وجود می‌آورد که بعداً توضیح داده خواهد شد (شکل ۳۷-۳).

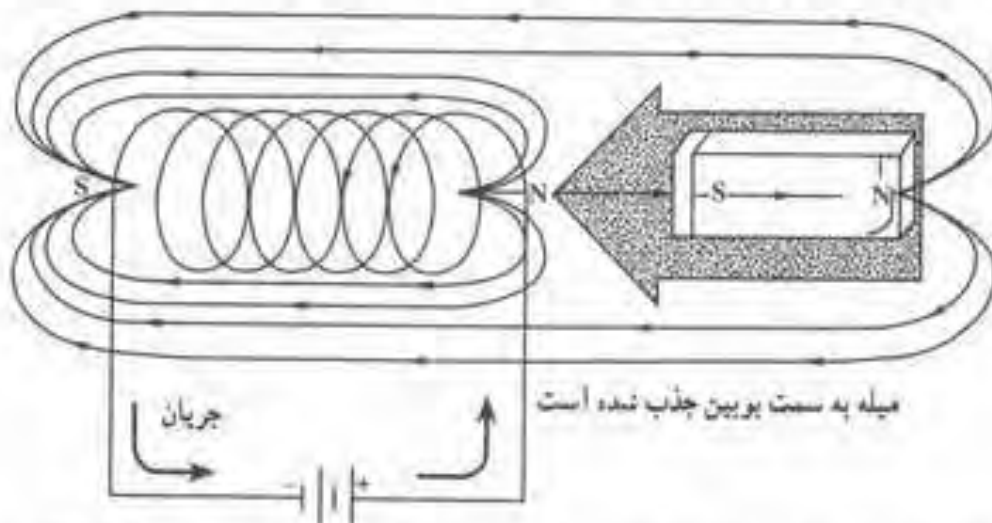

شکل ۳۷-۳- از آنجایی که قطب‌های ناهم‌نام یکدیگر را جذب می‌کنند، میله‌ی آهنی که در شکل با پلاریته نشان داده شده است مغناطیس شده و توسط سیم بیج جذب می‌شود.

۲-۲-۳- دافعه‌ی الکترومغناطیسی: حال اگر دو صفحه‌ی آهنی نرم را در داخل یک سیم بیج (سلونونید) در مقابل یکدیگر قرار دهیم چه اتفاقی می‌افتد؟ با توجه به شکل ۳-۳۸ الف اگر کلید مدار بسته شود، هر دو صفحه با قطبیت یکسان مغناطیس می‌شوند. به همین علت قطب‌های همنام ایجاد شده و یکدیگر را دفع می‌کنند و در نتیجه دو صفحه از یکدیگر دور می‌شوند. حال اگر جهت جریان در سیم بیج عوض شود چه اتفاقی می‌افتد؟

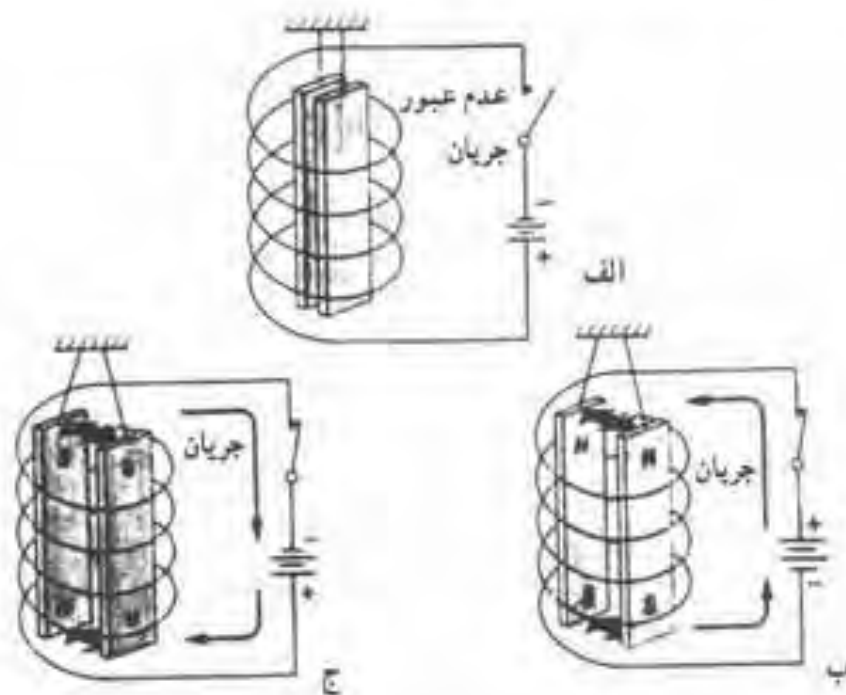

الف - در صورتی که مدار قطع باشد جریان مدار صفر است و هیچ میدان مغناطیسی ایجاد نخواهد شد.
 ب - در اثر عبور جریان از بوبین هر دو صفحه پلاریته‌ی همنام پیدا می‌کنند و یکدیگر را دفع می‌کنند.
 ج - اگر جهت جریان را در شکل ب عوض کنیم با توجه به این که جای قطب‌های شمال و جنوب عوض می‌شود، باز هم صفحه‌ها یکدیگر را دفع می‌کنند.

شکل ۳-۳۸

دستگاه اندازه‌گیری آهن نرم گردان به سه شکل ساخته می‌شود که عبارت‌اند از:


الف - با پره‌های شعاعی

ب - با پره‌های متمرکز

ج - با هسته‌ی متحرک


الف - دستگاه اندازه‌گیری با پره‌های شعاعی: دستگاه اندازه‌گیری با پره‌های شعاعی

به طور ساده از دو ورقه‌ی مستطیلی شکل آهنی به نام پره تشکیل شده‌اند که در داخل یک بوبین قرار دارند. یکی از این پره‌ها ثابت و دیگری آزاد است تا بتواند از یک طرف به دور محور دوران کند و یک حرکت متغیر شعاعی انجام دهد. عقربه‌ی دستگاه به پره‌ی دوار متصل است به طوری که وقتی که جریان از بوبین می‌گذرد میدان مغناطیسی هم‌جهتی در پره‌ها القا می‌شود و این باعث می‌شود که دو پره یکدیگر را دفع کنند و در نتیجه پره‌ی متحرک با عقربه‌اش مسافتی متناسب با شدت جریان دوران کند (شکل ۳-۳۹).

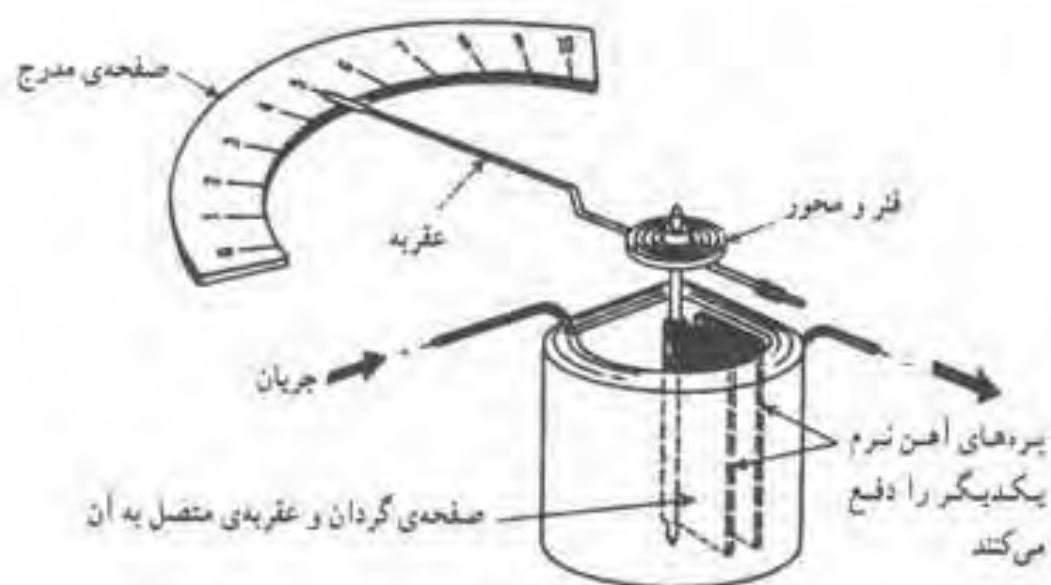

شکل ۳-۳۹- در این نوع دستگاه‌های اندازه‌گیری مقدار تعیین شده توسط عقربه بستگی به شدت دافعه‌ی مغناطیسی بین دو صفحه دارد و این شدت دافعه‌ی مغناطیسی خود بستگی به جریانی دارد که از داخل بوبین عبور می‌کند.

ب- دستگاه اندازه‌گیری با پره‌های متمرکز (بوبین گرد): این دستگاه نیز مشابه دستگاه اندازه‌گیری با پره‌های شعاعی کار می‌کند، و تنها تفاوت بین آن‌ها شکل پره‌ها و وضعیت آن‌ها نسبت به یکدیگر است. پره‌ها در این نوع دستگاه‌های اندازه‌گیری به صورت نیم‌استوانه هستند که یک پره به موازات پره‌ی دیگر و حول یک محور مشترک و طوری در داخل بوبین استوانه‌ای قرار گرفته‌اند که با عبور جریان از بوبین پره‌ی مرکزی (متحرک) حول محور خود نسبت به پره‌ی ثابت شروع به حرکت می‌کند و در نتیجه عقربه‌ی دستگاه را همراه خود در طول صفحه‌ی مدرج جابه‌جا می‌کند. مقدار این جابه‌جایی بستگی به جریان بوبین خواهد داشت (شکل ۳-۴۰).

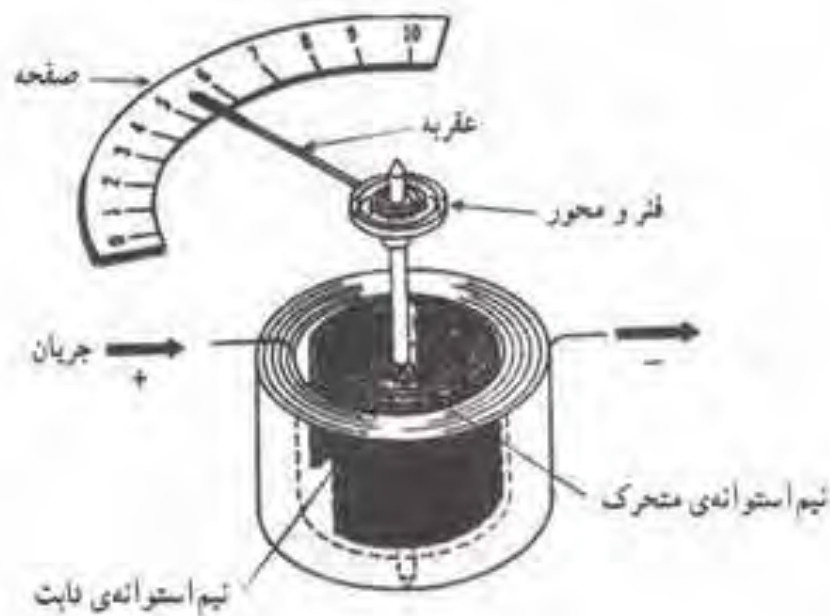


شکل ۳-۴ - دافعه‌ی مغناطیسی بین دو نیم استوانه باعث می‌شود که نیم استوانه‌ی داخلی (متحرک) حول محور خود در داخل بوبین نسبت به نیم استوانه ساکن حرکت کند و توسط عقربه، مقدار مورد نظر را روی صفحه‌ی دستگاه نشان دهد.

معمولاً بره‌ی ثابت این نوع دستگاه‌ها را از یک طرف به شکل شیب‌دار می‌سازند تا هنگامی که جریان از بوبین می‌گذرد خطوط قوایی که دو بره را قطع می‌کنند به‌طور یکسان نباشند؛ بنابراین در بره‌ی متحرک خطوط قوا به‌صورت یک نواخت توزیع می‌شوند، چرا که ابعاد آن یکسان است، اما در بره‌ی ثابت به‌دلیل یکسان نبودن ابعاد، این خطوط یک نواخت نیستند و از لبه‌ی مخروطی، خطوط قوای کم‌تری عبور خواهد کرد؛ زیرا در این قسمت مقاومت مغناطیسی (رلاکتانس) بیش‌تری وجود دارد (شکل ۳-۴۱).




شکل ۳-۴۱ - بره‌ی ثابت از یک شیب برخوردار است تا یک میدان غیر یک نواخت بین دو بره به‌وجود آید.

دستگاه‌های اندازه‌گیری با آهن گردان (بره‌ای و شعاعی) دارای قسمت‌های مشابه‌اند که در شکل ۴۲-۳ نشان داده شده است.

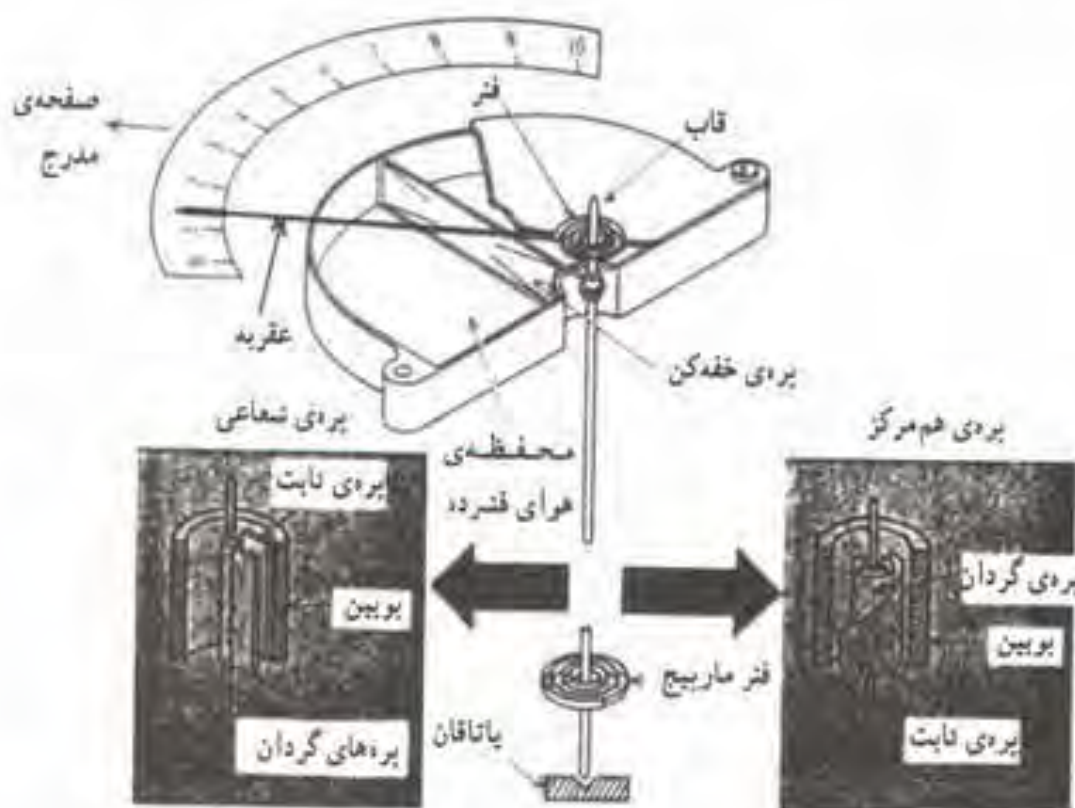

شکل ۴۲-۳. قطعات اصلی دستگاه اندازه‌گیری آهن گردان (بره‌ای و شعاعی) مانند دستگاه با بویین متحرک، از خفه‌کن بادی، پیچ تنظیم صفر و فتر تشکیل می‌شود.

ج - دستگاه اندازه‌گیری با هسته‌ی متحرک: این نوع دستگاه اندازه‌گیری از یک هسته‌ی آهنی متحرک که قسمتی از آن در داخل یک بویین ثابت قرار گرفته ساخته شده است. این هسته، به یک بازوی محوری متصل است که توسط آن به داخل و خارج بویین حرکت می‌کند. عقریه‌ای نیز به محور چنان متصل است که با هسته‌ی متحرک حرکت می‌کند. هنگامی که جریان از بویین می‌گذرد، میدان مغناطیسی‌ای در بویین ایجاد می‌شود و همان‌طوری که قبلاً گفتیم، این میدان باعث می‌شود که هسته‌ی مغناطیسی شده به طرف داخل بویین کشیده شود. مقدار مسافتی که این هسته به داخل بویین حرکت می‌کند، به مقدار جریانی که از بویین می‌گذرد نیز بستگی دارد. از آنجایی که عقریه به محور هسته متصل است مقدار حرکت آن بر صفحه‌ی مدرج مقدار موردنظر را نشان خواهد داد (شکل ۴۳-۳).

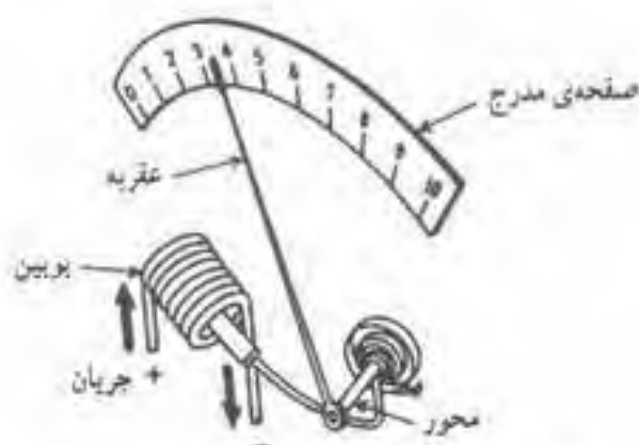

شکل ۳-۴۳- دستگاه اندازه‌گیری با هسته‌ی متحرک

این نوع دستگاه اندازه‌گیری اولین اختراعی بود که در زمینه‌ی دستگاه‌های اندازه‌گیری با آهن متحرک ساخته شد که بعداً به صورت کامل‌تر ساخته شد و مورد استفاده قرار گرفت.


۳-۲-۳- خفه‌کن‌ها (Dampers): همان‌طوری که قبلاً دیدید تمام قسمت‌های دوار دستگاه‌های اندازه‌گیری تا حد امکان سبک ساخته می‌شوند. بخصوص عقربه‌ی دستگاه که هرچه سبک‌تر باشد نسبت به عبور جریان حساس‌تر خواهد بود. اما در مقابل این حساسیت نسبتاً زیاد، در موقع عبور جریان مشکلی بروز خواهد کرد که عبارت است از عدم تثبیت عقربه در موقع اندازه‌گیری؛ زیرا هنگامی که دستگاه اندازه‌گیری در مدار قرار می‌گیرد، عقربه باید فوراً در طول صفحه حرکت کند و در مقابل عدد صحیح متوقف شود. حال این که به سبب اصطکاک خیلی کم، قسمت‌های دوار بلافاصله متوقف نمی‌شوند و به علت نیروی وزن در حال سکون (اینرسی) و سپس کنش فنر عقربه تا مدتی روی مقدار مورد نظر نوسان می‌کند که این خود باعث بروز اشکال خواهد شد (شکل ۳-۴۴).



شکل ۳-۴۴- عقربه، قبل از این که مقدار صحیح را نشان دهد چندین بار در طول آن نوسان می‌کند.

برای برطرف کردن این مشکل از وسایلی استفاده می‌شود که در اصطلاح «خفه‌کن» یا نوسان‌گیر خوانده می‌شوند. عملکرد این وسایل طوری است که به صورت ترمزی عمل کرده و اجسام دوار را

بدون کوچک‌ترین لرزشی در جایگاه درست خود ثابت می‌کند.
 یکی دیگر از عملکردهای خفه‌کن این است که هنگام برگشت عقربه به سمت صفر، حرکت بازگشت آن را طوری تنظیم می‌کند تا با بین سمت جیب به شدت برخورد نکند، در غیر این صورت عقربه کج می‌شود و یا احتمالاً می‌شکند (شکل ۳-۴۵).

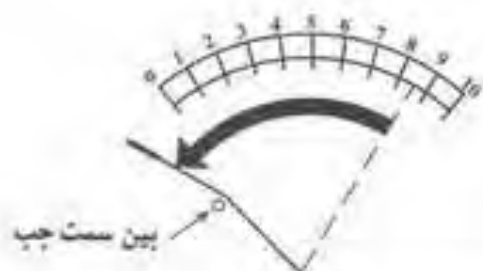

شکل ۳-۴۵ پس از قطع جریان ممکن است عقربه آن قدر سریع به سمت صفر حرکت کند که باعث برخورد خود با بین سمت جیب گردد.

ساختمان این نوع خفه‌کن از یک پره‌ی متحرک و یک اتاقک بسته (شکل ۳-۴۶) تشکیل شده است، به طوری که محفظه‌ی مسدود در محلی ثابت شده و پره بر روی محور دستگاه قرار گرفته




شکل ۳-۴۶ حرکت محور باعث گردش عقربه و پره می‌شود. به تدریج که هوا در قسمت جلوی محفظه فشرده می‌شود عقربه با مانع برخورد می‌کند. این موضوع باعث کند شدن عقربه و در نتیجه کاهش نوسانات می‌شود.

است؛ در اثر حرکت و یا چرخش محور پره ثابت می‌شود و در داخل اتاقک حرکت می‌کند به طوری که هوای جلوی پره فشرده می‌شود و از سوراخ کوچکی که در دو سمت اتاقک قرار دارد به آرامی تخلیه و یا مکیده می‌شود. این عمل، از حرکات اضافی عقربه جلوگیری می‌کند و عقربه فوراً در جایگاه خود ثابت می‌ایستد.

۳-۳- ساختمان داخلی وات متر

ساختمان وات متر، شبیه گالوانومتر دآرسونوال می باشد، تنها اختلاف آن ها در آهن ربای دائمی است. اگر به جای آهن ربای دائمی در گالوانومتر دآرسونوال، یک سیم بیج قرار دهیم، گالوانومتر دآرسونوال تبدیل به وات متر خواهد شد. بنابراین در این جا از ذکر جزئیات دستگاه خودداری می کنیم زیرا در قسمت اول این فصل آن را به طور مفصل مورد بحث قرار دادیم. ساختمان داخلی وات متر مطابق شکل ۳-۴۷ است.

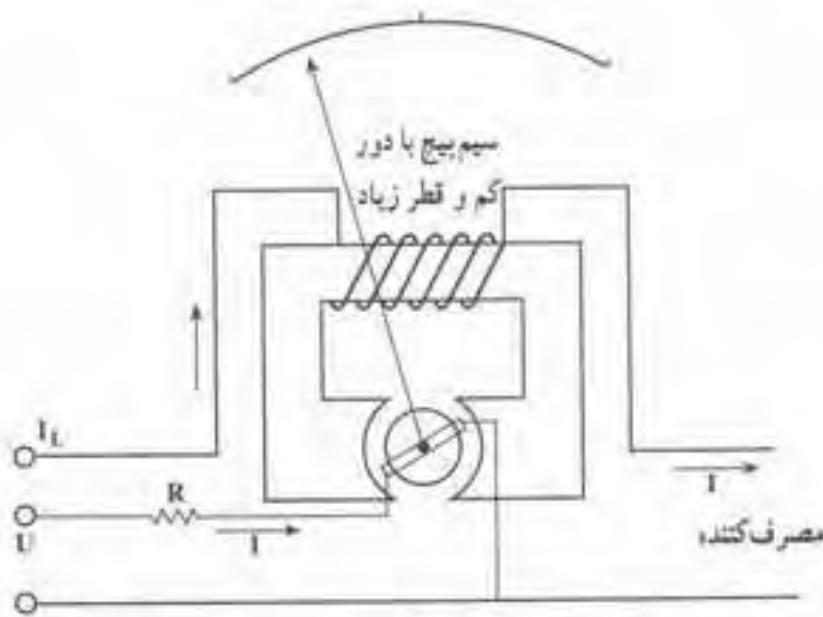

شکل ۳-۴۷- ساختمان داخلی وات متر. ساختمان وات متر همان ساختمان گالوانومتر دآرسونوال است که فقط به جای آهن ربای دائمی، یک سیم بیج با دور کم و قطر زیاد قرار گرفته است.

حرکت عقربه، در شکل ۳-۴۷، نشان دهنده ی مقدار توان مصرفی مصرف کننده ها می باشد، زیرا داریم:

مطالعه ی آزاد

$$T_e = N.B.A.I$$

با توجه به گالوانومتر دآرسونوال داشتیم

I از روی شکل ۳-۴۷ برابر $\frac{U}{R}$ می باشد.

B اندوکسیون مغناطیسی

در وات متر به ازای عبور جریان مصرف کننده ی B (اندوکسیون مغناطیسی) به وجود

می آید بنابراین مقدار آن متناسب با I_L می باشد.

$$T_e = N \cdot (K_v \cdot I_L) \cdot A \cdot \left(\frac{U}{R}\right) \quad (3-39)$$

$$T_e = \frac{N \cdot K_v \cdot A}{R} \cdot I_L \cdot U = K_v \cdot I_L \cdot U \quad (3-40)$$

زمانی عقربه از حرکت می ایستد که: $T_e = S \cdot \theta$ شود، لذا داریم:

$$K_v \cdot I_L \cdot U = S \cdot \theta \quad (3-41)$$

$$\theta = \frac{K_v}{S} \cdot I_L \cdot U = K \cdot I_L \cdot U \quad (3-42)$$

همان طور که رابطه‌ی ۳-۴۲ نشان می دهد، حرکت عقربه متناسب است با حاصل ضرب جریان، ضرب در ولتاژ؛ یعنی حرکت عقربه متناسب با توان مصرف کننده است. اگر ولتاژ و جریان سینوسی بوده و با هم اختلاف فاز φ داشته باشند، حرکت عقربه متناسب با رابطه‌ی ۳-۴۳ می باشد.

$$\theta = K \cdot U_L \cdot I_L \cdot \cos \varphi \quad (3-43)$$

همان طور که از شکل ۳-۴۷ مشخص است، وات متر دارای دو سیم بیج است. یک سیم بیج با دور کم و قطر زیاد که با جریان مصرف کننده به صورت سری و سیم بیج گالوانومتر همراه با یک مقاومت به صورت موازی با بار قرار می گیرد. در روی صفحه‌ی جلویی وات متر، ترمینال سیم بیج جریان را با حرف I و ترمینال سیم بیج ولتاژ را با حرف U مشخص می نمایند.

۳-۴- آومتر دیجیتالی

دستگاه‌های اندازه‌گیری دیجیتالی مقادیر اندازه‌گیری شده را به صورت رقم یا ارقام روی صفحه‌ی نمایش (Display) نشان می دهند و معمولاً واحد کمیت اندازه‌گیری شده مانند ولت، آمپر، میلی آمپر، درجه‌ی سانتی گراد و غیره را نیز به طریق مناسبی نمایش می دهند. از جمله دستگاه‌های اندازه‌گیری دیجیتالی می توان به ولت متر، آمپر متر، وات متر - $\cos \varphi$ متر، فرکانس متر، دورشمارها، حرارت سنج و آومتر اشاره نمود.

دستگاه‌های اندازه‌گیری دیجیتالی به دلیل نداشتن قطعات متحرک، از طول عمر بسیار بالایی (در صورت بکار بردن صحیح آن‌ها) برخوردار هستند و به عوامل فیزیکی همچون لرزش، درصد رطوبت، میزان تمیزی هوا و... حساس نیستند ضمن آن که با پیشرفت تکنولوژی الکترونیک دستگاه‌های ساخته شده‌ی امروزی بسیار دقیق تر هستند علاوه بر این بعضی از این دستگاه‌ها را


می‌توان به کامپیوتر متصل کرد. به طوری که کامپیوتر مقدار کمیتی را که دستگاه روی صفحه نمایش می‌دهد ضمن نشان دادن - در صورت نیاز آن را در فواصل زمانی معینی که تنظیم می‌کنیم - ثبت می‌کند. از دیگر مزایای اندازه‌گیری یک کمیت توسط سیستم دیجیتالی این است که وقتی مقدار این کمیت به کامپیوتر منتقل می‌گردد کامپیوتر می‌تواند در مورد مقدار این کمیت تصمیم‌گیری لازم را اتخاذ نماید مثلاً اگر مقدار آن کم‌تر از حدی است که قبلاً تنظیم شده است کامپیوتر می‌تواند فرمان خاصی را برای این منظور صادر نماید. شکل ۳-۴۸ دو نمونه آومتر دیجیتالی را نشان می‌دهد.



شکل ۳-۴۸- دو نمونه آومتر دیجیتالی

قسمت اصلی یک آومتر دیجیتالی ولت‌متر DC است، و این همانند آومتر عقربه‌ای (آنالوگ) است چنان‌که می‌دانید، قسمت اصلی آن گالوانومتر دآرسونوال می‌باشد. اساس کار یک ولت‌متر DC دیجیتالی بر مبنای مقایسه است یعنی ولتاژ اعمال شده به ولت‌متر، با یک ولتاژ مرجع (معمولاً ۱۰۰ میلی‌ولت و در بعضی از آومترها در رنج AC یک ولت) مقایسه می‌شود و نتیجه‌ی مقایسه به کمک مدارات الکترونیکی و دیجیتالی به صورت ارقام که مبین مقدار ولتاژ DC اعمالی به ولت‌متر است روی صفحه‌ی نمایش آن ظاهر می‌گردد.

یک ولت‌متر DC دیجیتالی را به صورت شکل ۳-۴۹ می‌توان نشان داد.

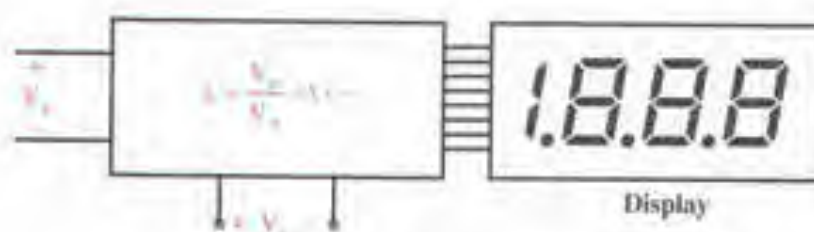


شکل ۳-۴۹- بلوک دیاگرام ساده‌ی یک ولت‌متر دیجیتال

در بلوک دیاگرام شکل ۳-۴۹، V_u ولتاژ ورودی برای اندازه‌گیری است و V_r ولتاژ مرجع است که معمولاً مقدار آن را برابر 100mV در نظر می‌گیرند. λ مقدار نمایش اعداد روی صفحه‌ی نمایش (Display) می‌باشد. با $V_r = 100\text{mV}$ ، مقدار شمارش برابر:

$$\lambda = \frac{V_u}{V_r} \times 1000 = \frac{V_u}{100\text{mV}} \times 1000 = 10 \cdot V_u (\text{mV}) \quad (3-44)$$

چون حداکثر نمایش ارقام ۱۹۹۹ می‌باشد لذا V_u حداکثر می‌تواند $199/9$ میلی‌ولت باشد. در حقیقت با ولت‌متر فوق می‌توان ولتاژ از صفر تا $199/9$ میلی‌ولت را اندازه گرفت. اکثر ولت‌مترهای دیجیتال برای اندازه‌گیری ولتاژ از صفر تا $199/9$ میلی‌ولت ساخته می‌شوند. برای اندازه‌گیری ولتاژهای بیش‌تر از $199/9$ میلی‌ولت، ولتاژ را در یک یا چند مقاومت اهمی افت می‌دهند شکل ۳-۵۰ یک نمونه‌ی عملی ولت‌متر مولتی‌رنج (Multirange) را نشان می‌دهد.

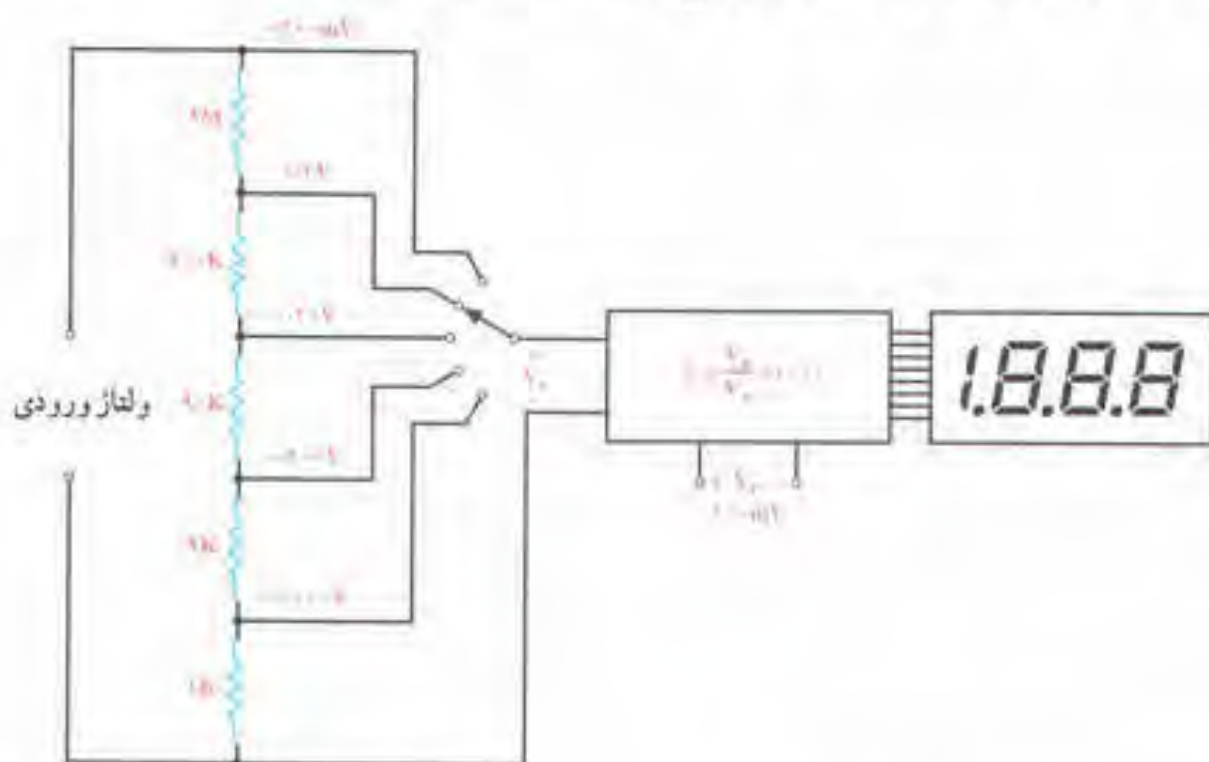


امیدانی ورودی این ولت‌متر در تمامی رنج‌ها ثابت و برابر $10\text{M}\Omega$ است.

شکل ۳-۵۰- ولت‌متر دیجیتال مولتی‌رنج

امروزه اکثر ولت‌مترهای دیجیتالی دارای رنج اتوماتیک (Auto Range) هستند. رنج اتوماتیک به این صورت است که بعد از اعمال ولتاژ DC به ولت‌متر، ولت‌متر ابتدا به‌طور اتوماتیک رنج اول را انتخاب می‌کند. چنانچه ولتاژ مورد اندازه‌گیری در این رنج بود مقدار آن را نشان می‌دهد. چنانچه مقدار ولتاژ مورد اندازه‌گیری در این رنج نبود، ولت‌متر به‌صورت اتوماتیک، یک رنج بالاتر را انتخاب می‌کند و چنانچه ولتاژ مورد اندازه‌گیری در این رنج بود، مقدار آن را اندازه می‌گیرد و اگر نبود مجدداً رنج بالاتر را انتخاب می‌کند تا این که مقدار ولتاژ مورد اندازه‌گیری در رنج مورد انتخاب ولت‌متر باشد.

چنانچه ولتاژ مورد اندازه‌گیری AC باشد بعد از کلید سلکتور و قبل از ورودی ولت‌متر، یک یکسوکننده همراه با یک فیلتر قرار می‌گیرد تا ابتدا برق AC را تبدیل به DC نموده سپس به ولت‌متر اعمال کند. برای اندازه‌گیری جریان‌های DC، ابتدا جریان موردنظر را از یک مقاومت اهمی عبور می‌دهند و سپس افت ولتاژ دو سر آن را اندازه می‌گیرند. شکل ۵۱-۲ یک نمونه آمپرتر را که در عمل ساخته می‌شود نشان می‌دهد.

آمپرترهای دیجیتالی معمولاً به‌صورت رنج اتوماتیک نیستند، بلکه با کلید سلکتور باید رنج مناسب را انتخاب نمود. در ضمن چنانچه جریان مورد اندازه‌گیری AC باشد، بعد از کلید سلکتور توسط یک‌سوکننده‌های الکترونیکی، ولتاژ افت داده شده در دو سر مقاومت‌ها ابتدا یک‌سو شده و سپس به ولت‌متر اعمال می‌شود.

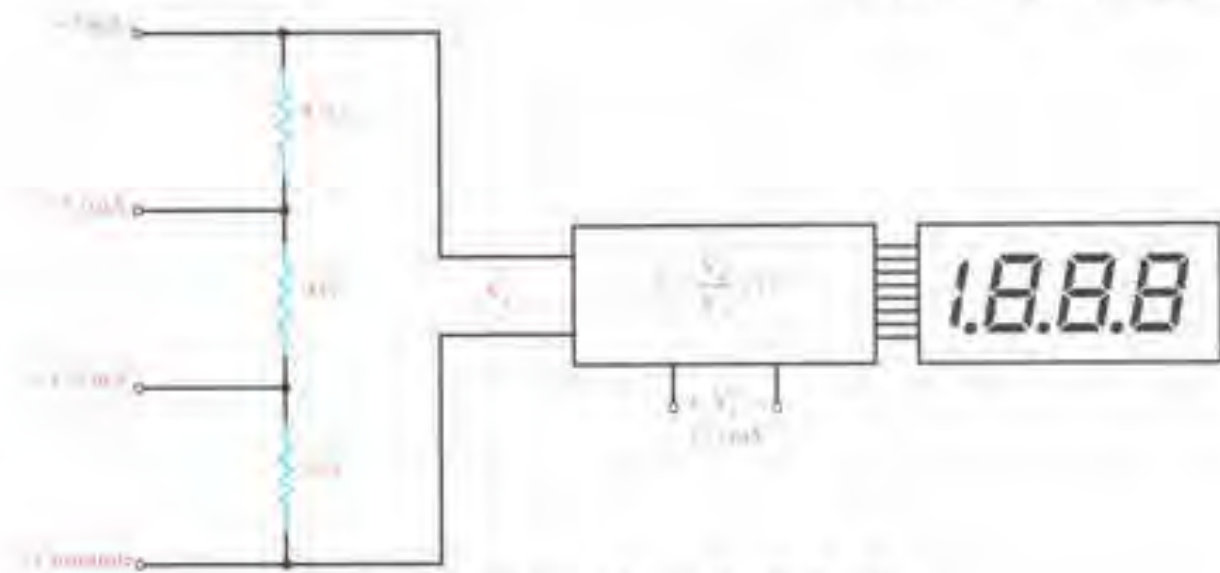


شکل ۵۱-۲ یک نمونه آمپرتر مولتی‌رنج دیجیتالی

برای اندازه‌گیری مقاومت اهمی، ابتدا یک جریان از مقاومت مجهول (R_x) و یک جریان از مقاومت معلوم (R_x) عبور می‌کند، سپس ولتاژ دو سر مقاومت مجهول ($R_x \cdot I$) به ورودی ولت‌متر

دیجیتالی (V_D) و ولتاژ دوسر مقاومت معلوم ($R_x \cdot i$) به ترمینال ولتاژ مرجع اعمال می‌شود. براساس رابطه‌ی ۳-۴۴، مقدار شمارش، متناسب با مقاومت مجهول می‌باشد.


$$\lambda = \frac{V_D}{V_r} \times 1000 = \frac{R_x \cdot i}{R_s \cdot i} \times 1000 \quad (3-45)$$

مدار اندازه‌گیری مقاومت اهمی مطابق شکل ۳-۵۲ می‌باشد.

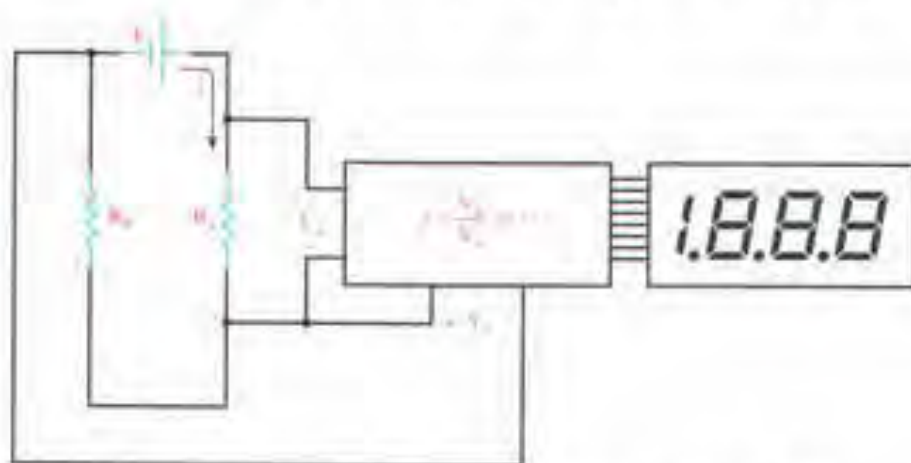

شکل ۳-۵۲- نحوه‌ی اندازه‌گیری مقاومت اهمی به کمک ولت‌متر دیجیتال

بنابر رابطه‌ی ۳-۴۵، اگر $R_s = 100 \Omega$ باشد مقدار λ برابر $10 R_x$ می‌شود. از طرفی ماکزیمم λ برابر ۱۹۹۹ است لذا ولت‌متر می‌تواند مقدار (R_x) صفر تا $199/9 \Omega$ را با $R_s = 100 \Omega$ اندازه بگیرد. اگر به جای یک مقاومت R_s ، از چندین مقاومت استفاده نماییم می‌توانیم یک اهم‌تر مولتی‌رنج داشته باشیم. شکل ۳-۵۳ یک اهم‌تر مولتی‌رنج را نشان می‌دهد.

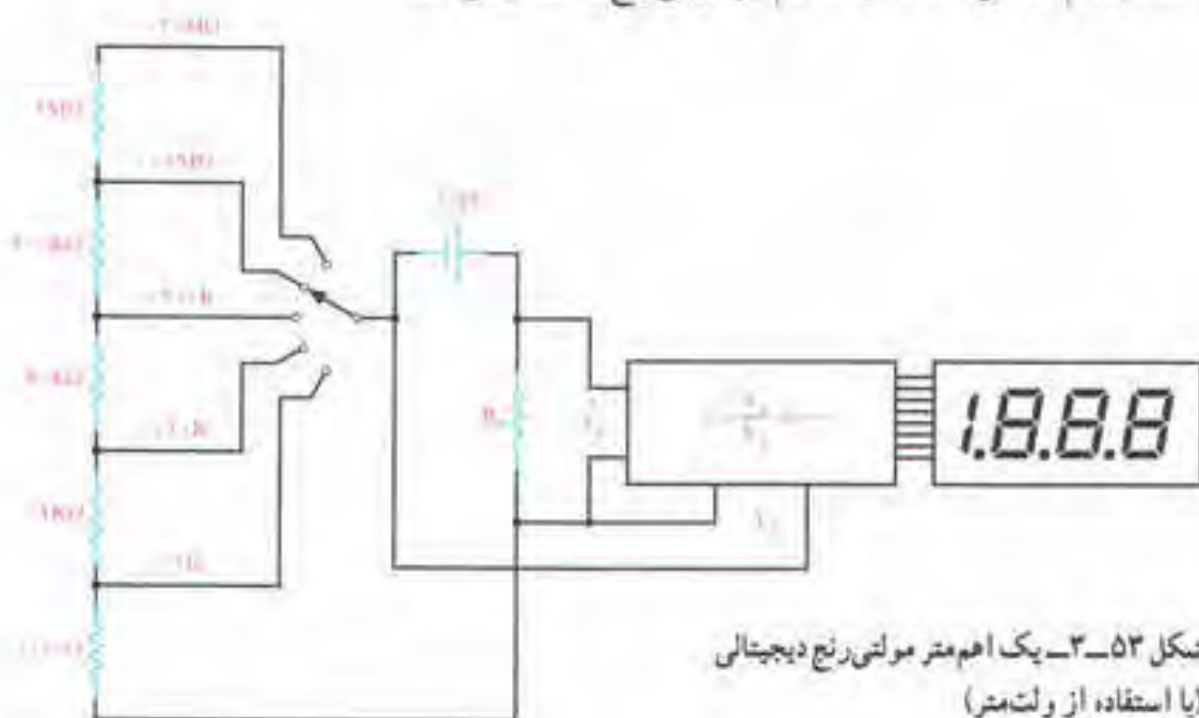

شکل ۳-۵۳- یک اهم‌تر مولتی‌رنج دیجیتال (با استفاده از ولت‌متر)

در یک آومتر دیجیتال، اگر ولت‌متر آن دارای رنج اتوماتیک باشد (Auto Range) آومتر آن نیز قطعاً آنورنج خواهد بود.

اکثر آومترهای دیجیتال، دارای رنج اتوماتیک، مجهز به کلیدی هستند که هرگاه بخواهیم می‌توانیم آومتر را از رنج اتوماتیک خارج می‌نماییم و آن را به صورت دستی درمی‌آوریم. حال که مختصری با اصول کار آومتر دیجیتال آشنا شدیم. در ذیل، پانل یک آومتر دیجیتال تشریح می‌شود تا بتوانیم صحیح‌تر از این دستگاه استفاده نماییم. در شکل ۳-۵۴، یک نمونه آومتر دیجیتال آمده است که دکمه‌های پانل آن تشریح شده‌اند.



شکل ۳-۵۴- یک نمونه آومتر دیجیتال

① کلید انتخاب نوع جریان یا ولتاژ (DC یا AC)؛ آومتر را که روشن می‌کنیم، این کلید خودبه خود در حالت DC قرار می‌گیرد. حال برای اندازه‌گیری جریان یا ولتاژ AC کافی است این کلید را یک بار فشار دهیم، روی صفحه‌ی نمایش (Display) حروف AC ظاهر می‌شود که بیانگر آماده بودن آومتر برای اندازه‌گیری جریان و یا ولتاژ AC است.

② کلید HOLD که برای ضبط کردن مقادیر خوانده شده مورد استفاده قرار می‌گیرد. بعد از اندازه گرفتن مقادیر، اگر این دکمه را فشار دهیم، مقدار اندازه‌گیری شده روی صفحه‌ی نمایش ثابت می‌ماند. لازم به یادآوری است که تا زمانی که مقدار اندازه‌گیری شده با دوباره فشار دادن این دکمه پاک نشده است مقدار جدیدی را نمی‌توان اندازه گرفت، همچنین تا زمانی که اطلاعات ثابت نگه‌داشته شده است، لغت HOLD روی صفحه‌ی نمایش نمایان است.

③ کلید سلکتور؛ اگر این کلید روی Off باشد، کلاً آومتر خاموش است و اگر روی V قرار گیرد، فقط قسمت ولت‌متر آن فعال است و می‌تواند ولتاژ DC یا AC را اندازه بگیرد. اگر کلید روی Ω قرار بگیرد، فقط قسمت اهم‌متر آومتر فعال خواهد بود و اگر روی علامت μA قرار گیرد، در دو سر ترمینال مشترک و ترمینال μA حدود 150 mV (که مقدار دقیق آن روی صفحه‌ی نمایش نشان داده می‌شود) ولتاژ برقرار می‌شود. حال اگر دو ترمینال μA و مشترک را به هم اتصال کوتاه کنیم، بوق آومتر صدا می‌دهد. بنابراین یکی از کاربردهای μA می‌تواند نشان دادن اتصال دو نقطه به یکدیگر باشد (نشان‌دهنده‌ی حالت بیوستگی). کاربرد دیگر آن، تست دیودهاست. چنانچه آند دیود را به ترمینال μA و کاتد آن را به ترمینال Com وصل کنیم، در صورت سالم بودن دیود، اگر جنس آن از سیلیکون باشد صفحه‌ی نمایش ولتاژی حدود 50 mV را نشان می‌دهد و چنانچه دیود از جنس ژرمانیوم باشد، حدود 180 mV روی صفحه‌ی نمایش نشان داده می‌شود. اگر قطب‌های دیود را نسبت به حالت فوق معکوس کنیم، آومتر هیچ‌گونه واکنشی از خود نشان نمی‌دهد (به شرط سالم بودن دیود). اگر دیود سوخته باشد، دستگاه حالت اتصال کوتاه را نشان می‌دهد. به‌طور کلی اگر کلید سلکتور در حالت μA باشد و دو سر سیم‌های رابط به هر عنصری که متصل باشد عدد نشان‌دهنده روی صفحه‌ی نمایش، مقدار ولتاژ دو سر عنصر برحسب میلی‌ولت است. قسمت بعدی کلید سلکتور مربوط به آمپر‌متر است. در حالت آمپر‌متر، سیستم به‌صورت رنج اتوماتیک (AUTO RANGER) نیست، بلکه به‌صورت دستی است. اگر در هر یک از رنج‌های $20\text{ }\mu A$ ، $200\text{ }\mu A$ ، 2 mA و 20 mA ، جریانی بیشتر از این اعداد به آومتر اعمال کنیم، ضمن این‌که آومتر چیزی را نشان نمی‌دهد بیزر آومتر به علامت اضافه بار (Over Load) به صدا درمی‌آید. در تمامی رنج‌های فوق، جریان می‌تواند DC و یا AC باشد. و بالاخره ترمینال 10 A نیز برای اندازه‌گیری جریان‌های DC و

AC از صفر تا ده آمپر به کار می‌رود. توجه داشته باشید که در حالت $10A$ - حداکثر یک دقیقه مجازید که آمپر متر را در مدار قرار دهید.

④ ترمینال مخصوص اندازه‌گیری ولتاژ، چنانچه کمیت مورد اندازه‌گیری ولتاژ، اعم از DC یا AC باشد، باید از این ترمینال و ترمینال مشترک (Common) استفاده نمایم.

⑤ ترمینال مشترک برای کلیه‌ی اندازه‌گیری‌ها (ولتاژ - جریان - مقاومت اهمی و تست اتصال دو نقطه).

⑥ ترمینال مخصوص اندازه‌گیری مقاومت اهمی، جریان و حالت پیوستگی مدار.

⑦ ترمینال مخصوص اندازه‌گیری جریان $10A$ برای جریان‌های DC و AC.

⑧ همان‌طور که قبلاً نیز گفته شد، اکثر آومترها دارای سیستم رنج اتوماتیک هستند لکن این امکان را نیز در اختیار مصرف‌کننده می‌گذارند که مصرف‌کننده بتواند به صورت دستی نیز رنج را انتخاب نماید. با فشار دادن بر روی این سیستم، اهم متر و یا ولت متر این آومتر از حالت رنج اتوماتیک خارج شده و به صورت دستی قابل انتخاب خواهد بود. لازم به یادآوری است که با هر بار فشار دادن روی این سیستم، رنج دستگاه بک پله افزایش می‌یابد.

⑨ این کلید برای تنظیم صفر به کار می‌رود؛ به این صورت که قبل از هر اندازه‌گیری ابتدا دو سیم رابط را به هم متصل می‌نمایند، اگر عددی غیر از صفر روی صفحه‌ی نمایش ظاهر شد این دکمه را فشار می‌دهند تا عدد صفر روی صفحه‌ی نمایش ظاهر گردد.

⑩ این علامت، نشانه‌ی متصل بودن دو نقطه به یکدیگر است. چنانچه مقاومت اهمی دو نقطه زیاد نباشد و دو سیم رابط هنگامی که کلید سلکتور در حالت $10A$ قرار دارد با یک مقاومت نسبتاً کم به هم متصل گردند، این علامت روی صفحه‌ی نمایش ظاهر می‌گردد.

⑪ این آومتر به دو عدد باتری قلمی $1/5$ ولت نیاز دارد. چنانچه ولتاژ باتری‌ها از مقدار مشخصی کم‌تر شود، این علامت (BATT) روی صفحه‌ی نمایش ظاهر می‌گردد. در این حالت باید سریعاً باتری‌ها را تعویض کرد.

⑫ اگر کلید ⑨ (تنظیم صفر) را فشار دهیم این علامت روی صفحه‌ی نمایش ظاهر می‌گردد.

⑬ اگر نسبی HOLD را برای ضبط مقادیر اندازه‌گیری شده فشار دهیم، این علامت روی صفحه‌ی نمایش ظاهر می‌گردد.

⑭ زمانی که مقاومت اهمی یک مدار را اندازه‌گیری می‌گیریم، اگر ولتاژ دو سر مقاومت اهمی بیش‌تر از 80 ولت باشد، این لامپ کوچک نتون روشن می‌شود.

۱۵) در هنگام اندازه‌گیری ولتاژ DC، اگر قطب مثبت ولتاژ به ترمینال ④ و قطب منفی ولتاژ به ترمینال ⑤ وصل شده باشد، این علامت را روی صفحه‌ی نمایش ندانیم ولی اگر قطب‌ها را برعکس کنیم، این علامت به نشانه‌ی مثبت بودن ولتاژ ترمینال ⑤ نسبت به ④ روی صفحه‌ی نمایش ظاهر می‌شود.

پرسش

- ۱- ساختمان گالوانومتر را به‌طور خلاصه همراه با اجزای تشکیل شده از آن شرح دهید.
- ۲- حساسیت گالوانومتر را تعریف کنید.
- ۳- ساختمان یک ولت‌متر DC را شرح دهید.
- ۴- ساختمان یک ولت‌متر DC چند رنج را شرح دهید.
- ۵- ساختمان ولت‌متر AC را شرح دهید.
- ۶- ساختمان ولت‌متر AC چند رنج را شرح دهید.
- ۷- چگونه با استفاده از گالوانومتر دآرسونوال، آمپر متر DC می‌سازند؟
- ۸- اثرات انتخاب رنج مناسب در یک آمپر متر کدام است؟
- ۹- جریان‌های خیلی زیاد را در عمل چگونه اندازه می‌گیرند؟
- ۱۰- ساختمان یک اهم‌متر سری را به‌طور کامل شرح دهید.
- ۱۱- ساختمان و کاربرد دستگاه اندازه‌گیری آهن نرم گردان را شرح دهید.
- ۱۲- نقش خفه‌کن در یک دستگاه اندازه‌گیری چیست؟
- ۱۳- ساختمان یک وات‌متر را به‌طور خلاصه شرح دهید.
- ۱۴- مزایای آوومتر دیجیتال بر آوومتر عقربه‌ای (آنالوگ) کدام است؟
- ۱۵- بلوک دیاگرام یک آوومتر دیجیتال را رسم و مختصری راجع به آن توضیح دهید.
- ۱۶- نحوه‌ی اندازه‌گیری انواع کمیت‌ها را (ولتاژ، جریان و مقاومت اهمی) با آوومتر دیجیتال شرح دهید.
- ۱۷- در شکل ۳-۵۳، اگر ولتاژ دو سر R_1 را به V_1 و ولتاژ دو سر R_2 را به V_2 وصل کنیم کدام کمیت اندازه‌گیری می‌شود؟

آشنایی با اسیلوسکوپ و کاربرد آن



- هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از فراگیر انتظار می‌رود که:
 - ساختمان و قسمت‌های اصلی یک اسیلوسکوپ را به‌طور خلاصه شرح دهد.
 - نحوه‌ی اندازه‌گیری کمیت‌های الکتریکی (دامنه، زمان تناوب، اختلاف فاز و...) را بیان نماید.
 - مقدار کمیت‌های قابل اندازه‌گیری در صفحه‌ی نمایش اسیلوسکوپ را قرائت نموده و محاسبات لازم را انجام دهد.
 - منحنی مشخصه‌ی دیود معمولی را با اسیلوسکوپ اندازه‌گیری کند.

ساختمان و طرز کار و کاربرد اسیلوسکوپ

اسیلوسکوپ یک دستگاه اندازه‌گیری است که از آن برای مشاهده‌ی شکل موج‌ها و اندازه‌گیری ولتاژ، زمان تناوب، اختلاف فاز، و همچنین مشخصه‌های ولت – آمپر عناصر نیمه هادی، مانند

دیودها، ترازسنورها و ... استفاده می‌شود.

اسیلوسکوپ یک ولت‌متر بسیار دقیق است که می‌تواند ولتاژهای تا حدود یک هزارم ولت (mV) متناوب را در فرکانس‌های خیلی بالا (حتی چند صد مگاهرتز) اندازه‌گیری نماید، حال آنکه، ولت‌مترهای ساخته شده‌ی امروزی قادر به اندازه‌گیری ولتاژهای کم در این فرکانس نیستند. اندازه‌گیری و مشاهده‌ی شکل موج‌ها در اسیلوسکوپ از ولتاژ با فرکانس صفر (DC) شروع و به فرکانس مشخصی (به خاطر محدودیت بهنای باند تقویت‌کننده‌ها) ختم می‌گردد که معمولاً اسیلوسکوپ را با این فرکانس، مشخص می‌نماید. مثلاً اسیلوسکوپ ۲۰ مگاهرتز، یعنی اسیلوسکویی که می‌تواند ولتاژهای DC تا ۲۰MHz را نمایش دهد.

شکل ۱-۴ یک نمونه اسیلوسکوپ معمولی را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۴ یک نمونه اسیلوسکوپ معمولی

ساختمان اسیلوسکوپ از دو قسمت اصلی تشکیل شده است:

الف: لامپ اشعه‌ی کاتدیک (CRT)^۱

ب: مدارهای آماده‌سازی لامپ و سیگنال

در زیر توضیح مختصری راجع به هر کدام داده می‌شود.

۱-۴- لامپ اشعه‌ی کاتدیک

لامپ اشعه‌ی کاتدیک امروزه قسمت اصلی مونیتورهای کامپیوتر، تلویزیون، دستگاه‌های

^۱ - Cathode Ray Tube

کنترل کننده‌ی وضعیت ضربان قلب در پزشکی و ... را تشکیل می‌دهد. در حقیقت با اعمال هر سیگنال الکتریکی به دستگاه‌های نامبرده، آن سیگنال روی صفحه‌ی حساس لامپ اشعه‌ی کاتدیک نقش می‌بندد. لامپ اشعه‌ی کاتدیک که در اسپیلوسکوپ‌ها کاربرد دارد در صفحات بعد مورد بحث قرار خواهد گرفت. البته اساس کار همه‌ی لامپ‌ها تقریباً یکسان بوده، فقط تفاوت جزئی دارند.

شکل ۲-۴ نمای ظاهری یک لامپ اشعه‌ی کاتدیک را نشان می‌دهد.




شکل ۲-۴ - نمای ظاهری یک لامپ اشعه‌ی کاتدیک

اساس کار لامپ اشعه‌ی کاتدیک، بمباران یک صفحه‌ی حساس یا یک دسته اشعه‌ی الکترونی می‌باشد. بر اثر بمباران صفحه‌ی حساس، آن قسمت از صفحه که بمباران شده است از خود نور ساطع می‌کند. منظور از اشعه‌ی الکترونی تعداد زیادی الکترون می‌باشد که به صورت یک اشعه‌ی فوق‌العاده باریک درآمده و با سرعت بسیار زیاد (چند هزار کیلومتر در ثانیه) در حرکت است.


مقدار نور ایجاد شده روی صفحه‌ی حساس به دو عامل، سرعت الکترون‌ها و تعداد الکترون‌ها، بستگی دارد؛ به عبارتی هر قدر تعداد الکترون‌های اشعه‌ی الکترونی و سرعت الکترون‌ها زیادتر باشد نور ایجاد شده بیش‌تر خواهد بود. در عمل برای کنترل مقدار نور ایجاد شده تعداد الکترون‌های اشعه را تغییر می‌دهند، زیرا این عمل به سهولت امکان‌پذیر است.

صفحه‌ی حساس که شکل موج روی آن نقش می‌بندد، از یک شیشه‌ی معمولی که پشت آن از مواد فسفرسانس (ترکیب روی و فسفر) پوشیده شده تشکیل می‌گردد. شکل ۳-۴، صفحه‌ی حساس لامپ اشعه‌ی کاتدیک را نشان می‌دهد.

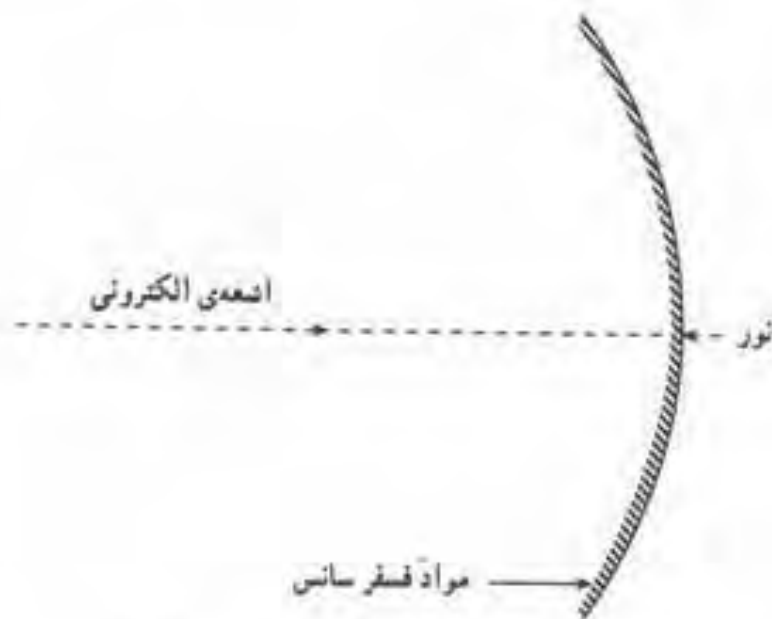


شکل ۳-۴ - صفحه‌ی حساس لامپ اشعه‌ی کاتدیک

رنگ نور ایجاد شده بستگی به درصد ترکیب روی و فسفر دارد. تولید اشعه‌ی الکترونی به وسیله‌ی گرم کردن یک استوانه‌ی فلزی که قسمت جلوی آن از مواد اکسیدی (معمولاً ۵۰٪ اکسید باریم و ۵۰٪ اکسید استرانسیم) پوشانده شده است، صورت می‌گیرد. نحوه‌ی کار بدین صورت است که ابتدا فیلامان داخل استوانه را با عبور جریان الکتریکی از آن گرم می‌کنند. گرمای فیلامان منجر به گرم شدن استوانه شده در نتیجه مواد اکسیدی گرم می‌شوند و بر اثر این گرما از خود الکترون ساطع می‌کنند. در جلوی این استوانه یک شبکه که دارای روزنه‌ی بسیار کوچکی است (حدود کسری از میلی‌متر) قرار گرفته است. این کار مقدمه‌ی تولید اشعه به صورت یاریک می‌باشد. شبکه‌ی جلوی این استوانه، شبکه‌ی کنترل و استوانه‌ای که مواد اکسیدی، صفحه‌ی جلوی آن را پوشانده است کاتد نام دارد. شکل ۴-۴ این مجموعه را نشان می‌دهد.

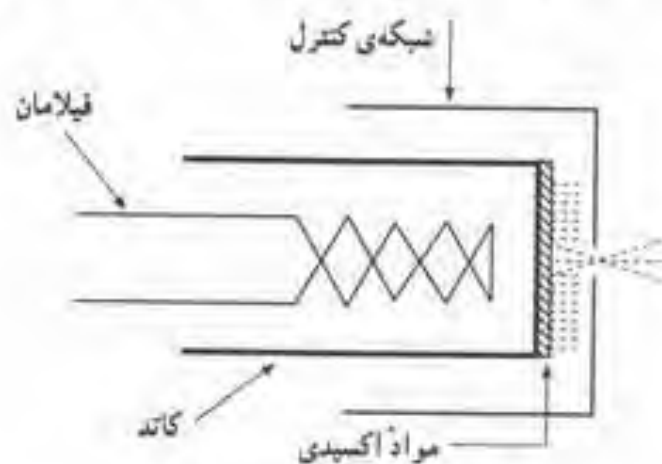


شکل ۴-۴ - تولید اشعه‌ی اولیه

شکل واقعی مجموعه‌ی فوق، که استوانه‌ی و هنت نام دارد، همراه با اجزای آن در شکل ۴-۵ نشان داده شده است.

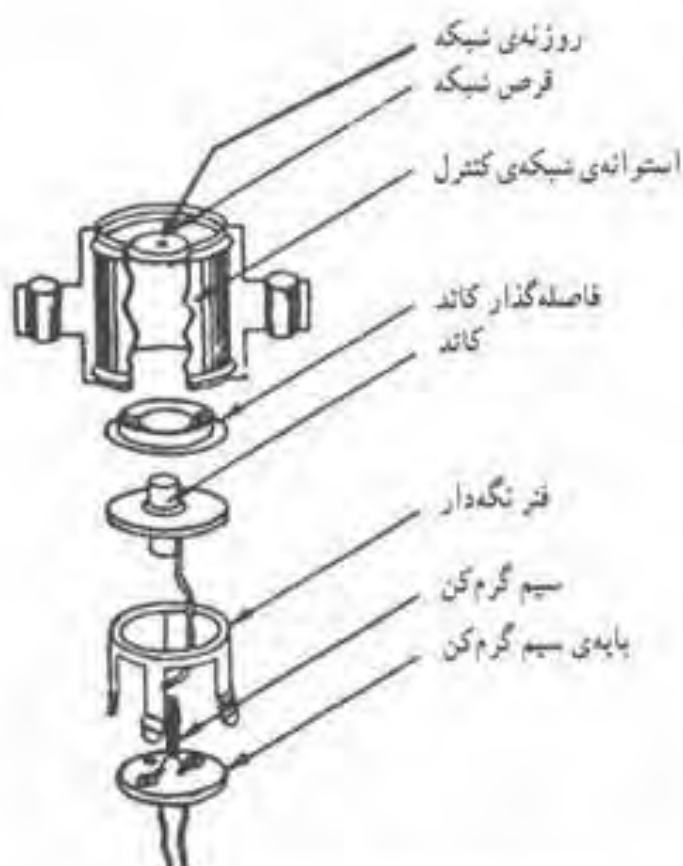


شکل ۴-۵- اجزای استوانه‌ی و هنت

اگر بین شبکه‌ی کنترل و کاند، یک منبع ولتاژ با یلاریته‌ی شبکه‌ی منفی‌تر از کاند قرار دهیم، ولتاژ منفی شبکه باعث دفع الکترون‌ها شده در نتیجه الکترون‌های کم‌تری از روزنه خارج می‌گردند؛ هر قدر این ولتاژ بیش‌تر باشد، تعداد الکترون‌های خارج شده کم‌تر می‌شود. همان‌طور که قبلاً گفته شد، مقدار نور ایجاد شده به دو عامل سرعت و تعداد الکترون‌ها بستگی دارد. در عمل برای تنظیم مقدار نور از تغییر تعداد الکترون‌ها استفاده می‌کنند، لذا برای کنترل مقدار نور ایجاد شده در روی صفحه‌ی حساس (شدت نور) می‌توان بین شبکه‌ی کنترل و کاند یک پتانسیل قرار داد و آن را کنترل نمود. به همین منظور در روی صفحه‌ی جلوی اسیلوسکوپ ولومی تعبیه شده که با تغییر آن در حقیقت پتانسیل بین شبکه‌ی کنترل و کاند تغییر نموده و در نتیجه شدت نور روی صفحه‌ی حساس تغییر می‌کند. این ولوم با کلمه‌ی (INTEN) روی اسیلوسکوپ مشخص می‌شود. عملکرد ولوم INTEN در شکل ۴-۶ نشان داده شده است.

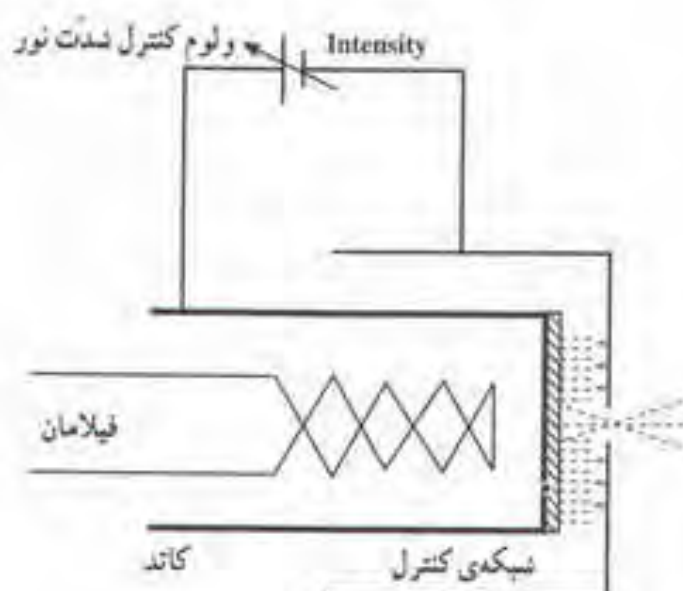

شکل ۶-۴- عملکرد ولوم INTEN

بعد از تولید اشعه‌ی اولیه باید این اشعه را روی صفحه‌ی حساس متمرکز کرد و به آن چنان شتابی داد که سرعت لازم را جهت برخورد یا مواد فسفرسانس و ایجاد نور در روی آن به دست آورد. برای این کار از سه استوانه‌ی فلزی که به ولتاژ زیاد وصل شده‌اند استفاده می‌شود. این مجموعه، ضمن این که به الکترون‌ها (اشعه) سرعت لازم را می‌دهد، در عین حال اشعه را روی صفحه‌ی حساس متمرکز می‌کند، به این جهت به این مجموعه، عدسی الکترونی اطلاق می‌گردد. شکل ۷-۴ عدسی الکترونی را نشان می‌دهد.

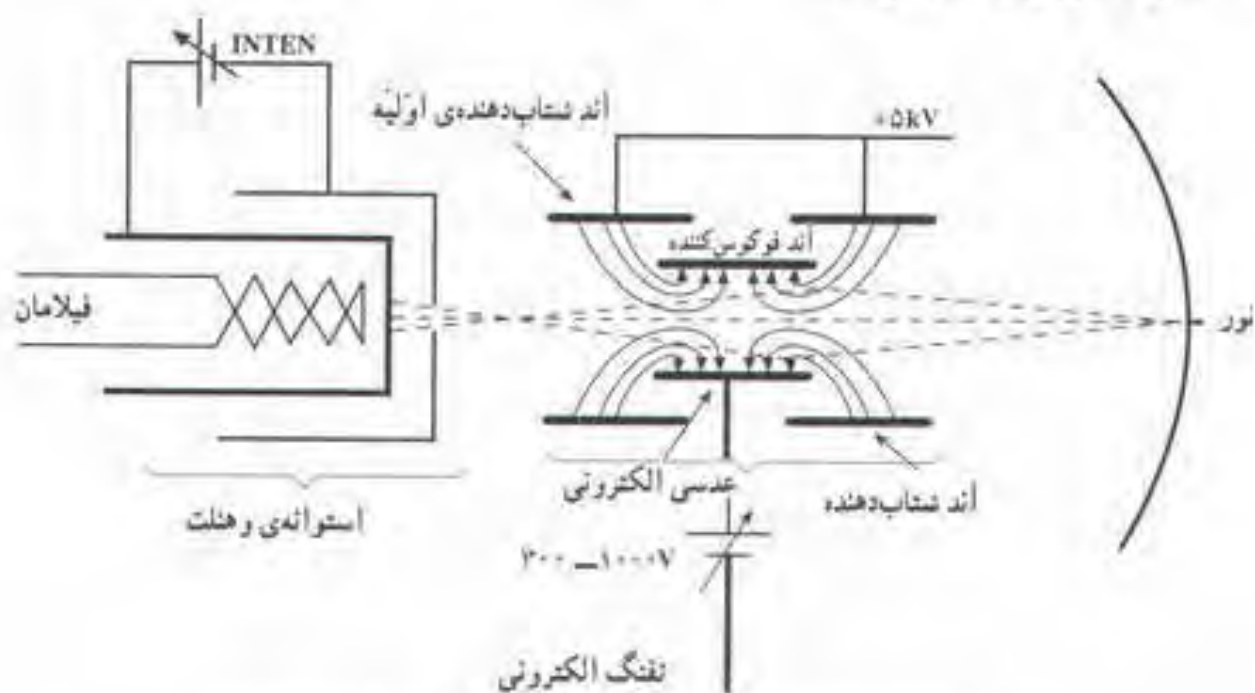


شکل ۷-۴- عدسی الکترونی همراه با تولید اشعه‌ی اولیه (تفنگ الکترونی)

منبع ولتاژ ۱۰۰۰-۳۰۰۰ ولتی که در شکل ۷-۴ نشان داده شده است به صورت یک ولوم در پائل اسپیلوسکوپ به نام FOCUS و معمولاً در کنار ولوم INTEN قرار دارد.

مجموعه‌ی عدسی الکترونی و استوانه‌ی و هنت را تفنگ الکترونی (Electron Gun) می‌نامند. بنابراین وظیفه‌ی تفنگ الکترونی ایجاد یک اشعه‌ی الکترونی با قابلیت تنظیم نقطه‌ی کانونی (فوکوس) روی صفحه‌ی حساس، و همچنین تنظیم شدت نور می‌باشد.

تا زمانی که اشعه بر روی مواد فسفرسانس می‌تابد، در آن نقطه نور وجود خواهد داشت و زمانی که اشعه قطع می‌شود (یا به نقطه‌ی دیگری می‌تابد) نور نقطه‌ی قبلی محو می‌شود (یا به نقطه‌ی جدید منتقل می‌گردد) به عبارت دیگر در هر لحظه، اشعه به هر نقطه‌ای بتابد، فقط در آن نقطه نور ایجاد می‌شود. پس بر روی صفحه‌ی حساس، فقط یک نقطه‌ی نورانی ظاهر می‌گردد. در این جا باید به یک نکته اشاره کرد و آن این که به محض برخورد اشعه به مواد فسفرسانس، نور ایجاد نمی‌شود، بلکه حدود چند نانو و یا میکرو ثانیه طول می‌کشد و از طرفی بعد از قطع اشعه، نقطه‌ی نورانی محو نمی‌گردد بلکه مدت زمان کوتاهی طول می‌کشد این مدت بستگی به نوع فسفرسانس به کار رفته در لامپ دارد. شکل ۸-۴ منحنی لحظه‌ی برخورد اشعه را با مواد فسفرسانس، و مدت زمانی که طول می‌کشد تا نور ایجاد شود، همچنین لحظه‌ی قطع اشعه و مدت زمان روشن ماندن نقطه‌ی بمباران شده، بعد از قطع اشعه را، نشان می‌دهد.

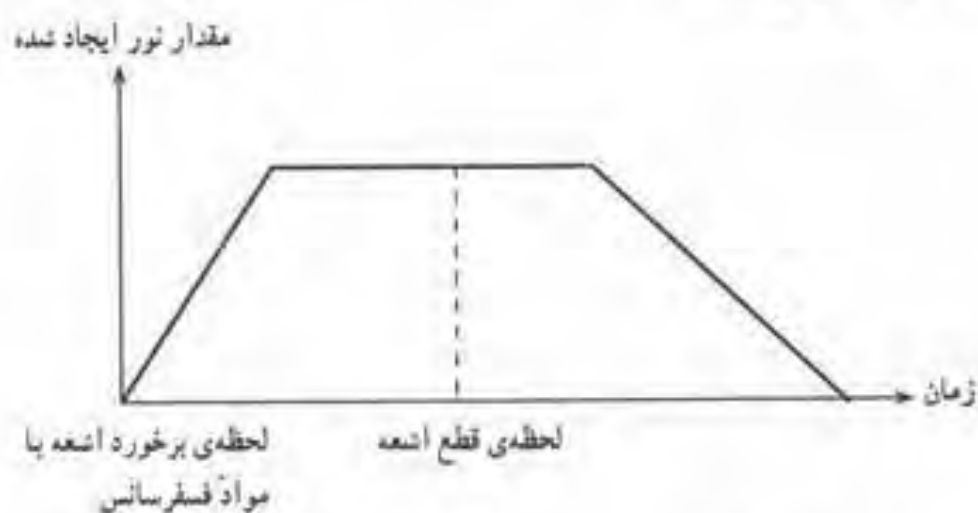


شکل ۸-۴- منحنی نور ایجاد شده به صورت تابعی از زمان (زمان قطع و برخورد اشعه روی مواد فسفرسانس صفحه‌ی حساس)

شکل موجی که روی صفحه‌ی حساس نقش می‌بندد ناشی از برخورد اشعه‌ی الکترونی به صفحه‌ی حساس و حرکت آن در جهات مختلف (متناسب با نوع سیگنال) می‌باشد. به عنوان مثال

وقتی شکل موجی سینوسی را روی صفحه‌ی حساس می‌بینیم، حرکت اشعه حتماً به صورت سینوسی بوده است. سؤالی که در این جا پیش می‌آید این است که با توجه به این که در هر لحظه فقط یک نقطه از صفحه‌ی حساس بمباران می‌شود و در این صورت ما باید فقط یک نقطه را روی صفحه‌ی حساس ببینیم چرا یک موج سینوسی یا موج دیگر را به صورت پیوسته روی صفحه‌ی حساس می‌بینیم؟ پاسخ این است که اولاً اشعه زمانی که از یک نقطه به نقطه‌ی مجاور حرکت می‌کند، اثر آن تا مدت زمان کوتاهی در چشم ما باقی می‌ماند، ثانیاً همان‌طور که قبلاً گفته شده بعد از قطع اشعه، نور تولید شده فوراً قطع نمی‌گردد و از طرف دیگر باید در زمان‌های مساوی این عمل (جاروب موج روی صفحه‌ی حساس) تکرار گردد. از این روست که اسپلوسکوپ‌های معمولی فقط شکل موج‌های متناوب را می‌توانند نشان دهند.


هر نقطه از صفحه‌ی حساس اسپلوسکوپ، دارای دو مختص (عمودی و افقی) است و با توجه به این که کلیه‌ی موج‌ها به صورت دو بعدی نشان داده می‌شوند پس هر نقطه از شکل موج را می‌توان به دو مؤلفه‌ی فوق تجزیه کرد. بنابراین هر نقطه از شکل موج در اثر حرکت اشعه، در مختصاتی که دارای دو جهت افقی و عمودی است قرار می‌گیرد. برای حرکت اشعه در جهت عمودی، بعد از تفنگ الکترونی دو صفحه قرار می‌دهند. هنگامی که اشعه از میان این دو صفحه عبور می‌کند، اگر هر یک از صفحات نسبت به دیگری مثبت‌تر گردد، اشعه در جهت آن صفحه منحرف می‌شود. این صفحات را صفحات انحراف عمودی می‌نامند. بعد از این صفحات، دو صفحه‌ی دیگر جهت انحراف اشعه، در جهت افقی قرار می‌دهند که به صفحات انحراف افقی موسوم‌اند. شکل ۴-۹ صفحات انحراف افقی و عمودی را نشان می‌دهد.

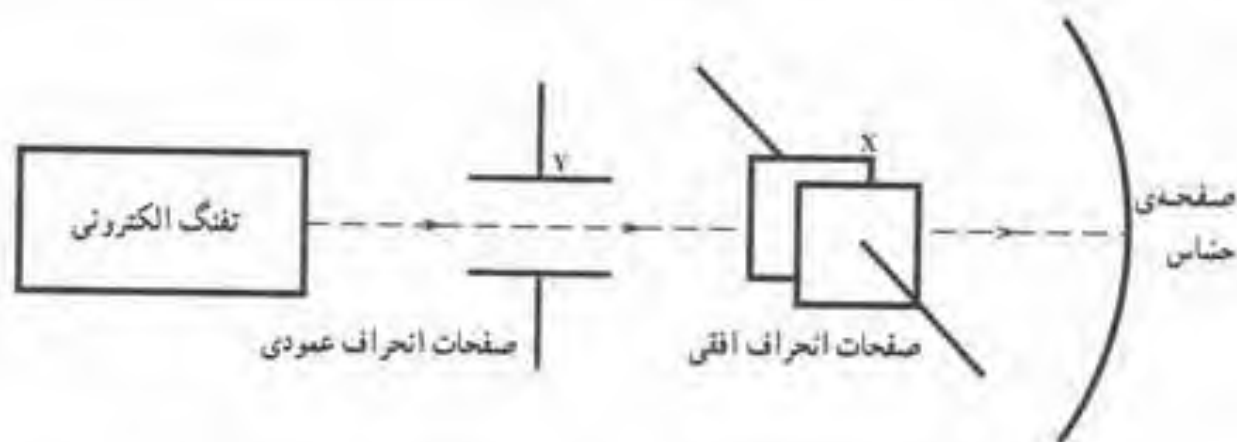

شکل ۴-۹- نحوه‌ی قرار گرفتن صفحات انحراف افقی و عمودی بین تفنگ الکترونی و صفحه‌ی حساس

برای بالا بردن حساسیت، صفحات انحراف عمودی لامپ اشعه‌ی کاتدیک را قبل از صفحات انحراف افقی آن قرار می‌دهند.


بعد از صفحات انحراف عمودی و افقی، یک سری باندهای شتاب‌دهنده در لامپ قرار دارد. این باندها معمولاً به صورت اندودی از گراییت بوده و به ولتاژ زیاد وصل می‌شوند. نقش این باندها، دادن سرعت بیشتر به الکترون‌ها و جمع‌آوری الکترون‌های آزاد شده‌ی مواد فسفرسازسی در اثر بمباران اشعه می‌باشد. در شکل ۱۰-۴ ساختمان داخلی لامپ اشعه‌ی کاتدیک نشان داده شده است.

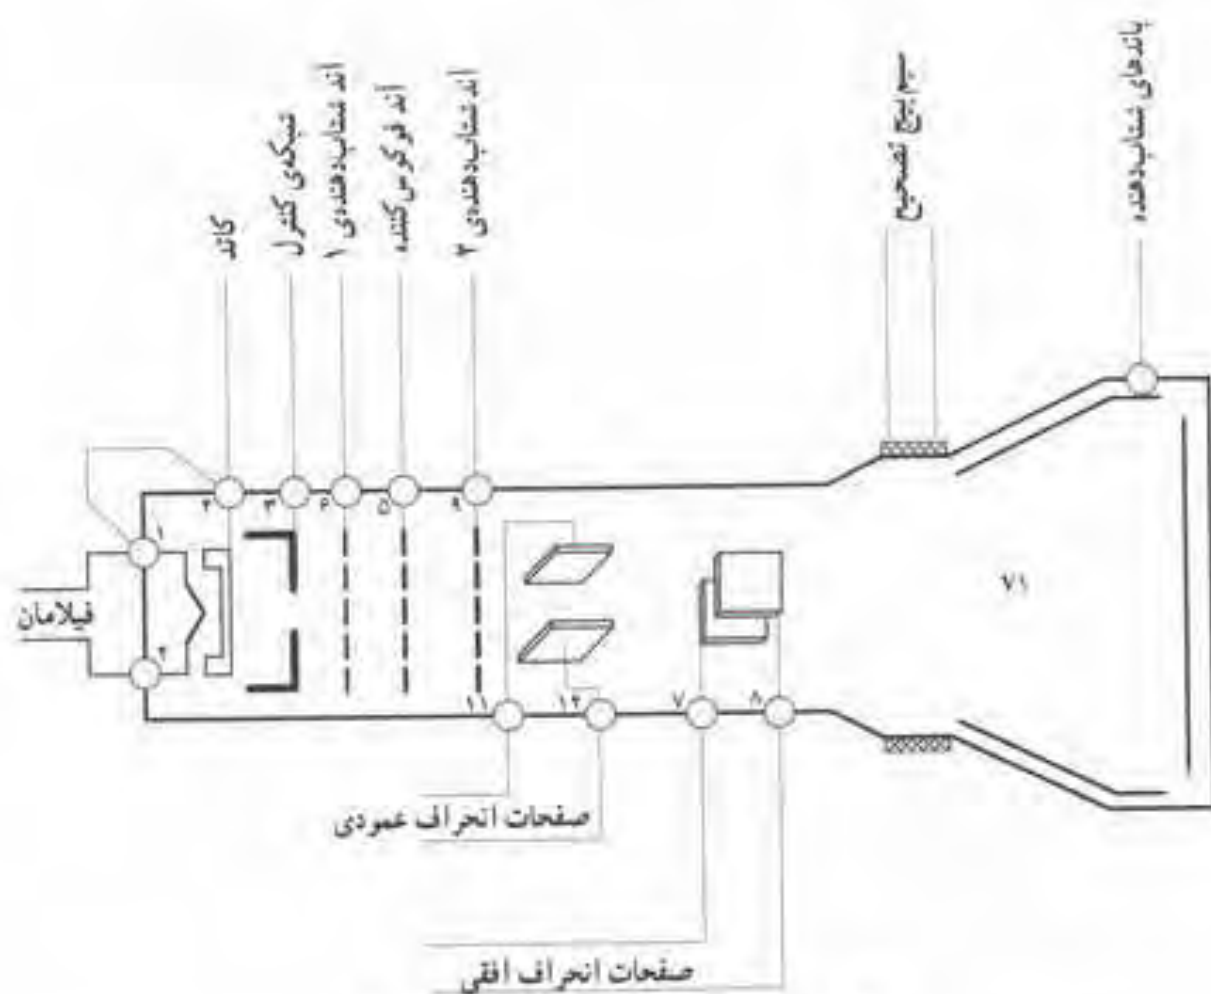

شکل ۱۰-۴ - ساختمان داخلی لامپ اشعه‌ی کاتدیک


همان‌طور که قبلاً بیان شد، شکل موج نقش بسته بر روی صفحه‌ی حساس لامپ اشعه‌ی کاتدیک، در واقع حرکت نقطه به نقطه‌ی اشعه‌ی الکترونی بر روی آن است. همچنین گفته شد که هر نقطه از شکل موج روی صفحه، به دو مؤلفه‌ی افقی و عمودی قابل تجزیه است (در حقیقت طول و عرض یک نقطه روی صفحه در مختصات دکارتی) به عبارت دیگر با دو حرکت، در جهت

افقی و عمودی، اشعه را به هر نقطه از صفحه می توان منتقل کرد. اگر به هر دو صفحه‌ی انحراف افقی و عمودی ولتاژ صفر ولت را وصل کنیم، اشعه درست به مرکز صفحه‌ی حساس تابیده و نقطه‌ی نورانی در مرکز صفحه قرار خواهد گرفت (شکل ۱۱-۴). و اگر به صفحات به عنوان مثال به انحراف عمودی -۴ ولت و به صفحات انحراف افقی +۳ ولت وصل کنیم، اشعه در نقطه‌ای به مختصات -۴ و ۳ ظاهر خواهد شد. شکل ۱۱-۴ و ۱۱-۵ مکان این اشعه را نشان می‌دهد.

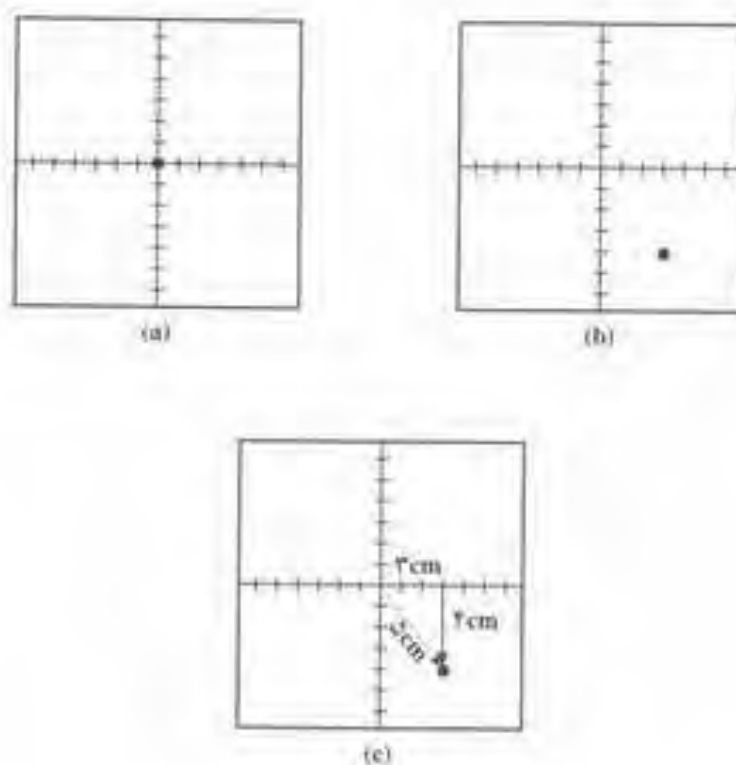

شکل ۱۱-۴ ولتاژ اعمالی به صفحات انحراف افقی و عمودی (۰ و ۰) و (۳- و ۴-) و (۳ و ۴)

اگر یک شکل موج با تغییرات خطی مانند شکل ۱۲-۴ را به صفحات انحراف افقی اعمال نماییم، اشعه از منتهی الیه سمت چپ به منتهی الیه سمت راست منحرف خواهد شد. یعنی در زمان $t = t_0$ اشعه در نقطه‌ی ۰، در زمان $t = t_1$ اشعه در نقطه‌ی ۱، در زمان $t = t_2$ اشعه در نقطه‌ی ۲ و... در زمان $t = t_5$ اشعه در نقطه‌ی ۵ و بالاخره در زمان $t = t_6$ اشعه در نقطه‌ی ۶ قرار خواهد گرفت. چون موج اعمال شده به صفحات انحراف افقی کاملاً خطی است لذا حرکت اشعه کاملاً یک‌توخت می‌باشد.

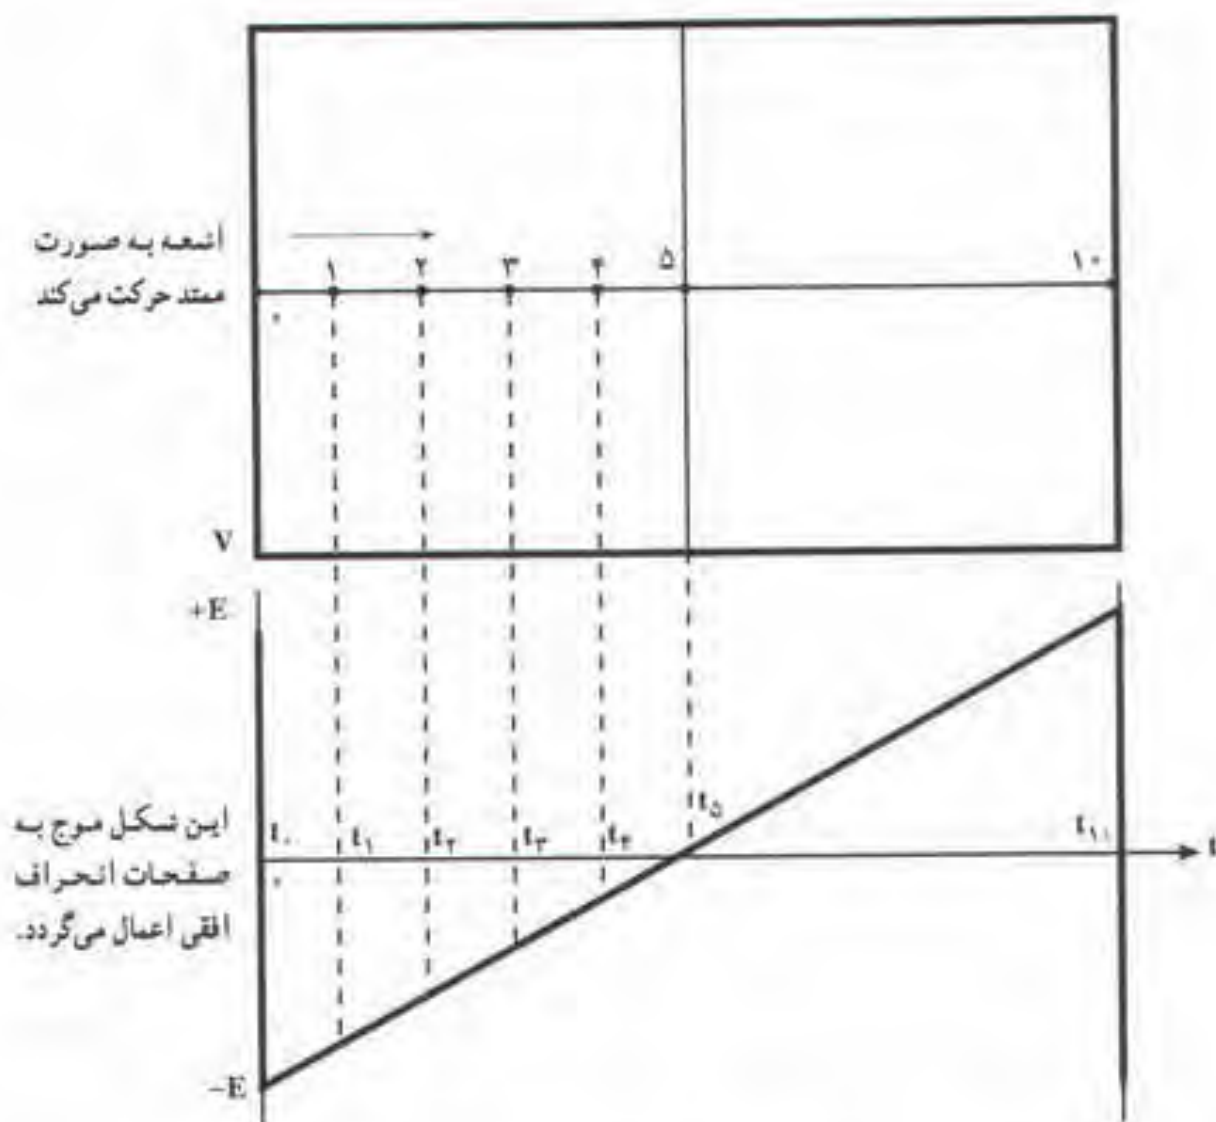


شکل ۱۲-۴ اعمال یک موج خطی به صفحات انحراف افقی باعث حرکت اشعه از سمت چپ به سمت راست می شود.

اگر یک موج متناوب خطی با فرکانس بالای 4° هرتز را به صفحات انحراف افقی اعمال نماییم، حرکت اشعه به صورت پیوسته مشاهده شده، در نتیجه روی صفحه‌ی حساس، یک خط راست افقی می بینیم.


اگر به صفحات انحراف عمودی شکل، موجی سینوسی اعمال کرده و به صفحات انحراف افقی ولتاژی را اعمال نکنیم، روی صفحه‌ی حساس، فقط یک خط مستقیم در جهت عمودی مشاهده خواهد شد. زیرا ولتاژ سینوسی اعمال شده به این صفحات فقط باعث حرکت درآوردن اشعه در جهت عمودی می شود. یعنی مثل این است که در هر لحظه یک ولتاژ به صفحات

انحراف عمودی اعمال نماییم. بنابراین اشعه فقط در جهت عمودی حرکت خواهد داشت. شکل ۴-۱۳ حرکت اشعه را به ازای اعمال ولتاژ سینوسی به صفحات انحراف عمودی نشان می‌دهد.

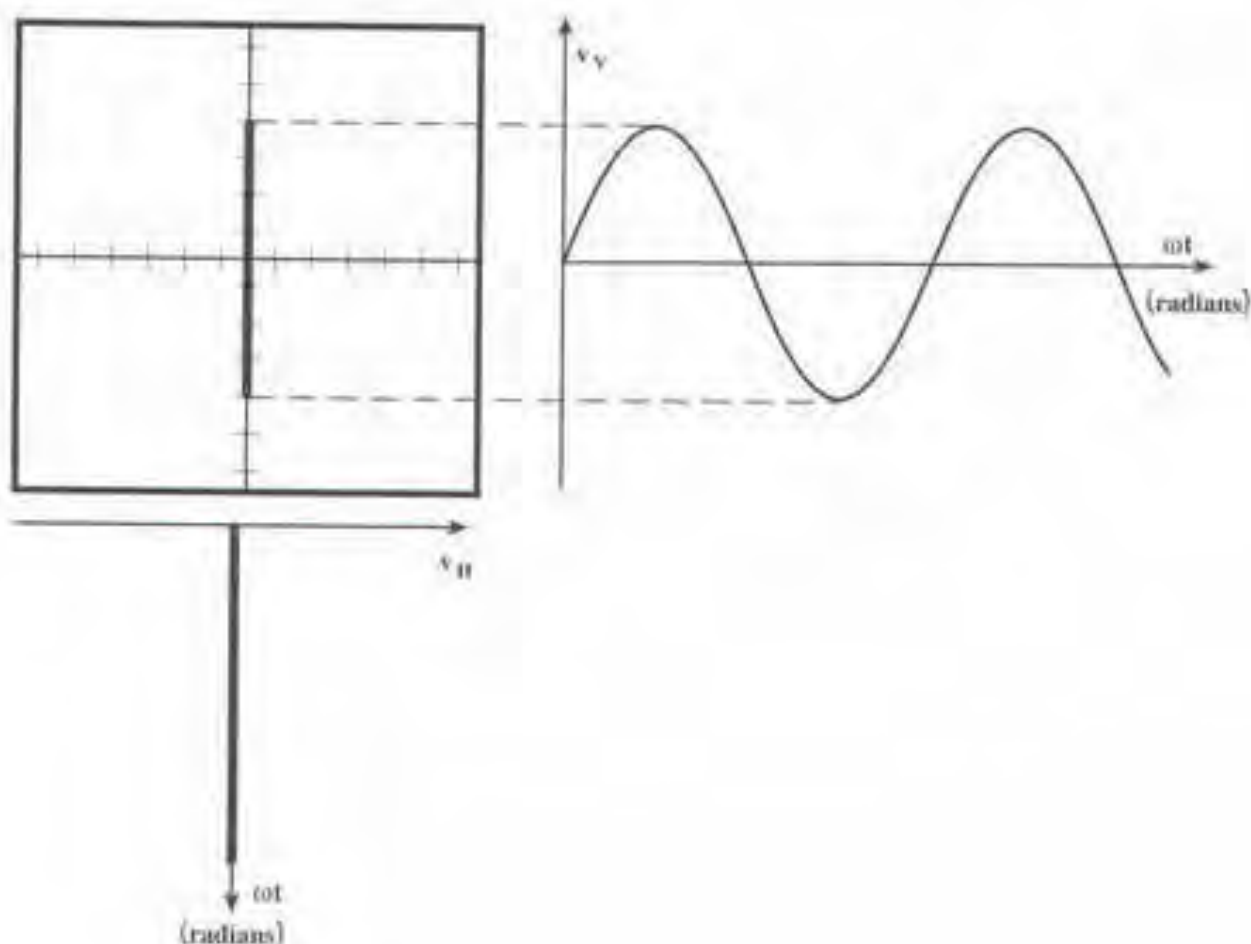

شکل ۴-۱۳- با اعمال ولتاژ سینوسی به صفحات انحراف عمودی، روی صفحه‌ی حساس فقط یک خط در جهت عمودی مشاهده می‌شود.


در عمل وقتی بخواهیم شکل موج اعمال شده را روی صفحه‌ی حساس مشاهده کنیم، حرکت افقی اشعه را توسط یک موج با تغییرات خطی (Ramp) و حرکت عمودی اشعه را با شکل موج اعمالی به صفحات انحراف عمودی لامپ ایجاد می‌کنیم. برای بررسی دقیق‌ترین موضوع که چگونه با اعمال یک موج به صفحات انحراف عمودی و اعمال موج Ramp به صفحات انحراف افقی، شکل موج اعمال شده روی صفحه‌ی حساس نمایان می‌شود، به شکل ۴-۱۴ توجه نمایید.

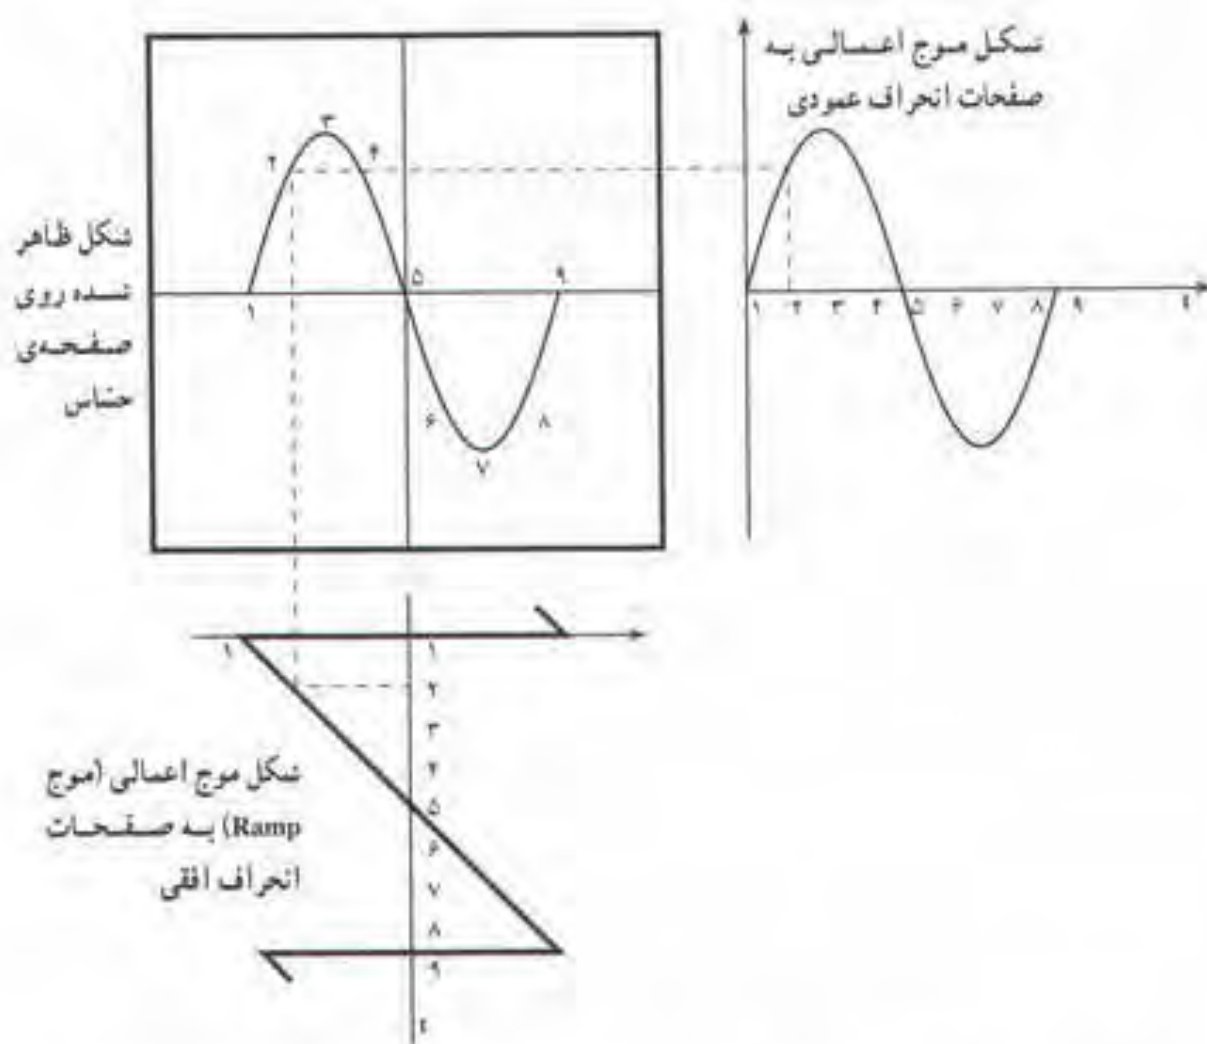

شکل ۱۴-۴- چگونگی نقش بستن شکل موج اعمالی به صفحات انحراف عمودی روی صفحه حساس

در زمان ۱، اشعه در منتهی الیه سمت چپ قرار دارد (ولتاژ اعمالی به صفحات انحراف افقی و عمودی در این لحظه برابر صفر است). در زمان ۲، ولتاژ اعمالی به صفحات انحراف افقی باعث حرکت اشعه به سمت راست شده و همزمان با آن ولتاژ اعمالی به صفحات انحراف عمودی باعث حرکت اشعه در راستای قائم می‌گردد تا این که اشعه روی صفحه حساس در نقطه ۲ قرار می‌گیرد. این عمل برای بقیه‌ی لحظات نیز صادق است، یعنی ضمن این که موج Ramp حرکت افقی اشعه را به عهده دارد، موج اعمال شده به صفحات انحراف عمودی باعث حرکت عمودی اشعه شده و در نهایت شکل موج اعمالی به صفحات انحراف عمودی روی صفحه حساس ظاهر می‌گردد. اگر بخواهیم روی صفحه حساس نمایش فقط یک سیکل مشاهده شود، کافی است که زمان تناوب موج Ramp با زمان تناوب موج اعمالی به صفحات انحراف عمودی برابر باشد، و اگر بخواهیم n سیکل را مشاهده کنیم باید زمان تناوب Ramp، n برابر زمان تناوب موج اعمالی به صفحات انحراف عمودی باشد. در شکل ۱۵-۴ زمان تناوب موج Ramp و زمان تناوب موج اعمالی به صفحات


انحراف عمودی برابر است، لذا فقط یک سیکل را روی صفحه‌ی حساس مشاهده می‌کنیم. در شکل ۴-۱۵ b زمان تناوب موج Ramp دو برابر زمان تناوب موج اعمالی به صفحات انحراف عمودی است، لذا دو سیکل کامل روی صفحه‌ی حساس ظاهر می‌گردد.

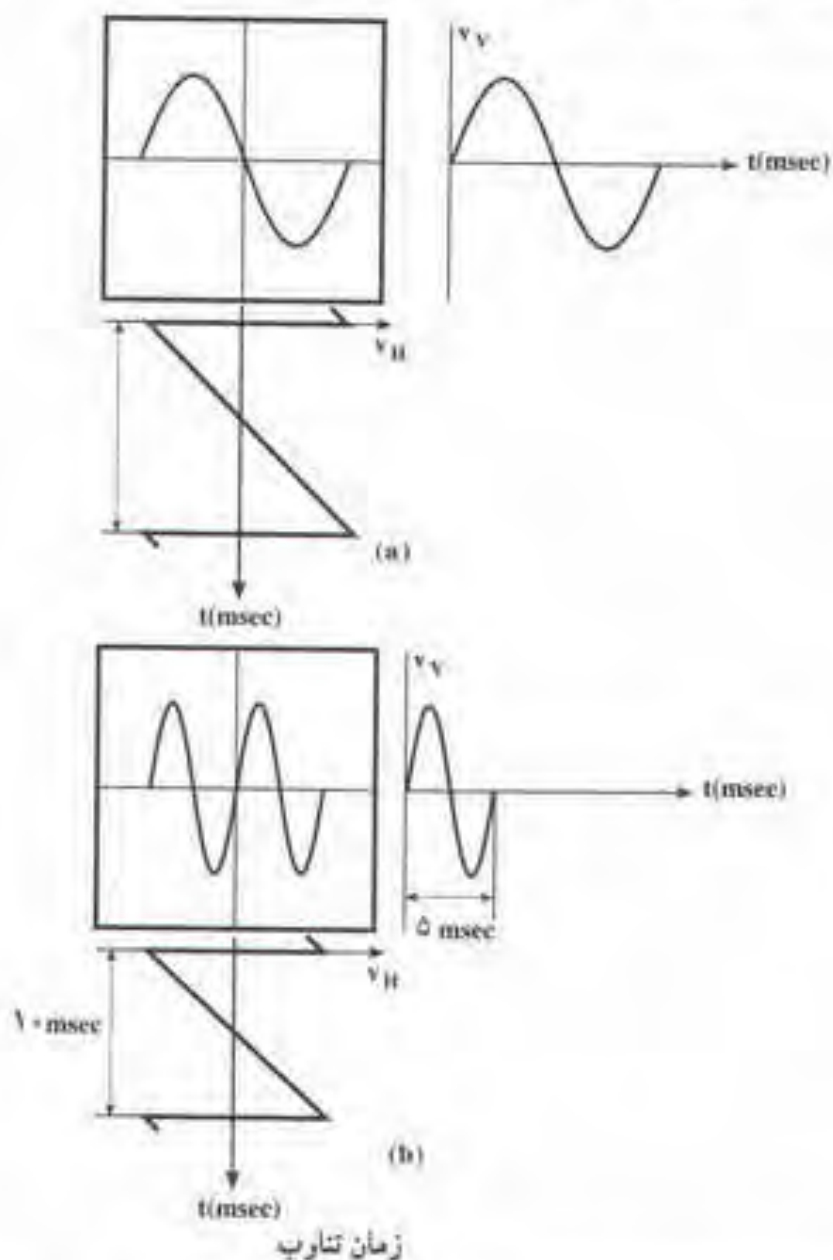

شکل ۴-۱۵- تناسب زمان تناوب موج Ramp با زمان تناوب موج اعمالی به صفحات انحراف افقی و در نتیجه ظاهر شدن تعداد سیکل‌ها در روی صفحه‌ی حساس


اگر زمان تناوب شکل موج اعمالی به صفحات انحراف عمودی بیش‌تر از زمان تناوب موج Ramp باشد، در این صورت فقط قسمتی از شکل موج، روی صفحه‌ی حساس آشکار می‌شود. شکل ۴-۱۶، حالتی را نشان می‌دهد که زمان تناوب موج اعمالی به صفحات انحراف عمودی،

چهار برابر زمان تناوب موج Ramp می باشد که در این صورت فقط یک چهارم از سیکل روی صفحه‌ی حساس نقش بسته است.

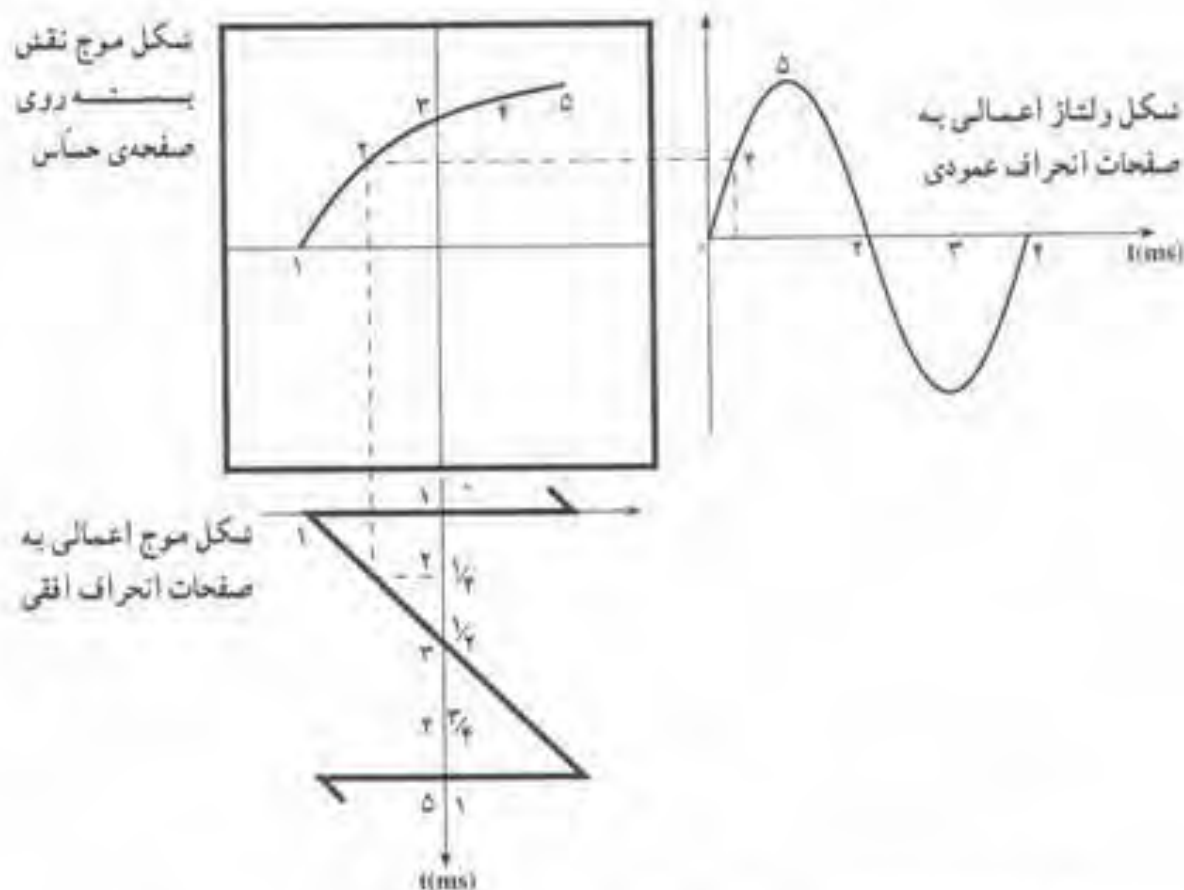

شکل ۱۶-۴- زمان تناوب موج اعمالی به صفحات انحراف عمودی چهار برابر زمان تناوب موج Ramp است لذا فقط یک چهارم از سیکل روی صفحه‌ی حساس ظاهر می گردد.

همان طور که قبلاً نیز توضیح داده شد شرط آن که بتوانیم شکل موجی را روی صفحه‌ی حساس ببینیم آن است که موج متناوب باشد، یعنی در فواصل زمانی معینی تکرار گردد. در غیر این صورت، اسیلوسکوپ‌های معمولی قادر به نمایش آن نخواهند بود. در ضمن اگر ولتاژ اعمال شده به صفحات انحراف عمودی DC باشد، اشعه در جهت عمودی تغییر مکان خواهد داد. حال اگر در این حالت موج Ramp را نیز به صفحات انحراف افقی وصل کنیم، روی صفحه‌ی حساس یک خط مستقیم خواهیم دید. شکل ۱۷-۴ این مطلب را نشان می دهد.

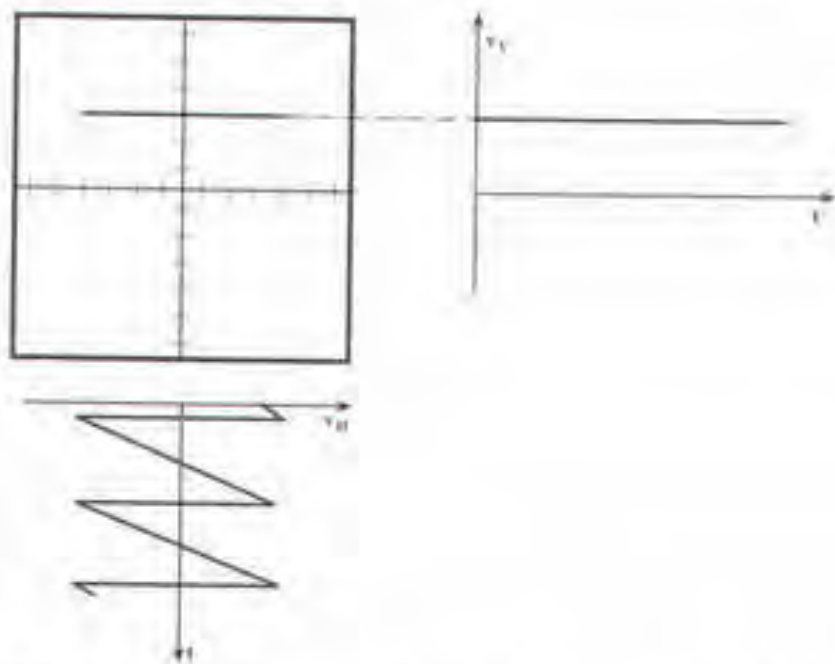


شکل ۴-۱۷- ولتاژ DC به صورت یک خط مستقیم روی صفحه‌ی حساس ظاهر می‌گردد.

۴-۲- مدارات آماده‌سازی لامپ و سیگنال

۴-۲-۱- ساختمان پراب (Probe): برای اعمال سیگنال الکتریکی به اسیلوسکوپ، از

پراب استفاده می‌شود. شکل ۴-۱۸ یک نمونه از پراب‌های رایج را نشان می‌دهد. سیم رابط پراب معمولاً از کابل کوآکسیال می‌باشد تا میزان نویز به حداقل برسد.


مدار الکتریکی پراب به صورت شکل ۴-۲۰ می‌باشد.

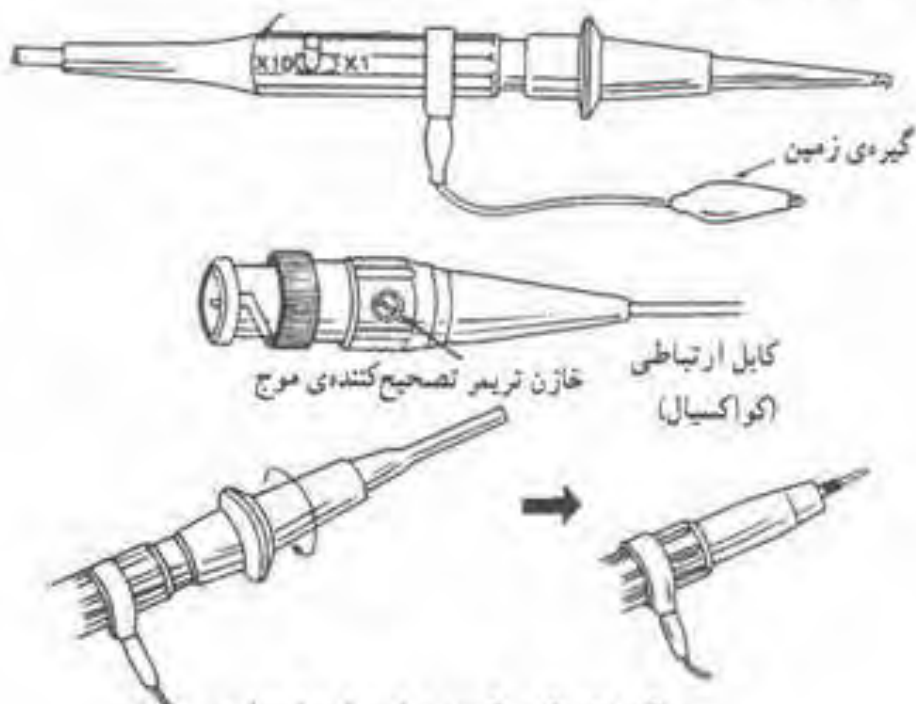

شکل ۴-۱۸- یک نمونه از پراب‌های رایج


نوک برابر به صورت گیره‌ای فنری است که می‌توان آن را به یک نقطه از مدار وصل کرد. اگر پوشش پلاستیکی نوک برابر را برداریم، نوک آن به صورت سوزنی بوده که در بعضی مواقع از آن استفاده می‌شود. در شکل ۴-۱۸ این موارد نشان داده شده است، انتهای فلزی سیم رابط که به ورودی اسیلوسکوپ وصل می‌شود BNC نام دارد (BNC، سه حرف اول نام مخترع آلمانی این قطعه است). BNC دارای یک شمار مورب است که وقتی آن را به ورودی اسیلوسکوپ وصل کنیم و تقریباً ۹۰ درجه بچرخانیم این قطعه کاملاً به اسیلوسکوپ متصل می‌گردد. کمی بالاتر از BNC یک خازن اصلاح‌کننده‌ی شکل موج نیز وجود دارد. برای تنظیم برابر، یک شکل موج مربعی توسط آن به اسیلوسکوپ اعمال می‌کنند (این موج مربعی معمولاً در اسیلوسکوپ تولید شده و از طریق پانل اسیلوسکوپ در اختیار ما قرار می‌گیرد).

شکل موج مربعی نقش بسته روی صفحه‌ی حساس باید مانند شکل ۴-۱۹-ب باشد در صورتی که شکل موج، مانند ۴-۱۹-ا و ۴-۱۹-ب باشد یا تنظیم این خازن، آن را به فرم b درمی‌آوریم.

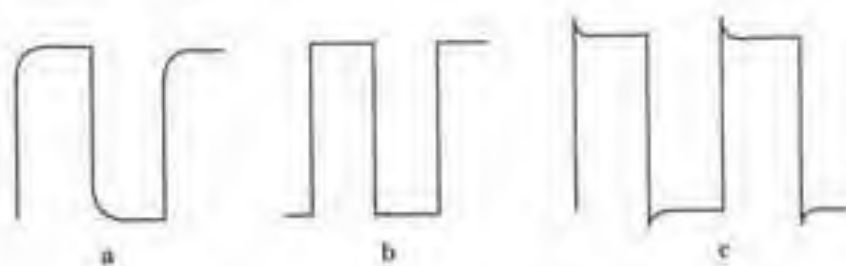

شکل ۴-۱۹- شکل‌های ناشی از تنظیم و عدم تنظیم برابر

در شکل ۴-۲۰ مدار الکتریکی برابر نشان داده شده است. با توجه به این شکل، در برابر تنظیم شده، رابطه‌ی $R_1 C_1 = R_2 (C_2 + C_3)$ صادق است.

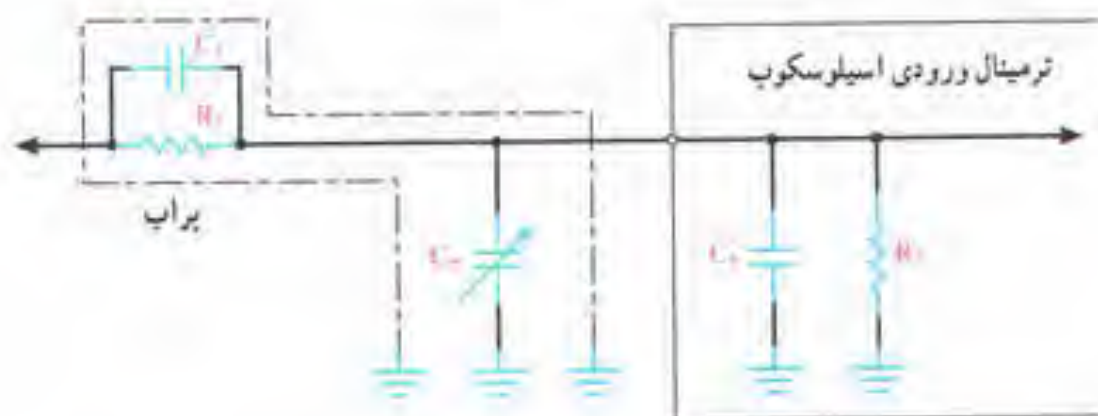


شکل ۴-۲۰- مدار الکتریکی برابر

همچنین روی پراب کلید $\times 1$ و $\times 10$ قرار دارد که در حالت $\times 1$ سیگنال از طریق پراب، بدون تضعیف به اسیلوسکوپ، اعمال می‌شود. اما در حالت $\times 10$ ، ابتدا سیگنال در داخل پراب، $\times 10$ برابر تضعیف شده سپس به اسیلوسکوپ اعمال می‌گردد. باید توجه داشته باشید که اگر از حالت $\times 10$ پراب برای اندازه‌گیری استفاده می‌کنید مقادیر قرائت شده‌ی دامنه را در عدد $\times 10$ ضرب کنید. موارد کاربرد $\times 10$ برای سیگنال‌های با دامنه‌ی زیاد می‌باشد.

۴-۲-۲- کلید انتخاب ورودی: بعد از ترمینال ورودی اسیلوسکوپ مطابق شکل ۴-۲۱

یک کلید انتخاب وجود دارد.

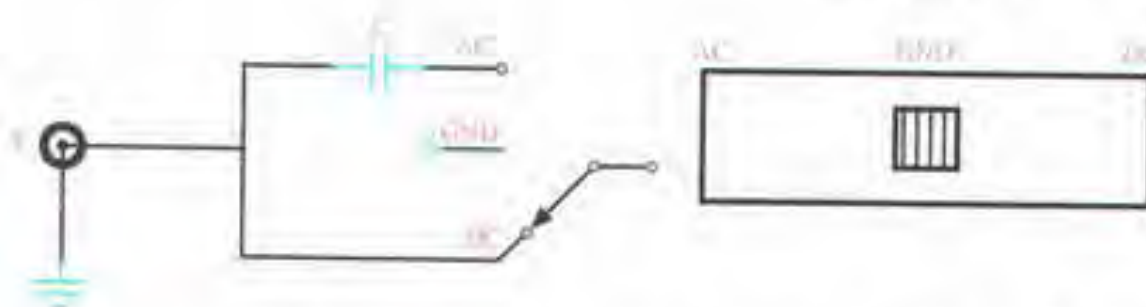

ترمینال ورودی
اسیلوسکوپ

ب: مدار الکتریکی

الف: شکل ظاهری کلید انتخاب روی پابل اسیلوسکوپ

شکل ۴-۲۱

اگر کلید انتخاب روی حالت AC قرار گیرد فقط سیگنال‌های متناوب وارد مدار اسیلوسکوپ می‌شوند و از ورود ولتاژ DC (یا مؤلفه‌ی DC یک موج) به اسیلوسکوپ جلوگیری به عمل می‌آید. اگر کلید انتخاب روی GND قرار گیرد، ورودی اسیلوسکوپ به زمین وصل شده و ارتباط الکتریکی بین پراب و اسیلوسکوپ قطع می‌گردد. این حالت برای تنظیم صفر اسیلوسکوپ کاربرد دارد. اما اگر کلید انتخاب روی حالت DC قرار گیرد، سیگنال ورودی هرچه باشد (اعم از DC و یا AC و یا ترکیبی از این دو) به مدارهای ورودی اسیلوسکوپ رسیده و سپس روی صفحه‌ی حساس ظاهر می‌گردد.

۴-۲-۳- مدارهای تضعیف‌کننده: صفحات انحراف عمودی برای ایجاد انحراف در


اشعه، نیاز به ولتاژ زیادی دارند. (حدوداً 20 ولت برای انحراف یک سانتی‌متر روی صفحه‌ی حساس) از طرفی، دامنه‌ی سیگنال ورودی گاهی حدود میلی‌ولت بوده و ممکن است به ده‌ها ولت برسد، لذا زمانی که دامنه‌ی سیگنال ورودی حدود میلی‌ولت است باید این سیگنال جهت اعمال به صفحات انحراف عمودی تقویت گردد و زمانی که دامنه‌ی آن حدود چند ده ولت است باید تضعیف

شود. بنابراین ما تقویت کننده ای لازم داریم که دامنه ی ورودی را تشخیص داده، عمل تضعیف و یا تقویت را انجام دهد ولی این امر در عمل غیر ممکن است لذا برای این که بتوانیم هم سیگنال های حدود 5mV و هم سیگنال های حدود ده ها ولت را مشاهده کنیم، ابتدا تقویت کننده ای می سازیم که مثلاً سیگنال 5mV را تبدیل به سیگنال مورد نیاز صفحات انحراف عمودی نماید. شکل ۴-۲۲ بلوک دیاگرام این تقویت کننده را نشان می دهد.




شکل ۴-۲۲- تقویت کننده های اسیلوسکوپ

حال اگر دامنه ی سیگنال، 5mV یا کم تر بود مستقیماً آن را به ورودی تقویت کننده ی اولیه وصل می کنیم. دامنه ی سیگنال 10mV را توسط دو مقاومت مساوی مطابق شکل ۴-۲۳ نصف می کنیم تا به ورودی تقویت کننده فقط 5mV اعمال شود.

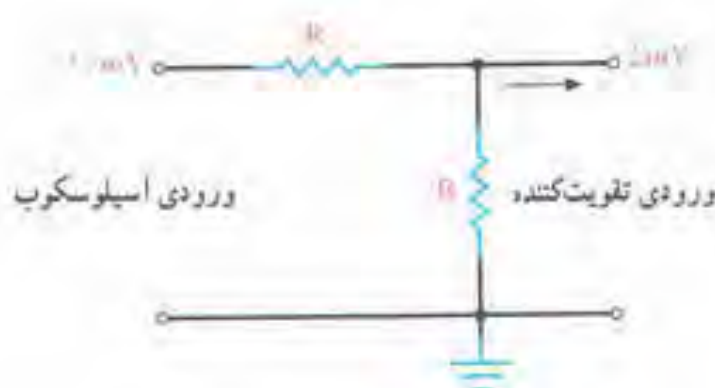


شکل ۴-۲۳- مدار تضعیف کننده

اگر دامنه ی سیگنال ورودی 100mV ، یک ولت، 10 ولت و یا 100 ولت و یا ... باشد به ترتیب مدارهای شکل ۴-۲۴ را به کار می بریم.

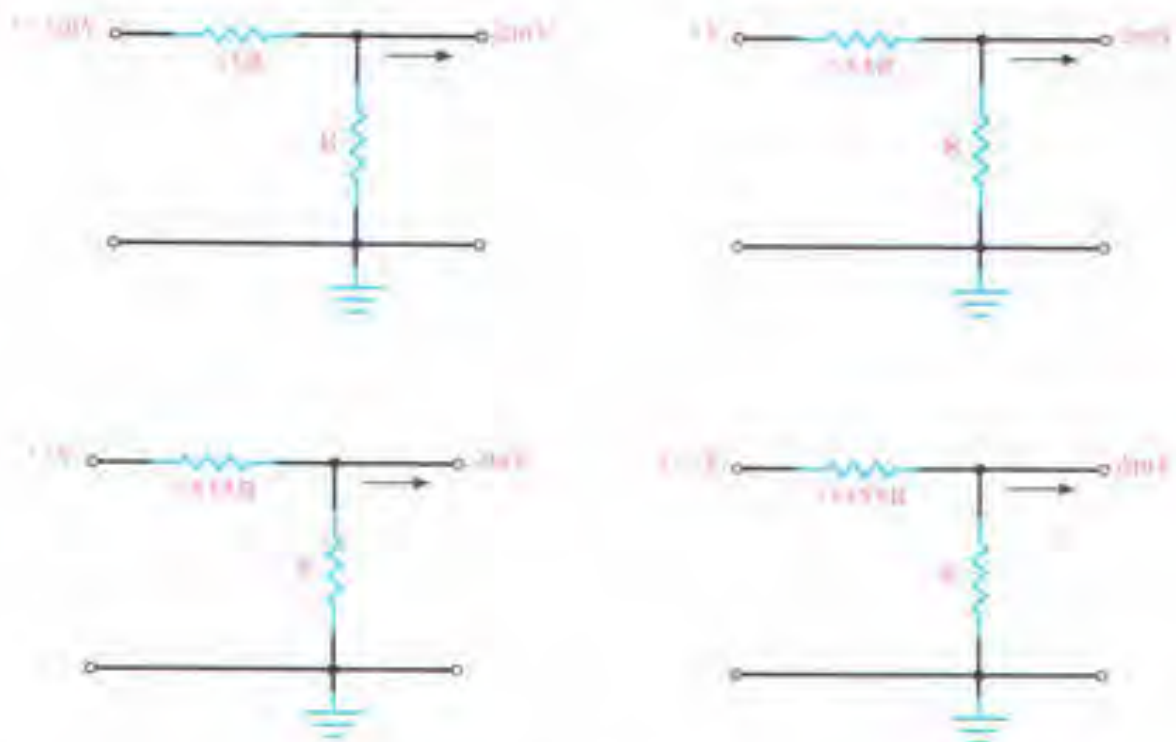

شکل ۴-۲۴ مدارهای تضعیف‌کننده‌ی ولتاژ

بنابراین سیگنال‌های اعمالی به اسیلوسکوپ را به دلایلی که گفته شد ابتدا تضعیف و سپس تقویت می‌کنند تا تمامی سیگنال‌ها (اعم از دامنه‌های mV تا چند ده ولت) را روی صفحه‌ی حساس با حداکثر اندازه (به‌طوری که هر سیگنال ورودی تمامی صفحه‌ی حساس را در برگیرد) مشاهده و اندازه‌گیری لازم به روی سیگنال با دقت بیش‌تری انجام شود) مشاهده نمایند. عمل تضعیف کردن به‌وسیله‌ی کلید Volt / Div که روی پانل اسیلوسکوپ قرار دارد انجام می‌شود. شکل ۴-۲۵ نمای ظاهری این کلید را روی پانل اسیلوسکوپ نشان می‌دهد.

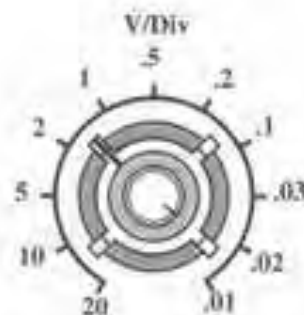


شکل ۴-۲۵ نمای ظاهری کلید تضعیف‌کننده

ضرایب کلید Volt / Div با توجه به مقدار تضعیف و تقویت سیگنال، بیان‌کننده‌ی مقدار ولتاژ لازم جهت انحراف اشعه به اندازه‌ی یک خانه می‌باشند. معمولاً بر روی این سلکتور (Volt / Div)

و یا در کنار آن، ولومی به نام Volt Variable قرار دارد که این ولوم معمولاً قادر است بهره‌ی تقویت‌کننده را تضعیف کند. اگر این ولوم را تا آخر در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانیم (در حالت Cal. قرار دهیم) ضرایب کلید Volt / Div دقیقاً، مقدار ولتاژ لازم را، جهت انحراف اشعه‌ی روی صفحه‌ی حساس، به اندازه‌ی یک خانه می‌رساند؛ حال آن‌که اگر این ولوم را از حالت Cal. خارج کنیم دیگر این ضرایب بیان‌کننده‌ی مقدار ولتاژ لازم جهت انحراف اشعه به‌طور دقیق نیستند. تضعیف به کمک این ولوم، در انواع اسیلوسکوپ‌ها فرق می‌کند ولی همه‌ی اسیلوسکوپ‌ها به‌طور متوسط قادرند تا ۲/۵ برابر عمل تضعیف را انجام دهند. کاربرد این ولوم بیش‌تر در مواردی است که اندازه‌گیری دامنه مدنظر نباشد بلکه هدف فقط مشاهده‌ی شکل موج باشد. فرض کنید می‌خواهیم شکل یک ولتاژ را دقیقاً در ۶ خانه ببینیم، ابتدا اگر بتوانیم با کلید Volt / Div این شکل موج را در ۶ خانه تنظیم کنیم، با کم کردن رنج Volt / Div سعی می‌کنیم شکل موج بیش از ۶ خانه را دربرگیرد و آنگاه با ولوم Volt Variable شکل موج ورودی را در ۶ خانه روی صفحه‌ی نمایش تنظیم می‌کنیم.

۴-۲-۴ تقویت‌کننده‌ی عمودی: پس از تضعیف نمودن سیگنال ورودی آن را تقویت می‌کنند، عمل تقویت، معمولاً در دو مرحله صورت می‌گیرد. مرحله‌ی اول با ولتاژ کم (حدود چندین ولت) و مرحله‌ی دوم با ولتاژ زیاد (چند ده ولت). در مرحله‌ی اول ضمن تقویت سیگنال اصلی، کنترل‌هایی مانند حرکت عمودی سیگنال ظاهر شده روی صفحه‌ی حساس و یا ولوم Volt Variable روی آن انجام می‌شود و همچنین بعد از تقویت اولیه‌ی سیگنال، یک نمونه از سیگنال برای سنکرونیزاسیون از قسمت تقویت‌کننده دریافت می‌گردد. با توجه به این‌که صفحات انحراف عمودی برای انحراف اشعه روی صفحه‌ی حساس نیاز به ولتاژی حدود چند ده ولت دارند، بعد از تقویت اولیه‌ی سیگنال، سیگنال وارد تقویت‌کننده‌ی نهایی - که دارای ولتاژ زیاد است - می‌شود و پس از تقویت نهایی به صفحات انحراف عمودی اعمال می‌گردد. بلوک دیاگرام شکل ۴-۲۶ مراحل ورود سیگنال به اسیلوسکوپ را تا اعمال آن به صفحات انحراف عمودی نشان می‌دهد.

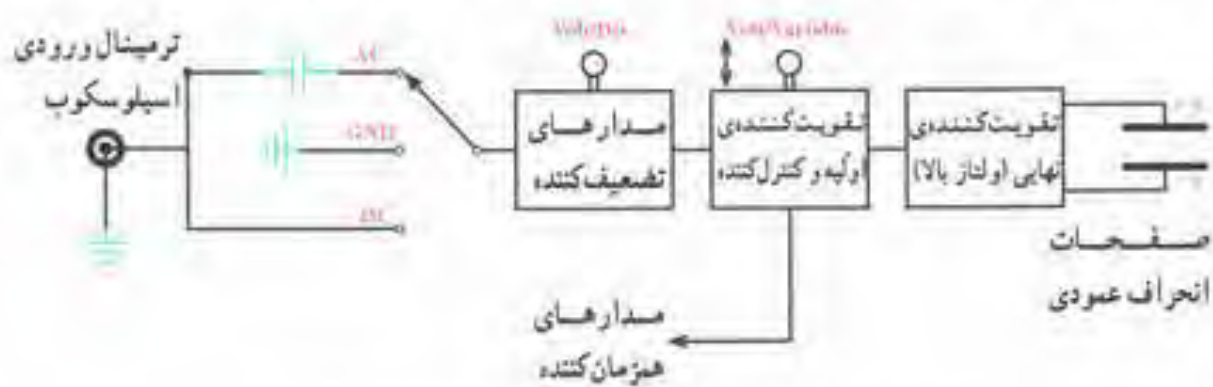


شکل ۴-۲۶- بلوک دیاگرام قسمت آماده‌سازی سیگنال

۵-۲-۴- سنکرونیزاسیون و تریگر: همان طور که در قسمت لامپ اشعه‌ی کاتدیک گفته شد با تنظیم زمان موج جاروب می‌توان یک سیگنال، بخشی از یک سیگنال و یا هر تعداد از سیگنال‌های سیگنال ورودی را روی صفحه‌ی حساس نشان داد.


می‌دانیم برای مشاهده‌ی شکل سیگنال اعمالی به اسیلوسکوپ باید این سیگنال را به صفحات انحراف عمودی داده و از طرف دیگر موج Ramp را به صفحات انحراف افقی اعمال کرد. (درحقیقت برای مشاهده‌ی سیگنال الکتریکی باید این سیگنال، متناوب باشد زیرا اشعه باید مرتباً بر روی حالت قبلی جاروب شود تا شکل سیگنال به صورت ثابت روی صفحه‌ی حساس مشاهده گردد).

برای تحقق موارد بالا لازم است که سیگنال اول از هر کجای سیگنال اول شروع شد، بقیه نیز از همان نقطه جاروب شوند. در غیر این صورت شکل سیگنال نشان داده شده روی صفحه‌ی حساس مرتباً به سمت چپ یا راست حرکت می‌کند. در شکل ۲۷-۴ تمامی سیگنال‌ها از نقطه‌ی صفر شروع شده‌اند، لذا موج به صورت ثابت روی صفحه‌ی حساس ظاهر می‌شود.

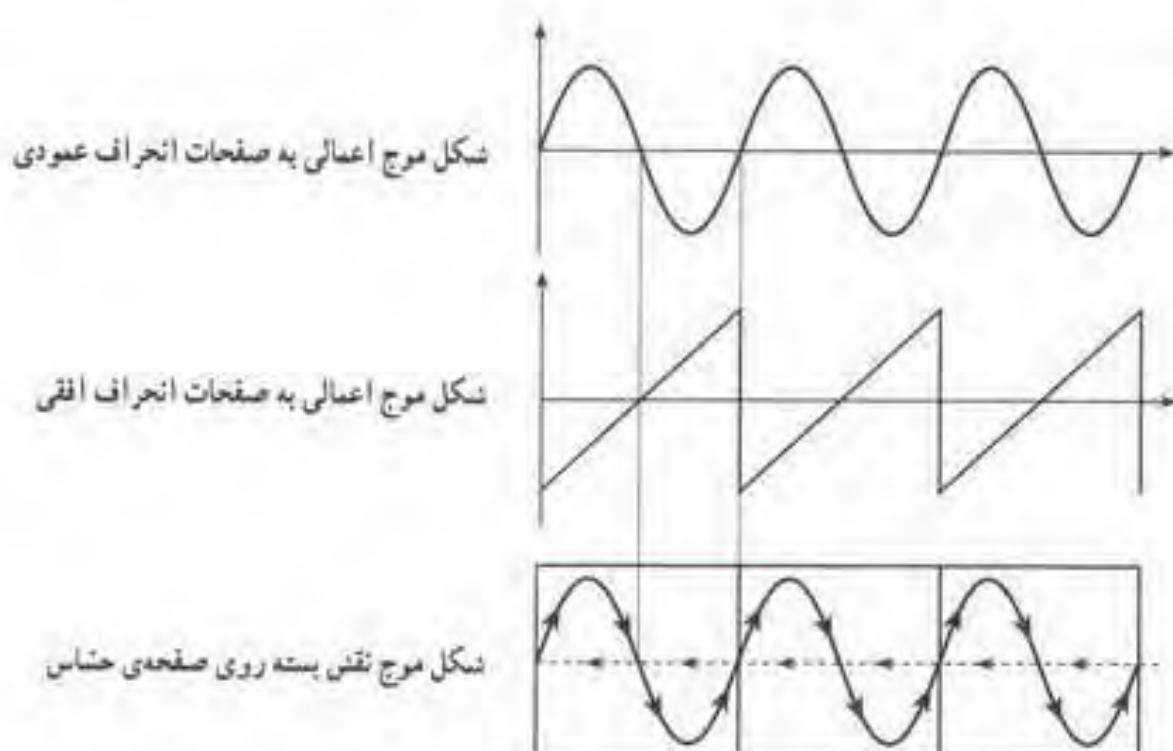

شکل ۲۷-۴- اگر تمامی سیگنال‌ها روی صفحه‌ی حساس از یک نقطه جاروب شوند موج روی صفحه‌ی حساس به صورت کاملاً ثابت دیده می‌شود.


همان‌طور که از شکل ۴-۲۷ بدست زمان تناوب موج Ramp (موج جاروب) یا زمان تناوب موج اعمالی به صفحات انحراف عمودی برآید، حال اگر این زمان‌ها با هم برابر نباشند، مثلاً زمان تناوب موج جاروب اندکی بیش‌تر از زمان تناوب موج اعمالی به صفحات انحراف عمودی باشد، در این صورت در تمامی سیکل‌ها موج از یک نقطه شروع نشده و به صورت ثابت روی صفحه‌ی حساس ظاهر نمی‌گردد، بلکه به صورت موجی متحرک که به سمت چپ حرکت دارد روی صفحه‌ی حساس مشاهده می‌گردد. شکل ۴-۲۸ این مطلب را نشان می‌دهد.

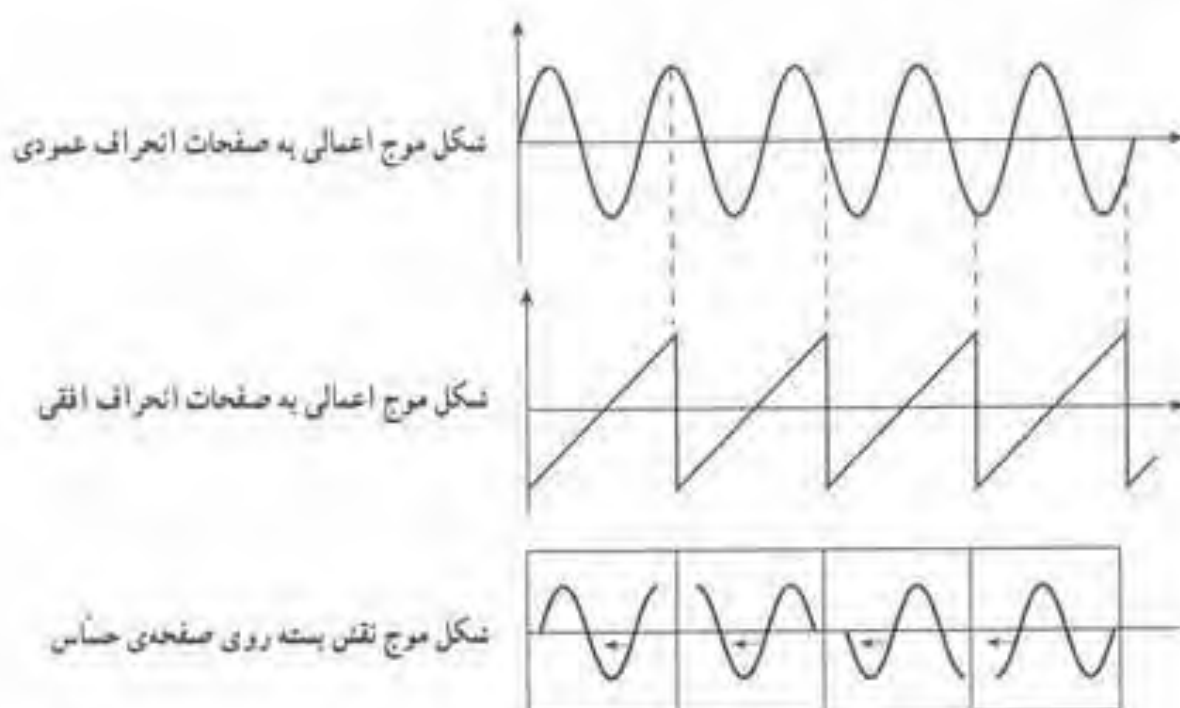

شکل ۴-۲۸ اگر زمان تناوب موج Ramp بیش‌تر از زمان تناوب موج اعمالی به صفحات انحراف عمودی باشد، شکل موج روی صفحه‌ی حساس به سمت چپ حرکت می‌کند.

اگر زمان تناوب موج جاروب کم‌تر از زمان تناوب موج اعمالی به صفحات انحراف عمودی باشد باز هم تمامی سیکل‌ها از یک نقطه شروع نمی‌شوند. موج این بار از سمت چپ به راست، روی صفحه‌ی حساس به حرکت درمی‌آید. شکل ۴-۲۹ این موضوع را نشان می‌دهد.

با توجه به مطالبی که گفته شد فقط در حالت اول (حالتی که زمان تناوب موج جاروب یا زمان تناوب موج اعمالی به صفحات انحراف عمودی برابر باشد) موج به صورت ثابت (بدون حرکت) روی صفحه‌ی حساس ظاهر می‌گردد. لکن در عمل امکان این که زمان تناوب این دو موج یکی شود، یا

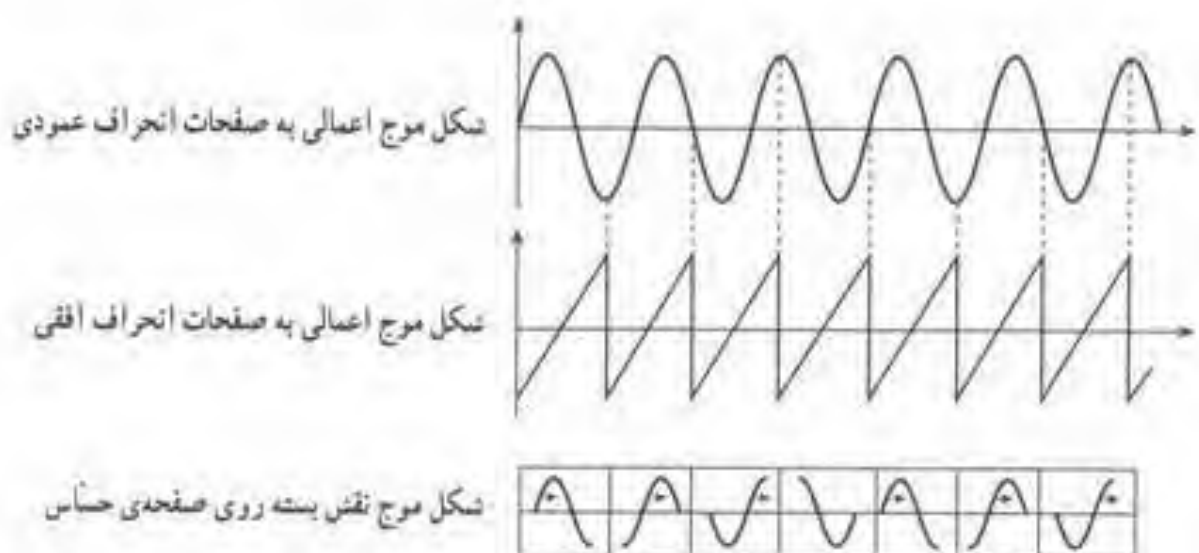


شکل ۲۹-۴- اگر زمان تناوب موج Ramp کم تر از زمان تناوب موج اعمالی به صفحات انحراف عمودی باشد، شکل موج روی صفحه‌ی حساس از سمت چپ به سمت راست حرکت می‌کند.

وجود ندارد و یا خیلی به‌ندرت پیش می‌آید. از طرف دیگر ما باید بتوانیم قسمتی از یک سیگنال و یا یک سیگنال و اندکی از شکل موج را روی صفحه‌ی حساس ببینیم. برای تحقق این امر، شکل موج ورودی را با یک سطح ولتاژ DC مقایسه می‌کنند؛ در لحظه‌ای که این دو ولتاژ برابر شدند مقایسه‌کننده یک پالس (علامت) را به نشانه‌ی اعلام برابری دو ولتاژ در اختیار می‌گذارد. از طرفی مولد موج Ramp را طوری می‌سازند که فقط با اعمال این پالس‌ها به آن، شروع به تولید موج کند؛ پس به‌طور خلاصه، شروع موج Ramp به وسیله‌ی پالس‌های مقایسه‌کننده صورت می‌گیرد که زمان تناوب آن از روی پانل اسیلوسکوپ قابل کنترل است. شروع موج نیز روی صفحه‌ی حساس قابل کنترل بوده و هر تعداد سیگنال و حتی قسمتی از یک سیگنال قابل رویت می‌باشد. شکل ۳۰-۴ مدار مقایسه‌کننده را نشان می‌دهد.



شکل ۳۰-۴- بلوک دیاگرام مدار مقایسه‌کننده‌ی سیگنال ورودی با یک ولتاژ DC

سطح ولتاژ DC (Level) می‌تواند مقداری مثبت، منفی و یا صفر باشد. در شکل ۴-۳۱ سیگنال ورودی با یک ولتاژ صفر ولت مقایسه شده، پالس‌های خروجی مقایسه‌کننده به عنوان سیگنال فرمان (Trigger Signal) به مولد موج Ramp اعمال شده و مولد موج Ramp بلافاصله پس از دریافت این پالس‌ها شروع به تولید موج مذکور نموده است.

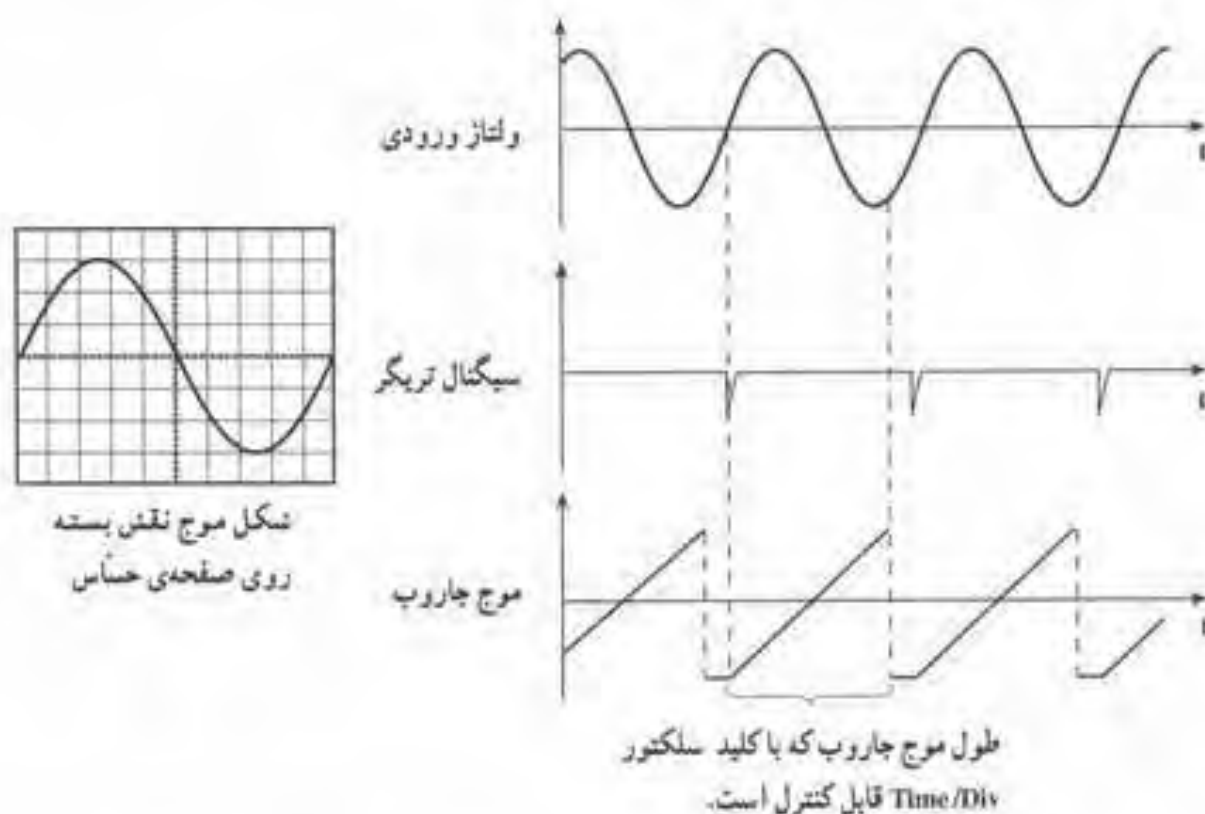


شکل ۴-۳۱- سیگنال ورودی با ولتاژ صفر مقایسه شده، در نتیجه سیگنال روی صفحه‌ی حساس از نقطه‌ی صفر شروع می‌شود.

روی پائل اسیلوسکوپ، ولومی به نام Level وجود دارد که نقش آن شرح داده شد. بدین صورت که با استفاده از این ولوم مقدار ولتاژ (منفی - صفر یا مثبت) DC یا سیگنال ورودی مقایسه شده و پالس‌های تریگر تولید می‌شود. سپس این پالس‌های تریگر به مولد موج Ramp اعمال گشته و از این لحظه مولد شروع به تولید موج می‌کند.

فرض کنید می‌خواهیم شکل موج نشان داده شده در شکل ۴-۳۲ را، روی صفحه‌ی حساس


ببینیم.

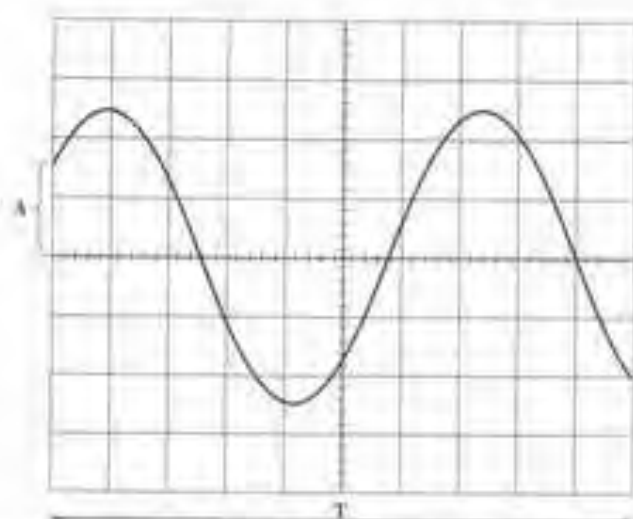

شکل ۴-۳۲- این شکل موج را می‌خواهیم روی صفحه‌ی حساس بیسیم

برای تحقق این امر، ولتاژ ورودی را با سطح ولتاژی مثبت به اندازه‌ی A (شکل ۴-۳۲) مقایسه می‌کنیم و زمان تناوب موج Ramp را نیز از روی پائل اسپلوسکوپ به اندازه‌ی T تنظیم می‌نماییم. شکل ۴-۳۳ نتیجه‌ی مقایسه‌ی ولتاژ ورودی با ولتاژ DC و همچنین لحظه‌ی تولید موج Ramp و لحظه‌ی ختم موج Ramp را نشان می‌دهد.

هنگامی که مولد موج Ramp در حال تولید موج است پالس‌های تریگر، روی آن اثر نمی‌گذارند و فقط زمانی که مولد خاموش است (در حال تولید موج نیست) این پالس‌ها روی آن اثر گذاشته، مولد شروع به تولید موج Ramp می‌کند.

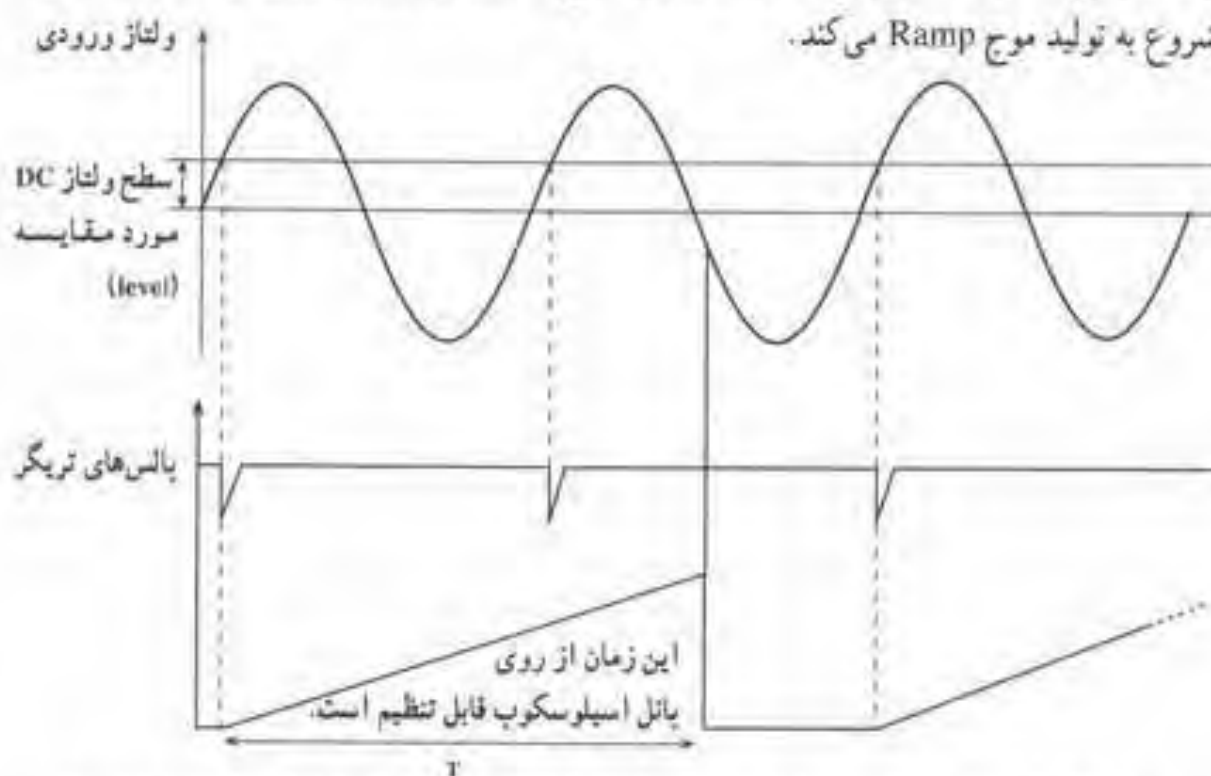

شکل ۴-۳۳- تنظیم به دلخواه نقطه‌ی متوقف و خاتمه‌ی هر تعداد از سیکل‌ها، به کمک مقایسه با ولتاژ DC، انجام پذیر بوده و تنظیم زمان تناوب موج Ramp نیز تحقق می‌یابد.

۶-۲-۴- منابع تریگر: همان طور که در صفحات قبل توضیح داده شد برای دیدن فاصله‌ی

میان دو نقطه‌ی مشخص از یک سیگنال الکتریکی، این سیگنال باید با ولتاژ DC مقایسه شود و هنگام برابری این دو سیگنال با ایجاد یک پالس (Trigger Signal) و اعمال آن به مولد موج Ramp، مولد شروع به تولید موج نماید. در این صورت یا زمانی که ما از بیرون آن را کنترل می‌کنیم، مکان اتمام موج نیز قابل تعیین می‌باشد.


سیگنالی که قرار است با ولتاژ DC مقایسه شود از منابع دیگری نیز ممکن است تأمین گردد (البته فرکانس منبع باید با فرکانس این سیگنال برابر و یا هر یک از دو فرکانس مضرب صحیحی از یکدیگر باشند). بر روی پائل اسیلوسکوپ‌ها (بیش‌تر در اسیلوسکوپ‌های یک کاناله) یک کلید به نام INT-EXT وجود دارد که INT بیان‌کننده‌ی آن است که سیگنال ارسالی به مدار مقایسه‌کننده از داخل خود اسکوپ (نمونه‌ی سیگنال ورودی به اسیلوسکوپ) تأمین می‌گردد. علامت INT خلاصه‌ی کلمه‌ی INTERNAL یعنی داخلی می‌باشد و حالت EXT کلید نیز بدین معنی است که سیگنال فرستاده شده به مدار مقایسه‌کننده، جهت سنکرون کردن موج جاروب، از خارج اسیلوسکوپ تأمین می‌گردد. علامت EXT خلاصه‌ی کلمه‌ی EXTERNAL به معنای خارجی است. برای این که بتوانیم از بیرون یک سیگنال به ورودی مدار مقایسه‌کننده‌ی اسیلوسکوپ اعمال کنیم، نیاز به یک ترمینال ورودی داریم. این ترمینال ورودی روی همه‌ی اسیلوسکوپ‌ها وجود دارد و به نام Ext.Trig Input روی پائل آن اسیلوسکوپ مشخص شده است.

اگر اسیلوسکوپ دو کاناله باشد به جای INT، CH1 و CH2 (کانال ۱ و کانال ۲) را قید می‌کنند. همچنین اگر هدف، نمایش سیگنال برق شهر (ولتاژی که به اسیلوسکوپ وصل شده است) باشد، روی اکثر اسیلوسکوپ‌ها حالت Line Trig وجود دارد که در این حالت خود اسیلوسکوپ یک سیگنال الکتریکی با فرکانس ۵۰Hz (برق شهر) به ورودی مدار مقایسه‌کننده می‌فرستد. بنابراین، تا این جا، چهار منبع برای تأمین سیگنال ارسالی به مقایسه‌کننده جهت مقایسه با ولتاژ DC مشخص نمودیم (CH1، CH2، EXT و Line). بلوک شکل ۴-۳۴ مطالب بالا را نشان می‌دهد.



شکل ۴-۳۴- بلوک دیاگرام منبع تأمین پالس‌های فرمان به مولد موج Ramp

۷-۲-۴- تقویت‌کننده‌ی افقی: برای تقویت موج Ramp، از یک تقویت‌کننده به نام تقویت‌کننده‌ی افقی استفاده می‌شود، معمولاً خروجی این تقویت‌کننده مستقیماً به صفحات انحراف افقی وصل می‌شود، از این رو ولتاژ کار این تقویت‌کننده‌ها معمولاً ۱۰۰ تا ۲۰۰ ولت می‌باشد. زمانی که اسیلوسکوپ را در حالت X-Y قرار می‌دهیم، این تقویت‌کننده به تقویت‌کننده‌ی موجی که به صفحات انحراف افقی متصل می‌گردد، تبدیل می‌شود. بلوک دیاگرام شکل ۴-۳۵ تقویت‌کننده‌ی افقی را نشان می‌دهد. در ضمن بخش کنترل حرکت سیگنال نقش بسته روی صفحه‌ی حساس، در جهت افقی در قسمت تقویت‌کننده‌ی افقی قرار دارد.

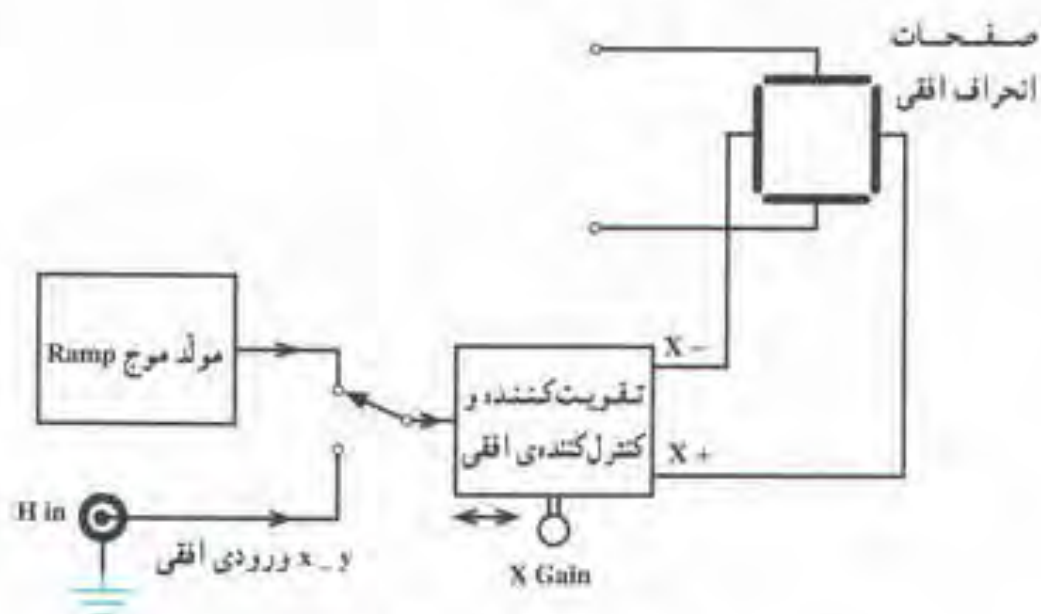

شکل ۴-۳۵- بلوک دیاگرام تقویت‌کننده‌ی افقی

در بسیاری از اسیلوسکوپ‌های یک کاناله ولومی به نام X Gain وجود دارد که می‌تواند در حالت X-Y (حالتی که موج Ramp به صفحات انحراف افقی اعمال نمی‌شود) بهره‌ی تقویت‌کننده را تغییر دهد.

۳-۴- اسیلوسکوپ دو کاناله

اسیلوسکوپ دو کاناله، اسیلوسکوپی است که می‌تواند دو شکل موج را به‌طور همزمان نشان دهد. شکل ۴-۳۶ یک اسیلوسکوپ دو کاناله را که به‌طور همزمان دو شکل موج روی صفحه‌ی حساس آن نقش بسته است نشان می‌دهد.

اگر بخواهیم دو سیگنال را به‌طور همزمان با اسیلوسکوپ دو کاناله مشاهده کنیم باید این دو




شکل ۳۶-۴- یک اسیلوسکوپ دو کاناله که به طور همزمان دو شکل موج را روی صفحه‌ی حساس خود نشان می‌دهد.

سیگنال، هم فرکانس باشند و یا فرکانس آن‌ها مضرب صحیحی از یکدیگر باشند. با مشاهده‌ی دو شکل موج در یک اسیلوسکوپ دو کاناله می‌توان این دو موج را با یکدیگر از نظر شکل، دامنه و یا اختلاف فاز و یا ... به طور همزمان مقایسه نمود. در اسیلوسکوپ‌های دو کاناله، کنترل فوکوس، شدت نور و Time / Div هر دو کانال یکی است. فقط قسمت کنترل و تقویت‌کننده‌ی اولیه‌ی عمودی سیگنال‌های ورودی دو کانال با یکدیگر تفاوت دارد.

همان‌طور که می‌دانیم، لامپ اشعه‌ی کاتدیک، فقط یک اشعه تولید می‌کند، لذا برای مشاهده‌ی دو شکل موج نیاز به دو اشعه داریم. اسیلوسکوپ‌های قدیمی‌تر، دو اشعه تولید می‌کردند و هر اشعه مربوط به یک کانال می‌شد. این نوع اسیلوسکوپ‌ها را Dual Beam می‌نامیدند. اما در حال حاضر، همان یک اشعه دو سیگنال را نشان می‌دهد. به این نوع اسیلوسکوپ‌ها Dual Trace می‌گویند.

اگر فرکانس سیگنال زیاد باشد (حدود ۱kHz به بالا) اسیلوسکوپ ابتدا سیگنال کانال ۱ (در یک تناوب) را نشان داده و سپس در تناوب دیگر سیگنال، کانال ۲ را به همین صورت نمایش می‌دهد و پس از آن به طور متناوب کانال ۱ و ۲ را نشان می‌دهد. چون فرکانس کار زیاد است، زمانی که


کانال ۱ نشان داده می‌شود کانال ۲ قطع است و برعکس، که ما به دلیل سرعت قطع و وصل زیاد این مورد را احساس نمی‌کنیم لذا دو شکل موج را به‌طور همزمان می‌بینیم.
 شکل ۳۷-۴ سیگنال کانال ۱ را در تناوب اول و در تناوب بعد، سیگنال کانال ۲ را نشان می‌دهد.

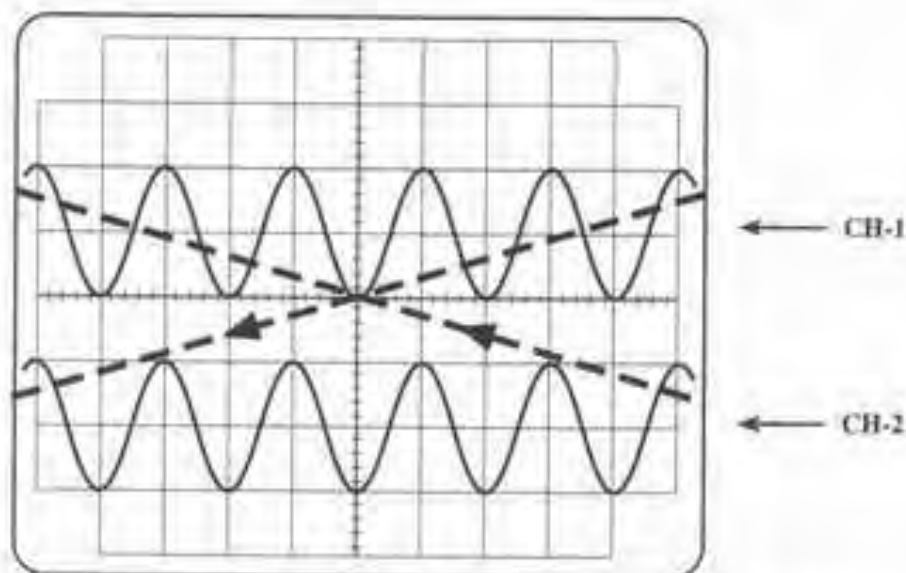

شکل ۳۷-۴- نمایش دو سیگنال در اسیلوسکوپ دو کاناله، به صورت متناوب.

در روی اسیلوسکوپ، کلیدی به نام ALT وجود دارد؛ چنانچه فرکانس سیگنال‌های دو کانال، بیش‌تر از ۱kHz باشد یا استفاده از این کلید، می‌توانیم دو شکل موج را به‌طور همزمان ببینیم.

اگر فرکانس سیگنال کم باشد، مشاهده‌ی دو شکل موج به‌طور همزمان با استفاده از کلید (ALT) امکان‌پذیر نخواهد بود. زیرا اسیلوسکوپ، وقتی سیگنال کانال ۱ را نمایش می‌دهد، (چون فرکانس کم و زمان تناوب زیاد است) سیگنال کانال ۲ از دید محو می‌شود و دو موج به صورت چشمک‌زن، روی صفحه‌ی حساس ظاهر می‌گردند. برای نمایش سیگنال‌های با فرکانس کم، از روش دیگری به نام Chopping استفاده می‌کنند. در این روش، یک نقطه‌ی کوچک از سیگنال کانال ۱ و یک نقطه‌ی کوچک از سیگنال کانال ۲ و به همین ترتیب تا آخر، نمایش داده می‌شود. در این روش، لحظه‌ای که سیگنال کانال ۱ نمایش داده می‌شود کانال ۲ قطع است و برعکس؛ چون این نقاط، فوق‌العاده کوچک‌اند ما آن‌ها را کنار هم و به‌صورت پیوسته می‌بینیم. شکل ۳۸-۴ دو شکل موج سینوسی هم فرکانس را به‌صورت Chopping نشان می‌دهد.

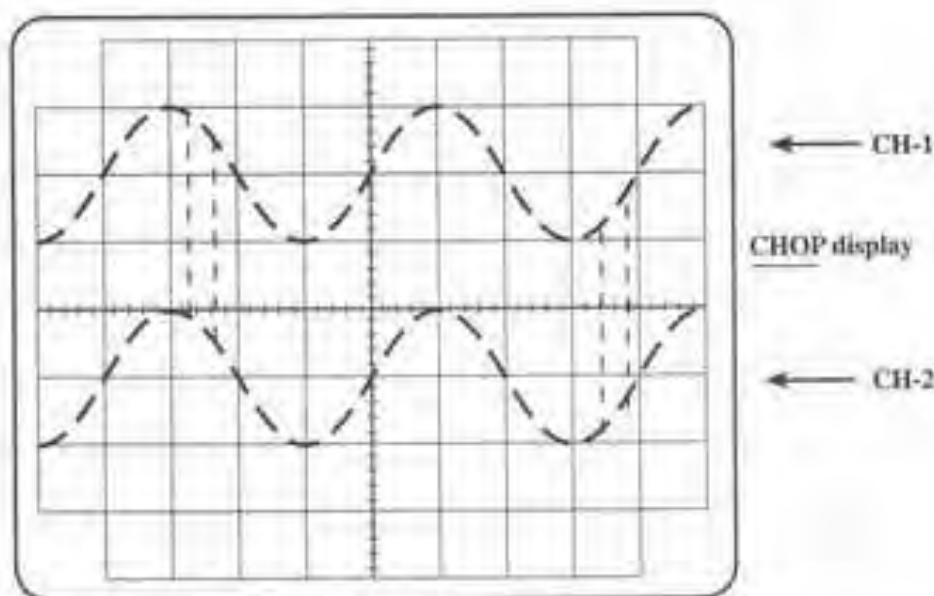

شکل ۳۸-۴- نمایش در سیگنال روی صفحه‌ی حساس به صورت Chopping

- روی اکثر اسیلوسکوپ‌ها، کلیدی به همین نام (CHOP) وجود دارد که برای نمایش دو سیگنال به‌طور همزمان در فرکانس کم، از این کلید استفاده می‌شود.
- در اسیلوسکوپ‌های دو کاناله در حالت X-Y، یکی از کانال‌ها کنترل محور عمودی (Y) و کانال دیگر کنترل محور افقی (X) را به‌عهده دارد.
- روی پانل اسیلوسکوپ‌های دو کاناله کلیدهایی برای نمایش سیگنال یک کانال یا سیگنال دو کانال به‌طور همزمان وجود دارد که در ذیل به تعدادی از آن‌ها اشاره خواهد شد.
- الف - CH1:** اگر کلید، در این حالت باشد، فقط سیگنال اعمالی به کانال ۱ روی صفحه‌ی حساس ظاهر می‌گردد (کانال دوم قطع است).
- ب - CH2:** در صورت فرار داشتن کلید، در این حالت فقط سیگنال اعمال شده به کانال ۲ روی صفحه‌ی حساس ظاهر می‌گردد (کانال اول قطع است).
- ج - ALT:** در این حالت از کلید، سیگنال کانال ۱ و سیگنال کانال ۲ به‌طور همزمان به روش تناوبی با Alternation روی صفحه‌ی حساس ظاهر می‌شوند. (برای فرکانس‌های بالاتر از ۱ kHz)
- د - CHOP:** اگر کلید در حالت CHOP باشد، سیگنال کانال ۱ و سیگنال کانال ۲ به‌طور همزمان به‌صورت شکل موج‌های قطعه‌قطعه شده با Chopping روی صفحه‌ی حساس ظاهر می‌شوند. (کم‌تر از ۱ kHz)
- هـ - Dual:** در بعضی از اسیلوسکوپ‌ها به‌جای کلیدهای ALT و CHOP کلید Dual

وجود دارد که هر دو سیگنال اعمالی به کانال ۱ و ۲ را به طور همزمان نشان می‌دهد.

و — ADD: با قرار دادن کلید در این حالت، دو سیگنال کانال ۱ و ۲ که روی صفحه‌ی حساس نقش بسته‌اند با یکدیگر جمع لحظه‌ای می‌شوند.

ز — DIFF: این کلید فقط در بعضی از اسیلوسکوپ‌های دوکاناله وجود دارد. در این حالت دو سیگنال کانال ۱ و کانال ۲ که روی صفحه‌ی حساس نقش بسته‌اند با یکدیگر تفریق لحظه‌ای شده و روی صفحه‌ی حساس نمایان می‌شوند.

ح — CH2INV: این کلید، سیگنال مربوط به کانال ۲ را 180° درجه تغییر فاز می‌دهد. همچنین بعضی دگمه‌های خاص روی اسیلوسکوپ وجود دارند که در قسمت بعد (تشریح پانل یک اسیلوسکوپ دوکاناله) توضیح داده خواهند شد.

۴-۴- کاربردهای عمومی اسیلوسکوپ



حال که طرز کار اسیلوسکوپ را تا حدودی یاد گرفتیم جای آن دارد که اشاره‌ای مختصر به بعضی از کاربردهای آن داشته باشیم.

۴-۴-۱- اندازه‌گیری دامنه: صفحه‌ی حساس اسیلوسکوپ، در جهت افقی به 10° قسمت و در جهت عمودی به ۸ قسمت تقسیم شده است. در برخی از اسیلوسکوپ‌ها اندازه‌ی هر قسمت یک سانتی‌متر و در بعضی دیگر حدود ۹ میلی‌متر است. خط افقی و عمودی وسط، علاوه بر تقسیمات ۸ و 10° قسمتی دارای درجه‌بندی ریزتری نیز می‌باشند. به طوری که هر خانه به پنج قسمت تقسیم شده و هر قسمت معادل $2\text{cm} / 10^\circ$ و یا $2^\circ / 10^\circ$ خانه می‌باشد.

برای اندازه‌گیری دامنه، ابتدا ولوم Volt Variable را تا انتها در جهت عقربه‌های ساعت می‌چرخانیم، آنگاه با قرار دادن کلید AC-GND-DC، روی حالت GND اشعه را ترجیحاً در وسط صفحه تنظیم کرده و کلید فوق را در حالت DC قرار می‌دهیم تا شکل موج اعمالی به اسیلوسکوپ روی صفحه‌ی حساس ظاهر شود (با تنظیم سلکتور Time / Div می‌توان حدوداً یک یا دو سیکل کامل را روی صفحه‌ی حساس نشان داد). سپس با شمارش تعداد خانه‌هایی که پیک تا پیک، یا پیک یک ولتاژ AC، و یا مقدار ولتاژ DC موج در برگرفته و از ضرب این تعداد خانه در رنج سلکتور Volt / Div، مقدار ولتاژ پیک تا پیک، یا پیک AC یا DC به دست می‌آید.

مثال ۱: در شکل ۴-۳۹ دامنه‌ی پیک تا پیک ولتاژ برابر $27\text{V} = 5\text{ Volt / Div} \times 4$ (خانه)

یا (۲cm) می‌شود.

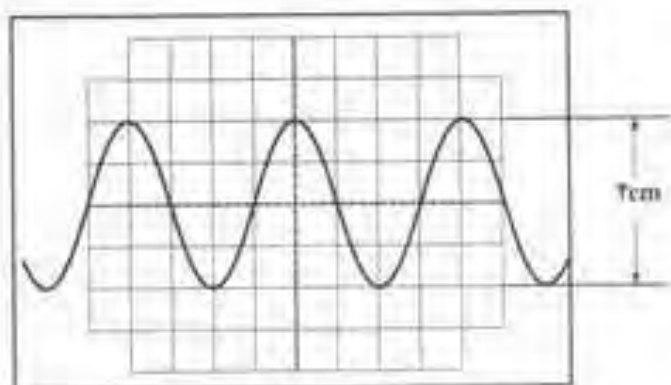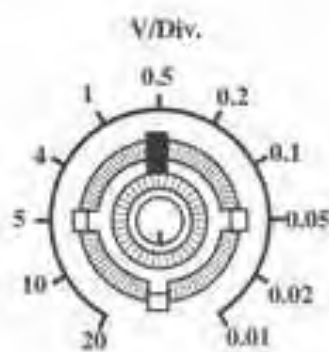


شکل ۳۹-۴- اندازه‌گیری دامنه

اگر مقدار بیک ولتاژی را خواسته باشیم، باید مقدار بیک تا بیک را محاسبه کرده آن را بر دو تقسیم نماییم و اگر مقدار مؤثر ولتاژ مدنظر باشد، چون موج سینوسی است، می‌توان برای این منظور مقدار بیک را بر $\sqrt{2}$ تقسیم نمود.

$$V_p = \frac{V_{p-p}}{2} = 1 \text{ ولت}$$

$$V_{\text{eff}} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.707 \text{ ولت (به خاطر سینوسی بودن)}$$

مثال ۲: مقدار ولتاژ DC شکل ۴۰-۴ برابر $15V = 5 \text{ Volt / Div} \times 3$ (۳ خانه) می‌باشد.

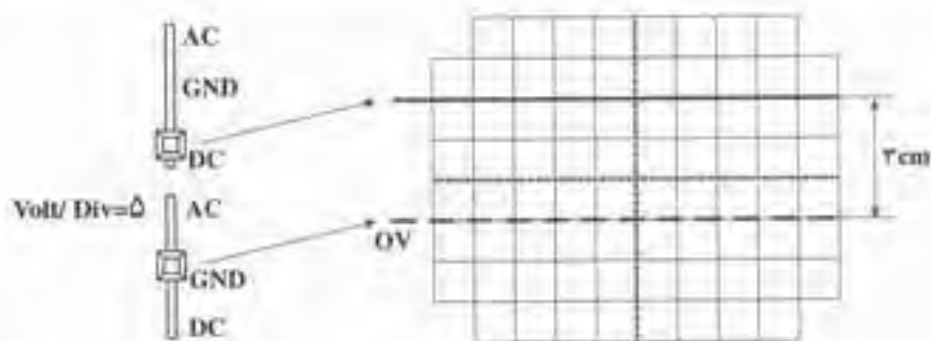


شکل ۴۰-۴- اندازه‌گیری ولتاژ DC

اگر ولتاژ مورد اندازه‌گیری ترکیب DC با AC بوده (AC سوار بر DC) و در ضمن دامنه‌ی AC به راحتی قابل اندازه‌گیری باشد، دامنه‌ی AC مطابق آنچه که گفته شد و دامنه‌ی DC با شمارش خانه‌ها، از خط صفر تا نقطه‌ی صفر موج AC، اندازه‌گیری می‌شود.



مثال ۳: در شکل ۴۱-۴ دامنه‌ی DC برابر 0.6 ولت و دامنه‌ی بیک AC برابر 0.2 ولت

می‌باشد.

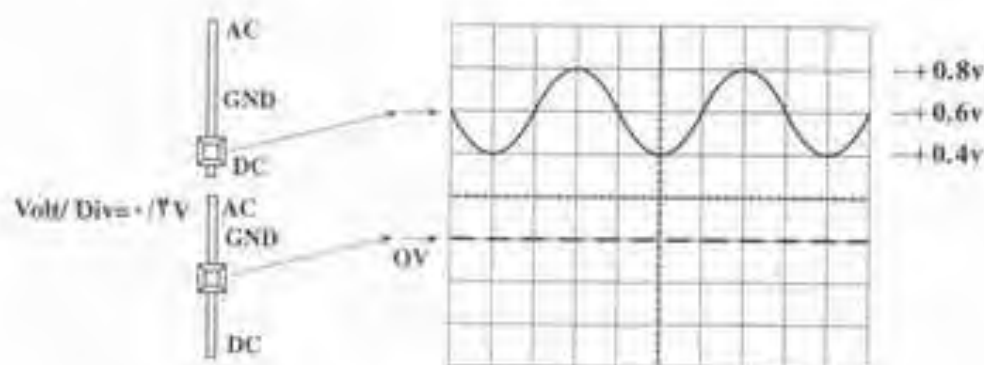

شکل ۴۱- اندازه‌گیری دامنه‌های AC و DC (AC سوار بر DC)


اگر در اندازه‌گیری ولتاژ مرکب از AC و DC نتوان دامنه‌ی AC را درست اندازه گرفت، در این حالت، ابتدا با قرار دادن کلید در حالت GND امپدانس را در مرکز صفحه‌ی حساس تنظیم نموده، سپس کلید انتخاب را در حالت AC قرار می‌دهیم و ضریب Volt / Div را کم می‌کنیم. در این حالت به راحتی مقدار AC قابل اندازه‌گیری خواهد بود. با قرار دادن کلید انتخاب در حالت DC، می‌توان مقدار DC را نیز اندازه گرفت. شکل ۴۲- اسیلوسکوپ یک موج با بیک تا بیک ۳/۱ ولتی را، که بر روی یک ولتاژ ۸⁺ ولتی سوار است، نشان می‌دهد.

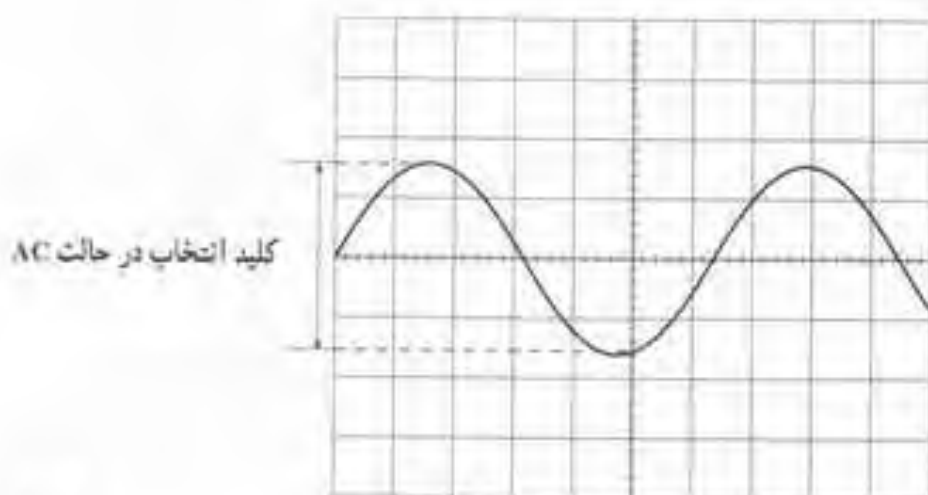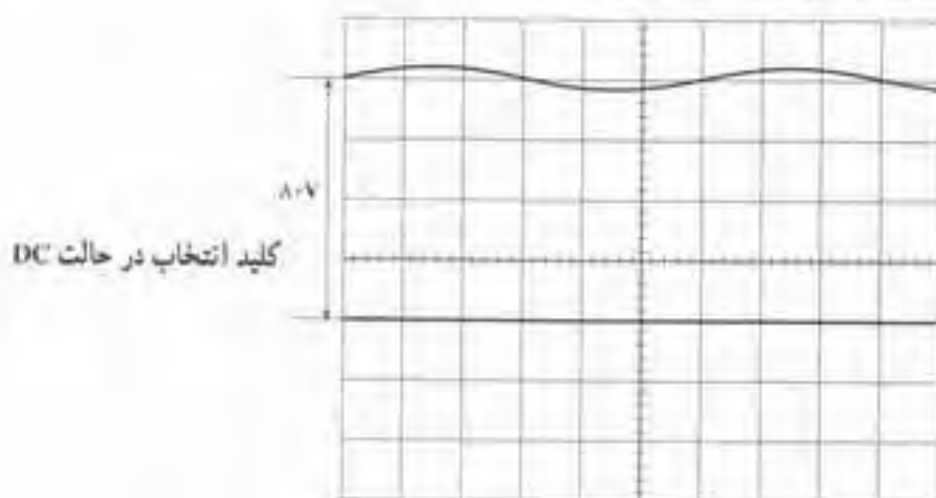


شکل ۴۲- نحوه‌ی اندازه‌گیری ولتاژ AC سوار بر DC

برای اندازه‌گیری مقدار متوسط یک شکل موج، ابتدا کلید انتخاب را در حالت DC قرار داده، مکان آن را روی صفحه‌ی حساس به خاطر می‌سپاریم، سپس کلید انتخاب را در حالت AC قرار می‌دهیم، در این صورت شکل موج نقش بسته روی صفحه‌ی حساس جا به جا شده و مقدار DC (متوسط) آن از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید.

رنج کلید Volt / Div \times تعداد خانه‌های جا به جا شده در دو حالت DC و AC = مقدار متوسط
 شکل ۴-۴۳ اندازه‌گیری مقدار متوسط یک شکل موج یک‌سو شده‌ی سینوسی را نشان می‌دهد.

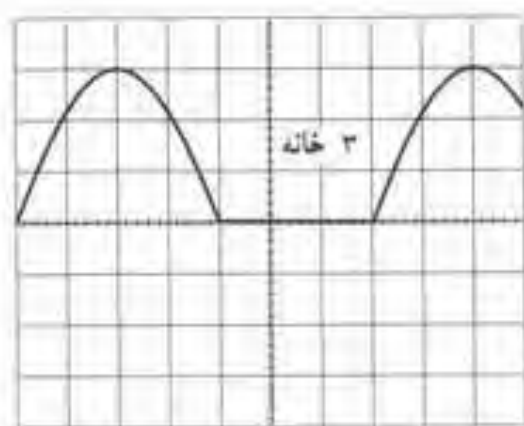

کلید انتخاب در حالت DC

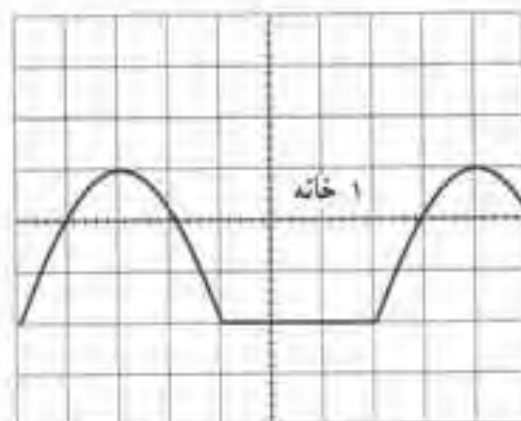

کلید انتخاب در حالت AC

شکل ۴-۴۳ $= 10V = 5V / Div \times (2 \text{ خانه})$ شکل جا به جا شده است = مقدار متوسط و تناوب

۴-۴۲- اندازه‌گیری زمان تناوب: ضرایب کلید Time / Div، نشان‌دهنده‌ی مدت زمان لازم جهت حرکت اشعه به اندازه‌ی یک خانه (1 cm) می‌باشد مثلاً اگر سلکتور Time / Div بر روی $50 \mu s / Div$ باشد، $50 \mu s$ طول می‌کشد تا اشعه مسیر یک خانه را ببیماید. با استفاده از این ضرایب می‌توان زمان تناوب شکل موج‌ها را مطابق ذیل محاسبه نمود:

= زمان تناوب یک شکل موج نقش بسته روی صفحه‌ی حساس



رنج سلکتور Time / Div \times تعداد خانه‌های در برگرفته شده توسط یک سیکل

مثلاً زمان تناوب شکل ۴-۴۴ برابر $30ms$ می‌باشد زیرا:

$$\text{زمان تناوب} = 6 \text{ Div} \times 5 \text{ ms / Div} = 30 \text{ ms}$$

برای اندازه‌گیری زمان تناوب یک شکل موج باید ولوم Time Variable در حالت Cal. باشد (در جهت عقربه‌های ساعت تا آخر پیچانده شده باشد). برای دقت بیش‌تر باید سعی کنیم حتی‌الامکان

یک تناوب از شکل، خانه‌های بیش‌تری را در برگیرد.

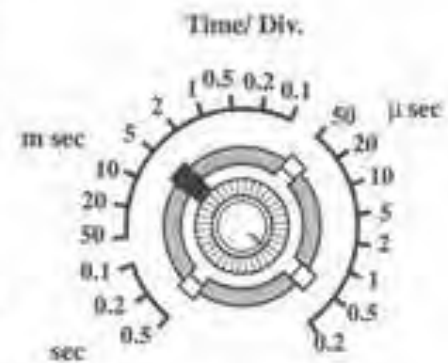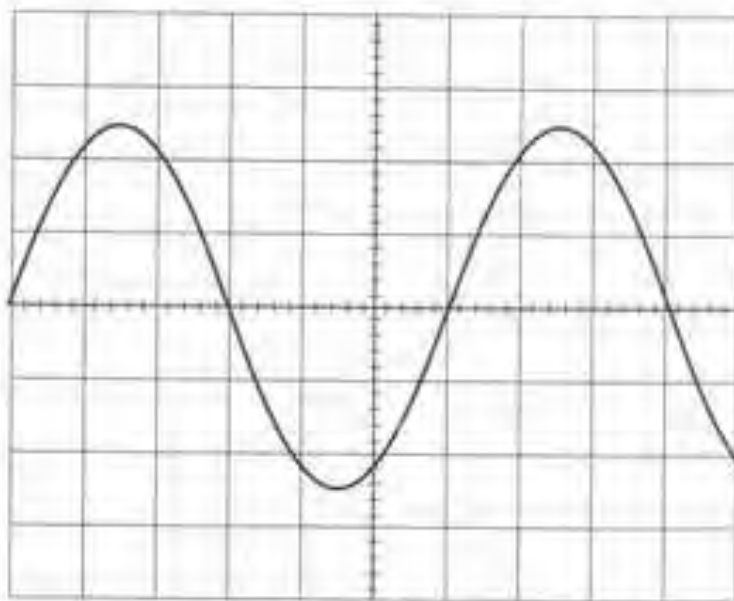

شکل ۴-۴۴

اسیلوسکوپ‌های معمولی قادر به نشان دادن مقدار فرکانس سیگنال اعمالی نیستند؛ لذا برای

اندازه‌گیری فرکانس ابتدا باید زمان تناوب آن را اندازه گرفت و سپس با استفاده از رابطه‌ی $f = \frac{1}{T}$ مقدار فرکانس را محاسبه نمود. در اسیلوسکوپ‌های پیشرفته‌تر، مقدار فرکانس روی صفحه‌ی حساس نوشته می‌شود.

مقدار فرکانس سیگنال شکل ۴-۴۴ برابر $33/3\text{Hz}$ می‌باشد زیرا:


$$f = \frac{1}{30 \times 10^{-3}} = \frac{1000}{30} = 33/3\text{Hz}$$

۳-۴-۴- اندازه‌گیری اختلاف فاز: با توجه به این که اسیلوسکوپ‌های دو کاناله قادرند به‌طور هم‌زمان دو شکل موج را نمایش دهند، اندازه‌گیری اختلاف فاز میان دو سیگنال امکان‌پذیر خواهد بود. بدین صورت که ابتدا سعی می‌کنیم به کمک سلکتور Time / Div و ولوم Time Variable یک سیکل از شکل موج، تعداد خانه‌های زیادی را در برگیرد (در اندازه‌گیری اختلاف فاز، نیازی به تنظیم زمان موج جاروب نیست یعنی می‌توان ولوم Time Variable را از حالت Cal خارج کرد). سپس عدد 360° را بر تعداد خانه‌های در بر گرفته شده‌ی یک سیکل تقسیم می‌کنیم تا مقدار زاویه‌ی هر خانه مشخص شود (Div درجه). سپس تعداد خانه‌های اختلاف فاز را در این عدد ضرب می‌نماییم.

مثلاً در شکل ۴-۴۵ اختلاف فاز برابر 18° می‌باشد زیرا:

$$\text{درجه} / \text{Div} = \frac{360^\circ}{8} = 45^\circ$$

اختلاف فاز در سیگنال $0.4 \times 45 = 18^\circ$ (تعداد خانه‌های اختلاف فاز)

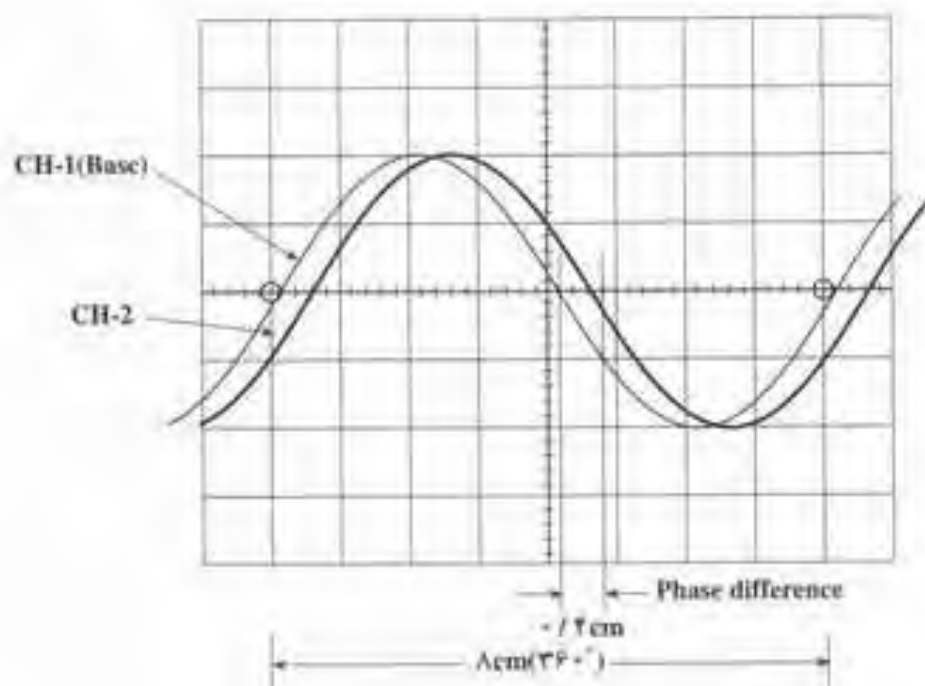

شکل ۴-۴۵- اختلاف فاز دو سیگنال برابر $31/5$ درجه باشد.


۴-۴-۴- مشاهده و اندازه‌گیری منحنی‌های مشخصه ولت - آمپر عناصر

تیمه هادی

الف - دیود معمولی: برای مشاهده و اندازه‌گیری‌های لازم (مانند امپدانس استاتیکی یا دینامیکی دیود در یک نقطه و یا ...) می‌توان با مونتاژ مدار شکل ۴-۴۶ و وصل کردن آن به اسیلوسکوپ، منحنی مشخصه دیود را مشاهده نمود و در صورت نیاز پارامترهای لازم را از روی آن اندازه گرفت.


با توجه به این که اساساً اسیلوسکوپ ولت متر است (جریان را نمی‌تواند اندازه بگیرد) و از طرفی مشخصه دیود در حقیقت «جریان دیود بر حسب ولتاژ دو سر آن» است لذا با عبور دادن جریان دیود از یک مقاومت (مثلاً $1\text{ k}\Omega$)، جریان را تبدیل به ولتاژ نموده است.

محور عمودی اسیلوسکوپ

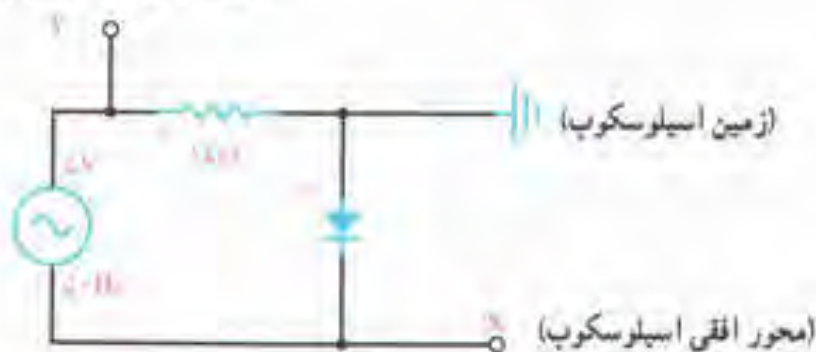


شکل ۴-۴۶ - مدار مورد نیاز برای مشاهده منحنی مشخصه ولت - آمپر دیود

حال با اندازه‌گیری ولتاژ می‌توانیم مقدار جریان را نیز اندازه بگیریم. در مدار فوق چون به‌ازای هر یک میلی‌آمپر جریان ولتاژی دو سر مقاومت به اندازه‌ی یک ولت افت می‌کند، لذا هر یک ولت ولتاژ روی صفحه‌ی حساس را معادل یک میلی‌آمپر جریان برای دیود محسوب می‌کنیم. برای مشاهده‌ی شکل منحنی مشخصه‌ی دیود، ابتدا اسیلوسکوپ را در حالت X-Y (قطع موج جاروب) قرار می‌دهیم. اگر اسیلوسکوپ دو کاناله باشد Y و X (که روی کانال نیز نوشته شده است) نشان داده شده در مدار فوق را به دو کانال اسیلوسکوپ وصل می‌کنیم و اگر اسیلوسکوپ یک کاناله باشد ورودی اصلی، ترمینال Y بوده و X را به ترمینال Hinput (ورودی افقی) وصل می‌کنیم؛ در این صورت با تنظیم مناسب Volt / Div و قرار دادن ولوم Volt Variable روی حالت Cal. شکل ۴-۴۷ روی صفحه‌ی حساس ظاهر می‌شود.

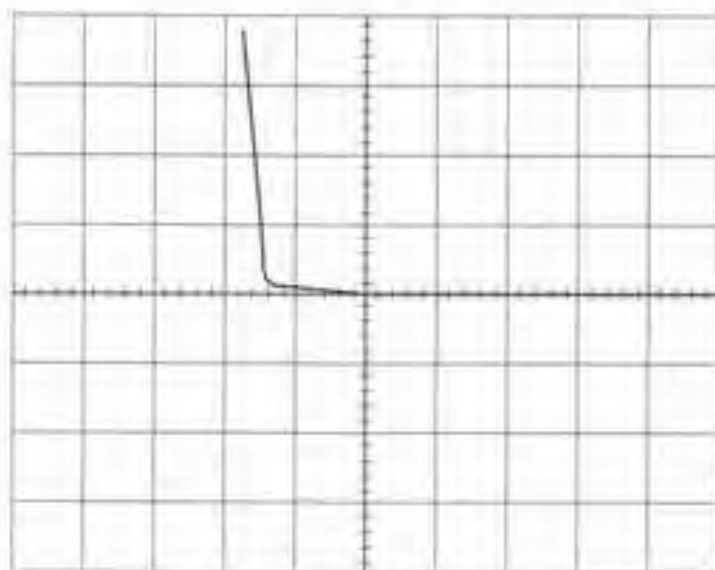


شکل ۴-۴۷ - با اتصال مدار شکل ۴-۴۱ به اسیلوسکوپ، منحنی فوق روی صفحه‌ی حساس مشاهده می‌شود.

دلیل این که منحنی مشخصه‌ی دیود مطابق شکل ۴-۴۷ نمایش می‌شود این است که ولتاژ محور Y نسبت به زمین مثبت‌تر و ولتاژ X نسبت به زمین (دو سر دیود) منفی‌تر می‌باشد، لذا اشعه به سمت بالا (به سبب ولتاژ محور Y) حرکت کرده و در نیم صفحه‌ی سمت چپ نمایشگر (به سبب ولتاژ X) قرار می‌گیرد و در نهایت منحنی مشخصه‌ی دیود در ربع دوم صفحه‌ی حساس نقش می‌بندد. چنانچه اسیلوسکوپ دوکاناله بوده و دکمه CH2 INV نیز داشته باشد و با فشار دادن این دکمه در داخل اسیلوسکوپ و در قسمت تقویت‌کننده‌ی افقی، جای قطب‌های ولتاژی که در نهایت به صفحات انحراف افقی اعمال می‌گردند عوض می‌شود لذا منحنی مشخصه‌ی دیود به صورت شکل ۴-۴۸ روی صفحه‌ی حساس ظاهر می‌گردد.

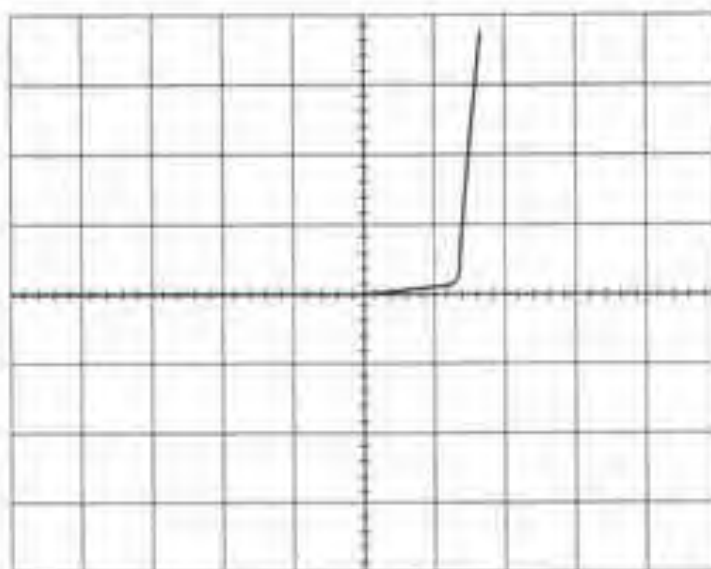


شکل ۴-۴۸ - منحنی مشخصه‌ی دیود در حالتی که دکمه CH2 INV را فشار می‌دهیم.

ب - دیود زئیر: برای مشاهده‌ی مشخصه‌ی ولت - آمپر یک دیود زئیر روی صفحه‌ی حساس، و انجام اندازه‌گیری‌های لازم بر روی آن می‌توان از مدار شکل ۴-۴۹ استفاده نمود.

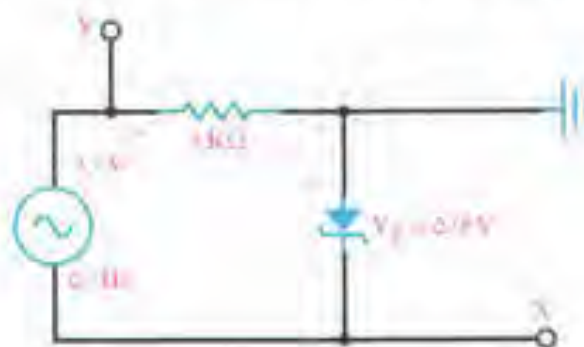


شکل ۴-۴۹ - مدار مورد نیاز برای مشاهده‌ی منحنی مشخصه‌ی ولت - آمپر دیود زئیر

بعد از اتصال مدار شکل ۴-۴۹ به اسپلوسکوپ و قرار دادن اسپلوسکوپ در حالت X-Y و تنظیم سلکتور Volt / Div ، شکل ۴-۵۰ روی صفحه‌ی حساس ظاهر می‌گردد.

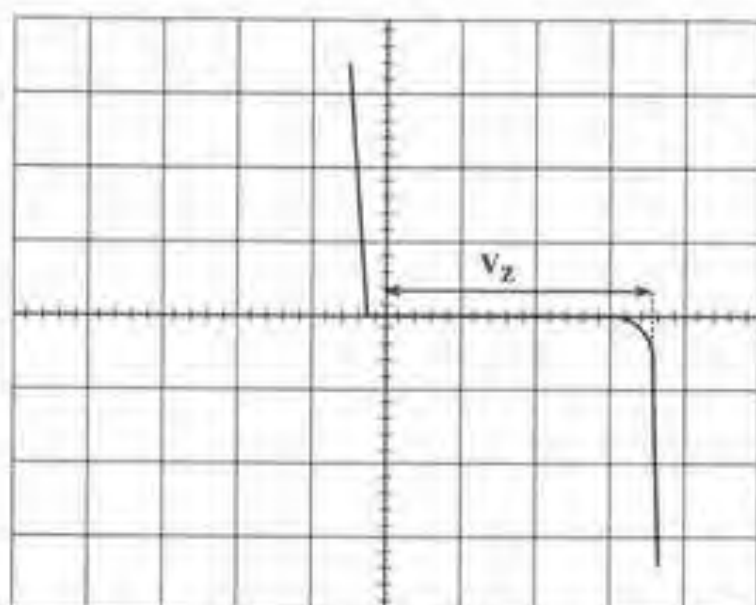

شکل ۴-۵۰


چنانچه اسپلوسکوپ مجهز به دکمه‌ی CH2 INV باشد با فشار دادن این دکمه، شکل ۴-۵۱ روی صفحه‌ی حساس ظاهر می‌شود.

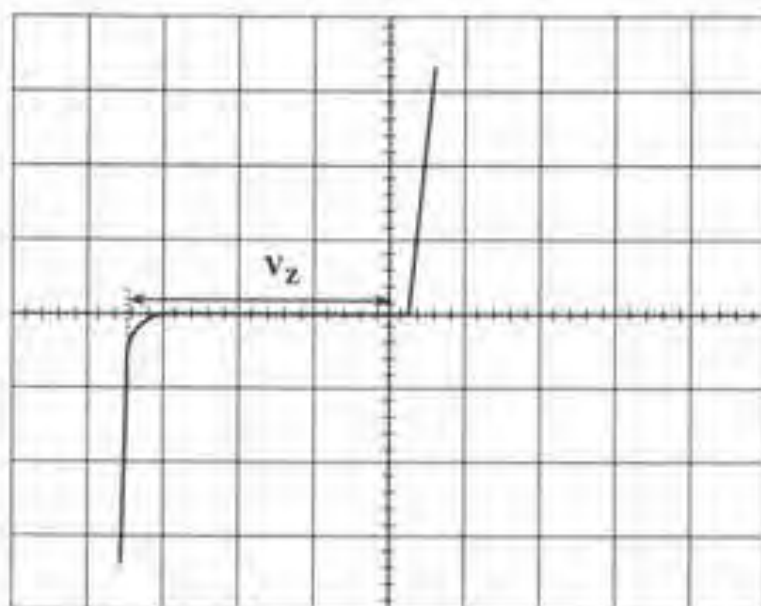

شکل ۴-۵۱ اگر کلید CH2 INV را فشار دهیم این شکل روی صفحه‌ی حساس ظاهر می‌شود.

از روی شکل ۵۱-۴ که روی صفحه‌ی نمایش نقش بسته است می‌توان ولتاژ دو سر دیود زنر در بایاس مستقیم، جریان آن در همین بایاس و همچنین ولتاژ شکست زنر را اندازه‌گیری کرد و همان‌طور که در قسمت دیود معمولی گفته شد، محور عمودی در مشخصه‌ی ولت-آمپر نشان‌دهنده‌ی جریان دیود می‌باشد و با توجه به این که اسیلوسکوپ مقدار ولتاژ را اندازه می‌گیرد لذا هر وقت ولتاژ معادل یک میلی‌آمپر جریان برای دیود می‌باشد (به دلیل استفاده از مقاومت $1\text{ k}\Omega$)، ولتاژ شکست دیود زنر را بهتر است در جریان 5 mA ، اندازه‌گیری نماییم. همچنین می‌توانیم اثرات حرارت بر دیود زنر را نیز روی صفحه‌ی حساس مشاهده کنیم؛ برای این کار کافی است که اندکی دیود زنر را با هویه گرم کنیم.

به‌طور کلی هر عنصر دو پایه‌ی نیمه هادی را می‌توان به دو نقطه‌ی A و B شکل ۵۲-۴ متصل کرد و سپس مدار را به اسیلوسکوپ اعمال نمود. فقط باید به یک نکته توجه داشت و آن مقدار ولتاژ ورودی با توجه به عنصر نیمه هادی است. مثلاً اگر از یک دیود زنر با ولتاژ شکست ۱۵ ولت به عنوان عنصر نیمه هادی استفاده شود باید ولتاژ ورودی حداقل ۱۸ ولت باشد تا بتواند زنر را در ناحیه‌ی شکست قرار دهد.

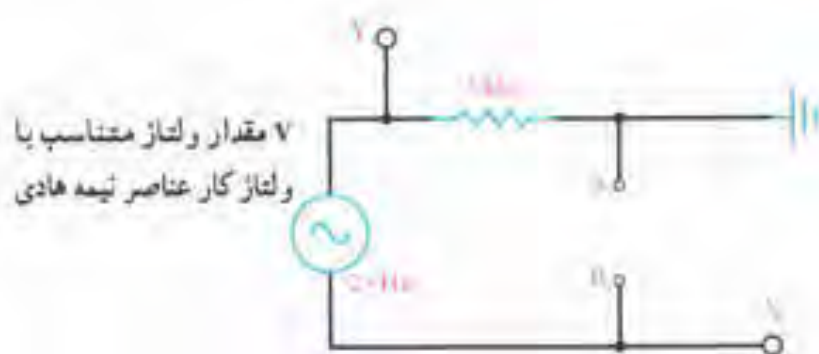

شکل ۵۲-۴- مدار جهت مشاهده‌ی منحنی مشخصه‌ی عناصر نیمه هادی دو پایه

پرسش

- ۱- اشعه‌ی الکترونی چیست؟
- ۲- تولید اشعه‌ی الکترونی چگونه صورت می‌گیرد؟
- ۳- صفحه‌ی حساس چیست؟
- ۴- شکل موج چگونه بر روی صفحه‌ی حساس نقش می‌بندد؟
- ۵- نقش عدسی الکترونی در لامپ اشعه‌ی کاتدیک چیست؟

۶- فوکوس کردن چه مفهومی دارد؟

۷- چگونه مقدار نور را روی صفحه‌ی حساس تنظیم می‌کنند؟

۸- نقش صفحات انحراف افقی و عمودی در لامپ اشعه‌ی کاتدبک چیست؟

۹- اگر یک شکل موج سینوسی به صفحات انحراف عمودی و یک ولتاژ DC به صفحات

انحراف افقی وصل کنیم روی صفحه‌ی حساس شکل موج چگونه ظاهر می‌شود؟

۱۰- اگر زمان تناوب موج Ramp برابر 15 ms و زمان تناوب موج اعمالی به صفحات انحراف

عمودی برابر 10 ms باشد، شکل موج نقش بسته روی صفحه‌ی حساس چگونه است؟


۱۱- در شکل ۴-۵۳ زمان تناوب موج جاروب جقدر باید باشد تا شکل موج نشان داده شده،

روی صفحه‌ی حساس ظاهر شود؟

۱۲- به طور کلی تشریح کنید که وقتی یک موج را به صفحات انحراف عمودی و یک موج

جاروب با زمان تناوب مناسب به صفحات انحراف افقی می‌دهیم، چگونه شکل موج اعمالی به صفحات

انحراف عمودی روی صفحه‌ی حساس آشکار می‌شود.

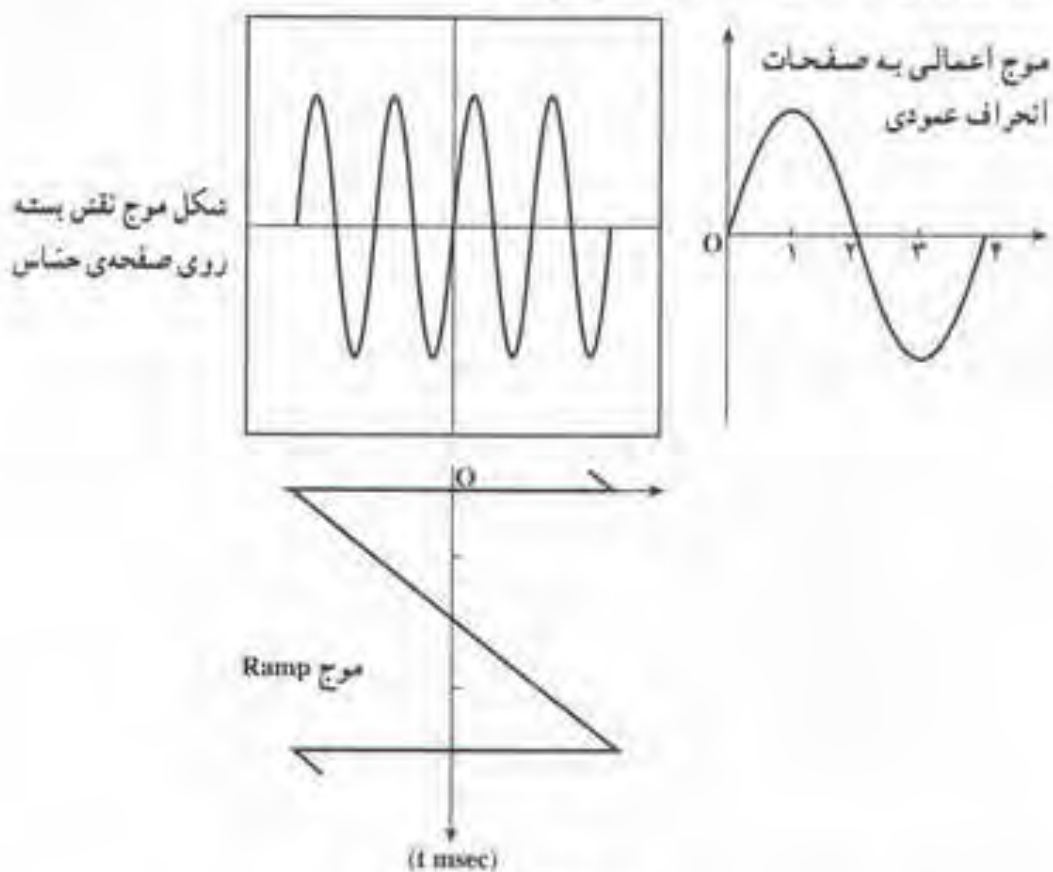


شکل ۴-۵۳

۱۳- اسیلوسکوپ چه نوع دستگاهی است؟


۱۴- منظور از اسیلوسکوپ 100 MHz چیست؟

- ۱۵- مدار الکتریکی یک براب را رسم نموده طرز کار آن را به طور خلاصه شرح دهید.
- ۱۶- چرا برای تنظیم براب، از موج مربعی استفاده می کنند؟
- ۱۷- فرق حالت DC و AC در کلید انتخاب کدام است؟
- ۱۸- شکل یک مدار تضعیف کننده را رسم کرده و طرز کار آن را توضیح دهید.
- ۱۹- ضرایب کلید Volt/Div، بیان کننده ی چیست؟
- ۲۰- ولوم Volt Variable چه عملی انجام می دهد؟
- ۲۱- چرا در تقویت کننده ی نهایی از ولتاژهای بالا استفاده می کنند؟
- ۲۲- اگر زمان تناوب موج جاروب با زمان موج اعمالی به صفحات انحراف عمودی برابر نباشد چه اشکالی پیش می آید؟ دقیقاً توضیح دهید.
- ۲۳- برای داشتن شکل موجی کاملاً ثابت و پایدار، روی صفحه ی حساس اسیلوسکوپ چه باید کرد؟
- ۲۴- نقش ولوم Level روی پائل اسیلوسکوپ کدام است؟
- ۲۵- ضرایب سلکتور Time/Div بیان کننده ی چیست؟
- ۲۶- اسیلوسکوپ دو کاناله چگونه دو شکل موج را به طور همزمان نشان می دهد (سیستم ALT و CHOP را به طور کامل توضیح دهید)؟
- ۲۷- چگونه می توان با استفاده از اسیلوسکوپ ولتاژ AC و CD یک موج AC سوار بر DC را با دقت اندازه گرفت؟
- ۲۸- اختلاف فاز بین دو سیگنال نمایش داده شده روی صفحه ی حساس شکل ۴-۵۴ چند درجه است؟

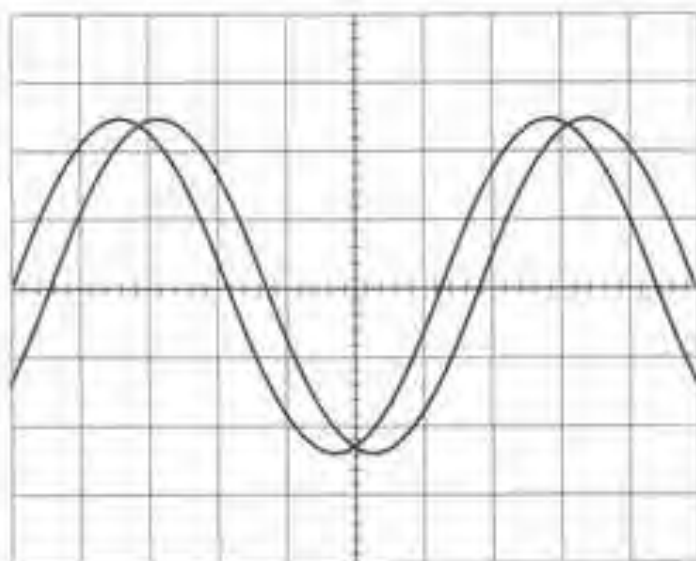

شکل ۴-۵۴

۲۹- در شکل ۴-۵۵ مقدار مؤثر ولتاژ و فرکانس سیگنال را به دست آورید.

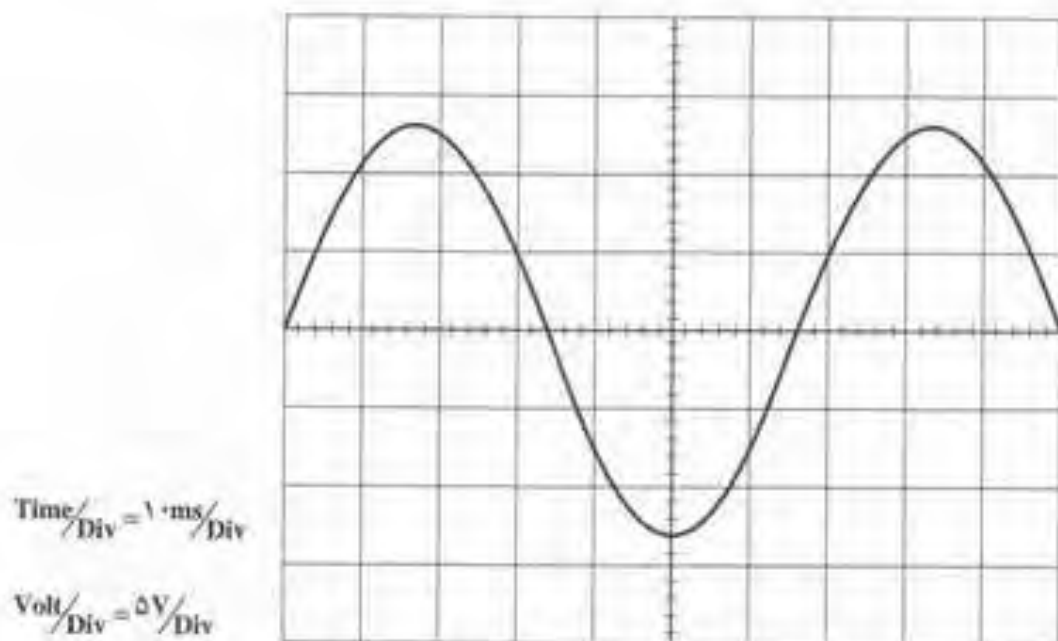

شکل ۴-۵۵

۳۰- برای مشاهده منحنی مشخصه ولت - آمپر یک دیود زتر، چه مداری را باید مونتاز

کنیم؟

۳۱- چرا منحنی مشخصه ولت - آمپر دیود به طور معکوس روی صفحه حساس ظاهر

می شود؟

اندازه‌گیری کمیت‌های غیرالکتریکی قابل تبدیل به سیگنال‌های الکتریکی

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از فراگیر انتظار می‌رود که:

- کمیت‌هایی نظیر تغییر مکان‌های طولی، فشار، حرارت، ضخامت، ارتفاع، سطح مایع، نور و وزن را تعریف کند.
- نحوه‌ی اندازه‌گیری کمیت‌های غیرالکتریکی (تغییر مکان طولی، فشار، حرارت، ضخامت، ارتفاع سطح مایع، نور و وزن) را شرح دهد.

مقدمه

در صنعت به منظور کنترل مراحل کار علاوه بر اندازه‌گیری کمیت‌های الکتریکی (مانند ولتاژ، جریان، توان و...) کمیت‌های غیرالکتریکی نظیر فشار، حرارت، ارتفاع سطح مایع و... نیز باید اندازه‌گیری شوند. مقدار این کمیت‌ها غالباً توسط وسایل مکانیکی یا کارت‌های الکترونیکی و یا کامپیوتر و... مورد سنجش قرار گرفته و تصمیمات لازم در مورد آن‌ها به صورت اتوماتیک گرفته می‌شود؛ به عنوان مثال، اگر در یک کمپرسور، که در حال تولید هوای فشرده (باد) است، فشار باد تولید شده به حد مورد نظر برسد، موتور کمپرسور باید به صورت اتوماتیک قطع گردد؛ و یا اگر حرارت یک کوره خواست از مقدار مشخصی کم‌تر یا بیش‌تر شود باید میزان سوخت آن، به طور اتوماتیک، اندکی افزایش یا کاهش پیدا کند تا حرارت کوره در حد معینی ثابت بماند.

از مثال‌های بالا می‌توان دریافت که ما به ابزار یا عناصری نیازمندیم که بتوانند کمیت‌های غیرالکتریکی را حس کنند؛ و چون در بیش‌تر موارد، مثلاً در یک کارخانه، مقدار این کمیت‌ها جهت تصمیم‌گیری، به شکل سیگنال‌های الکتریکی به اتاق کنترل مرکزی انتقال می‌یابند لذا در عمل باید این کمیت‌ها توسط انواع مختلف حس‌کننده‌ها یا سنسورها (Sensor) از طریق یک مدار الکترونیکی به کمیت‌های الکتریکی تبدیل شوند. بنابراین انتقال کمیت‌های الکتریکی مثل ولتاژ، جریان و... از یک

نقطه به نقطه‌ی دیگر یا سیم یا بدون سیم امکان پذیر است و از طرفی مقایسه‌ی کمیت‌های الکتریکی با مقادیر مرجع (استاندارد) توسط مدارات الکترونیکی بسیار آسان بوده و ثبت این کمیت‌ها، در زمان‌های قابل تنظیم، با کامپیوتر میسر است. بنابراین برای اندازه‌گیری یک کمیت غیر الکتریکی (مانند نور، فشار، حرارت و ...) ابتدا آن کمیت را به وسیله‌ی یک سنسور و مدارهای مربوط به یک سیگنال (علامت) الکتریکی تبدیل می‌نمایند و سپس آن را، برای اندازه‌گیری یا نمایش، توسط سیم و یا فرستنده‌ای به مکان مورد نظر انتقال می‌دهند. در این جا به بررسی روش‌های معمول در اندازه‌گیری برخی از کمیت‌های غیر الکتریکی می‌پردازیم.

۱-۵- اندازه‌گیری تغییر مکان طولی

برای اندازه‌گیری تغییر مکان طولی (از حدود میکرومتر تا چندین سانتی متر و یا متر) با توجه به دقتی که مورد نیاز است از شیوه‌های مختلفی استفاده می‌کنند.

اندازه‌گیر تغییر مکان طولی وسیله‌ای است که میزان جابه‌جایی یک جسم را بین دو نقطه، در امتداد خط مستقیم، مورد سنجش قرار می‌دهد. علاوه بر این، از این وسیله در سنجش تغییر مکان طولی یک جسم به طور مستقیم و سنجش کمیت‌هایی چون فشار، نیرو، شتاب، حرارت و ... که قادر به ایجاد تغییر مکان هستند نیز استفاده می‌شود. انواع مختلفی از این وسیله در صنعت وجود دارد که در زیر به طور خلاصه به بعضی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

۱-۱-۵- پتانسیومتر مقاومتی؛ پتانسیومتر مقاومتی دارای مقاومتی است که یک کنتاکت

یا اتصال لغزنده بر روی آن قرار دارد.



شکل ۱-۵

مطابق شکل ۱-۵ ولتاژ V_s به دو سر پتانسیومتر اعمال می‌شود (دو نقطه‌ی A و B) که در

نتیجه‌ی آن ولتاژ خروجی V_0 بین دو نقطه‌ی A و C (اتصال متحرک) ایجاد می‌گردد. یک رابطه‌ی

خطی بین ولتاژ خروجی و فاصله‌ی AC به صورت زیر وجود دارد.

$$\frac{V_o}{V_s} = \frac{AC}{AB}$$

جسمی که تغییر مکان آن اندازه‌گیری می‌شود به کنتاکت لغزنده متصل می‌گردد. بنابراین هر تغییر مکانی که جسم داشته باشد باعث تغییر مکان لغزنده و در نتیجه تغییر V_o می‌گردد. از نظر ساختمانی سه نوع پتانسیومتر وجود دارد:

الف: پتانسیومتر سیمی

ب: پتانسیومتر زغالی

ج: پتانسیومتر پلاستیکی


اسامی فوق متناسب با نام المان مقاومتی (سیم، زغال، پلاستیک) انتخاب شده است. پتانسیومتر سیمی، سیم نازکی است که به دور یک شیء غیرهادی پیچیده شده و یک لغزنده می‌تواند در نقاط دلخواه با سیم ارتباط الکتریکی داشته باشد. با جابه‌جا شدن لغزنده، مقاومت بین آن و کنتاکت‌های ثابت تغییر می‌کند. حداقل این تغییر مقاومت برابر با مقاومت یک حلقه است؛ بنابراین، مقاومت سیمی قدرت تمیز دادن مقادیر بسیار کم حرکت را نخواهد داشت. بدین جهت برای داشتن تغییرات بسیار کم مقاومت و در نتیجه تغییر مکان کم در جسم، باید از پتانسیومتر زغالی یا پلاستیکی استفاده شود. قدرت تمیز این دو نوع مقاومت بستگی به اندازه‌ی دانه‌بندی زغال یا پلاستیک دارد، ولی معمولاً قدرت تمیز آن‌ها تا $\frac{1}{10000}$ اهم می‌تواند باشد. در عمل قدرت تشخیص یک پتانسیومتر، علاوه بر جنس ماده‌ی تشکیل دهنده‌ی آن، به ساختمان مکانیکی فتری که لغزنده را به مقاومت تماس می‌دهد بستگی دارد.

مطالعه‌ی آزاد

۲-۱-۵- ترانسفورماتور تفاضلی خطی (LVDT): ترانسفورماتور تفاضلی

خطی، که با حروف اختصاری LVDT نشان داده می‌شود، ترانسفورماتوری است دارای یک سیم پیچ اولیه و دو سیم پیچ یکسان ثانویه که در آن سیم پیچ‌های ثانویه به‌طور سری و با پلاریته‌ی یکسان به یکدیگر متصل شده‌اند.

اگر هسته‌ی آهنی به میزان مساوی مقابل سیم پیچ‌های ثانویه (کاملاً در وسط) قرار گیرد ولتاژ القایی در دو سیم پیچ ثانویه برابر شده و چون با پلاریته‌ی یکسان به یکدیگر

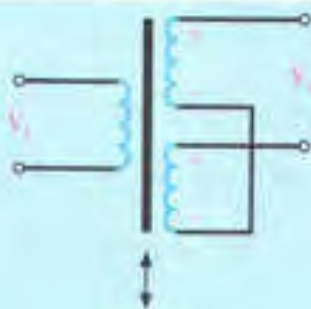

شکل ۲-۵

متصل شده‌اند ولتاژ خروجی صفر خواهد بود.

جسمی که تغییر مکان آن مورد سنجش است به هسته‌ی آهنی متحرک ترانسفورماتور متصل می‌گردد، به طوری که با هر تغییر مکانی که جسم پیدا کند این هسته نیز جابه‌جا می‌شود. تغییر مکان هسته باعث می‌شود که یکی از سیم پیچ‌ها بخش بیش‌تری از هسته را در میان خود داشته و قوران مغناطیسی بیش‌تری را دربر بگیرد و این امر موجب به هم خوردن حالت تعادل (تساوی) ولتاژ سیم پیچ‌های ثانویه می‌گردد که در این صورت جمع برداری ولتاژهای ثانویه صفر نخواهد شد و ولتاژ منتجه متناسب با میزان تغییر مکان خواهد بود. لذا با اندازه‌گیری ولتاژ می‌توان به میزان تغییر مکان پی برد.


لازم به ذکر است که سیم پیچ اولیه‌ی ترانسفورماتور با جریان متناوبی با فرکانس بین ۵۰ Hz تا ۱۵ kHz و دامنه‌ای تا حدود ۱۰ ولت تغذیه می‌شود. این وسیله متناسب با جهت تغییر مکان، ولتاژهایی با زاویه‌ی فازی مختلف ایجاد می‌نماید و از این لحاظ که می‌تواند جهت تغییر مکان را نیز مشخص نماید حائز اهمیت است.

به دلیل حرکت هسته در فاصله‌ی هوایی و عدم وجود اصطکاک زیاد، عمر این نوع دستگاه‌ها بسیار زیاد بوده و تا حدود ۲۰۰ سال کارایی خواهد داشت لازم به ذکر است که دقت این گونه دستگاه‌ها $\pm 0.5\%$ در تغییر مکان کامل است. در حالت کلی محدوده‌ی سنجش تغییر مکان توسط این وسایل می‌تواند از $\pm 100 \mu\text{m}$ تا $\pm 100 \text{mm}$ باشد.

۳-۱-۵- اندوکتانس متغیر: همان‌طور که در درس مبانی برق نیز خوانده‌اید

ضریب خود القایی یک سلف (L) به عوامل مختلفی بستگی دارد. یکی از این عوامل هسته‌ی خود القا می‌باشد. حال اگر تمامی پارامترهای مربوط به یک سلف (مانند تعداد

دور سیم پیچ، قطر استوانه‌ای که سیم پیچ دور آن پیچیده شده است و ... را ثابت نگه داریم و فقط هسته‌ی آن متغیر باشد، می‌توان با جابجایی هسته مقدار ضریب خودالقایی سلف (L) را تغییر داد؛ در نتیجه امپدانس سلف با تغییر هسته تغییر می‌کند. شکل ۵-۳ نمونه‌هایی از سلف‌های با هسته‌های متغیر را نشان می‌دهد.

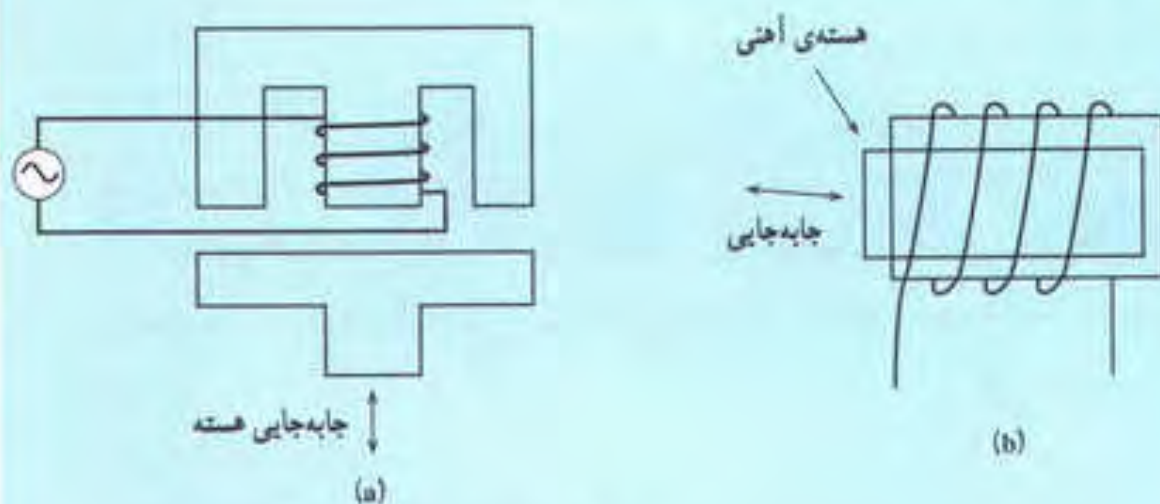

شکل ۵-۳

در نوع (a) سیم روی بازوی میانی هسته‌ی آهنی (به شکل E) پیچیده می‌شود و با ولتاژ مناسب متناوبی، تغذیه می‌گردد. تغییر مکان به صفحه‌ای از جنس فرومغناطیس منتقل می‌گردد. تغییر مکان هسته‌ی آهنی، باعث تغییر ضریب خودالقایی سلف شده و در نتیجه امپدانس سلف و به دنبال آن جریان سیم پیچ تغییر می‌کند.


$$I = \frac{V}{L\omega}$$

و ω (در یک فرکانس مشخص) ثابت هستند پس خواهیم داشت:

$$K = \frac{\omega}{V} \quad \text{و} \quad I = \frac{1}{KL}$$

توجه داشته باشید که از مقاومت اهمی سیم پیچ صرف نظر کرده‌ایم. که در این صورت رابطه‌ی بین تغییر مکان (تغییر L) و جریان به صورت $(\frac{1}{L})$ به دست می‌آید. در نوع (b) نیز تغییر مکان هسته باعث تغییر L و در نتیجه تغییر امپدانس سلف می‌گردد و جریان عبوری از سلف نیز متناسب با تغییر مکان هسته خواهد بود. در هر دو

مدار a و b با اندازه‌گیری جریان و محاسبات لازم می‌توان به مقدار تغییر مکان پی برد.
 ۴-۱-۵ خازن متغیر: روش‌های مختلفی برای اندازه‌گیری تغییر مکان طولی با استفاده از تغییر ظرفیت خازن وجود دارد. سه نوع متفاوت آن در شکل ۵-۴ نشان داده شده است:

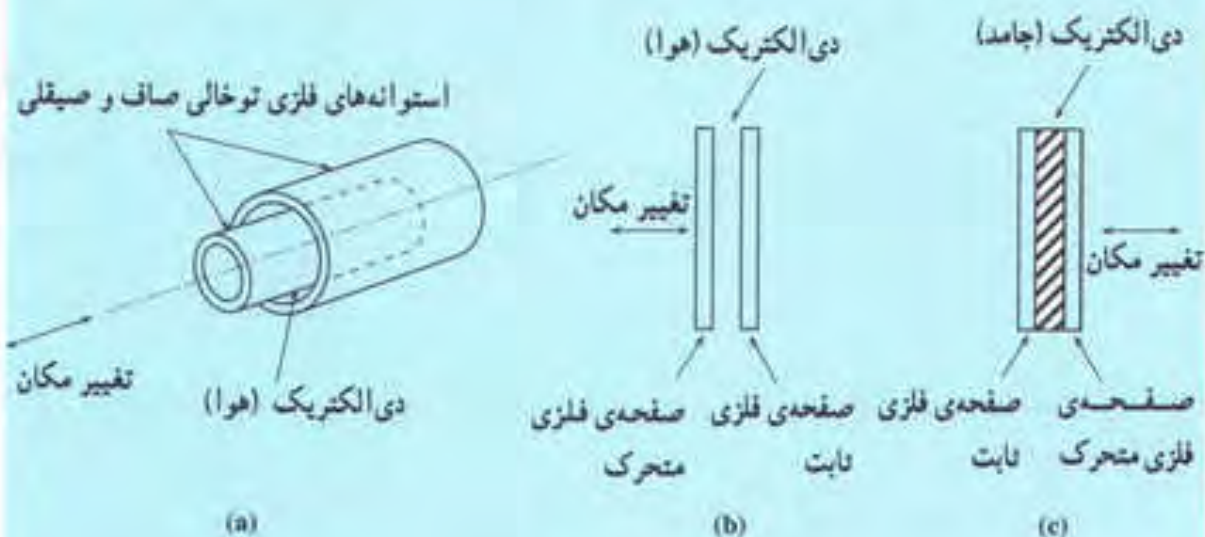

شکل ۵-۴

در نمونه‌ی a صفحات خازن به صورت استوانه‌ای بوده و با تغییر سطح صفحات، ظرفیت خازن تغییر می‌کند. تغییر مکان استوانه‌ی داخلی موجب تغییر ظرفیت خازن می‌گردد.

در نوع b خازن از دو صفحه‌ی موازی تشکیل یافته است که یکی ساکن و دیگری متحرک است. تغییر مکان صفحه‌ی متحرک ظرفیت خازن را تغییر می‌دهد و در نتیجه باعث بروز تغییرات در سیگنال الکتریکی خروجی می‌گردد.


همان‌طور که در شکل دیده می‌شود دی الکتریک نوع a و b هوا می‌باشد. خازن نوع c کاملاً مشابه با نوع b بوده با این تفاوت که دی الکتریک آن هوا نیست بلکه عایق (جامد) دیگری است که تغییرات مکان باعث جابه‌جایی آن می‌گردد.

این نوع وسایل سنجش تغییر مکان طولی دارای دقت $\pm 0.01\%$ بوده و قدرت

تمیز آن‌ها $1 \text{ تا } 10^{-11} \text{ m} = \frac{1}{10000000000} \text{ m}$ می‌باشد. با این نوع وسایل می‌توان تغییر مکان‌هایی

از 10^{-11} تا 1 متر را سنجید. این وسایل به دلیل نداشتن کنتاکت از عمر زیادی بهره‌مند هستند به طوری که می‌توانند تا 200 سال کار کنند.

۵-۱-۵- اندازه‌گیر تغییر مکان نوری: این وسیله از یک منبع نور و آشکارساز آن و یک فیبر نوری (Optical fibers) برای انتقال نور تشکیل یافته است. در ضمن صفحه‌ای به جسم متحرک متصل است که همراه با آن حرکت می‌کند.

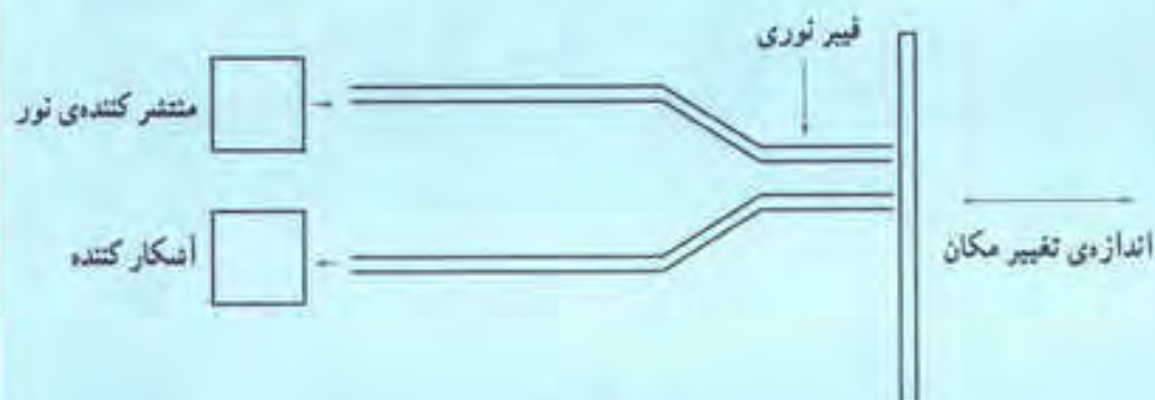

شکل ۵-۵

نور از طریق یکی از فیبرهای نوری (بالایی) تابانیده می‌شود و پس از عبور از فاصله‌ی هوایی به صفحه برخورد می‌کند. نور منعکس شده از صفحه، توسط فیبر نوری به آشکارساز می‌رسد که در این صورت از میزان نور برگشتی موقعیت صفحه شناسایی می‌شود. هر قدر صفحه به وسیله نزدیک‌تر شود شدت نور برگشتی بیش‌تر شده و به این ترتیب مقدار تغییر مکان مشخص می‌گردد.

شیوه‌های اندازه‌گیری تغییر مکان طولی که در فوق توضیح داده شد به عنوان قسمتی از روش‌های اندازه‌گیری تغییر مکان طولی که در عمل مورد استفاده قرار می‌گیرند می‌باشند. شیوه‌های دیگری نیز وجود دارد که فعلاً، در این دوره‌ی تحصیلی قابل بررسی نخواهد بود.

۵-۲- اندازه‌گیری فشار

۵-۲-۱- تعریف فشار: همدی مواد موجود در طبیعت از مولکول ساخته شده‌اند، و خود مولکول متشکل از اتم‌های مختلف است. مولکول‌های یک جسم سیال (مایع یا گاز) با سرعت زیاد در تمام جهات حرکت می‌کنند که در نتیجه‌ی این حرکت با یکدیگر یا با دیواره‌ی ظرفی که در آن قرار دارند برخورد می‌نمایند. در اثر برخورد مولکول‌ها به دیواره‌ی ظرف نیرویی به آن وارد می‌شود که

هرچه مولکول با سرعت زیادتری به ظرف برخورد نماید یا هر چقدر که تعداد مولکول‌های برخورد کرده با دیواره بیش‌تر و یا مولکول سنگین‌تر باشند این نیرو بیش‌تر خواهد بود بنابراین مقدار نیروی وارده بر دیواره‌ی ظرف به عوامل زیر بستگی دارد.

الف: سرعت مولکول‌ها


ب: تعداد مولکول‌ها

ج: وزن مولکول‌ها

نیروی وارد شده به واحد سطح را فشار گویند.


شکل ۵-۶ مکعبی را نشان می‌دهد که دارای سطح تماسی برابر یک اینچ مربع است. در این

صورت هر نیرویی که بر این سطح وارد آید فشار نامیده می‌شود.

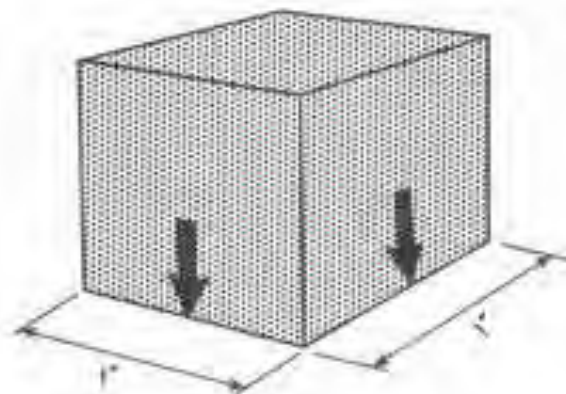

شکل ۵-۶

اگر مکعب دیگری از همان جنس یا با همان وزن روی مکعب اولی قرار دهیم مقدار فشاری که به همان سطح یک اینچ مربع وارد می‌شود دو برابر خواهد شد.

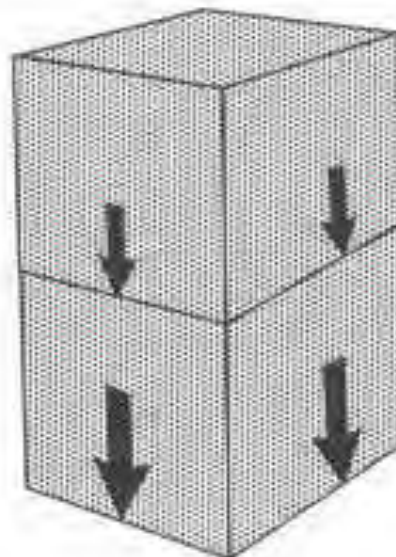


شکل ۵-۷

چون هر دو جسم از یک جنس ساخته شده‌اند لذا مقدار فشار را ارتفاع تعیین خواهد کرد، یعنی چون سطح ثابت مانده و ارتفاع دو برابر شده است پس فشار نیز دو برابر گشته است. بنابراین می‌توان گفت فشاری که از طرف جسم بر سطحی وارد می‌شود بستگی دارد به:

الف: وزن آن جسم

ب: ارتفاع آن جسم، به شرطی که مساحت پایه تغییر نکند.

به شکل ۵-۸ توجه کنید:

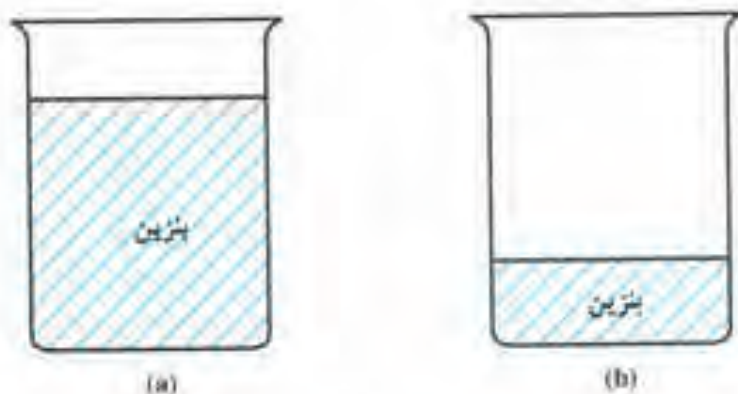


شکل ۵-۸

مایع و ظرف هر دو شکل a و b یکسان است اما به دلیل بالاتر بودن سطح مایع ظرف a، فشاری که به ته آن وارد می‌شود از فشار وارده به ته ظرف b بیش‌تر است. معمولاً واحد فشار را برحسب پوند بر اینچ مربع (PSI) اندازه می‌گیرند ولی گاهی آن را برحسب کیلوگرم بر مترمربع نیز تعیین می‌نمایند.


۲-۲-۵- کاربرد های فشار: به وسیله‌ی فشار می‌توان اجسام را به حرکت درآورد (شکل

۵-۹).

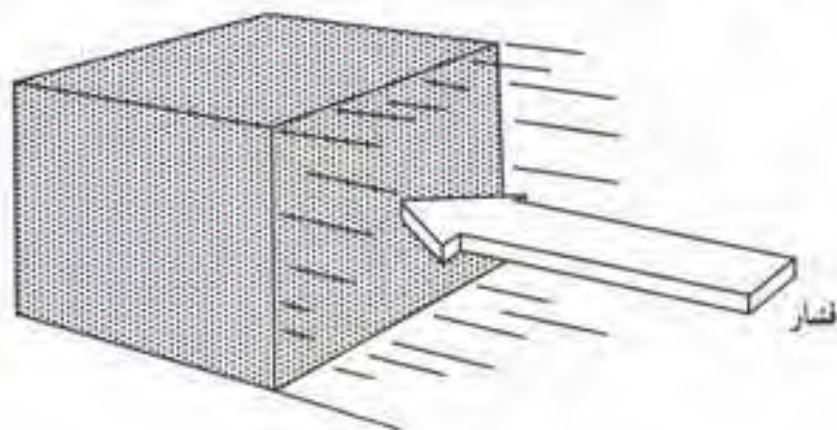

شکل ۵-۹

اما بیش‌ترین مورد استفاده‌ی فشار برای حرکت دادن مایعات می‌باشد (شکل ۵-۱).

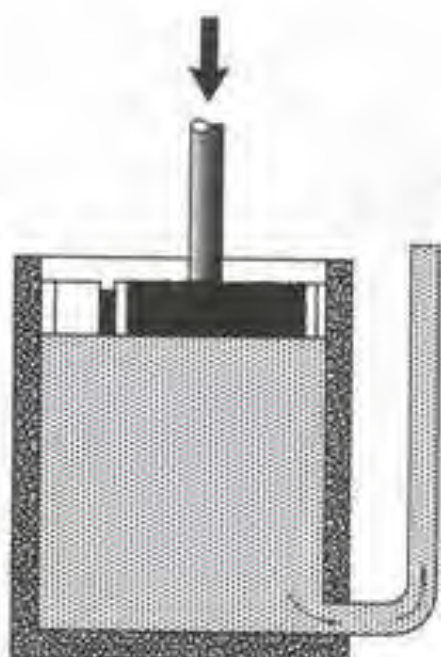


شکل ۵-۱

مایعات، غیر قابل تراکم (به هم فشردن) می‌باشند، بنابراین در شکل ۵-۱ پیستون هنگام پایین آمدن نیرویی بر تمام سطح مایع وارد می‌کند. این کار سبب می‌شود که مایع از لوله‌ی کناری ظرف بیرون بریزد. بنابراین فشار می‌تواند مایع را در لوله نگه‌داشته یا آن را به حرکت درآورد. کاربردهای فشار در صنعت بسیار زیاد است منجمله پرس‌های سبک و سنگینی که با فشار و روغن‌های مخصوص کار می‌کنند و یا جک‌های بالابر هیدرولیکی و ده‌ها وسیله‌ی صنعتی دیگر که بحث ما در این جا نحوه‌ی تولید فشار و یا کاربرد آن نیست بلکه فقط به بررسی شیوه‌های اندازه‌گیری مقدار فشار می‌پردازیم.


۳-۲-۵- اندازه‌گیری فشار

اندازه‌گیری فشار به کمک فشارسنج لوله‌ای: این دستگاه به‌طور ساده از یک لوله‌ی U شکل تشکیل شده که دو انتهای آن باز است.

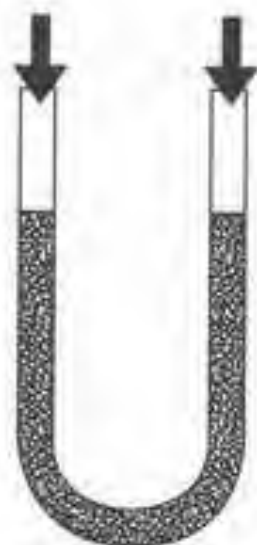

شکل ۵-۱۱


می‌دانیم که اگر فشار وارده روی سطح مایع در هر دو لوله یک‌سان باشد در این صورت هیچ‌گونه اختلاف فشاری وجود نداشته و سطح مایع در هر دو لوله برابر است. حال اگر یک سر لوله را به ظرفی محتوی گاز یا مایع تحت فشار وصل کنیم اختلاف فشار به وجود می‌آید (شکل ۵-۱۲).

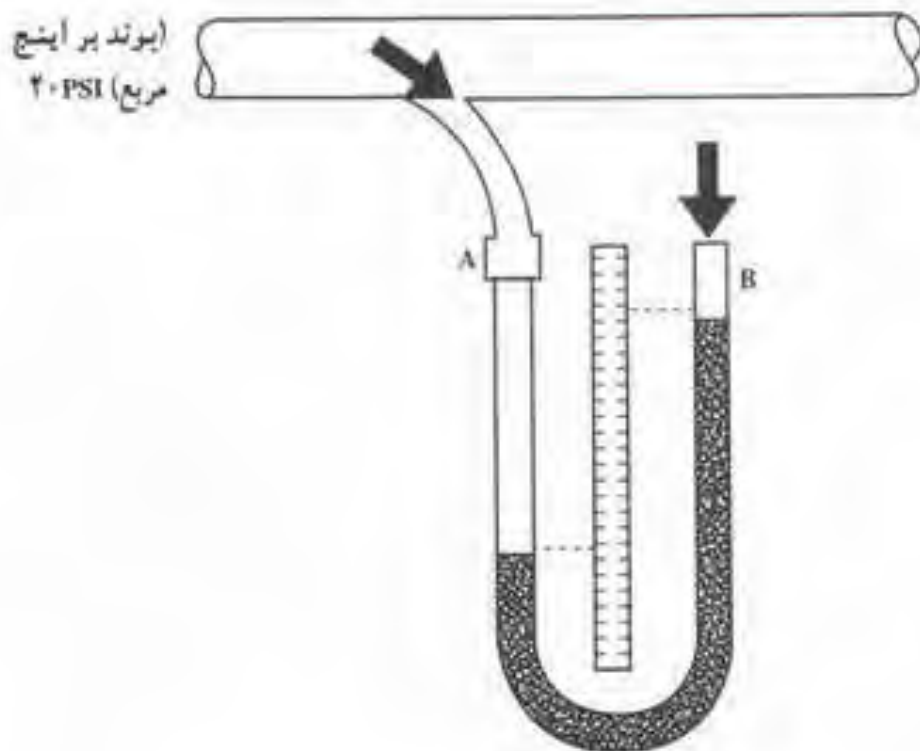

شکل ۵-۱۲

با استفاده از تغییرات سطح مایع می‌توان تغییرات فشار را اندازه گرفت. برای این کار از یک وسیله‌ی مدرج که بتوان اختلاف فشار را روی آن خواند استفاده می‌کنیم، با وارد کردن فشار در یک طرف لوله‌ی A شکل مایع در طرف دیگر بالا می‌رود، یعنی هر قدر فشار بیش‌تر باشد لوله‌ای که برای نشان دادن تغییرات فشار لازم است باید دارای طول بزرگ‌تری باشد. این لوله ممکن است از جنس شیشه باشد، بدین لحاظ این‌گونه فشارسنج‌های لوله‌ای برای اندازه‌گیری فشار در جاهای مختلف، مخصوصاً مکان‌هایی که امکان شکستن لوله وجود دارد، مناسب نیست.


در شکل ۵-۱۳ تصویر یک فشارسنج لوله‌ای را که اختلاف فشار دو مخزن را نشان می‌دهد، مشاهده می‌کنید.

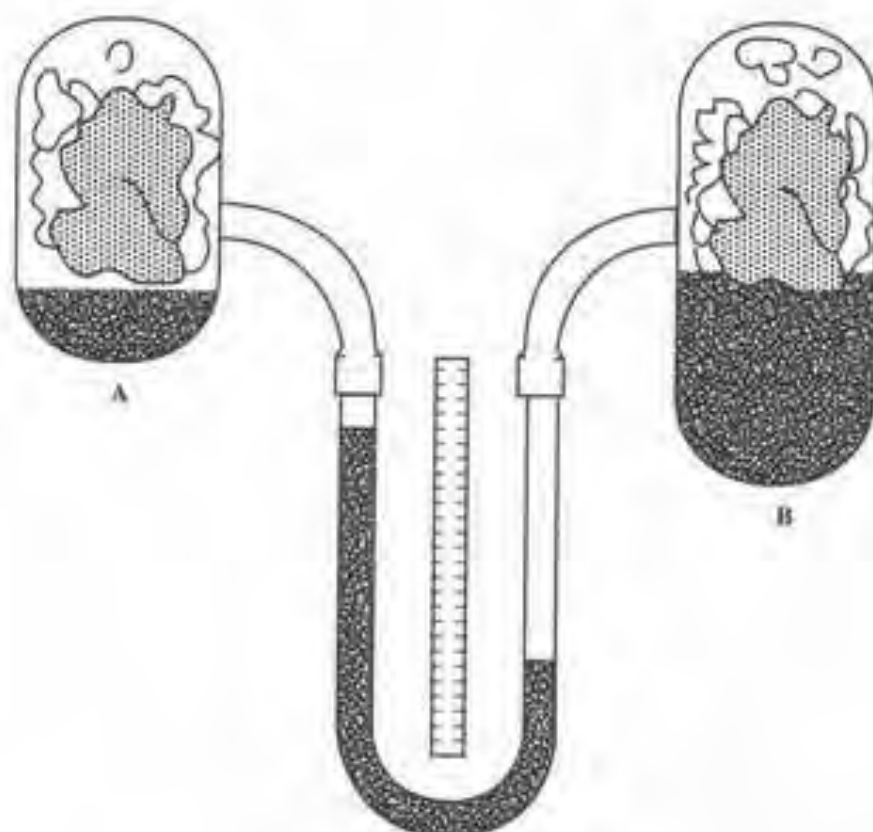

شکل ۱۳-۵


اندازه‌گیری فشار با لوله‌ی منبسط شونده:

الف - لوله‌ی بوردون C شکل: این فشارسنج معمول‌ترین نوعی است که در صنعت از آن استفاده می‌شود و از یک لوله‌ی توخالی خمیده و فلزی با خاصیت فتیری، تشکیل شده است. یک طرف این لوله بسته و طرف دیگر آن توسط شیری به مخزن فشار متصل می‌گردد (شکل ۱۴-۵).

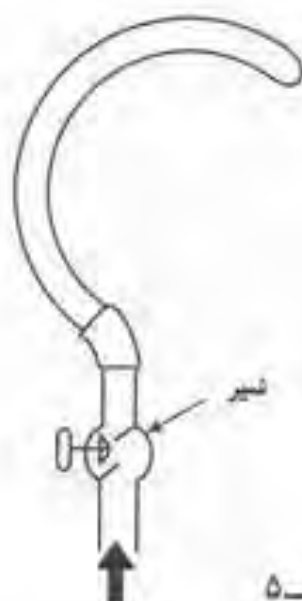


شکل ۱۴-۵

تا زمانی که شیر بسته است فشار داخل لوله کم و لوله به حالت خمیده است، اما وقتی شیر را باز می‌کنیم فشار داخل لوله زیاد شده و به تدریج از انحنا ی لوله می‌گاهد تا آن را به حالت مستقیم درآورد. از این خاصیت می‌توان برای تعیین مقدار فشار استفاده کرد. بدین صورت که با اندازه گرفتن مقدار تغییر شکل لوله می‌توان میزان فشار وارده را نیز اندازه گرفت (شکل ۵-۱۵).

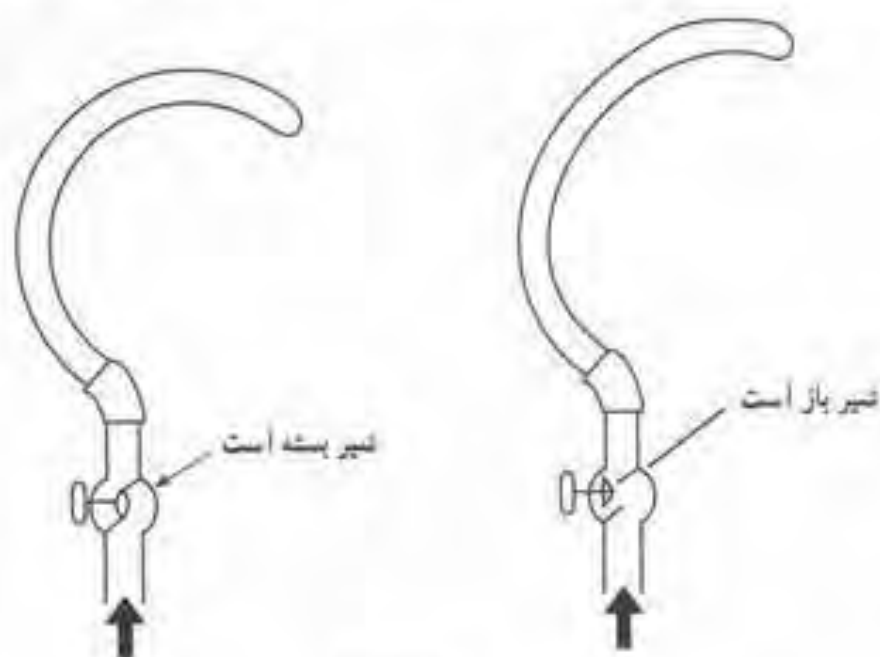

شکل ۵-۱۵

این کار را می‌توان یا متصل نمودن لوله به یک عقربه‌ی چرخ دنده‌دار انجام داد. مطابق شکل ۵-۱۶، همان‌طور که گفتیم زیاد شدن فشار باعث می‌گردد که لوله‌ی خمیده کمی بازگردد. این کار سبب حرکت دادن چرخ دنده‌ها و در نتیجه حرکت عقربه روی صفحه‌ی مدرج و نشان دادن میزان فشار خواهد شد.

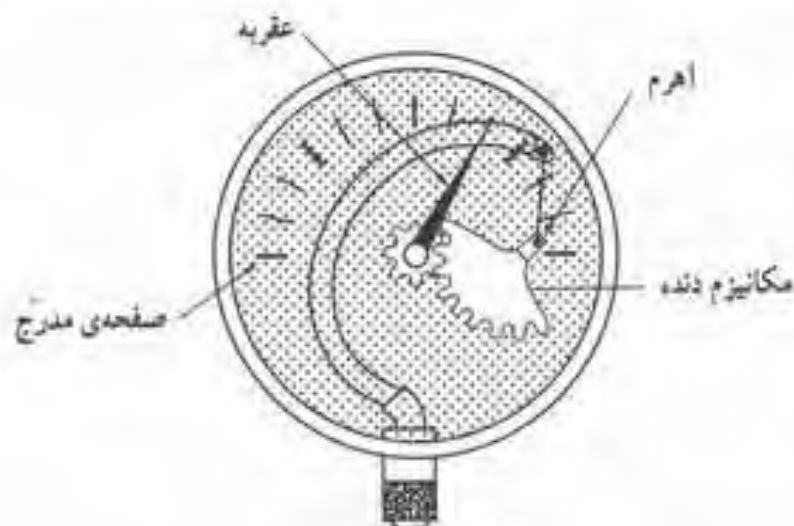


شکل ۵-۱۶

از آن جا که شکل لوله تقریباً به فرم C می باشد آن را لوله ی C شکل نیز می نامند.


مطالعه ی آزاد

برای بالا بردن حساسیت فشارسنج، می توان به جای مکانیزم چرخ دنده، از یک LVDT استفاده کرد. در این روش تغییر شکل لوله ی C باعث جابه جایی هسته در LVDT شده و ولتاژی متناسب با فشار ورودی در خروجی LVDT ایجاد می کند. آن گاه برای اندازه گیری و کنترل فشار این ولتاژ را به اتاق کنترل یا مدارات کنترلی اعمال می کنند (شکل ۵-۱۷).

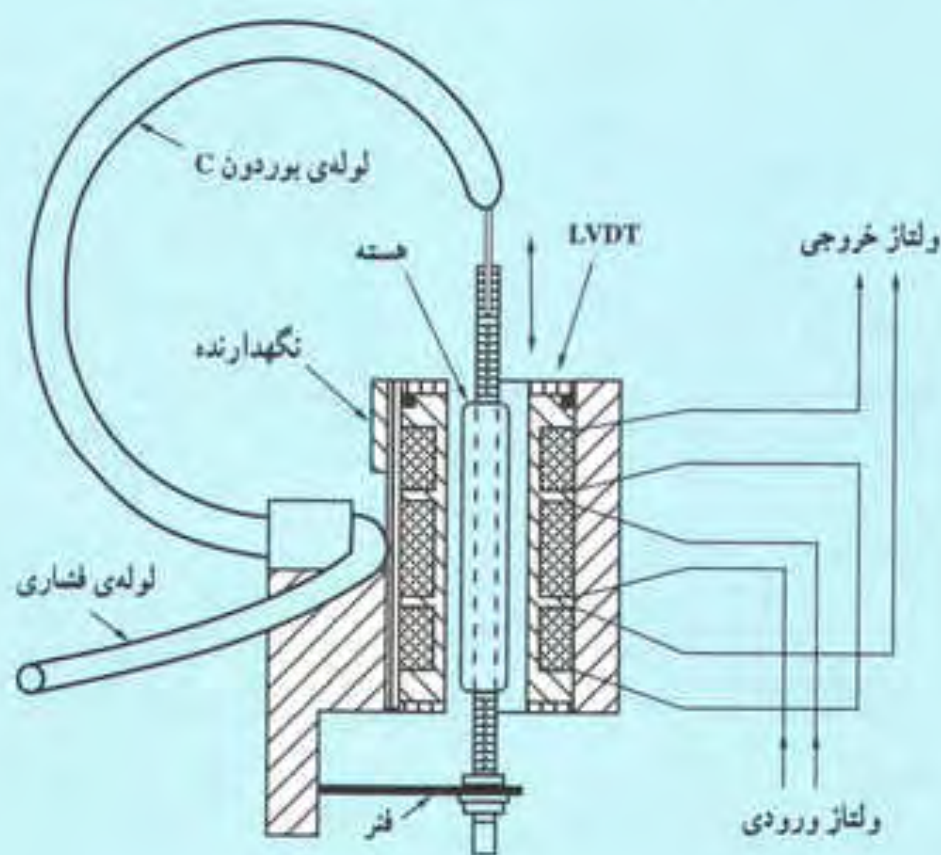


شکل ۵-۱۷

ب- لوله بوردون فنری شکل و مارپیج: با افزایش طول و تغییر دادن شکل لوله می توان فشارسنج های حساس تری ساخت. اصول کار این نوع فشارسنج ها مانند لوله ی بوردون C شکل می باشد. در عمل بیش تر از فشارسنج های نشان داده شده در شکل ۵-۱۸ استفاده می شود.

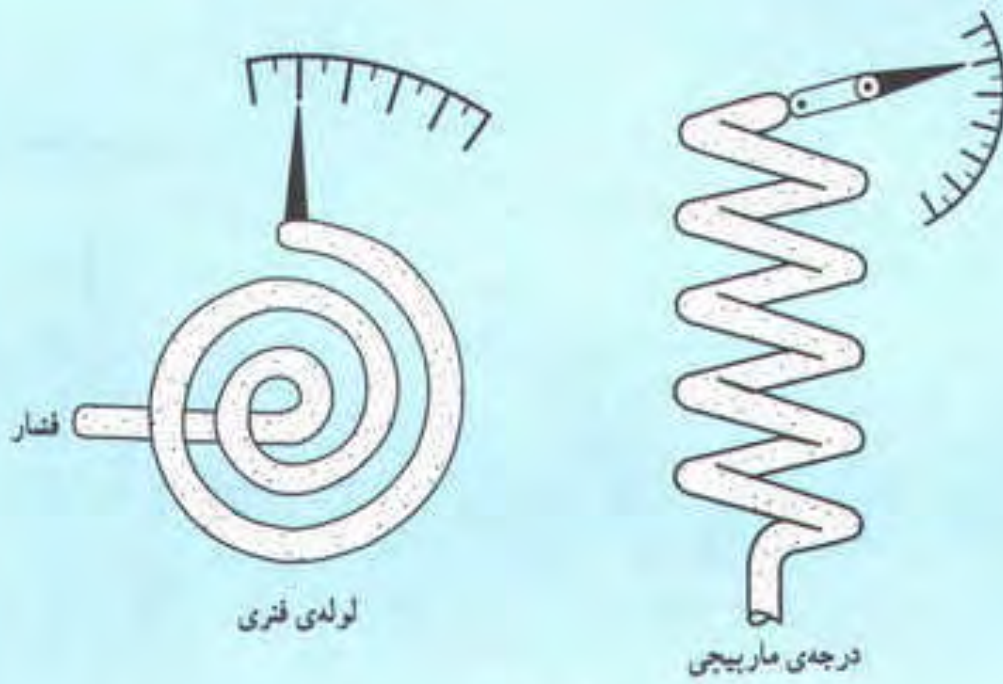


شکل ۱۸-۵

شکل ۱۹-۵ تغییر مکان ناشی از اعمال فشار یکسان به یک لوله‌ی ورودی C شکل و لوله‌ی ورودی فنری را نشان می‌دهد. همان‌گونه که شکل نشان می‌دهد مقدار تغییر مکان لوله‌ی ورودی فنری بیش‌تر از لوله‌ی ورودی C شکل است.

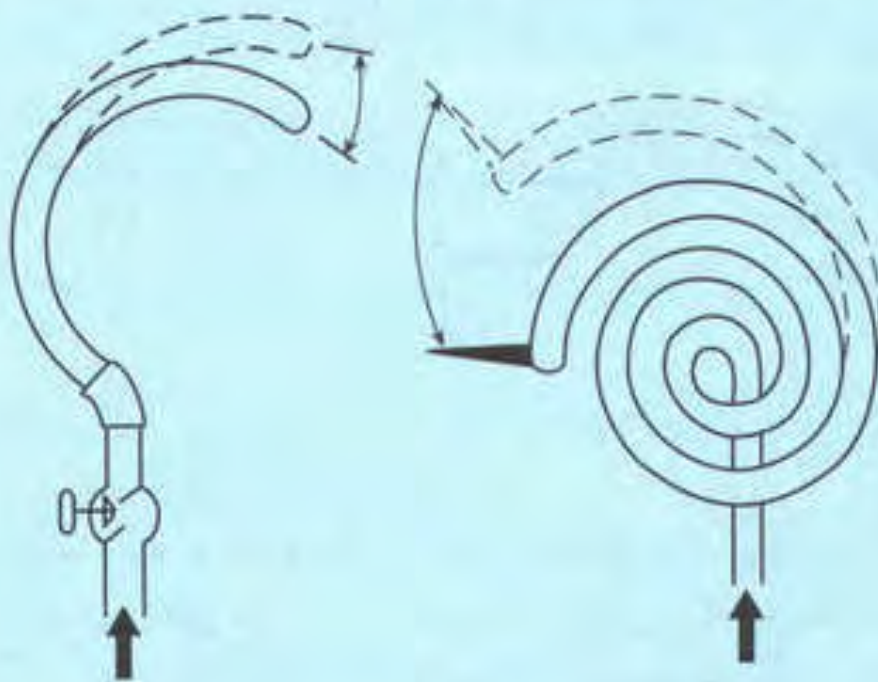


شکل ۱۹-۵

فشارسنج دیافراگمی: به طور خلاصه می‌توان گفت که این نوع فشارسنج از یک محفظه‌ی (قوطی) کاملاً آب‌بندی شده، با دو مجرای ورود فشار در دو طرف، تشکیل شده است. در وسط محفظه پرده‌ای (دیافراگم) از لاستیک یا ماده‌ی ارتجاعی دیگری قرار دارد که در صورت وجود اختلاف فشار در دو طرف آن به طرفی که فشار کم‌تری دارد متمایل می‌شود (شکل ۲۰-۵).

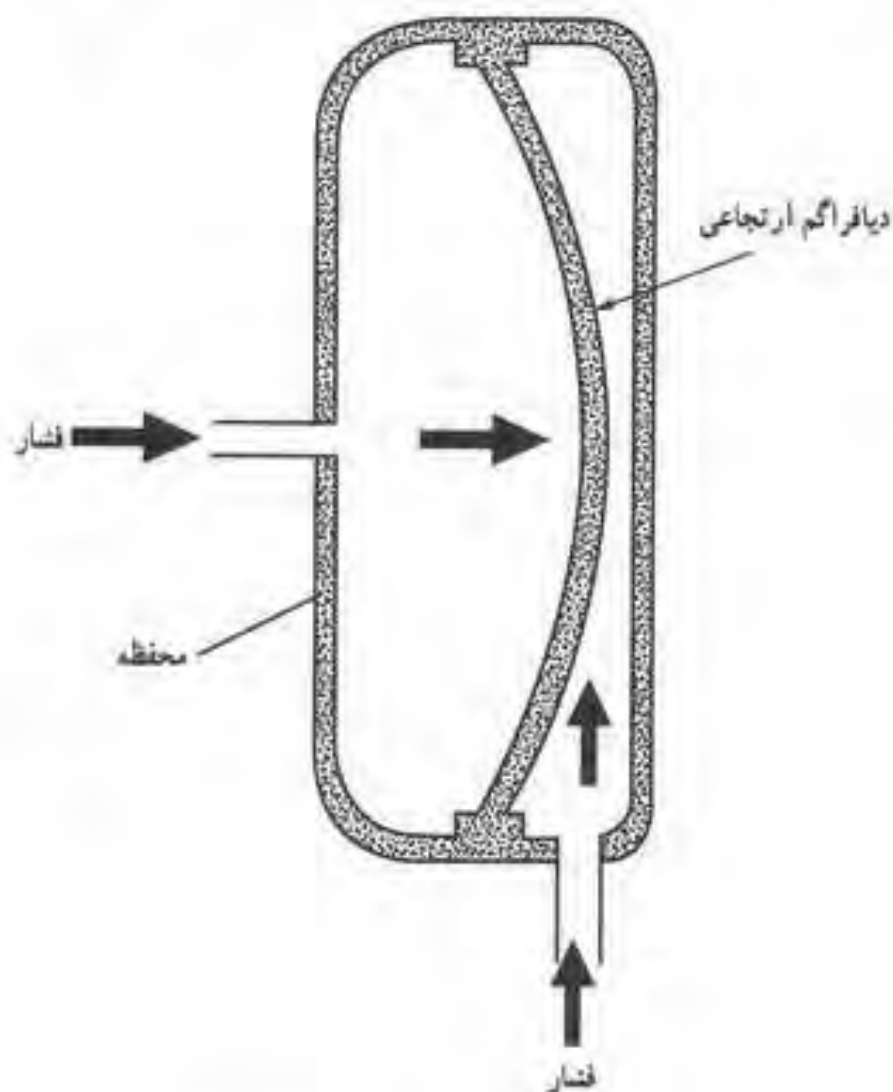

شکل ۲۰-۵- اصول کار فشارسنج دیافراگمی

این دستگاه، فشارسنج تفاضلی نام دارد و برای سنجش اختلاف فشار به کار می‌رود. با توجه به شکل ۲۱-۵ می‌بینید که فشار حاصل از گاز در سمت چپ دیافراگم بیش‌تر بوده و لذا دیافراگم به طرف راست خمیده شده است. وسط دیافراگم به یک عقربه متصل است که حرکت (جابه‌جایی) دیافراگم را روی یک صفحه‌ی مدرج نشان می‌دهد.

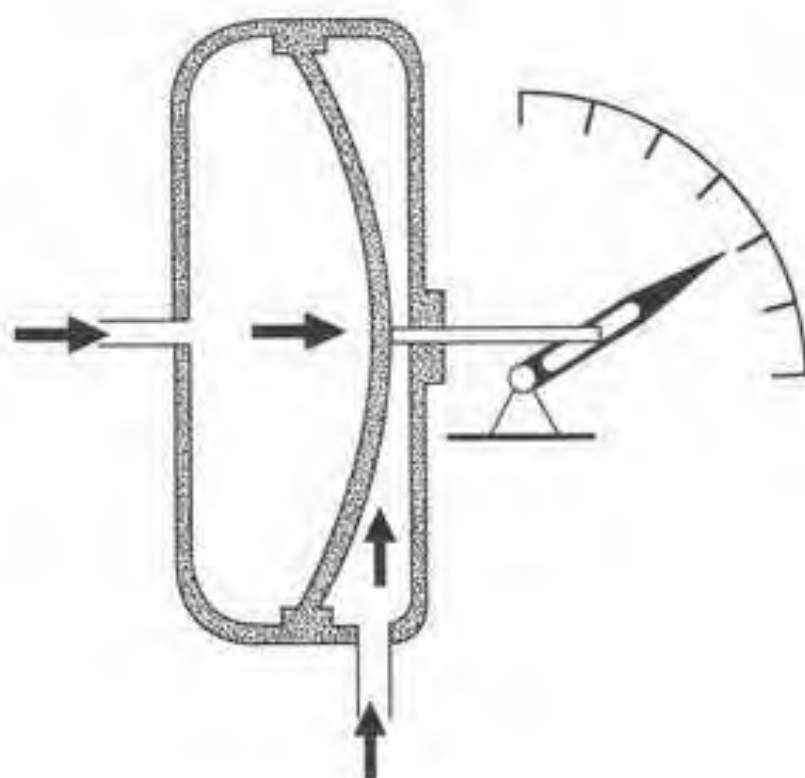

شکل ۲۱-۵


حدود فشاری که دیافراگم می‌تواند تحمل کند بستگی به اندازه و ضخامت آن دارد. مثلاً برای سنجش اختلاف فشارهای زیاد نباید از دیافراگم‌های نازک استفاده نمود. از آن جایی که برای ساخت دیافراگم از موادی که قابلیت ارتجاعی زیاد دارند استفاده می‌شود لذا حتی اختلاف فشارهای کم جابه‌جایی قابل ملاحظه‌ای در دیافراگم ایجاد می‌کند؛ بدین ترتیب می‌توان اختلاف فشارهای بسیار جزئی را نیز اندازه گرفت.

مطالعه‌ی آزاد

فشارسنج فانوسی: اصول کار این نوع فشارسنج‌ها شبیه به فشارسنج دیافراگمی است ولی به خاطر داشتن سطح زیاد، حساسیت آن از فشارسنج دیافراگمی بیش‌تر است.


فشاری را که اندازه‌گیری آن مورد نظر است به محفظه‌ی فانوسی شکل که خود به عقربه‌ای وصل شده است هدایت می‌کنیم. این امر باعث انبساط و افزایش طول آن می‌شود و عقربه را به حرکت درمی‌آورد. بدین ترتیب کوچک‌ترین حرکت محفظه‌ی فانوسی شکل سبب حرکت عقربه روی صفحه‌ی مدرج می‌شود.

ار آن جا که میزان حرکت عقربه در فشارسنج فانوسی بیش از نوع دیافراگمی می‌باشد (در فشار یکسان برای هر دو فشارسنج) بنابراین فشارسنج فانوسی دقیق‌تر از فشارسنج دیافراگمی است.

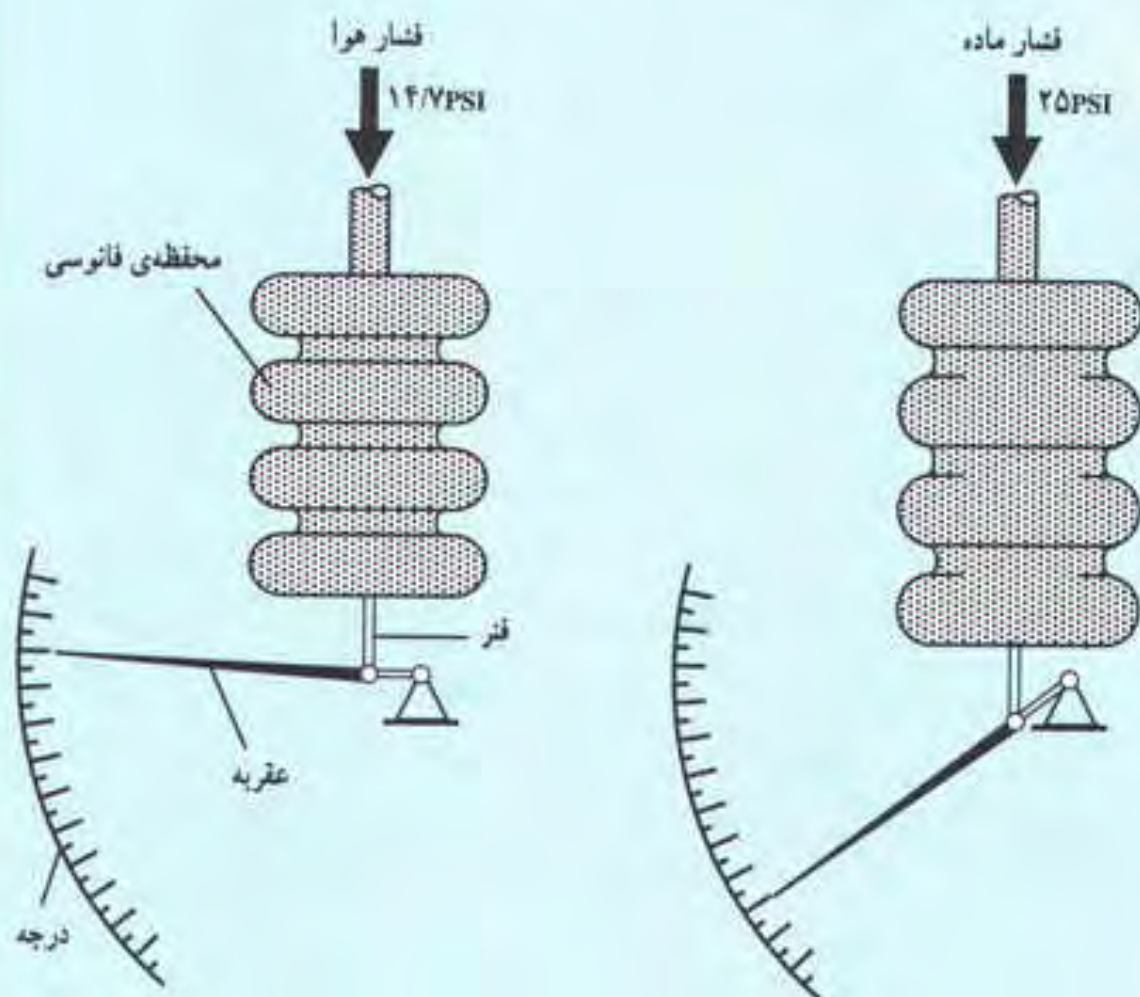


شکل ۲۲-۵

نکته‌ی قابل توجه این که فشار هوای خارج نیز بر سطح فانوسی اثر گذاشته لذا مقدار اختلاف فشار به کمک فشار اتمسفر برای ما تعیین می‌گردد. فشار هوا در شرایط عادی حدود $14/7\text{PSI}$ می‌باشد. از فشارسنج فانوسی می‌توان برای تعیین اختلاف فشار دو محفظه نیز استفاده نمود، بدین صورت که محفظه‌ی دارای فشار بیش‌تر، باعث حرکت عقربه به سمت دیگر شده و بدین ترتیب اختلاف فشار دو محفظه نشان داده می‌شود (شکل ۲۳-۵).

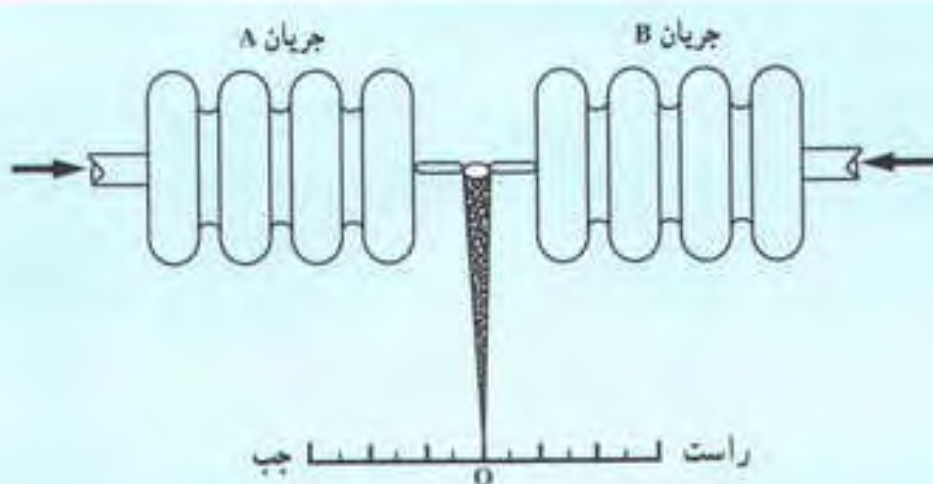

شکل ۵-۲۳

۴-۲-۵- فشارسنج‌های آب‌بندی شده: از آن‌جا که در برخی موارد ماده‌ای که فشار آن مورد سنجش است باعث خوردگی یا ساییدگی فلز به کار برده شده در فشارسنج می‌گردد، فشارسنج باید طوری ساخته شود که ماده با آن تماس مستقیم نداشته باشد. برای این منظور فشار را به طریق غیر مستقیم به فشارسنج منتقل می‌سازند که این کار از راه‌های مختلفی میسر است. شکل ۵-۲۴ یکی از این روش‌ها را نشان می‌دهد. در این شکل فشار ماده‌ی اصلی ابتدا به دیافراگم وارد شده و از آن طریق به مایع واسط منتقل می‌گردد و لوله‌ی C شکل را تغییر حالت می‌دهد. بدین ترتیب فشارسنج، فشار حاصل از ماده را نشان خواهد داد.

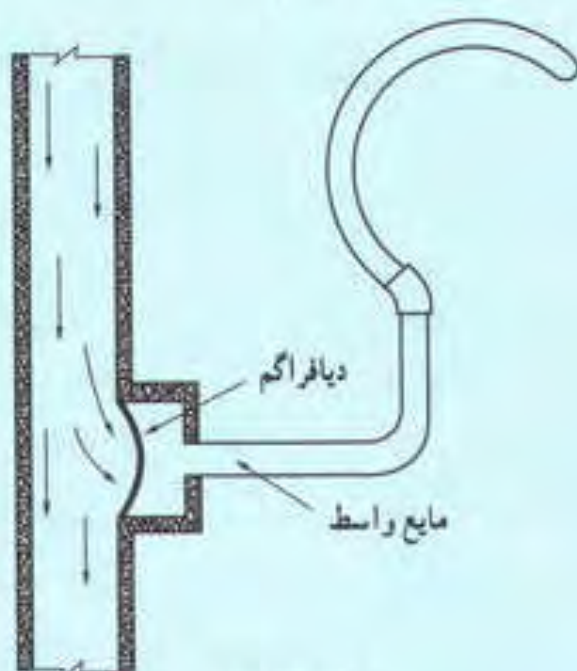

شکل ۵-۲۴


۵-۲-۵- انواع فشارسنج‌ها: آنچه که تا به حال گفته شد درباره‌ی پاره‌ای از فشارسنج‌ها بود که در عمل برای اندازه‌گیری فشارهای بسیار کم به کار می‌رود اما فشارهای بسیار زیاد توسط فشارسنج‌هایی با ساختمان متفاوت از آنچه که گفته شد سنجیده می‌شوند. این فشارسنج‌ها در دوره‌های تحصیلی بالاتر بررسی و مطالعه می‌شوند.

۵-۳- اندازه‌گیری درجه حرارت

۵-۳-۱- مقدمه: می‌دانیم که مولکول‌های اجسام دائماً در حال حرکت هستند و این موضوع در مورد هر سه حالت ماده یعنی جامد، مایع و گاز صادق است. همان‌طور که می‌دانید جسم جامد دارای شکل معینی است حال آن‌که مایعات شکل ظرفی را که در آن ریخته شده‌اند به خود می‌گیرند و گازها تا آن‌جا که فضای محیط اجازه بدهد پراکنده می‌شوند.

البته هر جسمی می‌تواند تغییر یافته و به صورت جامد یا مایع و یا گاز درآید. به عنوان مثال آب هم به صورت مایع و هم به صورت جامد و هم به صورت گاز (بخار) موجود می‌باشد یخ را می‌توان به وسیله‌ی حرارت به آب و به همین ترتیب آب را به بخار تبدیل کرد. برعکس، برای تبدیل بخار به آب و سپس یخ لازم است حرارت زیادی از آن گرفته شود.

شکل ۵-۲۵- فاصله‌ی بین مولکول‌ها را در یک جسم جامد، مایع و گاز نشان می‌دهد.

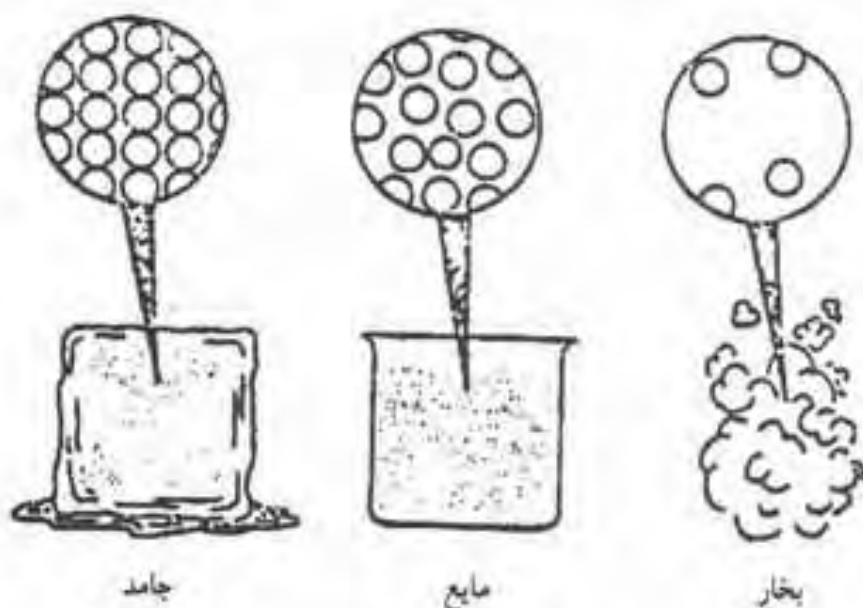

شکل ۵-۲۵- فاصله‌ی بین مولکول‌های جامد، مایع و بخار

اکسیژن در درجه حرارت‌های معمولی به صورت گاز است ولی اگر حرارت از آن گرفته شود تبدیل به مایع می‌شود و چنانچه حرارت بیش‌تری از آن گرفته شود تبدیل به جسم جامد خواهد شد. از طرف دیگر یک جسم مایع مانند روغن چنانچه تدریجاً گرم شود تبخیر شده و تبدیل به گاز می‌گردد. نتیجه‌ی مهمی که از شرح بالا به دست می‌آید این است که حالت یک ماده را می‌توان با کاستن از دمای آن یا افزودن بر دمای آن از حالتی به حالت دیگر تغییر داد. ازدیاد دمای جسم باعث سرعت حرکت مولکول‌های آن شده و بالعکس کاهش دمای آن موجب کندی در حرکت مولکول‌ها می‌گردد؛ این بدان معنی است که مولکول‌هایی با حرکت سریع‌تر دارای انرژی بیش‌تری خواهند بود چون حرارت خود یک نوع انرژی به شمار می‌رود.

درجه حرارت عبارت است از اندازه‌گیری معیار انرژی‌ای که مولکول‌های در حال حرکت دارا می‌باشند و هرچه انرژی مولکول‌ها و برخورد آن‌ها به شینی بیش‌تر باشد به همان نسبت درجه حرارت آن بالاتر خواهد بود.

بین میزان حرارت و فشار رابطه‌ی مستقیمی وجود دارد. چرا که افزایش هر دو سبب می‌شود مولکول‌ها نیروی بیش‌تری به دیواره‌ی ظرف وارد نمایند؛ بنابراین فشار نتیجه‌ی دیگری از انرژی حرارتی محسوب می‌شود.

برای بی‌بردن به رابطه‌ی بین انرژی حرارتی و انرژی فشار به مثال زیر توجه کنید:
اگر مخزنی حاوی آب را گرم کنیم آب به جوش آمده و به تدریج تبدیل به بخار خواهد شد. با جوشش آب مولکول‌ها از سطح آب جدا شده و در فضای مخزن به گردش درخواهند آمد و چون فضا بسته است و بخار نمی‌تواند از محیط خارج شود فشار محیط افزایش می‌یابد (شکل ۲۶-۵).



شکل ۲۶-۵- بر اثر حرارت، مولکول‌های آب از سطح آن جدا می‌شوند.

از آن جایی که مولکول‌های بخار (گاز) در تمام جهات به ظرف فشار وارد می‌سازند لذا بر روی سطح آب نیز فشار وارد شده و این امر باعث می‌شود که مولکول‌ها به سختی بتوانند از سطح آب جدا شوند (شکل ۵-۲۷).



شکل ۵-۲۷- مولکول‌های جدا شده از آب بر سطح آب به شدت فشار می‌آورند.

سرانجام شدت فشار به حدی خواهد رسید که مولکول‌ها دیگر نتوانند از سطح آب جدا شوند و در این هنگام آب از جوشیدن باز می‌ایستد. اگر باز هم بر میزان حرارت بیفزاییم در اثر زیاد شدن جنبش مولکولی، مولکول‌ها از سطح آب جدا شده و آب دوباره به جوش می‌آید که در این صورت اگر اجازه دهیم مولکول‌های بخار از ظرف خارج شوند، جوشش آب ادامه خواهد یافت.

۲-۳-۵- انواع وسایل اندازه‌گیری درجه حرارت


دماسنج با ماده‌ی قابل انبساط: از دماسنج برای بی‌بردن به تغییرات درجه حرارت استفاده می‌شود. ارتفاع ستون جیوه در یک لوله‌ی بسیار نازک می‌تواند نشان‌دهنده‌ی تغییرات دما باشد (شکل ۵-۲۸).



شکل ۵-۲۸


به نسبت بالا رفتن و یا پایین آمدن درجه حرارت، جیوه منبسط و یا منقبض شده و با حرکت در طول لوله، با توجه به صفحه‌ی مدرج روی آن درجه حرارت را نشان خواهد داد.

یکی از اشکالات این نوع دماسنج‌ها بلند بودن طول لوله برای سنجش‌های وسیع درجه حرارت می‌باشد که مسلماً امکان نسکستن لوله‌ی بزرگ و نازک شیشه‌ای بسیار زیاد است. از طرفی ساختن لوله‌ای که قطر داخل آن کاملاً یک‌سان باشد بسیار مشکل است، در نتیجه فاصله‌ای که نشان دهنده‌ی بالا رفتن یک درجه حرارت می‌باشد در سرتاسر لوله متفاوت خواهد بود. شکل ۲۹-۵ این نکته را نشان می‌دهد.

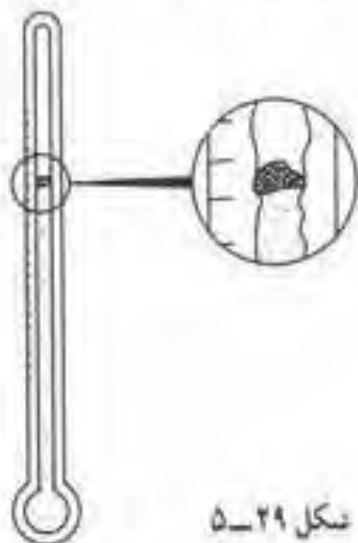


شکل ۲۹-۵

دماسنج فشاری: همان‌طور که قبلاً گفته شد با بالا رفتن درجه حرارت فشار نیز افزایش می‌یابد. لذا می‌توان با اندازه گرفتن فشار یک جسم (مایع یا گاز) توسط فشارسنج به‌طور غیر مستقیم به میزان درجه حرارت نیز پی برد. شکل ۳۰-۵ دو نوع لوله‌ی بوردون را که در اثر ازدیاد فشار مایع

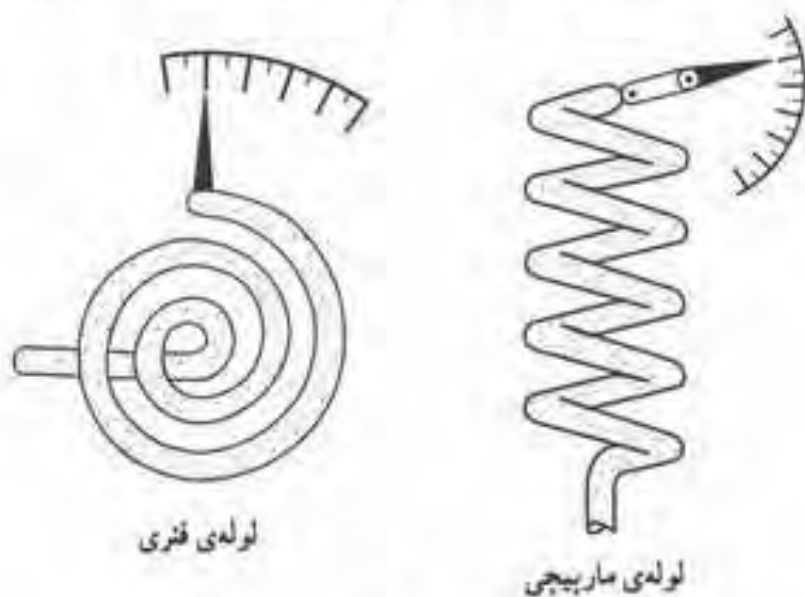

شکل ۳۰-۵

یا گاز درون آن، شروع به باز شدن کرده‌اند نشان می‌دهد و چون فشار با حرارت در رابطه است لذا می‌توان سیستم را برحسب حرارت مدرج نمود. به شکل ۵-۳۱ توجه کنید، با افزایش حرارت آب بخار می‌شود و در نتیجه میزان فشار داخل لوله بوردون زیاد می‌گردد. در این صورت لوله باز شده و عقربه به سمت راست حرکت کرده و با حرکت خود روی صفحه‌ی مدرج، بالا رفتن درجه حرارت را نشان می‌دهد.

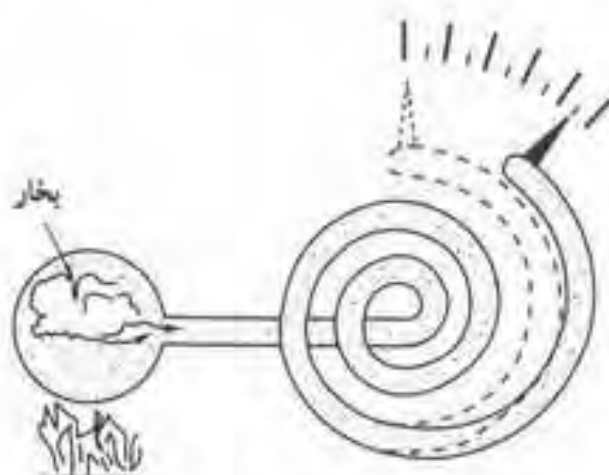


شکل ۵-۳۱

هنگامی که درجه حرارت پایین می‌آید طبیعتاً میزان فشار کاهش یافته و لوله مجدداً به صورت اول باز می‌گردد.


گاهی ممکن است در دماسنج‌ها از مایعاتی استفاده شود که در نتیجه‌ی گرم شدن فوراً تبدیل به بخار گردند اگر حرارت بیش‌تری به این مایعات داده شود بخار بیش‌تری نیز تولید می‌شود و به همان نسبت میزان فشار زیادتر شده و لوله‌ی بوردون بیش‌تر باز می‌شود و عقربه، درجه حرارت بیش‌تری را نشان خواهد داد.

دماسنج دو فلزی؛ همان‌طور که می‌دانید حرارت باعث انبساط فلزات می‌شود، ولی در اثر افزایش حرارت، مثلاً مس بیش‌تر از فولاد منبسط می‌گردد. شکل ۵-۳۲ دو نوع فلز مختلف را که به یک‌دیگر متصل شده و یک تیغه‌ی دو فلزی تشکیل داده‌اند نشان می‌دهد.

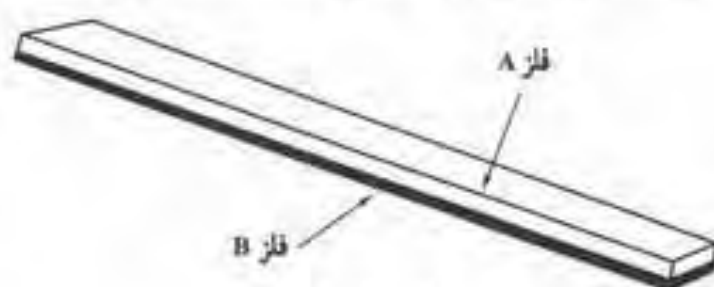

شکل ۵-۳۲


اگر به این تیغه حرارت داده شود، در اثر حرارت یکی از این دو فلز بیش‌تر از دیگری منبسط شده و همین امر باعث خم شدن تیغه می‌گردد به طوری که فلز با قابلیت انبساط بیش‌تر در سمت خارج انحنا قرار می‌گیرد (شکل ۵-۳۳).

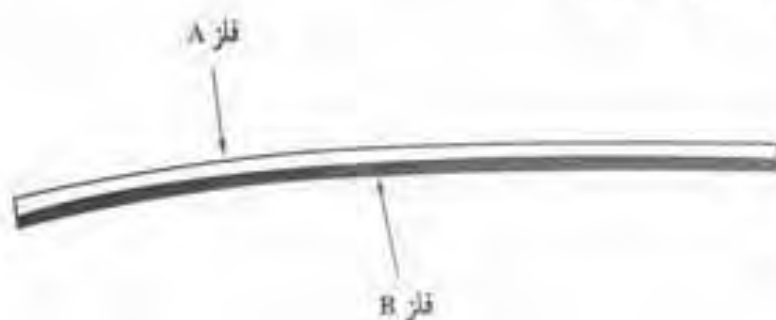

شکل ۵-۳۳


اگر این انحنا باعث قطع و وصل شدن کلیدی گردد این وسیله را ترموستات و چنانچه میزان انحراف تیغه در اثر حرارت به وسیله‌ی نشان دهنده‌ای منتقل گردد، دستگاه دماسنج نامیده می‌شود. سیستمی که میزان انحراف تیغه‌ها را اندازه‌گیری می‌کند لازم است بسیار دقیق باشد و هیچ‌گونه مانع مکانیکی در مقابل انحراف ایجاد نکند. در مواردی که نتیجه‌ی انحراف به عقربه‌ای منتقل می‌گردد تغییرات دما قابل رؤیت خواهد بود. از LVDT نیز می‌توان جهت سنجش تغییر مکان صورت گرفته مناسب با دما استفاده کرد. محدوده‌ی کار این نوع دماسنج‌ها از 75°C تا 150°C بوده و دقت بهترین نوع آن ۰/۵٪ می‌باشد.

ساختمان عملی یک نمونه از بی‌مثال که در دماسنج‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد در شکل ۵-۳۴ نشان داده شده است.

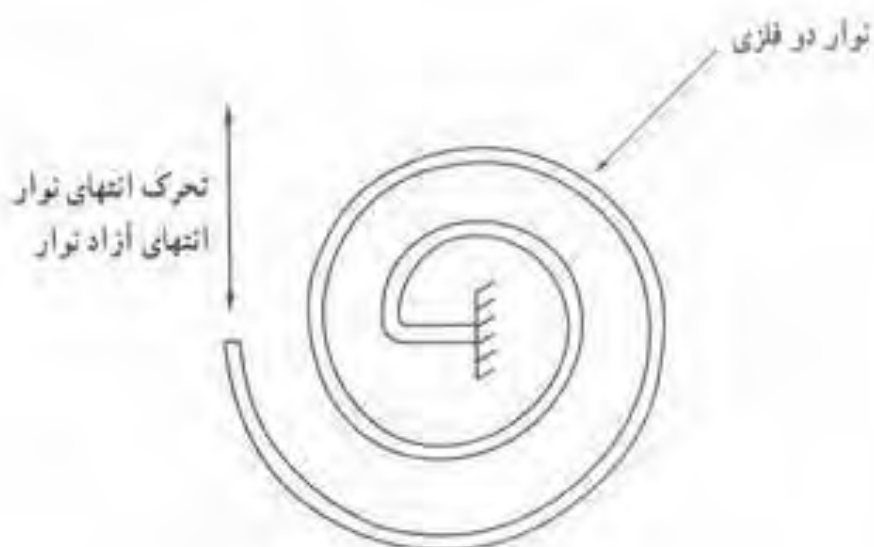


شکل ۵-۳۴

دماسنج ترموکوپلی: می دانیم که هر تغییری در درجه حرارت یک فلز باعث به حرکت در آمدن الکترون های آن می گردد هر قدر این تغییر دما، در یک فلز خاص، بیش تر باشد به همان نسبت جریان الکترون ها بیش تر خواهد بود که خود باعث تغییر بار الکتریکی در یک نقطه می شود. با استفاده از این خاصیت و با اندازه گیری میزان اختلاف بار الکتریکی می توان تغییرات درجه حرارت را تعیین نمود. این همان اصلی است که در ترموکوپل مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین برای این کار سرهای دو تیغه از دو جنس مختلف را به یکدیگر متصل نموده و محل اتصال را گرم می کنیم. در این هنگام الکترون ها جریان پیدا کرده در نتیجه سر یک تیغه تراکم بار مثبت و سر تیغه ی دیگر تراکم بار منفی پیدا می کند.

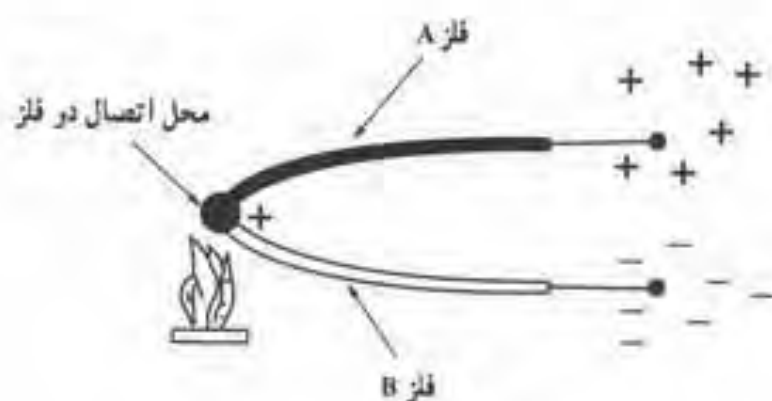

شکل ۳۵-۵

هر قدر اختلاف درجه حرارت بین نقطه ی اتصال و سرهای آزاد این دو فلز، بیش تر باشد به همان نسبت بار الکتریکی دو سر تیغه ها زیاد تر خواهد بود. بنابراین با اندازه گیری اختلاف بار الکتریکی (اختلاف پتانسیل الکتریکی) دو سر آزاد تیغه ها (دو سر ترموکوپل)، درجه حرارت نقطه ی اتصال مشخص خواهد شد.

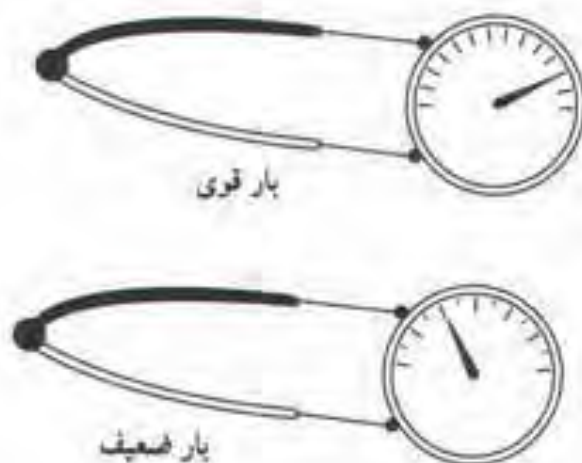


شکل ۳۶-۵ هر قدر حرارت نقطه ی اتصال بیش تر باشد اختلاف پتانسیل دو سر تیغه ها بیش تر خواهد بود.

چنانچه به نقطه‌ی اتصال و سرهای آزاد دو فلز، حرارت یکسان داده شود، بارالکتریکی دو فلز مساوی شده و در نتیجه اختلاف پتانسیل نیز صفر خواهد بود بنابراین قابلیت استفاده‌ی ترموکوپل فقط در صورت وجود اختلاف درجه حرارت بین نقطه‌ی اتصال و سرهای آزاد تیغه‌های فلزی می‌باشد. بنابراین در عمل درجه حرارت سرهای آزاد ثابت نگه‌داشته می‌شود که آن را «درجه حرارت مبنا» می‌نامیم.

مقدار ولتاژ ایجاد شده در دو سر تیغه‌ها بستگی به جنس تیغه‌ها داشته و به‌طور معمول بین $10 \mu V/^{\circ}C$ تا $80 \mu V/^{\circ}C$ است. در ضمن حداکثر درجه حرارت مجاز ترموکوپل نیز بستگی به جنس تیغه‌ها دارد.

چنانچه تعدادی ترموکوپل به صورت سری بسته شود، مجموعه، ترموپیل نام می‌گیرد. شکل ۳۷-۵ نمونه‌ای از ترموپیل را نشان می‌دهد.

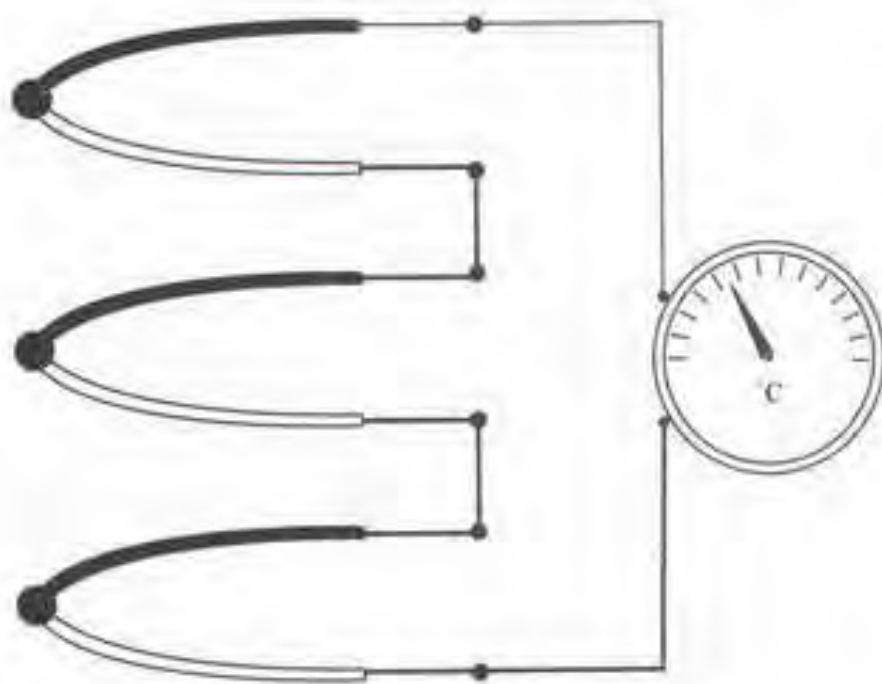

شکل ۳۷-۵ - ترموپیل


اگر در ترموپیل دمای محیط کلیه‌ی اتصالات و همچنین سیم‌های اتصال یکسان باشد در این صورت حساسیت مجموعه بالا رفته و قدرت تمیز آن نیز بیش‌تر خواهد شد.

به عنوان مثال با سری کردن ۲۵ ترموکوپل از نوع کنستانتان - کرمیل قدرت تمیز تا $100^{\circ}C$ بالا خواهد رفت.

از دیگر موارد استفاده‌ی ترموکوپل کاربرد آن در اندازه‌گیری درجه حرارت متوسط آگزوز توربین می‌باشد. این ترموکوپل‌ها به‌طور جداگانه در نقاط مختلف آگزوز قرار داده می‌شوند و با اندازه‌گیری ولتاژ دو سر ترموپیل می‌توان اندازه‌ی متوسط درجه حرارت آگزوز را مشخص کرد.

مطالعه‌ی آزاد

وسایل اندازه‌گیر دما شامل مقاومت‌های تابع حرارت: این وسایل دارای المان‌هایی هستند که مقاومت الکتریکی آن‌ها در مقابل حرارت تغییر می‌کند. در صورتی که ماده‌ی تشکیل دهنده‌ی مقاومت از جنس فلز باشد دستگاه ترمومتر مقاومتی و چنانچه این ماده از جنس نیمه هادی باشد وسیله، ترمومتر ترمیستوری نامیده می‌شود. روش معمول سنجش مقاومت استفاده از پل اندازه‌گیری می‌باشد. با اندازه‌گیری مقدار مقاومت و با ولتاژ دو سر آشکارساز در پل می‌توان درجه حرارت را اندازه گرفت. شکل ۳۸-۵ یک نمونه ترمیستور را نشان می‌دهد.

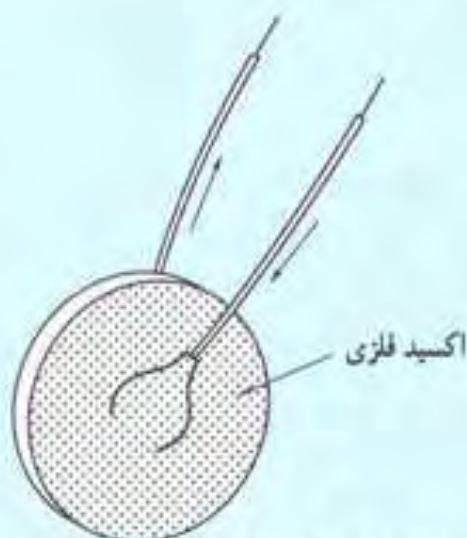

شکل ۳۸-۵- یک نمونه ترمیستور


آی-سی‌های (IC) سنسور درجه حرارت: با پیشرفت تکنولوژی الکترونیک در ساخت قطعات الکترونیکی، قطعاتی ساخته شده‌اند که می‌توانند حرارت را حس نموده و متناسب با درجه حرارت در خروجی خود ولتاژ یا جریانی را تولید نمایند. محدوده‌ی اندازه‌گیری حرارت در این گونه قطعات از 60°C تا 180°C می‌باشد. البته سنسور حرارتی تنها یک قطعه نیست بلکه یک قطعه‌ی حس‌کننده‌ی حرارت همراه با یک مدار الکترونیکی است که همگی به‌صورت یک مدار مجتمع ساخته شده و

به صورت یک قطعه‌ی سه پایه شبیه یک ترانزیستور در اختیار ما قرار می‌گیرد. خروجی این IC ها ولتاژ یا جریان بوده و از مهم‌ترین مزایای آن‌ها، خطی بودن ولتاژ یا جریان خروجی نسبت به درجه حرارت می‌باشد؛ به عنوان مثال، خروجی یک IC به ازای هر درجه‌ی سانتی‌گراد دما 10mV ولتاژ در اختیار ما قرار می‌دهد. از مشهورترین IC ها، LM335 و LM336 و LM334 و LM34 و LM35 و AD590 می‌باشند. فهرست این آی‌سی‌ها را به همراه مقدار ولتاژهای خروجی آن‌ها در زیر می‌بینید:


$10\text{mV}/^{\circ}\text{K}$,	LM335
$1\mu\text{A}/^{\circ}\text{K}$,	LM336
$10\text{mV}/^{\circ}\text{F}$,	LM34
$10\text{mV}/^{\circ}\text{C}$,	LM35
$1\mu\text{A}/^{\circ}\text{C}$,	AD590

تغذیه‌ی این IC ها از حدود ۴ ولت الی ۳۰ ولت می‌باشد. شکل ۳۹-۵، شکل ظاهری و مقطع IC شماره‌ی LM35 و همچنین دو نمونه از مدارهای عملی آن را نشان می‌دهد.

Basic Temperature Sensor

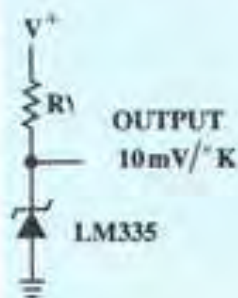


Calibrated Sensor

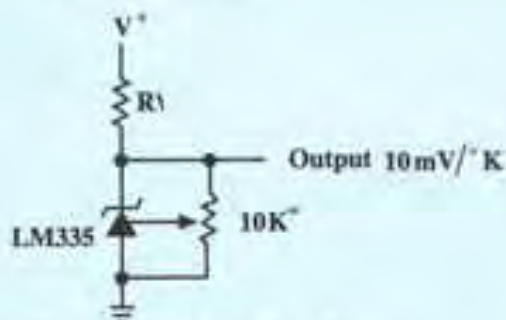

*Calibrate for 2.982V at 25°C

Wide Operating Supply

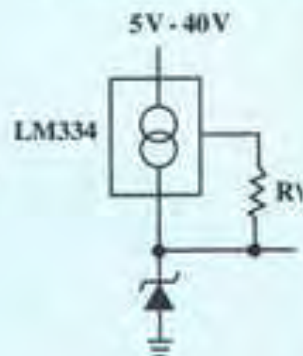

TO - 92
Plastic Package



BOTTOM VIEW

Order Number LM235Z, LM335Z
Or LM335 AZ

TO - 46
Metal Can Package *



BOTTOM VIEW

* Case is connected to negative pin
Order Number Lm135H, LM235H,
LM335H, LM135AH, LM235AH
or LM335AH

شکل ۳۹-۵

شیوه‌های اندازه‌گیری درجه حرارت که در صفحات قبل مورد بررسی اجمالی قرار گرفت تنها قسمتی از روش‌هایی است که در صنعت از آن‌ها استفاده می‌شود. قابل ذکر است که روش‌های دیگری نیز برای اندازه‌گیری درجه حرارت وجود دارند.

۴-۵- اندازه‌گیری ضخامت

برای اندازه‌گیری ضخامت در عمل از چندین شیوه استفاده می‌شود که در این جا یکی از رایج‌ترین شیوه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. همان‌طور که قبلاً نیز توضیح داده شد LVDT قادر به اندازه‌گیری هرگونه تغییر مکان حتی در حدود میکرومتر می‌باشد. بنابراین برای اندازه‌گیری ضخامت اجسام ساکن و یا در حال حرکت (مانند ورق رول یا ورق‌های پرس شده) از LVDT استفاده می‌شود.


به عنوان مثال غلتک ریلی دستگاهی است که در کارخانه‌ی فولاد فلز را به صورت ورقه درمی‌آورد. به عبارت دیگر در کارخانه ابتدا فلز را ذوب و سپس پرس کرده و با غلتک ریلی به صورت ورقه‌های فلزی با ضخامت یکسان درمی‌آورند. بخش کنترل کیفیت این کارخانه جهت اطمینان حاصل کردن از قابل قبول بودن ضخامت ورقه‌ها ضخامت آن‌ها را مورد اندازه‌گیری قرار می‌دهد. عنصری که این کار را انجام می‌دهد LVDT می‌باشد.

هسته‌ی LVDT به یک پراب کرومیم - فولاد تیز شده متصل می‌شود. پراب LVDT تغییر مکان حاصل از فلز را حس کرده و یک کامپیوتر معمولاً محاسبات مربوط به ضخامت را انجام می‌دهد.



شکل ۴-۵- کاربرد LVDT در غلتک ریلی به عنوان اندازه‌گیر ضخامت ورقی نورد شده

شکل ۴۱-۵ کاربرد دیگر دستگاه ضخامت‌سنج LVDT را نشان می‌دهد که به کمک آن آجرهای سرامیکی بر طبق ضخامت مرتب می‌شوند.

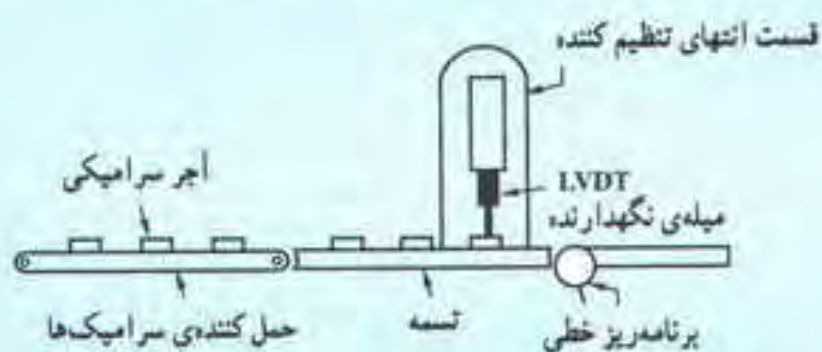

شکل ۴۱-۵ اندازه‌گیری ضخامت آجرهای سرامیک به کمک LVDT


براب LVDT بالای یک تسمه نقاله‌ی متحرک نصب شده است. وقتی هسته‌ی LVDT روی آجر فشار وارد می‌کند، ضخامت آجرها اندازه‌گیری می‌شود و هنگامی که آجرها به دقت اندازه‌گیری شد می‌توانند به‌طور مناسب بر طبق ضخامت مرتب شوند. LVDT ها در چنین کاربردهایی تا هزارم‌های یک اینچ را نیز مورد سنجش قرار می‌دهند.

۵-۵- اندازه‌گیری ارتفاع سطح مایعات

منظور از سطح مایع حدفاصل مایع با بخار خود یا محیط گازی که روی آن را احاطه کرده است می‌باشد.


ساده‌ترین روش اندازه‌گیری ارتفاع سطح مایع استفاده از ظرف شیشه‌ای یا شفاف است که بتوان مایع داخل آن را از بیرون به‌خوبی دید، اما چون نمی‌توان مخزن‌ها را از شیشه یا جسم شفاف ساخت، لذا اندازه‌گیری ارتفاع سطح مایع به طرق دیگری انجام می‌پذیرد که در زیر به بعضی از آنها اشاره‌ای مختصر خواهد شد.

۱-۵-۵- اندازه‌گیری ارتفاع سطح مایع به کمک اجسام شناور: مایعات همواره به خود و دیوارهای ظرفی که در آن ریخته می‌شوند، فشار وارد می‌آورند مثلاً اگر یک جسم خارجی را در یک ظرف مایع قرار دهیم از طرف مایع فشاری به این جسم وارد می‌شود.

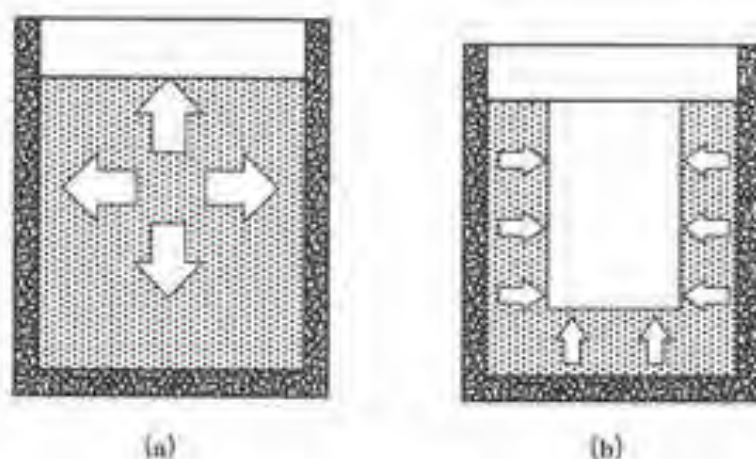


شکل ۴۲-۵

به شکل ۴۲-۵ نگاه کنید. فشاری که از دو پهلو به جسم شناور وارد می‌شود یکدیگر را خنثی می‌کنند. اما فشار وارده از پایین که بیش‌تر از فشار وارده از بالاست سعی بر آن دارد که جسم را به طرف بالا براند و همین فشار است که باعث سبک شدن اجسام شناور می‌شود (قانون ارشمیدس). هر قدر وزن مخصوص مایع بیش‌تر باشد این فشار بیش‌تر خواهد بود. مثلاً ممکن است جسمی در آب غوطه‌ور نشود اما در جیوه (مایع) فرو نرود. زیرا وزن مخصوص جیوه زیاد بوده و فشار زیادی از پایین به آن جسم وارد می‌نماید و آن را در سطح خود شناور نگه می‌دارد.

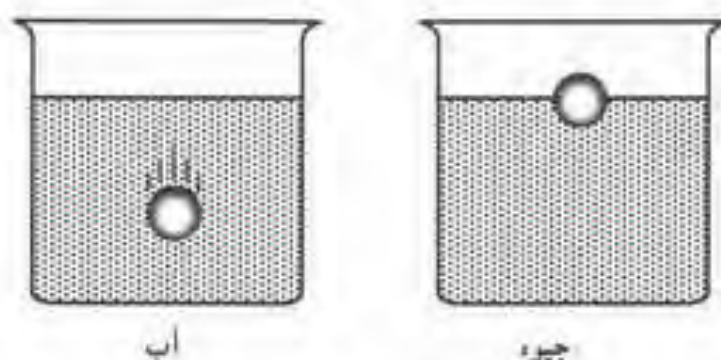


شکل ۴۳-۵

پس از ذکر مقدمه‌ی فوق، ساده‌ترین روش استفاده از اجسام شناور را در شکل ۴۴-۵ نشان می‌دهیم. با بالا یا پایین رفتن سطح مایع تویی نیز به سمت بالا و پایین حرکت می‌کند و این امر باعث حرکت عقربه شده و عقربه (حرکت عقربه) ارتفاع سطح مایع را مشخص می‌کند. برای این که تویی شناور روی سطح مایع حرکت آزاد نداشته باشد معمولاً آن را به وسیله‌ی دو

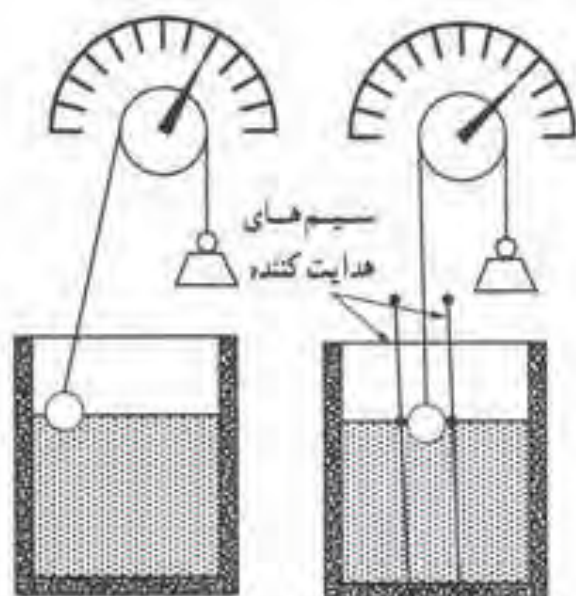


شکل ۴۴-۵

نیله مهار می‌کنند. در این روش می‌توان به‌جای عقربه و صفحه‌ی مدرج از یک شاغول و یک خط‌کش مدرج بلند، مطابق شکل ۴۵-۵، استفاده نمود. در این طریقۀ نوبی شناور به‌وسیله‌ی نخ‌ی که از روی قرقه عبور کرده است به وزنه‌ی شاغول متصل است. این وزنه در کنار مقیاس مدرجی حرکت می‌کند و ارتفاع سطح مایع را اندازه می‌گیرد.

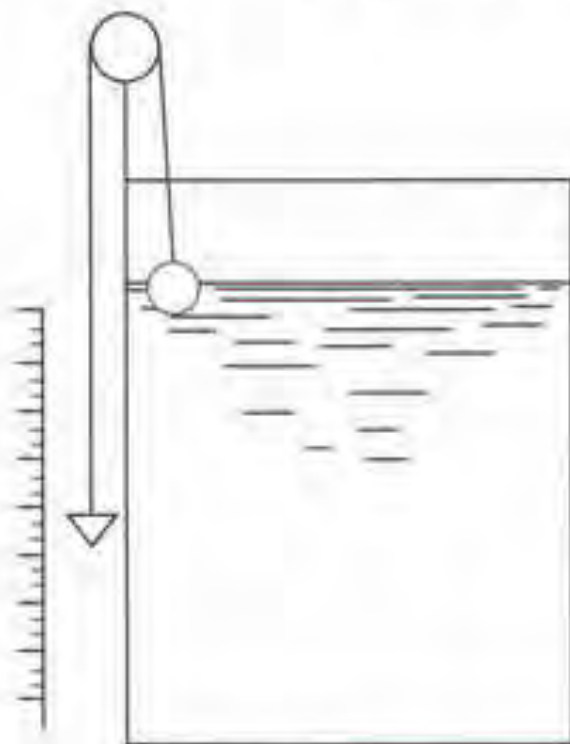

شکل ۴۵-۵

شکل ۵-۴۶ استفاده‌ی دیگری از تویی شناور را نشان می‌دهد. با حرکت تویی، اهرم، میله‌ی متحرک و عقربه حرکت کرده و ارتفاع سطح مایع را روی صفحه‌ی مدرج نشان می‌دهد.

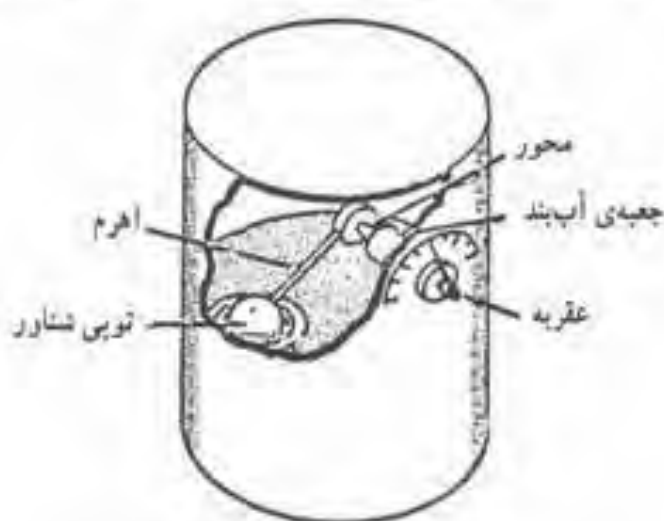

شکل ۵-۴۶

۵-۵-۲- اندازه‌گیری ارتفاع سطح مایعات به کمک امواج: اگر نوری بر سطح مایع شفاف تابانده شود مقدار کمی از آن هنگام برخورد با مایع منعکس گشته و مقداری دیگر جذب مایع می‌گردد اما قسمت اعظم آن از مایع عبور می‌کند. در این عمل هر چه ضخامت مایع بیش‌تر باشد مقدار نور جذب شده افزایش یافته و نور خارج شده کم می‌شود. بنابراین از روی نور خارج شده می‌توان ضخامت یا ارتفاع مایع را معین نمود. این شیوه‌ی اندازه‌گیری مطابق شکل ۵-۴۷ برای اندازه‌گیری ارتفاع مایعات شفاف به کار می‌رود.




شکل ۵-۴۷

مطالعه‌ی آزاد


عامل جذب نور در بالای مخزن با مقدار نوری که جذب می‌کند مقدار ارتفاع مایع را مشخص می‌سازد، مسلم است که هر چه مقدار نور جذب شده زیادتر باشد ارتفاع مایع کم‌تر خواهد بود.

اگر مایع تیره و غلیظ باشد به‌جای نور از اشعه‌ی x یا γ (گاما) استفاده می‌شود. مقدار اشعه‌ای که توسط جاذب اشعه جذب می‌شود ارتفاع مایع را معین می‌سازد. شیوه‌ی دیگر اندازه‌گیری، استفاده از امواج مافوق صوت (اولتراسونیک) است. در این روش یک منبع اولتراسونیک از بالاترین نقطه‌ی مخزن امواجی را ارسال می‌کند. امواج پس از برخورد با سطح مایع منعکس شده و توسط یک آشکارساز شناسایی می‌گردند. از مقایسه‌ی شکل موج ارسالی و موج دریافتی و زمان رفت و برگشت، فاصله تا سطح مایع و در نتیجه ارتفاع آن اندازه‌گیری می‌شود.

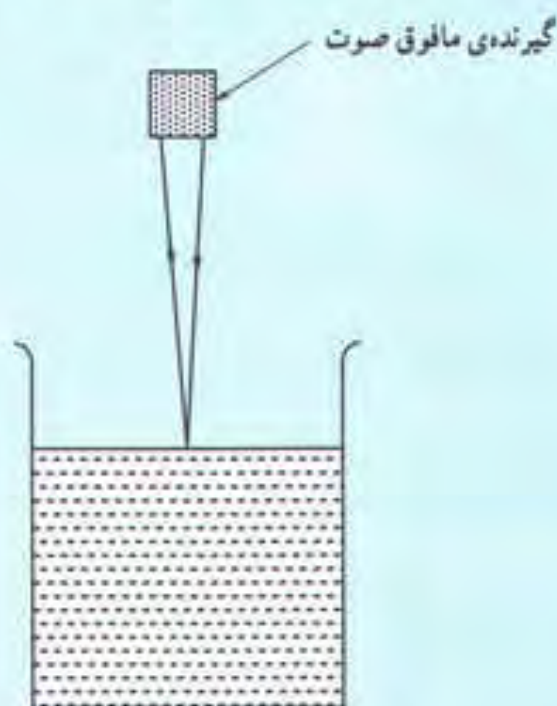

شکل ۴۸-۵


۳-۵-۵- اندازه‌گیری ارتفاع سطح مایعات با استفاده از لوله‌ی اندازه‌گیری: می‌دانیم مایع در تمام ظرف‌های مرتبط با یکدیگر در یک سطح قرار می‌گیرد، از این خاصیت برای اندازه‌گیری سطح مایع مطابق شکل ۴۹-۵ استفاده می‌شود.

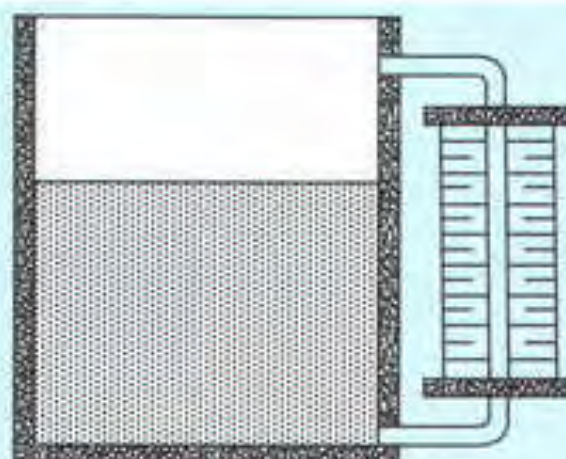

شکل ۴۹-۵


لوله‌ی همیشه‌ای از یک طرف به پایین‌ترین قسمت مخزن و از طرف دیگر به قسمت بالایی آن متصل شده است. می‌دانیم که سطح مایع در این لوله با سطح مایع در مخزن برابر است. برای جلوگیری از شکسته شدن این نوع لوله‌ها، در اطراف آن چند میله‌ی محافظ نصب شده است و برای مخزن‌هایی که دارای فشار بالا هستند از لوله‌های همیشه‌ای استفاده نمی‌شود.

۴-۵-۵- اندازه‌گیری ارتفاع سطح مایعات با استفاده از فشارسنج‌ها: فشار یک مایع با عمق مایع رابطه‌ی مستقیم دارد یعنی هر قدر عمق مایع (ارتفاع مایع) بیش‌تر باشد فشار وارده بر جداره‌های ظرف و نه ظرف بیش‌تر خواهد بود. بنابراین با اندازه‌گیری فشار (معمولاً نه ظرف) می‌توان به ارتفاع مایع پی‌برد. شکل ۵-۵-۵ سنجش ارتفاع سطح مایع به کمک فشارسنج L شکل را نشان می‌دهد.

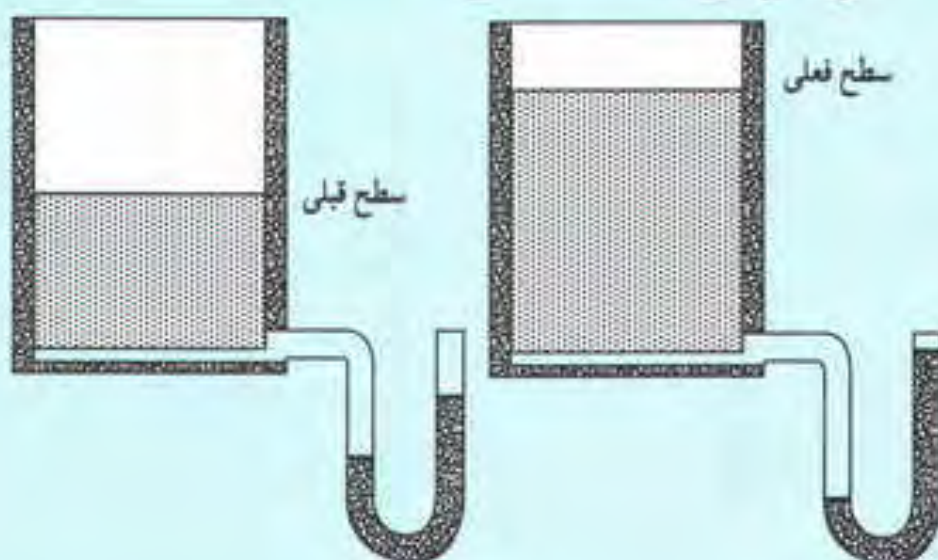


شکل ۵۰-۵

در مخزن‌هایی که فشار داخل آن‌ها زیاد است یک سر فشارسنج (مانومتر) به انتهای مخزن و سر دیگر آن به بالای مخزن وصل می‌شود. در ضمن معمولاً روی دو سطح جیوه‌ی داخل فشارسنج را با مایع دیگری می‌پوشانند تا از نفوذ مایع اصلی مخزن به داخل جیوه جلوگیری به عمل آید.

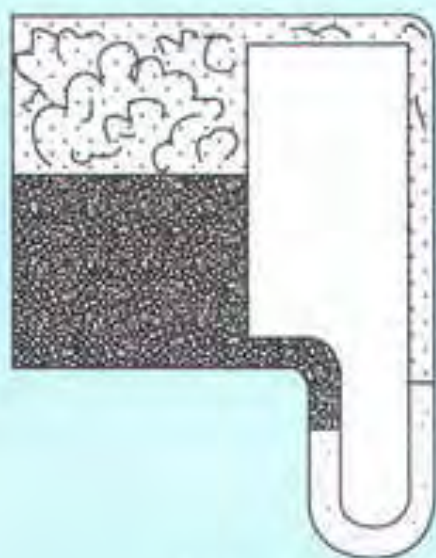

شکل ۵-۵۱

نوع دیگری از فشارسنج‌ها که در سنجش ارتفاع مورد استفاده قرار می‌گیرد فشارسنج دیافراگمی است که در شکل ۵-۵۲ نمونه‌ای از آن نشان داده شده است.

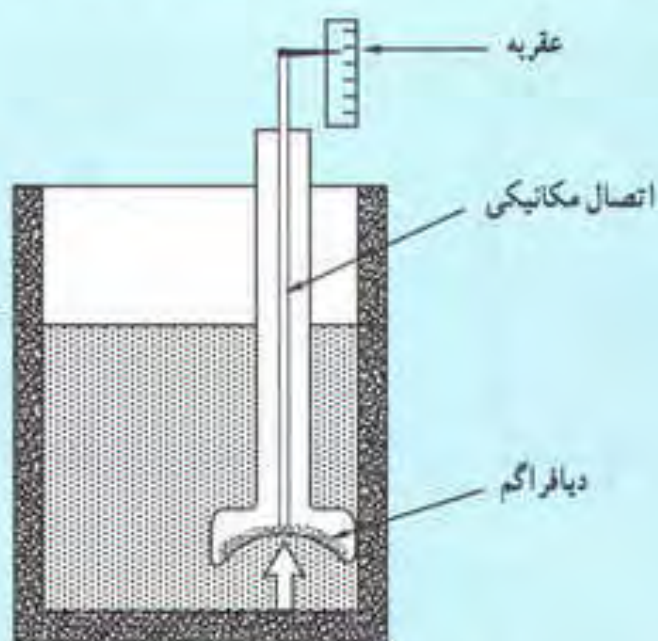

شکل ۵-۵۲


همان‌طور که در شکل ۵-۵۲ دیده می‌شود اختلاف فشار ستون مایع و فشار هوا که به دو طرف دیافراگم وارد می‌شود دیافراگم را به طرف داخل رانده و سبب حرکت غفربه بر روی صفحه‌ی مدرج می‌گردد. این نوع سطح نما برای مخازنی به کار می‌رود که فشاری معادل فشار هوا داشته باشد و برای مخازن تحت فشار از نوع دیگری از فشارسنج‌های دیافراگمی استفاده می‌شود.

۵-۶- اندازه‌گیری نور

نور مرئی یکی از امواج الکترومغناطیس است که طول موج آن بین 380° تا 780° نانومتر می‌باشد هر نور رنگی دارای طول موج مشخصی است. مثلاً نور قرمز دارای طول موج 700° نانومتر و نور سبز دارای طول موج تقریباً 550° نانومتر می‌باشد. برای اندازه‌گیری مقدار نور از سنسورهایی استفاده می‌شود که کمیت‌های فیزیکی آن‌ها نظیر مقاومت اهمی و ... با تاباندن نور تغییر می‌کند. سنسورهای نوری فقط برای اندازه‌گیری مقدار دقیق نور به کار نمی‌روند بلکه در صنعت می‌توانند به عنوان قطعه‌ای که وجود یا عدم وجود نور را مشخص می‌کند کاربرد داشته باشند. در زیر به برخی از سنسورهای پرکاربرد در اندازه‌گیری مقدار نور اشاره‌ی مختصری خواهد شد.

۱- ۵-۶- مقاومت‌های نوری: دانشمند مشهور ویلویی اسمیت هنگام


کار متوجه شد که مقاومت یک بلوک سلیوم با قرار گرفتن در معرض نور کاهش می‌یابد. این همان اثر مورد استفاده در مقاومت نوری می‌باشد. نمونه‌ای از مقاومت نوری در شکل ۵-۵۳ نشان داده شده است.

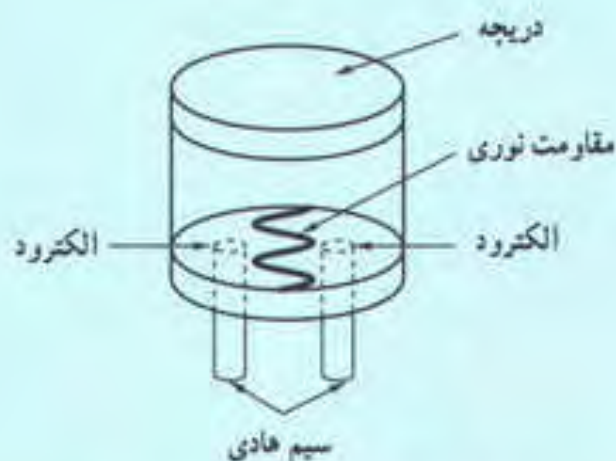

شکل ۵-۵۳- برش یک مقاومت نوری

عنصر مورد استفاده در مقاومت‌های نوری از کادمیم سولفید (CdS) و یا کادمیم سلنید (CdSe) می‌باشد. این مواد به صورت بخار روی یک پایه‌ی شیشه‌ای یا سرامیکی نشاندۀ (Coat) شده و سپس به صورت غیر قابل نفوذی در پلاستیک یا شیشه پایدار می‌گردند. هنگامی که نور به مقاومت نوری برخورد می‌نماید الکترون‌ها آزاد می‌شوند و به صورت عبور جریان عمل می‌نمایند که در این صورت مقاومت کاهش می‌یابد. هرچه تابش نور بیش‌تر باشد کاهش مقاومت بیش‌تر خواهد بود. پاسخ طیف مقاومت نوری (جگونگی عکس‌العمل این قطعه نسبت به طول موج‌های مختلف نوری) به نوع ماده‌ی مورد استفاده بستگی دارد. در شکل ۵-۵۴ پاسخ طیف مقاومت نوری CdS با پاسخ چشم انسان مطابقت بیش‌تری دارد و پاسخ طیف CdSe به طرف مادون قرمز جابه‌جا شده است.


ماده‌ی مشخصه‌ی مورد استفاده، نسبت مقاومت تاریک به روشن که رنجی از ۱ به ۱۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ را دارد تعیین می‌کند. مقاومت نوری نسبت به تغییرات نور بسیار حساس بوده و استفاده‌ی از آن در مدارات ساده و از نظر قیمت نسبتاً ارزان می‌باشد.

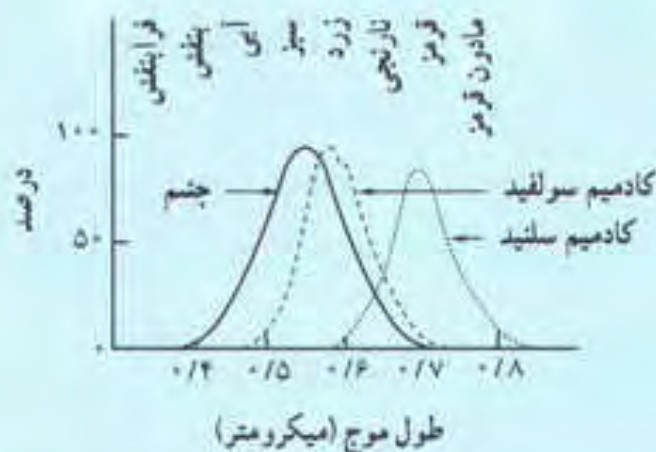

شکل ۵-۵۴ پاسخ طیف کادمیم سولفید (CdS) و کادمیم سلنید (CdSe) در مقایسه با پاسخ چشم انسان

یکی از معایب اساسی این قطعه، عکس‌العمل بسیار کند آن در مقابل تغییرات نور می‌باشد. با توجه به این که مقاومت نوری نسبت به تغییرات نور بسیار حساس است معمولاً نیازی به تقویت‌کنندگی ندارد. شکل ۵-۵۵ جگونگی کاربرد این قطعه را در


مدارات نشان می‌دهد. در این مدار ساده تغییرات نور به تغییرات ولتاژ تبدیل می‌گردد.

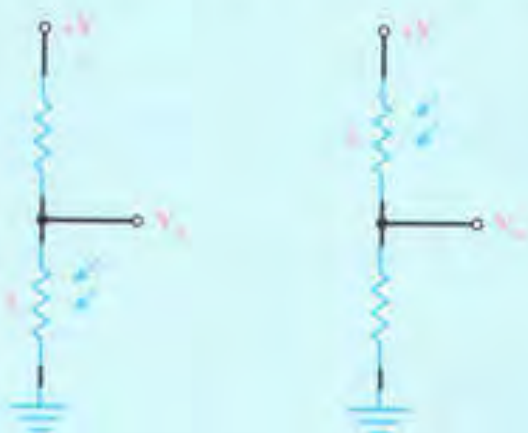

شکل ۵-۵۵- مقاومت‌های نوری مورد استفاده در مدارات مقسم ولتاژ

۲-۶-۵- دیود نوری (Photo diode): دیودهای نوری (فتودیودها)،

دیودهای PN هستند که محل اتصال P و N آنها در معرض نور قرار می‌گیرد. این دیودها در بایاس معکوس کاربرد داشته و تابیدن نور به محل اتصال N و P، باعث شکسته شدن پیوندها شده و جریان انبعاث معکوس آن را زیاد می‌کند که مقدار این جریان بستگی به مقدار نور تابانیده شده به محل اتصال دارد.

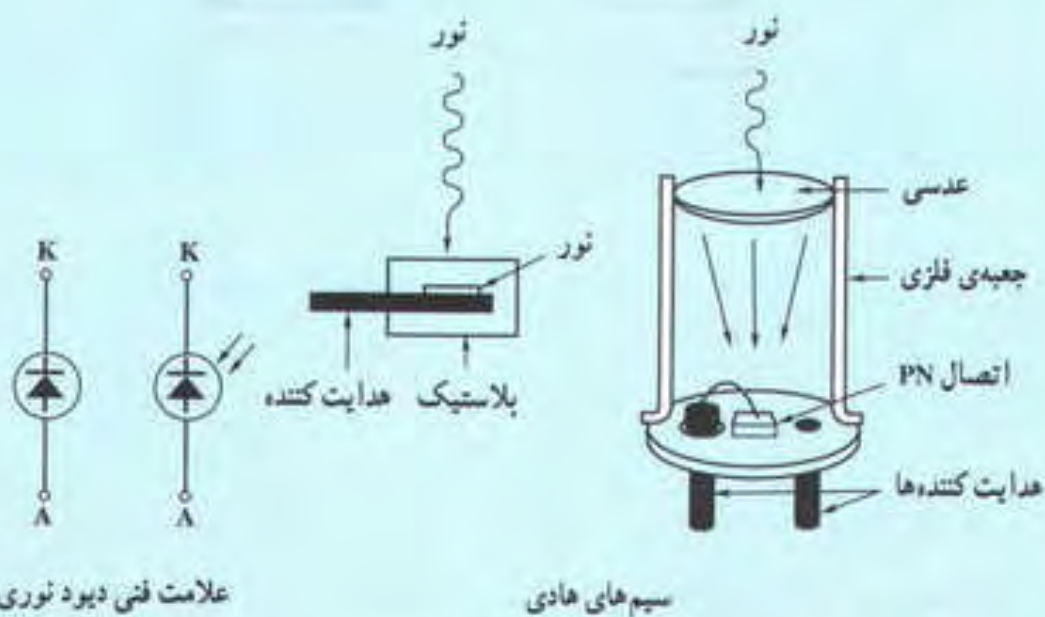

شکل ۵-۵۶- ساختمان یک دیود نوری همراه با علامت فنی آن

دیودهای نوری تحت وضعیت‌های روشنایی کامل نیز، جریان‌های نسبتاً کوچکی را تولید می‌کنند. برخی از سازندگان این‌گونه دیودها در همان محفظه‌ی دیود نوری تقویت‌کننده‌ای جهت افزایش حساسیت دیود اضافه می‌نمایند. عناصر نیمه‌هادی دیگری مانند فتوترانزیستور و ... نیز وجود دارند که می‌توانند برای تشخیص نور در مدارات مورد استفاده قرار گیرند.


۳-۶-۵- فتوولتیک (Photo Voltaic): فتوولتیک وسیله‌ای است که به هنگام قرار گرفتن در معرض تابش نور و ولتاژی در دو سر آن تولید می‌گردد این پدیده را اثر فتوالکتریک می‌نامند که در سال ۱۸۸۷ هنریک هرتز آن را کشف کرد. عنصر اصلی این وسیله نیمه‌هادی است.

به طور کلی از نظر ساختمانی سلول‌های ولتاژ نوری در دو نوع ساخته می‌شوند:

۱- سلول‌های سیلیکون

۲- سلول‌های سلینیوم

شکل ۵-۵۷ ساختمان هر دو نوع سلول را نشان می‌دهد.

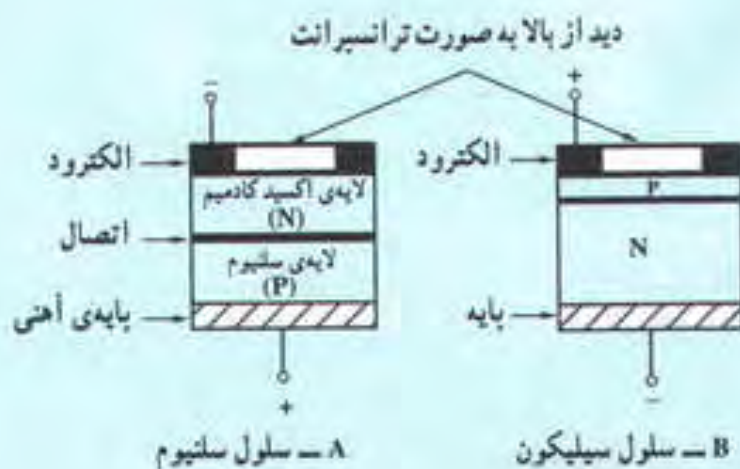

شکل ۵-۵۷- سلول‌های ولتاژ نوری


در سلول سلینیوم (شکل ۵-۵۷A) یک لایه‌ی نازک از سلینیوم روی پایه‌ای فلزی نشانده می‌شود، سپس لایه‌ای از کادمیم در بالای سلینیوم (Selenium) قرار می‌دهند که در این صورت بین کادمیم و سلینیوم یک اتصال PN شکل می‌یابد. در سلول سیلیکون (شکل ۵-۵۷B) یک لایه‌ی نازک با ناخالصی نوع P و باقی‌مانده با نوع N می‌باشند.

مقاومت داخلی سلول ولتاژ نوری را معمولاً کم در نظر می‌گیرند تا هنگام جریان‌دهی ولتاژ دو سر آن تغییرات چندانی نداشته باشد.

بین پایه‌های سلول سیلیکون در شدت نور زیاد، حدود 0.5% ولت ولتاژ و جریانی حدود 100 mA تولید می‌شود. از این سلول‌ها به عنوان سلول‌های خورشیدی استفاده می‌گردد تا انرژی تابشی خورشید را به انرژی الکتریکی تبدیل نمایند. برای افزایش ولتاژ و جریان خروجی اغلب این سلول‌ها را به صورت‌های سری، موازی و یا سری-موازی به یکدیگر متصل می‌کنند. سلول‌های سلینیوم پاسخ طیفی بهتری دارند اما جریان‌دهی آن‌ها بسیار ضعیف است. از این سلول‌ها در نور سنج‌ها جهت سنجش مقدار نور بیش‌تر استفاده می‌شود.

۵-۷- اندازه‌گیری وزن

برای اندازه‌گیری وزن، نیرو، کشش، خمش، بیجش، شتاب، گشتاور و ... از عنصری به نام استرین گیج (Strain Gauge) استفاده می‌شود. استرین گیج‌ها نوارهای بسیار باریکی هستند که در مقابل کشیدگی یا فشار، مقدار مقاومت‌شان تغییر می‌کند. به دلیل طولیل بودن طول استرین گیج‌ها، نوارهای آن را به شکل فنری در می‌آورند تا جای کم‌تری را اشغال کنند. جنس این سنسورها معمولاً از کنستانتان (آلیاژی از مس و نیکل) است و به صورت نوارهایی به ضخامت تقریباً $5\mu\text{m}$ ، که روی لایه‌ی حاملی از اپوکسی (Epoxy) قرار گرفته‌اند، ساخته می‌شوند. در مواردی که دمای محیط زیاد است از لایه‌ی حامل سرامیکی استفاده می‌کنند. شکل ۵-۵۸ دو نمونه استرین گیج را نشان می‌دهد.

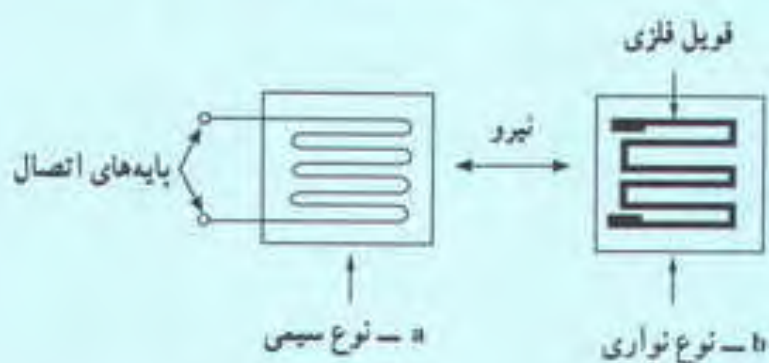


شکل ۵-۵۸- انواع استرین گیج‌ها

برای این که بتوان از استرین گیج‌ها به خوبی برای اندازه‌گیری استفاده نمود باید بتوان آن‌ها را به دقت و به طور صحیح در محل مناسبی روی بدنه‌ی جسم نصب کرد. در ضمن باید آن‌ها را از هرگونه ضربه و آسیب مکانیکی محفوظ داشت. برای این منظور از پوشش سیلیکونی و محافظه‌ی فلزی بر روی آن استفاده می‌شود. همان‌طور که گفته شد استرین گیج نواری است با طول l و سطح مقطع A و مقاومت مخصوص ρ که مقاومت کل آن از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

در اثر اعمال نیرو به جسم، سطح خارجی آن تغییر می‌یابد و چون استرین گیج روی سطح جسم قرار دارد لذا آن نیز تغییر کرده و طول و سطح مقطع و مقاومت مخصوص آن و در کل مقاومت آن نیز تغییر خواهد کرد و چنانچه به جسم فشار وارد آید (به خاطر وزن) باز هم مشخصات فیزیکی استرین گیج تغییر نموده و در نهایت مقاومت الکتریکی آن تغییر خواهد یافت. لازم به یادآوری است که این تغییر مقاومت در حدود میلی اهم می‌باشد.


شکل ۵-۵۹ نحوه‌ی اندازه‌گیری مقدار نیرو را نشان می‌دهد. بر اثر نیرو سطح خارجی میله زیاد شده در نتیجه استرین گیج کشیده می‌شود و مقاومت آن تغییر می‌کند. با اندازه‌گیری این تغییر مقاومت می‌توان به مقدار نیرو پی برد.

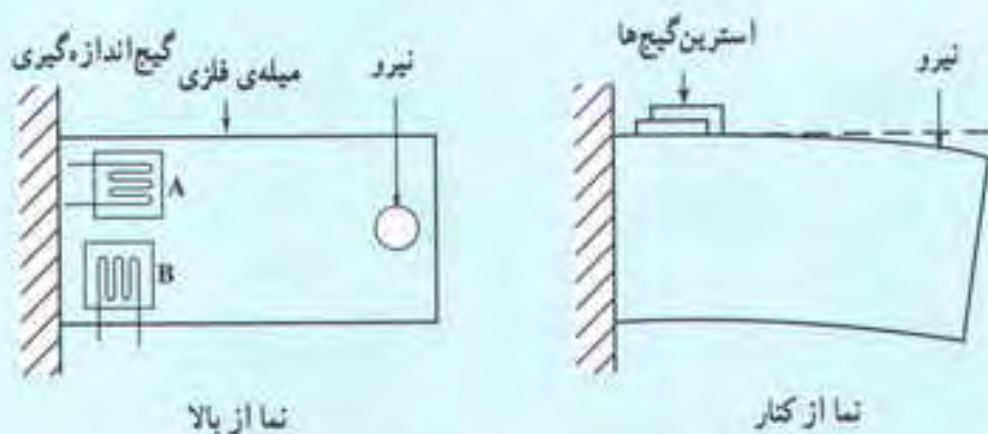

شکل ۵-۵۹- نحوه‌ی اندازه‌گیری

اگر نیرو کم باشد تغییرات مقاومت استرین گیج نیز بسیار کم خواهد بود، لذا برای آشکار کردن این تغییرات بسیار کوچک مقاومت، از پل وتستون استفاده می‌شود و

خروجی پل به یک تقویت کننده‌ی تفاضلی متصل می‌گردد تا بتوان در خروجی آن متناسب با نیرو، ولتاژ DC دریافت کرد. شکل ۵-۶۰ یک پل ونستون را که در یک بازوی آن استرین گیج و در سه بازوی دیگر آن سه مقاومت استاندارد قرار دارد و خروجی این پل به یک تقویت کننده تفاضلی متصل است، نشان می‌دهد:

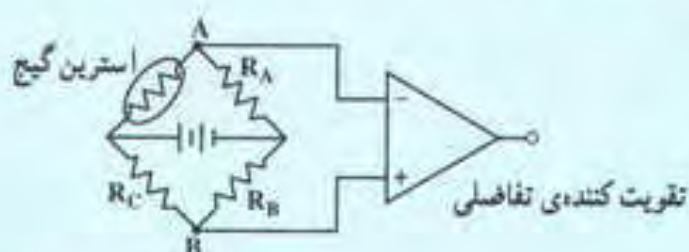

شکل ۵-۶۰- نحوه‌ی قرار گرفتن استرین گیج در یک پل


استرین گیج‌هایی نیز وجود دارند که با عناصر نیمه‌هادی ساخته می‌شوند و از حساسیت بسیار بالایی برخوردارند.

۱-۷-۵- اندازه‌گیری وزن به کمک لود سل (Load Cell): برای اندازه‌گیری وزن عناصری ساخته و به بازار عرضه شده‌اند که لودسل نامیده می‌شوند. به کمک این لودسل‌ها می‌توان وزن‌های بسیار کم تا بسیار زیاد (حتی بالای ۱۰۰ تن) را اندازه گرفت. داخل یک لودسل پل ونستون قرار دارد که در یک بازوی آن استرین گیج قرار می‌گیرد. بنابراین هر لودسل دارای چهار رشته سیم است که دوتای آن ورودی و مربوط به تغذیه‌ی پل و دوتای دیگر آن خروجی جهت اتصال به تقویت کننده می‌باشند. شکل ۵-۶۱ نمونه‌هایی از لودسل‌ها را نشان می‌دهد.



شکل ۵-۶۱- نمونه‌هایی از لودسل‌ها که در ساختن ترازوها و باسکول‌ها از آن‌ها استفاده می‌شود.

شکل ۵-۶۲ نحوه‌ی قرار گرفتن لودسل‌ها را زیر باسکول و یا در جایی که قرار است وزن آن اندازه گرفته شود نشان می‌دهد. علامت فنی لودسل مثلث است.

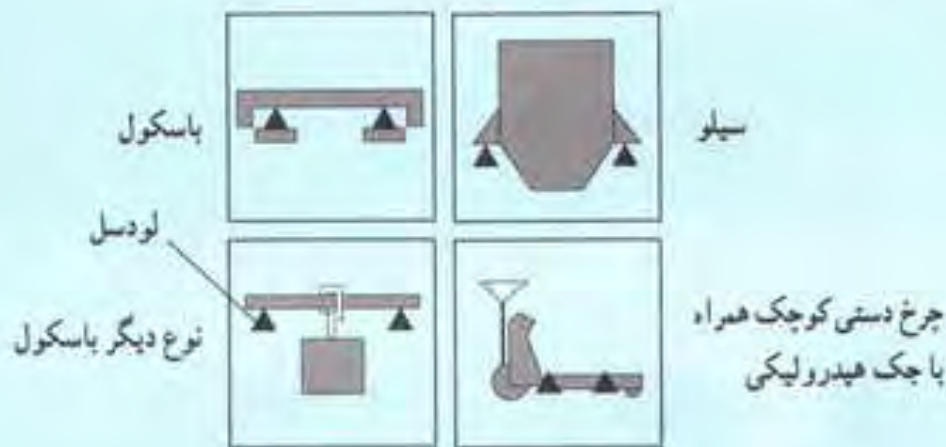

شکل ۵-۶۲

اندازه‌گیری وزن، ضمن این که وزن یک جسم نامشخص را معین می‌کند، کاربردهای دیگری منجمله در جرثقیل‌ها دارد، بدین صورت که اگر یک جرثقیل بخواهد به عنوان مثال جسمی به وزن ۱۰ تن را از زمین بلند کند ابتدا وزن این جسم را با اندکی بلند کردن اندازه می‌گیرد و چنانچه کم‌تر از ۱۰ تن باشد به کار عادی خود ادامه خواهد داد ولی اگر بیش‌تر از ۱۰ تن باشد آن را به زمین گذاشته و حرکت نمی‌دهد.

پرسش

- ۱- چرا در صنعت کمیت‌های غیرالکتریکی مانند درجه حرارت و ... را ابتدا تبدیل به یک کمیت الکتریکی کرده و سپس آن را انتقال می‌دهند؟
- ۲- کاربرد اندازه‌گیری تغییر مکان طولی کدام است؟
- ۳- فشار و واحد آن را تعریف کنید.
- ۴- ۳ مورد کاربرد فشار را نام ببرید.
- ۵- کاربرد فشارسنج دیافراگمی در کجاست؟

- ۶- درجه حرارت را تعریف کنید.
- ۷- ساختمان دماسنج فشاری را به طور کامل شرح دهید.
- ۸- دماسنج ترموکوبلی و کاربرد آن را به طور کامل شرح دهید.

منابع مورد استفاده

- ۱- دستگاه‌های اندازه‌گیری، تألیف فتح‌الله نظریان - انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.
- ۲- اصول اندازه‌گیری الکتریکی، تألیف فتح‌الله نظریان، فریدون قیصرانی، انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.
- ۳- آشنایی با ابزار دقیق، تألیف آقای مشتاقی از انتشارات شرکت ملی گاز ایران.
- ۴- استفاده از کانال‌های مختلف دستگاه‌های اندازه‌گیری.





964-05-0905-1
ISBN 964-05-0905-1