




جمهوری اسلامی ایران
وزارت آموزش عالی
جمهوری اسلامی ایران

راه اندازی موتورهای سه فاز و تک فاز

جلد اول

ساخته‌ی کار دانش (گروه تحصیل برق)

رشته‌های مهارتی: برق صنعتی و برق صنعتی درجه (۱)

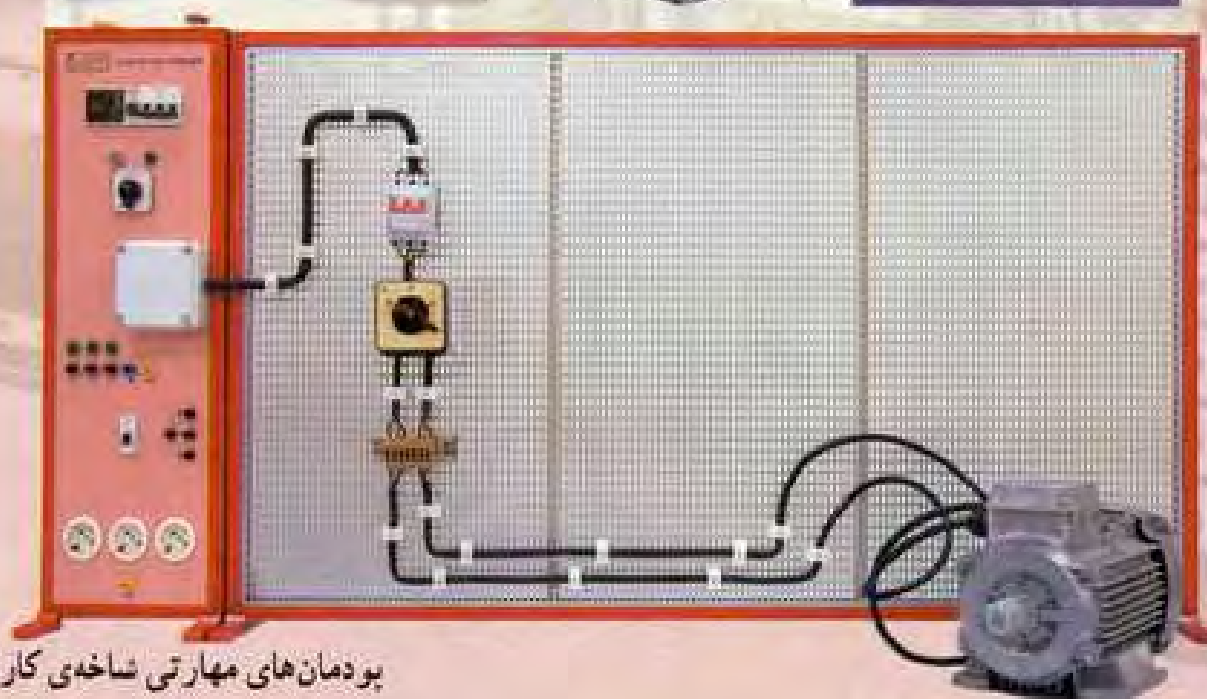

بودمان‌های مهارتی ساخته‌ی کار دانش

۶۰۴/۸

هنگاران محترم و دانش آموزان عزیز:

بیتنه‌هات و نظرات خود را در باره‌ی محتوای این کتاب به تناسی
تهران - صندوق پستی شماره‌ی ۲۸۷۲/۱۵ دفتر برنامه‌ریزی و تألیف آموزش های
فنی و حرفه‌ای و کار دانش، ارسال فرمایند.

info@tvoccd.sch.ir

بیت الکترونیکی

www.tvoccd.sch.ir

المرس الکترونیکی

وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

برنامه‌ریزی محتوا و نظارت و کنترل دفتر برنامه‌ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه‌ای و کار دانش

نام کتاب: راهنمای آموزشی موتورهای سدفلز و تکسلز اجته اول (۱-۲۰۱۸)

مؤلف: انجرام خداآبادی

دوستاندار: مهندس فریدون علوم، مهندس امیر حسین نورگانی

دوستاندار: مباحثت طفیلی

اندامداری و نظارت و کنترل: آداری کلید و توزیع کتاب های فنی

رسم: محمد سبھی، هدیه پندار

نگارش: استودیو هنگانی شرکت صنایع آموزشی آهلیس رخ‌تد، محمدرضا صفاپخش و سعید رحمانی پوردهی

تصویرنگار: علم‌ها رهنمایی کر

سندخدار: صغری عابسی

طراح جلد: مریم کبیران

شرکت صنایع آموزشی (وابسته به وزارت آموزش و پرورش) تهران - جاده‌ی مخصوص کرج - بعد از کیلومتر ۷ -


ابتدای بزرگراه آزادگان به طرفه جنوب، تلفن: ۲۵۲۲۲۲۲، دورنگار: ۰۲۵-۳۷۷، صندوق پستی: ۱۳۲۲۵/۳۷۹

سایحه: فرسبیم

سال انتشار: نوبت چاپ، چاپ اول ۱۳۸۴

چون چاپ محفوظ است.

شابک ۷-۹۳۹-۵-۹۶۲-۰ ISBN 964-05-1290-7

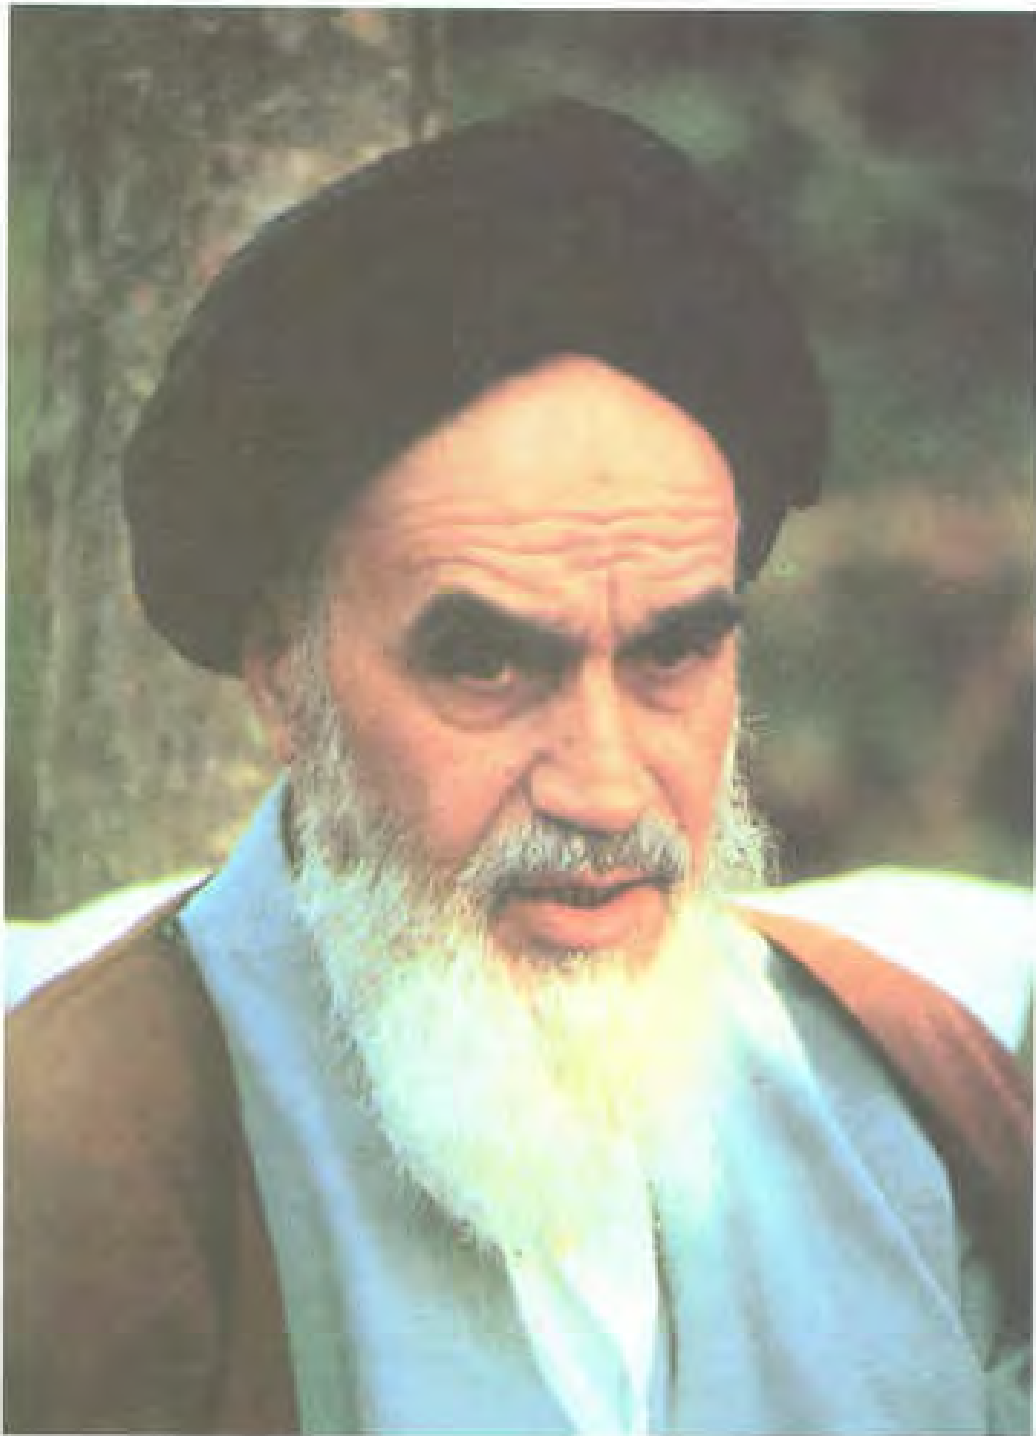

شما عزیزان گوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات کشور خودتان را برآورده
سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشید و از انگای به اجانب بیهیزید.
امام خمینی «قدس سره التزییف»

مقدمه‌ای بر چگونگی برنامه‌ریزی کتاب‌های بودمانی

برنامه‌ریزی تألیف «بودمان‌های مهارت» با «کتاب‌های تخصصی شاخه کار دانش» بر مبنای اسناد راه‌های کتاب «مجموعه برنامه‌های درسی رشته‌های مهارت‌های شاخه کار دانش» مجموعه ششم «صورت گرفته است. بر این اساس ابتدا توانایی‌های هم‌خانوات (Homogeneous Power) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. سپس مجموعه مهارت‌های هم‌خانوات به صورت واحدهای کار تحت عنوان (Unit) دسته‌بندی می‌شوند. در نهایت واحدهای کار هم‌خانوات با هم مجدداً دسته‌بندی شده و بودمان مهارتی (Modular) را شکل می‌دهند.

دسته‌بندی «توانایی‌ها» و «واحدهای کار» توسط کمیسیون‌های تخصصی با یک نگرش علمی انجام شده است به گونه‌ای که یک سیستم جویا بر برنامه‌ریزی و تألیف بودمان‌های مهارت نظارت دائمی دارد.

به منظور آشنایی هر چه بیش‌تر مربیان، هنرآموزان و هنرجویان شاخه کار دانش و سایر علاقه‌مندان و دست‌اندرکاران آموزش‌های مهارتی با روش تدوین «بودمان‌های مهارت» توضیح می‌شود الگوهای ارائه شده در نمونه برگ‌های شماره (۱)، (۲) و (۳) مورد بررسی قرار گیرد. در ارائه دسته‌بندی‌ها، زمان مورد نیاز برای آموزش آن‌ها نیز تعیین می‌گردد. با روش مذکور یک «بودمان» به عنوان کتاب درسی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش در «شاخه کار دانش» چاپ می‌شود.

به‌طور کلی هر استاندارد مهارت به تعدادی بودمان مهارت (M₁ و M₂ و ...) تقسیم می‌شود. نمونه برگ شماره (۱) برای دسته‌بندی M₁ و M₂ و هر واحد کار نیز به تعدادی واحد کار (U₁ و U₂ و ...) تقسیم می‌شود. در این نمونه برگ مشاهده می‌کنیم که در هر واحد کار چه نوع توانایی‌هایی وجود دارد. در نمونه برگ شماره (۲) واحدهای کار مرتبط با بودمان و در نمونه برگ شماره (۳) اطلاعات کامل مربوط به هر بودمان برجسته شده است. بدین‌سان هنرآموزان و هنرجویان از چند شاخه کار دانش و کلیه عزیزانی که در امر توسعه آموزش‌های مهارتی فعالیت دارند، می‌توانند ما را در غنای کیفی بودمان‌ها که برای توسعه آموزش‌های مهارتی تدوین شده است راهنمایان و پلور باشند.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش

دفتر برنامه‌ریزی و تألیف آموزش‌های

فنی و حرفه‌ای و کار دانش

پیشگفتار

حد و ستایش بروردگاری را که جای جای هستی را با آیات و جلوه‌های خویش بیاراست، تا صاحبان خرد در آن اندیشه کنند.

هنر آموزان گرامی و فراگیران عزیز

کتابی که اینجا پیش رو دارید، یکی از کتاب‌های درسی نظام جدید آموزشی در شاخه کتبه‌الکتاب، زمینه صنعت می‌باشد که به کوشش شرکت صنایع آموزشی (وابسته به آموزش و پرورش) تألیف و چاپ شده است. این شرکت در سال ۱۳۵۶ با هدف طراحی، تولید و تأمین تجهیزات کسب‌آموزشی، آزمایشگاهی و کارگاهی برای تمام مقاطع تحصیلی (از پیش‌دبستانی تا دانشگاه) تأسیس شده است.

مهم‌ترین رسالت شرکت، حمایت و پشتیبانی همه‌جانبه از آموزش کشور در جهت تحقق اهداف آموزش و پرورش است. در این راستا با بهره‌گیری از آخرین فناوری کشورهای پیشرفته صنعتی بسیاری از تجهیزات آموزشی کلاس‌ها، آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها را تولید نموده است.

یکی دیگر از خدمات شرکت صنایع آموزشی، همکاری با سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش برای تألیف کتاب‌های درسی است. در تألیف این کتاب‌ها پیشگویان و صاحب‌نظران آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی در نهایت صمیمیت، این شرکت را یاری داده‌اند تا کجای آسان، روان و خودآموز تهیه و در اختیار فراگیران عزیز مهارت‌های صنعتی قرار دهند. شیوه نگارشی این کتاب منطبق با شیوه آموزش مهارت بودمانی (Mindliner) با پیمانه‌ای می‌باشد. این شیوه آموزش مهارت، حداکثر در بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی اجرا می‌شود.

امید است مشران محترم مراکز آموزشی با تمام توان در جهت اجرای هرچه بهتر این شیوه نوین آموزش و مهارت‌همت گمارند تا بتوانند به کلیه اهداف آموزشی کتاب جامه عمل بپوشانند. با دست‌هایی به این اهداف آموزشی است که فراگیران عزیز در زمره صنعتگران حلاق و کارآفرین کشور عزیزمان قرار گیرند و نقش عمده‌ای در تسکین این صنعت و اشتغال‌زایی ایفا نمایند.

شرکت صنایع آموزشی

واحد تحقیقات و طرح و برنامه

مقدمه

کتاب حاضر با عنوان راه‌اندازی موتورهای سه‌فاز و تک‌فاز، براساس استاندارد مهارت برق صنعتی درجه دو تهیه شده است. نوشتن شده تا مطالب درسی همراه با تصاویر به‌صورت خودآموز و بودم‌مانی تدوین شود تا امر یادگیری را سهل‌تر کند. همچنین در جرایس کتاب سعی شده تا در رسم غلام و نقشه‌ها از آخرین استاندارد جهانی IEC استفاده شود این کتاب مشتمل بر سه فصل است:

در فصل اول ساختمان داخلی، طرز کار تجهیزات مربوط به راه‌اندازی مدار به همراه مدارهای الکترونیک کلیدی و کنتاکتوری موتورهای سه‌فاز، آسنکرون، روتور فلسی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

فصل دوم شامل بررسی اصول کار، اجزا و انواع موتورهای تک‌فاز با مدارهای راه‌اندازی کلیدی و کنتاکتوری است. در فصل سوم اجزا، انواع و اصول کار ترانسفورماتورهای تک‌فاز همراه با تعدادی آزمایش‌های مقدماتی و روابط پایه‌ای مورد بحث قرار می‌گیرد.

متناسب با فصل‌های سه‌گانه کارهای عملی پیش‌بینی شده است و فراگیران موظف هستند تا با راهنمایی‌های مربیان خود کارهای عملی را در زمان‌های تعیین شده انجام دهند.

روش اجرای کارهای عملی به این صورت است که پس از توضیحات هر کار، در قسمت مربوط به مراحل اجرای کار ابتدا از فراگیران می‌خواهیم نقشه را ترسیم کنند و سپس با توجه به تصاویر عملی، مدار را روی تابلو اتصال دهند.

در انتهای فصل‌های اول و دوم، خودآزمایی‌های عملی ارائه شده که به عنوان الگوهای امتحانی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. همچنین تکالیف عملی در نظر گرفته شده است که فراگیران می‌توانند در ساعات مجاز درسی یا در منزل به انجام آن‌ها بپردازند.

در پایان، وظیفه‌ی خود می‌دانم که از اعتنای محترم کمیته‌ی هماهنگی و کمیته‌ی تخصصی رشته‌ی الکترونیک سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی آقایان مهندسین سید محمود حسینی، فریدون علومی، حسین جلالی، محمدجواد آیت‌اللهی که در تدوین این کتاب نهایت همکاری و راهنمایی‌های لازم را مقبول داشته‌اند صمیمانه تشکر کنم.

مؤلف

- ۱۳-۱- کلید دستی سه‌فاز زیانه‌ای ساده ۶۲
- ۱۳-۱- مدار راه‌اندازی موتور سه‌فاز با کلید دستی ساده ۶۶
- ۱۳-۱-۱- مدار راه‌اندازی موتور سه‌فاز با کلید اهرمی ساده ۶۶
- ۱۳-۲- مدار راه‌اندازی موتور سه‌فاز با کلید غلتکی ساده ۶۷
- ۱۳-۳- مدار راه‌اندازی موتور سه‌فاز با کلید زیانه‌ای ساده ۶۷
- ۱۵-۱- کار عملی شماره (۲) ۶۹
- ۱۶-۱- کار عملی شماره (۳) ۷۲
- ۱۷-۱- کلیدهای دستی سه‌فاز چیه‌گرد - راست‌گرد ۷۹
- ۱۷-۱-۱- کلید دستی سه‌فاز چیه‌گرد - راست‌گرد اهرمی ۷۹
- ۱۷-۲- کلید دستی سه‌فاز چیه‌گرد - راست‌گرد غلتکی ۸۱
- ۱۷-۲- کلید دستی سه‌فاز چیه‌گرد - راست‌گرد زیانه‌ای ۸۱
- ۱۸-۱- کار عملی شماره (۴) ۸۴
- ۱۹-۱- کار عملی شماره (۵) ۸۹
- ۲۰-۱- کلید دستی سه‌فاز ستاره - مثلث ۹۲
- ۲۰-۱- کلید دستی ستاره - مثلث غلتکی ۹۲
- ۲۰-۲- کلید دستی ستاره - مثلث زیانه‌ای ۹۵
- ۲۱-۱- کار عملی شماره (۶) ۹۷
- ۲۲-۱- کار عملی شماره (۷) ۱۰۲
- ۲۲-۱- کار عملی شماره (۸) ۱۰۷
- ۲۲-۱- کار عملی شماره (۹) ۱۱۶
- ۲۵-۱- کار عملی شماره (۱۰) ۱۲۵
- ۲۶-۱- آشنایی با کنتاکتور ترمستی استپ و اشارت ۱۳۲
- ۱-۲۶-۱- کنتاکتور ترمستی ۱۳۲
- ۱-۲۶-۲- طرز کار کنتاکتور ۱۳۲
- ۱-۲۶-۳- ترمستی استپ و اشارت ۱۴۱
- ۱-۲۷- کلید سوییچ ۱۴۵
- ۱-۲۸- لامپ بیگنال ۱۴۵
- ۱-۲۹- چگونگی قرار گرفتن و تعیین رنگ تجهیزات کنترل و نمایش دهنده‌ها ۱۴۷
- ۱-۳۰- آشنایی با رله‌های حرارتی و مغناطیسی ۱۴۹
- ۱-۳۰-۱- رله‌ی حرارتی ۱۴۹
- ۱-۳۰-۲- رله‌ی مغناطیسی ۱۵۵
- ۱-۳۱- آشنایی با رله‌های زمانی ۱۵۷
- ۱-۳۱-۱- تایمر موتوری ۱۵۷
- ۱-۳۱-۲- تایمر یادی ۱۵۹
- ۱-۳۱-۳- تایمر الکترونیکی ۱۶۹
- ۱-۳۲- آشنایی با انواع لیمیت‌سوییچ‌ها و فلوترسوییچ‌ها ۱۶۲
- ۱-۳۲-۱- لیمیت‌سوییچ ۱۶۲
- ۱-۳۲-۲- فلوترسوییچ ۱۶۴
- ۱-۳۳- آشنایی با کلیدهای روغنی ۱۶۵
- ۱-۳۴- علائم اختصاری و حروف نشانایی مدارهای صنعتی ۱۶۶
- ۱-۳۴-۱- علائم اختصاری ۱۶۶
- ۱-۳۴-۲- حروف نشانایی ۱۶۹
- ضمیمه ۱ - میدان مغناطیسی دوار ۱۷۲
- ضمیمه ۲ - سازمان‌های فنی ۱۷۳
- ضمیمه ۳ - برنامه زمانی نگهداری ماشین‌ها ۱۷۴
- ضمیمه ۴ - عیب‌یابی موتورهای سه‌فاز ۱۷۵
- منابع و مآخذ ۱۷۷

جلد دوم

<p>۱۵۷ کار عملی شماره (۲۵) ۱-۵۰</p> <p>۱۶۹ کار عملی شماره (۲۶) ۱-۵۱</p> <p>۱۷۹ کار عملی شماره (۲۷) ۱-۵۲</p> <p>۱۸۹ کار عملی شماره (۲۸) ۱-۵۳</p> <p>۱۹۹ کار عملی شماره (۲۹) ۱-۵۴</p> <p>۲۱۰ کار عملی شماره (۳۰) ۱-۵۵</p> <p>۲۲۰ کار عملی شماره (۳۱) ۱-۵۶</p> <p>۲۳۰ کار عملی شماره (۳۲) ۱-۵۷</p> <p>۲۴۰ خودآزمایی عملی (۱)</p> <p>۲۴۴ خودآزمایی عملی (۲)</p> <p>۲۴۵ آزمون پایانی (۱)</p> <p>۲۵۵ منابع و مآخذ</p>	<p>۱-۳۵ آماده کردن تابلو ۱</p> <p>۱-۳۶ کار عملی شماره (۱۱) ۲</p> <p>۱-۳۷ کار عملی شماره (۱۲) ۱۴</p> <p>۱-۳۸ کار عملی شماره (۱۳) ۲۷</p> <p>۱-۳۹ کار عملی شماره (۱۴) ۴۱</p> <p>۱-۴۰ کار عملی شماره (۱۵) ۵۲</p> <p>۱-۴۱ کار عملی شماره (۱۶) ۶۳</p> <p>۱-۴۲ کار عملی شماره (۱۷) ۷۴</p> <p>۱-۴۳ کار عملی شماره (۱۸) ۸۶</p> <p>۱-۴۴ کار عملی شماره (۱۹) ۹۶</p> <p>۱-۴۵ کار عملی شماره (۲۰) ۱۰۶</p> <p>۱-۴۶ کار عملی شماره (۲۱) ۱۱۶</p> <p>۱-۴۷ کار عملی شماره (۲۲) ۱۲۷</p> <p>۱-۴۸ کار عملی شماره (۲۳) ۱۳۷</p> <p>۱-۴۹ کار عملی شماره (۲۴) ۱۴۷</p>
---	--

هدف کلی بودمان

راه اندازی موتورهای سه فاز و تک فاز

ساعات آموزش			عنوان توانایی	تساره	
جمع	عملی	نظری		توانایی	واحدکار
۲۹۰	۲۵۰	۴۰	راه اندازی موتورهای سه فاز	۳۰	۲۰
۵۰	۳۵	۱۵	راه اندازی موتورهای تک فاز	۳۱	۲۱
۱۰	۵	۵	ترانسفورماتور تک فاز	۳۲	۲۲

واحد کار اول

راه اندازی موتورهای سه فاز

هدف کلی

راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز یا کلیدهای دستی و کنتاکتور

هدف های رفتاری: فراگیر پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- انواع موتورهای الکتریکی از نظر نوع جریان الکتریکی مصرفی را نام ببرد.
- ۲- انواع موتورهای سه فاز را نام ببرد.
- ۳- خصوصیات استاتور موتورهای آسنکرون را شرح دهد.
- ۴- خصوصیات روتور موتورهای آسنکرون را شرح دهد.
- ۵- خصوصیات و انواع موتورهای سنکرون را بیان کند.
- ۶- چگونگی تولید میدان دوار را با رسم شکل توضیح دهد.
- ۷- ساختمان داخلی و طرز کار موتورهای آسنکرون القایی را شرح دهد.
- ۸- مقایسه لغزش و گشتاور را بیان کند.
- ۹- روش های راه اندازی موتورهای سه فاز آسنکرون در شبکه ی سه فاز را توضیح دهد.
- ۱۰- اتصالات ستاره و مثلث را از نظر ولتاژ و جریان و توان با هم مقایسه کند.
- ۱۱- چگونگی تغییر جهت گردش در موتورهای سه فاز را شرح دهد.
- ۱۲- نحوه ی راه اندازی موتور سه فاز در شبکه ی تک فاز را به همراه رسم مدارهای مربوطه توضیح دهد.
- ۱۳- ساختمان داخلی و طرز کار موتورهای آسنکرون روتور سیم پیچی را شرح دهد.
- ۱۴- انواع موتورهای سنکرون را نام ببرد.
- ۱۵- اطلاعات روی پلاک مشخصات الکتروموتورهای سه فاز را توضیح دهد.
- ۱۶- مفهوم کلاس حرارتی در موتورهای سه فاز را شرح دهد.
- ۱۷- پلاک اتصالات (نخته کلم) موتور را شرح دهد.
- ۱۸- اتصالات ستاره و مثلث در استانداردهای قدیم و جدید (IEC) را رسم کند.

- ۱۹- نکات مهم در انتخاب موتورهای الکتریکی را نام برد.
- ۲۰- نکات اصلی در برق‌رسانی به موتورهای الکتریکی را بیان کند.
- ۲۱- تئوری انتخاب سطح مقطع کابل در جریان تک‌فاز و سه‌فاز را شرح دهد.
- ۲۲- موارد ضروری در انتخاب فیوز مناسب برای مدار را توضیح دهد.
- ۲۳- سه نکته کلاف‌های موتور را عملاً تشخیص دهد.
- ۲۴- انواع کلیدهای دستی سه‌فاز را نام برد.
- ۲۵- ساختمان داخلی و طرز کار کلید دستی سه‌فاز اهرمی ساده را شرح دهد.
- ۲۶- مدار راه‌اندازی موتور سه‌فاز با کلید اهرمی ساده را رسم نماید.
- ۲۷- مدار راه‌اندازی موتور سه‌فاز با کلید اهرمی ساده را ببندد و آن را به شبکه اتصال دهد.
- ۲۸- ساختمان داخلی و طرز کار کلید دستی سه‌فاز غلتکی را شرح دهد.
- ۲۹- مدار راه‌اندازی موتور سه‌فاز با کلید غلتکی ساده را رسم کند.
- ۳۰- ساختمان داخلی و طرز کار کلید دستی سه‌فاز زمانه‌ای ساده را شرح دهد.
- ۳۱- مدار راه‌اندازی موتور سه‌فاز با کلید زمانه‌ای ساده را رسم کند.
- ۳۲- مدار راه‌اندازی موتور سه‌فاز با کلید زمانه‌ای را ببندد و آن را به شبکه اتصال دهد.
- ۳۳- ساختمان داخلی و طرز کار کلید دستی سه‌فاز جیب‌گرد - راست‌گرد اهرمی را شرح دهد.
- ۳۴- مدار راه‌اندازی موتور سه‌فاز با کلید دستی سه‌فاز جیب‌گرد - راست‌گرد اهرمی را رسم کند.
- ۳۵- ساختمان داخلی و طرز کار کلید دستی سه‌فاز جیب‌گرد - راست‌گرد غلتکی را شرح دهد.
- ۳۶- مدار راه‌اندازی موتور سه‌فاز با کلید دستی سه‌فاز جیب‌گرد - راست‌گرد غلتکی را رسم کند.
- ۳۷- ساختمان داخلی و طرز کار کلید دستی سه‌فاز جیب‌گرد - راست‌گرد زمانه‌ای را رسم کند.
- ۳۸- ساختمان داخلی و طرز کار کلید دستی سه‌فاز ستاره مثلث غلتکی را شرح دهد.
- ۳۹- مدار راه‌اندازی موتور سه‌فاز با کلید دستی سه‌فاز ستاره مثلث غلتکی را رسم کند.
- ۴۰- ساختمان داخلی و طرز کار کلید دستی سه‌فاز ستاره مثلث زمانه‌ای را شرح دهد.
- ۴۱- مدار راه‌اندازی موتور سه‌فاز با کلید دستی سه‌فاز ستاره مثلث زمانه‌ای را رسم کند.
- ۴۲- مدار راه‌اندازی موتور سه‌فاز با کلید دستی سه‌فاز ستاره مثلث زمانه‌ای را ببندد و آن را به شبکه اتصال دهد.
- ۴۳- مدار ستاره‌ی متعادل و نامتعادل لامپی را اتصال دهد و ولتاژها و جریان‌های خطی و فازی را اندازه‌گیری کند.
- ۴۴- مدار مثلث متعادل و نامتعادل لامپی را اتصال دهد و ولتاژها و جریان‌های خطی و فازی را اندازه‌گیری کند.
- ۴۵- ساختمان داخلی، طرز کار و مزایای استفاده از کنتاکتور را توضیح دهد.
- ۴۶- مشخصات کنتاکتور را از روی جدول مشخصات آن بخواند.
- ۴۷- چگونگی انتخاب کنتاکتور برای موارد مشخص را انجام دهد.
- ۴۸- ساختمان داخلی، ظاهری و مشخصات تستی‌های استب و استارت را توضیح دهد.
- ۴۹- طرز کار و کاربرد کلید موتنج را بیان کند.
- ۵۰- ساختمان داخلی، ظاهری، انواع و کاربرد لامپ‌های سیگنال را توضیح دهد.
- ۵۱- ساختمان داخلی، ظاهری، طرز کار و کاربرد رله‌ی حرارتی را توضیح دهد.
- ۵۲- ساختمان داخلی و طرز کار رله‌ی مغناطیسی را بیان کند.

- ۵۲- ساختمان داخلی، انواع، طرز کار و کاربرد رله‌های زمانی را توضیح دهد.
- ۵۳- ساختمان داخلی، انواع، طرز کار و کاربرد لیمیت سوئیچ را توضیح دهد.
- ۵۴- علائم اختصاری مدارهای صنعتی را رسم کند.
- ۵۵- حرقت مشخصه‌ی مدارهای صنعتی را بیان کند.
- ۵۶- با نصب قطعات روی تابلوی پری-آن را برای اتصال مدارهای الکتریکی آماده کند.
- ۵۷- وسایل و قطعات مورد نیاز در اتصال مدارهای صنعتی را معرفی کند.
- ۵۸- مدار راه‌اندازی موتور سه‌فاز آسنکرون روتور قفسی با استفاده از کلید بک بل و نسبی استارت را روی تابلو اتصال دهد.
- ۶۰- مدار راه‌اندازی موتور سه‌فاز آسنکرون روتور قفسی با استفاده از کنتاکتور و نسبی استپ و استارت را روی تابلو اتصال دهد.
- ۶۱- مدار راه‌اندازی موتور سه‌فاز آسنکرون روتور قفسی با استفاده از کنتاکتور و نسبی استپ و وسایل حفاظتی را روی تابلو اتصال دهد.
- ۶۲- مدار راه‌اندازی موتور سه‌فاز آسنکرون روتور قفسی با استفاده از کنتاکتور و نسبی استپ و وسایل حفاظتی و خیردهنده را روی تابلو اتصال دهد.
- ۶۳- مدار راه‌اندازی موتور سه‌فاز آسنکرون روتور قفسی با استفاده از کنتاکتور و نسبی استپ به صورت لحظه‌ای و دائم را روی تابلو اتصال دهد.
- ۶۴- مدار راه‌اندازی موتور سه‌فاز آسنکرون روتور قفسی با استفاده از کنتاکتور و نسبی استپ از چند محل فرمان را روی تابلو اتصال دهد.
- ۶۵- مدار راه‌اندازی سه موتور سه‌فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت یکی پس از دیگری را روی تابلو اتصال دهد.
- ۶۶- مدار راه‌اندازی دو موتور سه‌فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت یکی پس از دیگری با تایمر را روی تابلو اتصال دهد.
- ۶۷- مدار راه‌اندازی سه موتور سه‌فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت یکی به جای دیگری را روی تابلو اتصال دهد.
- ۶۸- مدار راه‌اندازی موتور سه‌فاز آسنکرون روتور قفسی با استفاده از لیمیت سوئیچ را روی تابلو اتصال دهد.
- ۶۹- مدار راه‌اندازی موتور سه‌فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت جیب‌گرد - راست‌گرد یا توقف را روی تابلو اتصال دهد.
- ۷۰- مدار راه‌اندازی موتور سه‌فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت جیب‌گرد - راست‌گرد یا توقف از دو محل فرمان را روی تابلو اتصال دهد.
- ۷۱- مدار راه‌اندازی موتور سه‌فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت جیب‌گرد - راست‌گرد یا توقف به شکل لحظه‌ای و دائم را روی تابلو اتصال دهد.
- ۷۲- مدار راه‌اندازی موتور سه‌فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت جیب‌گرد - راست‌گرد بدون توقف (سریع) را روی تابلو اتصال دهد.
- ۷۳- مدار راه‌اندازی موتور سه‌فاز آسنکرون روتور قفسی با استفاده از کنتاکتور و به صورت جیب‌گرد - راست‌گرد

- سریع دستی را روی تابلو اتصال دهد.
- ۷۲- مدار راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی با استفاده از کنتاکتور و به صورت چپ گرد - راست گرد سریع با تایمر را روی تابلو اتصال دهد.
- ۷۵- مدار راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی با استفاده از کنتاکتور و به صورت چپ گرد - راست گرد سریع با میکروسوییچ و دستی را روی تابلو اتصال دهد.
- ۷۶- مدار راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی با استفاده از کنتاکتور و به صورت ستاره مثلث دستی را روی تابلو اتصال دهد.
- ۷۷- مدار راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی با استفاده از کنتاکتور و به صورت ستاره مثلث دستی یا دو محل فرمان را روی تابلو اتصال دهد.
- ۷۸- مدار راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی با استفاده از کنتاکتور و به صورت ستاره مثلث اتوماتیک را روی تابلو اتصال دهد.
- ۷۹- مدار راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی با استفاده از کنتاکتور و به صورت ستاره مثلث با میکروسوییچ را روی تابلو اتصال دهد.

ساعات آموزش		
نظری	عملی	جمع
۴۰	۲۵۰	۲۹۰


✱ موتورهای الکتریکی می‌توانند برای به کار انداختن انواع و اقسام وسایل به کار روند به طوری که می‌توان گفت در کمتر خانه یا کارگاهی است که از موتورهای الکتریکی استفاده نشود. به همین جهت داشتن اطلاعات کافی در زمینه اصول کار، ساختمان داخلی و طرز کار موتورها برای ما تقریباً یک امر ضروری است. آشنایی با این موارد ما را در رفع عیب، تمویض قطعات یا سیم‌بندی موتورها و یا انتخاب موتور مناسب با کار مورد نظر یاری می‌کند. شکل ۱-۱ کاربرد موتور در صنعت را نشان می‌دهد. از جمله دلایل استفاده‌ی روزافزون از موتورهای الکتریکی نسبت به کارهای دستی و یا سبک‌های مکانیکی عبارتند از:

- توانایی انجام کار مناسب
- قیمت ارزان‌تر
- راه‌اندازی کم هزینه
- دوام زیاد در صورت مراقبت و استفاده‌ی صحیح
- استفاده‌ی آسان
- سر و صدا و حجم کم
- مقاوم در برابر اضافه بار موقت
- تأثیر کم سرما و گرمای محیط بر آنها
- جلوگیری از آلودگی هوا
- لرزش کم در حین کار
- امکان قرار گرفتن در وضعیت‌های مختلف
- جزئی بودن خسارات در هنگام آتش‌سوزی
- سرویس و نگهداری آسان


شکل‌های ۱-۲ و ۱-۳ تصاویری از موتورهای الکتریکی را نشان می‌دهد.

موتورهای الکتریکی از نظر توزیع جریان مصرفی به دو دسته تقسیم می‌شوند:


- ۱- موتورهای جریان متناوب (AC)
- ۲- موتورهای جریان مستقیم (DC)

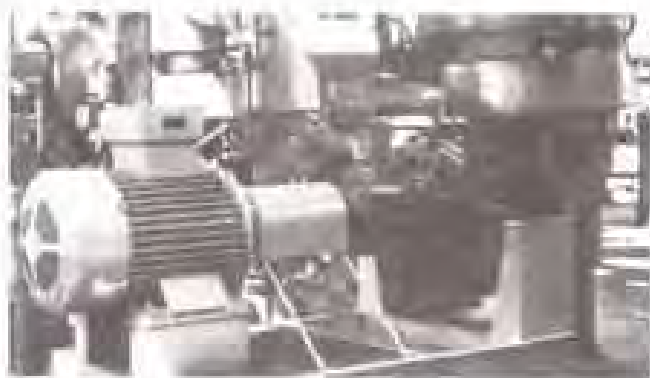

شکل ۱-۱

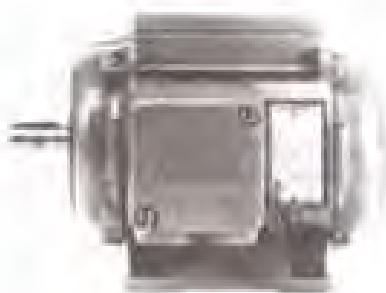

شکل ۱-۲

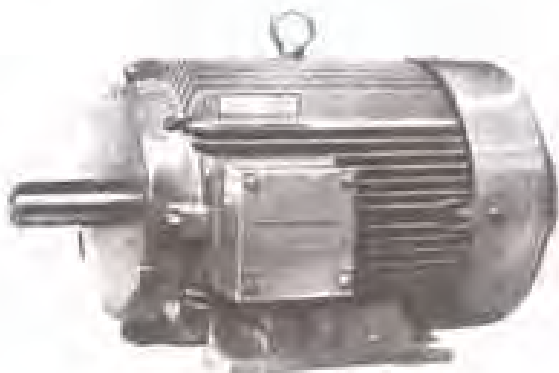

شکل ۱-۳



شکل ۱-۲- موتور سه فاز

بیش تر موتورهایی که در صنعت مورد استفاده قرار می گیرند از نوع موتورهای با جریان متناوب (AC) هستند. موتورهای جریان متناوب خود به دو گروه کلی تقسیم می شوند:

● موتورهای سه فاز

● موتورهای تک فاز

در شکل های ۱-۳ و ۱-۵ نمونه هایی از موتورهای سه فاز

و تک فاز را مشاهده می کنید.




شکل ۱-۳- موتور تک فاز



۱-۱-۱- آشنایی با الکتروموتورهای سه فاز

اساس کار موتورهای القایی برای اولین بار در سال ۱۸۲۲ توسط آرگوا عنوان شد. وی با آزمایش ساده‌ای موفق به درک این مطلب شد که اگر یک صفحه‌ی غیرمغناطیسی مدور و یک قطب‌نما را بر روی یک محور مطابق شکل (۱-۶) و به موازات هم قرار دهیم به طوری که یک یا دو قطب قطب‌نما در نزدیکی لبه‌ی صفحه قرار گیرد، با گرداندن صفحه‌ی غیرمغناطیسی، قطب‌نما نیز به گردش در می‌آید و یا با گرداندن قطب‌نما، صفحه حول محور خود شروع به گردش می‌کند و همیشه جهت حرکت یکی (قطب‌نما یا صفحه‌ی دوران) مشابه جهت حرکتی است که به دیگری وارد می‌شود.

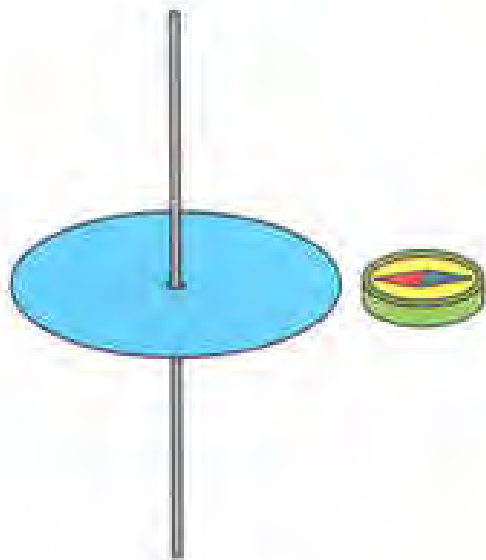


شکل ۱-۶

موتورهای سه فاز جریان متناوب به دو دسته‌ی کلی زیر

تقسیم می‌شوند:

- موتورهای استکرون
- موتورهای سنکرون

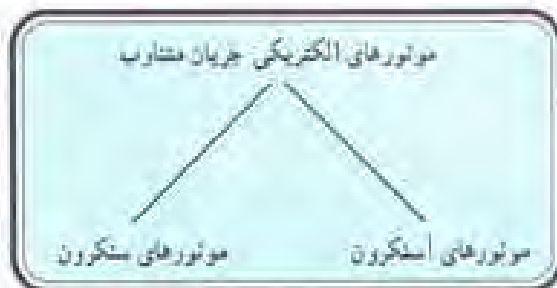


۱-۱-۱-۱- موتورهای استکرون (غیرهمزمان)

ساختار این موتورها از دو قسمت اصلی تشکیل شده


است:

الف- استاتور (ساکن): استاتور عبارت از یک استوانه‌ی توخالی است که از کنار هم قرار گرفتن چند ورقه‌ی نازک فولاد سیلیس دار که نسبت به هم عایق هستند ساخته شده و ضخامت هر ورق 0.5 میلی‌متر است.

برای حفاظت سیم پیچ و ورق‌های استاتور، کل مجموعه در داخل یک پوسته‌ی جدنی قرار می‌گیرد. در شکل ۱-۷ تصویر یک نمونه ورق استاتور را مشاهده می‌کنید.

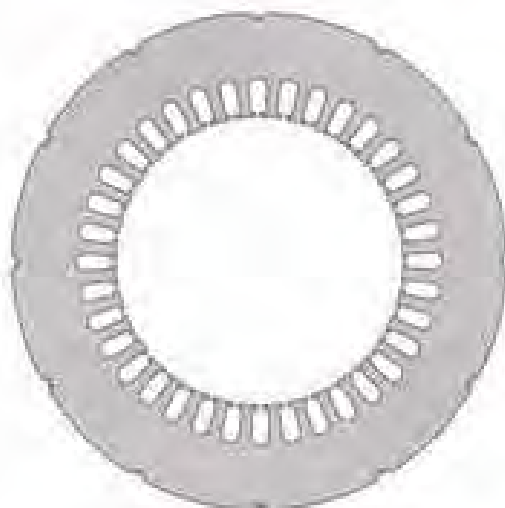


شکل ۱-۷- یک نمونه ورق استاتور

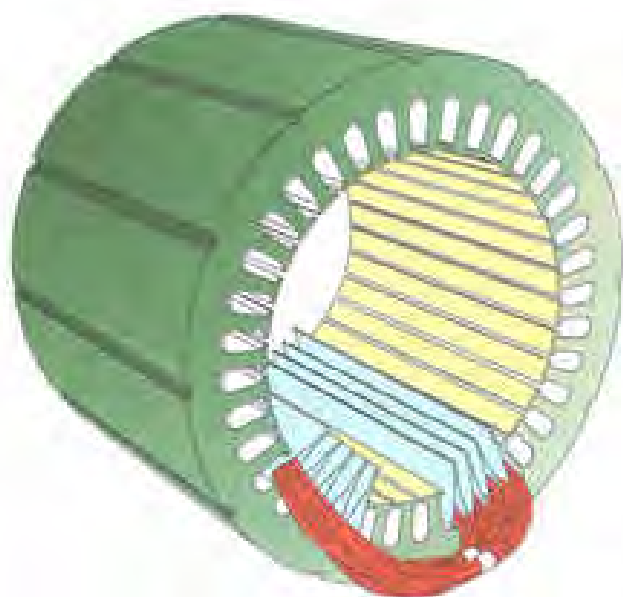


شکل ۸-۱ - یک کلاف چارده لبه در استاتور

از شمارهای ورق استاتور برای جازدن سیم پیچی‌ها استفاده می‌شود. شکل ۸-۱ یک استاتور جمع شده را به طوری که سیم پیچی یک کلاف در داخل آن قرار گرفته نشان می‌دهد.

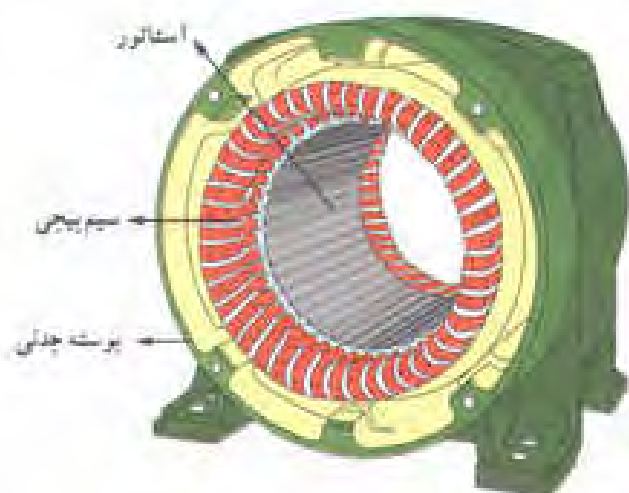


شکل ۹-۱ - استاتور به همراه سیم پیچی در داخل بدنه

شکل ۹-۱ تصویر ورق‌های جمع شده استاتور، پوسته‌ی چدنی که در روی آن قرار می‌گیرد و سیم پیچ‌های مربوطه را نشان می‌دهد.

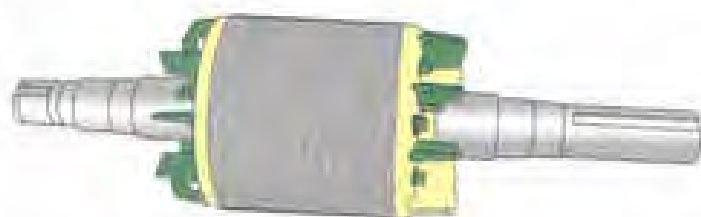


شکل ۱۰-۱

ب - روتور^۱ (گرداننده): روتور موتورهای آسنکرون از یک هسته‌ی آهنی به شکل استوانه تشکیل شده که بر روی محوری تعبیه شده است (شکل ۱۰-۱).

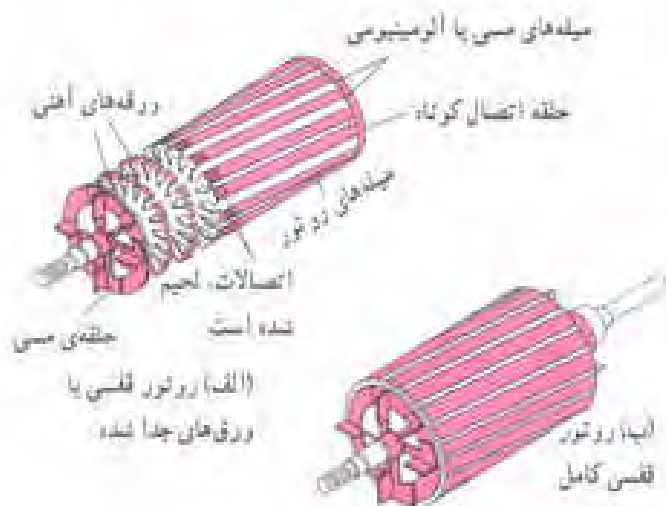

این استوانه‌ی توخالی نیز مشابه استاتور از کنار هم قرار گرفتن ورقه‌های نازک فولادی که نسبت به هم عایق هستند ساخته می‌شود. در داخل شیارهای آن‌ها هادی‌های روتور جاسازی می‌شود.


در شکل ۱-۱۱ تصاویری از یک روتور با ورق‌های جدا از هم و همچنین شکل تکمیل شده‌ی آن را مشاهده می‌کنید.

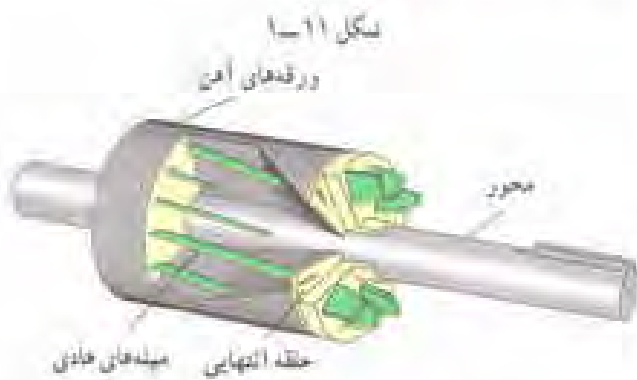

شکل ۱-۱۲ - روتور برش خورده


روتور موتورهای آسنکرون به دو شکل روتور قفسی و روتور سیم‌پیچی ساخته می‌شود.

در نوع روتور قفسی از تعدادی میل‌ه‌ی مسی، آلومینیومی یا آلایزهای دیگر در فضای اطراف استوانه استفاده می‌شود (شکل ۱-۱۲).

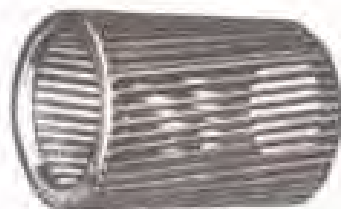

شکل ۱-۱۳ - قسمت قفس روتور

این میل‌ها از هر دو طرف به دو حلقه‌ی انتهایی، اتصال کوتاه، لحیم، برج یا جوش کاری می‌شوند، چون شکل به دست آمده برای این روتور، شبیه یک قفس فلزی است (شکل ۱-۱۳) به این گونه موتورهای القایی «روتور قفسی» می‌گویند.

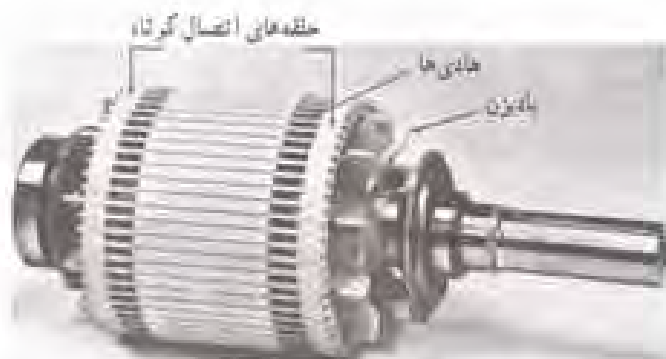


شکل ۱-۱۴ - روتور قفسی تکمیل شده

بیشتر موتورهای الکتریکی جریان متناوب دارای روتور قفسی هستند (شکل ۱-۱۴).



شکل ۱۵-۱- شکل داخلی روتور سیم پیچی شده


در نوع روتور سیم پیچی موتورهای آسنکرون سه فاز، به جای استفاده از میله‌های آلومینیومی، از سه دسته سیم پیچی که داخل تیارهای روتور قرار گرفته و به صورت ستاره وصل شده‌اند استفاده می‌شود (شکل ۱۵-۱).

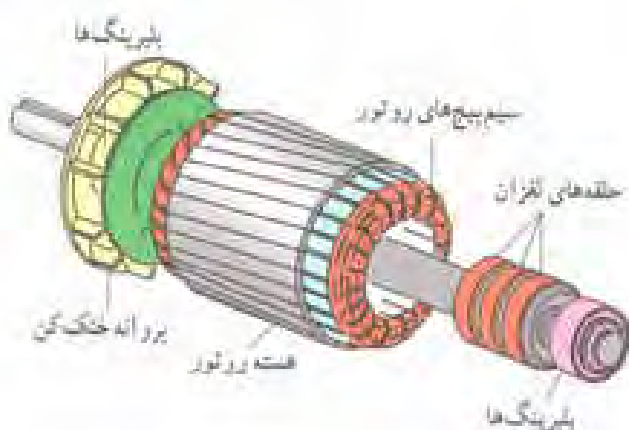

شکل ۱۶-۱- طرح روتور سیم پیچی شده

بر روی محور این روتورها از سه حلقه (بهرینگ) که نسبت به هم عایق شده‌اند برای عبور جریان القایی از سیم پیچی‌های روتور استفاده می‌شود. شکل ۱۶-۱ نمونه‌ای از این روتورها را نشان می‌دهد.


تذکر مهم: از موتورهای آسنکرون روتور سیم پیچی شده برای راه اندازی نرم و کاهش جریان راه اندازی یا به عبارتی افزایش گشتاور راه اندازی استفاده می‌شود.

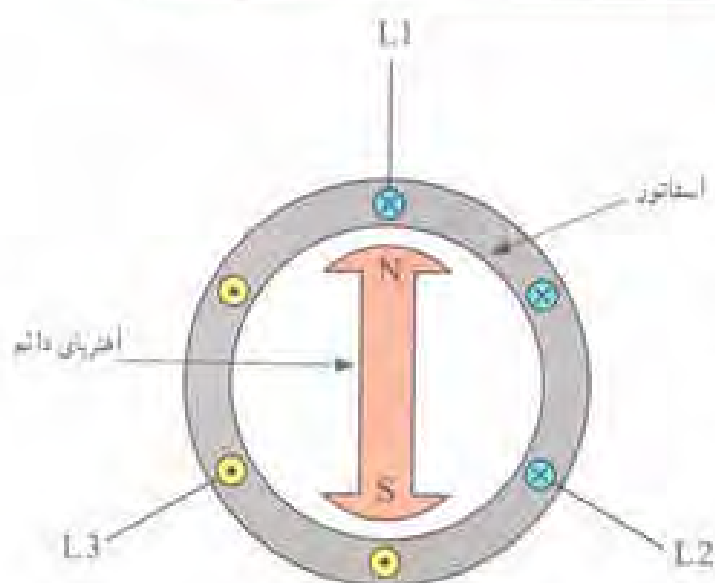

شکل ۱۷-۱- موتور سنکرون با روتور قطری دانه


۱-۱-۲- موتورهای سنکرون (همزمان)
این موتورها در بارهای مختلف دارای دور کاملاً ثابتی هستند.

استاتور موتورهای سنکرون شبیه استاتور موتورهای آسنکرون سه فاز می‌باشد اما روتور آن‌ها دارای یک دسته سیم پیچی متناسب با قطب‌های استاتور بوده و به وسیله‌ی جریان مستقیم تغذیه می‌شود (شکل ۱۷-۱).

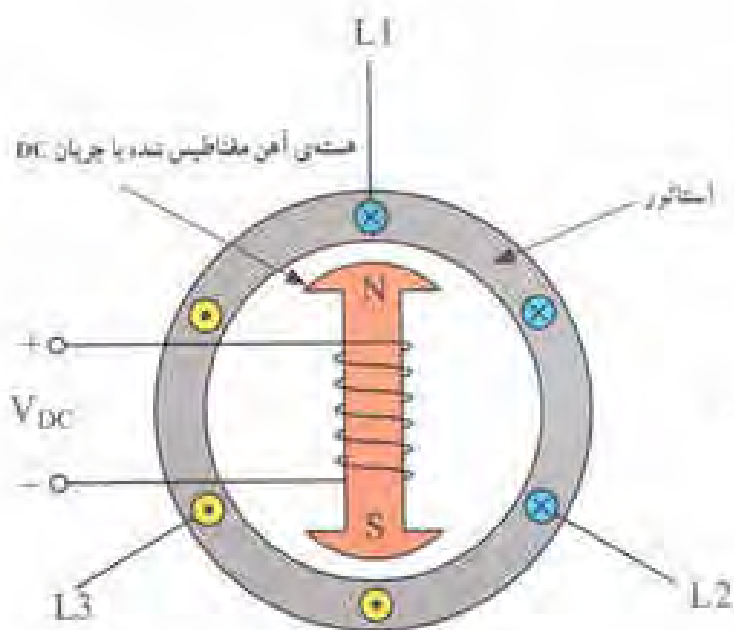


در قدرت‌های کم می‌توان از آهن‌پاهای دائمی در موتور استفاده کرد (شکل ۱۸-۱).

شکل ۱۸-۱- موتور سنکرون با روتور سیم‌پیچ شده

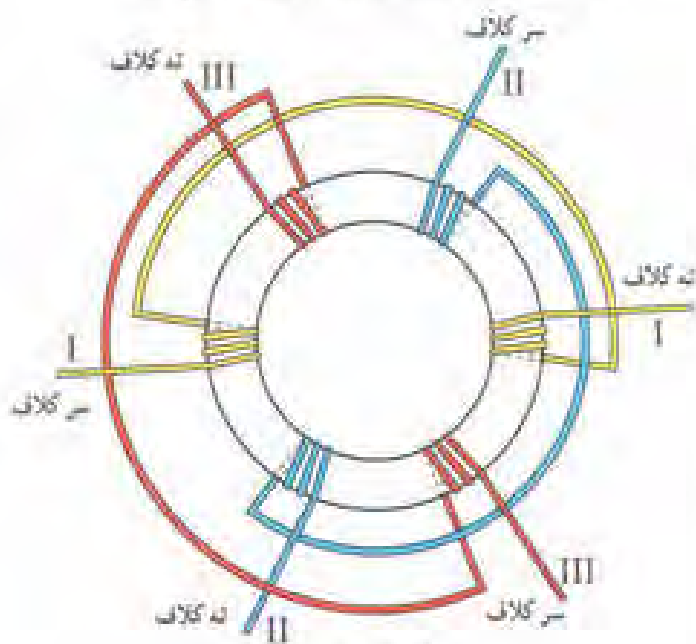

شکل ۱۹-۱

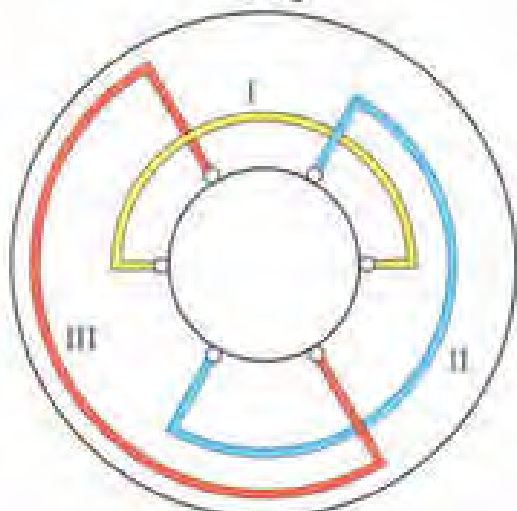


شکل ۲۰-۱

۱-۲-۱ اصول کار و موارد استفاده‌ی الکتروموتورهای سه‌فاز


۱-۲-۱-۱ میدان دوار

هرگاه سه گروه کلاف با اختلاف فاز مکانی ۱۲۰ درجه الکتریکی مطابق شکل‌های ۱۹-۱ و ۲۰-۱ در داخل استاتور یک موتور سه‌فاز آسنکرون توزیع شوند و سپس ابتدای این کلاف‌ها را به شبکه‌ی سه‌فاز متصل و انتهای کلاف‌ها را به هم وصل کنیم، هر یک از سیم‌پیچ‌های موتور حامل جریان می‌شوند.

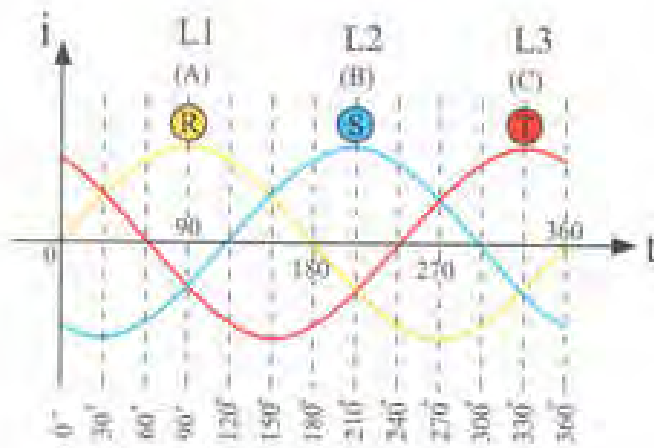

شکل ۱-۲۱

در شکل ۱-۲۱ مشاهده می‌شود جریان‌های سه فاز با یکدیگر 120° درجه اختلاف فاز دارند بنابراین میدان مغناطیسی ایجاد شده در اطراف هر یک از سیم‌پیچ‌ها نیز با اختلاف فاز 120° درجه ایجاد می‌شود.

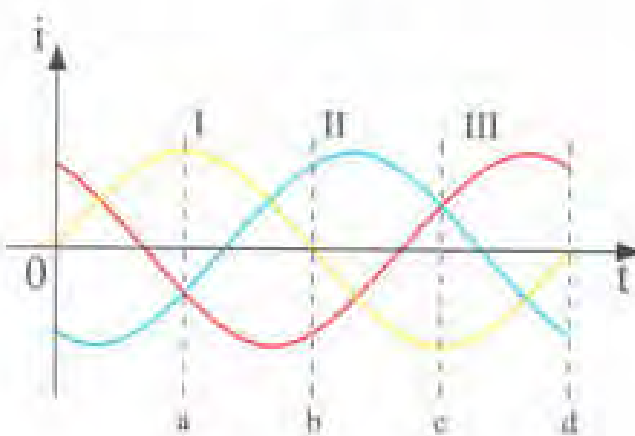


شکل ۱-۲۲

سه میدان مغناطیسی تولید شده می‌تواند با همراهی یکدیگر یک میدان مغناطیسی دوار ایجاد کنند. در شکل ۱-۲۲ جریان متناوب سه فاز که چهار لحظه‌ی آن به نام‌های a ، b ، c و d مشخص شده دیده می‌شود.




وضعیت میدان مغناطیسی اطراف استاتور در لحظه‌های مختلف شکل موج سه‌فاز شکل‌های ۱-۲۳، ۱-۲۴، ۱-۲۵ و ۱-۲۶ نشان داده شده است.


میدان مغناطیسی در طی یک سیکل جریان متناوب موقعیت خود را تغییر می‌دهد و در این فاصله‌ی زمانی در فضای داخلی استاتور شروع به حرکت و دوران می‌کند.

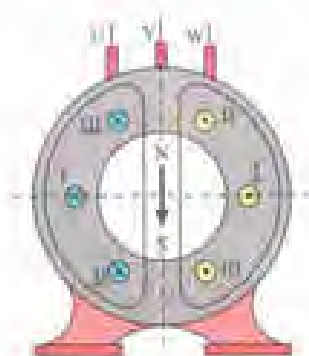


شکل ۱-۲۳

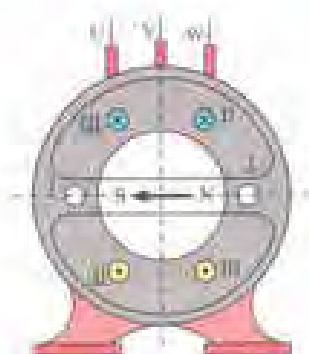

شکل ۱-۲۴

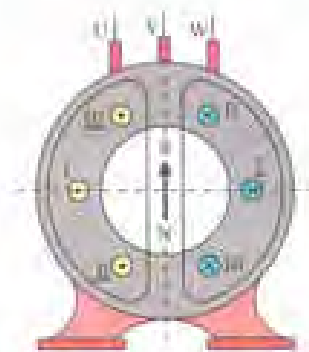

شکل ۱-۲۵

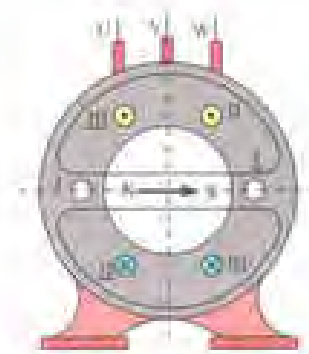

شکل ۱-۲۶


$$n_s = \frac{f \times 60}{p} \text{ [R.P.M]} \quad (1)$$

f - فرکانس شبکه (بر حسب هرترتز [Hz])

p - تعداد زوج قطب‌های استاتور

n_s - سرعت میدان (بر حسب دور در دقیقه [R.P.M])

میدان مغناطیس سیم پیچ A1

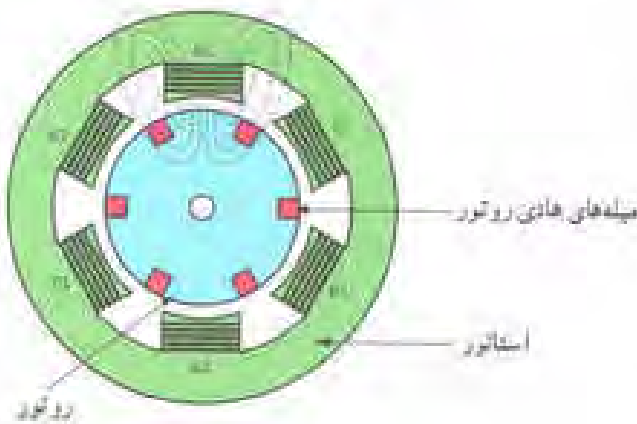


شکل ۲۷-۱

۱-۲-۲- موتورهای استکرون القایی

اصول کار موتورهای استکرون به این صورت است: در داخل میدان مغناطیسی، یک روتور استوانه‌ای شکل از جنس آهن که در محیط آن سیم‌های مسی با آلومینیومی تعبیه شده قرار دارد. میدان دوار موجود در استاتور، این هادی‌ها را قطع می‌کند و در نتیجه ولتاژی در آن‌ها القا می‌شود (شکل ۲۷-۱).

دو حلقه سر و ته این هادی‌ها را به هم اتصال می‌دهند در نتیجه یک مدار بسته به وجود می‌آورند که جریان القایی در هادی‌های این مدار جاری می‌شود.

در این حالت وضعیت هر میله روتور مشابه هادی حامل جریانی است که در داخل یک میدان مغناطیسی قرار دارد. نتیجه از طرف میدان مغناطیسی بر سیم حامل جریان نیرو وارد می‌شود و ایجاد گشتاور می‌کند تا رولور حول محور خود به گردش درآید (شکل ۲۸-۱).

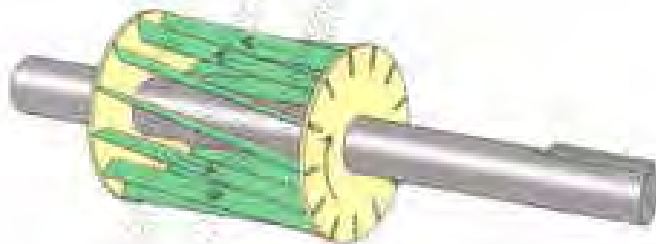

شکل ۲۸-۱


(۱) برای کسب اطلاعات بیشتر درباره‌ی میدان مغناطیسی دوار به ضمیمه‌ی (A) انتهای کتاب مراجعه کنید.

۲ - R.P.M - Revolutions Per Minute (دور در دقیقه)



شکل ۱-۲۹

همان‌طوری که بیان شد چون جریان روتور از اثر القای میدان دوار استاتور در هادی‌های روتور ایجاد شده است، این نوع موتورها را «موتورهای القایی» یا «اندوکسیونی» می‌نامند. از آنجایی که در موتورهای القایی، هادی‌های روتور می‌بایست به وسیله‌ی میدان دوار قطع شوند در این موتورها هیچ‌وقت تعداد دور روتور نمی‌تواند با تعداد دور میدان دوار برابر باشند. در این موتورها همیشه سرعت روتور کمتر (یا عقب‌تر) از سرعت میدان دوار است، به همین دلیل این موتورها به موتورهای «آسکرون» معروفند (شکل ۱-۲۹).

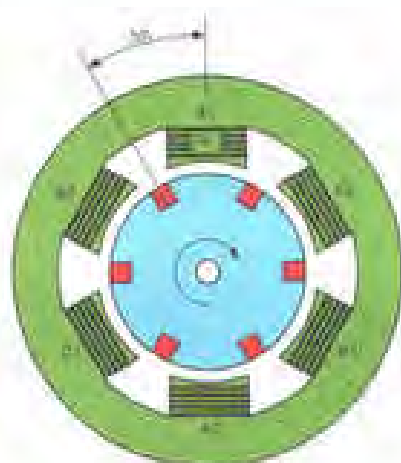

شکل ۱-۳۰

۱-۲-۳ لغزش (عقب‌ماندگی)

در موتورهای آسکرون سرعت روتور همواره کمتر از سرعت میدان دوار است.

اختلاف سرعت گردش روتور با سرعت میدان دوار را «سرعت لغزش» می‌گویند. شکل ۱-۳۰ اختلاف سرعت بین میدان استاتور و روتور را نشان می‌دهد.

$$\Delta n = n_s - n_r$$

(۲)

n_s = سرعت میدان دوار

n_r = سرعت روتور

Δn = سرعت لغزش

$$\%S = \frac{n_s - n_r}{n_s} \times 100$$

(۳)

S = لغزش

سرعت لغزش از رابطه‌ی (۲) بدست می‌آید. n_s و n_r و Δn بر حسب R.P.M هستند.

لغزش را با حرف S نشان می‌دهند و معمولاً بر حسب درصد بیان می‌کنند که از رابطه (۳) قابل محاسبه است.



شکل ۱-۳۱- اجزای دورسنج



شکل ۱-۳۲- در حال اندازه گیری تور موتور

توضیح: برای اندازه گیری سرعت موتورهای الکتریکی از دستگاهی به نام «دورسنج» یا «تاکومتر» استفاده می شود. در شکل ۱-۳۱ یک نمونه دورسنج دیجیتال هم حس کننده توری و هم قسمت مکانیکی دارد را مشاهده می کنید. شکل ۱-۳۲ نحوه اندازه گیری دور به صورت مکانیکی (قرار دادن غلنگ روی محور در حال چرخش) را نشان می دهد.

$$\text{شعاع چرخش} \times \text{نیرو} = \text{گشتاور}$$

$$M = F \times r$$

$$M = \frac{P_T}{\omega}$$

$$\omega = \frac{2\pi n}{60}$$

۱-۲-۴- گشتاور (مان - M)

بر اساس قانون های فیزیک، گشتاور را از رابطه ی M می توان به دست آورد. در موتورهای الکتریکی نیروی وارده، همان نیرویی است که از طرف میدان توار بر سیم های حامل جریان روتور وارد می شود. شعاع چرخش، فاصله ی هادی های روتور تا مرکز روتور می باشد. بنابراین گشتاور موجب گردش موتور می شود.

یادآور می شود که گشتاور موتورهای الکتریکی را از رابطه ی مقابل نیز می توان به دست آورد که در آن:

P_T - توان خروجی (مفید) موتور بر حسب W

ω - سرعت زاویه ای موتور بر حسب Rad/s

M - گشتاور موتور بر حسب N.m

سرعت زاویه ای بر اساس سرعت موتور در هر دقیقه (n) از رابطه ی ω به دست می آید.



(a)



(b)

شکل ۱-۳۳

جدول ۱-۱۱-۱: طرز اتصال موتورهای سه‌فاز با قدرت‌های نامی مختلف به شبکه

روش‌های راه‌اندازی	قدرت نامی	
	در شبکه ۲۳۰V	در شبکه ۴۰۰V
راه‌اندازی به صورت مستقیم	۱/۵۱kW	۲/۲۱kW
	۳	۳
	۳kW	۶kW
راه‌اندازی به صورت ستاره مثلث	۳kW	۶kW
	۳	۳
	۵/۵۱kW	۱۱kW
راه‌اندازی به وسیله مقاومت راه‌انداز	۷/۵۱kW	۱۵kW

۱-۲-۵- راه‌اندازی موتورهای سه‌فاز آسنکرون در شبکه‌ی سه‌فاز نحوه‌ی اتصال موتورهای سه‌فاز آسنکرون به شبکه‌ی الکتریکی را اصطلاحاً «راه‌اندازی» می‌گویند. موتورهای آسنکرون را می‌توان به صورت مستقیم به شبکه‌ی سه‌فاز وصل کرد. در این صورت در لحظه‌ی راه‌اندازی، جریان خیلی زیادی (حدود ۴ تا ۷ برابر جریان نامی موتور) از سیم‌پیچ‌های موتور عبور می‌کند. اگر قدرت و یا به عبارتی جریان نامی موتور بالا باشد، جریان زیاد راه‌اندازی می‌تواند صدماتی به موتور وارد کند.

از این رو، موتورهای آسنکرون باید به طریقی راه‌اندازی شوند که جریان راه‌اندازی کم‌تری از شبکه دریافت کنند. به همین دلیل راه‌اندازی با وسایلی به نام «راه‌انداز» انجام می‌شود. موتورهای سه‌فاز معمولاً با یکی از روش‌های زیر راه‌اندازی می‌شوند:

* راه‌اندازی به صورت مستقیم

* راه‌اندازی به صورت ستاره مثلث

* راه‌اندازی به وسیله‌ی مقاومت راه‌انداز

تصاویر شکل ۱-۳۳-۱ نمونه‌های کاربردی موتورهای سه‌فاز را نشان می‌دهد.

جدول ۱-۱۱-۱ محدودی توان موتورهای سه‌فاز در ولتاژهای مختلف برای راه‌اندازی به روش‌های نام برده شده را نشان می‌دهد.

از روش مقاومت راه‌انداز برای راه‌اندازی موتورهای روتور سیم‌پیچی و از روش ستاره مثلث برای راه‌اندازی موتورهای روتور قفسی استفاده می‌شود. امروزه برای راه‌اندازی موتورهای باتوان زیاد، از راه‌اندازهای الکترونیکی معروف به راه‌انداز نرم استفاده می‌شود.

جدول ۱-۲

مشخصات پلاک موتور	نحوه اتصال موتور به شبکه برق ایران
۲۳-۵	می‌توان با شبکه سه فاز ایران راه‌اندازی کرد
۲۳-۵	به صورت ستاره
۲۰-۵	به صورت ستاره
۲۰-۵	به صورت ستاره، مثلث می‌توان راه‌اندازی کرد و در نهایت باید اتصال مثلث باشد
۲۰-۲۳-۵	به صورت ستاره
۲۰-۲۳-۵	به صورت ستاره و مثلث راه‌اندازی می‌شود و در نهایت باید مثلث بسته شود

* بیش از این ولتاژهای پلاک موتور مقادیر ۲۲۰ و ۲۳۰ ولت بوده که در استاندارد جدید به مقادیر جدول فوق تغییر یافته است.

۱-۲-۶- توان موتور در اتصال‌های ستاره و مثلث یکی از ساده‌ترین و معمول‌ترین روش‌های راه‌اندازی موتورهای آسنکرون رونور تفسی، روش ستاره مثلث است. قبل از اتصال موتور به صورت ستاره یا مثلث لازم است ابتدا به پلاک موتور توجه شود و ولتاژ قابل تحمل سیم‌پیچ‌های موتور مورد بررسی قرار گیرد. عددی که روی پلاک نوشته می‌شود مُعرّف ولتاژ قابل تحمل هر سیم‌پیچ است. ولتاژ خط شبکه‌ی سه فاز ایران ۳۸۰ ولت است، از طرفی بر روی پلاک برخی موتورها دو عدد (دو ولتاژ) نوشته می‌شود. از جدول ۱-۲ برای تشخیص نوع اتصال موتور در شبکه‌ی ایران می‌توان استفاده کرد.

توانی که روی پلاک موتورهای الکتریکی نوشته می‌شود، توان خروجی یا توان مفید است. از رابطه‌ی (۱) برای محاسبه‌ی توان هر فاز استفاده می‌شود.

$$P_p = V_p \cdot I_p \cdot \cos\phi \quad (1)$$

$$P = 3P_p \quad (2) \quad \text{توان سه فاز}$$

$$P = 3V_p \cdot I_p \cdot \cos \varphi$$

$$P = 3V_p \cdot \frac{V_p}{Z_p} \cdot \cos \varphi$$

$$P = 3 \frac{V_L}{\sqrt{3}} \cdot \frac{V_L}{\sqrt{3}Z_p} \cdot \cos \varphi$$

$$P = 3 \frac{V_L^2}{3Z_p} \cdot \cos \varphi$$

$$P = \frac{V_L^2}{Z_p} \cdot \cos \varphi$$

$$P_\lambda = \frac{V_L^2}{Z_p} \cdot \cos \varphi \quad (3) \quad \text{توان کل ستاره}$$

$$P_p = V_p \cdot I_p \cdot \cos \varphi \quad (4)$$

$$P = 3P_p \quad (5)$$

$$P = 3V_p \cdot I_p \cdot \cos \varphi$$

$$I_p = \frac{V_p}{Z_p}$$

$$P = 3V_p \cdot \frac{V_p}{Z_p} \cdot \cos \varphi$$

$$P = 3V_p \cdot \frac{V_L}{Z_p} \cdot \cos \varphi$$

$$P = 3 \frac{V_L^2}{Z_p} \cdot \cos \varphi$$

چون همی مشخصات سیم‌بجی‌های هر سه فاز موتور یکسان است، برای محاسبه‌ی توان کل سه‌فاز به صورت مقابل می‌توان عمل کرد. حال با توجه به رابطه‌ی جریان (طبق قانون اهم) و همچنین در نظر گرفتن روابط ولتاژها و جریان‌های خطی و فازی اتصال ستاره^۱ می‌توانیم به‌جای مقادیر ولتاژ، جریان و توان روابط (۱) و (۲) معادل آن‌ها را قرار داد و رابطه‌ی نهایی توان کل موتور در حالت ستاره را مطابق روشی مقابل محاسبه کنیم و رابطه‌ی نهایی (۳) را به‌دست آوریم.

به همین ترتیب برای محاسبه‌ی توان کل موتور سه‌فاز در حالت مثلث، مشابه حالت ستاره و به صورت مرحله‌ی ۴ به بعد می‌توان عمل کرد.

– توان هر فاز از رابطه‌ی (۴) محاسبه می‌شود.

– توان کل سه‌فاز موتور طبق رابطه‌ی (۵) به‌دست می‌آید.

– معادله‌ی (۴) را در معادله‌ی (۵) قرار می‌دهیم.

– با توجه به رابطه‌ی قانون اهم به‌جای I_p معادل آن را قرار می‌دهیم.

به جای V_p معادل آن را طبق روابط خاص حالت مثلث قرار می‌دهیم.

توان کل (P_{Δ}) از رابطه‌ی نهایی توان کل، مطابق رابطه‌ی (۶) بدست می‌آید.

$$P_{\Delta} = 3 \frac{V_L^2}{Z_p} \cos \varphi \quad (۶)$$

$$\frac{P_{\lambda}}{P_{\Delta}} = \frac{\frac{V_L^2}{Z_p} \cos \varphi}{3 \frac{V_L^2}{Z_p} \cos \varphi} = \frac{V_L^2 \cos \varphi Z_p}{3 V_L^2 \cos \varphi Z_p}$$


$$\frac{P_{\lambda}}{P_{\Delta}} = \frac{1}{3}$$

$$P_{\lambda} = \frac{1}{3} P_{\Delta} \quad (۷)$$


از مقایسه‌ی توان موتور در حالت ستاره با توان موتور در حالت مثلث و محاسبه‌ی مقدار نسبت این توان‌ها می‌توان به نتیجه‌ای مطابق رابطه‌ی (۷) دست یافت.

توضیح ۱: توان نامی روی بدنه‌ی موتورهایی که امکان راه‌اندازی به صورت ستاره مثلث را دارند نشان‌دهنده‌ی توان موتور در حالت مثلث است.

توضیح ۲: در حالت ستاره توان موتور $\frac{1}{3}$ توان نامی است؛ در این شرایط نباید موتور زیر بار قرار گیرد.

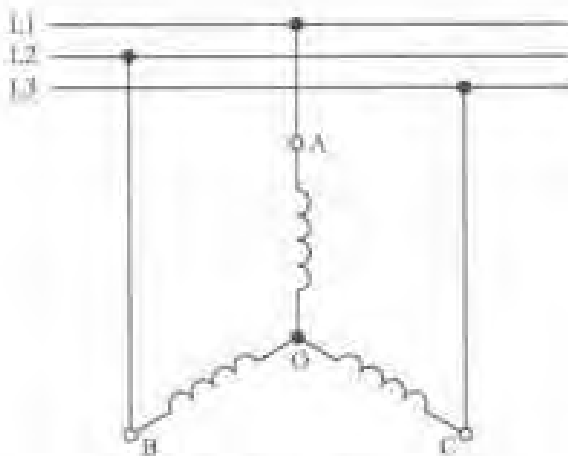

شکل ۳۴-۱- حالت راست‌گردد اتصال ستاره

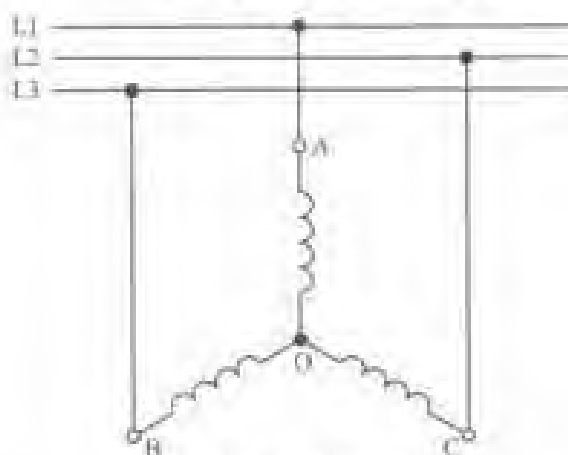


شکل ۳۵-۱- حالت چپ‌گردد اتصال ستاره

۷-۲-۱- تغییر جهت گردش در موتورهای سه‌فاز برای ایجاد تغییر جهت گردش در موتورهای سه‌فاز، کافی است به‌طور دلخواه جای دو سیم فاز از سر سیم ورودی به سیم‌پیچ‌های استاتور موتور را عوض کرد.

در اثر این جابه‌جایی جهت میدان مغناطیسی دوار در پوسته‌ی استاتور تغییر می‌کند. به این ترتیب جهت نیروی محرکته‌ی القایی، جریان القایی و در نتیجه جهت نیروی وارد بر روتور عوض می‌شود و در خلاف جهت قبلی به حرکت درمی‌آید. شکل‌های ۳۶-۱ و ۳۵-۱ وضعیت سه‌پیچ‌های موتور در حالت راست‌گردد و چپ‌گردد را نشان می‌دهند.

تذکر: تعویض جای دو فاز هیچ‌گونه ارتباطی با وضعیت اتصال سیم‌پیچ‌های استاتور ندارد و موتور می‌تواند در حالت ستاره (۸) یا مثلث (۵) باشد.

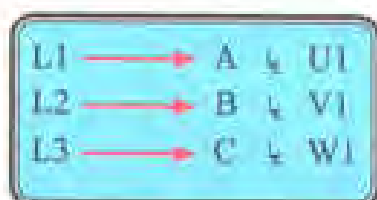

شکل ۱-۳۶



شکل ۱-۳۷

جدول ۱-۳- ظرفیت خازن روغنی برآه انداز
موتور سه فاز در شبکه‌ی تک فاز

ظرفیت خازن به ازای هر کیلو وات توان	ظرفیت خازن به ازای هر اسب بخار توان
۷- میکروفاراد	۵- میکروفاراد


طبق قرارداد اتصال فازها به صورت شکل ۱-۳۶ به سرسیم‌های موتور را حالت «راست‌گرد» و اتصال فازها مطابق شکل ۱-۳۷ را حالت «چپ‌گرد» نامند.

* تعیین وضعیت اتصال سیم‌بندی‌های موتور سه فاز با اتصال مثلث در حالت‌های راست‌گرد و چپ‌گرد را رسم کنید.


۱-۴-۸ راه اندازی موتورهای سه فاز استکرون

در شبکه‌ی تک فاز


در صورت عدم دسترسی به شبکه‌ی سه فاز، می‌توان یک موتور سه فاز استکرون را در شبکه‌ی تک فاز راه اندازی کرد. برای این که در این شرایط موتور دارای قدرت و گشتاور برآه اندازی مناسب باشد معمولاً از یک خازن روغنی در مدار سیم‌بندی استاتور استفاده می‌شود. ظرفیت خازن مناسب را می‌توان از جدول ۱-۳ محاسبه کرد.

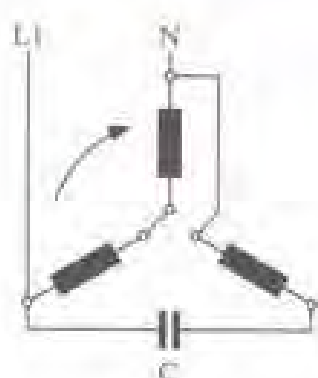


شکل ۱-۳۹

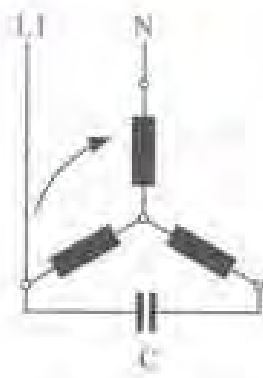

شکل ۱-۳۸

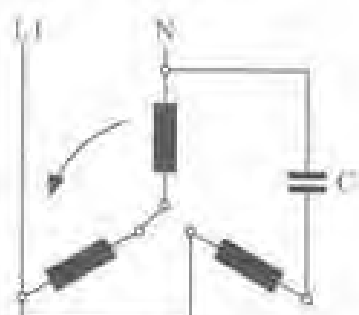

شکل ۱-۴۱

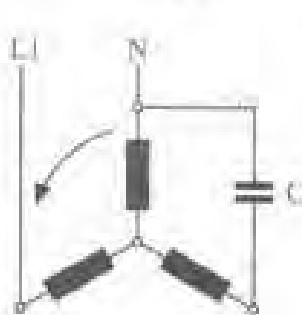

شکل ۱-۴۰

چون وضعیت اتصال سیم‌بندی‌های موتور به صورت ستاره یا مثلث است، نحوه‌ی قرار گرفتن خازن در مسیر سیم‌بندی‌های استاتور موتور نیز به دو صورت می‌تواند باشد. شکل‌های ۱-۳۸ و ۱-۳۹ وضعیت سیم‌بندی‌های موتور را در حالت ستاره راست‌گرد و شکل‌های ۱-۴۰ و ۱-۴۱ وضعیت سیم‌بندی‌های موتور در حالت ستاره چپ‌گرد را نشان می‌دهد.


جدول ۱-۴ ویژگی‌های موتورهای سه‌فاز را نشان می‌دهد.

جدول ۱-۴ - ویژگی‌های موتور سه‌فاز

سیم‌بندی و اتصال برای راست‌گرد	موتور یا روتور قفسه‌ای	موتور یا روتور	موتور سنکرون
سیم‌بندی و اتصال برای راست‌گرد			
تغییر جهت گردش	جابه‌جا کردن دو سر سیم بیرونی به طور مثال L1 با L2		
$\frac{I_{\Delta}}{I_{Y}} = \frac{\text{جران راه‌اندازی}}{\text{جران نامی}}$	7 تا 3	تقریباً ۱ در شروع با گشتاور M_{Δ}	7 تا 3 (با قفسه‌ای راه‌انداز)
$\frac{M_{\Delta}}{M_{Y}} = \frac{\text{گشتاور راه‌اندازی}}{\text{گشتاور نامی}}$	3 تا 0.4	2 تا	1 تا 0.5 (با قفسه‌ای راه‌انداز)
قابلیت تحمل اضافه بار کوتاه مدت	تک قفسه‌ای 1.6 تا 2 در قفسه‌ای 16 تا 3	1.6 تا 2.5	1.5 تا 4
رایج‌ترین روش راه‌اندازی	اتصال مستقیم به شبکه با تغییر تعداد قطب‌ها برای دور موتور کم	با مقاومت‌های راه‌انداز در مدار روتور	اتصال مستقیم به شبکه بدون تحریک (با قفسه‌ای راه‌انداز)
کنترل دور موتور	تغییر تعداد قطب‌ها به ندرت از طریق تغییر فرکانس	از طریق مقاومت‌های روتور به ندرت از طریق تغییر فرکانس	به ندرت از طریق تغییر فرکانس
حدود تنظیم دور موتور	تغییر تعداد قطب‌ها تا 1:8	از طریق مقاومت‌های روتور تا 1:3	1:3
		با کنترل فرکانس تا 1:20	

۱-۲۱- موتور استکرون روتور سیم پیچی

روتور این نوع موتورها از سه دسته سیم پیچی تعبیه شده، در آن تشکیل شده است. معمولاً اتصال سیم پیچی های روتور از داخل به صورت ستاره است. سرهای خروجی این سه دسته سیم پیچی، از داخل موتور خارج شده و توسط سه حلقه‌ی لغزان (رینگ)، واقع روی محور به جارویک‌های ساکن (زغال‌ها) وصل شده است (شکل ۱-۲۲). این سه جارویک از خارج به یک مقاومت متغیر (رئوستا) که به شکل ستاره بسته شده است متصل می‌شود (شکل ۱-۲۳).

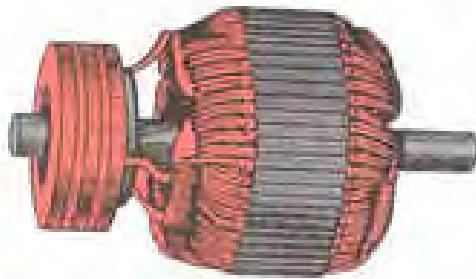


شکل ۱-۲۲



شکل ۱-۲۳

همان طوری که در بحث موتورهای القایی نیز اشاره شد، در آغاز حرکت، چون روتور هنوز ساکن است و میدان یا سرعت استکرون می‌گردد هادی‌های روتور توسط خطوط میدان مغناطیسی با سرعت استکرون قطع می‌شوند، در سیم پیچی روتور جریان قوی‌تری القا می‌شود. علت به وجود آمدن جریان زیاد در موقع راه‌اندازی موتورهای القایی، کم بودن مقاومت سیم پیچی روتور است. به طوری که اگر موتورهای القایی را به طور مستقیم به شبکه وصل کنیم در لحظه‌ی اول حدود ۳ تا ۷ برابر جریان اسمی از شبکه دریافت می‌کنند.

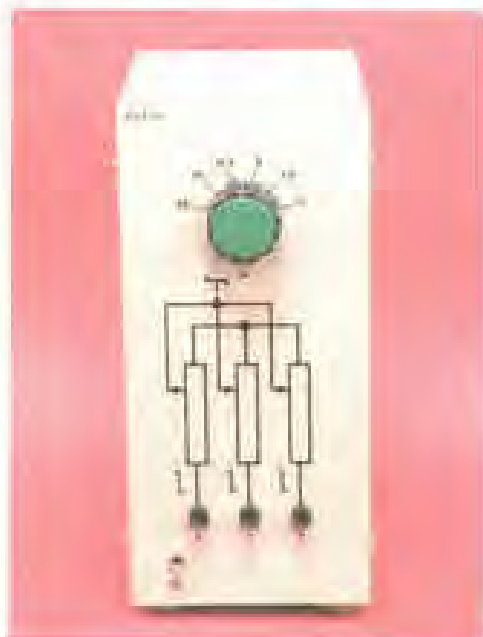

شکل ۱-۲۴

در موتورهای روتور سیم پیچی به کمک حلقه‌های لغزنده و وارد کردن مقاومت در مسیر هر دسته سیم پیچی روتور به هنگام راه‌اندازی، مقاومت روتور افزایش یافته و در نتیجه جریان راه‌اندازی کاهش می‌یابد. در شکل های ۱-۲۲ و ۱-۲۴ دو نمونه مقاومت راه‌انداز را مشاهده می‌کنید.



شکل ۱-۴۵ - موتور رو تور سیم پیچی


پس از راه اندازی موتور به تدریج مقاومت موجود در مدار روتور را کاهش می دهیم و در نهایت از مدار خارج می کنیم. در چنین موتورهایی به جهت اضافه شدن مقاومت مدار روتور و بهتر شدن میزان ضریب قدرت روتور-گشتاور راه اندازی نسبت به موتورهای القایی مشابه بهتر شده و موتور نرم تر راه اندازی می شود. در شکل ۱-۴۵ شکل ظاهری و در شکل ۱-۴۶ اجزای داخلی یک موتور رو تور سیم پیچی را مشاهده می کنید.




شکل ۱-۴۶ - اجزای موتور رو تور سیم پیچی

۱-۴-۱۰- موتور سنکرون

اساس کار موتور سنکرون بر پایه ی تأثیر میدان مغناطیسی بر سیم حامل جریان است. موتورهای سه فاز سنکرون که در صنعت به کار می روند اغلب از نوعی هستند که در روی روتور از سیم پیچی استفاده می شود که با جریان مستقیم تحریک می شود (شکل ۱-۴۷).

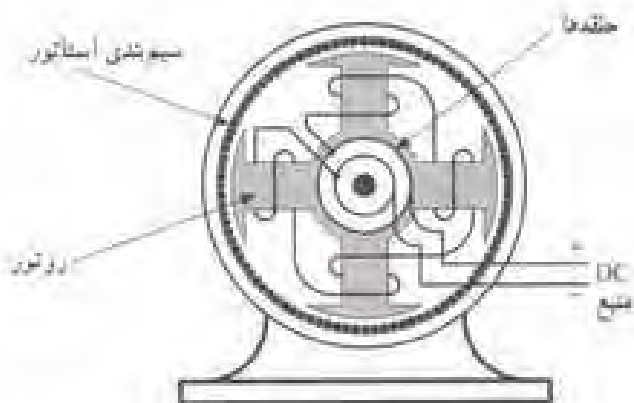

شکل ۱-۴۷

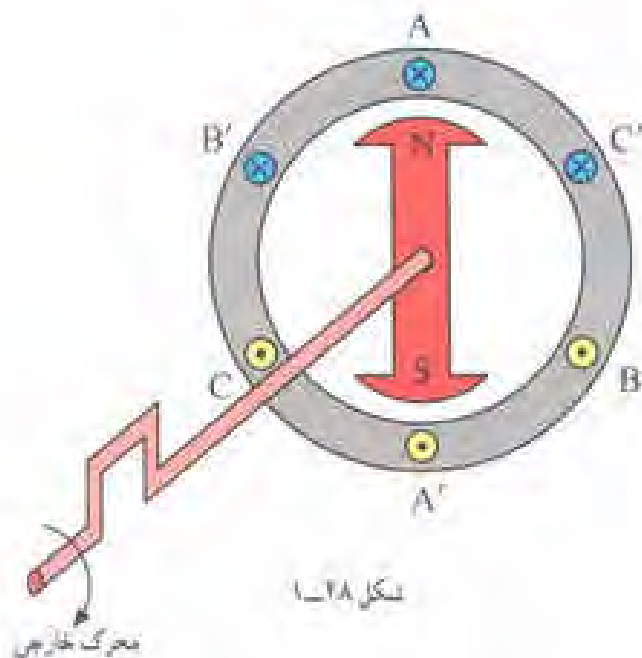

شکل ۱-۴۸

موتورهای سنکرون که روتور آن ها سیم پیچی شده است به تنهایی و به خودی خود راه نمی افتند بلکه نیاز به یک محرک دارند. از جمله ی این محرک ها می توان جریان مستقیم (DC) اتصال شده به سیم پیچی روتور و یا یک موتور خارجی را که جهت به گردش در آوردن مغناطیس طبیعی به کار می رود نام برد (شکل ۱-۴۸).


در جدول ۱-۵ انواع موتورهای سه فاز القایی به همراه مزایا، معایب و نمونه‌های کاربردی برای هر یک مشاهده می‌شود.

جدول ۱-۵-۱ انواع موتورهای سه فاز القایی

نوع موتور	مزایا و معایب موتور	نمونه‌های کاربرد
موتور یا روتور قفسه‌ای (موتور با روتور اتصال کوتاه) نوع کاری: تغیر جهت قطب‌ها با 2 تا 4 سرعت شکل خاص: موتور رلوکتانس	مزایا • ارزان‌تر از موتورهای دیگر، ساختمان ساده، ساختار محکم، تازای بازوهای نگهدارنده، بدون پارازیت در رادیو در زمان کار، ضریب اطمینان کاری بزرگ، روتور دارای عایق کاری سه‌بج‌ها نیست، فرکانس دورانی ناچندی مستقل از بار است.	مانسین‌های ابزار، پمپ‌ها، دمنده‌های هوا، بالابرها، کسوجک، جرنقیل‌های بزرگ، مانسین‌های بافندگی با فرکانس دورانی ثابت
	معایب • در اتصال مستقیم به برق جریان راه‌اندازی بزرگ است، گشتاور اولیه به خصوص بزرگ نیست، در فرکانس 50Hz فرکانس دورانی بیش‌تر از 3000/min نیست، تنظیم بدون پله فرکانس دورانی فقط با صرف هزینه مناسب و از طریق مدارهای الکترونیکی ممکن است.	
موتور با روتور دارای حلقه لغزان (روتور سه‌بجی)	مزایا • در مقایسه با نوع روتور قفسه‌ای جریان راه‌اندازی کوچک، گشتاور اولیه بزرگ امکان دارد، فرکانس دورانی از طریق جابه‌جایی مقاومت‌های راه‌انداز قابل کنترل محدود می‌شود، اتصال ترمزی امکان‌پذیر است.	بالابرها، متوسط و بزرگ، در موارد استثنایی مانسین ابزارهای بزرگ، سنگ‌شکن‌ها، گرداننده وسایل مختلف در صنعت نهابش
	معایب • به‌طور چشم‌گیری گران‌تر از موتور با روتور قفسه‌ای، کار همراه با تولید جرقه، دارای پارازیت رادیو، نیاز به راه‌انداز دارد، جاروبک‌های زغالی و حلقه لغزان نیازمند مراقبت بیش‌تری است، فرکانس دورانی مانند موتور با روتور قفسه‌ای محدود می‌شود.	

۱-۳- آشنایی با پلاک مشخصات الکتروموتورهای سه فاز

برای انتخاب صحیح و مناسب موتور سه فاز می‌بایست به توضیحات روی پلاک مشخصات موتور کاملاً توجه نمود. شکل پلاک موتورهای سه فاز همچنین اطلاعات نوشته شده روی آن‌ها متفاوت است. شکل‌های ۱-۲۹، ۱-۵۰، ۱-۵۱ و ۱-۵۲ نمونه پلاک موتور سه فاز را نشان می‌دهد.

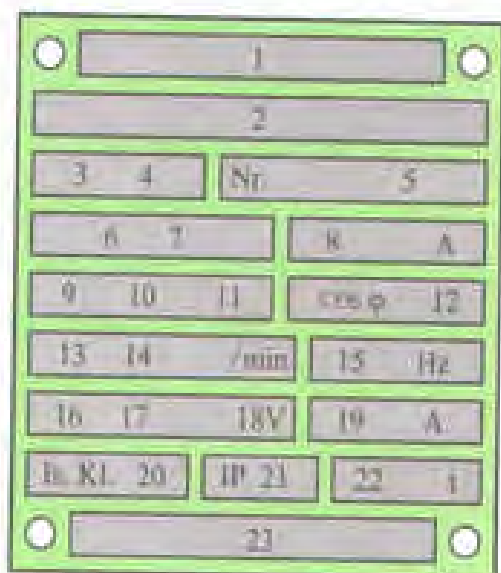

شکل ۱-۲۹

PE-21 PLUS™		PREMIUM EFFICIENCY	
ORD. NO.	1LA0286-4SE41		
TYPE	RGZEND	FRAME	286T
H.P.	30.00	EFFICIENCY	1.15 F.MI
AMPS	34.9	VOLTS	460
R.P.M.	1765	HERTZ	60
DUTY	CONT 40°C AMB.		
INS. CL.	F	INS. CL.	B
TEMP. RISE	50BC03JPP3	TEMP. RISE	93.6
MILL AND CHEMICAL DUTY QUALITY INDUCTION MOTOR			
General Energy & Automation, Inc. Erie, Pa., U.S.A.			


شکل ۱-۵۰

MOTOR			
MODEL	19300 - X		
TYPE	C34B	FRAME	324TS
VOLTS	230 / 460	°C AMB.	INS-CL. 40B
FRT. BRG.	210SF	EXT. BRG.	312SF
SERY. FACT.	1.0	OPER. INSTR.	C-317
PHASE	3	Hz	60
CODE	5	WDGS.	1
H.P.	40		
R.P.M.	1565		
AMPS	106 / 53		
NEMANDM EFF.			
NOM. P.F.			
MIN. AIR VEL. FT. / MIN.			
DUTY	Cool	NEMA DESIGN B	
FULL WINDING		PART WINDING	
LOW VOLTAGE	HIGH VOLTAGE	LOW VOLTAGE	
L ₁ L ₂ L ₃	L ₁ L ₂ L ₃ JOIN	STARTER L ₁ L ₂ L ₃	
T ₁ T ₂ T ₃ T ₄	T ₁ T ₂ T ₃ T ₄ T ₅ T ₆	T ₁ T ₂ T ₃ T ₄	
T ₁ T ₂ T ₃ T ₄	T ₁ T ₂ T ₃ T ₄ T ₅ T ₆	T ₁ T ₂ T ₃ T ₄	

LOUIS ALLIS

شکل ۱-۵۱

اگر مشخصات نوشته شده روی پلاک موتورها را با یکدیگر مقایسه کنیم مشاهده می‌شود که این پلاک‌ها تفاوت‌هایی با هم دارند. در شکل‌های ۱-۵۲، ۱-۵۳، ۱-۵۴، ۱-۵۵ و ۱-۵۶ بخش‌های مختلف یک نوع پلاک موتورهای سه‌فاز مشاهده می‌شود. در جدول ۱-۶ توضیحات مربوط به هر قسمت آمده است.

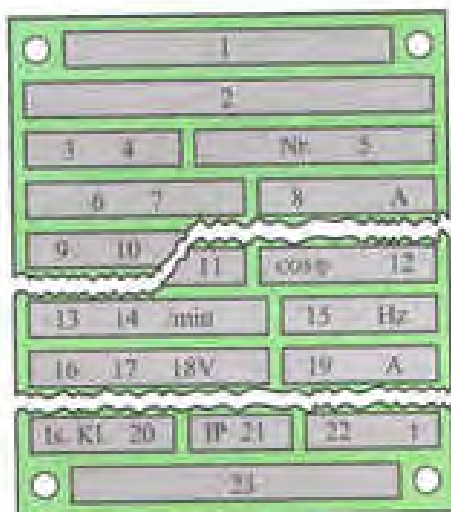

شکل ۱-۵۲

جدول ۱-۶

شماره	اطلاعات داده شده	
۱	شماره کارخانه (نام و آرم)	
۲	شماره نوع ماشین (تیب ماشین)	
۳	نوع جریان مانند: G (جریان مستقیم)، E (جریان تک‌فاز)، D (جریان سه‌فاز)	
۴	نوع کار (Gen - ژنراتور) / (Mot - موتور)	
۵	شماره تولید ماشین	
۶	نوع اتصال سه‌بج استاتور در ماشین‌های سنکرون و القایی، به علاوه:	
	علامت	تعداد کلاف و مدار
	I	I -
	⊥	با کلاف سه‌بج گمشدگی
	III	به صورت باز
	Y	شماره
Δ	مکث	به هم وصل شده
	شماره با نقطه وسط خارج شده	
۷	ولتاژ نامی	
۸	جریان نامی	
۹	توان نامی (معمولی) یا قدرت ظاهری خروجی در موتورها و ژنراتورها	
۱۰	شماره واحد‌ها VA, kVA, W, kW موتورها و حسب (W یا kW) و مولدها بر حسب (kVA یا VA)	



شکل ۱-۵۳

ادامه جدول ۱-۶

شماره	اطلاعات داده شده
۱۱	نوع کار (در کار دائمی = S1) و زمان کار نامی یا مدت زمان روشن بودن نسبی، مثال: S2 30min.
۱۲	ضربه توان نامی $cos\phi$. در ماشین‌های سنگین در صورتی که توان راکتیو دریافت شود، باید نشانه «+» (تحریک ناقص) اضافه شود.
۱۳	جهت چرخش (از طرف سر محور موتور نگاه می‌شود): → (راست‌گرد) ← (چپ‌گرد)
۱۴	سرعت نامی. (علاوه بر این در موتورهای با تحریک سری بسته سرعته n_{max} و n_{min} در مولدهای با توربین آبی، سرعت میانی «۱» توربین؛ در موتورهای جرح‌دار سرعت آخرین جرح‌دار «۱» ارائه می‌شود.)
۱۵	فرکانس نامی
	در ماشین جریان مستقیم در موتور یا خطه‌ی لغزان
۱۶	تحریک کننده یا «Err» روتور یا «Ulf»
۱۷	نوع اتصال سیم‌پیچ روتور
۱۸	ولتاژ تحریک نامی به V (ولتاژ) ولتاژ سکون روتور به V (ولتاژ)
۱۹	جریان تحریک جریان روتور در کار نامی. اگر جریان کوچک‌تر از 10A باشد، اطلاعات حذف می‌شود.
۲۰	گروه مواد عایق کننده (Y, A, B, F, H, C). اگر سیم‌پیچ استاتور و روتور به گروه‌های مختلفی متصل باشند، ابتدا گروه سیم‌پیچ استاتور و سپس گروه سیم‌پیچ روتور بیان می‌شود. (کلاس عایق) (مثلاً F/B).
۲۱	نوع محافظت طبق DIN 40050، مثلاً IP44
۲۲	وزن تقریبی به «۱» برای وزن‌های کمتر از یک تن اطلاعاتی داده نمی‌شود.
۲۳	نویسه‌های اضافی، به‌طور مثال: VDE 0530/۱ مقدار متوسط خنک‌کن با تهویه هوای آزاد یا خنک‌ساز شدن با آب.

11	cosφ	12
13	14 /min	15 Hz
16	17 18V	19 A

شکل ۵۴-۱

IP 20	IP 21	22	۱
23			

شکل ۵۵-۱

توضیحات مربوطه به نمونه‌ی دیگری از پلاک موتورهای سه‌فاز که در شکل‌های ۱-۵۶، ۱-۵۷ و ۱-۵۸ نشان داده شده در جدول ۱-۷ آمده است.

PE-21 PLUS™		PREMIUM EFFICIENCY		
ORD NO.	1LA01864SE41			
TYPE	RGZESD	FRAME	286T	
H.P.	30.00	WAVE FACTOR	1.15	3 PH
AMPS	34.9	VOLTS	460	
R.P.M.	1765	HERTZ	60	
DUTY	CONT. 40°C AMB			
CLASS	E	INSUL.	B	TEMP. RISE
TEMP. RISE	93.6			
50HC031PP3	50HC031PP3			
MILL AND CHEMICAL DUTY QUALITY INDUCTION MOTOR				
Siemens Energy & Automation, Inc. Little Rock, AR				

شکل ۱-۵۶

جدول ۱-۷

PE-21 PLUS™		PREMIUM EFFICIENCY		
ORD NO.	1LA01864SE41			
TYPE	RGZESD	FRAME	286T	
H.P.	30.00	WAVE FACTOR	1.15	3 PH
AMPS	34.9			
R.P.M.	1765			

شکل ۱-۵۷

DUTY		CONT. 40°C AMB		TEMP. RISE		
CLASS	E	INSUL.	B	TEMP. RISE	93.6	
50HC031PP3	50HC031PP3		50HC031PP3			
MILL AND CHEMICAL DUTY QUALITY INDUCTION MOTOR						
Siemens Energy & Automation, Inc. Little Rock, AR						

شکل ۱-۵۸

شماره	اطلاعات داده شده
۱	نام کارخانه
۲	مدل
۳	قدرت بر حسب اسب بخار
۴	شماره‌ی بدنه
۵	ولتاژ کار
۶	تعداد فاز - یکنه‌فاز یا سه‌فاز
۷	مقدار جریان (مقدار امپ)
۸	ضریب خدمات (ضریب کارکرد)
۹	کلاس عایقی
۱۰	دمای مجاور (دمای محیط)
۱۱	تعداد دور در دقیقه
۱۲	مدت زمان کار موتور در بار نامی
۱۳	حرفتم رمز حالت توقف و یا در حال کار رونور
۱۴	حداکثر بازده
۱۵	میزان بازده اسمی
۱۶	استاندارد کارخانجات تولیدکننده‌ی وسایل الکتریکی
۱۷	ضریب قدرت
۱۸	فرکانس (بر حسب هرتز)

جدول ۸-۱- انواع کار ماشین‌ها

نوع کار	شرح و مثال
کار پیوسته S1	ماشین تحت بار نامی به درجه حرارت پایدار و ثابت می‌رسد. کار ماشین می‌تواند بدون وقفه انجام شود. بدون این‌که از دمای مجاز تجاوز کند. مثال: پمپ فاضلاب.
کار کوتاه مدت S2	زمان کار در مقایسه با وقفه بعد از آن کوتاه است. کار با بار نامی فقط در زمان داده شده مجاز به انجام است. زمان‌های بارگذاری استاندارد: 10، 30، 60 و 90 دقیقه. مثال: موتور محرکه سیرن.
کار موقت S3	زمان روشن بودن ED فقط بخشی از مدت زمان سیکل است. EDهای استاندارد: 15، 25، 40 و 60%. اگر مدت زمان سیکل معلوم نباشد، آن را 10 دقیقه در نظر می‌گیرند. در نوع کار S3 برحسب راه‌اندازی هیچ اثری بر روی دمای ماشین نمی‌گذارد. مثال برای S3: موتور بالابر از موتور با حلقه لغزانی
S4	در S4 کار شبیه S3 است، با این حال جریان راه‌اندازی- ماشین را بیش‌تر گرم می‌کند. اطلاعات مثلاً: 11 / راه‌اندازی 500، S4 ED 25% مثال برای S4: موتور محرکه برای بالابر کوچک (از موتور قفسه‌ای)
S5	در S5 کار شبیه S4 است، با این حال در این‌جا یک ترمز الکتریکی (ترمز جریان مستقیم، ترمز جریان معکوس) در نظر گرفته شده، که در گرم شدن ترمز سهیم است. اطلاعات مثلاً: 11 / راه‌اندازی 500، جریان معکوس، S4 ED 25% مثال برای S5: موتور محرکه برای قلاب‌ها.
کار پیوسته با بار موقت S6	این نوع کار شبیه نوع کار S3 است با این حال این ماشین در طی وقفه در حالت بی‌باری می‌ماند و خاموش نمی‌شود. اطلاعات مثلاً: S6 10min/40min یا بهتر S6 ED 25%-40min
کار بدون وقفه S7	این ماشین در کار بدون وقفه است و بدون جهت از طریق راه‌اندازی مداوم و ترمز الکتریکی بیش از حد معمول گرم می‌شود. اطلاعات مثلاً: 11 / راه‌اندازی 100، ترمز یا جریان مستقیم، S7 مثال: موتور محرکه برای ماشین‌های ترانس مرکزی (ماشین ابزار خودکار)
S8	این نوع کار شبیه S7 است، با این حال به جای راه‌اندازی و ترمز یا تعبیر دور، به‌طور مثال از طریق تعبیر قطب‌ها، کار را بیش می‌برد. اطلاعات: 10min / 1500min ⁻¹ / 5min / 3000min ⁻¹ کاربرد: خط تولید خودکار

۱-۳-۱- شرح تکمیلی برخی از علائم روی پلاک

در ردیف یازدهم جدول ۱-۶ نوع کار و مدت زمان روشن بودن ماشین به‌طور نسبی بیان می‌شود. هشت حالت کناری طبق استاندارد تعریف شده است که با حروف S₁ تا S₈ نشان داده می‌شوند. مفهوم هر یک از حروف مطابق جدول ۱-۸ است. مثلاً اگر روی پلاک موتوری در ردیف نوع کار، S₃ نوشته شده باشد نشان می‌دهد که این موتور تحت بار نامی، در درجه حرارت پایدار و بدون وقفه کار می‌کند بدون این‌که از دمای مجاز موتور تجاوز کند.

در ردیف بیست و دوم جدول ۱-۶ که نوع محافظت (ایمنی) به کار رفته در مقابل تماس و نفوذ اجسام خارجی و آب بیان می‌شود از دو حرف IP و دو رقم که استفاده می‌شود اولین رقم درجه‌ی ایمنی در مقابل تماس و نفوذ اجسام خارجی و دومین رقم درجه‌ی ایمنی در مقابل نفوذ آب را نشان می‌دهد. گاهی اوقات نیز از یک رقم ۳ رقمی استفاده می‌شود که یک رقم آن مربوط به شرایط محیطی است. در جدول ۱-۹ معانی هر یک از رقم‌های اول و دوم بعد از IP را مشاهده می‌کنید. همچنین بر

روی برخی دستگاه‌ها از علائم خاصی مشابه علائم جدول ۱-۹ استفاده می‌شود. توضیحات هر یک را می‌توان از جدول‌ها استخراج کرد.^۱

بدون‌مانند مثال اگر بر روی پلاک موتور IPR44 نوشته شده باشد بیانگر آنست که این موتور در مقابل اجسام خارجی بزرگ‌تر از قطر ۱mm و همچنین در مقابل بائیسیده شدن آب حفاظت شده است.

جدول ۱-۹

نوع ایمنی	توضیح	نشانه
ایمنی تماس و ایمنی جسم خارجی		
IP0X	بدون ایمنی تماس، بدون ایمنی جسم خارجی	-
IP1X	ایمنی در مقابل جسم خارجی بزرگ‌تر از 50 mm	-
IP2X	ایمنی در مقابل جسم خارجی بزرگ‌تر از 12 mm	1
IP3X	ایمنی در مقابل جسم خارجی بزرگ‌تر از 2.5 mm	-
IP4X	ایمنی در مقابل جسم خارجی بزرگ‌تر از 1 mm	-
IP5X	ایمنی در مقابل رسوب گرد و شیار مضر به داخل	1
IP6X	ایمنی در مقابل نفوذ گرد و غبار	2
ایمنی آب		
IPX0	بدون ایمنی آب	-
IPX1	ایمنی در مقابل ریزش عمودی قطرات آب	1
IPX2	ایمنی در مقابل ریزش مایل قطرات آب (150° نسبت به عمود)	1
IPX3	ایمنی در مقابل پخش آب	3
IPX4	ایمنی در مقابل پاشیدن آب	4
IPX5	ایمنی در مقابل طوفان آب، مثلاً از بازل	5
IPX6	ایمنی در مقابل جریان آب	6
IPX7	ایمنی در مقابل غوطه‌ور شدن	7
IPX8	ایمنی در مقابل غوطه‌وری کامل	8

نشانه انواع ایمنی (مفهوم را در جدول بالا ببینید)



۱- International Protection (ایمنی بین‌المللی)

۱- به خاطر سهولت جزئیات جدول ۱-۹ ضروری و اجباری نیست.

اصطلاحات و شرایط خاص، نحوه‌ی ریزش آب متدرج در جدول ۱-۸ به همراه معانی هر یک در شکل ۱-۵۹ نشان داده شده است.



شکل ۱-۵۹

علامت	معنی	علامت	معنی
	دستگاه عایق بندی ایمنی شده است (طبقه ایمنی II)		اتصال سیم ایمنی
	مقاوم در مقابل اتصال کوتاه، غیرمشرط		اتصال سیم زمین
	مقاوم در مقابل اتصال کوتاه، غیرمشرط		آزمایش شده طبق VDE
	برای دستگاه برشکی		روی چوب نصب شود (ضد آتش)
	غیرقابل استفاده در وان حمام		خسازن در صورت معیوب شدن خیلی گرم نمی‌شود (ضد آتش)

شکل ۱-۶۰

بر روی ماشین‌ها از علائم اختصاری ایمنی نیز استفاده می‌شود. معانی هر یک از این علائم مطابق شکل ۱-۶۱ است.

۱-۳-۲- کلاس حرارتی

از آنجایی که افزایش بیش از حد دما بر روی خواص مکانیکی و عایقی ماشین‌های الکتریکی تأثیر می‌گذارد لذا بر روی بدنه آن‌ها حداکثر دمای مجاز ماشین مشخص شده است. اصطلاحاً به این دما «کلاس حرارتی» یا «کلاس عایقی» گفته می‌شود و بر روی پلاک ماشین با حروف اختصاری به صورت ISOL یا CONTCLASS نشان می‌دهند.

جدول ۱-۱۱ - حروف اختصاری مربوط به کلاس‌های حرارتی مانین‌های الکتریکی را نشان می‌دهد. لازم به توضیح است افرادی که در جدول مشاهده می‌شود از حاصل جمع دمای فرضی محیط (4°C) و دمای کارکرد مانین به دست آمده است. لذا برای به دست آوردن ماکزیمم دمای مانین در شرایط کاری می‌بایست دمای 4° درجه را از عدد داخل جدول کم کرد. مثلاً، ماکزیمم دمای قابل تحمل موتوری با کلاس F برابر است با:

$$155 - 4 = 151^{\circ}\text{C} \text{ (دمای)}$$

جدول ۱-۱۱

کلاس حرارتی یا عایقی	حداکثر دما $^{\circ}\text{C}$
(Y) یا A	90
A	105
B	120
B	130
F	155
H	180
C	210




۱-۲-۲ - پلاک اتصالات موتور (تخته کلم)

برای اتصال سه بیج‌های موتور سه‌فاز، سه سیم‌ها از داخل پوسته به یک محفظه یا ترمینال موتور هدایت می‌شوند که اصطلاحاً به آن «تخته کلم» می‌گویند (شکل ۱-۶۱).

به‌طور کلی سه رنگ کلاف‌های یک موتور سه‌فاز، با دو حرف مشخص می‌شوند.


شکل ۱-۶۱

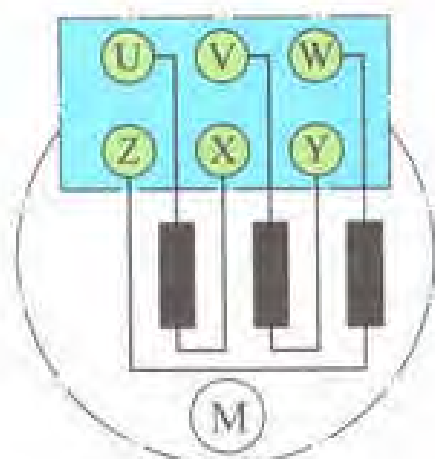

شکل ۱-۶۲


در استاندارد قدیمی برای نشان دادن سر کلاف‌ها به ترتیب برای کلاف اول تا سوم از حروف U، V و W و برای نمایش نه کلاف‌ها به ترتیب از حروف X، Y و Z استفاده می‌شود. نحوه قرار گرفتن سر سیم‌ها در زیر بیج‌های تخته کلم مطابق شکل ۱-۶۲ است. علت این که نه کلاف‌ها مشابه سر کلاف‌ها به ترتیب از کلاف اول تا سوم نوشته نمی‌شود بدین خاطر است که در صورت نیاز به ایجاد اتصالات ستاره یا مثلث بتوان بدون استفاده از کلید مربوطه و با فرار دادن چند تسمه‌ی مسی در زیر بیج‌ها موتور را به صورت ستاره یا مثلث اتصال داد.

شکل ۱-۶۳ تصویری از بیج‌های نخته کلم را به همراه تسمه‌ی مسی نشان می‌دهد.

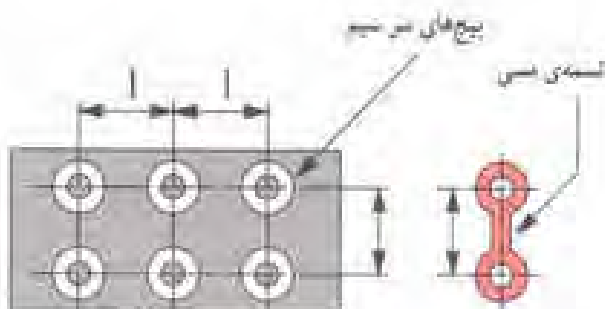


شکل ۱-۶۳- نخته کلم مونو


در استاندارد (IEC) برای نشان دادن سر کلاف‌ها به ترتیب از کلاف اول تا سوم از حروف (U۱، V۱، W۱) و برای مشخص کردن نه کلاف‌ها به ترتیب از حروف (U۲، V۲، W۲) استفاده می‌شود. شکل ۱-۶۴ وضعیت قرار گرفتن سیم‌بج‌ها و بیج‌های نخته کلم را نشان می‌دهد.

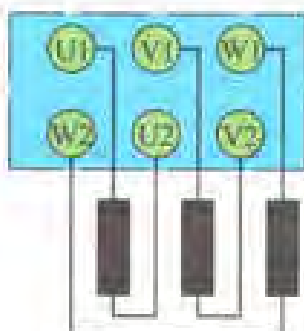

شکل ۱-۶۴

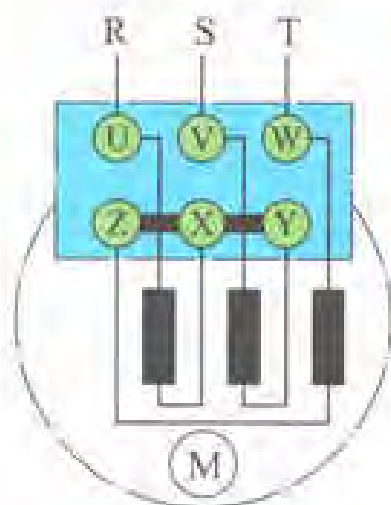


شکل ۱-۶۵- اتصال ستاره

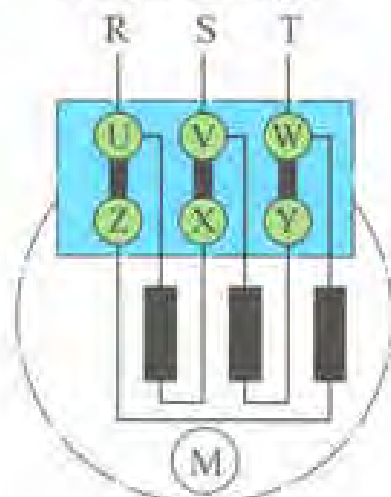


شکل ۱-۶۶- اتصال مثلث

شکل‌های ۱-۶۴ و ۱-۶۵ چگونگی ایجاد اتصال ستاره و اتصال مثلث با استفاده از تسمه‌ی مسی بر روی نخته کلم با حروف اختصاری قدیم را نشان می‌دهد.

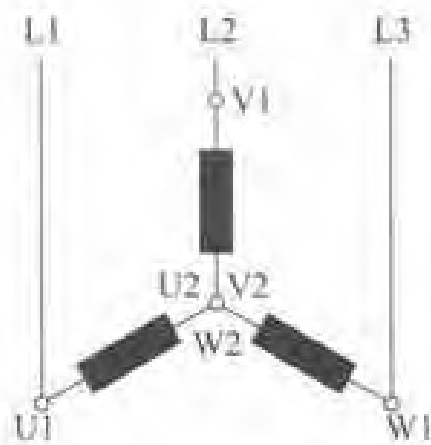


شکل ۶۷-۱- وضعیت اتصال کلاف‌ها در حالت ستاره

به ترتیب شکل‌های ۱-۶۷ و ۱-۶۸ اتصال کلاف‌های موتور و نحوه‌ی اتصال سرهای موتور در استاندارد IEC حالت ستاره را نشان می‌دهند.

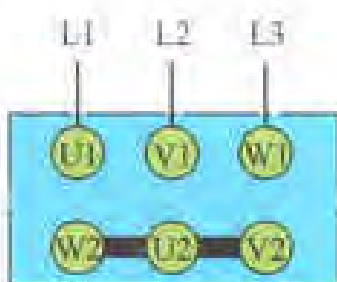


شکل ۶۸-۱- تخته‌کلم موتور در حالت ستاره

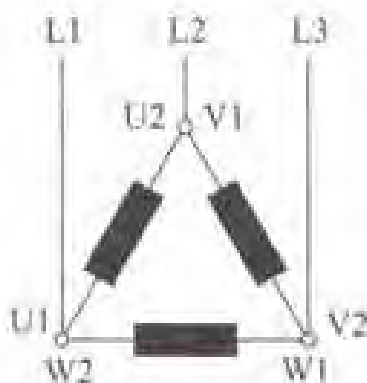


شکل ۶۹-۱- وضعیت اتصال کلاف‌ها در حالت مثلث

در شکل‌های ۱-۶۹ و ۱-۷۰ به ترتیب اتصال کلاف‌های موتور و نحوه‌ی اتصال سرهای موتور در استاندارد IEC حالت مثلث را مشاهده می‌کنیم.

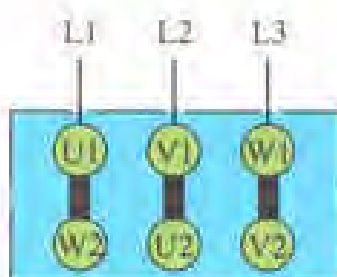


شکل ۷۰-۱- تخته‌کلم موتور در حالت مثلث

همان‌طور که قبلاً اشاره شد برای تغییر جهت موتور
 ضروری است جای دو فاز در روی سیم‌پیچی‌های موتور عوض
 شود.

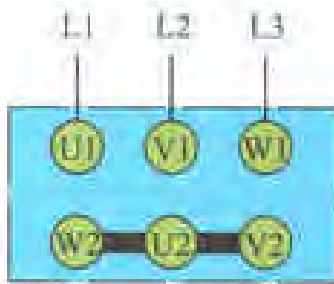


شکل ۱-۷۱- اتصال ستاره راست‌گرد

شکل‌های ۱-۷۱ و ۱-۷۲ نحوه‌ی اتصال سیم‌های شبکه
 به تخته کلم موتور برای ایجاد حالت راست‌گرد و چپ‌گرد در
 اتصال ستاره را نشان می‌دهند.

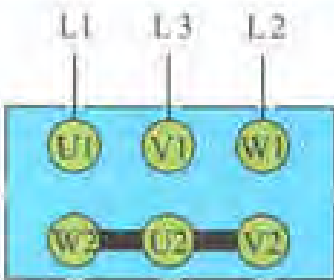


شکل ۱-۷۲- اتصال ستاره چپ‌گرد

شکل‌های ۱-۷۳ و ۱-۷۴ نحوه‌ی اتصال سیم‌های شبکه
 به تخته کلم موتور برای ایجاد حالات راست‌گرد و چپ‌گرد در
 اتصال مثلث را نشان می‌دهند.

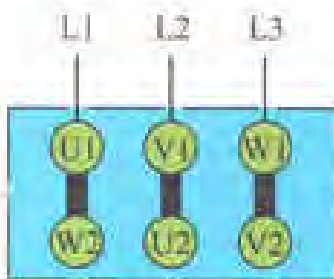


شکل ۱-۷۳- اتصال مثلث راست‌گرد

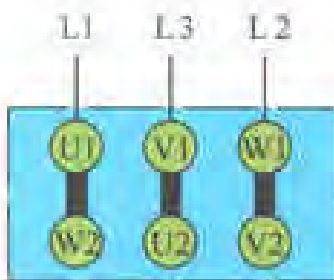


شکل ۱-۷۴- اتصال مثلث چپ‌گرد

سیم‌بندی استاتور موتورهای آسنکرون رونور سیم‌بندی شده، مشابه استاتور موتورهای آسنکرون رونور قطبی نامگذاری می‌شود. حروف K، L، M یا V، W و Y نیز برای نشان دادن سرسیم‌های رونور بدکار می‌رود.

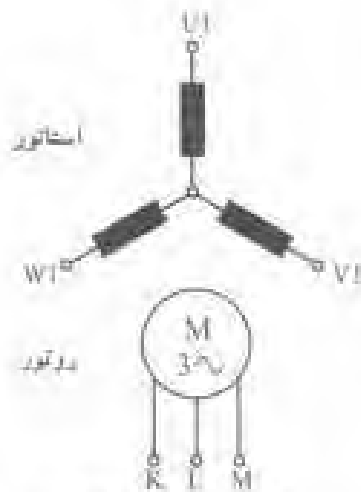


شکل ۱-۷۵ اتصال کلاف‌ها

در شکل‌های ۱-۷۵ و ۱-۷۶ وضعیت سیم‌بندی‌های موتور رونور سیم‌بندی و تخته کلم آن را می‌بینید.

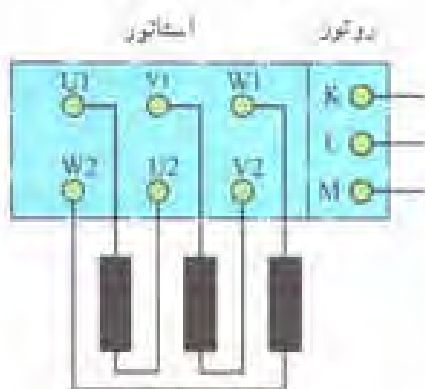


شکل ۱-۷۶ تخته کلم


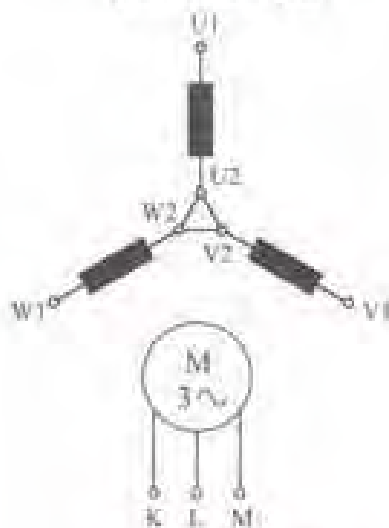


شکل ۱-۷۷ اتصال کلاف‌ها


شکل‌های ۱-۷۷ و ۱-۷۸ اتصال کلاف‌ها و تخته کلم موتورهای سه‌فاز رونور سیم‌بندی در حالت ستاره را نشان می‌دهد.

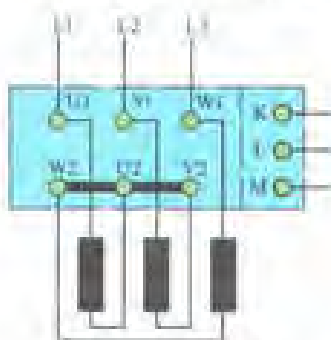

شکل ۱-۷۸ تخته کلم

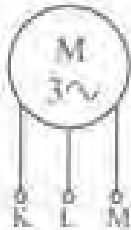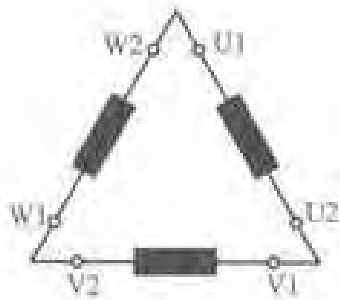

شکل ۱-۷۹ اتصال کلاف‌ها

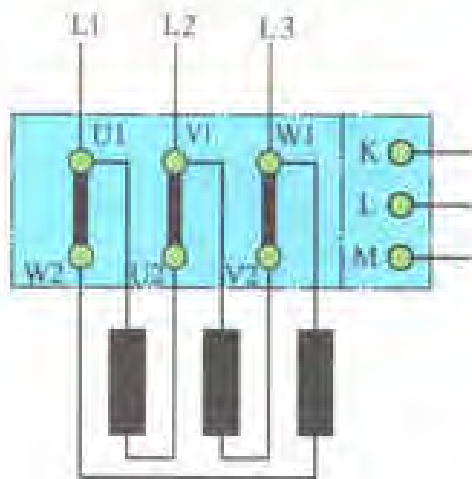

شکل ۱-۸۰ نخته کلم

در شکل‌های ۱-۷۹ و ۱-۸۰ اتصال کلاف‌ها و نخته کلم موتورهای سه‌فاز این روتور سه‌پیکه در حالت مثلث مشاهده می‌شود.



۴-۱- کار عملی شماره (۱)



۴-۱-۱ هدف

تشخیص سرو و نه کلاف‌های موتور و اطمینان از سالم بودن کلاف‌ها

۴-۲- زمان آموزش و اجرای کار

ساعات آموزش	
عملی	نظری
۵	-

اجرای هر کار عملی نیاز به تئوری‌هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می‌یابد. این زمان عملاً جزء ساعات کار عملی محسوب شده است.

۲-۴-۱- نکات حفاظتی و اجرایی

- هنگام اجرای آزمایش برای فرار دادن موتور، از میز کارگاهی مناسب استفاده کنید (شکل ۱-۸۱-۱).



(a)

- قبل از اتصال آمومتر با آچار از باز بودن کابل برق اطمینان یابید و سپس تسمه‌های مسی بین سر کلاف‌ها را باز کنید (شکل ۱-۸۱-۲).



(b)

- هنگام کار از دست زدن به سرسیم‌های آمومتر (در حالت اهم‌تری) خودداری کنید (شکل ۱-۸۱-۳).



(c)

- وقتی پیچ و مهره‌های نخ‌تکه کلم را باز می‌کنید یا می‌بندید دقت کنید آچار از روی مهره‌ها رد نشود. زیرا رد شدن آچار از روی مهره سبب ساییده شدن مهره می‌شود (شکل ۱-۸۱-۴).



(d)

شکل ۱-۸۱

۴-۱-۴ وسایل و ابزارهای مورد نیاز
برای انجام کارهای عملی از وسایل ارائه شده در جدول
زیر استفاده کنید.

جدول ابزار و وسایل مورد نیاز در کارگاه

ردیف	تصویر یک نمونه وسیله	نام وسیله و ابزار کار	مقدار مورد نیاز هر وسیله
۱		پیچ‌گوشتی دوسو	۶ عدد
۲		پیچ‌گوشتی چهارسو	۶ عدد
۳		فلز متر	۶ عدد
۴		درباز یک	۶ عدد
۵		سیم‌چین	۶ عدد
۶		سیم‌لخت‌گیر	۶ عدد
۷		البرست	۶ عدد
۸		چاقوی کابل‌بری	۶ عدد
۹		قیچی کابل‌بری	۶ عدد
۱۰		پست کابل	۳۰ عدد
۱۱		کابل	۶۰ عدد
۱۲		سج امتحان میلی‌متر (یا جداقل) سطح مقطع ۱/۵ میلی‌متر مربع	۳۰ متر

ردیف	تصویر یک نمونه وسیله	نام وسیله و ابزار کار	مقدار مورد نیاز هر میز
۱۳		ترمیتال کانوجویی	۲۵ عدد
۱۴		ترمیتال پلاستیکی	۲۲ عدد
۱۵		ریل فلزی	۶ متر
۱۶		آبومتر	۱ عدد
۱۷		آچار تخت (رنگی) (در اندازه های مختلف)	۱ سری
۱۸		آچار آلی (در اندازه های مختلف)	۱ سری
۱۹		تجهیزات مربوط به نصب مدارهای برق صنعتی (کنترلگری)	۱ سری

۵-۴-۱- شرح کار

نخته کلم موتور سه‌فازی را مطابق شکل ۱-۸۲ باز کنید و محل اتصال سیم و ته کلاف‌ها را به همراه حروف مشخصه یادداشت کنید.

اوپومتر موجود در کارگاه را در حالت اهم‌متری قرار دهید.



شکل ۱-۸۲

دو سیم مهم اهم‌متر را مطابق شکل ۱-۸۳ به بیج‌های نخته کلم وصل کنید. در این صورت عقربه‌ی اهم‌متر می‌بایست تا انتهای صفحه منحرف شود.



شکل ۱-۸۳

محل سیم‌سیم‌های اهم‌متر را مطابق شکل ۱-۸۴ تغییر دهید. در این حالت نیز عقربه‌ی اهم‌متر می‌بایست تا انتهای صفحه منحرف شود.



شکل ۱-۸۴



شکل ۱-۸۵

در مرحله‌ی سوم نیز مانند شکل ۱-۸۵ محل قرار گرفتن سر سیم‌های اهم‌تر را تغییر دهید. در این شرایط نیز می‌بایست عقربه یا انتهای صفحه منحرف شود.

تذکره: در صورتی که بیج‌های نشان داده شده در تصاویر غیر از حالات نشان داده شده، یا یکدیگر یا یا بدنه‌ی موتور از بیج داشته باشند موتور سالم نیست و نباید آن را در مدار قرار داد.



شکل ۱-۸۶

شکل ۱-۸۶ نمونه‌های سبی مربوط به اتصالات نخه‌کلم را به همراه مهره و واشر نشان می‌دهد. برای ایجاد اتصالات آن‌ها را از انبار تحویل بگیرید.



شکل ۱-۸۷

با به‌کارگیری اجاز مخصوص مهره‌ی مربوط به اتصالات نخه‌کلم مطابق شکل ۱-۸۷ انتهای کلاف‌ها را به یکدیگر وصل کنید.

۱-۸۸ در شکل ۱-۸۸ تخته کلم یک موتور را که به حالت ستاره وصل شده مشاهده می کنید. با استفاده از اهم متر، مقدار مقاومت سر و ته کلاف های هر فاز موتور را اندازه گیری کنید.

$$R_1 = RU1 - U2 = RU - x = \dots \dots \dots \Omega$$

$$R_2 = RV1 - V2 = RV - y = \dots \dots \dots \Omega$$

$$R_3 = RW1 - W2 = RW - z = \dots \dots \dots \Omega$$



شکل ۱-۸۸

۱-۸۹ در این شرایط و در صورت سالم بودن موتور هرگاه یک سیم اهم متر به بدنه و سر سیم دیگر به هر یک از سیم بیج های تخته کلم وصل شود عقربه نباید منحرف شود. به عبارت دیگر نباید هیچ ارتباط الکتریکی بین کلاف های موتور با بدنه وجود داشته باشد. برای اطمینان می توان از مگر لامپ تست یا اهم متر در رنج های بالا، عدم وجود اتصال بدنه را آزمایش کرد. با کمک آچار اتصال ستاره را باز کنید.

۱-۹۰ با به کارگیری آچار مخصوص مهری مربوط به اتصالات تخته کلم را مطابق شکل ۱-۸۹ به یکدیگر وصل کنید.



شکل ۱-۸۹

۱-۹۱ در شکل ۱-۹۱ تخته کلم یک موتور را که به حالت مثلث وصل شده مشاهده می کنید. با استفاده از اهم متر، مقدار مقاومت بین ترمینال های موتور را اندازه گیری کنید.


$$R_1 = RU1 - V1 = \frac{2}{3} (RU - x) = \dots \dots \dots \Omega$$

$$R_2 = RV1 - W1 = \frac{2}{3} (RV - y) = \dots \dots \dots \Omega$$


$$R_3 = RW1 - U1 = \frac{2}{3} (RW - z) = \dots \dots \dots \Omega$$




شکل ۱-۹۰

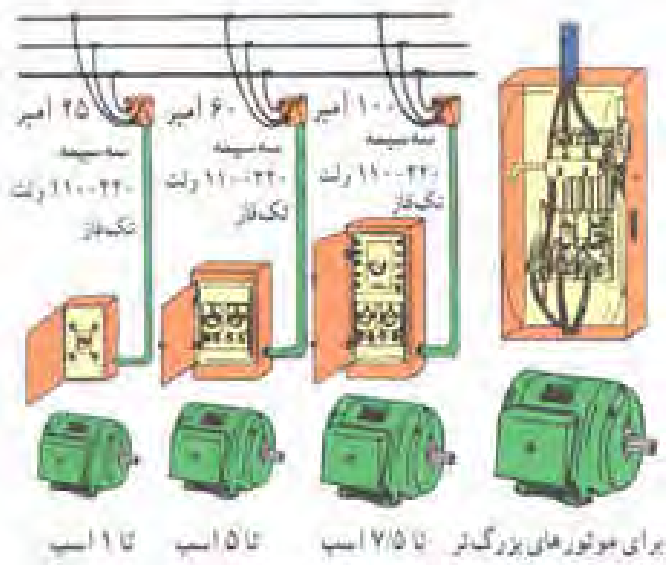

شکل ۹۳-۱

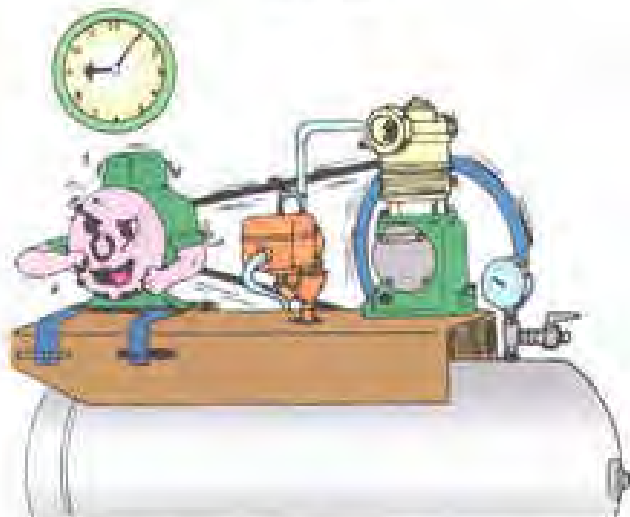

شکل ۹۴-۱ موتور نا هنگامی که نیاز باشد کار کند.

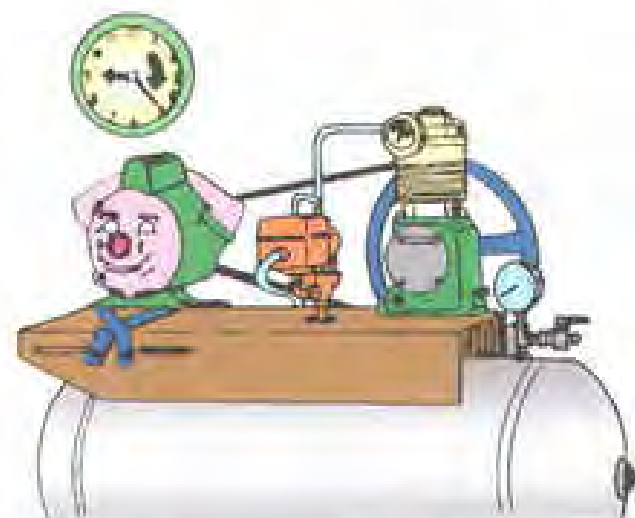

شکل ۹۵-۱ موتور برای مدتی خاموشی

توجه به میزان جریان دهی تابلوی برق

ظرفیت جریان دهی تابلوی برق می بایست حدوداً سه برابر جریان نامی موتور باشد تا توانایی تأمین جریان راه اندازی موتور را داشته باشد. بهترین روش برقرسانی آن است که بک نقطه‌ی توزیع مرکزی داشته باشیم و سپس برای هر قسمت یک تابلوی فرعی جداگانه تهیه کنیم (شکل ۹۲-۱).

تعیین سرعت مورد نیاز موتور (RPM)


اگر سرعت مورد نیاز برای انجام کار را به صورت از پیش تعیین شده نمی دانید، بهتر است دنبال دستگاهی مشابه باشید و با اینکه موتوری با دور استاندارد انتخاب کنید و سپس با تغییر ولتاژ تغذیه‌ی آن به کمک انوترانسفورماتور و یا با استفاده از گریکس و جرخ دنده، تعداد دور مناسب کار را به دست آورید.

در نظر گرفتن شرایط کاری موتور

منظور از شرایط کاری آن است که بررسی کنیم موتوری که برای کار مورد نظر انتخاب می شود چه مدت در حالت خاموش و چه مدت تحت بار کامل می تواند باشد. معمولاً شرایط کاری موتورهای یکی از دو حالت II موتور یا کار مداوم II موتور با کار متفاوت است. این مطلب بر روی پلاک موتورها مشخص می شود که در زمان انتخاب می بایست به آن توجه کرد (شکل های ۹۴-۱ و ۹۵-۱).


تعیین نوع (تیپ) موتور

در انتخاب نوع موتور به عواملی همچون نوع شبکه (سه فاز- تک فاز) هزینه خرید، شرایط و تجهیزات راه اندازی، گشتاور و جریان نامی موتور باید توجه کرد.

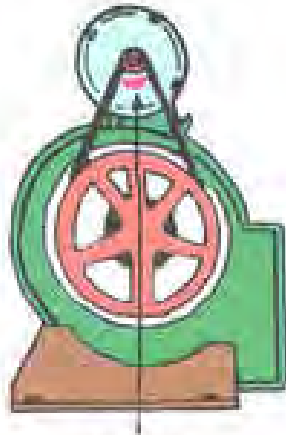

منبع روغن

شکل ۱-۹۶- نصب در کف

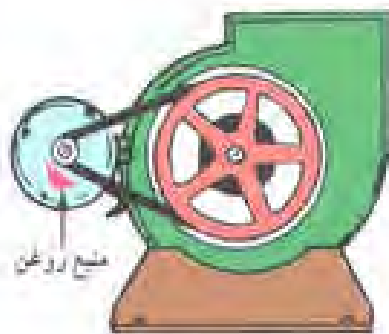

منبع روغن

شکل ۱-۹۷- نصب روی دیوار




منبع روغن

شکل ۱-۹۸- نصب از سقف


وضعیت نصب موتور

وضعیت نصب یکی از عوامل فیزیکی است که در انتخاب یک موتور باید به آن توجه داشت زیرا وضعیت نصب نوع پاناقان و چگونگی روغن کاری موتور را تعیین می کند. اگر به دو عامل فوق، یعنی نوع پاناقان و شرایط روغن کاری توجه خاصی نشود موتور انتخابی مناسب نبوده و کار مورد نظر امکان دارد عمر آن نیز کاهش یابد. نصب موتور در یکی از حالات کف، روی دیوار و آویز از سقف اثر و نیروهایی را بر محور و پاناقان های موتور وارد می آورد. شکل های ۱-۹۶، ۱-۹۷، ۱-۹۸ و وضعیت های مختلف را نشان می دهد.

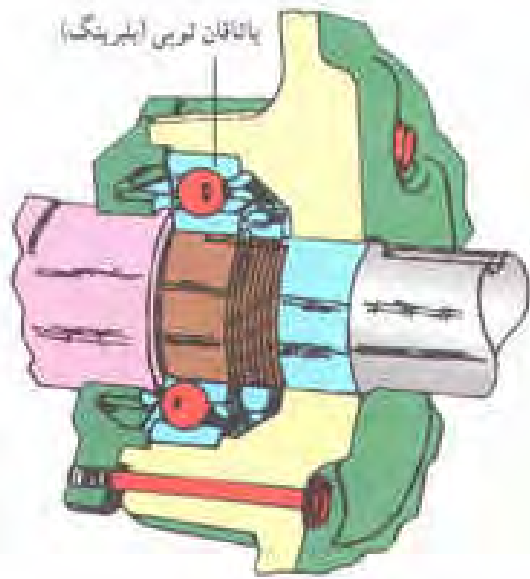

شکل ۹۹-۱

باتاقان‌های به‌کار رفته در موتورهای الکتریکی یکی از دو نوع 1) استوانه‌ای و یا 2) تومی (بلبرینگ) است. شکل‌های ۹۹-۱ و ۱۰۰-۱ تصاویری از این دو نوع باتاقان را نشان می‌دهد.

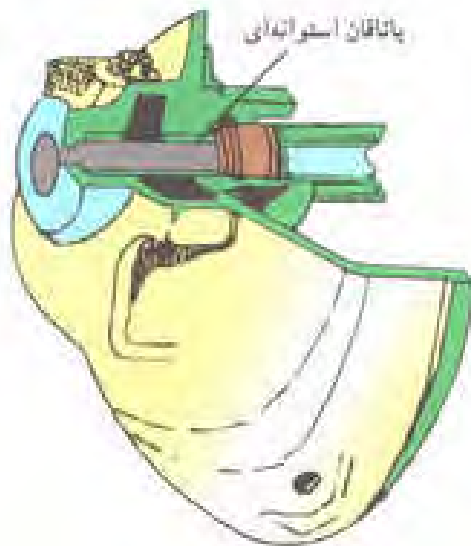


















شکل ۱۰۰-۱



در جدول ۱-۱۱ چگونگی نصب موتورهای الکتریکی براساس استاندارد IEC نشان داده شده است.^۱

جدول ۱-۱۱ مانعین های الکتریکی

شرح	شکل	کد - IEC	شرح	شکل	کد - IEC
مانعین برای وضعیت عمودی			مانعین با باتاقان سری		
مانند V3، اما سر آزاد محور در سمت پایین		V4 IM 3211	با دو باتاقان سری و طوق (فلانچ) نصب		B5 IM 3001
با دو باتاقان نمونه، پایه برای نصب روی دیوار، سر آزاد محور در سمت پایین		V5 IM 1011	با دو باتاقان سری و یک سر آزاد محور، برای نصب روی دیوار		B6 IM 1051
با دو باتاقان سری، طوق نصب و سر آزاد محور در سمت پایین		V10 IM 4011	مانند B6، اما سر آزاد محور در سمت چپ		B7 IM 1061
مانند V10، اما سطح نصب بر روی طرف پیشانی (چلو)		V18 IM 3611	مانند B8، اما برای نصب از سقف		B8 IM 1071
مانعین بدون باتاقان و یا باتاقان مجزا			با دو باتاقان سری و طوق (فلانچ) نصب		
بدون محور، بدنه دارای پایه		A2 IM 5510	با دو باتاقان سری و سطح نصب بر روی سمت پیشانی (چلو)		B14 IM 3601
با یک باتاقان مجزا و محور طوق دار		C2 IM 6010	مانعین برای وضعیت عمودی		
با یک باتاقان مجزا و محور طوق دار		D1 IM 7005	با دو باتاقان نمونه و طوق نصب، سر آزاد محور در سمت پایین		V1 IM 3011
با دو باتاقان مجزا، سر محور آزاد		D9 IM 7201	مانند V1، اما سر آزاد محور در سمت بالا		V2 IM 3211
باتاقان عرضی در بالا، طوق اتصال در پایین، نصب بر روی ستون حامل، التواز چوبی، حلقه چاه		W1 IM 8015	مانند V1، اما طوق نصب و سر آزاد محور در سمت بالا		V3 IM 3031

۱- به خاطر سریز جزئیات جدول ضروری و اجباری نیست.

انتخاب نوع بدنه موتور

انتخاب نوع بدنه‌ی موتور به محیطی که می‌بایست در آن کار کند بستگی دارد. عوامل محیطی ممکن است موجب بروز اختلال در کار موتور می‌شود. از جمله‌ی این عوامل می‌توان به موارد مزاحم زیر اشاره کرد.

الف - گرد و غبار

ب - رطوبت

ج - گرما

د - احتمال وارد شدن ضربه

هـ - ریختن مایعات

در شکل‌های ۱-۱۱، ۱-۱۲ و ۱-۱۳ نمونه‌هایی از بدنه‌ی موتورها نشان داده شده است که نسبت به آب و گرد و غبار عایق هستند. علاوه بر بدنه به پایه و سیستم تهویه‌ی هوای داخل موتور نیز باید توجه داشت. استفاده از پایه‌ی لاستیکی لرزش و سروصدا‌ی موتور را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.

انتخاب سیستم حفاظتی مناسب

ضروری است برای هر موتور، حفاظت‌های الکتریکی مختلفی را پیش‌بینی کرد. این موارد به تفصیل در صفحات بعد بررسی خواهد شد.



شکل ۱-۱۱ - بدنه ضد چکه




شکل ۱-۱۲ - بدنه ضد ترشح که پیش‌تر برای جلوگیری از ترشح مایعات به داخل موتور به‌کار می‌رود.




شکل ۱-۱۳ - بدنه کاملاً بسته، در محیط‌های بسیار گتیلک و غبار آلود به‌کار می‌رود.

انتخاب سیستم انتقال قدرت مناسب


اگر موتوری را بخواهیم برای دستگاهی جایگزین و یا انتخاب کنیم حتماً باید به سیستم انتقال قدرت آن توجه داشته باشیم. برای انتقال قدرت دو نوع سیستم وجود دارد: (I) سیستم انتقال قدرت مستقیم (II) سیستم تبدیل سرعت در صورتی که سرعت دستگاه یا سرعت موتور یکی باشد از سیستم انتقال قدرت مستقیم می‌توان استفاده کرد. این کار با هم محور کردن موتور با محور دستگاه (کویل کردن) به چهار صورت امکان پذیر است.

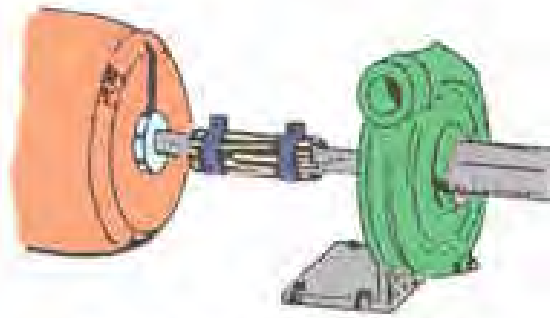

شکل ۱-۱۰۴- کویلینگ لوله‌ای قابل انعطاف

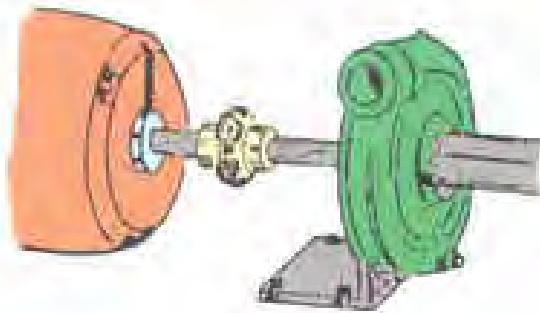


شکل ۱-۱۰۵- کویلینگ فلنجی

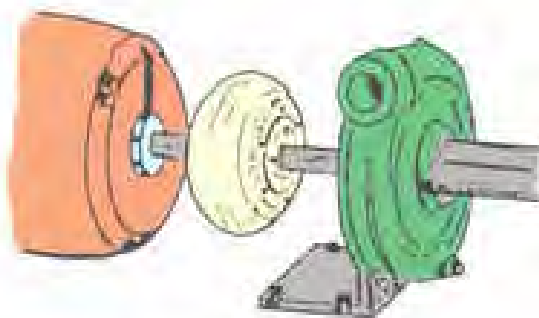

شکل ۱-۱۰۶- کویلینگ فلنجی نرم

شکل ۱-۱۰۵- کویلینگ فلنجی


شکل ۱-۱۰۶- کویلینگ فلنجی نرم و

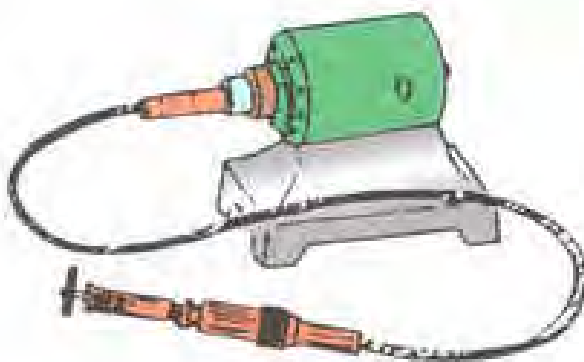

شکل ۱-۱۰۷- نیت قابل انعطاف


شکل ۱-۱۰۷- نیت قابل انعطاف را نشان می‌دهد.

از سیستم تبدیل سرعت، زمانی استفاده می‌شود که سرعت لازم برای وسیله‌ی مورد نظر با سرعت موتور انتخاب شده یکی نباشد. در این صورت با یکی از سه روش نشان داده شده در شکل‌های ۱-۸، ۱-۹، ۱-۱۰ و ۱-۱۱ عمل تبدیل سرعت انجام می‌شود.

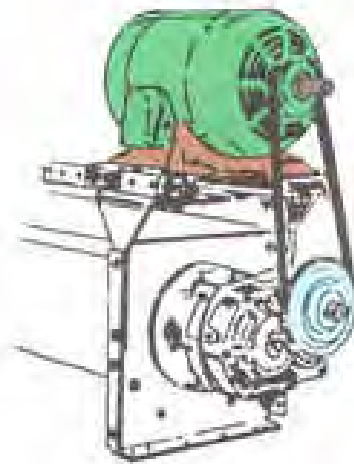

شکل ۱-۸ انتقال قدرت با پولی و تسمه

شکل ۱-۸ انتقال قدرت با پولی و تسمه

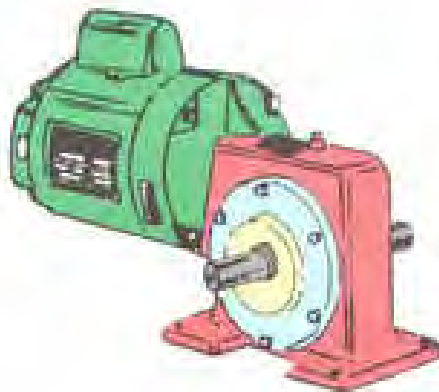

شکل ۱-۹ انتقال قدرت با استفاده از جعبه‌دنده (gears)

شکل ۱-۹ انتقال قدرت با جعبه‌دنده و



شکل ۱-۱۰ انتقال قدرت با چرخ و زنجیر

شکل ۱-۱۰ انتقال قدرت با چرخ و زنجیر و اتصال

می‌دهد.

توضیح: روش تغییر سرعت با تسمه و پولی از همه رایج‌تر و دارای محدودیت کم‌تر است.

۱-۶- توصیه‌های مؤثر برای استفاده‌ی بهینه از انرژی در موتورهای الکتریکی

➤ جهت کاهش مصرف انرژی، انتخاب موتور باید بر مبنای بار نامی مورد نیاز صورت گیرد.

➤ بسته به شرایط، هنگامی که موتور هیچ کار مفیدی انجام نمی‌دهد، می‌تواند تا ۵۰٪ بار نامی جریان بکشد. این مطلب به‌ویژه در مورد موتورهایی که به جعبه‌دهنده و یا خط انتقال وصل شده‌اند صحت داشته و مجدداً بر لزوم برنامه‌ریزی صحیح برای زمان کار موتور تأکید می‌کند. بهترین عملکرد موتور در محدوده‌ی بین ۷۵ تا ۱۰۰ درصد بار نامی است.

➤ از آن جا که موتورها در محیط خنک کارایی بهتری دارند لازم است تا گرمای ایجاد شده توسط موتور به محیط انتقال یابد. قابل ذکر است چنانچه دمای کار موتور از ۲۷ تا ۳۲ درجه سانتی‌گراد افزایش یابد، به میزان ۲٪ به تلفات انرژی آن افزوده می‌شود.

➤ موتورهای القایی دو نوع تلفات دارند: بخشی که با تغییر بار موتور تغییر می‌کند و بخش دیگر که ثابت است. تلفات نوع اول شامل تلفات سیم‌بجی، روتور و استاتور و تلفات نوع دوم شامل تلفات مکانیکی، اصطکاک پاناقان‌ها و تلفات آهنی شامل تلفات هسته‌ریزی و قورقور در هسته استاتور و روتور است.

➤ اگر بتوان با کاهش سرعت موتورهای سه‌فازی که بر روی پمپ‌ها و فن‌ها نصب می‌شود، سرعت سیال را کنترل کرد، صرفه‌جویی بسیاری حاصل می‌شود زیرا با کاهش سرعت پمپ، سرعت سیال به‌طور متناسب کم می‌شود در حالی که قدرت لازم برای فن یا الکتروموتورها با توان سوم سرعت کم می‌شود. این پتانسیل صرفه‌جویی در انرژی باعث کاربرد محرکه‌های دور متغیر شده است. دستیابی به ۸۰ درصد صرفه‌جویی در توان مصرفی، از این طریق امکان‌پذیر است.

➤ معمولاً تعویض موتور، زمانی صورت می‌گیرد که تعمیر آن اقتصادی نباشد. به‌طور کلی مقایسه‌ی قیمت موتور جدید، هزینه‌ی تعمیرات متعدد و هزینه‌های ناشی از افزایش مصرف، معیارهای تعیین‌کننده‌ای برای زمان تعویض موتور خواهد بود.



شکل ۱-۱۱



شکل ۱-۱۲

از جمله موارد کاهش انرژی مصرفی موتور، کم کردن تلفات آن است. برای کاهش تلفات مکانیکی، بازدید از یاتاقان‌ها و روغن کاری آن‌ها و برای کاهش تلفات سیم‌بندی، به کارگیری موتور در محدوددهی توان مجاز آن مؤثر است.

انتخاب موتورهایی با راندمان کاری خوب (با توجه به بلاک موتور) در کاهش میزان انرژی مصرفی مؤثر است.

۱-۷- برق‌رسانی به موتورهای الکتریکی

برق‌رسانی و راه‌اندازی موتورهای سه‌فاز از اهمیت خاصی برخوردار است. در انتخاب قطعاتی مانند فیوز، کلید، نوع سیم و سطح مقطع آن می‌بایست توجه خاص داشت چرا که در صورت انتخاب اشتباه هر یک از موارد، احتمال وقوع حالات زیر است:


- عدم توانایی در راه‌اندازی موتور به علت کم بودن جریان نامی فیوز نسبت به جریان نامی موتور.
- سوختن فیوز به دلیل کم بودن جریان نامی فیوز نسبت به جریان نامی موتور.
- سوختن قطعات داخل مدار به علت زیاد بودن جریان نامی فیوز نسبت به جریان نامی موتور.
- گرم شدن یا ایجاد جرقه‌های شدید بین کنتاکت‌های کلید یا کنتاکتور به دلیل کم بودن جریان نامی کلید.
- گرم شدن یا سوختن کابل به کار رفته در مدار به علت کم بودن سطح مقطع انتخابی نسبت به سطح مقطع مورد نیاز.

۱-۸- انتخاب کابل

برای برق‌رسانی و راه‌اندازی موتورهای سه‌فاز معمولاً از کابل استفاده می‌شود.

انتخاب نوع و سطح مقطع هادی کابل به عوامل زیر بستگی دارد.

- قدرت مصرف‌کننده یا جریان مصرف‌کننده.
- فاصله‌ی مصرف‌کننده تا منبع انرژی الکتریکی (تابلو برق).
- نوع مصرف‌کننده (روشنایی یا موتوری).

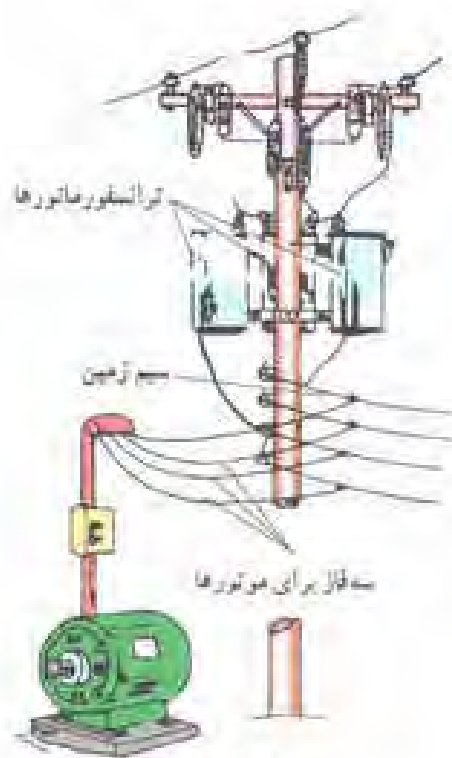

شکل ۱-۱۱۳



شکل ۱-۱۱۲

– نوع جریان الکتریکی (جریان مستقیم – تک فاز یا سه فاز).
 چون هادی‌های به کار رفته در مدارهای الکتریکی، دارای مقاومت هستند در اثر عبور جریان از داخل آن‌ها افت ولتاژ ایجاد می‌شود. در انتخاب سیم یا کابل مناسب موارد زیر را در نظر بگیرید:

- جریان عبوری از کابل از جریان مجاز کابل کم‌تر باشند.
- سطح مقطع ظوری انتخاب شود که افت ولتاژ از حد مجاز تجاوز نکند.
- هادی‌های انتخاب شده استحکام مکانیکی کافی داشته باشند.

شکل ۱-۱۱۲ تصاویری از کابل‌های چند رشته‌ای افشان و مقنولی را نشان می‌دهد.

جدول ۱-۱۲ حداکثر افت ولتاژ بر حسب درصد در شبکه‌های ولتاژی مختلف را نشان می‌دهد.
 در شبکه‌های DC یا AC (۲۳۰ / ۳۸۰)، مقدار درصد افت ولتاژ برای مصرف‌کننده‌های روشنایی، ۱/۵٪ و برای مصرف‌کننده‌های موتوری ۳٪ ولتاژ شبکه در نظر گرفته می‌شود.

جدول ۱-۱۲

ولتاژ نامی و وسعت شبکه	انتخاب	شبکه توزیع	شبکه توزیع	است	شبکه توزیع
حداکثر افت ولتاژ	۱٪	۲٪	۳٪	۲٪	۱۰٪

۱-۹ نکاتی چند در خصوص انتخاب فیوز

۱-۱ برای خطوط ساده، که جریان مصرف‌کننده و فاصله آن تا نابو کم است از فیوزهای ذوب شونده می‌توان استفاده کرد.

۱-۲ در شبکه‌های گسترده‌ی صنعتی بهتر است علاوه بر فیوزهای ذوب شونده از فیوزهای بی‌منالی یا مغناطیسی استفاده شود تا از خطر دوفاز شدن موتور در حین کار جلوگیری شود.

۱-۳ در صورت معلوم بودن کابل یا سیم، فیوز مدار نیز طوری انتخاب شود که مدار صدمه نبیند.

۱-۴ جریان نامی فیوزها براساس توان، ولتاژ و روش راه‌اندازی (مستقیم یا ستاره مثلث) تعیین شود.

۱-۵ جریان نامی تعیین شده‌ی فیوز براساس قدرت موتور هیچ‌گاه نباید از جریان نامی مجاز فیوز سبزی با آن بیش‌تر باشد.

۱-۶ با استفاده از جدول ۱-۱۳ علاوه بر فیوز مناسب جهت راه‌اندازی موتور می‌توان سطح مقطع کابل را نیز تعیین کرد. توصیه می‌شود برای مسره‌های طولانی از محاسباتی را براساس سطح مقطع پیشنهادی انجام دهید تا درصد افت ولتاژ کم‌تر از مقدار مجاز (۳٪) باشد.



شکل ۱-۱۵



جدول ۱۲-۱ = شدت جریان مجاز در هر سیم مسی یا پوشش عایقی الاستیکی یا پلاستیکی و فیوز مربوطه برای درجه حرارت محیط 25°C و برای سیم با عایق لاستیکی $T_L = 60^{\circ}\text{C}$ و برای سیم با عایق پلاستیکی $(U_0/u = 0.6/1\text{kV})T_L = 70^{\circ}\text{C}$

مقطع سیم mm^2	گروه ۱		گروه ۲		گروه ۳	
	شدت جریان سیم	شدت جریان فیوز	شدت جریان سیم	شدت جریان فیوز	شدت جریان سیم	شدت جریان فیوز
	A	A	A	A	A	A
۱/۷۵	-	-	۱۳	۱۰	۱۶	۱۶
۱	۱۲	۱۰	۱۶	۱۶	۲۰	۲۰
۱/۵	۱۶	۱۶	۲۰	۲۰	۲۵	۲۵
۲/۵	۲۱	۲۰	۲۷	۲۵	۳۲	۳۵
۴	۲۷	۲۵	۳۶	۳۵	۴۵	۵۰
۶	۳۵	۳۵	۴۷	۵۰	۵۷	۶۳
۱۰	۴۸	۵۰	۶۵	۶۳	۷۸	۸۰
۱۶	۶۵	۶۳	۸۷	۸۰	۱۰۲	۱۰۰
۲۵	۸۸	۸۰	۱۱۵	۱۰۰	۱۳۷	۱۲۵
۳۵	۱۱۰	۱۰۰	۱۴۳	۱۲۵	۱۶۸	۱۶۰
۵۰	۱۴۰	۱۲۵	۱۷۸	۱۶۰	۲۱۰	۲۰۰
۷۰	۱۷۵	۱۶۰	۲۲۰	۲۲۴	۲۶۰	۲۵۰
۹۵	۲۱۰	۲۰۰	۲۶۵	۲۵۰	۳۱۰	۳۰۰
۱۲۰	۲۵۰	۲۵۰	۳۱۰	۳۰۰	۳۶۵	۳۵۵
۱۵۰	-	-	۳۵۵	۳۵۵	۴۱۵	۴۲۵
۱۸۵	-	-	۴۰۵	۳۵۵	۴۷۵	۴۲۵
۲۴۰	-	-	۴۸۰	۴۲۵	۵۶۰	۵۰۰
۳۰۰	-	-	۵۵۵	۵۰۰	۶۴۵	۶۰۰
۴۰۰	-	-	-	-	۷۷۰	۷۱۰
۵۰۰	-	-	-	-	۸۸۰	۸۵۰

گروه ۱ = سیم‌های عایق یک رشته‌ای در لوله مانند

گروه ۲ = سیم‌های کابل مانند چند رشته‌ای مثل سیم NYA و سیم لوله‌ای - سیم زرهی - سیم با روپوش سری

گروه ۳ = سیم‌های یک رشته‌ای که آزادانه در هوا کشیده شده‌اند، در صورتی که فاصله دو سیم حداقل مساوی قطر سیم باشد. سیم روی

مقره - سیم‌های یک رشته‌ای مخصوص مصرف کنندگان متحرک



شکل ۱-۱۱۶

جدول ۱-۱۴ - جریان قابل تحمل فیوزهای مینیاتوری

ظرفیت قطع کنندگی		
Cal. Nom		
Depth		
53mm		
● 6000 A according to NEC 61 400-IEC 19		
● 10000 A according to IEC 157-1		
40 C-0 positions: On-Off-Trip		
Shielded terminals - capacity 25 mm ²		
تک پل		
(1 Protected pole) 220/240-380/415V-		
Nominal rating:		No. of 17.5 mm modules
(In)		
020 04	10 A	1
020 06	16 A	1
020 07	20 A	1
020 08	25 A	1
020 09	32 A	1
دو پل		
(2 Protected poles) 380/415V-		
020 34	10 A	2
020 35	16 A	2
020 36	20 A	2
020 37	25 A	2
020 38	32 A	2
سه پل		
(3 Protected poles) 380/415V-		
020 49	10 A	3
020 50	16 A	3
020 51	20 A	3
020 52	25 A	3
020 53	32 A	3
چهار پل		
(4 Protected poles) 380/415V-		
020 79	10 A	4
020 80	16 A	4
020 81	20 A	4
020 82	25 A	4
020 83	32 A	4

فیوز مناسب موتورهای آسنکرون روتور قفسی که به طور مستقیم به شبکه وصل می شوند می بایست از نوع کشنده کار بوده و جریان نامی فیوز انتخاب شده می تواند ۱/۵، ۲ یا ۲/۵ برابر جریان نامی موتور باشند.

برای موتورهای آسنکرون روتور سه پیچی نیز باید از فیوز کشنده کار یا جریان انتخابی برابر یک تا ۱/۵ برابر جریان نامی موتور استفاده کرد.

در مدارهایی که از ترانسفورماتور استفاده شده است برای حفاظت در مقابل اتصال کوتاه و در مدار سیم پیچ اولیه می توان فیوزی با جریان نامی حدود ۲ برابر جریان نامی موتور و در مدار ثانویه از فیوزی با جریان نامی برابر جریان نامی موتور استفاده کرد.

برای حفاظت مدارهایی که در آنها خازن قرار می گیرد از فیوزی با ۱/۵ برابر جریان نامی خازن استفاده می شود.

۱-۱-۱- آشنایی با کلیدهای دستی سه فاز

از کلیدها برای قطع و وصل مصرف کنندگان در شبکه های الکتریکی استفاده می شود. کلیدها بر اساس نیرویی که بسبب عملکرد آنها می شود به دو دسته ی «ساده» و «مرکب» تقسیم می شوند: کلیدهای ساده به کلیدهایی گفته می شود که برای تغییر حالت، احتیاج به انرژی مکانیکی دارند. مانند کلیدهای یکت بل و دوپل یا سه فاز (شکل ۱-۱۱۷).



شکل ۱-۱۱۷- نمونه کلید ساده

کلیدهای مرکب برای تغییر حالت احتیاج به یک انرژی واسطه ای مانند انرژی الکتریکی یا الکترومغناطیسی دارند. از جمله ی این کلیدها می توان به رله های مغناطیسی و کنتاکتورها اشاره کرد (شکل ۱-۱۱۸).



شکل ۱-۱۱۸- نمونه کلیدهای مرکب

کلیدهای ساده خود به دو دسته ی لحظه ای و دائم کار تقسیم می شوند. به کلیدهایی که با اعمال نیروی مکانیکی عمل می کنند و با قطع نیرو، به حالت اولیه ی خود برمی گردند، کلیدهای «لحظه ای» گفته می شود. نستی ها از جمله ی این کلیدها هستند (شکل ۱-۱۱۹).



شکل ۱-۱۱۹- نمونه کلید لحظه ای



شکل ۱۲۰- نمونه کلید دائم کار

کلیدهای دائم کار پس از قطع نیروی مکانیکی وارد بر آن‌ها به حالت اولیه بر نمی‌گردند. این فیسل کلیدها به صورت‌های «اهرمی»، «مخروطی» و «زبان‌های» وجود دارند (شکل ۱۲۰-۱).



شکل ۱۲۱- کلید اهرمی تک‌فاز (چاقویی)



شکل ۱۲۲- کلید اهرمی سه‌فاز (چاقویی)

۱-۱۱- کلید دستی سه‌فاز اهرمی ساده


این کلید از جمله ساده‌ترین نوع کلیدها است. در ساختمان داخلی آن از یک سری کنتاکت‌های ثابت استفاده شده که در بین این کنتاکت‌ها یک تیغه متحرک قرار گرفته و با وارد شدن نیروی خارجی به اهرم آن، تیغه حرکت کرده و ارتباط بین دو طرف کلید را برقرار می‌کند. این کلیدها را معمولاً تحت عنوان «کلیدهای چاقویی» و یا «کلیدهای کاردی» می‌شناسند. از آنجایی که در لحظه‌ی قطع و یا وصل کلید، بین دو کنتاکت، جرقه تولید می‌شود و از طرف دیگر چون قسمت محافظ مناسب (جرقه‌گیر) در این کلیدها پیش‌بینی نشده است. بر اساس استانداردهای معتبر، استفاده از آن‌ها مجاز نمی‌باشد، ولی در موارد کمی از این کلیدها برای قطع و وصل مدارهای جریان کم استفاده می‌شود. نوع سه‌فاز این کلید دارای ۶ بیج است که سه بیج آن برای ورودی و سه بیج دیگر برای خروجی استفاده می‌شود، کلید اهرمی ساده دارای دو حالت قطع (C) و وصل (I) است.

در این نوع کلیدها مجموعه‌ی تیغه‌ها در داخل یک قاب قرار دارند تا حفاظت بیشتری شده باشد.

شکل‌های ۱-۱۲۱ و ۱-۱۲۲ به ترتیب، نمونه‌هایی از کلید اهرمی تک‌فاز و سه‌فاز را نشان می‌دهند.


۱-۱۲ - کلید دستی سه‌فاز غلتکی ساده

این کلیدها از یک استوانه‌ی عمیق که توسط یک اهرم حول محور خود می‌چرخد تشکیل شده است. روی استوانه، قطعات هادی به صورت نسبه (نوار) نصب شده است. شکل استوانه و قطعات هادی به صورتی است که با حرکت استوانه در حول محور خود می‌توان گشادگی‌های ثابتی را به هم وصل و یا از هم جدا کرد (شکل ۱-۱۲۳).

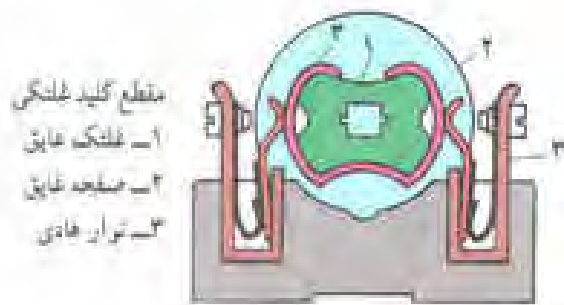


۱ - غلتکه عمیق
۲ - صفحه عمیق
۳ - نوار هادی

شکل ۱-۱۲۳ - ساختمان داخلی کلید غلتکی

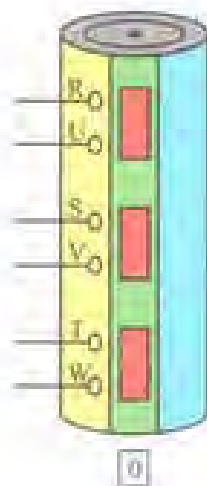

شکل ۱-۱۲۴ - کلید غلتکی ساده در حال قطع

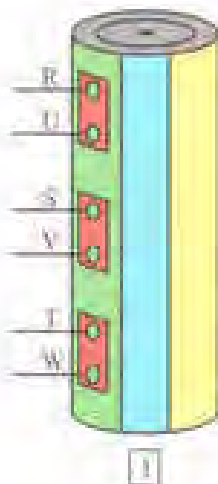

شکل ۱-۱۲۵ - کلید غلتکی ساده در حال وصل

چنانچه قسمت‌های فرورفته‌ی استوانه (غلتکه) در جلوی گشادگی‌های ثابت قرار گیرند حالت قطع و در صورتی که قسمت‌های برآمده روی گشادگی‌های ثابت قرار بگیرد آن‌ها به هم وصل می‌شوند. شکل‌های ۱-۱۲۴ و ۱-۱۲۵ به ترتیب حالت قطع و وصل کلید غلتکی ساده را نشان می‌دهد. عمر این کلید به جهت متحرک بودن هادی روی گشادگی‌ها زیاد نیست. به همین دلیل امروزه این نوع کلیدها ساخته نمی‌شوند.

۱۳-۱- کلید دستی سه‌فاز زبانه‌ای ساده

ساختار داخلی این کلیدها را در شکل ۱-۱۲۶ مشاهده می‌کنید. اجزای این کلید و وظایف هر کدام عبارت است از:

- قاب: حفاظت‌کننده‌ی اجزای داخلی کلید
- فنر: ایجاد‌کننده‌ی نیروی مخالف جهت بازگشت به حالت اولیه

- اهرم: انتقال‌دهنده‌ی نیروی مکانیکی خارجی به کلید
- صفحه‌ی زبانه‌دار: صفحه‌ی متحرکی که با گردش حول محور خود حالت کلید را عوض می‌کند.

- کنتاکت‌های ثابت: از این کنتاکت‌ها به‌صورت ثابت روی بدنه‌ی کلید به‌عنوان ورودی و خروجی جریان استفاده می‌شود.

- کنتاکت‌های متحرک: پلاتین‌هایی از جنس آلیاژ نقره‌اند و بر روی تکیه‌گاه سوار می‌شوند و توسط حرکت صفحه‌ی زبانه‌دار بالا و پایین رفته و مدار را وصل یا قطع می‌کنند.

طرز کار این کلید بدین‌صورت است که با چرخاندن اهرم، صفحه‌ی زبانه‌دار تغییر وضعیت می‌دهد و در فضای داخل استوانه می‌چرخد. چون روی صفحه‌ی متحرک، برجستگی و فرورفتگی‌هایی وجود دارد، برآش‌گردش اهرم این صفحه حرکت می‌کند و زبانه‌هایی را بالا و پایین می‌برد. زبانه‌ی مزبور کنتاکت‌های متحرک را به کنتاکت‌های ثابت وصل و یا آن‌ها را از هم جدا می‌کند.

با تغییر در تعداد و یا محل زبانه‌های روی صفحه‌ی زبانه‌دار، می‌توان در کلیدهای زبانه‌ای تغییراتی ایجاد کرد و کلید را برای کاربردهای مختلف ساخت. نمونه‌ی گردان این کلیدها را در شکل ۱-۱۲۷ و نمونه‌ی اهرمی آن را که به «کلید جذبی» نیز معروف است در شکل ۱-۱۲۸ مشاهده می‌کنید.



شکل ۱-۱۲۶



شکل ۱-۱۲۷- کلید زبانه‌ای گردان




شکل ۱-۱۲۸- کلید زبانه‌ای اهرمی



امروزه به دلیل ساختمان ساده، قیمت مناسب، عمر طولانی و تنوع در عملکرد، کلیدهای زبانه‌ای در سطح وسیعی تولید و به کار گرفته می‌شوند. قبلاً اشاره کردیم که کلیدهای جامبویی (هرمی) به دلیل ایمنی پایین نامطلوب هستند و نیز کلیدهای غلتکی از چرخه‌ی تولید خارج شده‌اند به همین دلیل در این کتاب کارهای عملی مربوط به کلیدهای دستی یا استفاده از کلیدهای زبانه‌ای مطرح شده است.

در شکل ۱۲۹-۱ تصویر انواع مختلف کلید زبانه‌ای گردان را مشاهده می‌کنید.


شکل ۱۲۹-۱- کلیدهای زبانه‌ای گردان

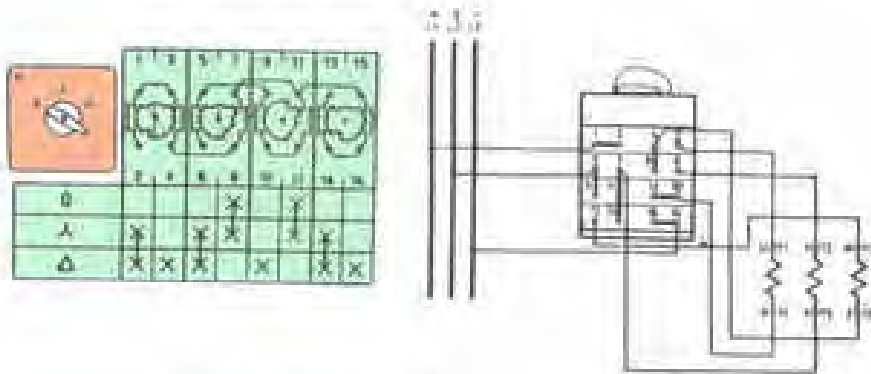


شکل ۱۳۰-۱- کلید شماره شش

در کاتالوگ کلیدهای زبانه‌ای، اغلب با شکل‌هایی وضعیت قرار گرفتن تیغه‌ها و جدول‌های وضعیت‌های کاری کلید نشان داده می‌شود.

در شکل‌های ۱۳۰-۱ و ۱۳۱-۱ دو نمونه از این جدول‌های وضعیت‌ها نشان داده شده است. در این جدول‌ها علامت * داخل هر کادر نشان دهنده‌ی مربع شکل، نشان دهنده مشخص می‌کند که کدام یک از کنتاکت‌ها به یکدیگر وصل می‌شوند.

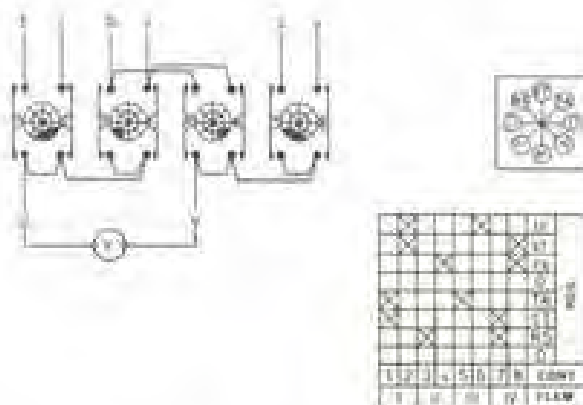

شکل ۱۳۱-۱- کلید ولت‌متری

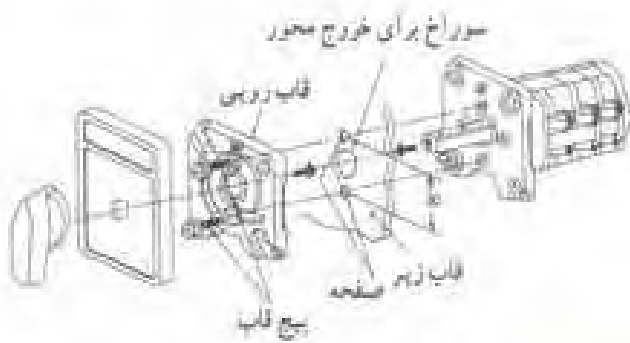

شکل ۱۳۲-۱- تصویر گسترده کلید

شکل ۱۳۲-۱ تصویر گسترده اجزای یک نمونه کلید گردان (تابلوی) را نشان می‌دهد. از این شکل برای بستن کلید بر روی تابلو می‌توان استفاده کرد زیرا مراحل سوار کردن قسمت‌های مختلف کلید بر روی هم را نشان می‌دهد. در شکل ۱۳۳-۱ تصاویر نمونه‌هایی از کلیدهای زیاده‌ای گردان که در زمینه‌های مختلف کاربرد دارند را مشاهده می‌کنید.




شکل ۱۳۳-۱- تصویر ظاهری دو نمونه کلید زیاده‌ای گردان

۱-۱۴- مدار راه‌اندازی موتور سه‌فاز با کلید دستی ساده

۱-۱۴-۱- مدار راه‌اندازی موتور سه‌فاز با

کلید اهرمی ساده

مدار راه‌اندازی یک موتور سه‌فاز به وسیله کلید اهرمی ساده (O-D) در استاندارد قدیم در شکل ۱۳۳-۱ نشان داده شده است. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، سه‌فاز R، S، و T به ترمینال‌های ۱، ۳، و ۵ وصل شده و ترمینال‌های ۲، ۴، و ۶ به بیج‌های (V)، (W)، و (U) یا (۷)، (۸)، و (۹) موتور اتصال می‌یابد. هرگاه کلید از حالت صفر به یک، تغییر وضعیت داده شود ترمینال‌های ۱ یا ۲، ۳ یا ۴، ۵ یا ۶ اتصال می‌یابد و موتور از طریق کلید به شبکه وصل می‌شود.

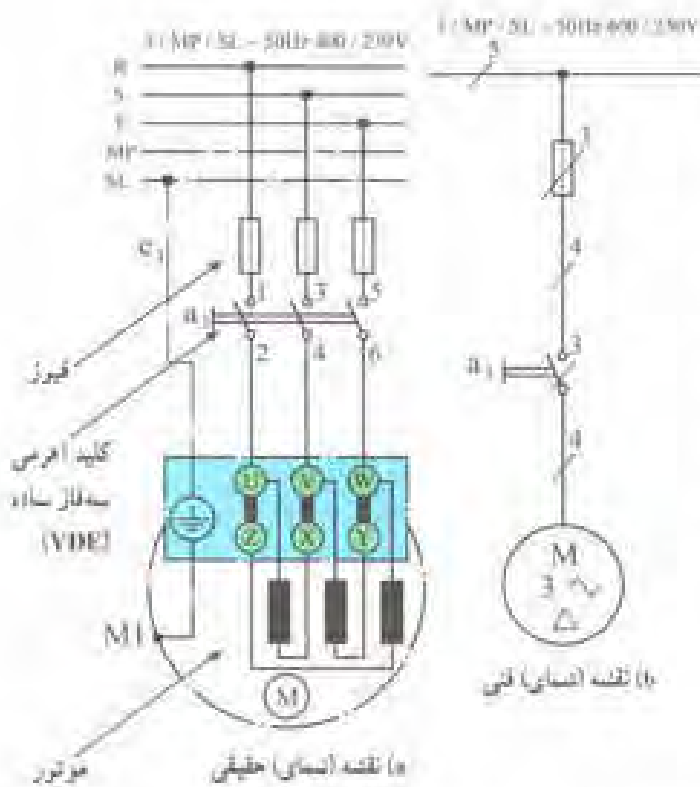


شکل ۱۳۳-۱-۱- اتصال موتور سه‌فاز به شبکه به وسیله کلید دستی اهرمی ساده

۱-۱۴۲- مدار راه اندازی موتور سه فاز با کلید


غلطکی ساده

نقشه ی مدار راه اندازی موتور سه فاز با کلید (O-I)

غلطکی ساده در استاندارد قدیم در تصویر ۱-۱۳۵ نشان داده شده است.

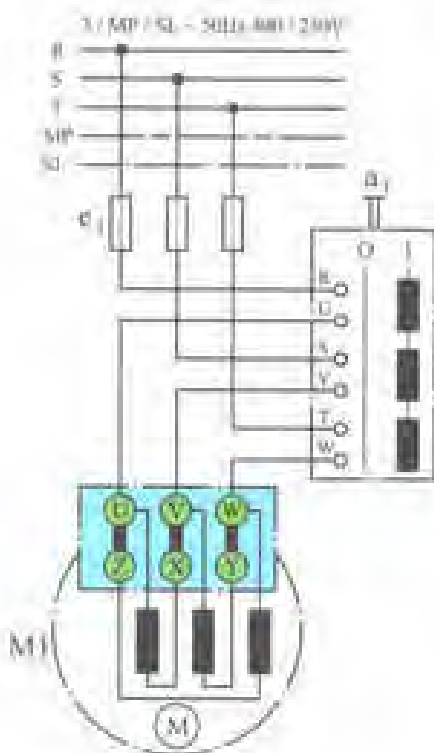

الف) نقشه اتصال حقیقی

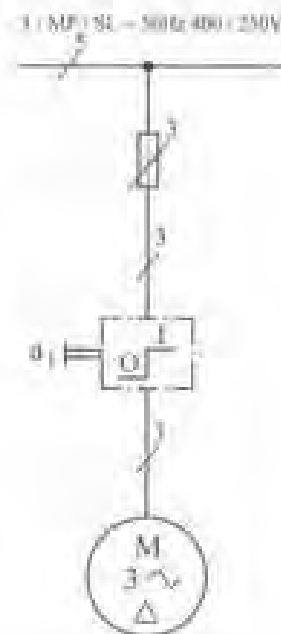

ب) نقشه اسامی فنی



شکل ۱-۱۳۵-۱ اتصال موتور سه فاز به شبکه به وسیله کلید غلطکی سه فاز ساده

۱-۱۴۳- مدار راه اندازی موتور سه فاز با کلید


زیانه ای ساده

مدار راه اندازی موتور سه فاز به وسیله کلید قطع و وصل

زیانه ای در استاندارد قدیم مطابق شکل ۱-۱۳۶ است.

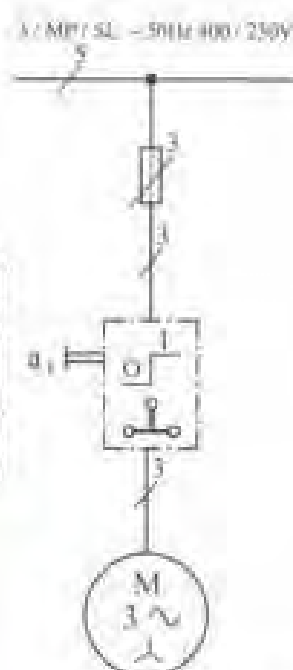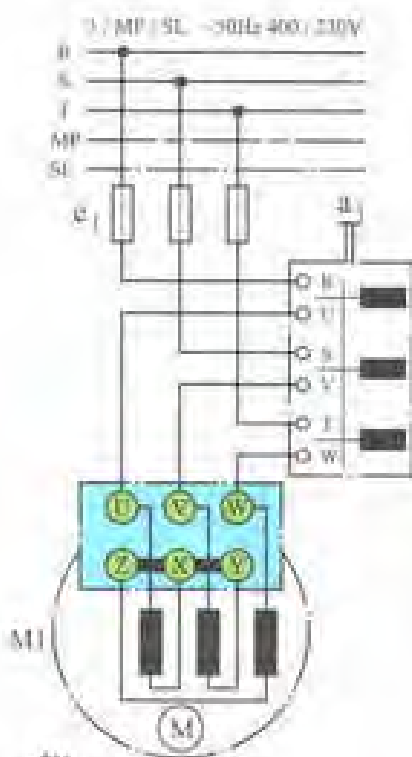

شکل ۱-۱۳۶-۱ اتصال موتور سه فاز به شبکه به وسیله کلید زیانه ای سه فاز ساده

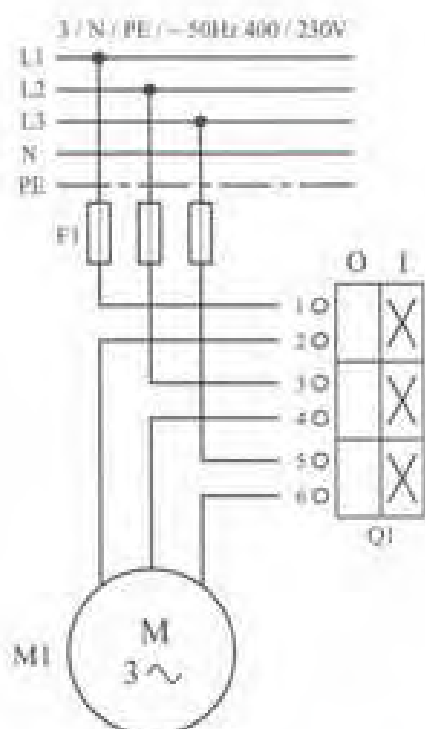

در استاندارد IEC کلید زمانه‌ای سه‌فاز ساده به صورت شکل ۱۳۷-۱ نشان داده می‌شود. لازم به ذکر است در استاندارد IEC نوع کلید از روی شمای آن مشخص نبوده نمی‌باشند. ضمناً سه‌فاز و نول را با علامات L1، L2، L3 و N نشان داده می‌شوند.

شکل ۱۳۷-۱- شمای کلید زمانه‌ای در استاندارد IEC

چند تذکر مهم

از مریبان عزیز تقاضا می‌شود که در ابتدای هر کار عملی، موارد زیر را به کارآموزان یادآور شوند.

۱- چون ولتاژ کار مدار زیاد است و احتمال برق‌گرفتگی شدید وجود دارد همیشه در ضمن توضیح هر کار عملی تذکرات لازم در خصوص رعایت نکات ایمنی بیان شود.

۲- فاصله‌های مناسب برای نصب (موتاز) قطعات روی تابلو برق را با توجه به امکانات موجود تعیین کنید. سعی شود فاصله‌های بین قطعات در کارهای مشابه مسازی باشند تا کارآموزان بتوانند از سیم‌ها و کابل‌های بریده شده در کارهای مختلف استفاده کنند.

۳- به کارآموزان تذکرات لازم بهرامون حفظ و نگهداری قطعات، ابزار کار و همچنین بردن و باز کردن سیم‌ها و کابل‌ها داده شود تا ضایعات و تلفات کم‌تری در سیم و کابل داشته باشند.



۱۵-۱- کار عملی شماره (۲)

۱۵-۱-۱ هدف

راداندازی موتور سه فاز آسنکرون با کلید سه فاز
ساده زیاته‌ای (نوع بدنه چدنی)


۱۵-۱-۲ زمان آموزش و اجرای کار

ساعات آموزش	
عملی	نظری
۸	-

اجرای هر کار عملی نیاز به تئوری‌هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می‌یابد. این زمان عملاً جزء ساعات کار عملی محسوب شده است.

۳-۱۵-۱- نکات حفاظتی و اجرایی

■ قبل از وصل کلید، تمامی سیم‌هایی که زیر بیج‌ها قرار داده‌اید را مورد بازبینی قرار دهید تا کاملاً زیر بیج بوده و یا ناپلوی ارتباط نداشته باشد (شکل ۱-۱۳۸-ا).

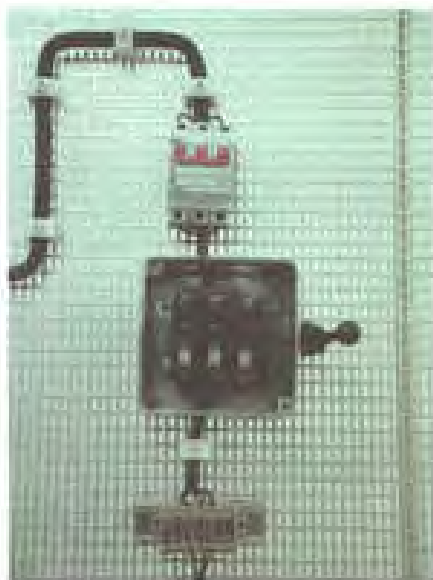

(a)

■ جریان فیوز مدار را متناسب با جریان موتوری که در مسیر آن قرار دارد انتخاب کنید (شکل ۱-۱۳۸-ب).



(b)

■ سطح مقطع و تعداد رشته سیم‌های کابل را متناسب با نوع و مقدار جریان موتور انتخاب کنید (شکل ۱-۱۳۸-ج).



(c)

■ در زمان روکش‌برداری از کابل یا رعایت نکات ایمنی مراقب بانسید تا دست‌های شما زخمی نشود (شکل ۱-۱۳۸-د).




(d)

۱-۱۵-۵- مراحل اجرای کار

۱-۱۳۹ وسایل و قطعات مدار را مطابق شکل ۱-۱۳۹ روی تابلو نصب کنید.



شکل ۱-۱۳۹- نمای تابلو قطعات نصب شده روی آن

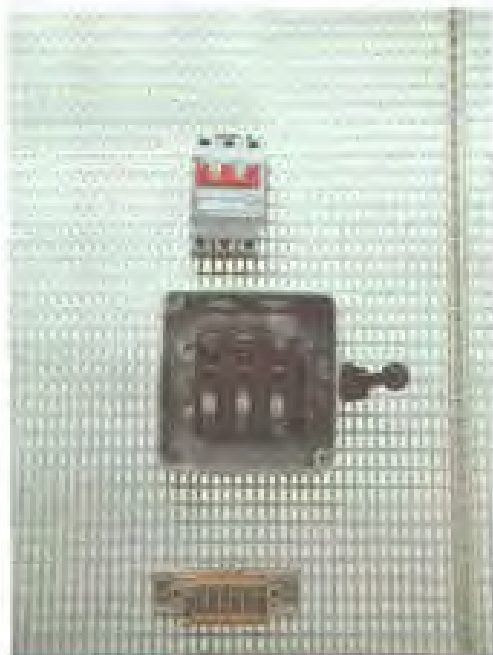

شکل ۱-۱۴۰- نمای قطعات نصب شده روی تابلو

۱-۱۴۰ در نصب وسایل دقت کنید. کابل بین قطعات، مسیر مستقیم داشته باشد تا بتوان از محل های ورودی و خروجی کلید به راحتی از کابل انشعاب گرفته و اتصال داد (شکل ۱-۱۴۰).



شکل ۱-۱۴۱- نمای قطعات نصب شده با کابل ورودی برقی

۱-۱۴۱ با استفاده از نقشه ی داده شده در شکل ۱-۱۴۱ سیم های کابل را مطابق شکل ۱-۱۴۱ به بیج های ورودی فیوز مبتنیاتوری سه فاز وصل کرده و از بیج های خروجی فیوز سه فاز اصلی را به بیج هایی از کلید که با حروف L1، L2، L3 یا R، S و T مشخص شده اند وصل کنید.



شکل ۱۴۲-۱- نمای قطعات نصب شده به همراه کابل و موتور متصل شده.

بسیج‌هایی از کلید که با حروف U، V، W یا U، V، W مشخص شده‌اند را به سه سر U، V، W یا U، V و W کلاف‌های موتور مطابق شکل ۱۴۲-۱ وصل کنید.



شکل ۱۴۳-۱

تخته کلم موتور را بررسی کنید تا انتهای کلاف‌های موتور مطابق شکل ۱۴۳-۱ به صورت ستاره وصل شده باشند.

قبول میناتور را وصل کنید، کلید را در حالت وصل قرار دهید و کارکرد موتور در حالت ستاره را مشاهده کنید.

جدول ۱۵-۱

ردیف	نام وسیله یا قطعه	مشخصات
۱		
۲		
۳		
۴		
۵		
۶		
۷		
۸		

مشخصات وسایلی که در این مدار به کار برده‌اید را در جدول ۱۵-۱ بنویسید.

تعمیرات

نقشه‌ی موتاز وسایل مدار و نقشه‌ی اتصال موتور به کلید را در دفتر گزارش کار رسم کنید.



۱-۱۶- کار عملی شماره (۳)

۱-۱۶-۱- هدف

آشنایی موتور سه فاز استکرون با کلید سه فاز
ساده زیاله ای (نوع گردان یا تابویی)


۱-۱۶-۲- زمان آموزش و اجرای کار

ساعت آموزش	
عملی	نظری
۸	-

اجرای هر کار عملی نیاز به توزی‌هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می‌یابد، این زمان عملاً جزء ساعات کار عملی محسوب شده است.

۳-۱۶-۱- نکات حفاظتی و اجرایی

■ قبل از وصل کلید، تمامی سیم‌هایی که زیر بیج‌ها قرار داده‌اید را مورد بازبینی قرار دهید تا کاملاً زیر بیج بوده و با تابلو ارتباط نداشته باشد (شکل ۳-۱۶۴-۱).

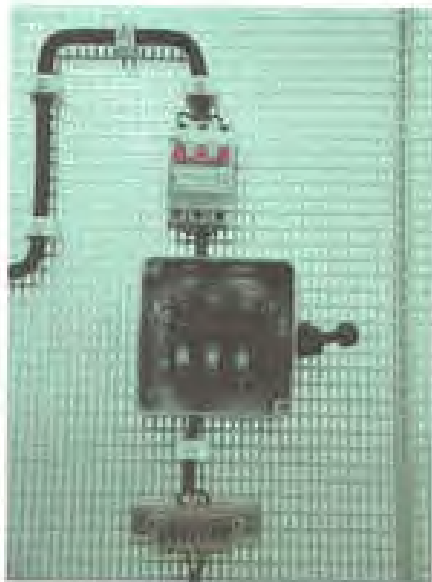

(a)

■ جریان فیوز مدار را متناسب با جریان موتوری که در مسیر آن قرار دارد انتخاب کنید (شکل ۳-۱۶۴-۲).



(b)

■ سطح مقطع و تعداد رشته سیم‌های کابل را متناسب با نوع و مقدار جریان موتور انتخاب کنید (شکل ۳-۱۶۴-۳).



(c)

■ در زمان روکش‌برداری از کابل یا رعایت نکات ایمنی مراقب باشید تا دست‌های شما زخمی نشود (شکل ۳-۱۶۴-۴).



(d)



■ در اتصال مدار و نصب کابل دقت کنید تا به روکش کابل صدمه وارد نشود (شکل ۴-۱۶۴-۱).



■ بدون حضور مری خود، هیچ‌گاه مدار را به برق وصل نکنید (شکل ۴-۱۶۴-۱).

شکل ۴-۱۶۴-۱

تعداد	حرف مشخصه	نام وسایل و ابزار
۱ عدد	۱۱۱	
۱ عدد	۱۱	
۱ عدد	۱۱	

۴-۱۶۴-۱- وسایل و ابزارهای مورد نیاز برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارهای قسمت ۴-۱۶۴-۱ به همراه وسایل معرفی شده در جدول مقابل استفاده کنید.

تذکره: کلید تابلوی مورد استفاده برای انجام کار باستی قبلاً در داخل قوطی یا روی پایه مناسب نصب شود.

۵-۱۶-۱- مراحل اجرای کار

۱-۱۴۵ وسایل و قطعات مدار را مطابق شکل ۱-۱۴۵ روی تابلو نصب کنید.




شکل ۱-۱۴۵- نمای تابلو و قطعات نصب شده روی آن



شکل ۱-۱۴۶- نمای قطعات نصب شده روی تابلو


۱-۱۴۶ در نصب وسایل دقت کنید، کابل بین قطعات، مسیر مستقیم داشته باشد تا بتوان از محل های ورودی و خروجی کلید به راحتی از کابل اشعاع گرفته و اتصال داد (شکل ۱-۱۴۶).

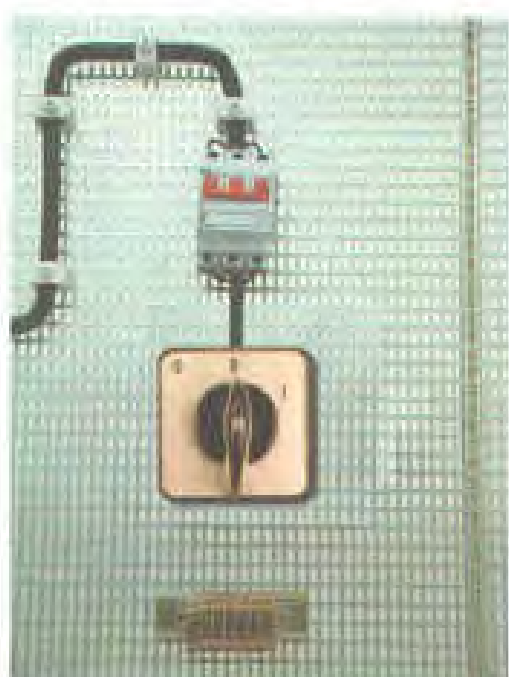

شکل ۱-۱۴۷- نمای قطعات نصب شده یا کابل ورودی برق

۱-۱۴۷ یا استفاده از نقشه ی داده شده در شکل ۱-۱۳۷ سیم های کابل را مطابق شکل ۱-۱۴۷ به بیج های ورودی فیوز مبتیاتوری سه فاز وصل و از بیج های خروجی فیوز سه فاز اصلی را به بیج های از کلید که یا حروف L_۱، L_۲، L_۳ یا S، R و T مشخص شده اند وصل کنید.

🔗 بیج‌هایی از کلید که با حروف U، V و W یا U، V و W مشخص شده‌اند را به سه سر U، V و W کلاف‌های موتور مطابق شکل ۱-۱۴۸ وصل کنید.

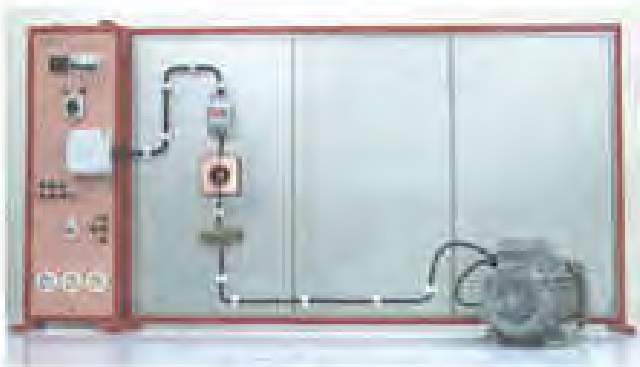

شکل ۱-۱۴۸- نمای قطعات نصب شده به همراه گابلی و موتور متصل شده

🔗 تخته کلم موتور را بررسی کنید تا انتهای کلاف‌های موتور مطابق شکل ۱-۱۴۹ به صورت شماره وصل شده باشند.



شکل ۱-۱۴۹

🔗 فیوز مینانوری را وصل کنید. کلید را در حالت وصل قرار دهید و کارکرد موتور در حالت شماره را مشاهده کنید.



جدول ۱-۱۶

ردیف	نام وسیله یا قطعه	مشخصات
۱		
۲		
۳		
۴		
۵		
۶		
۷		
۸		

🔗 مشخصات وسایلی که در این مدار به کار برده‌اید را در جدول ۱-۱۶ بنویسید.



نقشه‌ی موتور و وسایل مدار و نقشه‌ی اتصال موتور به کلید در استاندارد قدیم و IEC را در دفتر گزارش کار رسم کنید.

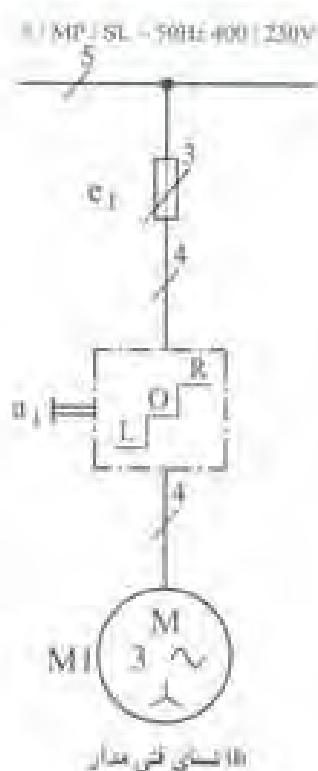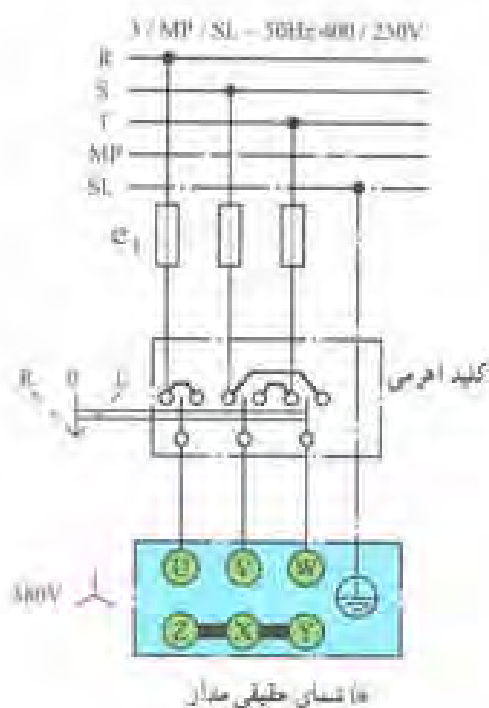

۱۷-۱- کلیدهای دستی سه فاز جیب گرد - راست گرد
۱۷-۱-۱- کلید دستی سه فاز جیب گرد - راست گرد

اهرمی

برای تغییر جهت موتور لازم است تا جای دو فاز روی سیم پیچی های استاتور موتور عوض شود.
در ساخت کلیدهای جیب گرد - راست گرد به چند نکته مهم توجه می شود:

- اولاً: در بین دو حالت جیب گرد - راست گرد حتماً حالت خاموش (حالت صفر) وجود دارد.

- ثانیاً: قاب و پلاتین های کلید طوری طراحی می شود که قدرت تحمل جرقه ای که در مقابل عوض شدن جای دو فاز برای تغییر جهت حرکت موتور به وجود می آید را داشته باشد.

- ثالثاً: عمل تعویض جای دو فاز بک شکل ساده انجام شود. شکل های (a) - (۱۵-۱) و (b) - (۱۵-۱) بهترین تسای حقیقی و تسای قبی کلید جیب گرد - راست گرد اهرمی را در استاندارد VDE نشان می دهد.


امروزه کلید جیب گرد - راست گرد اهرمی ساده در صنعت مورد استفاده قرار نمی گیرد.

شکل ۱۵-۱- اتصال موتور سه فاز به شبکه به وسیله کلید جیب گرد - راست گرد اهرمی


۲-۱۷-۱- کلید دستی سه فاز جبهه راست گرد

غلطکی



عملکرد این کلید نیز مشابه کلید اهرمی است. با این تفاوت که در کلید غلطکی برای وصل سه فاز ورودی به موتور از پلاتین‌هایی استفاده شده که بر اثر جرخاندن اهرم در یک طرف کلید، پلاتین‌ها روی دو کنتاکت قرار گرفته و مدار را وصل می‌کند و در صورت جرخاندن اهرم در سمت مخالف، جهت موتور عوضی می‌شود. همان‌طوری‌که در شکل (۱-۱۵۱-۱) مشاهده می‌شود برای ایجاد تغییر جهت در این کلید جای دو فاز دوم و سوم عوضی شده است. این شکل شمای حقیقی مدار کلید غلطکی را بر اساس استانداردهای قدیم نشان می‌دهد. هرگاه کلید در وضعیت R قرار گیرد فاز R به ترمینال U موتور، فاز S به ترمینال V و فاز T به W وصل شده و موتور راست گرد کار می‌کند.

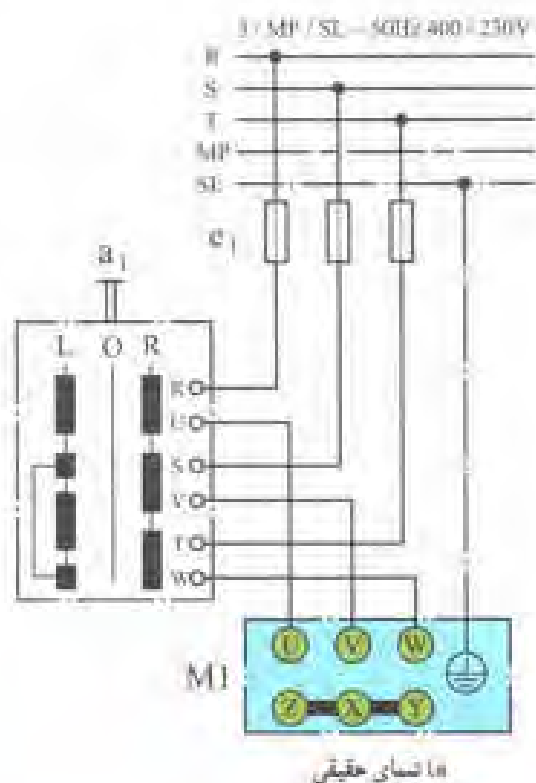

در وضعیت صفر موتور خاموش است و در وضعیت L کلید، فاز R به U، S به W و T به V وصل می‌شود و موتور به حالت جبهه گرد کار می‌کند. ملاحظه می‌شود فاز R در حالت جبهه گرد نیز به ترمینال U موتور وصل شده و تغییر اتصال نمی‌دهد. باسی توجه داشت که در هر حالت اتصال تحته کلم سیم‌پیچ‌های موتور با توجه به ولتاژ نامی آن به صورت ستاره یا مثلث برقرار باشند. در شکلی (۱-۱۵۱-۱) اتصال سیم‌پیچ‌های موتور به صورت ستاره است. شکل (۱-۱۵۱-۱) شمای فنی مدار را نشان می‌دهد.

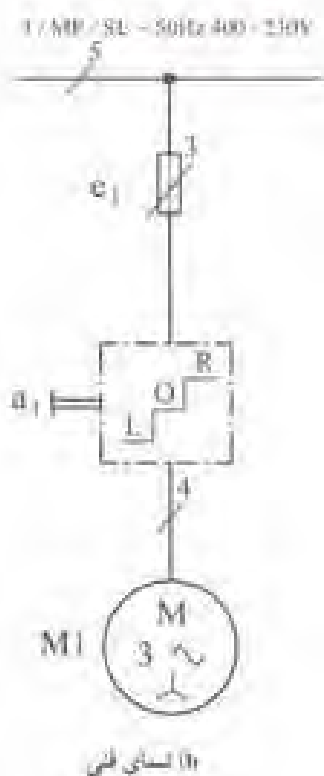

شکل ۱۵۱-۱

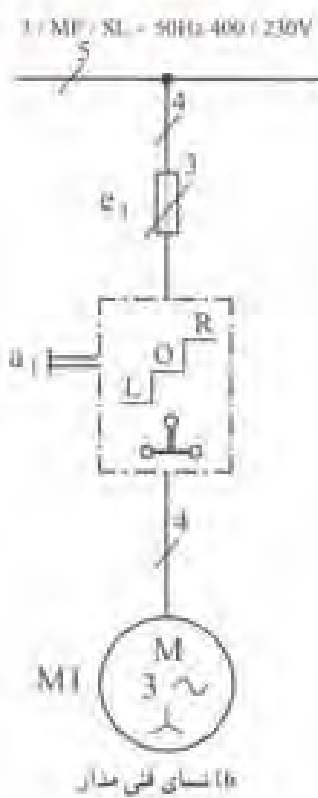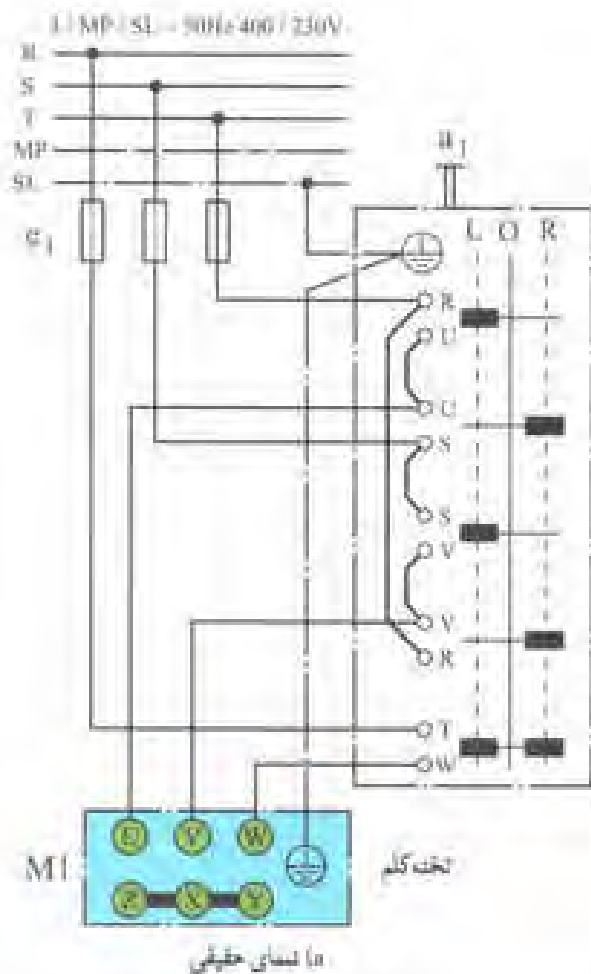

۳-۱۷-۱- کلید دستی سه فاز چپ گرد - راست گرد زیانه‌ای

همان طوری که در قسمت کلیدهای ساده اصول کار کلید زیانه‌ای توضیح داده شده، در این کلید نیز مشابه کلید زیانه‌ای ساده در اثر جرحاندن اهم، صفحه‌ی زیانه‌دار، تغییر وضعیت می‌دهد و در این صورت بر اثر قرار گرفتن فرودفتگی‌ها و برجستگی‌ها جلوی پایه‌ی پلاتین‌ها تیغه‌هایی بسته یا باز می‌شوند در شکل ۱-۱۵۲-ا شمای حقیقی کلید چپ گرد - راست گرد زیانه‌ای در استاندارد (VDE) نشان داده شده است.

در وضعیت R کلید، سه فاز R، S و T شبکه به ترتیب به ترمینال‌های U، V و W موتور وصل می‌شوند و موتور در جهت راست می‌گردد. در وضعیت L کلید جای دو فاز S و R روی ترمینال‌های موتور یا هم عوض شده و موتور در جهت چپ می‌چرخد. در وضعیت صفر، کلید موتور خاموش است.

در شکل ۱-۱۵۲-ب شمای فنی مدار کلید چپ گرد - راست گرد زیانه‌ای را مشاهده می‌کنید.

شکل ۱-۱۵۴- مدار کلید چپ گرد و راست گرد زیانه‌ای در استاندارد قدیم (VDE)




شکل ۱-۱۵۴

شکل ۱-۱۵۴ تصویر واقعی یک کلید زبانه‌ای تابلویی و



شکل ۱-۱۵۴

شکل ۱-۱۵۴ تصویر کلید زبانه‌ای روکار را نشان می‌دهد.

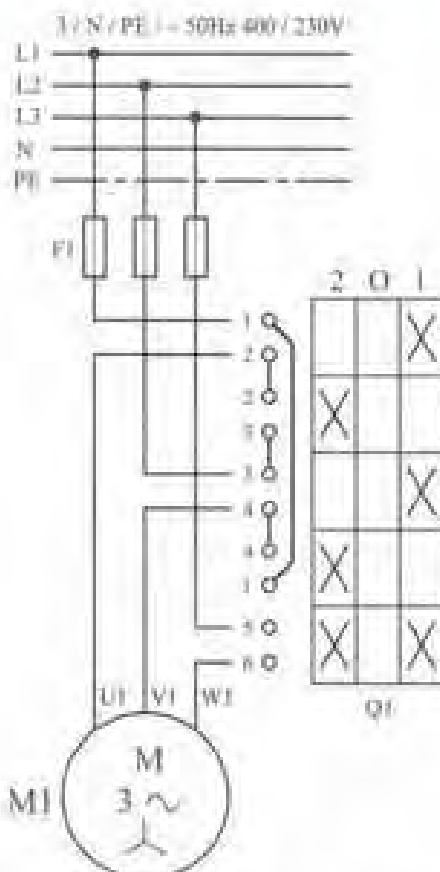

شکل ۱-۱۵۵ شمای حقیقی مدار کلید جیب‌گرد -
راست‌گرد زبانه‌ای در استاندارد IEC

شمای حقیقی مدار کلید جیب‌گرد - راست‌گرد زبانه‌ای در استاندارد IEC به صورت شکل ۱-۱۵۵ است. همان‌گونه که در شکل مشخص شده در وضعیت (۱) کلید، ترمینال‌های ۱، ۳ و ۵ به ترتیب به ترمینال‌های ۴، ۲ و ۶ و سه فاز L1، L2 و L3 شبکه به ترمینال‌های L1، V1 و W1 موتور متصل شده و موتور به صورت راست‌گرد به گردش درمی‌آید.



در وضعیت ۲ کلید، ترمینال‌های ۲ به ۳، ۲ به ۱ و ۵ به ۶ متصل می‌شوند. ملاحظه می‌شود در این صورت جای دو فاز ۱-۱ و ۱-۲ روی ترمینال‌های موتور عوض شده ولی ۱-۳ هم چنان به W۱ وصل است. پس موتور در جهت جیب به گردش درمی‌آید.

شکل ۱۵۶-۱ شمای داخلی و وضعیت ترمینال‌های کلید جیب‌گرد - راست‌گرد زمانه‌ای از نوع بدنه جدیدی را نشان می‌دهد.

سیم‌های مربوط به تعویض جای دو فاز

شکل ۱۵۶-۱-۱ شمای داخلی کلید زمانه‌ای از نوع بدنه جدیدی





۱-۱۸- کار عملی شماره (۴)

۱-۱۸-۱ هدف

را دانندازی موتور سه فاز آسنکرون با کلید سه فاز
چپ گردد راست گرد زیاته ای (بدنه چدنی)

۱-۱۸-۲ زمان آموزش و اجرای کار

ساعات آموزش	
عملی	نظری
۸	-

اجرای هر کار عملی نیاز به تئوری هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می یابد. این زمان عملاً جزء ساعات کار عملی محسوب شده است.

۳-۱۸-۱- نکات حفاظتی و اجرایی

■ قبل از وصل کلید، تمامی سیم‌هایی که زیر بیج‌ها قرار داده‌اید را مورد بازبینی قرار دهید تا کاملاً زیر بیج بوده و با نابینو ارتباط نداشته باشند (شکل ۱۵۷-۱).



(a)

■ جریان فیوز مدار را متناسب با جریان موتوری که در مسیر آن قرار دارد انتخاب کنید (شکل ۱۵۷-۱).



(b)

■ سطح مقطع و تعداد رشته سیم‌های کابل را متناسب با نوع و مقدار جریان موتور انتخاب کنید (شکل ۱۵۷-۱).



(c)

■ در زمان روکش‌برداری از کابل با رعایت نکات ایمنی مراقب بمانید تا دست‌های شما زخمی نشود (شکل ۱۵۷-۱).



(d)



(c)

■ در اتصال مدار و نصب کامل دقت کنید تا به روکش کابل صدمه وارد نشود (شکل ۱۵۷-۱).



(d)

■ بدون حضور مری خود، هیچ‌گاه مدار را به برق وصل نکنید (شکل ۱۵۷-۲).

شکل ۱۵۷-۱

تعداد	حرف مشخصه	نام وسایل و ابزار
۱ عدد	m1	
۱ عدد	Q1	
۱ عدد	TV	

۴-۱۸-۱- وسایل و ابزارهای مورد نیاز

برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارهای قسمت

۴-۱۸-۱ به همراه وسایل معرفی شده جدول مقابل استفاده کنید.

۵-۱۸-۱- مراحل اجرای کار

وسایل و قطعات مدار را مطابق شکل ۱-۱۵۸ روی تابلو نصب کنید.



شکل ۱-۱۵۸



شکل ۱-۱۵۹

در نصب وسایل دقت کنید، کابل بین قطعات، مسر مستقیم داشته باشد تا بتوان از محل های ورودی و خروجی کلید به راحتی کابل را انشعاب گرفته و اتصال داد (شکل ۱-۱۵۹).



شکل ۱-۱۶۰

با استفاده از نقشه ی داده شده در شکل ۱-۱۵۲ سیم های کابل را مطابق شکل ۱-۱۶۰ به بیج های ورودی فیوز مینیاتوری سه فاز وصل و از بیج های خروجی فیوز، سه فاز اصلی را به بیج های از کلید که با حروف L1، L2 و L3 یا S، R و T مشخص شده اند وصل کنید.



شکل ۱-۱۶۱

بیج‌هایی از کلید که با حروف U، V و W یا U، V و W مشخص شده‌اند را به سه سر U، V و W یا U، V و W کلاف‌های موتور مطابق شکل ۱-۱۶۱ وصل کنید.



شکل ۱-۱۶۲

تخته کلم موتور را بررسی کنید تا انتهای کلاف‌های موتور مطابق شکل ۱-۱۶۲ به صورت شماره وصل شده باشند.

فیوز میثاقوری را وصل کنید. کلید را در حالت راست‌گرد (R یا ۱) قرار داده و وضعیت کارکرد و جهت چرخش موتور را مشاهده کنید.

کلید را به حالت اول بازگردانده و سپس در حالت چپ‌گرد (L یا ۲) قرار دهید و وضعیت کار و جهت چرخش موتور را مشاهده کنید.

کلید را در حالت قطع (0) قرار دهید.

جدول ۱-۱۷

ردیف	نام وسیله یا قطعه	مشخصات
۱		
۲		
۳		
۴		
۵		
۶		
۷		
۸		

مشخصات وسایل به کار رفته در مدار را در جدول ۱-۱۷ بترسیم.

تمرین

نقشه‌ی موتاز وسایل مدار و نقشه اتصال موتور به کلید در استاندارد قدیم و IEC را در دفتر گزارشی کار رسم کنید.



۱-۱۹- کار عملی شماره (۵)


۱-۱۹-۱ هدف

راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون با کلید سه فاز
جیب گرد - راست گرد زمانه ای تابلویی (گردان)

۱-۱۹-۲ زمان آموزش و اجرای کار

ساعات آموزش	
عملی	نظری
۸	-

اجرای هر کار عملی نیاز به تنوعی هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می یابد. این زمان عملاً جزء ساعات کار عملی محسوب شده است.

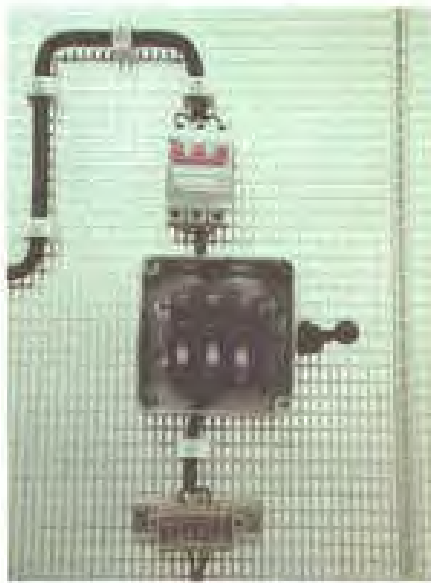

(a)

۳-۱۹-۱- نکات حفاظتی و اجرایی
 ■ قبل از وصل کلید، تماسی سیم‌هایی که زیر بیج‌ها قرار داده‌اید را مورد بازبینی قرار دهید تا کاملاً زیر بیج بوده و با تابلو ارتباط نداشته باشد (شکل ۱۱-۱۶۳-۱).



(b)

■ جریان لیوز مدار را متناسب با جریان مونور که در مسیر آن قرار دارد انتخاب کنید (شکل ۱۱-۱۶۳-۱).



(c)

■ سطح مقطع و تعداد رشته سیم‌های کابل را متناسب با نوع و مقدار جریان مونور انتخاب کنید (شکل ۱۱-۱۶۳-۱).



(d)

■ در زمان روکش‌برداری از کابل با رعایت نکات ایمنی مراقب یانفید تا دست‌های شما زخمی نشود (شکل ۱۱-۱۶۳-۱).



(e)

■ در اتصال مدار و نصب کابل دقت کنید تا به روکش کابل حدمه وارد نشود (شکل ۳-۱۶۳-۱).



(f)

■ بدون حضور مربی خود هیچ‌گاه مدار را به برق وصل نکنید (شکل ۱-۱۶۳-۱).

شکل ۱-۱۶۳

تعداد	حرف مشخصه	نام وسایل و ابزار
۱ عدد	m۱	
۱ عدد	Q۱	
۱ عدد	F۱	

۴-۱۹-۱-۱ وسایل و ابزارهای مورد نیاز برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارهای قسمت ۴-۱۹-۱ به همراه وسایل معرفی شده در جدول مقابل استفاده کنید.

تذکره: کلید تابلویی مورد استفاده برای انجام کار بایستی قبلاً در داخل فوطی یا روی پایه مناسب نصب شود.

۵-۱۹-۱- مراحل اجرای کار

وسایل و قطعات مدار را مطابق شکل ۱-۱۶۴ روی تابلو نصب کنید.




شکل ۱-۱۶۴



شکل ۱-۱۶۵

در نصب وسایل دقت کنید که کابل بین قطعات مسیر مستقیم داشته باشد تا بتوان از محل های ورودی و خروجی کلید به راحتی کابل را انتصاب گرفته و اتصال داد (شکل ۱-۱۶۵).

با استفاده از نقشه ی داده شده در شکل ۱-۱۵۲ سیم های کابل را مطابق شکل ۱-۱۶۶ به بیج های ورودی فیوز بیناتوری سه فاز وصل کنید و از بیج های خروجی فیوز سه فاز اصلی را به بیج هایی از کلید که با حروف L1، L2 و L3 یا R، S و T مشخص شده اند وصل کنید.

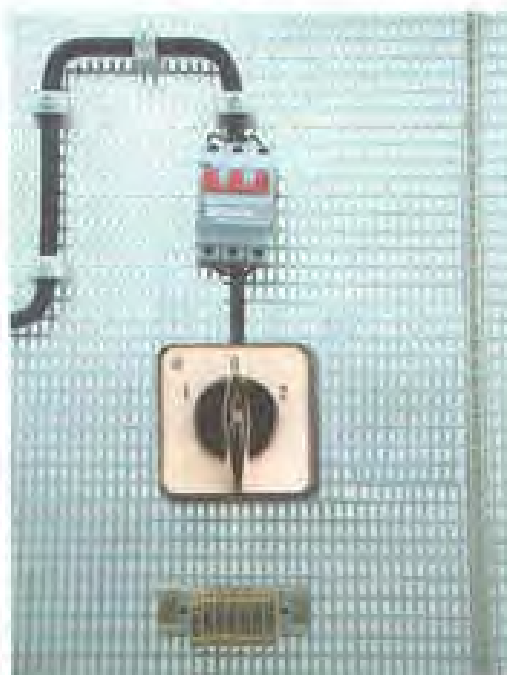

شکل ۱-۱۶۶



شکل ۱-۱۶۷

بج‌هایی از کلید که با حروف U، V، W یا U، V، W مشخص شده‌اند را به سه سر U، V، W یا U، V و W کلاف‌های موتور مطابق شکل ۱-۱۶۷ وصل کنید.



شکل ۱-۱۶۸

نخته کلم موتور را بررسی کنید تا انتهای کلاف‌های موتور مطابق شکل ۱-۱۶۸ به صورت مثلث وصل شده باشند.

فیوز میثاتوری را وصل کنید. کلید را در حالت راست‌گرد (R یا ۱) قرار داده و وضعیت کارکرد و جهت چرخش موتور را مشاهده کنید.

کلید را به حالت اول بازگردانید و سپس در حالت چپ‌گرد (L یا ۲) قرار دهید و وضعیت کار و جهت چرخش موتور را مشاهده کنید.

کلید را در حالت قطع (0) قرار دهید.


جدول ۱-۱۸

ردیف	نام وسیله یا قطعه	مشخصات
۱		
۲		
۳		
۴		
۵		
۶		
۷		
۸		


مشخصات وسایل به کار رفته در مدار را در جدول ۱-۱۸ بنویسید.

تمرین

نقشه‌ی موتاز وسایل مدار و نقشه‌ی اتصال موتور به کلید در استاندارد فیم و IEC را در دفتر گزارشی کار رسم کنید.

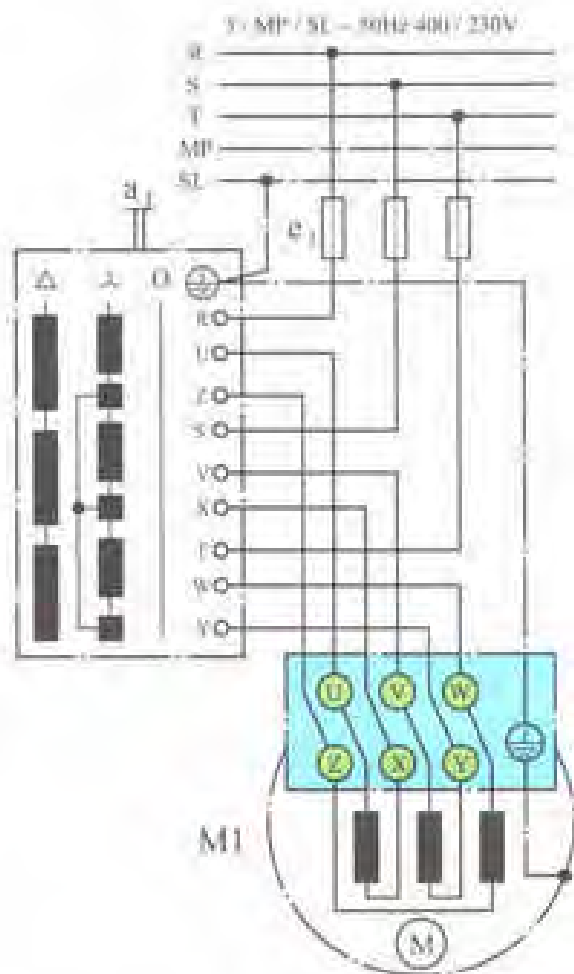

شمای حقیقی (a)

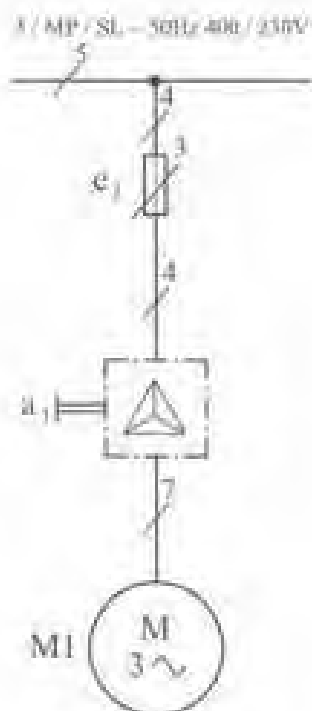

شمای قتی مدار (b)

شکل ۱-۱۶۹

۱-۲۰- کلید دستی سه فاز ستاره - مثلث

کلیدهای دستی سه فاز ستاره، مثلث دارای دو نوع غلتکی و زیاده‌ای هستند.

۱-۲۰-۱- کلید دستی ستاره - مثلث غلتکی


کلید ستاره مثلث غلتکی دارای سه وضعیت ۰، ۱ و ۲ است. با چرخاندن اهرم کلید، در گروه پلاتین به بیج‌هایی مقابل خود متصل می‌شوند. گروه اول پلاتین‌هایی هستند که سه فاز را به ابتدای کلاف‌های موتور وصل می‌کنند: $R \rightarrow U$ ، $S \rightarrow V$ و $T \rightarrow W$. گروه دوم پلاتین‌هایی هستند که به یکدیگر وصل می‌شوند و نقطه‌ی صفر (نور) را در کلید می‌سازند تا انتهای کلاف‌ها (۱، ۲ و ۳) ستاره به یکدیگر متصل شوند.

$$\left. \begin{array}{l} R \rightarrow U \quad x \\ S \rightarrow V \quad x \\ T \rightarrow W \quad y \end{array} \right\} \text{ یا } \left. \begin{array}{l} U1 \rightarrow U1 \quad W2 \\ V1 \rightarrow V1 \quad U2 \\ W1 \rightarrow W1 \quad V2 \end{array} \right\}$$


با چرخاندن یک مرحله‌ی دیگر، اهرم کلید وضعیت اتصال بیج‌های کلید تغییر می‌کند و پلاتین‌های انتهایی به بیج‌های مقابل خود متصل می‌شوند. در این صورت وضعیت اتصال ترمینال‌های مدار چنین خواهد شد:

$$\left. \begin{array}{l} R \rightarrow U \rightarrow 2 \\ S \rightarrow V \rightarrow x \\ T \rightarrow W \rightarrow y \end{array} \right\} \Delta \text{ یا } \left. \begin{array}{l} U1 \rightarrow U1 \rightarrow W2 \\ V1 \rightarrow V1 \rightarrow U2 \\ W1 \rightarrow W1 \rightarrow V2 \end{array} \right\}$$

شکل (a) (۱-۱۶۹) شمای حقیقی و شکل (b) (۱-۱۶۹) شمای قتی مدار کلید ستاره مثلث غلتکی را در استاندارد قدیم نشان می‌دهد.

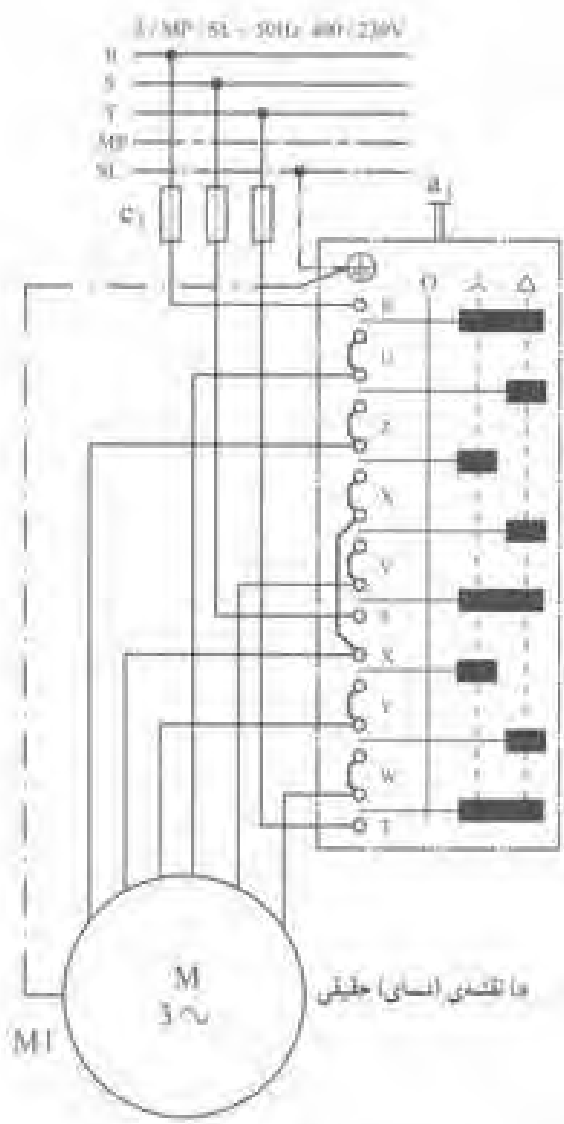

۱-۲-۳ کلید دستی ستاره - مثلث زبانه‌ای
 در شکل (a) (۱-۱۷) شمای حقیقی کلید زبانه‌ای ستاره
 مثلث در استاندارد قدیم مشاهده می‌شود. هرگاه کلید را یک مرحله
 حرکت دهیم تا از وضعیت صفر درآید و در وضعیت ستاره قرار
 گیرد یکسری زبانه‌ها (پلاتین‌ها) به سمت جلو حرکت می‌کنند و
 تعدادی از بیج‌های کلید را به یکدیگر اتصال می‌دهد. به همین ترتیب
 اگر کلید در وضعیت مثلث قرار گیرد این حالت برای برخی بیج‌ها
 به صورت اتصال‌های جدید انقائ می‌افتد ولی در برخی بیج‌های
 کلید، عمل قطع صورت نمی‌گیرد بلکه در حالت دوم نیز عمل اتصال
 مجدداً تکرار می‌شود.

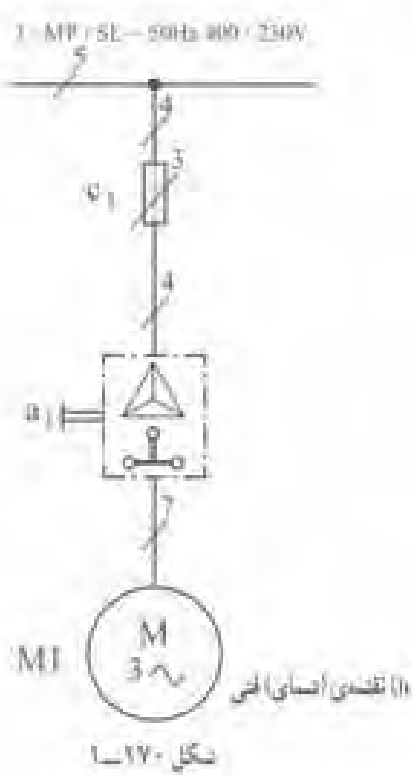

شکل (b) (۱-۱۷) شمای حقیقی کلید زبانه‌ای ستاره مثلث
 نشان داده شده است.




شکل ۱-۱۷۱

در شکل ۱-۱۷۱ تصویر واقعی کلید ستاره مثلث زیانه‌ای (نوع بدنه‌ی چدن) و در شکل ۱-۱۷۲ تصویر یک نمونه کلید ستاره مثلث (نوع نایلونی) را مشاهده می‌کنید.



شکل ۱-۱۷۲

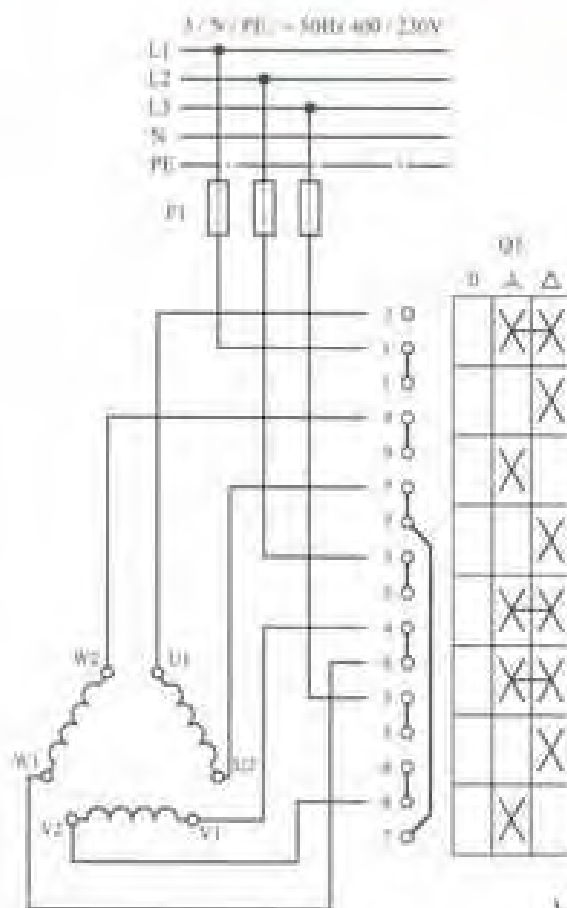

شکل ۱-۱۷۳

کلید ستاره مثلث در استاندارد جدید (IEC) به صورت شکل ۱-۱۷۳ است. خطوطی که به صورت افقی مرکز، دو ضلع در هر ستون را در کلید به هم وصل می‌کند نشان‌دهنده‌ی آن است که آن زیانه‌ی کلید در هر دو حالت وصل قرار دارد و با تغییر وضعیت، کلید قطع نمی‌شود.

۱-۲۱- کار عملی شماره (۶)




۱-۲۱-۱ هدف

راه اندازی مونور سه فاز آسنکرون یا کلید سه فاز
مختاره مثلث زمانه‌ای (بدنه جدیدی)

۱-۲۱-۲ زمان آموزش و اجرای کار

ساعات آموزش	
عملی	نظری
۸	-

اجرای هر کار عملی نیاز به تئوری‌هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می‌یابد. این زمان عملاً جزء ساعات کار عملی محسوب شده است.

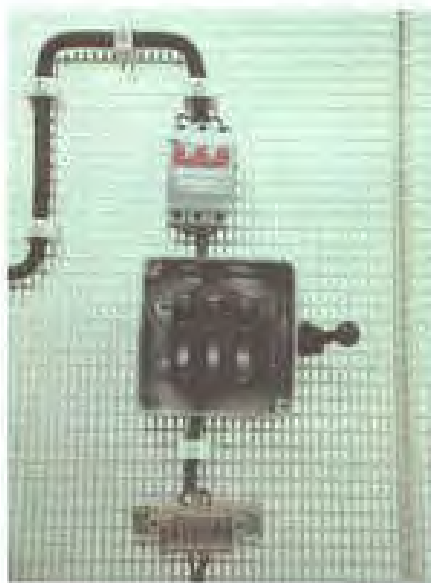

(a)

۱-۲۱-۳ نکات حفاظتی و اجرایی
 ■ قبل از وصل کلید، تمامی سیم‌هایی که زیر بیج‌ها قرار داده‌اید را مورد بازرسی قرار دهید تا کاملاً زیر بیج بوده و یا تابلو ارتباط نداشته باشد (شکل ۱-۱۷۴-۳).



(b)

■ جریان فیوز مدار را مناسب یا جریان موتوری که در مسیر آن قرار دارد انتخاب کنید (شکل ۱-۱۷۴-۴).



(c)

■ سطح مقطع و تعداد رشته سیم‌های کابل را متناسب با نوع و مقدار جریان موتور انتخاب کنید (شکل ۱-۱۷۴-۵).



(d)

■ در زمان روکش‌برداری از کابل با رعایت نکات ایمنی مراقب باشید تا دست‌های شما زخمی نشود (شکل ۱-۱۷۴-۶).



(e)

■ در اتصال مدار و نصب کابل دقت کنید تا به روکش کابل صدمه وارد نشود (شکل ۱-۱۷۴-۵).



(f)

■ بدون حضور مربی خود، هیچ‌گاه مدار را به برق وصل نکنید (شکل ۱-۱۷۴-۶).

شکل ۱-۱۷۴

تعداد	حرف مشخصه	نام وسایل و ابزار
۶ عدد	m۱	
۱ عدد	Q۱	
۱ عدد	F۱	

۱-۲۱-۴- وسایل و ابزارهای مورد نیاز برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارهای قسمت ۱-۴-۲ به همراه وسایل معرفی شده در جدول مقابل استفاده کنید.

۵-۲۱-۱- مراحل اجرای کار

وسایل و قطعات مدار را مطابق شکل ۱-۱۷۵ روی تابلو نصب کنید.



شکل ۱-۱۷۵

در نصب وسایل دقت کنید که کابل بین قطعات، مسیر مستقیم داشته باشد تا بتوان از محل های ورودی و خروجی کلید به راحتی کابل را انشعاب گرفته و اتصال داد (شکل ۱-۱۷۶).




شکل ۱-۱۷۶

با استفاده از نقشه‌ی داده شده‌ی شکل ۱-۱۶۹ سیم های کابل را مطابق شکل ۱-۱۷۷ به بیج های ورودی فیوز مینیا توری سه فاز وصل کنید و از بیج های خروجی فیوز، سه فاز اصلی را به بیج هایی از کلید که با حروف L1، L2 و L3 یا R، S و T مشخص شده اند وصل کنید.



شکل ۱-۱۷۷

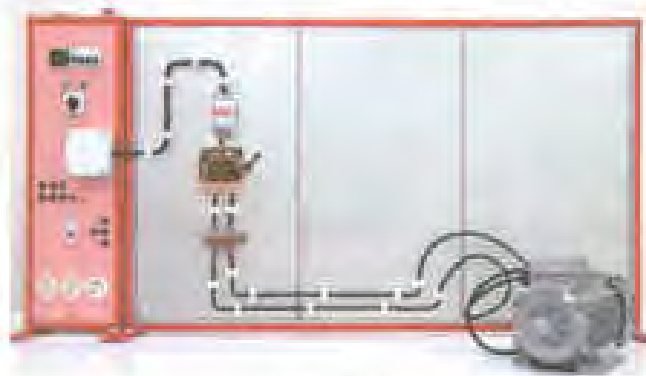

شکل ۱۷۸

■ بیج‌هایی از کلید که با حروف U، V، W و U، V، W یا U، V، W و U، V، W) و U، V، W و U، V، W) مشخص شده‌اند را به بیج‌های هم‌نام خود روی تخته کلم وصل کنید (شکل ۱۷۸-۱).

توجه: تخته کلم موتور را بررسی کنید تا توسط سیمه‌های مسی به صورت ستاره یا مثلث ثابت وصل نباشد.

جدول ۱-۱۹

ردیف	نام وسیله یا قطعه	مشخصات
۱		
۲		
۳		
۴		
۵		
۶		
۷		
۸		

■ قبوز را وصل کنید. کلید را ابتدا در حالت قرار دهید و شرایط کاری، سرعت و جهت چرخش موتور را مشاهده کنید.

■ کلید را در وضعیت ۵ قرار دهید و شرایط کاری، سرعت و جهت چرخش موتور را مشاهده کنید.

■ کلید را در وضعیت قطع (۰) قرار دهید.

■ مشخصات وسایل به کار رفته در مدار را در جدول ۱-۱۹ بنویسید.

تمرین

نقشه‌ی مونتاژ وسایل مدار و نقشه‌ی اتصال موتور به کلید در استاندارد قدیم را در دفتر گزارشی کار رسم کنید.

۲۲-۱- کار عملی شماره (۷)




۱-۲۲-۱- هدف

راه‌اندازی موتور سه‌فاز آمپکرون با کلید سه‌فاز
ستاره مثلث زمانه‌ای تابلویی

۲-۲۲-۱- زمان آموزش و اجرای کار

ساعات آموزش	
عملی	نظری
۸	-

اجرای هر کار عملی نیاز به تئوری‌هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می‌یابد. این زمان عملاً جزء ساعات کار عملی محسوب شده است.

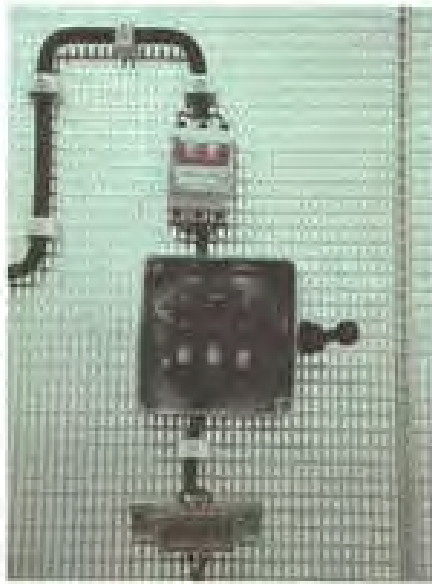

(a)

۳-۲۲-۱- نکات حفاظتی و اجرایی
 ■ قبل از وصل کلید، تمامی سیم‌هایی که زیر بیج‌ها قرار داده‌اند را مورد بازرسی قرار دهید تا کاملاً زیر بیج بوده و با تابلو ارتباط نداشته باشند (شکل ۱-۱۷۹-۱).



(b)

■ جریان فیوز مدار را متناسب با جریان موتوری که در مسیر آن قرار دارد انتخاب کنید (شکل ۱-۱۷۹-۲).



(c)

■ سطح مقطع و تعداد رشته سیم‌های کابل را متناسب با نوع و مقدار جریان موتور انتخاب کنید (شکل ۱-۱۷۹-۳).



(d)

■ در زمان روکش‌برداری از کابل با رعایت نکات ایمنی مراقب باشید تا دست‌های شما زخمی نشود (شکل ۱-۱۷۹-۴).

■ در اتصال مدار و نصب کابلی دقت کنید تا به روکش کابل صدمه وارد نشود (شکل ۴-۱۷۹-۱).



(e)

■ بدون حضور مربی خود، هیچ‌گاه مدار را به برق وصل نکنید (شکل ۴-۱۷۹-۲).



(f)

شکل ۴-۱۷۹

تعداد	حرف مشخصه	نام وسایل و ابزار
۱ عدد	m)	
۱ عدد	Q)	
۱ عدد	R)	

۴-۲۴-۱- وسایل و ابزارهای مورد نیاز برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارهای قسمت ۴-۲۴-۱ به همراه وسایل معرفی شده در جدول مقابل استفاده کنید.

تذکره: کلید تابلویی مورد استفاده برای انجام کار یابستی قبلاً در داخل قوطی یا روی پایه مناسب نصب شود.

۱-۲۲-۵- مراحل اجرای کار

وسایل و قطعات مدار را مطابق شکل ۱-۱۸۰ روی تابلو نصب کنید.




شکل ۱-۱۸۰

در نصب وسایل دقت کنید که کابل بین قطعات، مسیر مستقیم داشته باشد تا بتوان از محل های ورودی و خروجی کلید به راحتی کابل را انتصاب گرفته و اتصال داد (شکل ۱-۱۸۱).



شکل ۱-۱۸۱

با استفاده از نقشه‌ی داده شده شکل ۱-۱۷۳ سیم های کابل را مطابق شکل ۱-۱۸۲ به بیج های ورودی فیوز میناتورری سه فاز وصل کنید و از بیج های خروجی فیوز، سه فاز اصلی را به بیج های از کلید که با حروف L1، L2 و L3 یا R، S و T مشخص شده اند وصل کنید.

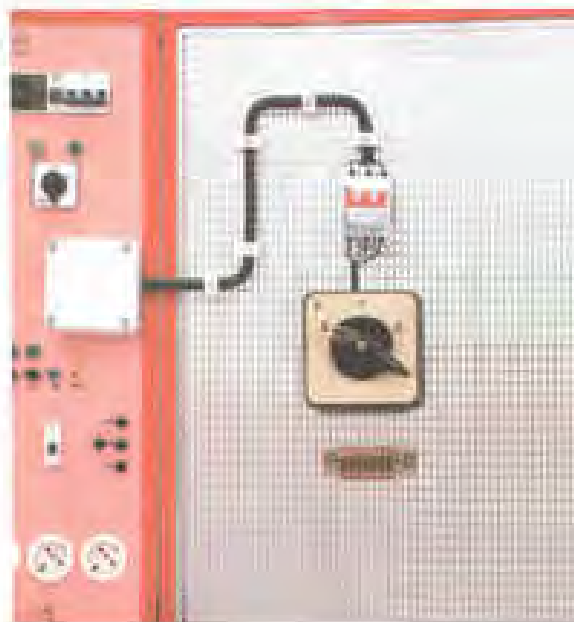

شکل ۱-۱۸۲



شکل ۱-۱۸۳

👉 بیج‌هایی از کلید که با حروف U1، V1 و W1 (یا U، V و W) و U2، V2 و W2 (یا x، y و z) مشخص شده‌اند را به بیج‌های هم‌نام خود روی نخته کلم وصل کنید (شکل ۱-۱۸۳).

توجه: نخته کلم موتور را بررسی کنید تا توسط تسمه‌های مسی به صورت ستاره یا مثلث ثابت وصل نیانند.

جدول ۱-۲۰

ردیف	نام وسیله یا قطعه	مشخصات
۱		
۲		
۳		
۴		
۵		
۶		
۷		
۸		

👉 فیوز را وصل کنید. کلید را ابتدا در حالت قرار داده و شرایط کاری، سرعت و جهت چرخش موتور را مشاهده کنید.

👉 سپس کلید را در وضعیت Δ قرار دهید و شرایط کاری، سرعت و جهت چرخش موتور را مشاهده کنید.

👉 کلید را در وضعیت قطع (0) قرار دهید.

👉 مشخصات وسایل به کار رفته در مدار را در جدول ۱-۲۰ بنویسید.

تعیین

نقشه‌ی مونتاژ وسایل مدار و نقشه‌ی اتصال موتور به کلید در استاندارد IEC را در دفتر گزارشی کار رسم کنید.

۱-۲۳- کار عملی شماره (۸)




۱-۲۳-۱ هدف

بررسی جریان‌ها و ولتاژهای خطی و فازری در اتصال
ستاره متعادل و نامتعادل

۱-۲۳-۲ زمان آموزش و اجرای کار

ساعات آموزش	
عملی	نظری
۸	-

اجرای هر کار عملی نیاز به تئوری‌هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می‌یابد. این زمان عملاً جزء ساعات کار عملی محسوب شده است.

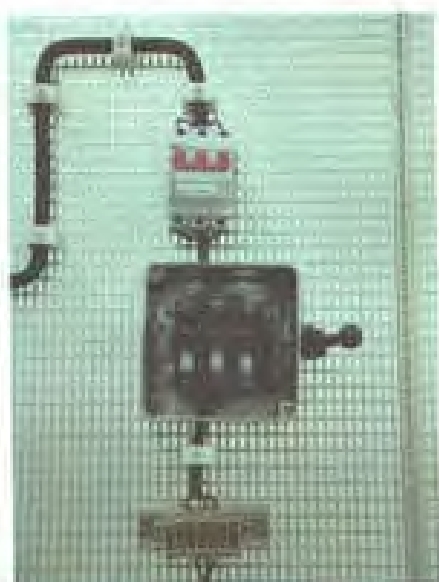

(a)

۳-۲۳-۱- نکات حفاظتی و اجرایی
 ■ قبل از وصل کنید، تمامی سیم‌هایی که زیر بیج‌ها قرار داده‌اید را مورد بازرسی قرار دهید تا کاملاً زیر بیج بوده و با تابلو ارتباط نداشته باشد (شکل ۵-۱۸۴-۱).



(b)

■ جریان فیوز مدار را متناسب با جریان موتوری که در مسیر آن قرار دارد انتخاب کنید (شکل ۵-۱۸۴-۱).



(c)

■ سطح مقطع و تعداد رشته سیم‌های کابل را متناسب با نوع و مقدار جریان موتور انتخاب کنید (شکل ۵-۱۸۴-۲).



(d)

■ در زمان روکش برداری از کابل با رعایت نکات ایمنی مراقب بانسید تا دست‌های شما زخمی نشود (شکل ۵-۱۸۴-۳).



(ع)

■ در اتصال مدار و نصب کابل دقت کنید تا به روکش کابل صدمه وارد نشود (شکل ۴-۱۸۴-۱).



(ف)

شکل ۱-۱۸۴

■ بدون حضور مری خود، هیچ‌گاه مدار را به برق وصل نکنید (شکل ۲-۱۸۴-۱).




۴-۳-۱- وسایل و ابزارهای مورد نیاز


برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارهای قسمت

۴-۲-۱ به همراه وسایل معرفی شده در جدول زیر استفاده کنید.

تعداد	حرف مشخصه	نام وسایل و ابزار	
۶ عدد	-	سریج لامپ	
۶ عدد	E	لامپ رشته‌ای ۶۰ W	
از هر کدام ۲ عدد	E	لامپ رشته‌ای ۱۵۰ W ۶۰ W	
۱ عدد	TV	فیور مشبآتوری سه فاز	
۱ عدد	Q1	کلید سه فاز قطع و وصل زیاده‌ای	
۳ عدد	A	آمپر متر یا حداکثر رنج ۵A	
۲ عدد	V	ولت متر یا حداکثر رنج ۵۰۰V	

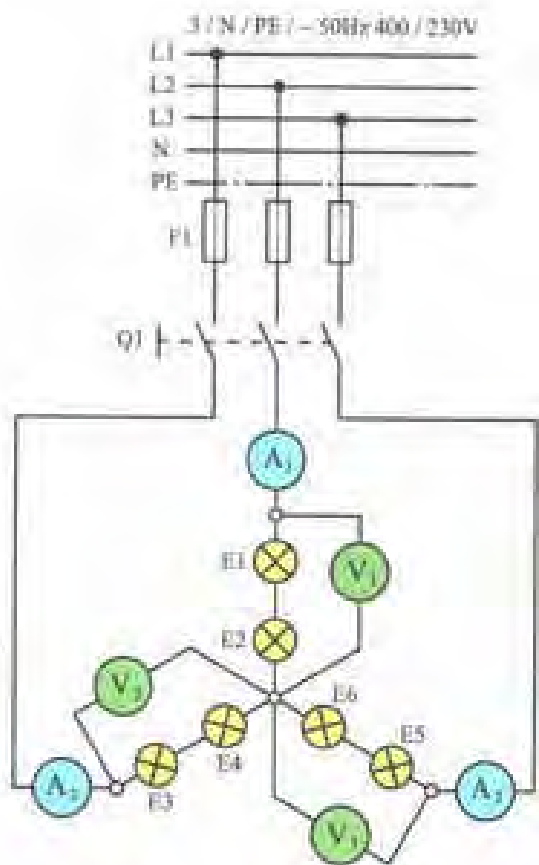

شکل ۱-۱۸۵

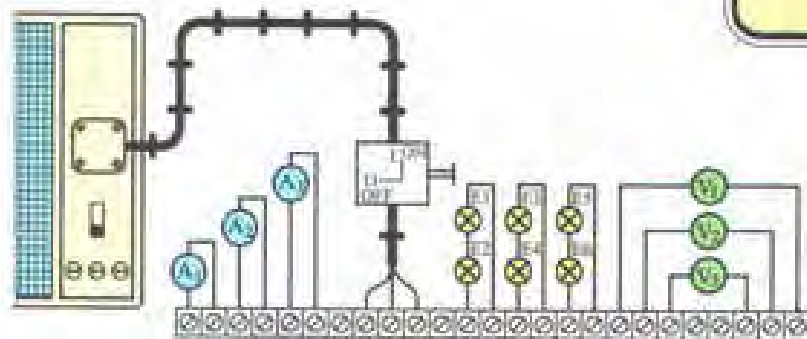

شکل ۱-۱۸۶

۵-۲۳-۱- مراحل اجرای کار

الف- اتصال ستاره متعادل

مرحله ۱

مدار شکل ۱-۱۸۵ را با کمک شش لامپ $100W$ مطابق شکل ۱-۱۸۶ روی تابلو برق بسازید، اتصال‌های بین قطعات مدار را توسط سیم و از زیر بیج پایینی ترمینال‌ها انجام دهید.

قیوز میثباتوری را وصل کنید و سپس کلید (Q) را در حالت ON قرار دهید و ولتاژ و جریان هر یک از ولت‌مترها و آمپرترها را بخوانید.

$$I_{A1} = \quad A \quad V_1 = \quad V$$

$$I_{A2} = \quad A \quad V_2 = \quad V$$

$$I_{A3} = \quad A \quad V_3 = \quad V$$

پاسخ:

.....

مقادیر اندازه‌گیری شده معروف کدام‌یک از پارامترهای ولتاژی و جریانی اتصال ستاره است؟

کلید را در حالت OFF قرار دهید و مدار را خاموش کنید.

مرحله II

- یکی از فیوزها را قطع کنید و دو فیوز دیگر را در حالت وصل بگذارید.
- کلید Q1 را وصل کنید و مقادیر ولت‌مترها و آمپرترها را بخوانید و یادداشت کنید.

- نتایج این مرحله را با مرحله (I) مقایسه کنید چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

مرحله III

- کلید Q1 را قطع کنید.
- لامپ‌های E1 و E2 را از روی سرپیچ باز کنید.
- کلید Q1 را وصل کنید و مقادیر ولت‌مترها و آمپرترها را بخوانید و یادداشت کنید.

- نتایج این مرحله را با مراحل I و II مقایسه کنید. چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

- فیوز مبتیاتیوری سدفاز F1 و کلید Q1 را قطع کنید.

$I_{A_1} = \boxed{}_A$ $V_1 = \boxed{}_V$

$I_{A_2} = \boxed{}_A$ $V_2 = \boxed{}_V$

$I_{A_3} = \boxed{}_A$ $V_3 = \boxed{}_V$

پاسخ:

.....

.....

.....

.....

$I_{A_1} = \boxed{}_A$ $V_1 = \boxed{}_V$

$I_{A_2} = \boxed{}_A$ $V_2 = \boxed{}_V$

$I_{A_3} = \boxed{}_A$ $V_3 = \boxed{}_V$


پاسخ:

.....

.....

.....

.....

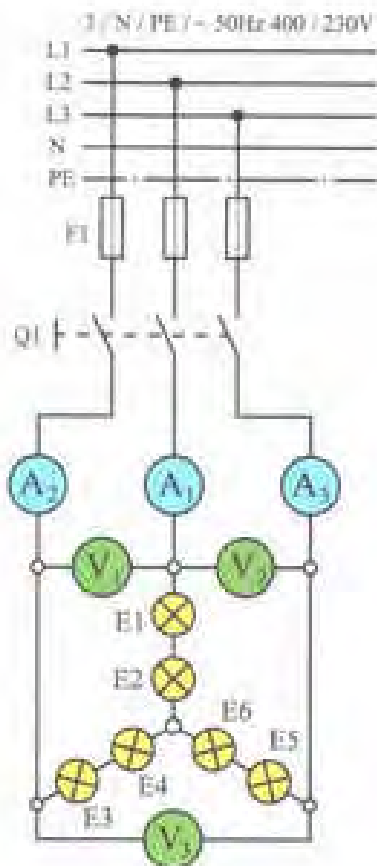

شکل ۱-۱۸۷

مرحله IV

محل قرار گرفتن آمپر مترها و ولت مترها را مطابق مدار شکل ۱-۱۸۷ تغییر دهید.

ابتدا فیوز F1 و سپس کلید Q1 را در حالت وصل قرار دهید.

مقادیر ولتاژ و جریان هر یک از ولت مترها و آمپر مترها را بخوانید و یادداشت کنید.

$I_{A_1} =$	<input type="text"/>	$V_1 =$	<input type="text"/>
$I_{A_2} =$	<input type="text"/>	$V_2 =$	<input type="text"/>
$I_{A_3} =$	<input type="text"/>	$V_3 =$	<input type="text"/>

پاسخ:

پاسخ:

پاسخ:

مقادیر اندازه گیری شده معروف کدام یک از پارامترهای ولتاژی و جریانی اتصال ستاره است؟

از مقایسه مقادیر اندازه گیری شده در دو مرحله I و IV چه نتیجه ای می گیرید؟

آیا نتایج به دست آمده با مطالب نظری مطابقت دارد؟

ب - اتصال ستاره نامتعادل

مرحله ۷

مدار شکل ۱-۱۸۸ را مطابق شکل ۱-۱۸۹ روی تابلو برق ببندید. اتصالات های بین قطعات مدار را توسط سیم و از زیر بیج بائینی ترمینالها انجام دهید.
توان لامپهای موجود در مدار را به صورت زیر روی سر بیجها قرار دهید.

$$E_1 = 100\text{W} \quad E_2 = 60\text{W} \quad E_5 = 150\text{W}$$


$$E_3 = 100\text{W} \quad E_4 = 60\text{W} \quad E_6 = 150\text{W}$$

فیوز مینیاتوری F1 را وصل کنید و سپس با وصل کلید Q1 ولتاژ و جریان هر یک از ولت‌مترها و آمپر مترها را بخوانید.


$$I_{A_1} = \quad \text{A} \quad V_1 = \quad \text{V}$$

$$I_{A_2} = \quad \text{A} \quad V_2 = \quad \text{V}$$

$$I_{A_3} = \quad \text{A} \quad V_3 = \quad \text{V}$$

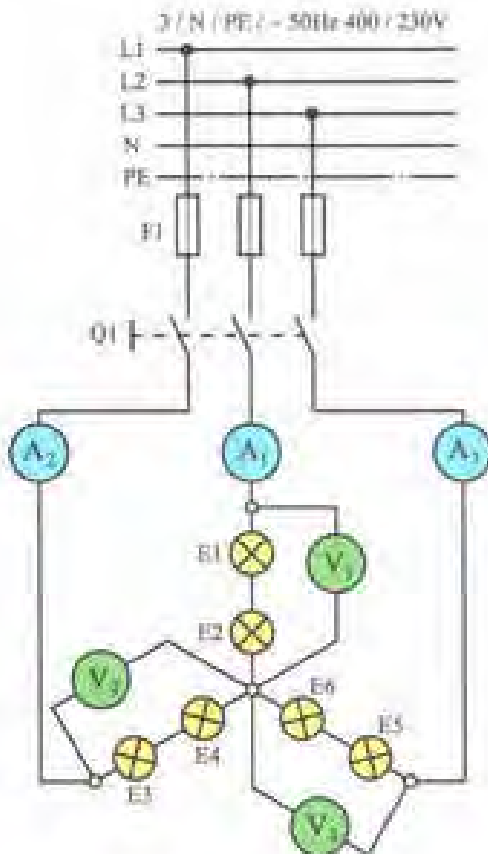

شکل ۱-۱۸۸

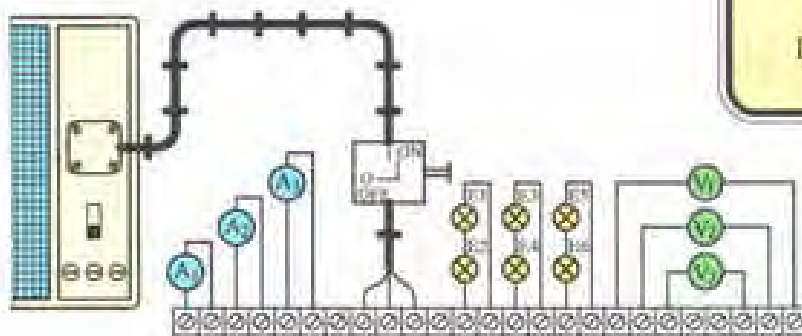


شکل ۱-۱۸۹

پاسخ:

مقادیر اندازه‌گیری شده مصرف کدام یک از بارمترهای ولتاژی و جریانی اتصال ستاره است؟

فیوز مینیاتوری F1 و کلید Q1 را در حالت خاموش قرار دهید.

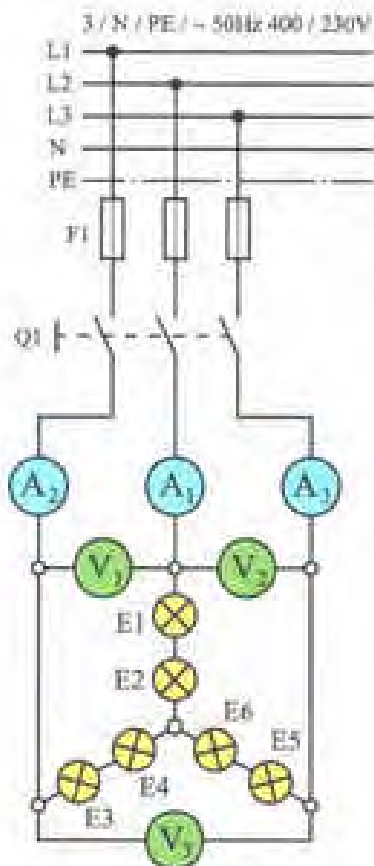

شکل ۱-۱۱۰

مرحله VI

محل قرار گرفتن آمپر مترها و ولت مترها را مطابق شکل ۱-۱۱۰ تغییر دهید.
مقادیر ولتاژ و جریان هر یک از ولت مترها و آمپر مترها را بنویسید.

$I_{A_1} =$ <input type="text"/> A	$V_1 =$ <input type="text"/> V
$I_{A_2} =$ <input type="text"/> A	$V_2 =$ <input type="text"/> V
$I_{A_3} =$ <input type="text"/> A	$V_3 =$ <input type="text"/> V

پاسخ:

.....

.....

.....

.....

پاسخ:

.....

.....

.....

.....

پاسخ:

.....

.....

.....

.....

مقادیر اندازه گیری شده معرف کدام یک از پارامترهای ولتاژی و جریانی اتصال ستاره است؟

از مقایسه ی مقادیر اندازه گیری شده در دو مرحله V و VI چه نتیجه ای می گیرید؟

آیا نتایج به دست آمده با مطالب نظری مطابقت دارد؟

۲۴-۱- کار عملی شماره (۹)



۱-۲۴-۱- هدف

بررسی جریان‌ها و ولتاژهای خطی و فازری در اتصال
مثلت متعادل و نامتعادل


۲-۲۴-۱- زمان آموزش و اجرای کار

ساعات آموزش	
عملی	نظری
۸	-

اجرای هر کار عملی نیاز به تئوری‌هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می‌یابد. این زمان عملاً جزء ساعات کار عملی محسوب شده است.

۳-۲۴-۱ نکات حفاظتی و اجرایی

■ قبل از وصل کلید، تمامی سیم‌هایی که زیر بیج‌ها قرار داده‌اید را مورد بازرسی قرار دهید تا کاملاً زیر بیج بوده و با نابینو ارتباط نداشته باشند (شکل ۳-۱۹۱-۱).

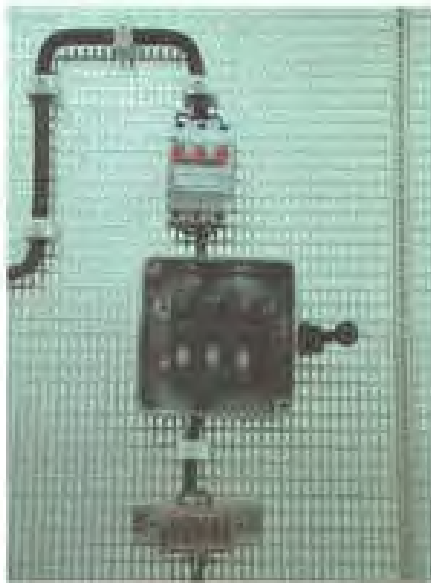

(a)

■ جریان فیوز مدار را متناسب با جریان موتوری که دو مسیر آن قرار دارد انتخاب کنید (شکل ۳-۱۹۱-۲).



(b)

■ سطح مقطع و تعداد رشته سیم‌های کابل را متناسب با نوع و مقدار جریان موتور انتخاب کنید (شکل ۳-۱۹۱-۳).



(c)

■ در زمان روکش برداری از کابل با رعایت نکات ایمنی مراقب باشید تا دست‌های شما زخمی نشود (شکل ۳-۱۹۱-۴).



(d)



(c)

■ در اتصال مدار و نصب کابل دقت کنید تا به روکش کابل صدمه وارد نشود (شکل ۱-۱۹۱-۳).



(f)

■ بدون حضور مربی خود، هیچ‌گاه مدار را به برق وصل نکنید (شکل ۱-۱۹۱-۴).

شکل ۱-۱۹۱-۴




۴-۲۴-۱- وسایل و ابزارهای مورد نیاز
 برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارهای قسمت
 ۴-۲-۱ به همراه وسایل معرفی شده در جدول زیر استفاده کنید.

تعداد	حرف مشخصه	نام وسایل و ابزار
۶ عدد	-	سریج لامپ 
۶ عدد	E	لامپ رشته‌ای ۱۰۰W 
از هر کدام ۴ عدد	E	لامپ رشته‌ای ۱۵۰W ۶۰W 
۱ عدد	FA	فیوز مینیاتوری سدقاز 
۱ عدد	QA	کلید سه‌پاز قطع و وصل زیاده‌ای 
۳ عدد	A	آمپر متر با حداکثر رنج ۵A 
۳ عدد	V	ولت متر با حداکثر رنج ۵۰۰V 


۵-۲۴-۱- مراحل اجرای کار

الف- اتصال مثلث متعادل

مرحله ۱

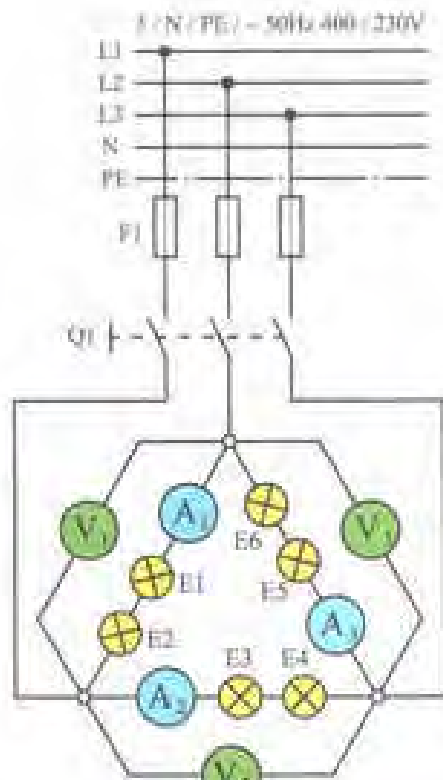

شکل ۱-۱۹۲

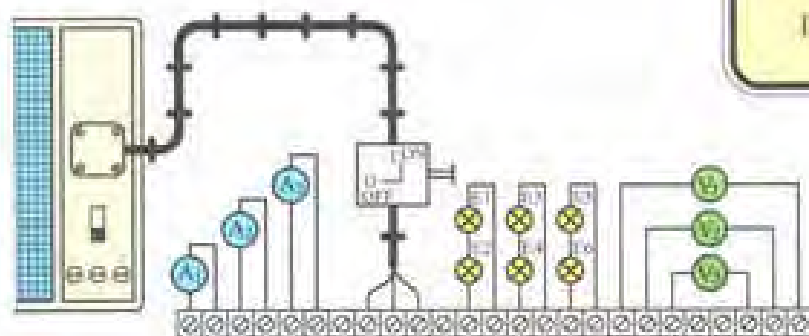

شکل ۱-۱۹۳

۱- مدار شکل ۱-۱۹۲ را با کمک شش لایحه $100W$ مطابق شکل ۱-۱۹۳ روی تابلوی برق بسازید. اتصال های بین قطعات مدار را توسط سیم و از زیر بیج بازشی ترمینال ها انجام دهید.

۲- فیوز میناتوری را وصل کنید و سپس کلید Q1 را در حالت ON قرار دهید و ولتاژ و جریان هر یک از ولتمترها آمپرترها را بخوانید.

$$I_{A_1} = \boxed{} \text{ A} \quad V_1 = \boxed{} \text{ V}$$

$$I_{A_2} = \boxed{} \text{ A} \quad V_2 = \boxed{} \text{ V}$$

$$I_{A_3} = \boxed{} \text{ A} \quad V_3 = \boxed{} \text{ V}$$

پاسخ:

۱- مقادیر اندازه گیری شده معرفت کدام یک از پارامترهای ولتاژی و جریانی اتصال مثلث است؟

۲- کلید را در حالت OFF قرار دهید و مدار را خاموش کنید.

مرحله II

یکی از فیوزها را قطع کنید و دو فیوز دیگر را در حالت وصل بگذارید.

$I_{A_1} = \boxed{}_{A_1}$ $V_{V_1} = \boxed{}_{V_1}$
 $I_{A_2} = \boxed{}_{A_2}$ $V_{V_2} = \boxed{}_{V_2}$
 $I_{A_3} = \boxed{}_{A_3}$ $V_{V_3} = \boxed{}_{V_3}$

کلید Q1 را وصل کنید و مقادیر ولت‌مترها و آمپرترها را بخوانید و یادداشت کنید.

پاسخ:

.....

.....

.....

.....

.....

نتایج این مرحله را با مرحله I مقایسه کنید. چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

مرحله III

کلید Q1 را قطع کنید.

لامپ‌های E1 و E2 را از روی سرپیچ باز کنید.

کلید Q1 را وصل کنید و مقادیر ولت‌مترها و آمپرترها را بخوانید و یادداشت کنید.

$I_{A_1} = \boxed{}_{A_1}$ $V_{V_1} = \boxed{}_{V_1}$
 $I_{A_2} = \boxed{}_{A_2}$ $V_{V_2} = \boxed{}_{V_2}$
 $I_{A_3} = \boxed{}_{A_3}$ $V_{V_3} = \boxed{}_{V_3}$

پاسخ:

.....


.....

.....

.....

نتایج این مرحله را با مراحل I و II مقایسه کنید. چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

فیوز مینیاتوری سه فاز F1 و کلید Q1 را قطع کنید.

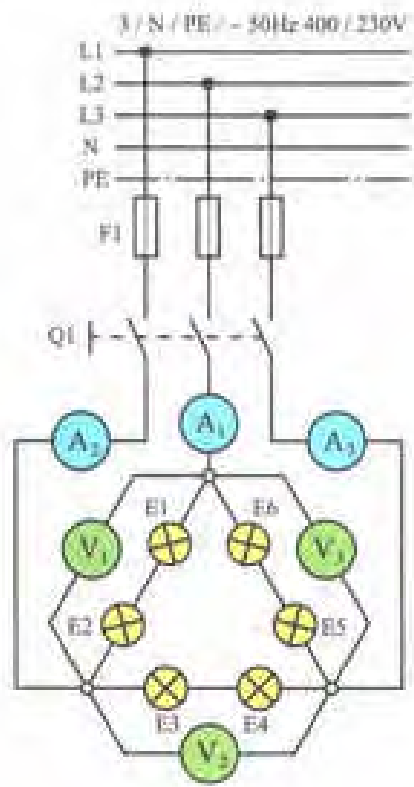

شکل ۱-۱۹۲

مرحله IV

محل قرار گرفتن آمپرمترها و ولت‌مترها را مطابق مدار شکل ۱-۱۹۲ تغییر دهید.
 ابتدا فیوز F1 و سپس کلید Q1 را در حالت وصل قرار دهید.
 مقادیر ولتاژ و جریان هر یک از ولت‌مترها و آمپرمترها را بخوانید و یادداشت کنید.

$I_{A_1} =$ <input type="text"/> A	$V_1 =$ <input type="text"/> V
$I_{A_2} =$ <input type="text"/> A	$V_2 =$ <input type="text"/> V
$I_{A_3} =$ <input type="text"/> A	$V_3 =$ <input type="text"/> V

پاسخ:

.....

.....

.....

.....

پاسخ:

.....

.....

.....

.....

پاسخ:

.....

.....


.....

.....

مقادیر اندازه‌گیری شده معروف کدام‌یک از پارامترهای ولتاژی و جریانی اتصال مثلث است؟

از مقایسه‌ی مقادیر اندازه‌گیری شده در دو مرحله‌ای I و IV چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

آیا نتایج به‌دست آمده با مطالب نظری مطابقت دارد؟

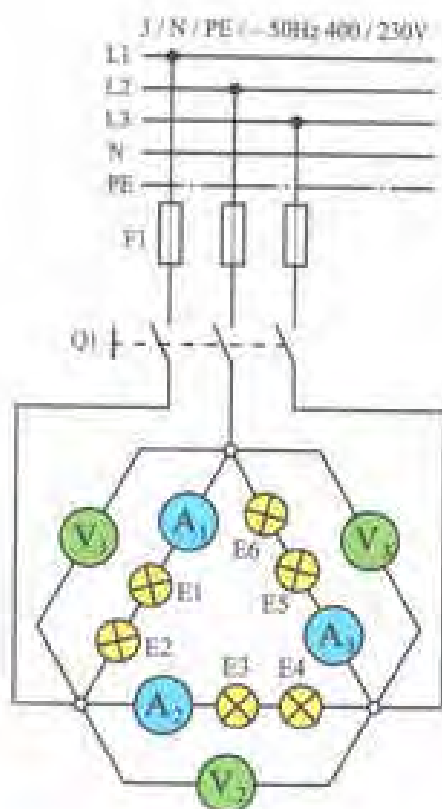

شکل ۱-۱۹۵

ب - اتصال مثلث نامتعادل

مرحله ۷

👉 مدار شکل ۱-۱۹۵ را مطابق شکل ۱-۱۹۶ روی تابلوی برقی ببندید. اتصال‌های بین قطعات مدار را توسط سیم و از زیر بیج پایینی ترمینال‌ها انجام دهید.
 👉 توان لامپ‌های موجود در مدار را به صورت زیر روی سر بیج‌ها قرار دهید.

$$E1=100W \quad E3=60W \quad E5=150W$$


$$E2=100W \quad E4=60W \quad E6=150W$$

👉 فیوز مینیاتوری F1 را وصل کنید و سپس با وصل کلید Q1 ولتاژ و جریان هر یک از ولت‌مترها و آمپر مترها را بخوانید.

$$I_{A1} = \boxed{} \text{ A} \quad V_1 = \boxed{} \text{ V}$$

$$I_{A2} = \boxed{} \text{ A} \quad V_2 = \boxed{} \text{ V}$$

$$I_{A3} = \boxed{} \text{ A} \quad V_3 = \boxed{} \text{ V}$$

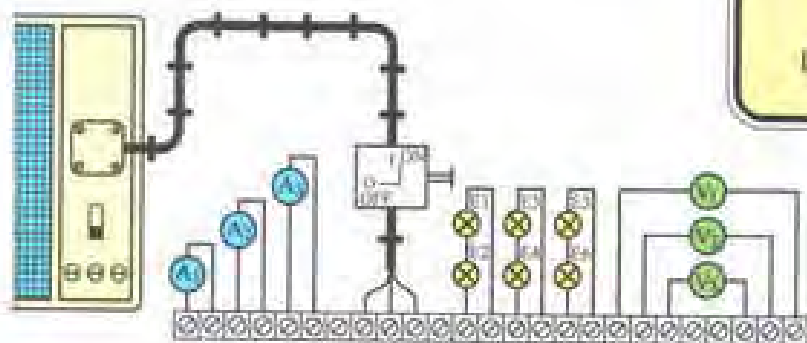


شکل ۱-۱۹۶

پاسخ:

.....

👉 مفاد هر اندازه‌گیری شده معروف کدام یک از بارمترهای ولتاژی و جریانی اتصال مثلث است؟

👉 فیوز مینیاتوری F1 و کلید Q1 را در حالت خاموش قرار دهید.

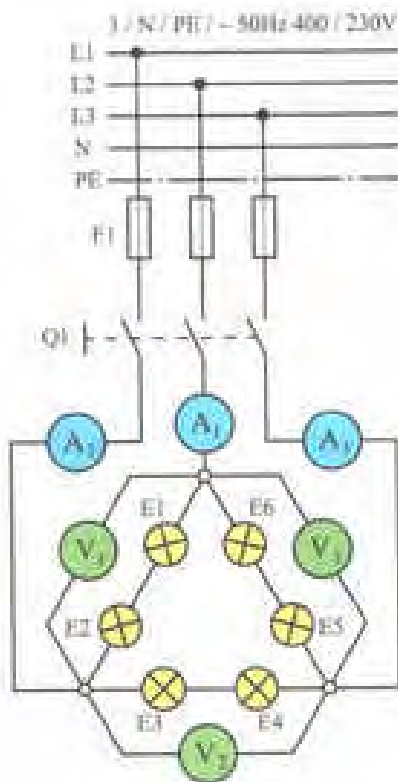

شکل ۱-۱۷

مرحله VI

محل قرار گرفتن آمپر مترها و ولت مترها را مطابق شکل ۱-۱۷ تغییر دهید.

مقادیر ولتاژ و جریان هر یک از ولت مترها و آمپر مترها را بخوانید.

$I_{A_1} =$ <input type="text"/> A	$V_1 =$ <input type="text"/> V
$I_{A_2} =$ <input type="text"/> A	$V_2 =$ <input type="text"/> V
$I_{A_3} =$ <input type="text"/> A	$V_3 =$ <input type="text"/> V

پاسخ:

.....

پاسخ:

.....

پاسخ:

.....

مقادیر اندازه گیری شده معرف کدام یک از پارامترهای ولتاژی و جریانی اتصال مثلث است؟

از مقایسه‌ی مقادیر اندازه گیری شده در دو مرحله‌ی V و VI چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

آیا نتایج بدست آمده با مطالب نظری مطابقت دارد؟



۱-۲۵- کار عملی شماره (۱۰)


۱-۲۵-۱ هدف

بررسی جریان‌ها و ولتاژهای فازی و خطی موتور
سه‌فاز آسنکرون روتور قطبی

۱-۲۵-۲ زمان آموزش و اجرای کار

ساعات آموزش	
عملی	نظری
۸	-

اجرای هر کار عملی نیاز به توزی‌هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می‌یابد. این زمان عملاً جزء ساعات کار عملی محسوب شده است.

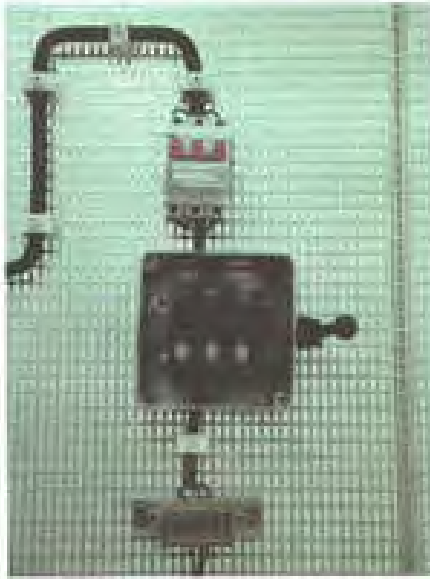

(a)

۳-۲۵-۱ نکات حفاظتی و اجرایی

■ قبل از وصل کلید، تمامی سیم‌هایی که زیر بیج‌ها قرار داده‌اید را مورد بازرسی قرار دهید تا کاملاً زیر بیج بوده و با تابلو ارتباط نداشته باشد (شکل ۱۱-۱۹۸).



(b)

■ جریان فیوز مدار را متناسب با جریان موتوری که در مسیر آن قرار دارد انتخاب کنید (شکل ۱۱-۱۹۸- b).



(c)

■ سطح مقطع و تعداد رشته سیم‌های کابل را متناسب با نوع و مقدار جریان موتور انتخاب کنید (شکل ۱۱-۱۹۸- c).



(d)

■ در زمان روکش‌برداری از کابل با رعایت نکات ایمنی مراقب باشید تا دست‌های شما زخمی نشود (شکل ۱۱-۱۹۸- d).



(e)

■ در اتصال مدار و نصب کابل دقت کنید تا به روکش کابل
خسیده وارد نشود (شکل ۱-۱۹۸-۵).




(f)

■ بدون حضور مربی خود، هیچ‌گاه مدار را به برق وصل
نکنید (شکل ۱-۱۹۸-۴).

شکل ۱-۱۹۸

تعداد	حرف مشخصه	نام وسایل و ابزار	
۱ عدد	m1	موتور سه‌فاز	
۱ عدد	Q1	کلید سه‌فاز شماره شلث زمانی	
۱ عدد	F1	فیوز مینیاتوری سه‌فاز	
۳ عدد	A	آمپر متر یا حداکثر رنج ۵۸	
۳ عدد	V	ولت‌متر یا حداکثر رنج ۵۰۰۷	

۱-۲۵-۴- وسایل و ابزارهای مورد نیاز
برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارهای قسمت
۱-۲-۲ به همراه وسایل معرفی شده در جدول مقابل استفاده کنید.

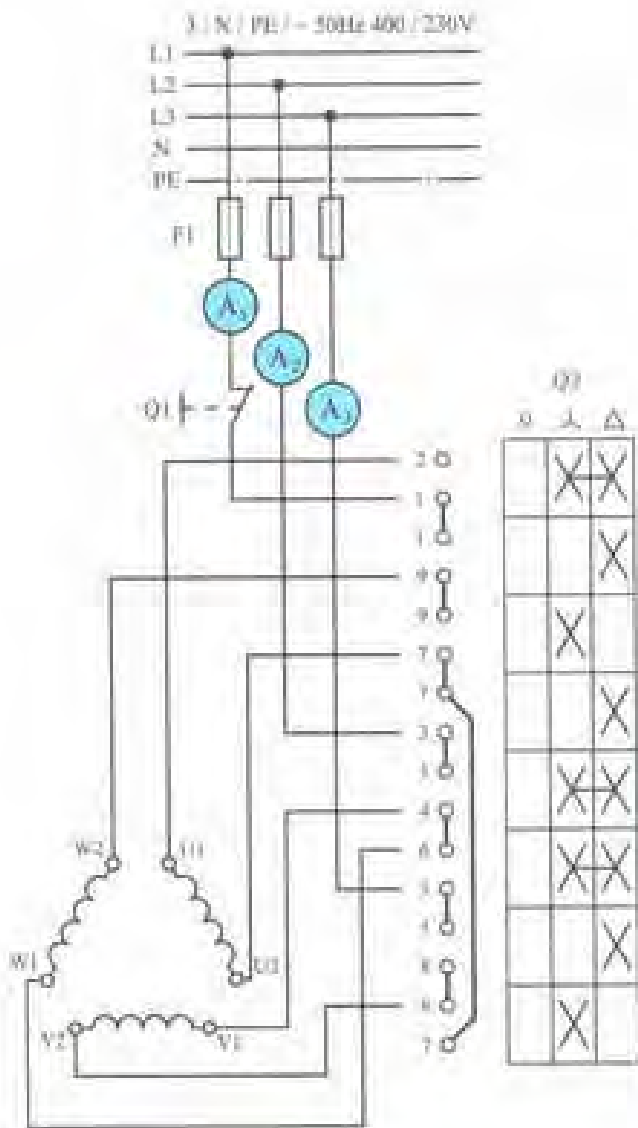

شکل ۱-۱۹۹

۱۹۹-۱ و سابل را طبق مدار شکل ۱-۱۹۹ با راهنمایی معلم خود روی تابلوی برق نصب کنید و مدار را ببندید.

تذکره: در مراحل مختلف این آزمایش اجازه ندهید تا موتور به مدت زیادی دو فاز کار کند.

$$I_{A1} = \text{[]} A$$

$$I_{A2} = \text{[]} A$$

$$I_{A3} = \text{[]} A$$

۱۹۹-۲ فیوز مشابهی سه فاز F1 را وصل کنید و کلید Q1 را در حالت وصل قرار دهید.

۱۹۹-۳ کلید Q2 را روی حالت ۱ قرار دهید و جریان هر یک از آمپر مترها را بخوانید و یادداشت کنید.

$$I_A = \text{[]} A$$

$$I_{A1} = \text{[]} A$$

$$I_{A2} = \text{[]} A$$

۱۹۹-۴ وضعیت کلید Q2 را به حالت ۵ تغییر دهید و سپس جریان هر یک از آمپر مترها را بخوانید و یادداشت کنید.

پاسخ:

نتایج حاصل از جریان‌های اندازه‌گیری شده در حالت ۱ و ۵ را با هم مقایسه کنید و در مورد آن توضیح دهید.

کلید Q2 را به حالت (0) در آورید و مدار را خاموش کنید.

مرحله II

کلید Q2 را در وضعیت ۱ قرار دهید تا موتور به گردش درآید.

در این شرایط کلید Q1 را برای مدت زمان کوتاهی قطع کنید تا فاز ۱-۱ قطع شود. حال جریان آمپرمترها را بخوانید و یادداشت کنید.

کلید نکل Q1 را به حالت وصل بازگردانید.

وضعیت کلید ستاره مثلث Q2 را در حالت Δ قرار دهید.

در این شرایط کلید Q1 را برای مدت زمان کوتاهی قطع کنید تا فاز ۱-۱ قطع شود. حال جریان آمپرمترها را بخوانید و یادداشت کنید.

کلید Q1 را وصل کنید و سپس کلید Q2 را در حالت (0) قرار دهید تا موتور خاموش شود.

فیوز سه فاز F1 را در حالت خاموش قرار دهید تا مدار موتور از شبکه جدا شود.

$I_{A_1} = \square A$


$I_{A_2} = \square A$

$I_{A_3} = \square A$

$I_{A_1} = \square A$

$I_{A_2} = \square A$

$I_{A_3} = \square A$

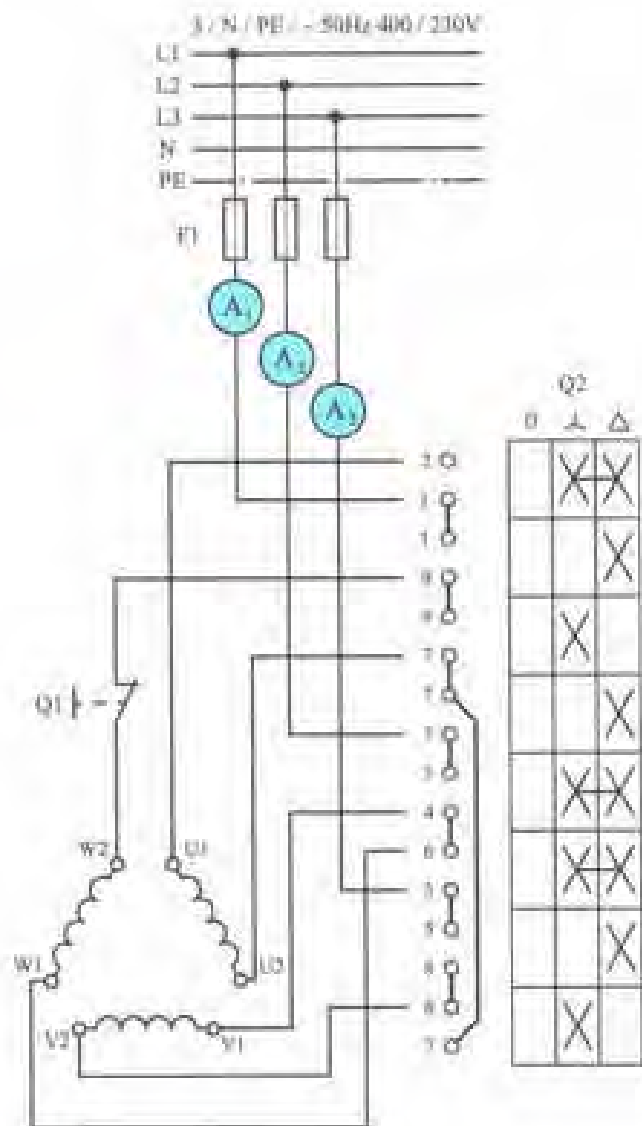

شکل ۱-۴۰۰

1. محل کلید تک‌پول Q1 را مطابق شکل ۱-۴۰۰ تغییر دهید به طوری که بتوان از تپاط سه‌په‌یج سوم موتور W2 را با کلید قطع کرد.

2. فیوز سه‌فاز F1 را در حالت وصل قرار دهید.

3. کلید ستاره مثلث Q2 را در حالت Δ قرار دهید تا موتور به گردش درآید.

در این شرایط کلید Q1 را برای مدت زمان کوتاهی قطع کنید و جریان آمپر مترها را بخوانید و یادداشت نمایید.

4. کلید تک‌پول Q1 را به حالت وصل بازگردانید.

5. وضعیت کلید ستاره مثلث Q2 را در حالت Δ قرار دهید.

$I_{A1} = \text{[]} A$

$I_{A2} = \text{[]} A$

$I_{A3} = \text{[]} A$




در این شرایط کلید Q1 را برای مدت زمان کوتاهی قطع کنید و جریان آمپر مترها را بخوانید و یادداشت کنید.

$I_{A1} = \text{[]} A$


$I_{A2} = \text{[]} A$

$I_{A3} = \text{[]} A$

پاسخ:

 کلید تک‌بیل Q1 را به حالت وصل بازگردانید.
 وضعیت کلید ستاره مثلث Q2 را به حالت (0) بازگردانید و فیوز سه‌فاز F1 را نیز قطع کنید.
 نتایج حاصل از آزمایش‌های II و III (حالت قطع فاز و قطع سه‌پیچی موتور) را با هم مقایسه کنید و در صورت وجود اختلاف، علت را توضیح دهید.

پاسخ:

 نتایج اندازه‌گیری‌ها در حالات مشابه مدارهای لامپی و موتوری را با هم مقایسه کنید و در صورت وجود اختلاف، علت را توضیح دهید.



۲۶-۱-۱- آشنایی با کنتاکتور، تستی استیب و استارت

۲۶-۱-۱-۱- کنتاکتور


در تقسیم بندی کلیه ها، کنتاکتور به عنوان یک کلید مرکب معرفی شد چرا که فرمان قطع و وصل آن به کمک انرژی واسطه ای به نام الکتریسیته انجام می شود به عبارت دیگر کنتاکتور را می توان یک کلید الکترومغناطیسی تعریف کرد. سبب احصان داخلی کنتاکتور از یک سیم پیچ یا هسته ای مغناطیسی تشکیل می شود. هسته ای مغناطیسی دو تکه است. روی قسمت ثابت بوبین نصب می شود، قسمت دیگر متحرک است و توسط قتره ای از قسمت ثابت جدا نگه داشته می شود. روی بدنه ای کنتاکتور تعدادی ترمینال و کنتاکت به طور ثابت قرار می گیرد. بر روی هسته ای متحرک نیز تعدادی تیغه نصب می شود. این تیغه ها می توانند کنتاکت ها را وصل یا قطع کنند.

۲۶-۱-۲- طرز کار کنتاکتور

وقتی بوبین کنتاکتور تحریک یعنی به ولتاژ نامی وصل شود، هسته ای آن مغناطیسی می شود و بخش ثابت هسته، بخش متحرک را به سمت خود جذب می کند و کنتاکت های متحرک ارتباط الکتریکی بین کنتاکت های ثابت دو طرف کنتاکتور را برقرار می سازد. با این ارتباط را قطع می کند. در این شرایط فشارهایی که در زیر هسته ای متحرک قرار دارند فشرده شده و آماده می مانند تا هنگام قطع تغذیه ای بوبین قسمت متحرک را به جای اول خود باز می گردانند. در نتیجه ارتباط الکتریکی بین کنتاکت های ثابت یا جابه جا شدن کنتاکت های متحرک قطع یا مجدداً وصل می شود.

شکل ۱-۲-۱ تصویر یک کنتاکتور را به همراه اجزای

تشکیل دهنده آن نشان می دهد.

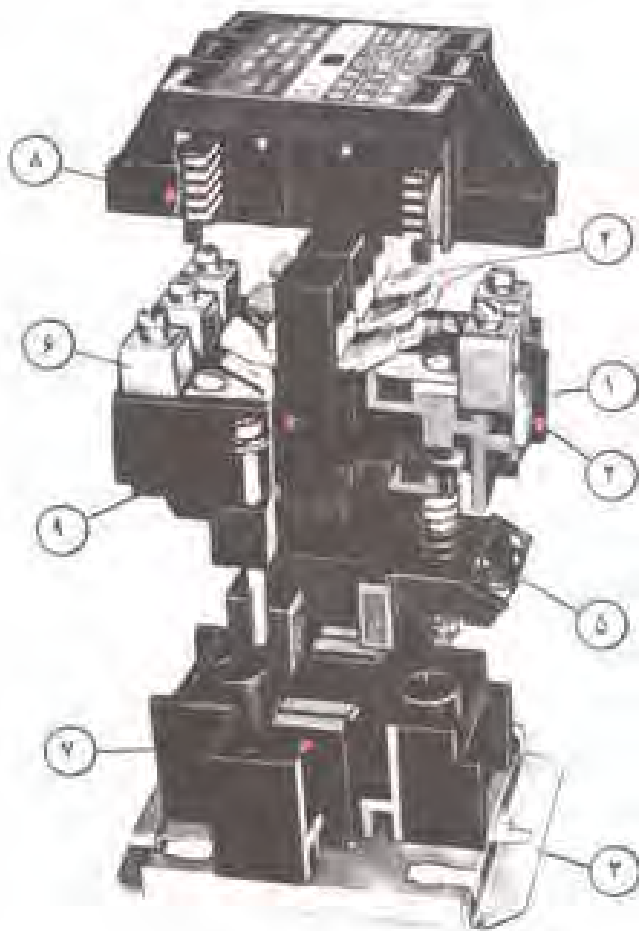

شکل (۱-۲-۱)

منظرات کنتاکتور

۱- حامل کنتاکت های ثابت (این قسمت باید دارای درجه عایقی مناسبی باشد)

۲- ترمینال

۳- صفحه فلزی انجایی برای نصب قسمت های ثابت روی آن

۴- کنتاکت های ثابت و متحرک (این کنتاکت ها باید در یک خط قرار گرفته و از برفش کشید نقره به منظور بالا بردن ضریب اطمینان در مقابل کار زیاد، در روی آن ها استفاده شود)

۵- بوبین کنتاکتور (در این کنتاکتور این بوبین طوری ساخته شده که در مقابل عوامل جوی و تیروهای مکانیکی، مقاوم باشد.)

۶- ترمینال های ورودی و خروجی این ترمینال ها طوری طراحی می شوند که بدراحتی قابل دسترسی باشند.)

۷- سیستم هسته ای ثابت و متحرک

۸- قسمت کنترل جرقه (این قسمت باید دارای مقابلهت زیاد در برابر گرمای حاصل از جرقه ایجاد شده در هنگام قطع کنتاکتور باشد.)

۹- حامل کنتاکت های متحرک (این قسمت باید دارای توجه عایقی مناسبی باشد.)



شکل ۱-۲-۱

در شکل های ۱-۲-۲ و ۱-۲-۳ مراحل باز کردن بگ مدل کنتاکتور را مشاهده می کنید.

در کنتاکتورها دو نوع کنتاکت پیش بینی شده است. برخی از آن ها در حالت خاموش کنتاکتور قطع هستند که اصطلاحاً به آن ها کنتاکت های باز (NO) یا بسته شونده و یک سری از کنتاکت ها نیز در حالت خاموش کنتاکتور وصل هستند که اصطلاحاً به آن ها کنتاکت های بسته یا باز شونده (NC) می گویند.



شکل ۱-۲-۲

در شکل ۱-۲-۲ قسمت های متحرک هسته کنتاکتور را مشاهده می کنید.



شکل ۱-۲-۳

شکل ۱-۲-۵ اجزای کنتاکتور باز شده را نشان می دهد.



شکل ۱-۲-۵

1- NO - Normally Open


1- NC - Normally Close

شکل‌های ۱-۲۰۶ و ۱-۲۰۷ تصویر جلد نمونه کنتاکتور را نشان می‌دهد. بوبین کنتاکتورها برای تغذیه با ولتاژ متناوب (AC) و ولتاژ مستقیم (DC) ساخته شده‌اند. در صورت تغذیه بوبین کنتاکتور با ولتاژ متناوب قسمت متحرک، تحت تأثیر نیروی مغناطیسی ایجاد شده، جذب قسمت ثابت می‌شود. این نیرو دارای مقداری متغیر است.

زمانی که این نیرو کمتر از نیروی مقاوم فنر باشد قسمت متحرک از قسمت ثابت جدا می‌شود و با افزایش مقدار نیرو و غلبه بر نیروی مقاوم، فنر به جای اول خود باز می‌گردد.

این رفت و برگشت‌های متوالی خیلی سریع صورت می‌گیرد. در نتیجه بین دو قسمت ثابت و متحرک هسته سروصدا و لرزش ایجاد می‌کند. برای رفع سروصدا و لرزش، در کف قطب قسمت ثابت از یک حلقه‌ی اتصال کوتاه استفاده می‌کنند. در اثر القاء در این حلقه‌ها جریان به وجود می‌آید، جریان حلقه‌ها میدان مغناطیسی ایجاد می‌کنند. این میدان مغناطیسی به کمک میدان اصلی می‌آید و باعث می‌شود تا نیروی مغناطیسی همیشه از نیروی مقاوم فنرها بیش‌تر باشد و به این ترتیب از لرزش هسته جلوگیری می‌شود.

در صورتی که بوبین کنتاکتور برای تغذیه با ولتاژ مستقیم (DC) طراحی شده باشند، نیروی مغناطیسی ایجاد شده در هسته دارای مقدار ثابت است و نیازی به تعبیه حلقه‌ی اتصال کوتاه در کف قطب هسته نیست ولی پس از وصل باید یک مقاومت با بوبین سری شود تا از سوختن آن جلوگیری کند.

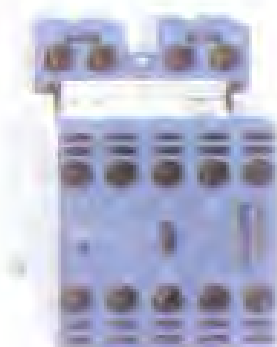

شکل ۱-۲۰۶



شکل ۱-۲۰۷



شکل ۱-۲۰۸



شکل ۱-۲۰۹



شکل ۱-۲۱۰



شکل ۱-۲۱۱

در شکل های ۱-۲۰۸ و ۱-۲۰۹ چگونگی قرار گرفتن حلقه های اتصال کوناه روی هسته ثابت و متحرک گشتاکتور مشاهده می کنید.

شکل های ۱-۲۱۰ و ۱-۲۱۱ نحوه ی خارج کردن حلقه ی اتصال کوناه از هسته را نشان می دهد.

- مزایای استفاده از کنتاکتورها نسبت به کلیدها
- قابلیت تعداد دفعات قطع و وصل زیاد (عمر مکانیکی

زیاد)

- امکان صدور فرمان از چند محل
- داشتن قابلیت طراحی مدارهای فرمان اتوماتیک
- بالا بودن سرعت قطع و وصل
- جلوگیری از راه اندازی ناخواسته دستگاه ها پس از قطع



شکل ۱-۴۱۲

برق

- امکان کنترل از راه دور
- تفکیک مدار فرمان از مدار جریان رسان به مصرف کننده (مدار قدرت)

- داشتن درجه‌ی ایمنی بسیار

- شکل ۱-۴۱۱ سه مدل مختلف کنتاکتور را نشان می‌دهد.
- پلاک مشخصات کنتاکتور: بر روی بدنه‌ی کنتاکتورها یک سری مشخصات به صورت برجسته یا به صورت کلیشه نوشته می‌شود. نمونه‌هایی از این‌ها در شکل‌های ۱-۴۱۲، ۱-۴۱۳ و ۱-۴۱۵ نشان داده شده است.

این مشخصات عبارتند از:

- ولتاژ عایقی نامی (U_i): میزان استحکام عایقی تضمین شده توسط شرکت سازنده برای قسمت‌های تحت ولتاژ است.
- ولتاژ کار نامی (U_n): ماکزیمم ولتاژ قابل تحمل بین کنتاکت‌های ثابت و متحرک هنگام قطع و وصل را گویند.
- ولتاژ نامی بوبین (U_m): ولتاژی که بوبین با آن کار می‌کند یا به عبارتی ولتاژ تغذیه‌ی بوبین کنتاکتور را گویند.
- جریان نامی (I_n): جریانی که مجاز است از کنتاکت‌های قدرت کنتاکتور عبور کند.

- جریان مجاز (I_{gr}): جریان مجازی که کنتاکتور می‌تواند تحمل کند به طوری که در زمان نامحدود بدون قطع و وصل کار کند.

- جریان مجاز (I_{gr}): جریان مجاز عبوری از کنتاکتور به ازای یک بار قطع و وصل در هفته را گویند.

- جریان مجاز (I_{gr}): جریان مجاز عبوری از کنتاکتور برای یک بار قطع و وصل در یک شبقت کاری است.



شکل ۱-۴۱۲

شکل ۱-۴۱۳



شکل ۱-۴۱۵

جدول ۱-۲۱

حرف اختصاری	A	B	C	D	E	F
ضریب	۱.۰	۱.۵	۱.۵	۱.۰	۱.۵	۱.۵



شکل ۱-۲۱۶



شکل ۱-۲۱۷

طول عمر: در کلیه طول عمر مکانیکی بر مبنای تعداد دفعات قطع و وصل آن‌ها بیان می‌شود. به همین منظور از یک حرف و یک عدد به عنوان ضریب استفاده می‌شود. جدول ۱-۲۱ حروف اختصاری و مفهوم هر یک را نشان می‌دهد. مثلاً D3 به معنی طول عمری برابر 3×10^3 مرتبه قطع و وصل است.

طبقه بندی کاربرد کنتاکتورها: در انتخاب یک کنتاکتور علاوه بر جریان نامی، جریان راه اندازی، نوع جریان و نوع مصرف کننده به استحکام پلاتین‌ها نیز می‌بایست توجه داشت. شکل‌های ۱-۲۱۶ و ۱-۲۱۷ تصاویر نمونه‌های مختلفی از پلاتین کنتاکتورها با جریان‌های قابل تحمل مختلف نشان می‌دهد.



جدول ۱-۲۲ طبقه‌بندی کاربردی کنتاکتور با توجه به نوع جریان آن‌ها را نشان می‌دهد.

جدول ۱-۲۲

نوع جریان	علامت طبقه‌بندی	مثال برای مورد استفاده
جریان متناوب	AC1	بار غیراندوکتیو - بار با اندوکتیویته ضعیف - گرم‌کن برقی
	AC2	راه‌اندازی موتور بدون ترمز جریان مخالف
	AC3	استپر و موتور سیم‌پیچی با ترمز جریان مخالف
	AC3	راه‌اندازی موتور قطع موتور در هنگام کار
	AC4	استپر و موتور فلسی برای تعداد دفعات قطع و وصل زیاد یا فواصل زمانی کم - ترمز یا جریان مخالف - تغییر جهت موتور در حال کار
	AC11	کنتاکتور کمکی
جریان مستقیم	DC1	بار غیراندوکتیو - بار با اندوکتیویته ضعیف - گرم‌کن برقی
	DC2	راه‌اندازی موتور قطع موتور در هنگام کار
	DC3	تشتت برای تعداد دفعات قطع و وصل زیاد یا فواصل زمانی کم - ترمز یا جریان مخالف - تغییر جهت موتور در حال کار
	DC4	راه‌اندازی موتور قطع موتور در هنگام کار
	DC5	سری برای تعداد دفعات قطع و وصل زیاد یا فواصل زمانی کم - ترمز یا جریان مخالف - تغییر جهت موتور در حال کار
	DC11	کنتاکتور کمکی

نمونی از پلاک کنتاکتور



شکل ۱-۲۱۸

تعداد تیغه‌های کنتاکتور: تعداد تیغه‌ها معمولاً به کمک دو عدد که به واسطه‌ی یک علامت (/) از هم جدا شده‌اند بیان می‌شوند. عدد سمت چپ، تعداد کل تیغه‌های کنتاکتور و عدد سمت راست که اغلب دورقمی است تعداد تیغه‌های بسته و باز کنتاکتور را به این صورت نشان می‌دهند. عدد دهگان نشان‌دهنده‌ی تعداد تیغه‌های باز و عدد یکان نشان‌دهنده‌ی تعداد تیغه‌های بسته است (شکل ۱-۲۱۸).

جدول ۱-۲۳

VDE - DIN	نرم آلمانی
UTE - NF	نرم فرانسوی
B.S	نرم انگلیسی
G.S.A	نرم کانادایی
IEC	نرم کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک

نرم (استاندارد) کنتاکتور: ساخت کنتاکتورها براساس استاندارد مشخص صورت می‌پذیرد از جمله‌ی این استانداردهای مهم می‌توان به موارد جدول ۱-۲۳ اشاره کرد. کنتاکتورها دارای مشخصات دیگری نیز هستند که اغلب در کاتالوگ مشخصات آن‌ها ارائه می‌شود. در شکل‌های ۱-۲۱۹ و ۱-۲۲۰ دو نمونه جدول مشخصات کنتاکتورهایی از کارخانجات مختلف ارائه شده است.


TYPE C TRIPLE POLE BLOCK CONTACTORS						
تعداد تیغه‌های اصلی		3	3	3	3	3
تعداد تیغه‌های کمکی		1N/O	1N/O+1N/C	1N/O+1N/C	2N/O+2N/C	2N/O+2N/C
جریان بر حسب آمپر						
ماکزیمم جریان عبوری در دمای ۴۰°C برای انواع مختلف	AC-1 & 10L	20A	20A	25A	32A	50A
	AC-3 Ia	12A	12A	16A	22A	35A
	220V	9A	9A	12A	20A	32A
	440V					
	550V	7A	7A	8.5A	17A	24A
وزن (kg)		0.29	0.32	0.32	0.56	0.95

شکل ۱-۲۱۹




Model	AC-1 & 10L	AC-3 Ia	220V	440V	550V
1	20A	12A	9A		7A
2	20A	12A	9A		7A
3	25A	16A	12A		8.5A
4	32A	22A	20A		17A
5	50A	35A	32A		24A

شکل ۱-۲۲۰

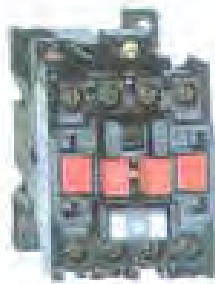

شکل ۱-۲۲۱- کنتاکتور

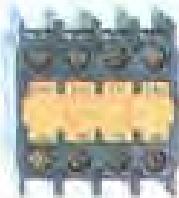

شکل ۱-۲۲۲- تیغه‌های کنکری



شکل ۱-۲۲۳

توضیح: برخی مواقع تعداد کنتاکت‌های باز و بسته‌ی موجود روی کنتاکتور مورد نظر برای اتصال مدار به اندازه‌ی کافی نیست در این صورت می‌توان با نصب تیغه‌های کنکری که بر روی کنتاکتور قرار می‌گیرند تعداد تیغه‌های باز و بسته را افزایش داد. شکل‌های ۱-۲۲۱ و ۱-۲۲۲ کنتاکتورهای مخصوصی که روی آن‌ها اهرم‌های قفل‌شدن وجود دارد و مجموعه‌ی تیغه‌های کنکری را نشان می‌دهد.

شکل ۱-۲۲۳ نحوه‌ی قرار دادن تیغه‌های کنکری (کنتاکتور کنکری) بر روی کنتاکتور اصلی را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۲۲۴

برای جلوگیری از استهلاک و خرابی بیج‌های کنتاکتورها از قیض‌های ناپی که قابلیت نصب در زیر بیج‌های کنتاکتور را دارند می‌توان استفاده کرد (شکل ۱-۲۲۴).

برای انتخاب کنتاکتور مناسب جهت راه اندازی موتور سه فاز روتور قفسی می بایست علاوه بر جدول ۱-۲۲ به موارد دیگری مانند ولتاژ، فرکانس کار و قدرت موتور توجه شود. جدول ۱-۲۴ یک نمونه جدول انتخاب کنتاکتور را نشان می دهد. در این جدول به ازای توان های مختلف در شبکه های سه فاز کنتاکتورهای گوناگونی توصیه شده است. نوع آن ها را با توجه به راهنمای سمت چپ جدول می توان تشخیص داد.

جدول ۱-۲۴- انتخاب کنتاکتور برای موتورهای روتور قفسی

شماره فنی کنتاکتور	قدرت موتور		انتخاب کنتاکتور				
	اسب		جریان سه فاز				
	حداکثر	حداقل	۶۰-۵۰ سیکل رک	۲۸۰ رک	۲۲۰ رک	۵۰۰ رک	۶۶۰ رک
LC1 D09	۳	۰/۳					
LC1 D12	۴	۰/۴					
LC1 D16	۵/۵	۰/۵					
LC1 D25	۷/۵	۰/۷					
LC1 D40	۱۰	۰/۱۰					
LC1 D48	۱۲/۵	۰/۱۲					
LC1 D63	۱۵	۰/۱۵					
	۲۰	۰/۲۰					
	۲۵	۰/۲۵					
	۳۰	۰/۳۰					
	۳۵	۰/۳۵					
	۴۰	۰/۴۰					
	۴۵	۰/۴۵					
	۵۰	۰/۵۰					

قابل قطع در حالت کار عادی (AC 3)
 ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مرتبه قطع و وصل
 با تأیید IEC 158 UTE-NE C63110 VDE 0660

۱-۲۶-۳- تستی استپ و استارت

در مدارهای صنعتی برای فرستادن فرمان قطع و وصل به کنتاکتورها، از تستی استفاده می شود. تستی ها کلیدهای لحظه ای هستند. با فشار بر آن ها کنتاکت هایی وصل یا قطع می شوند.

تستی استارت (Start) برای وصل یعنی در مدار قرار گرفتن کنتاکتور و تستی استپ (Stop) برای قطع (از مدار خارج کردن) کنتاکتور به کار می رود.

شکل ۱-۲۲۵- تصویری از چند نمونه تستی استپ و استارت را نشان می دهد.



شکل ۱-۲۲۵



شکل ۱-۲۲۶ نمونه‌هایی از شستی‌های فقط استپ، فقط استارت و دوپل را نشان می‌دهد.




شکل ۱-۲۲۶



شکل ۱-۲۲۷

شستی‌های استپ و استارت را به ترتیب با حروف «OFF» و «ON» یا «O» و «I» نیز نشان می‌دهند. برخی موارد این شستی‌ها در مجموعه‌هایی بسته‌بندی شده و به صورت یک قاب وجود دارند. در شکل ۱-۲۲۷ نمونه‌هایی از این نوع شستی‌ها را نشان می‌دهد.

در برخی موارد بر روی نستی‌ها از اصطلاحات یا علائم خاصی همچون UP (بالا)، Down (پایین)، FORWARD (جلو) و REVERS (عقب) استفاده می‌شود (شکل ۱-۲۲۸).

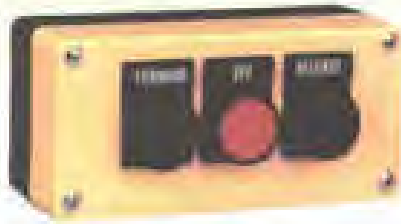

شکل ۱-۲۲۸

همچنین در یک سری از نستی‌ها از علائم (فلش‌هایی) به صورت \rightarrow \leftarrow \uparrow \downarrow نیز برای نشان دادن وضعیت و چگونگی حرکت موتور و جهت‌های مختلف استفاده می‌شود.



نستی‌های استپ و استارت دو خانه یا بیش‌تر و حتی به صورت غیر ساکن (آویز) نیز وجود دارند که بیش‌تر در کارخانجات و برای موارد متحرک همچون جرثقیل‌های سقفی کاربرد دارند. شکل ۱-۲۲۹ نمونه‌هایی از این نستی‌ها را نشان می‌دهد.

شکل ۱-۲۲۹

رنگ نستی	نوع نستی
سبز	
قرمز	
قرمز	
سبز	
قرمز	

در کنار حروف و با اعدادی که برای بیان شرایط کاری نستی‌ها به کار می‌روند از نستی‌های رنگی مختلف برای نشان دادن وضعیت کاری نیز استفاده می‌شود. شکل ۱-۲۳۰ یک نمونه از جدول کانالوگ نستی‌ها را نشان می‌دهد.

شکل ۱-۲۳۰



شکل ۱-۲۳۱

در صورت افزایش تعداد نسبی‌های لازم در مدار، می‌توان مطابق شکل ۱-۲۳۱ از قاب‌هایی با تعداد خاله‌های بیش‌تر نیز استفاده کرد.

در جدول مربوط به کاتالوگ نسبی‌ها و با روی بدنه‌ی آن‌ها برای بیان تعداد و نوع تیغه‌های موجود در نسبی از حروف اختصاری به همراه یک عدد استفاده می‌شود که مفهوم آن چنین است.








 







INC - یک تیغه بسته

INO - یک تیغه باز

INO + INC - یک تیغه باز و یک تیغه بسته

شکل ۱-۲۳۲ ضمن نمایش نسبی‌های مختلف این مطلب

را بیان می‌کند.

نوع	رنگ	کده، نوع و تعداد تیغه‌ها
 CA-P	  	CA-P1 (INO) CA-P2 (INC) CA-P11 (INO + INC)
 CA-PF	  	CA-PF1 (INO) CA-PF2 (INC) CA-PF11 (INO + INC)
 CA-PM		CA-PM1 (INO) CA-PM2 (INC) CA-PM11 (INO + INC)
 CA-PL		CA-PL1 (INO) CA-PL2 (INC) CA-PL11 (INO + INC)
 CA-PLM	 	CA-PLM1 (INO) CA-PLM11 (INO + INC)

شکل ۱-۲۳۲

۱-۲۷- کلید سوئیچ

کلیدهای قفل شونده (کلید سوئیچ‌ها) از نظر ساختمان داخلی، شبیه سستی‌ها هستند با این تفاوت که آن‌ها را می‌توان توسط یک سوئیچ قفل کرد.

برای وصل مجدد نیاز به قرار دادن سوئیچ و باز کردن قفل است. از این کلیدها زمانی استفاده می‌شود که بخواهیم درجه حفاظت را افزایش دهیم. در شکل ۱-۲۳۳ نمونه‌هایی از این نوع کلیدها را از نمای روبرو و کنار نشان داده شده است.

۱-۲۸- لامپ سیگنال

لامپ سیگنال یا لامپ خیر در مدارهای فرمان برای نشان دادن وضعیت‌های کاری و یا خاموش بودن مصرف‌کننده‌های برق‌دار و یا بدون برق بودن تابلوها و نیز دیده شدن سستی‌ها استفاده می‌شود.

این لامپ‌ها در توان‌های کم ۱ تا ۵ وات و در رنگ‌های مختلف (سبز، قرمز، نارنجی و ...) و معمولاً از نوع گازی ساخته می‌شوند. گاز این لامپ‌ها اغلب تنون است. ولتاژ کار برخی از لامپ‌های سیگنال، کم می‌باشد.

در چنین مواردی در پشت آن‌ها از یک ترانسفورماتور کاهنده‌ی کوچک استفاده شده است.

شکل ۱-۲۳۴ نمونه‌های مختلفی از لامپ‌های سیگنال را

نشان می‌دهد.



شکل ۱-۲۳۳

نمای و شکل ظاهری	مشخصات فنی	رنگ
 CA 21V	Direct Supply standard Base Lamp Holder E 10 Base Base 110V-240V	
 CA 04V	Direct Supply standard Base Lamp Holder E10 Base Base 110V-240V	
 CA 2P	Transformer Type Ballast E-10/15W	

شکل ۱-۲۳۴




شکل ۱-۲۳۵

در ساختمان داخلی برخی تسمی‌های استپ و یا استارت از لامپ سیگنال استفاده شده است. شکل ۱-۲۳۵ تصویر گسترده‌ی یک تسمی را نشان می‌دهد که دارای لامپ سیگنال است.




شکل ۱-۲۳۶


شکل ۱-۲۳۶ یک استپ و استارت با لامپ نئون را نشان می‌دهد.

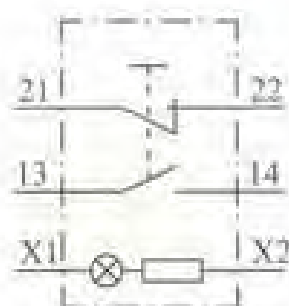

شکل ۱-۲۳۷ لامپ‌های ۱۳۰ ولتی

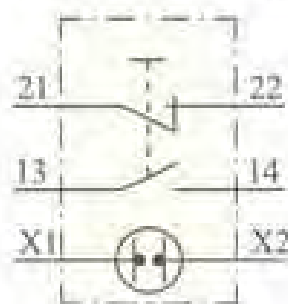

شکل ۱-۲۳۸ لامپ‌های نئون ولتاژ پایین و یا ۲۲۰ ولتی

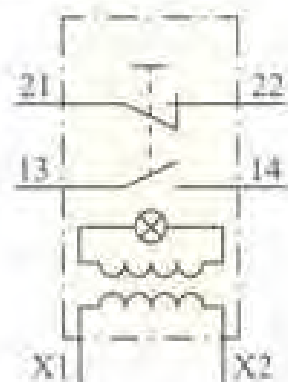

شکل ۱-۲۳۹ لامپ‌های ۶ ولتی (یا ترانسفورماتورها)

در تسمی‌های لامپ‌دار از لامپ‌های نئون ۲۲۰ ولتی و یا ولتاژ پایین، به قدرت استفاده می‌شود. معمولاً از لامپ‌های ۱۳۰ ولتی با یک مقاومت سری با آن، یا یک لامپ ۶ وات که در داخل آن ترانسفورماتوری قرار گرفته استفاده می‌شود. قدرت لامپ‌های ۶ ولتی، ۲ وات و قدرت لامپ‌های ۱۳۰ ولتی، حدود ۳ تا ۵ وات است.

شکل‌های ۱-۲۳۷، ۱-۲۳۸ و ۱-۲۳۹ مدارهای داخلی این گونه تسمی‌ها را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۲۴

در نشتی‌هایی که فاقد لامپ سیگنال هستند برای بیان مفهوم یا علامتی خاص، از نشانه‌های پلاستیکی مطابق شکل ۱-۲۴ استفاده می‌شود.

  	<p>نشتی جراغ سیگنال نشتی با لامپ</p>	<p>علامت اختصاری</p>
<p> O</p>	<p>باز بسته</p>	<p>رمز علامت</p>
     	<p>یکی روی دیگری پهلوی به پهلوی معکوس دیگری</p>	<p>وضعیت قرار گرفتن نشتی‌ها در کنار هم</p>

شکل ۱-۲۴۱

۱-۲۹- چگونه قرار گرفتن و تعیین رنگ تجهیزات کنترل و نمایش دهنده‌ها

تجهیزات کنترل کننده (نشتی‌ها) و نمایش دهنده‌ها (لامپ‌های سیگنال) در قالب یکی از شرایط نشان داده شده در شکل ۱-۲۴۱ در مدارها به کار می‌روند.

برای تعیین رنگ تستی های فشاری، خیرهنده های لامپی و تستی های لامپ دار به جدول ۱-۲۵ توجه کنید.

جدول ۱-۲۵

رنگ تستی های فشاری		
فرمان	رنگ	
استارت، روشن	سبز	
تستی کوچک: ایست، خاموش تستی بزرگ: خاموش - اضطراری	قرمز	
شروع به برگشت خارج از جریان معمولی کار با شروع برای رفع شرایط خطرناک	زرد	
هر عملی که هیچ کدام از رنگ های بالا برای آن صادر نیست.	سفید، آبی و سیاه	
رنگ خیرهنده های لامپی برای نمایش وضعیت کاری		
وضعیت کاری	رنگ	
ماشین آماده شروع به استارت	سبز	
بدون معنی خاص: مثلاً ماشین در حال کار	سفید	
وضعیت غیرقادی، خطر، اعلام خطر	قرمز	
توجه با احتیاط	زرد	
همه کارهایی که هیچ کدام از رنگ های بالا برای آن صادر نیست.	آبی	
رنگ های تستی های لامپ دار		
کار تستی	معنی تستی های لامپ دار	رنگ
استارت ماشین	آزاد بودن استارت به کار با روشن شدن تستی	سبز
شروع به کار واحدی از ماشین	ماشین در حال کار	سفید
ایست (خاموشی - اضطراری نیست)	از تستی های لامپ دار قرمز صرف نظر شود - به جای آن از تستی های قرمز فشاری معمولی استفاده شود.	قرمز
استارت حرکتی برای رفع شرایط خطرناک	توجه با احتیاط	زرد
هر مفهومی که از رنگ های مذکور در بالا استنباط نشود.		آبی




شکل ۱-۲۲۵ اجزای داخلی یک رله‌ی حرارتی (بی مثال) را نشان می‌دهد.

میکرو سوئیچ

نوارهای پیچیده شده روی بی مثال

شکل ۱-۲۲۵ اجزای داخلی بی مثال

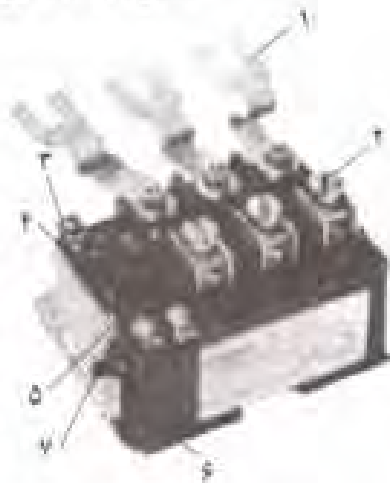


شکل ۱-۲۲۶ اجزای خارجی و محل‌های اتصال آن به مدار را نشان می‌دهد.

- ۱- اتصالی به کنتاکتور
- ۲- اتصالی به موتور
- ۳- ترمینال مشترک مدار فرمان
- ۴- پیچ تنظیم جریان
- ۵- ترمینال باز بسته مدار فرمان
- ۶- پیچ تغییر وضعیت
- ۷- دکمه اتصال مجدد

شکل ۱-۲۲۶ اجزای ظاهری بی مثال




(a) شمای جدید بی مثال (IEC)

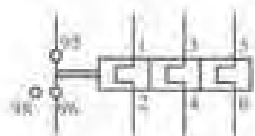


(b) شمای قدیم بی مثال (VDE)

در شکل ۱-۲۲۷ علامت اختصاری بی مثال در استانداردهای قدیم و جدید نشان داده شده است.

شکل ۱-۲۲۷

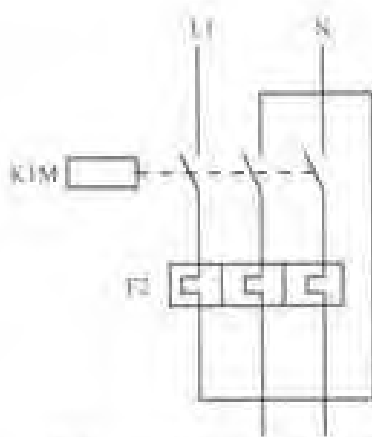

شکل ۱-۲۵۰ اتصال بی‌مثال در جریان تک‌فاز زیر کنتاکتور

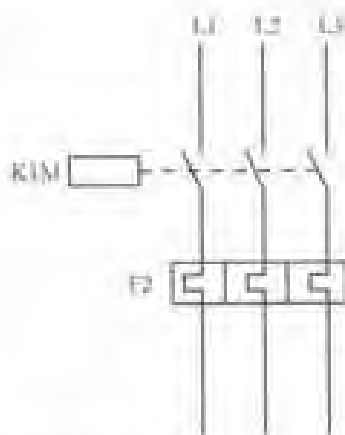

شکل ۱-۲۵۱ اتصال بی‌مثال در جریان سه‌فاز زیر کنتاکتور

شکل ۱-۲۵۱

شکل ۱-۲۵۱ چگونگی اتصال رله‌ی حرارتی در مدارهای سه‌فاز و تک‌فاز را نشان می‌دهد.




ترمینال‌های تست
فرمان بی‌مثال

شکل ۱-۲۵۲

از تست فرمان رله‌ی حرارتی و با کمک گرفتن از لامپ سیگنال و یا وسایل خبردهنده‌ی دیگر همچون بوق یا آژیر برای نشان دادن وضعیت قطع رله در برابر جریان اضافی (اضافه‌بار) استفاده می‌شود. شکل ۱-۲۵۲ طراحی و طرز کار این رله‌ها به‌گونه‌ای است که پس از عمل کردن بلافاصله به حالت اول برنمی‌گردند و در همان شرایط قطع باقی می‌مانند تا مدار توسط فرد متخصص رفع عیب شود. پس از برطرف شدن اشکال پیش آمده، برای وصل مجدد رله می‌بایست تستی مخصوص




دکمه Reset

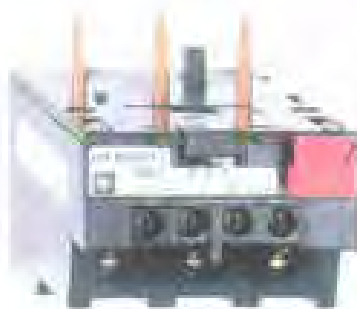

شکل ۱-۲۵۲

Reset (راداندازی مجدد) را که معمولاً به رنگ آبی، قرمز یا سفید است فشار داد تا به حالت طبیعی (وصل) بازگردد (شکل ۱-۲۵۲).

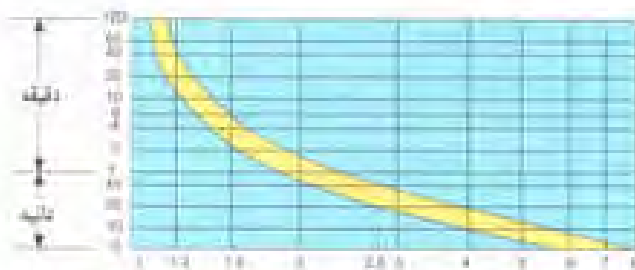

شکل ۱-۲۵۳ مثلاً اگر جریان مصرف کننده ۲/۸ برابر جریان نامی شد پس از گذشت ۲۰ دقیقه رله مدار را قطع می‌کند.

■ مشخصات الکتریکی رله‌ی حرارتی

رله‌ی حرارتی دارای ولتاژ و جریان نامی برای اتصال به مدارهای الکتریکی است. برای تنظیم مقدار جریان قابل تحمل برای رله‌ها علاوه بر جریان نامی مصرف کننده، مدت زمان تحمل رله در مقابل جریان‌های زیاد نیز مطرح است. هر رله دارای منحنی کار جریان به ازای مدت زمان قابل تحمل خاصی است. در شکل ۱-۲۵۳ یک نمونه‌ی آن مشاهده می‌شود.

جدول ۱-۲۶

مدت زمان لازم جهت قطع رله‌ی حرارتی مناسب	مقدار افزایش جریان بار (I _a) نسبت به جریان تنظیمی رله‌ی حرارتی
مدار را قطع نکند	۱۰۰٪
بیش‌تر از ۲ ساعت	۱۵۰٪
کم‌تر از ۲ ساعت	۲۰۰٪
کم‌تر از ۲ دقیقه	۳۵۰٪
کم‌تر از ۵ دقیقه	۵۰۰٪

جدول ۱-۲۶ مدت زمان قطع رله‌ی حرارتی را در برابر افزایش بار مصرفی نشان می‌دهد.

در انتخاب رله‌ی حرارتی این مثال برای موتورهای روتور قفسی جدول‌های مختلفی می‌توان استفاده کرد. در این جا دو نمونه جدول‌های ۱-۲۷ و ۱-۲۸ نشان داده شده است.

جدول ۱-۲۷- انتخاب رله‌ی حرارتی این مثال برای موتورهای روتور قفسی

شماره قفسی رله حرارتی		کامل کردن شماره قفسی رله‌ی حرارتی						مشخصات رله‌ی حرارتی			
		قدرت موتور		جریان سفارشی ۶۰-۵۰ سیکل				انواع	انواع	سوره تنظیم رله حرارتی و حساسیت	قدرت موتور
استد	کیلووات	۱۲۰ رت	۱۵۰ رت	۱۶۵ رت	۱۸۰ رت	۱۹۵ رت	۱۰۰ رت				
LR1-D09	۰/۵	۳۰۷	۳۰۶	۳۰۶	۳۰۵	۳۰۴					
LR1-D12	۰/۷۵	۳۰۸	۳۰۷	۳۰۶	۳۰۶	۳۰۵					
LR1-D16	۱	۳۰۸	۳۰۷	۳۰۷	۳۰۷	۳۰۶					
LR1-D25	۱/۵	۳۱۰	۳۰۸	۳۰۷	۳۰۷	۳۰۶					
LR1-D40	۲	۳۱۲	۳۰۸	۳۰۸	۳۰۸	۳۰۷					
LR1-D63	۳	۳۱۴	۳۱۰	۳۱۰	۳۰۸	۳۰۸					
	۳	۳۱۸	۳۱۲	۳۱۲	۳۱۱	۳۰۸					
	۴	۳۲۱	۳۱۴	۳۱۲	۳۱۲	۳۱۰					
	۵/۵	۳۲۲	۳۱۹	۳۱۶	۳۱۴	۳۱۲					
	۷/۵	۳۲۳	۳۲۱	۳۲۱	۳۲۱	۳۱۴					
	۱۰	۳۲۳	۳۲۳	۳۲۱	۳۲۱	۳۱۶					
	۱۱	۳۲۷	۳۲۳	۳۲۳	۳۲۱	۳۱۶					
	۱۵	۳۳۹	۳۲۳	۳۲۳	۳۲۳	۳۲۱					
	۱۸/۵	۳۴۱	۳۳۳	۳۳۳	۳۳۳	۳۳۲					
	۲۲	۳۳۷	۳۳۳	۳۳۳	۳۳۳	۳۳۳					
	۲۵	۳۳۹	۳۳۷	۳۳۷	۳۳۷	۳۳۳					
	۳۰	۳۴۱	۳۳۹	۳۳۷	۳۳۷	۳۳۳					
	۳۳	۳۴۱	۳۳۹	۳۳۷	۳۳۷	۳۳۳					
	۳۷	۳۴۱	۳۴۱	۳۴۱	۳۳۷	۳۳۷					

انواع	انواع	سوره تنظیم رله حرارتی و حساسیت	قدرت موتور
LR1-D09	۱۰۱	۰/۱	۰/۳۵
LR1-D09	۱۰۲	۰/۱	۰/۵۰
LR1-D09	۱۰۳	۰/۱	۰/۷۵
LR1-D09	۱۰۴	۰/۱	۱
LR1-D09	۱۰۵	۰/۱	۱/۵
LR1-D09	۱۰۶	۱	۲
LR1-D09	۱۰۷	۱	۳
LR1-D09	۱۰۸	۱	۴
LR1-D09	۱۰۹	۱	۵/۵
LR1-D09	۱۱۰	۱	۷/۵
LR1-D09	۱۱۱	۱	۱۰
LR1-D09	۱۱۲	۱	۱۳/۵
LR1-D09	۱۱۳	۱	۱۷
LR1-D12	۱۱۴	۱	۲۰
LR1-D16	۱۱۵	۱	۲۵
LR1-D25	۱۱۶	۱	۳۵
LR1-D40	۱۱۷	۱	۴۰
LR1-D40	۱۱۸	۱	۴۰
LR1-D40	۱۱۹	۱	۴۰
LR1-D63	۱۲۰	۱	۴۰
LR1-D63	۱۲۱	۱	۴۰
LR1-D63	۱۲۲	۱	۴۰
LR1-D63	۱۲۳	۱	۴۰

شماره قفسی رله حرارتی از شماره موتور ۳ تا ۳۷ می‌تواند انتخاب کرد. برای مثال ۱-۲۷ و ۱-۲۸ کیلووات ۳۰۸ ولت بارهای ۱۰۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۴-۱۶۵-۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹-۱۷۰-۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۴-۲۰۵-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۶۶-۲۶۷-۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰-۲۷۱-۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸-۶۱۹-۶۲۰-۶۲۱-۶۲۲-۶۲۳-۶۲۴-۶۲۵-۶۲۶-۶۲۷-۶۲۸-۶۲۹-۶۳۰-۶۳۱-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۳۵-۶۳۶-۶۳۷-۶۳۸-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۱-۶۴۲-۶۴۳-۶۴۴-۶۴۵-۶۴۶-۶۴۷-۶۴۸-۶۴۹-۶۵۰-۶۵۱-۶۵۲-۶۵۳-۶۵۴-۶۵۵-۶۵۶-۶۵۷-۶۵۸-۶۵۹-۶۶۰-۶۶۱-۶۶۲-۶۶۳-۶۶۴-۶۶۵-۶۶۶-۶۶۷-۶۶۸-۶۶۹-۶۷۰-۶۷۱-۶۷۲-۶۷۳-۶۷۴-۶۷۵-۶۷۶-۶۷۷-۶۷۸-۶۷۹-۶۸۰-۶۸۱-۶۸۲-۶۸۳-۶۸۴-۶۸۵-۶۸۶-۶۸۷-۶۸۸-۶۸۹-۶۹۰-۶۹۱-۶۹۲-۶۹۳-۶۹۴-۶۹۵-۶۹۶-۶۹۷-۶۹۸-۶۹۹-۷۰۰-۷۰۱-۷۰۲-۷۰۳-۷۰۴-۷۰۵-۷۰۶-۷۰۷-۷۰۸-۷۰۹-۷۱۰-۷۱۱-۷۱۲-۷۱۳-۷۱۴-۷۱۵-۷۱۶-۷۱۷-۷۱۸-۷۱۹-۷۲۰-۷۲۱-۷۲۲-۷۲۳-۷۲۴-۷۲۵-۷۲۶-۷۲۷-۷۲۸-۷۲۹-۷۳۰-۷۳۱-۷۳۲-۷۳۳-۷۳۴-۷۳۵-۷۳۶-۷۳۷-۷۳۸-۷۳۹-۷۴۰-۷۴۱-۷۴۲-۷۴۳-۷۴۴-۷۴۵-۷۴۶-۷۴۷-۷۴۸-۷۴۹-۷۵۰-۷۵۱-۷۵۲-۷۵۳-۷۵۴-۷۵۵-۷۵۶-۷۵۷-۷۵۸-۷۵۹-۷۶۰-۷۶۱-۷۶۲-۷۶۳-۷۶۴-۷۶۵-۷۶۶-۷۶۷-۷۶۸-۷۶۹-۷۷۰-۷۷۱-۷۷۲-۷۷۳-۷۷۴-۷۷۵-۷۷۶-۷۷۷-۷۷۸-۷۷۹-۷۸۰-۷۸۱-۷۸۲-۷۸۳-۷۸۴-۷۸۵-۷۸۶-۷۸۷-۷۸۸-۷۸۹-۷۹۰-۷۹۱-۷۹۲-۷۹۳-۷۹۴-۷۹۵-۷۹۶-۷۹۷-۷۹۸-۷۹۹-۸۰۰-۸۰۱-۸۰۲-۸۰۳-۸۰۴-۸۰۵-۸۰۶-۸۰۷-۸۰۸-۸۰۹-۸۱۰-۸۱۱-۸۱۲-۸۱۳-۸۱۴-۸۱۵-۸۱۶-۸۱۷-۸۱۸-۸۱۹-۸۲۰-۸۲۱-۸۲۲-۸۲۳-۸۲۴-۸۲۵-۸۲۶-۸۲۷-۸۲۸-۸۲۹-۸۳۰-۸۳۱-۸۳۲-۸۳۳-۸۳۴-۸۳۵-۸۳۶-۸۳۷-۸۳۸-۸۳۹-۸۴۰-۸۴۱-۸۴۲-۸۴۳-۸۴۴-۸۴۵-۸۴۶-۸۴۷-۸۴۸-۸۴۹-۸۵۰-۸۵۱-۸۵۲-۸۵۳-۸۵۴-۸۵۵-۸۵۶-۸۵۷-۸۵۸-۸۵۹-۸۶۰-۸۶۱-۸۶۲-۸۶۳-۸۶۴-۸۶۵-۸۶۶-۸۶۷-۸۶۸-۸۶۹-۸۷۰-۸۷۱-۸۷۲-۸۷۳-۸۷۴-۸۷۵-۸۷۶-۸۷۷-۸۷۸-۸۷۹-۸۸۰-۸۸۱-۸۸۲-۸۸۳-۸۸۴-۸۸۵-۸۸۶-۸۸۷-۸۸۸-۸۸۹-۸۹۰-۸۹۱-۸۹۲-۸۹۳-۸۹۴-۸۹۵-۸۹۶-۸۹۷-۸۹۸-۸۹۹-۹۰۰-۹۰۱-۹۰۲-۹۰۳-۹۰۴-۹۰۵-۹۰۶-۹۰۷-۹۰۸-۹۰۹-۹۱۰-۹۱۱-۹۱۲-۹۱۳-۹۱۴-۹۱۵-۹۱۶-۹۱۷-۹۱۸-۹۱۹-۹۲۰-۹۲۱-۹۲۲-۹۲۳-۹۲۴-۹۲۵-۹۲۶-۹۲۷-۹۲۸-۹۲۹-۹۳۰-۹۳۱-۹۳۲-۹۳۳-۹۳۴-۹۳۵-۹۳۶-۹۳۷-۹۳۸-۹۳۹-۹۴۰-۹۴۱-۹۴۲-۹۴۳-۹۴۴-۹۴۵-۹۴۶-۹۴۷-۹۴۸-۹۴۹-۹۵۰-۹۵۱-۹۵۲-۹۵۳-۹۵۴-۹۵۵-۹۵۶-۹۵۷-۹۵۸-۹۵۹-۹۶۰-۹۶۱-۹۶۲-۹۶۳-۹۶۴-۹۶۵-۹۶۶-۹۶۷-۹۶۸-۹۶۹-۹۷۰-۹۷۱-۹۷۲-۹۷۳-۹۷۴-۹۷۵-۹۷۶-۹۷۷-۹۷۸-۹۷۹-۹۸۰-۹۸۱-۹۸۲-۹۸۳-۹۸۴-۹۸۵-۹۸۶-۹۸۷-۹۸۸-۹۸۹-۹۹۰-۹۹۱-۹۹۲-۹۹۳-۹۹۴-۹۹۵-۹۹۶-۹۹۷-۹۹۸-۹۹۹-۱۰۰۰-۱۰۰۱-۱۰۰۲-۱۰۰۳-۱۰۰۴-۱۰۰۵-۱۰۰۶-۱۰۰۷-۱۰۰۸-۱۰۰۹-۱۰۱۰-۱۰۱۱-۱۰۱۲-۱۰۱۳-۱۰۱۴-۱۰۱۵-۱۰۱۶-۱۰۱۷-۱۰۱۸-۱۰۱۹-۱۰۲۰-۱۰۲۱-۱۰۲۲-۱۰۲۳-۱۰۲۴-۱۰۲۵-۱۰۲۶-۱۰۲۷-۱۰۲۸-۱۰۲۹-۱۰۳۰-۱۰۳۱-۱۰۳۲-۱۰۳۳-۱۰۳۴-۱۰۳۵-۱۰۳۶-۱۰۳۷-۱۰۳۸-۱۰۳۹-۱۰۴۰-۱۰۴۱-۱۰۴۲-۱۰۴۳-۱۰۴۴-۱۰۴۵-۱۰۴۶-۱۰۴۷-۱۰۴۸-۱۰۴۹-۱۰۵۰-۱۰۵۱-۱۰۵۲-۱۰۵۳-۱۰۵۴-۱۰۵۵-۱۰۵۶-۱۰۵۷-۱۰۵۸-۱۰۵۹-۱۰۶۰-۱۰۶۱-۱۰۶۲-۱۰۶۳-۱۰۶۴-۱۰۶۵-۱۰۶۶-۱۰۶۷-۱۰۶۸-۱۰۶۹-۱۰۷۰-۱۰۷۱-۱۰۷۲-۱۰۷۳-۱۰۷۴-۱۰۷۵-۱۰۷۶-۱۰۷۷-۱۰۷۸-۱۰۷۹-۱۰۸۰-۱۰۸۱-۱۰۸۲-۱۰۸۳-۱۰۸۴-۱۰۸۵-۱۰۸۶-۱۰۸۷-۱۰۸۸-۱۰۸۹-۱۰۹۰-۱۰۹۱-۱۰۹۲-۱۰۹۳-۱۰۹۴-۱۰۹۵-۱۰۹۶-۱۰۹۷-۱۰۹۸-۱۰۹۹-۱۱۰۰-۱۱۰۱-۱۱۰۲-۱۱۰۳-۱۱۰۴-۱۱۰۵-۱۱۰۶-۱۱۰۷-۱۱۰۸-۱۱۰۹-۱۱۱۰-۱۱۱۱-۱۱۱۲-۱۱۱۳-۱۱۱۴-۱۱۱۵-۱۱۱۶-۱۱۱۷-۱۱۱۸-۱۱۱۹-۱۱۲۰-۱۱۲۱-۱۱۲۲-۱۱۲۳-۱۱۲۴-۱۱۲۵-۱۱۲۶-۱۱۲۷-۱۱۲۸-۱۱۲۹-۱۱۳۰-۱۱۳۱-۱۱۳۲-۱۱۳۳-۱۱۳۴-۱۱۳۵-۱۱۳۶-۱۱۳۷-۱۱۳۸-۱۱۳۹-۱۱۴۰-۱۱۴۱-۱۱۴۲-۱۱۴۳-۱۱۴۴-۱۱۴۵-۱۱۴۶-۱۱۴۷-۱۱۴۸-۱۱۴۹-۱۱۵۰-۱۱۵۱-۱۱۵۲-۱۱۵۳-۱۱۵۴-۱۱۵۵-۱۱۵۶-۱۱۵۷-۱۱۵۸-۱۱۵۹-۱۱۶۰-۱۱۶۱-۱۱۶۲-۱۱۶۳-۱۱۶۴-۱۱۶۵-۱۱۶۶-۱۱۶۷-۱۱۶۸-۱۱۶۹-۱۱۷۰-۱۱۷۱-۱۱۷۲-۱۱۷۳-۱۱۷۴-۱۱۷۵-۱۱۷۶-۱۱۷۷-۱۱۷۸-۱۱۷۹-۱۱۸۰-۱۱۸۱-۱۱۸۲-۱۱۸۳-۱۱۸۴-۱۱۸۵-۱۱۸۶-۱۱۸۷-۱۱۸۸-۱۱۸۹-۱۱۹۰-۱۱۹۱-۱۱۹۲-۱۱۹۳-۱۱۹۴-۱۱۹۵-۱۱۹۶-۱۱۹۷-۱۱۹۸-۱۱۹۹-۱۲۰۰-۱۲۰۱-۱۲۰۲-۱۲۰۳-۱۲۰۴-۱۲۰۵-۱۲۰۶-۱۲۰۷-۱۲۰۸-۱۲۰۹-۱۲۱۰-۱۲۱۱-۱۲۱۲-۱۲۱۳-۱۲۱۴-۱۲۱۵-۱۲۱۶-۱۲۱۷-۱۲۱۸-۱۲۱۹-۱۲۲۰-۱۲۲۱-۱۲۲۲-۱۲۲۳-۱۲۲۴-۱۲۲۵-۱۲۲۶-۱۲۲۷-۱۲۲۸-۱۲۲۹-۱۲۳۰-۱۲۳۱-۱۲۳۲-۱۲۳۳-۱۲۳۴-۱۲۳۵-۱۲۳۶-۱۲۳۷-۱۲۳۸-۱۲۳۹-۱۲۴۰-۱۲۴۱-۱۲۴۲-۱۲۴۳-۱۲۴۴-۱۲۴۵-۱۲۴۶-۱۲۴۷-۱۲۴۸-۱۲۴۹-۱۲۵۰-۱۲۵۱-۱۲۵۲-۱۲۵۳-۱۲۵۴-۱۲۵۵-۱۲۵۶-۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۵۹-۱۲۶۰-۱۲۶۱-۱۲۶۲-۱۲۶۳-۱۲۶۴-۱۲۶۵-۱۲۶۶-۱۲۶۷-۱۲۶۸-۱۲۶۹-۱۲۷۰-۱۲۷۱-۱۲۷۲-۱۲۷۳-۱۲۷۴-۱۲۷۵-۱۲۷۶-۱۲۷۷-۱۲۷۸-۱۲۷۹-۱۲۸۰-۱۲۸۱-۱۲۸۲-۱۲۸۳-۱۲۸۴-۱۲۸۵-۱۲۸۶-۱۲۸۷-۱۲۸۸-۱۲۸۹-۱۲۹۰-۱۲۹۱-۱۲۹۲-۱۲۹۳-۱۲۹۴-۱۲۹۵-۱۲۹۶-۱۲۹۷-



شکل ۱-۲۵۵



شکل ۱-۲۵۶




- ۱- دکمه قطع
- ۲- دکمه وصل
- ۳- قطع کننده حرارتی
- ۴- قطع کننده مغناطیسی
- ۵- کنتاکت‌های ورودی
- ۶- کنتاکت‌های خروجی

شکل ۱-۲۵۷

۲-۳۰-۱- رله مغناطیسی


از جمله وسایلی که مصرف‌کننده‌های سه فاز را در مقابل اتصال کوتاه حفاظت می‌کند «رله مغناطیسی» یا «کلید حفاظتی» است. شکل‌های ۱-۲۵۵ و ۱-۲۵۶ نماهای مختلفی از این رله‌ها را نشان می‌دهند.

در شکل ۱-۲۵۷ اجزای داخلی یک رله مغناطیسی را مشاهده می‌کنید. از جمله خصوصیات این کلیدها آن است که به هنگام بروز هر نوع خطا در مسیر هر یک از فازها یا همه آنها، مدار تمام فازها هم‌زمان قطع می‌شود. کلیدهای مغناطیسی می‌توانند به رله‌ی حرارتی نیز مجهز باشند.

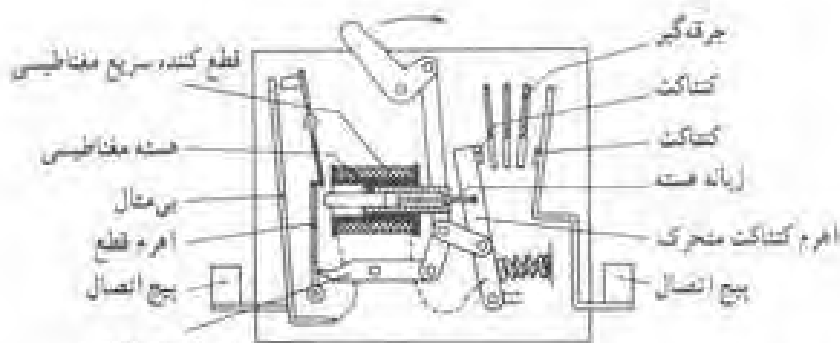

باترهای انتقال نیرو

نمونه‌ای از ساختمان و طریق عمل قطع کننده سریع و بی‌متالی در یک کلید حفاظت

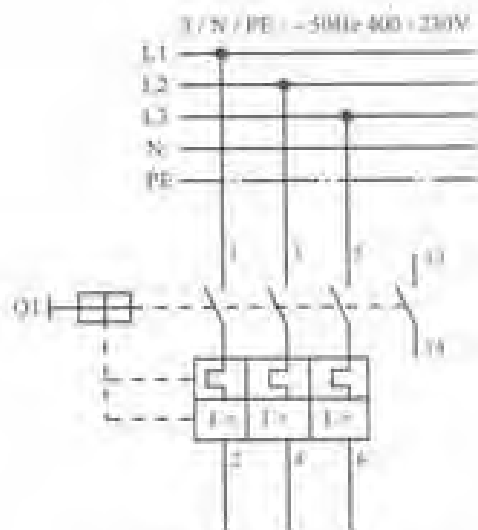

(به طرف مصرف کننده)

شکل ۲۵۸-۱- نمای فنی کلید حفاظت موتور

شکل ۲۵۸-۱ تصویر یک رله‌ی مغناطیسی که مجهز به رله‌ی حرارتی نیز می‌باشد همراه شمای مداری آن را نشان می‌دهد. نحوه‌ی عملکرد آن به این صورت است که اگر روی یک موتور اضافه بار اتفاق بیفتد جریان بیش‌تری نسبت به جریان نامی موتور از اجزای حرارتی آن عبور می‌کند. در نتیجه عناصر بی‌متالی تعبیر فرم می‌دهند و پس از مدتی مدار را قطع می‌کنند.

هرگاه اتصال کوتاهی در مدار روی دهد جریان زیادی از بوبین حفاظت‌کننده عبور می‌کند و فوراً آن زیادی را در اطراف آن به وجود می‌آورد و در نتیجه اهرم آهنی را به طرف خود جذب می‌کند و سبب قطع کلید می‌شود.

رله‌های مغناطیسی در رنج‌های استاندارد شده‌ای از میلی‌آمپر تا کیلوآمپر ساخته می‌شوند.

AC-3000V P (kW) I _n (A)	جریان اتصال کوتاه			
		0.06	0.09	0.12

شکل ۲۵۹-۱

شکل ۲۵۹-۱ نمونه‌های مختلفی از این کلیدها با قدرت تحمل جریان اتصال کوتاه معادل ۱۰۰kA را نشان می‌دهد.

در صنعت این نوع رله‌ها به «کلید اتوماتیک» معروفند. از این نوع رله‌ها در مسیری ورودی کنتاکتورها به جهت حفاظت کل مدار استفاده می‌شود.

شکل ۱-۲۶۰ تصاویری از این رله که در مسیر کنتاکتورها قرار گرفته‌اند را نشان می‌دهد.

به‌طور کلی استفاده از کلید حفاظت موتور برای موتورهای سه‌فاز در شرایط کاری دائم‌کار، خودکار یا آن‌هایی که محل فرمان‌نشان دور است، با مستقیماً به برقی وصل می‌شوند ضروری است. در این موارد استفاده از فیوزهای معمولی فنسگی توصیه نمی‌شود.

۱-۳۱- آشنایی با رله‌های زمانی

رله‌ی زمانی کلیدی است که پس از دریافت فرمان بر اساس تنظیمی که روی آن صورت گرفته پس از مدت زمانی عمل می‌کند و کنتاکت‌های داخلی بسته‌ی آن، باز و کنتاکت‌های باز، بسته می‌شوند. رله‌های زمانی را تحت عنوان تایمرها نیز می‌شناسند. تایمرها دارای انواع مختلفی هستند. در این‌جا چند نوع آن بررسی می‌شود.

۱-۳۱-۱- تایمر موتوری

در این تایمرها از یک موتور سنکرون کوچک استفاده می‌شود که به‌محض اعمال ولتاژ به آن شروع به گردش می‌کند. این موتور به کمک چرخ‌دنده‌ها، صفحه‌ای را می‌چرخاند. روی این صفحه‌ی زبانه‌ای قرار گرفته است. با گردش موتور پس از گذشت مدت زمان تنظیم شده، صفحه یا کلیدی (میکروسوییچ) برخورد می‌کند و در این حالت فرمان قطع و با وصل فرستاده می‌شود. وضعیت تایمر تا زمانی که برق آن قطع نشود در همین شرایط باقی می‌ماند. در صورت قطع ولتاژ تغذیه‌ی موتور آن، صفحه‌ی زبانه‌دار توسط فنری که در زیر آن قرار گرفته به‌حالت اول خود باز می‌گردد و میکروسوییچ آزاد می‌شود. در شکل ۱-۲۶۱ نمای روبه‌رو، تایمر را مشاهده می‌کنید.



شکل ۱-۲۶۰



شکل ۱-۲۶۱

شکل ۱-۲۶۲ نمای جانبی این نوع تایمر را به همراه جزئیات نوشته شده روی بدنه آن و




شکل ۱-۲۶۲

شکل ۱-۲۶۳ اجزای داخلی تایمر موتورری را نشان می‌دهد.




شکل ۱-۲۶۳

با چرخاندن ولومی که روی تایمر قرار دارد می‌توان فاصله‌ی بین زائده‌ی صفحه‌ی دوار تا میکروسوییچ را تغییر داد و زمان رسیدن زائده به میکروسوییچ را به مقدار مورد نظر تنظیم کرد. شکل ۱-۲۶۴ ساختمان داخلی تایمر موتورری را نشان می‌دهد.

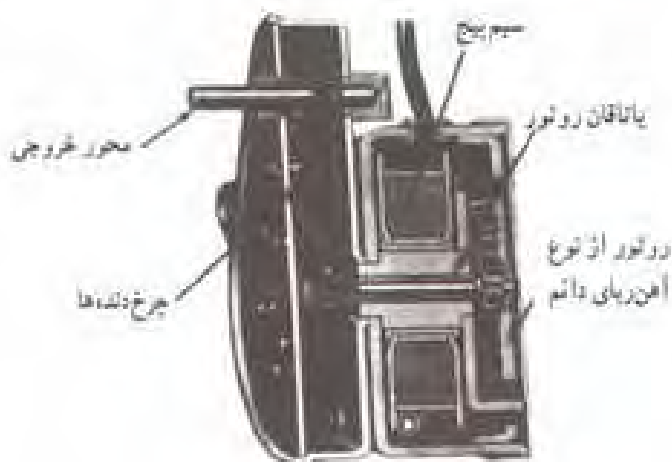


شکل ۱-۲۶۴

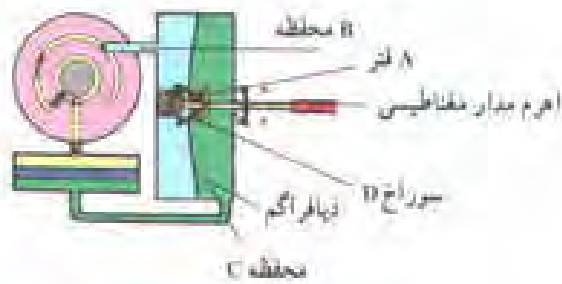


۱-۳۱-۲- تایمر پادی

ساختمان داخلی یک نوع از این رله‌ها را در شکل ۱-۲۶۵ مشاهده می‌کنید. قبل از تحریک رله، اهرم مدار مغناطیسی، فیلتر A و دیافراگم را فشار می‌دهد. هوای داخل محفظه‌ی B از طریق روزنه‌ی D که به‌طور لحظه‌ای باز شده به محفظه‌ی C رانده می‌شود.

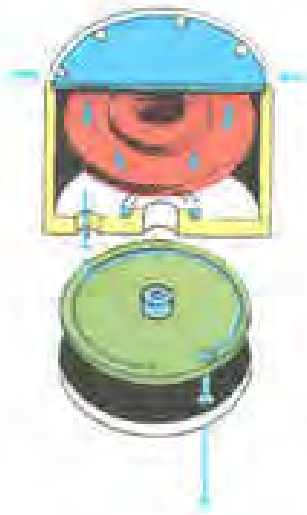


شکل ۱-۲۶۵

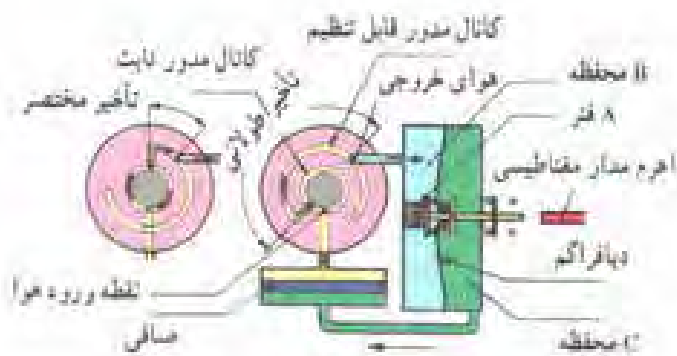

شکل ۱-۲۶۶

وقتی رله تحریک و اهرم مدار مغناطیسی کشیده شد، شکل ۱-۲۶۶ فیلتر A دیافراگم را دفع می‌کند و باعث ایجاد فشار کم در محفظه‌ی B می‌شود. هوای محفظه‌ی C از طریق یک منافذ فلزی دوباره به محفظه‌ی B وارد می‌شود. نسبت جریان این هوا به وسیله‌ی یک کانال با طول متغیر بین دو صفحه، کنترل می‌شود. مدت زمان تایمر به وضع قرار گرفتن دو دیسک بستگی دارد. این تنظیم، توسط دگمه تنظیم در محل انتخابی قرار می‌گیرد.

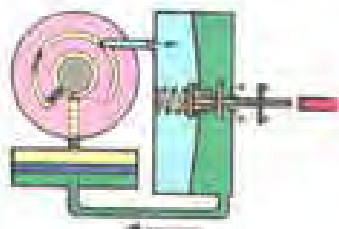

شکل ۱-۲۶۷

همان‌طور که در شکل ۱-۲۶۷ مشاهده می‌شود در پایان زمان تأخیر، گنتاگت عمل می‌کند.

شکل دیگری از رله‌های بادی وجود دارد که از یک مخزن هوا، بوبین و دیافراگمی که در مقابل آن قرار گرفته است تشکیل می‌شود. به محض اتصال برق به بوبین، آن صفحه (دیافراگم) کشیده شده و هوا از طریق یک سوراخ که بیچی روی آن وصل شده است، به داخلی مخزن مکیده می‌شود. این کار تا زمانی که مخزن کاملاً پر شده و دیافراگم را به سمت خارج بفرسته ادامه می‌یابد (شکل ۱-۲۶۸).



شکل ۱-۲۶۸

در این رله با تغییر بیج روی مخزن هوا می‌توان سرعت پر شدن مخزن را کم و زیاد کرد و در فرستادن زمان تاخیر، تأخیر با سرعت به وجود آورد (شکل ۱-۲۶۹).



شکل ۱-۲۶۹



۱۱) تایمر پنوماتیکی

یک نوع تایمر بادی (پنوماتیکی) وجود دارد که می‌توان بر روی گنتاکتورها نصب کرد چرا که مخور آن‌ها با مخور هسته فتل شده و در صورت جذب هسته تایمر کشیده شده و هوا را به داخل می‌کشد. یا چرخاندن ولوم روی تایمرها می‌توان سرعت پر شدن مخزن هوای آن‌ها را تنظیم کرد. شکل ۱-۲۷۰-ا تصویر ظاهری تایمر بادی و شکل ۱-۲۷۰-ب تصویر نصب شده تایمر بادی روی گنتاکتور را نشان می‌دهد.



۱۱) تایمر پنوماتیکی نصب شده روی گنتاکتور

شکل ۱-۲۷۰

۱-۳۱-۳ تایمر الکترونیکی

این تایمر مشابه دیگر تایمرها دارای یک کنتاکت باز و یک کنتاکت بسته است. ساختمان داخلی آن‌ها از قطعات الکترونیکی همچون ترانزیستور و آی‌سی تشکیل می‌شود. اساس کار و مبنای نگاه داشتن زمان در این تایمرها، زمان شارژ خازن‌ها است.



شکل ۱-۲۷۱- نمای ظاهری تایمر

شکل ۱-۲۷۱- نمای ظاهری و شکل ۱-۲۷۲- نمای اجزای

داخلی این تایمرها را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۲۷۲- نمای داخلی تایمر

با تغییر مقدار مقاومت و یا خازن، می‌توان مدت زمان شارژ و یا دشارژ خازن را افزایش یا کاهش داد. در تایمرهای الکترونیکی نیز با جرحاندن ولوم تنظیم زمان در واقع مقدار مقاومت اهمی و یا ظرفیت خازن تغییر می‌کند.



شکل ۱-۲۷۳


وضعیت و شماری تیغه‌های تایمر الکترونیکی بر روی بدنه آن نوشته می‌شود. در شکل ۱-۲۷۳ دو نمونه از این نوع را مشاهده می‌کنید.



شکل ۱-۲۷۵

اصطلاحاً به لمیت سوئیچ های کوچک «میکرو سوئیچ» نیز گفته می شود.

شکل ۱-۲۷۵ تصاویری از انواع لمیت سوئیچ ها در اندازه ی کوچک تر را نشان می دهد.

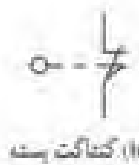

شکل ۱-۲۷۶

علامت اختصاری میکرو سوئیچ در استاندارد IEC به صورت شکل ۱-۲۷۶ است.



شکل ۱-۲۷۷ نحوه ی باز کردن یک نوع لمیت سوئیچ را به همراه پیچ های مربوط به کنتاکت باز و بسته نشان می دهد.



شکل ۱-۲۷۷



(a)



(b)



(c)

شکل ۱-۲۸۰


شکل‌های ۱-۲۸۰-۱ و ۱-۲۸۰-۲ نمونه‌هایی از فلوترسویچ‌ها را نشان می‌دهد.

در شکل ۱-۲۸۰-۳ نحوه نصب یک نمونه فلوترسویچ را مشاهده می‌کنید.

۱-۳۳- آشنایی با کلیدهای روغنی

از آن جایی که در لحظات وصل و قطع کلیدها بین دو کنتاکت جرقه یا قوس الکتریکی به وجود می‌آید و گرمای حاصل از قوس الکتریکی باعث خرابی کنتاکت‌ها می‌شود در برخی موارد به جهت خنک کردن و از بین بردن جرقه‌های بین کنتاکت‌های کلید و افزایش عمر کنتاکت‌ها از کلیدهایی استفاده می‌شود که کنتاکت‌های آن در روغن قرار دارد. اصطلاحاً به این کلیدها، کلیدهای روغنی گفته می‌شود. در این کلیدها هرچه شدت جریان عبوری بیش تر باشد قوس الکتریکی شدیدتر می‌باشد.

چگونگی عملکرد روغن بدین صورت است که در موقع جدا شدن دو کنتاکت جریان‌رسان در محفظه‌ی روغن و ایجاد جرقه و قوس شدید بین دو کنتاکت، روغن اطراف جرقه به علت حرارت زیاد قوس بخار می‌شود. در نتیجه اطراف جرقه را جایی از گاز فرا می‌گیرد و منجر به خاموش شدن قوس می‌شود (شکل ۱-۲۸۱)

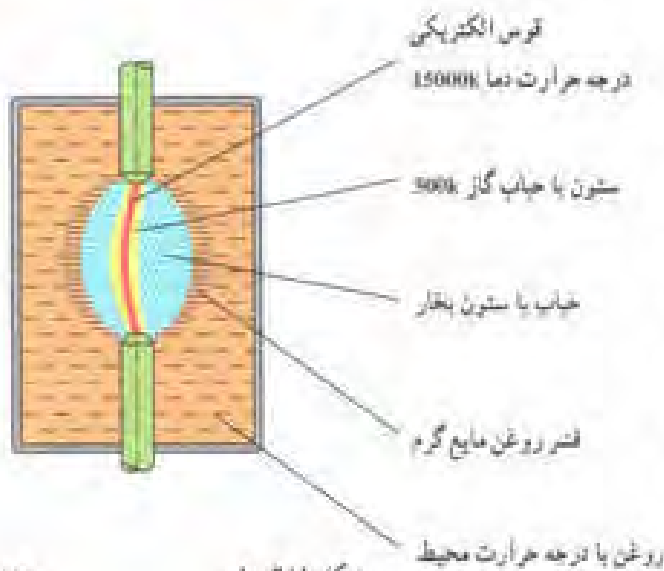

شکل ۱-۲۸۱



شکل ۲۸۲-۱- اجزای داخلی کلید ستاره مثلث



شکل ۲۸۳-۱- نمای ظاهری کلید ستاره ساده

● کنتاکتور و رله

جدول ۲۹-۱

علامت اختصاری	نام وسیله یا قطعه
	برین کنتاکتور
	رله‌های عملکرد یا مشخصه خاص
	رله یا تأخیر در وصل
	رله یا تأخیر در قطع
	رله یا تأخیر در قطع و وصل
	رله دارای قطب
	رله با تحریک الکترومکانیکی
	رله با تحریک بی‌ممانه مغناطیسی
	رله با تحریک حرارتی (این مثال)
	رله اضافه جریان (جریان زیاد)
	رله قطع کننده جریان معکوس

در شکل ۲۸۲-۱ نمای داخلی و در شکل ۲۸۳-۱ نمای

ظاهری دو نوع کلید روغتی را مشاهده می‌کنید. امروزه این نوع کلیدها ساخته نمی‌شوند و کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند.




۱-۳۴- علامت اختصاری و حروف شناسایی مدارهای صنعتی

۱-۳۴-۱- علامت اختصاری

پیش از بررسی و اتصال مدارهای الکتریکی لازم است تا با برخی علامت اختصاری الکتریکی آشنا شویم. در جدول‌های ۲۹-۱ تا ۳۳-۱ نمونه‌های مختلفی از این علامت نشان داده شده است.

● محرک عملگرها (محرک وسایل)

جدول ۱-۳۰

علامت اختصاری	نام وسیله یا قطعه
F--	محرک دستی
E--	محرک فشاری (با دست)
J--	محرک کششی
F--	محرک تغییر جهت
G---	محرک با کلید
O---	فعال شونده با بادامک و حسگرها
/---	محرک فشاری (با پا)
	فعل مکانیکی
(X)---	محرک موتوری
G---	محرک کلید اضطراری
J---	محرک حرارتی قابل تنظیم
K---	محرک حرارتی غیر قابل تنظیم
	محرک الکترومکانیکی
	محرک با سطح سیال

● کلیدها و کنتاکت‌ها

جدول ۱-۳۱

علامت اختصاری	نام وسیله یا قطعه
Fv- ¹	کلید یک‌فاز
Fv- ¹ - ¹ - ¹	کلید سه‌فاز
E- ¹	نستی وصل (استارت)
E- ¹	نستی قطع (استپ)
E- ¹ - ¹	نستی وصل و قطع (استپ و استارت دوباره)
O- ¹	کنتاکت باز لیمیت‌سوئیچ
O- ¹	کنتاکت بسته لیمیت‌سوئیچ
	کنتاکت باز کنتاکتور
	کنتاکت بسته کنتاکتور
K- ¹	کنتاکت بسته (مدار فرمان) بی‌مثال
	کنتاکت بسته شونده سریع
	کنتاکت باز شونده تأخیری
E- ¹	کنتاکت بسته کلید گردان
E- ¹	کنتاکت باز کلید گردان

● کلیدها و کنتاکت‌ها

جدول ۱-۴۲

علامت اختصاری	نام وسیله یا قطعه
	کنتاکت باز کلید
	کنتاکت بسته کلید
	کنتاکت باز کلید تابع فشار
	کنتاکت بسته کلید تابع فشار
	کنتاکت باز کلید تناور (فلوتر)
	کنتاکت بسته کلید تناور (فلوتر)
	کنتاکت باز تاخیر با وصل سریع
	کنتاکت باز تاخیر با تأخیر در وصل
	کنتاکت بسته تاخیر با قطع سریع
	کنتاکت بسته تاخیر با تأخیر در قطع
	کنتاکت بسته کلید کششی
	کنتاکت باز کلید کششی
	کنتاکت تبدیل (معمولاً کشنده)
	کنتاکت تبدیل با حالت خاموش در وسط

● وسایل خبردهنده

جدول ۱-۴۳

علامت اختصاری	نام وسیله یا قطعه
	لامپ خبر
	بیزر
	بوق
	زنگ
	آژیر
	دیود LED

۲-۳۴-۱- حروف شناسایی

در مدارهای فرمان و قدرت برای مشخص کردن تجهیزات به کار رفته، از حروف شناسایی استفاده می‌شود.

جدول ۲-۳۴ حرف مشخصه‌ی نوع وسیله را به همراه مثال‌هایی نشان می‌دهد.

جدول ۲-۳۴

حروف شناسایی	نوع تجهیزات	مثال‌ها
A	گروه‌های ساختاری و گروه‌های کوچک	تقویت کننده، تقویت کننده مغناطیسی، وسایل مرکب
B	وسایل تبدیل انرژی غیرالکترونیکی به انرژی الکترونیکی و برعکس	سنسور (حس کننده)، حرارتی (ترمو الکتریک)، سلول فتوالکتریک، گشاورسنج، مبدل‌های کرسطالی، میکروفن‌ها، بلندگو، رمزنگارها
C	خازن‌ها	خازن‌های الکترولیتی، خازن‌های غیرالکترولیتی، خازن‌های متغیر
D	عناصر تأخیردهنده، عناصر ذخیره‌ساز، عناصر باتری (مو وضعیتی)	ایمان‌های تأخیری، ایمان‌های دیجیتال، حافظه‌های مغناطیسی، نیات‌ها، دیسک گردان، ضبط صوت‌ها، عناصر دارای یک نیات، عناصر دارای دو نیات
E	مقرنہ	روتسای، تجهیزات گرمایی، وسایل و تجهیزاتی که در گروه‌های دیگر تعریف نشده است.
F	وسایل حفاظتی	فیوزها، وسایل حفاظتی over voltage و رله‌های حفاظتی کلیدهای فیوزدار، وسایل قطع کننده، کلیدهای قطع و وصل اتوماتیک
G	ژنراتورها - منابع تغذیه	ژنراتورهای چرخان، مبدل‌های فرکانس چرخان، باتری‌ها، آسیلاتورها (اسیلاتورهای کرسطالی)، منابع تغذیه قدرت
H	وسایل خیرهنده (نمایشگر)	وسایل نمایشگر صوتی و نوری (یو، آزر، لامپ، ساعت زنگ‌دار)
J		
K	کنتاکتورها و رله‌ها	کنتاکتورها، رله‌های فلاش، کنتاکتورهای کمکی، رله‌های زمانی
L	وسایل القایی	چوک، سیم پیچ، فیلتر
M	موتورهای الکتریکی	موتور سه‌فاز، موتور تک‌فاز، موتور خطی
N	تقویت کننده‌ها، تنظیم کننده‌ها	تقویت کننده‌ها، تنظیم کننده‌ها (رگولاتورها)، وسایل الکترونیکی


حروف تلفظی	نوع تجهیزات	مثال‌ها
P	وسایل اندازه‌گیری و وسایل آزمایش (تست)	شان‌دهنده‌ها، تپات‌ها، شمارنده‌ها، وسایل اندازه‌گیری، آمپر متر، ولت‌متر، اسیلوسکوپ، ساعت‌ها، پالس‌دهنده‌ها
Q	کلیدهای قدرت	کلیدهای ایزوله کننده، کلیدهای جداکننده، کلیدهای قطع و وصل حفاظتی، کلیدهای حفاظت موتور
R	مقاومت‌ها	مقاومت‌های ثابت، مقاومت‌های قابل تنظیم، پتانسیومترها، رتوشا، مقاومت راه‌انداز، مقاومت‌های تست، مقاومت‌های حرارتی (ترمیستور)
S	کلیدها، سلکتورها (انتخاب‌کننده)	کلید فشاری، میکروسوییچ، کلید کنترل، کلیدهای پالس‌دهنده
T	ترانسفورماتورها	ترانسفورماتور ولتاژ، ترانسفورماتور جریان، ترانسفورماتور ایزوله، مبدل‌های AC به DC
U	مبدل‌اتورها، آشکارسازها، مبدل‌ها	جداکننده‌ی سیگنال، مبدل فرکانس، دمودولاتور، مبدل، سیگنال‌زراتور، انورتر
V	نیمه‌هادی‌ها و لامپ‌ها	لامپ‌های الکترونی، لامپ‌های تخلیه، دیودها، ترانزیستورها، تریستورها، یگس‌کننده‌ها
W	سیرهای ارتباطی، آنتن‌ها، لامپ‌ها	سیم‌ها، کابل‌ها، شین‌ها، آنتن دو قطبی، آنتن‌های یسغایی (گیرنده)
X	ترمینال‌ها، فیش‌ها، دو شاخه و بریز	دو شاخه و بریز، سوکت‌های نو و ماده، اتصال‌دهنده، فیش آزمایش (تست)
Y	تجهیزات مکانیکی که با برق کار می‌کنند.	ترمزها، کلاچ‌ها، شیرها، چاه‌گیرها، دورنگار، دروازه‌کن
Z	فیلترها، فیلترهای جبران‌کننده، وسایل محدود کننده	شیک‌سی متعادل‌کننده‌ی کابل، فیلترهای پارازیت‌گیر RC و LC

نوع عملکرد و مشخصه‌ی عددی نشان‌دهنده‌ی تعداد وسایل و تجهیزات به‌کار برده شده‌ی مشابه است. جدول ۱-۳۵ مفهوم حروف دوم شناسایی را نشان می‌دهد.

برخی موارد علاوه بر حروف شناسایی جدول ۱-۳۴، در مدارهای فرمان و قدرت از حروف شناسایی دیگر به همراه عدد استفاده می‌شود که به ترتیب حرف شناسایی دوم نشان‌دهنده‌ی


جدول ۱-۳۵

حروف شناسایی	عملکرد	حروف شناسایی	عملکرد
A	عملکرد کمکی به خصوص قطع	N	اندازه‌گیری
B	جهت حرکت (۱ - جلو، b - عقب، ۲ - بالا، ۱ - پایین، c - جهت حرکت عقربه ساعت و خلاف جهت حرکت)	P	نسبی و متناسب
C	تسماریش	Q	وضعیت کار (وصل، قطع و محدود)
D	تأییددهنده و شکست‌کننده	R	راه‌اندازی مجدد و لغو حرکت
E	عملکرد وصل (روشن)	S	ذخیره کردن و ضبط کردن
F	حفاظت	T	تأخیر داشتن و اندازه‌گیری زمان
G	آزمایش (تست)	-	-
H	نشان‌دهنده و خیردهنده	V	سرعت و تناسب
J	تلفیق یا ترکیب چند عمل	W	اضافه کردن و جمع کردن
K	عملکرد کلید فشاری	X	ضرب کردن و چند برابر کردن
L	نشانه‌گذاری هادی	Y	آنالوگ (قیاسی)
M	عملکرد اصلی	Z	دیجیتال (رقمی)

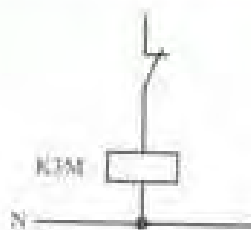

شکل ۱-۳۸۴

به‌عنوان مثال اگر در مدار فرمانی روی یک وسیله حروف K3M نوشته شده باشد باید نشان می‌دهد که آن وسیله سومین کنتاکتور اصلی است که در مدار به‌کار رفته است (شکل ۱-۳۸۴).

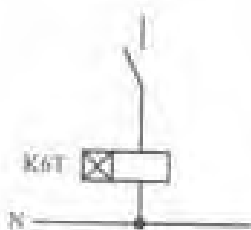

شکل ۱-۳۸۵

به همین ترتیب اگر روی وسیله‌ای حروف K6T نوشته باشد معنی آن است که این وسیله ششمین رله‌ی زمانی (تایمر) است که در مدار مورد استفاده قرار گرفته است (شکل ۱-۳۸۵).

ضمیمه ۱


میدان مغناطیسی دوار

در یک شبکه سه فاز چون عبور جریان به صورت پیوسته صورت می گیرد و در طی مدت زمانی که مدار وصل است از آن سیکل های متوالی عبور می کند به همین دلیل هرگاه جریان متناوب سه فاز ای به سیم پیچی های یک موتور سه فاز وصل شود در طی این مدت زمان میدان مغناطیسی دائم و به صورت پشت سر هم (متوالی) در فضای اطراف استاتور به وجود آمده و در حال حرکت خواهد بود.

شکل ۱-۲۸۶ تصاویری از وضعیت میدان مغناطیسی ایجاد شده در فضای استاتور یک موتور سه فاز دو قطب را در زوایای ۰، ۳۰، ۶۰، ۹۰، ۱۲۰، ۱۵۰، ۱۸۰، ۲۱۰، ۲۴۰، ۲۷۰، ۳۰۰ و ۳۳۰ درجه نشان می دهد.

همان طوری که مشاهده می شود در فاصله های زمانی که یک سیکل از شکل موج های سه فاز طی می شود قطب های N و S موتور نیز در هر ۳۰ درجه تغییر وضعیت داده و ۳۶۰ درجه را با یک دور چرخش طی می کند. در شکل مقابل حروف A، B و C سر کلوف های هر فاز و حروف A'، B' و C' به کلوف های استاتور است.

یادآوری: علامت \bullet نشان دهنده ورودی جریان و \odot خروجی جریان را نشان می دهند.

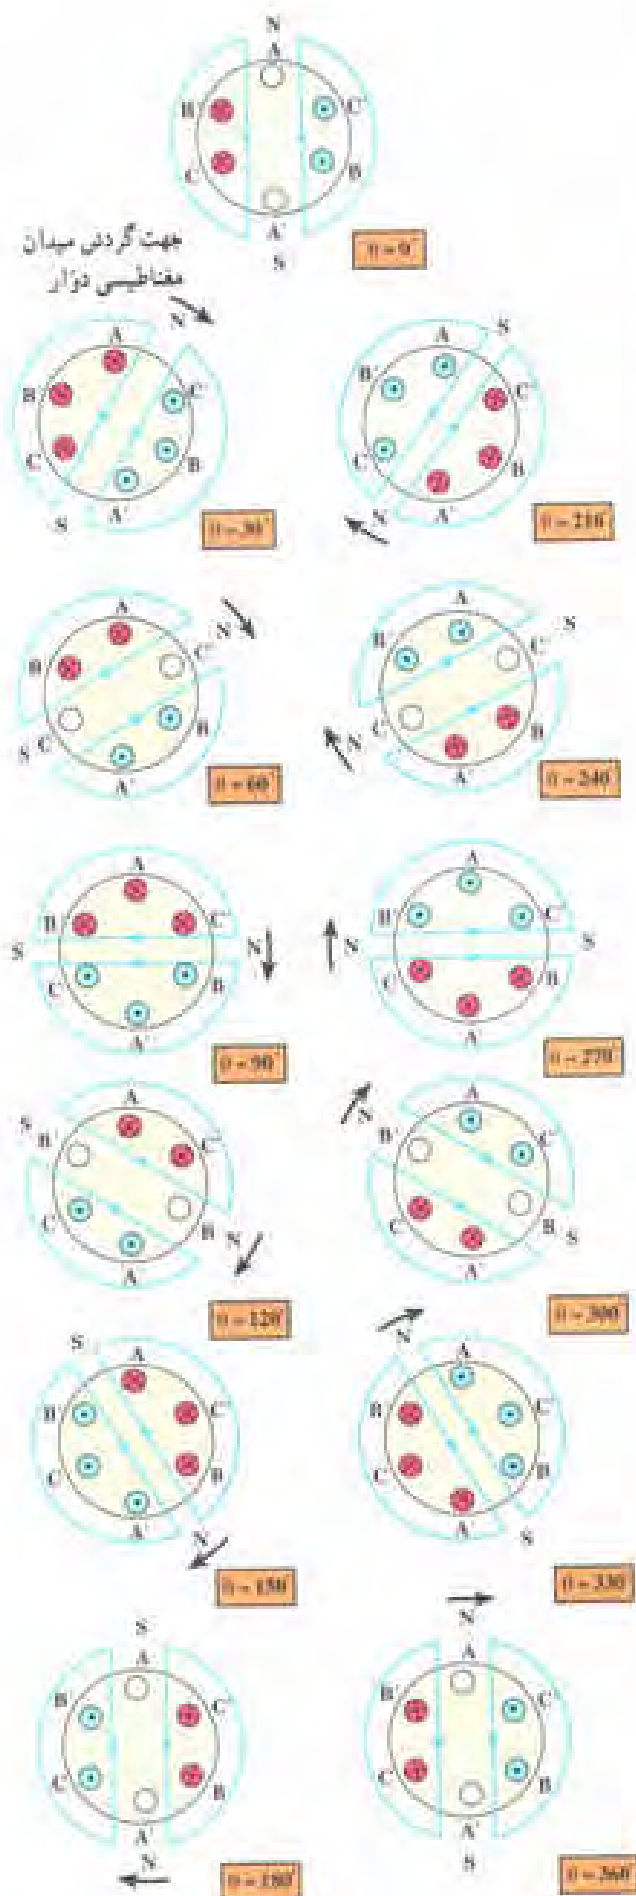

شکل ۱-۲۸۶

جدول ۳۶-۱- سازمان های فنی

نام سازمان	علامت کوتاه
انجمن کارمندان کارکنان آلمان	ADN
مؤسسه استاندارد آمریکا	ANSI
انجمن استاندارد آمریکا	ASA
مؤسسه استاندارد انگلستان	BSI
کمیته مشاوره بین المللی تلفن	CCITT
کمیته مشاوره بین المللی ارتباطات موبایل	CCITT
کمیته مشاوره بین المللی الکترونیک	CEC
کمیسیون بین المللی الکترونیک	CEC
کمیته اروپایی استاندارد	CEN
کمیسیون بین المللی روستایی	CI
اداره ثبت اختراعات آلمان فدرال	DAB
مؤسسه استاندارد آلمان	DIN
کمیسیون الکترونیک آلمان	DKV
اتحادیه صنایع الکترونیک	EIA
اتحادیه الکترونیک اروپا	ENA
کارخانجات تأمین انرژی	ENEL
کمیته استاندارد الکترونیک اروپا مؤسسه استاندارد آلمان	ENE
اداره مرکزی مخابرات	ETZ
نگهداری تلفن	F&O
کمیسیون بین المللی الکترونیک	IEC
سازمان بین المللی استاندارد	ISO
شرکت جنرال توسعه دستگاه های الکترونیکی	IBM
شرکت فنی جنرال	ITT
مؤسسه استاندارد ژاپن	JSA
استاندارد ژاپن	JSA/JIS
اتحادیه الکترونیک ژاپن	JEI
کمیته شرایط آبی و زمین آلمان مؤسسه استاندارد آلمان	KLA
اتحادیه مطالعات کار آتشفشان دولتی (انجمن آلمان کار)	KDA
اتحادیه توسعه دستگاه های رادیو	KDA
اتحادیه الکترونیک سوئیس	SEV
اتحادیه استاندارد سوئیس	SNV
برای ارتباطات بین المللی	STN
اتحادیه بین المللی ارتباطات مخابراتی	UIT
اتحادیه و فنکاران آلمان	VDE
اتحادیه کارخانه های برق آلمان	VDEW
انجمن بهمنستان آلمان	VDE
اتحادیه مؤسسات دانشمندان آلمان	VDEMA
انجمن صنایع ماشین سازی سوئیس	VMEI
اتحادیه مرکزی و فنکاران آلمان	VZV
اتحادیه مرکزی صنایع الکترونیک	ZVIE

سازمان های فنی

یکی از مواردی که در مباحث برق مطرح است استاندارد بودن علائم، نقش ها و نکات فنی است. در جهان سازمان های فنی گوناگون در زمینه معرفی استانداردها و نکات مختلف فنی فعالیت دارند. در جدول ۳۶-۱ حروف اختصاری و نام هر یک از این سازمان ها را مشاهده می کنید. نکته ای حائز اهمیت آن است که دو سازمان VDE و IEC در زمینه برقی از سایر سازمان ها در دنیا پیش تر مطرح هستند. ما نیز در ارائه علائم و نقشه ها از استانداردهای این سازمان ها استفاده می کنیم.

۱- VDE - Verband Deutscher Elektrotechniker

۲- IEC - International Electrotechnical Commission

موجود در کارگاه می‌باشند برنامه‌ی زمانی داشته باشند تا از ماشین‌ها در ازای بیش‌ترین عمر مفید، بالاترین بازده کاری را دریافت کند. جدول ضمیمه ۳ یک نمونه فرم برنامه‌ی زمانی جهت نگهداری ماشین‌های الکتریکی را نشان می‌دهد.

— برنامه زمانی نگهداری ماشین‌ها
یک برقرار صنعتی جهت رسیدگی به ماشین‌های الکتریکی

برنامه زمانی نگهداری ماشین‌های الکتریکی

فاصله زمانی سرویس	نوع ماشین					کار تعمیر و نگهداری
	روتور			باتانان		
	قصدایی	حلقه لغزان	کموتاتور	برقی	فلتکی	
فلتکی				X		سطح روغن بازدید شود.
					X	بررسی لوزش و دمای باتانان با لمس آن
			X			چارونگ‌های زغالی، نگهدارنده چارونگ‌ها و کموتاتور بازدید شود.
ماهانه		X	X			بازدید دقیق چارونگ‌های زغالی، وضعیت چارونگ‌ها، کموتاتور یا حلقه‌های لغزان
هر سه ماه	X	X	X			بازدید تمام اتصالات الکتریکی
		X	X			آزمایش نیروی فشار بر چارونگ‌ها
هر نیم سال	X	X	X			سپیج‌ها از نظر کیفی بررسی شوند، در صورت نیاز سپیج‌ها تمیز و خشک گردند. مقاومت خازن سپیج‌ها اندازه‌گیری شود.
		X	X			کموتاتور یا حلقه‌های لغزان از نظر تنگی بررسی شوند، در صورت نیاز تراشکاری و پرداخت شوند.
				X		حصان روغن و گردش روغن در صورت وجود، بررسی شود.
سالانه (نگهداری عمومی)	X	X	X			ظرافت اساسی موتورها خاصه سپیج‌ها، در صورت لزوم سپیج‌ها خشک شوند. مقاومت خازن سپیج‌ها اندازه‌گیری شود.
				X	X	باررسی باتانان از نظر لقی بیش از حد مجاز و گرمای بیش‌کار، اگر در باتانان‌های فلتکی متعلقات روغن کاری موجود است، در صورت نیاز روغن کاری و گریس کاری شود.*
		X	X			بازدید دقیق چارونگ‌ها، وضعیت چارونگ‌ها، کموتاتور یا حلقه‌های لغزان. در صورت نیاز تعمیر شوند.
هر دو سال (به طور تقریبی بعد از ۵۰۰۰ ساعت کاری)				X		روغن باتانان بررسی شود. حتماً باتانان بیش از یک گردن روغن با بزی کاملاً شسته شود.
					X	اگر متعلقات روغن کاری موجود است، در صورت نیاز روغن کاری و گریس کاری شود.*
هر سه سال (به طور تقریبی بعد از ۱۵۰۰۰ ساعت کاری)					X	باتانان‌ها شسته شده و موتورهای بدون متعلقات روغن کاری با گریس تازه گریس کاری شود. به نوع و درجه مناسب گریس طبق دستورالعمل سازنده توجه شود. در ماشین‌های دارای متعلقات روغن کاری در صورت نیاز روغن کاری انجام شود.*

* روغن کاری و گریس کاری باتانان‌های فلتکی دارای متعلقات روغن کاری طبق دستورالعمل روغن کاری از طرف سازنده انجام گیرد. فاصله زمانی روغن کاری و گریس نوع طرح خازن متفاوت است.

دچار مشکلی شوند در خاتمه‌ی این بحث جدول‌هایی ارائه شده که به اختصار چند عیب احتمالی موتورهای آستکرون روتور قفسی و روتور سیم‌پیچی را بیان می‌کنند.

عیب‌یابی موتورهای سه‌فاز

از آن جایی که ممکن است در ضمن کار موتورهای سه‌فاز

عیوب ممکن در موتورهای آستکرون سه‌فاز (روتور قفسه‌ای و روتور دارای حلقه لغزان)

عیب	علت عیب	رفع عیب
موتور به حرکت در نمی‌آید یا فقط به دور کمی می‌رسد.		
در یک کلاف هیچ جریانی وجود ندارد. موتور از بار به دور کامل نمی‌رسد. جریان کلاف‌ها مختلف است.	بار نسن قابل برقی گشتاور مقاوم بسیار بزرگ است. اتصال بد جابه‌جا وصل شدن سر و ته یک کلاف	بر طرف نمودن بارگی بازرسی ماشین در حالت کار برای پیدا کردن اضافه بار اتصالات بازرسی شود. کلاف سیم‌پیچ درست وصل شود.
سر و صدای زیاد در زمان روشن کردن	بدون ولتاژ بودن یک سیم بیرونی روتور به هسته استاتور خیلی نزدیک شده است.	شیکه بازرسی گردد. باتاقان تعویض گردد.
بارگذاری موتور سبب کاهش شدید دور آن می‌شود.		
شدت جریان بسیار بزرگ است. ولتاژ موتور بسیار کم است.	اضافه بار. موتور به جای مثبت به صورت ستاره وصل شده است. سطح مقطع کابل بری بسیار کوچک است.	موتور قوی‌تری به کار برده شود. به مشخصات موتور در روی پلاک آن توجه شود. اتصال استاتور بر وضعیت مناسب قرار داده شود. کابلی با سطح مقطع بزرگ‌تری به کار برده شود.
گرمای بسیار شدید		
موتور حتی در حالت بی‌باری گرم می‌شود.	اتصال نادرست استاتور. اغلبی اتصال مثلث به جای اتصال ستاره به کار رفته است. ولتاژ شیکه بسیار زیاد یا بسیار کم است. تهویه و خشک کردن موتور نامناسب است. جهت جرخش نادرست در موتورهای با پروانه بادزن عالی. اتصال در سیم‌پیچ با اتصال بدنه	به مشخصات موتور در روی پلاک آن توجه شود. نحوه اتصال استاتور تصحیح گردد. ولتاژ شیکه آزمایش گردد. مسیر عبور هوا بازرسی و تمیز گردد. پروانه بادزن تعویض گردد. جریان کلاف‌ها اندازه‌گیری شود. مقارنت کلاف‌ها اندازه‌گیری شود. در صورت نیاز کلاف سیم‌پیچ ترازایی به کار برده یا موتور تعویض شود.
موتور بیش از هر چیز در حالت بارگذاری گرم می‌شود.	اضافه بار ولتاژ شیکه در جهه تقسیم موتور (بخش کلاف) بسیار کم است. موتور به جای اتصال مثلث به صورت اتصال ستاره بسته شده است.	ماشین در حالت کار بازرسی گردد. موتور بزرگ‌تری به کار برده شود. ولتاژ اندازه‌گیری شود. به پلاک مشخصات موتور توجه شود. به پلاک مشخصات موتور توجه شود. استاتور به شکل مناسب بسته شود. کلید ستاره - مثلث برای اطمینان از تغییر اتصال مثلث آزمایش شود. اتصال مثلث آزمایش شود. استاتور به شکل مناسب بسته شود. فاصله اتصال آزمایش. سیم و سیم‌بند کازی شود.
یک کلاف به شدت گرم می‌شود. موتور در بار کم متوقف می‌شود. باتاقان‌ها گرم می‌شوند.	اتصال نادرست کلید ستاره - مثلث وجود اتصال بد در جهه تقسیم و همچنین در کابلی‌ها در باتاقان‌های محلیکی - گرمس فاسد شده است. در باتاقان‌های لغزشی - روغن نامناسب. باتاقان صدمه دیده است.	باتاقان را بیرون آورده، آزمایش کرده، و در صورت نیاز تعویض و گرمس کاری شود. باتاقان را بیرون آورده و آزمایش کنید.

عیوب موتورهای با روتور دارای حلقه لغزان

رفع عیب	علت عیب	عیب
<p>رگال‌ها و حلقه‌های لغزان تیز نبود. حلقه‌های لغزان پرداخت شود.</p> <p>با استفاده از ماشین تراش حلقه‌های لغزان بکنواخت و پرداخت گردند. بپوشید یا آن‌ها را شل تعدادند. سپس آن‌ها را تعویض کنید.</p> <p>رگال‌ها یا سیباده بسیار نرم پرداخت داده شود.</p> <p>مشار معمول به طور تقریبی $2N/cm^2$ است. غلظت‌ها به صورت استاندارد بدون تاب تنظیم یا تعویض شوند.</p>	<p>سطح تماس کیفیت است.</p> <p>حلقه‌های لغزان زیر یا لغیر دایره‌ای یا بسیار دایره می‌باشند.</p> <p>سطح تماس نامناسب رگال‌ها یا حلقه‌های لغزان</p> <p>مشار بسیار کمی بر رگال‌ها وارد می‌شود.</p>	<p>رگال‌ها جرقه می‌زنند.</p>
	<p>افزاده پار</p> <p>چنانچه وسیله‌ای برای دور نگه‌داشتن رگال وجود دارد. در آن صورت ممکن است تماس رگال‌ها با حلقه‌های لغزان نامناسب باشد.</p>	<p>حلقه‌های لغزان با رگال‌ها بسیار داغ می‌شود.</p>
	<p>تماس نامناسب اتصالات در مدار روتور، به طوری که نتایج‌ای به طور کامل فعال نیانند.</p>	<p>روتور داغ می‌شود. موتور به سختی راه می‌افتد و صدا می‌کند.</p>
	<p>تماس نامناسب اتصالات در مدار روتور، به طوری که در آن نقاط مقاومت بسیار زیاد است.</p>	<p>کاهش تولید دور موتور در زمان بارگذاری</p>
<p>سیم رابط توی تری به کار برده شود.</p>	<p>مقاومت راه انداز بسیار بزرگ. سیم رابط بین موتور و راه انداز بسیار ضعیف</p>	<p>سیم رابط توی تری به کار برده شود.</p>
<p>روتور باید دوباره سیم‌بندی شود. در صورت لزوم موتور تعویض شود.</p>	<p>وجود اتصال کوتاه بین سیم‌بندی‌های روتور</p>	<p>موتور در حالت بی‌بار با مدار راه انداز باز به راه می‌افتد.</p>
<p>بازرسی زای نقاط اتصال شل، بازرسی برای وجود قطع‌شدگی سیم‌بندی روتور</p>	<p>مدار جریان روتور توسط نقاط اتصال نامناسب قطع می‌شود.</p>	<p>جریان استاتور با وجود باز بکنواخت در ترمینال امضا. جرقش ظهیر بکنواخت موتور</p>
عیوب ممکن در موتورهای قفسه‌ای		
<p>روتور تعویض شود.</p>	<p>اتصال نامناسب بین میله‌های فنس و حلقه‌های اتصال کوتاه</p>	<p>روتور داغ می‌شود. موتور به سختی راه می‌افتد و صدا می‌کند.</p>
<p>طراحی یا ساخت اشتباه از سازه سزال شود. روتور تعویض گردد.</p>	<p>نسبت تعداد شماره‌های روتور و استاتور مناسب است.</p>	<p>موتور شروع به جرقش می‌کند و لیس یا شور که به جرقش ادامه می‌دهد.</p>
<p>حلقه اتصال کوتاه، پیچ و تاب داده شود.</p>	<p>مقاومت روتور بسیار کوچک است.</p>	<p>موتور با قطب قابل لغیر در دور تعیین شده تم جرقش.</p>
<p>نوع اتصال بازرسی و در وضعیت درست قرار داده شود.</p>	<p>اشتباه در نوع اتصال</p>	<p>موتور با قطب قابل لغیر در دور تعیین شده تم جرقش.</p>

منابع و مأخذ

- ۱- ماشین های الکتریکی مؤلف: استن فن جاپین مترجم: صدوقی و ...
- ۲- ماشین های الکتریکی (جلد ۲) مؤلف: بی ال ترازا مترجم: سعید شماری نژاد
- ۳- موتورهای الکتریکی مؤلف: هاری میلیف مترجم: فریدون قیصرانی
- ۴- فرمان الکتریکی مؤلف: پراعلی مسکاتی
- ۵- کار کارگاهی (مدار فرمان) مؤلف: حسین رحمتی زاده
- ۶- برق صنعتی مؤلف: فریدون علومی
- ۷- جزوه‌ی درسی کارگاه مدار فرمان مؤلف: شهرام خدادادی
- ۸- جدول های مهندسی برق
- ۹- تعدادی از کتب موجود در زمینه برق صنعتی در حد تهیه تصویر
- ۱۰- کاتالوگ های مختلف از شرکت های
 AEG - CAMSCO-Telemischanic- SEMENS - Noeller - ELCA - hellermann- Moeller
 11- Electrician's Technical Reference (motors) By: DAVID R.Carpenter
 12- Wiring Manual - Automation and Power Distribution Moeller





کتاب
ISBN 964-05-1290-7