



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت آموزش عالی  
تهران ۱۳۸۵

# ساخت ترانسفورماتور

شاخه‌ی کار دانش (گروه تحصیل برق)

رشته‌های مهارتی: ماسین‌های الکتریکی - ماسین‌های الکتریکی درجه (۱)



بودمان‌های مهارتی شاخه‌ی کار دانش

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## ساخت ترانسفورماتور

شاخه: کاردانش

زمینه: صنعت

گروه تحصیلی: برق

زیرگروه: الکتروتکنیک

رشته‌های مهارتی: ماشین‌های الکتریکی درجه (۱) - ماشین‌های الکتریکی

شماره‌ی رشته‌های مهارتی: ۳۰۵-۱۰۱-۱۰-۱ و ۳۰۶-۱۰۱-۱۰-۱

کد رایانه‌ای رشته‌های مهارتی: ۹۳۷۵ و ۹۳۷۶

نام استاندارد مهارتی مبنا: تعمیر ماشین‌های الکتریکی درجه (۲)

کد استاندارد متولی: ۵۳/۴۸-۸ و ۷۵

شماره درس: ۸۳۰۰/۳ و ۸۳۰۱/۳

۶۲۱	عراقی، علی.
✓ ۲۱۲	ساخت ترانسفورماتور / مؤلف: علی عراقی - تهران: شرکت صنایع آموزشی (وابسته به وزارت آموزش و پرورش) ۱۳۸۴.
م ۲۹۲ / ع ۱۳۸۲	۱۵۶ص: مصور - (شاهدی کاردانش: شماره‌ی درس ۸۳۰۰/۳ و ۸۳۰۱/۳)
	متون درسی شاخه‌ی کاردانش، زمینه صنعت، گروه تحصیلی مکانیک، زیرگروه الکتروتکنیک، رشته‌های مهارتی ماشین‌های الکتریکی درجه (۱) - ماشین‌های الکتریکی برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف: دفتر برنامه‌ریزی و تألیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش
	۱- ترانسفورماتورها، الف/ایران، وزارت آموزش و پرورش - دفتر برنامه‌ریزی و تألیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش ب - عنوان

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز:

پیشنهادات و نظرات خود را درباره‌ی محتوای این کتاب به نشانی  
تهران - صندوق پستی شماره‌ی ۴۸۷۲/۱۵ دفتر برنامه‌ریزی و تألیف آموزش های  
فنی و حرفه‌ای و کار دانش، ارسال فرمایند.

پست الکترونیکی info@tvoccd.sch.ir

آدرس الکترونیکی www.tvoccd.sch.ir

## وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف: دفتر برنامه‌ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه‌ای و کار دانش

نام کتاب: ساخت ترانسفورماتور - ۴۰۵

مؤلف: مهندس علی عراقی

ویراستار فنی: مهندس فریدون علومی

ویراستار ادبی: ماهدخت عقیقی

تألیف، آماده‌سازی و نظارت بر چاپ: دفتر تألیف و انتشارات شرکت صنایع آموزشی

ناشر: شرکت صنایع آموزشی (وابسته به وزارت آموزش و پرورش): تهران - جاده‌ی مخصوص کرج - بعد از کیلومتر ۷ -


اینشای بزرگمهر آزادگان به طرف جنوب، تلفن: ۲۵۲۲۴۴۲، دورنگار: ۴۵۰۳۷۷۰، صندوق پستی: ۱۳۴۴۵۳۷۹

چاپخانه: گیل

سال انتشار و ترم چاپ: چاپ دوم ۱۳۸۴

حق چاپ محفوظ است.

شابک ۹۶۴-۰۵-۱۲۰۴-۴ ISBN 964-05-1204-4

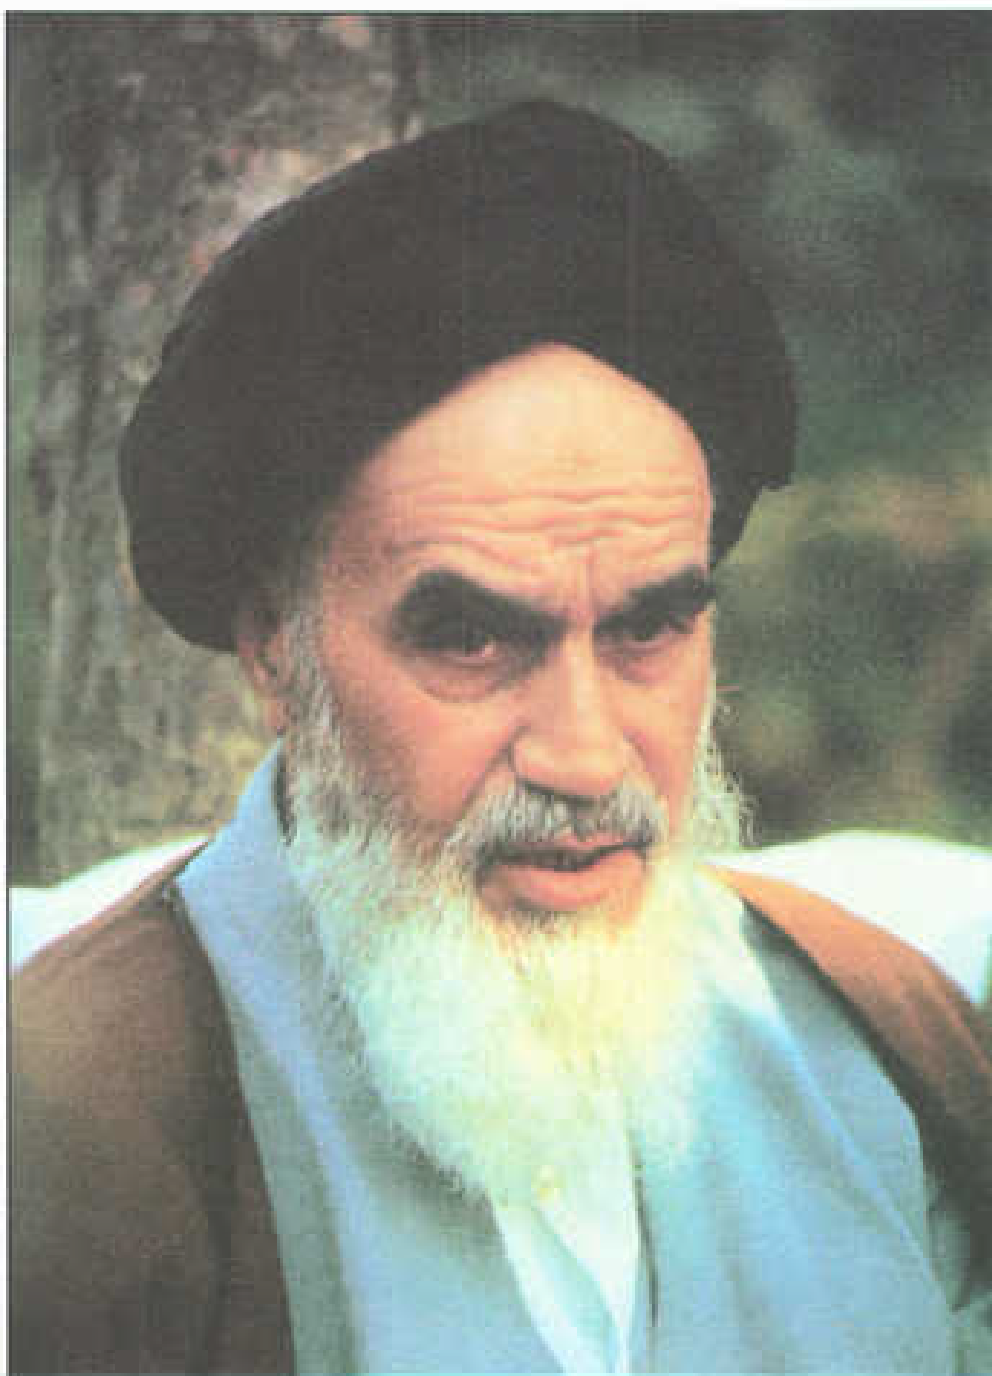

نسا عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشید و از اتکالی به اجانب بپرهیزید.  
امام خمینی «قدس سره الشریف»



## مقدمه‌ای بر چگونگی برنامه ریزی کتاب‌های بودمانی

برنامه ریزی تألیف «بودمان‌های مهارت» با «کتاب‌های تخصصی شاخه کار دانش» بر مبنای استانداردهای کتاب «مجموعه برنامه‌های درسی رشته‌های مهارتی شاخه کار دانش، مجموعه ششم» صورت گرفته است. بر این اساس ابتدا توانایی‌های هم خانواده (Harmonic Power) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. سپس مجموعه مهارت‌های هم خانواده به صورت واحدهای کار تحت عنوان (Unit) دسته بندی می‌شوند. در نهایت واحدهای کار هم خانواده با هم مجدداً دسته بندی شده و بودمان مهارتی (Module) را شکل می‌دهند.

دسته بندی «توانایی‌ها» و «واحدهای کار» توسط کمیسیون‌های تخصصی با یک نگرش علمی انجام شده است به گونه‌ای که یک سیستم بویا بر برنامه‌ریزی و تألیف بودمان‌های مهارت نظارت دائمی دارد.

به منظور آشنایی هرچه بیشتر مربیان، هنرآموزان و هنرجویان شاخه کار دانش و سایر علاقه‌مندان و دست‌اندرکاران آموزش‌های مهارتی با روش تدوین «بودمان‌های مهارت»، توصیه می‌شود الگوهای ارائه شده در نمونه برگ‌های شماره (۱)، (۲) و (۳) مورد بررسی قرار گیرد. در ارائه دسته‌بندی‌ها، زمان مورد نیاز برای آموزش آنها نیز تعیین می‌گردد. با روش مذکور یک «بودمان» به عنوان کتاب درسی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش در «شاخه کار دانش» چاپ بسیاری می‌شود.

به طور کلی هر استاندارد مهارت به تعدادی بودمان مهارت ( $M_1$  و  $M_2$  و ...) و هر بودمان نیز به تعدادی واحد کار ( $U_1$  و  $U_2$  و ...) و هر واحد کار نیز به تعدادی توانایی ویژه ( $P_1$  و  $P_2$  و ...) تقسیم می‌شوند. نمونه برگ شماره (۱) برای دسته‌بندی توانایی‌ها بکار میرود. در این نمونه برگ مشاهده می‌کنیم که در هر واحد کار چه نوع توانایی‌هایی وجود دارد. در نمونه برگ شماره (۲) واحدهای کار مرتبط با بودمان و در نمونه برگ شماره (۳) اطلاعات کامل مربوط به هر بودمان درج شده است. بدیهی است هنرآموزان و هنرجویان ارجمند شاخه کار دانش و کلیه عزیزانی که در امر توسعه آموزش‌های مهارتی فعالیت دارند، می‌توانند ما را در غنای کیفی بودمان‌ها که برای توسعه آموزش‌های مهارتی تدوین شده است راهنمون و یاور باشند.

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزش‌های

فنی و حرفه‌ای و کار دانش

P=Power

U=Unit

M=Module

## پیشگفتار

حمد و ستایش پروردگاری را که جای جای هستی را با آیات و جلوه‌های خویش بیاراست، تا صاحبان خرد در آن اندیشه کنند.

### هنرآموزان گرامی و فراگیران عزیز:

کتابی که اینک پیش رو دارید، یکی از کتاب‌های درسی نظام جدید آموزشی در شاخه کار دانش، زمینه صنعت می‌باشد که به کوشش شرکت صنایع آموزشی (وابسته به وزارت آموزش و پرورش) تألیف و جاب شده است. این شرکت در سال ۱۳۵۴ با هدف طراحی، تولید و تأمین تجهیزات کمک آموزشی، آزمایشگاهی و کارگاهی برای تمام مقاطع تحصیلی (از پیش دبستانی تا دانشگاه) تأسیس شده است.

مهم‌ترین رسالت شرکت، حمایت و پشتیبانی همه جانبه از آموزش کشور در جهت تحقق اهداف آموزش و پرورش است. در این راستا با بهره‌گیری از آخرین فناوری کشورهای پیشرفته صنعتی بسیاری از تجهیزات آموزشی کلاس‌ها، آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها را تولید نموده است.

یکی دیگر از خدمات شرکت صنایع آموزشی، همکاری با سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش برای تألیف کتاب‌های درسی است. در تألیف این کتاب‌ها پیشکسوتان و صاحب نظران آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی در نهایت صمیمیت، این شرکت را یاری داده‌اند تا کتابی آسان، روان و خودآموز تهیه و در اختیار فراگیران عزیز مهارت‌های صنعتی قرار دهند. شیوه نگارش این کتاب منطبق با شیوه آموزش مهارت پودمانی (Modular) یا پیمانهای می‌باشد. این شیوه آموزش مهارت، هم اکنون در بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی اجرا می‌شود.

امید است مدیران محترم مراکز آموزشی با تمام توان در جهت اجرای هرچه بهتر این شیوه نوین آموزش و مهارت هست گمارند تا بتوانیم به کلیه اهداف آموزشی کتاب جامه عمل بپوشانیم. با دست‌هایی به این اهداف آموزشی است که فراگیران عزیز در زمره صنعتگران خلاق و کارآفرین کشور عزیزمان قرارگیرند و نقش عمده‌ای در شکوفایی صنعت و اشتغال‌زایی ایفا نمایند.

شرکت صنایع آموزشی

واحد تحقیقات و طرح و برنامه

## مقدمه

توسع وسایل الکتریکی از قبیل وسایل ارتباطی، مصرف کننده‌های خانگی و وسایل صوتی تصویری سبب شده است برق در زندگی بشر امروزی نقش اساسی داشته باشند و در بسیاری از موارد ادامه حیات یا نبود برق با مشکلات عدیده مواجه می‌شود. اکثر وسایل به منظور کاهش خطرات برقی گرفتگی، کاهش حجم و صرفه جویی اقتصادی در ولتاژهای تغذیه پایین طراحی می‌شوند. چون تولید صنعتی برق در ولتاژهای پایین از لحاظ مسائل انتقال، توزیع و اقتصادی امکان پذیر نیست، لذا یک واسطه الکتریکی لازم است که امکان طراحی هر نوع وسیله را با هر ولتاژ مورد نیاز، برای طراحان فراهم کند و در نهایت آنها را به شبکه تولید صنعتی برق ارتباط دهد. این وسیله یا اهمیت، ترانسفورماتور می‌باشد. ترانسفورماتورها قادرند با تغییر در اندازه ولتاژ و جریان الکتریکی، ولتاژ و جریان الکتریکی معینی را ایجاد و ارتباط مصرف کننده‌ها را از چند میلی آمپر تا چند مگاآمپر به شبکه برقی برقرار کنند. ولتاژهای چند ولت تا هزاران ولت را برای مصرف کننده‌ها تأمین کنند. وجود ترانسفورماتورها سبب شده است مولدهای انرژی در مکان‌های مناسب یا نوجه به امکانات تولید از نقطه نظر سوخت و منابع آبی ساخته شوند و انرژی تولیدی آنها با سیم‌های رابط به محل‌های مصرف انتقال داده شوند. با توجه به نقش ترانسفورماتورهای یک فاز و سه فاز در ارتباط مصرف کننده‌ها به شبکه برق، طراحی ترانسفورماتورهای یک فاز تا قدرت ۳ KVA را در این مجموعه مطالعه خواهیم کرد.

اغلب سعی شده است مطالب بیشتر از بعد عملی ارائه شوند بدین منظور از جداول بیشتر استفاده شده است و در مواردی که دانستن تئوری‌ها ضروری به نظر می‌رسید بیشتر به نتایج فرمول‌های مربوطه پرداخته شده است و اثبات آنها را در حد پایین دنبال کرده‌ایم امید است هنرجویان با مطالعه این مجموعه در ساخت ترانسفورماتورها، قدم‌های اولیه را بردارند. از آنجایی که هر مجموعه‌ای دور از عیب نمی‌باشد از عزیزان استدعا می‌شود در بهبود و رفع نواقص ما را یاری کنند و نظرات اصلاحی را به دفتر تألیف کتب درسی ارسال نمایند.

با تشکر

مؤلف



## فهرست عناوین

عنوان	صفحه
<b>واحد کار اول: توانایی لحیم کاری سیم های الکتریکی</b>	
پیش آزمون (۱).....	۲
۱-۱- لحیم، ابزارها و واسطه های لحیم کاری.....	۳
۱-۲- لحیم کاری نرم روی سیم های الکتریکی.....	۸
۱-۳- ابزار مورد نیاز برای اتصال سیم ها.....	۱۲
۱-۴- ایمنی در لحیم کاری.....	۱۷
۱-۵- کار شماره (۱).....	۱۹
۱-۶- کار شماره (۲).....	۲۰
۱-۷- کار شماره (۳).....	۲۱
۱-۸- کار شماره (۴).....	۲۱
آزمون پایانی (۱).....	۲۲

## واحد کار دوم: اندازه گیری قطر سیم

پیش آزمون (۲).....	۲۴
۲-۱- طبقه بندی سیم ها.....	۲۵
۲-۲- جگالی جریان.....	۲۵
۲-۳- میکرومتر.....	۲۸
۲-۴- کار شماره (۱).....	۲۹
۲-۵- کار شماره (۲).....	۳۰
۲-۶- کار شماره (۳).....	۳۱
آزمون پایانی (۲).....	۳۲

## واحد کار سوم: توانایی ساختن قرقره ترانسفورماتور

پیش آزمون (۳).....	۳۴
۳-۱- ساختمان ترانسفورماتورها.....	۳۵
۳-۲- هسته آهنی ترانسفورماتورها.....	۳۶
۳-۳- سیم پیچ ها.....	۳۳
۳-۴- قرقره سیم پیچی.....	۳۵
۳-۵- کار شماره (۱).....	۵۳
۳-۶- کار شماره (۲).....	۵۵

واحد کار چهارم: توانایی محاسبه و سیم‌بجی ترانسفورماتور و اتوترانسفورماتور تا قدرت ۳KVA

۵۸	پیش‌آزمون (۲) .....
۵۹	۴-۱- اساس کار ترانسفورماتور .....
۶۲	۴-۲- ترانسفورماتورهای ایده‌آل .....
۶۲	۴-۳- ترانسفورماتورهای حقیقی .....
۶۴	۴-۴- افت فشار کلی در ترانسفورمورها .....
۶۴	۴-۵- تلفات توان در ترانسفورمورها .....
۶۵	۴-۶- محاسبات عملی سیم‌بجی ترانسفورمورها .....
۷۶	۴-۷- ترانسفورماتورهای با چند ورودی و چند خروجی .....
۷۹	۴-۸- اتوترانسفورماتورها و محاسبات عملی آنها .....
۸۲	۴-۹- محاسبات عملی ترانسفورماتورهای تک‌فاز با استفاده از متحنی‌ها .....
۱۰۶	۴-۱۰- کار شماره (۱) .....
۱۰۹	۴-۱۱- کار شماره (۲) .....
۱۰۹	۴-۱۲- کار شماره (۳) .....
۱۱۰	آزمون پایانی (۲) .....

واحد کار پنجم: توانایی آزمایش ترانسفورماتور تک‌فاز تا قدرت ۳KVA

۱۱۲	پیش‌آزمون (۵) .....
۱۱۳	۵-۱- اندازه‌گیری و دستگاه‌های اندازه‌گیری .....
۱۱۳	۵-۲- روش‌ها و مفاهیم اندازه‌گیری .....
۱۱۶	۵-۳- مشخصات کلی دستگاه‌های اندازه‌گیری عفریه‌ای .....
۱۲۱	۵-۴- انواع وسایل اندازه‌گیری عفریه‌ای .....
۱۲۸	۵-۵- اندازه‌گیری کمیت‌های الکتریکی .....
۱۳۸	۵-۶- تلفات ترانسفورمورها .....
۱۴۳	۵-۷- کار شماره (۱) .....
۱۴۵	۵-۸- کار شماره (۲) .....
۱۴۷	۵-۹- کار شماره (۳) .....
۱۴۸	۵-۱۰- کار شماره (۴) .....
۱۴۹	۵-۱۱- کار شماره (۵) .....
۱۵۰	آزمون پایانی (۵) .....
۱۵۲	پاسخ پیش‌آزمون‌ها .....
۱۵۳	منابع و مأخذ .....

## هدف کلی بودمان

محاسبه و ساخت ترانسفورماتور و اتوترانسفورماتورهای تک فاز تا قدرت ۳ KVA

واحدکار	شماره توانایی	عنوان توانایی	ساعت	
			نظری	عملی
۱	۸	توانایی لحیم کاری سیم ها	۲	۱۶
۲	۱۰	توانایی اندازه گیری قطر سیم	۳	۱
۳	۹	توانایی ساختن قرقره ترانسفورماتور	۲	۲۲
۴	۱۲	توانایی محاسبه و سیم بندی ترانسفورماتور و اتوترانسفورماتور تکفاز تا قدرت ۳ KVA	۱۳	۲۲
۵	۱۳	توانایی آزمایش ترانسفورماتور تک فاز تا قدرت ۳ KVA	۱۶	۲۰
		جمع کل	۴۰	۱۰۳
				۱۴۳

# واحد کار اول

توانایی لحیم کاری سیم ها

هدف کلی:

لحیم کاری سیم های الکتریکی

هدف های رفتاری:

فراگیر پس از آموزش این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- انواع لحیم کاری را نام ببرد.
- ۲- وسایل تمیز کردن محل لحیم کاری را نام ببرد.
- ۳- با روش مکانیکی و شیمیایی محل های لحیم کاری را تمیز کند.
- ۴- روش استفاده از وسایل تولید گرما در لحیم کاری را شرح دهد.
- ۵- کاربرد ابزارهای مورد نیاز لحیم کاری را رعایت کند.
- ۶- نکات ایمنی در لحیم کاری را شرح دهد.
- ۷- روش های تمیز کردن لاک سیم ها را توضیح دهد.
- ۸- لزوم استفاده از وارنیش را در لحیم کاری سیم های الکتریکی، بیان کند.
- ۹- مراحل لحیم کاری نرم را روی سیم های هادی الکتریکی نام ببرد.
- ۱۰- لحیم کاری سیم های الکتریکی را انجام دهد.

ساعت

جمع	عملی	نظری
۲۰	۱۶	۴

## پیش آزمون (۱)

۱- مزیت لحیم کاری نسبت به اتصال جوشن کدام است؟

- ۱- تحمل دمای بالا
- ۲- خرابی منطقی اتصال به هنگام جداسازی قطعات
- ۳- وسیله مناسب برای لحیم کاری سخت کدام است؟
- ۴- جداسازی ساده قطعات
- ۵- استحکام زیاد بین اجزای مرتبط

- ۱- هویه
- ۲- شعله
- ۳- حمام قلع
- ۴- شعله با هویه

۳- مناسب ترین وسیله برای باز کردن بیج های  $\oplus$  کدام است؟

- ۱- بیج گونشی تخت
- ۲- چاقو
- ۳- بیج گونشی چهارسو
- ۴- انبردست

۴- از سیم چین برای ..... سیم ها استفاده می شود.

- ۱- بریدن
- ۲- بریدن و لغت کردن
- ۳- بریدن سیم ها و باز کردن بین ها
- ۴- لغت کردن


۵- در محل کار..... باید برقرار باشد تا..... برسد.

- ۱- نظم - امکان بروز حادثه به حداقل
- ۲- سرعت عمل زیاد - بروز حادثه به حداقل
- ۳- خونسردی - بی تفاوتی به حداکثر
- ۴- سرعت عمل زیاد - بی دقتی به حداکثر


۶- ویژگی های مواد تمیز کننده لحیم کاری کدام است؟

- ۱- غیر سمی هستند و تنفس آن ها مجاز است.
- ۲- سمی هستند و تنفس کم آن ها مجاز است.
- ۳- غیر سمی هستند و تنفس آن ها غیر مجاز است.
- ۴- سمی هستند و تنفس آن ها غیر مجاز است.

۷- لحیم کاری صحیح کدام است؟

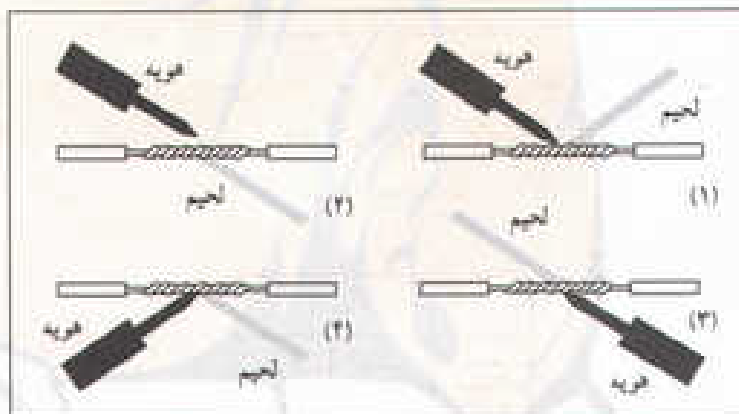


## ۱-۱- لحیم، ابزارها و واسطه های لحیم کاری

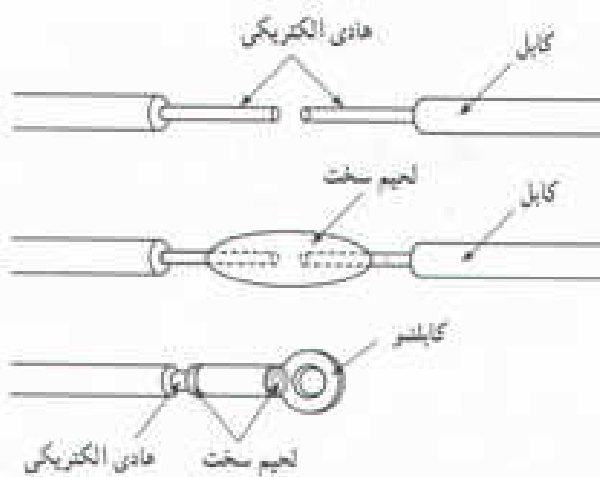

شکل ۱-۱


ارتباط اجزای دستگاه های الکتریکی با توجه به ظرافت قطعات به روش های متفاوت انجام می شود. ارتباط آن ها با روش لحیم سخت انجام می شود مانند مفتول های مسی و سر کابل ها که با روش لحیم سخت به یکدیگر اتصال داده می شوند. (شکل ۱-۱) در این حالت دمای محیط کار بالا است. هنگام باز کردن محل اتصال، مکان جوش خورده باید تخریب شود.

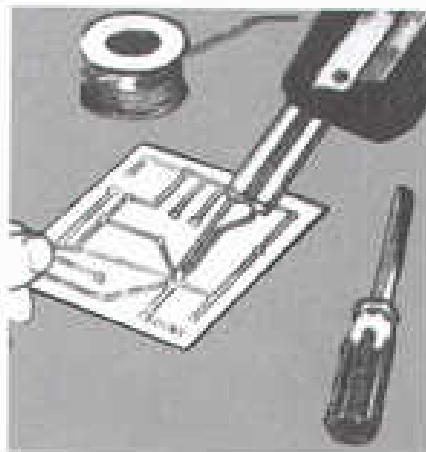

شکل ۱-۲

در دماهای پایین تر (کمتر از ۲۵۰ درجه سانتی گراد) ارتباط اجزای دستگاه های الکتریکی از طریق لحیم کاری نرم انجام می شود. در این حالت ماده لحیم از آلیاژ سرب - قلع انتخاب می شود. این نوع لحیم کاری نسبت به حرارت حساس است و استحکام بین اجزای لحیم شده کم است. با گرم کردن محل اتصال، دو قطعه لحیم شده بدون تخریب منطقه اتصال به راحتی از هم جدا می شوند. (شکل ۱-۲)

در این واحد کار هدف آموزش اتصال سیم ها به روش لحیم کاری نرم می باشد.

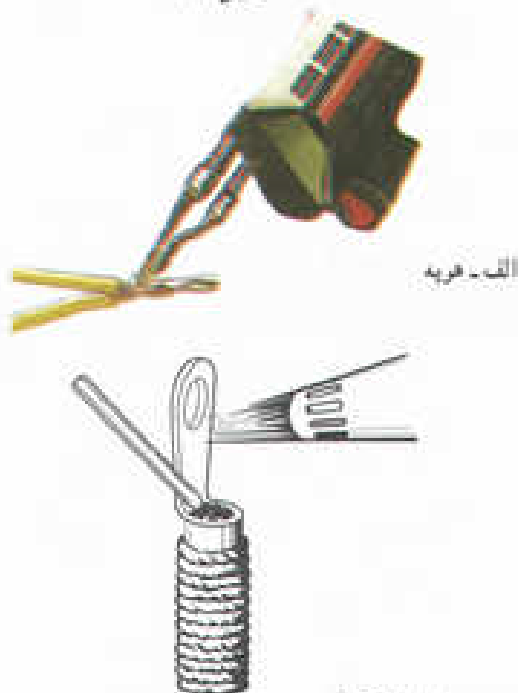

شکل ۱-۳


### ۱-۱-۱- منابع گرمایی: برای گرم کردن محل لحیم

کاری تا درجه حرارت کار، از منابع گرمازا استفاده می شود. این منابع حرارت لازم را برای گرم کردن محل لحیم کاری تأمین می کنند. مواد ذوب شونده در بین قطعات اتصال باقی بماند، نفوذ می کند و پس از سرد شدن اتصال مناسبی بین قطعات برقرار می شود. در لحیم کاری نرم از منابع ذخیره کننده گرمایی، مانند هویه شعله چراغ کوره ای استفاده می شود. (شکل ۱-۳)

ب - شعله چراغ کوره ای



الف - هویه

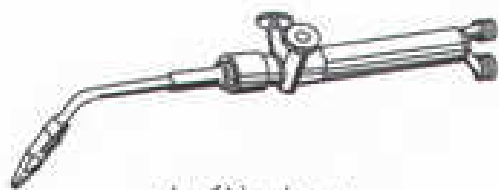

ب - نمونه چراغ کوره‌ای

شکل ۱-۲



الف - هویه‌های قلمی




ب - هویه‌های هفت تیری

شکل ۱-۵ - انواع هویه برقی

در انتخاب وسایل گرمازا باید به بازدهی گرمای دستگاه توجه کرد تا گرمای کافی را تأمین کند. با انتخاب منبع تولید گرمای ضعیف، مدت زمان عمل لحیم کاری زیاد و ماده سیال اکسیده می‌شود. در نتیجه لحیم کاری بین قطعات مناسب نخواهد شد. اگر از منبع تولید گرمای قوی و بیش از حد مورد نیاز استفاده شود انتقال گرما از مواد سیال به سایر قسمت های دستگاه خطرانی به دنبال خواهد داشت.

وسایل گرمازا که در شکل (۱-۲) نشان داده شده اند برای لحیم کاری سخت به کار می‌روند. در لحیم کاری سخت به علت نیاز به «دمای کار» زیاد از مشعل، یا چراغ کوره‌ای استفاده می‌شود.

برای گرم کردن محل لحیم کاری در لحیم کاری نرم، از انواع هویه های برقی استفاده می‌شود. در شکل (۱-۵) نمونه‌ای از این هویه‌ها را مشاهده می‌کنید.

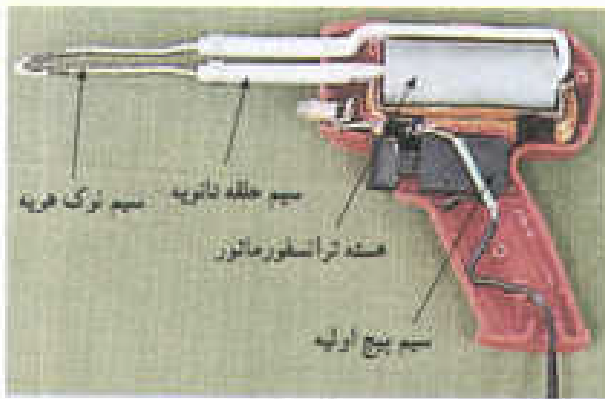

شکل ۱-۶

**هویه هفت تیری:** هویه هفت تیری یکی از متداول ترین منابع گرمایی است که در لحیم کاری از آن استفاده می شود. این دستگاه در واقع یک ترانسفورماتور گاهنده است که از سه قسمت اصلی تشکیل شده است. (شکل ۱-۶)

- سیم بیج اولیه که به منبع تغذیه الکتریکی جریان متناوب متصل می شود.

- هسته مغناطیسی که از طریق آن تبار مغناطیسی متناوب، مدار خود را کامل می کند و موجب ایجاد جریان الکتریکی در سیم بیج ثانویه می شود. این جریان از طریق سیم بیج ثانویه و سیم نوك هویه مدار خود را می بندد.

چون مقاومت سیم نوك هویه خیلی بیشتر از حلقه نائویه است لذا انرژی گرمایی تلف شده، نوك هویه را به شدت گرم می کند.

- سیم بیج ثانویه که در بازوی دوم هسته قرار می گیرد معمولاً شامل یک یا چند دور سیم مسی با قطر زیاد می باشد.

مزیت عمده هویه هفت تیری، سرعت گرم شدن آن است به مجرد این که روی سستی آن فشار وارد شود نوك آن گرم می شود بدین طریق در هر زمانی که بخواهیم آن را گرم می کنیم. در شکل (۱-۷) نمونه ای از هویه هفت تیری نشان داده شده است.

ضرورت دارد نوك هویه با سر هویه، سطوح لحیم شونده قبل و بعد از لحیم کاری تمیز شوند زیرا در اثر اکسیده شدن نوك هویه، انتقال حرارت به سطح کار کاهش می یابد. زنگ زدگی و جرب بودن سطح کار، موجب می شود مواد سیال در سطح کار به خوبی نتواند نفوذ کند و از کیفیت لحیم کاری کاسته می شود. تمیز کاری یا به طور مکانیکی یا از طریق شیمیایی انجام می شود.



شکل ۱-۷

## ۱-۱-۲- مواد لحیم نرم: در صنعت برق اکثر اتصالات

بین سیم های الکتریکی از نوع لحیم کاری نرم می باشد. مواد لحیمی نرم برای لحیم، فلزات سنگین و آلیاژهای آن ها، همچنین جهت ایجاد پوشش (قلع انود) برای جلوگیری از زنگ زدگی استفاده می شود در کارهای الکتریکی بیشتر از مواد لحیمی نرم که از آلیاژهای قلع - سرب ساخته می شود، مخصوصاً از ماده لحیمی L-Sn 63Pb استفاده می شود، که شامل تقریباً ۶۵٪ قلع و ۳۵٪ سرب است و نقطه ذوب آن ۱۸۵ درجه سلسیوس



(دمای مناسب لحیم کاری الکتریکی) می باشد.

ب - مواد لحیمی نرم (سرب - قلع) با کمی مس یا نقره

مواد لحیمی نرم را به صورت گروه های زیر طبقه بندی

ج - مواد لحیمی ویژه

می کنند.

الف - مواد لحیمی نرم سرب - قلع (درصد سرب بالا) و

سرب - قلع (درصد قلع بالا)

جدول (۱-۱) لحیم های نرم استاندارد بر اساس DIN 1707

کاربرد	حوزه ذوب به °C		ترکیب به درصد وزن		علامت اختصاری	گروه
	الی	از	قلع (Pb)	قلع (Sn)		
چینه ورق ظریف	325	320	98	2	L-PbSn 2	مواد لحیمی نرم سرب - قلع و قلع - سرب
کولر سازی، ترموستات	305	280	92	8	L-PbSn 8 (Sb)	
کولر سازی، ماده لحیم مائیس	260	186	75	25	L-PbSn 25 Sb	
ماده لحیم مائیس، لحیم کاری سرب	250	186	70	30	L-PbSn 30 Sb	
لحیم کاری پوست کابل ها	242	183	67	33	L-PbSn 33 (Sb)	
لحیم کاری پوست کابل ها	245	183	65	35	L-PbSn 35 (Sb)	
قلع اندود کردن	335	183	60	40	L-PbSn 40 (Sb)	
حلی سازی ظریف	205	186	50	50	L-Sn50 pbSb	
صنایع برقی، مدار های چاپی، قلع اندود کردن، فولاد مخصوص	190	183	40	60	L-Sn60 pb	
انسیای قلعی	215	183	10	90	L- Sn90 pb	
ساخت دستگاه های برقی، الکترونیک، صنایع مینیاتور، مدار های چاپی	190	183	مس 0.2 بالی سرب	60	L-Sn90 pb	مواد لحیمی نرم قلع - سرب با المیانات مس
ساخت دستگاه های برقی، الکترونیک، صنایع مینیاتور، مدار های چاپی	180	178	نقره 3 الی 4 بالی سرب	60	L-Sn60 pbAg	مواد لحیمی نرم قلع - سرب با المیانات نقره
در دماهای زیاد	395	340	نقره 5 بالی سرب	—	L-CdAg5	مواد لحیمی نرم ویژه

\* - حفظ مطالب مندرج در داخل جدول ضروری نیست و در آزمون ها مورد ارزیابی قرار نخواهد گرفت.

جدول (۱-۲) مواد روانساز در لحیم کاری نرم  
بر اساس استاندارد DIN 8511

نام	طرز تهیه	مورد استفاده
آب لحیم $ZnCl_2$	برادهای روی را تا حد اسباج در جوهر نمک حل می کنند.	آهن، فولاد، مس و آلیاژهای آن
جوهر نمک	محل جوهر نمک به نسبت ۱:۱/۵	روی و قطعات روی الود
روغن لحیم	محصولات مخصوص تجارتی (کلوفون - بیه گارو- بوئر نشادر)	برای تمام مواد
کلوفون	صغ طبیعی محلول در بنزین یا الکل	سرب و سیم های مس

### ۱-۱-۳- مواد روانساز در لحیم کاری نرم

در جدول (۱-۲) مواد روانساز بر اساس DIN 8511  
ارائه شده است.




شکل ۱-۸-۱- اسید سولفوریک و سود

### ۱-۱-۴- مواد تمیز کننده شیمیایی: برای جلوگیری


از بروز زنگ زدگی پس از لحیم کاری و زدودن زنگ ها و  
شستن جری ها قبل از لحیم کاری، نوک هویه و سطوح را با  
مواد شیمیایی تمیز می کنند. در صنعت از مواد اسیدی مانند اسید  
کلریدریک، اسید سولفوریک، اسید نیتریک و نیز از مخلوط  
های اسیدی استفاده می شود. مواد حلال مانند بنزوتیل، محلول  
سود و نشادر، در تمیز کردن محل لحیم به کار می روند. (شکل  
۱-۸)

تمیز کردن سر هویه: فلز مس به علت انتقال خوب انرژی  
گرمایی، تقریباً در سر تمام هویه ها و وسایل لحیم کاری به کار  
می رود. واکنش سریع فلز مس با اکسیژن، یک لایه اکسید مس  
در نوک هویه ها به جا می گذارد. این واکنش سبب می شود گرما  
از هویه به منطقه لحیم کاری خوب انتقال نیابد و ماده لحیم ذوب  
نشود. بنابراین لازم است قبل از لحیم کاری نوک هویه ها را با  
وسایل پاک کننده تمیز نمود.


از برس سیمی، سوهان و ماده نشادر برای پاک کردن نوک هویه‌ها استفاده می‌شود. (شکل ۱-۹)

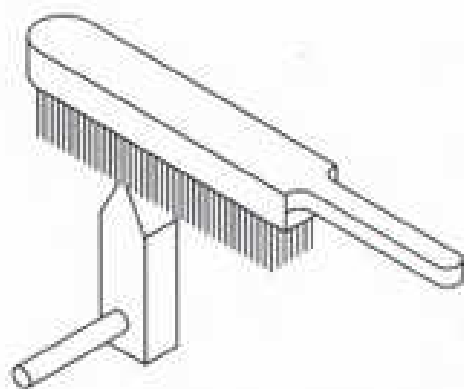

الف- تمیز کردن سر هویه توسط برس سیمی

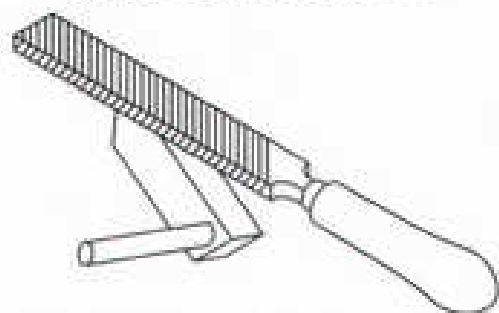

ب- تمیز کردن سر هویه توسط سوهان

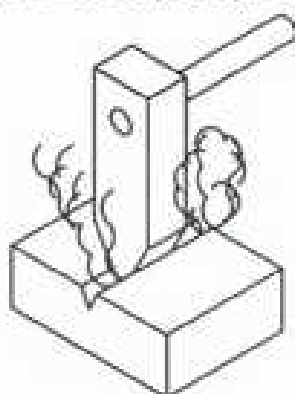

ج- تمیز کردن سر هویه توسط نشادر

شکل ۱-۹

## ۱-۲- لحیم کاری نرم روی سیم‌های الکتریکی


دستگاه‌های الکتریکی معمولاً از سیم بیج‌های (پوین یا الفاکر) مجزا تشکیل می‌شوند. این اجزا پس از تکمیل باستی با هم ارتباط الکتریکی برقرار کنند. ارتباط الکتریکی بین اجزاء باید یک پارچه و ثابت باشد و مقاومت الکتریکی محل ارتباط سیم‌ها نباید از سایر قسمت‌ها بیشتر باشد. به این منظور برای ارتباط سیم‌ها در دستگاه‌های الکتریکی که دمایی کار آن‌ها پایین است از لحیم کاری نرم استفاده می‌شود.

### ۱-۲-۱- روپوش برداری سیم: سیم‌های مصرف

شده در دستگاه‌های الکتریکی، از نوع سیم‌های لاک‌ی یا روپوش دار هستند. برای ارتباط سیم‌های الکتریکی لازم است روپوش با لاک آن‌ها برداشته شود تا در اتصال آن‌ها، ارتباط الکتریکی کامل برقرار شود. در روپوش برداری با پاک کردن لاک‌ها، قطر مفید یا سطح مقطع سیم نباید کاهش پیدا کند. این مرحله کار به تجربه مهارت شخص بستگی دارد. لازم است ابتدا روش‌های صحیح را مطالعه کرد. یا در نظر گرفتن این اصول و با کسب تجربه و مهارت لازم، نتیجه کار مطلوب خواهد شد.

- روپوش برداری با جاقو و سمباده: لاک سیم‌های

لاکی با قطر بیش از  $\frac{1}{60}$  میلی متر را می توان توسط جاقو یا سمباده پاک کرد. (شکل ۱-۱۰) این کار باید با احتیاط زیاد انجام شود تا در عمل لاک برداری، سیم زخمی نشود و در اثر تا کردن و خواباندن شکند. لاک بعضی از سیم ها را به روش شیمیایی پاک می کنند. لاک های روغنی را باید با حلال هایی نظیر استن، بنزول، الکل و یا مخلوطی از آن ها، پاک کرد.

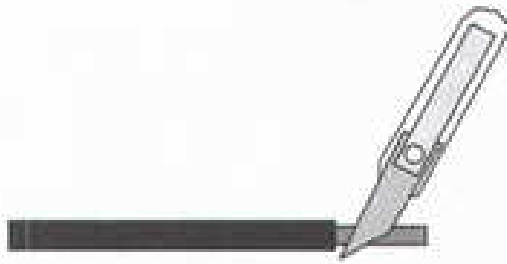

الف- پاک کردن لاک سیم با جاقو یا تیغه تیز



ب- پاک کردن لاک سیم با سمباده

شکل ۱-۱۰

- روپوش برداری با مواد شیمیایی: لاک های پلی

آمیدی را می توان با محلول اسید فرمیک (جوهر مورچه) در دمای  $60^{\circ}$  درجه سلسیوس پاک کرد. برای این منظور سر سیم ها را به مدت  $30$  ثانیه در محلول اسید فرمیک قرار می دهند. از آنجایی که اسید فرمیک یک حلال قوی است لازم است در انجام کار دقت لازم به عمل آید تا اسید با پوست بدن تماس نداشته باشد. پس از پاک کردن لاک باید سر سیم ها را با آب شستشو داد. به جای اسید فرمیک می توان از اسید سولفوریک یا اسید فسفریک نیز استفاده کرد. در این حالت انجام کار نسبت به حالت قبل نتیجه ضعیف تری دارد. از محلول قفل یا آب  $60^{\circ}$  درجه سلسیوس نیز می توان برای پاک کردن لاک های پلی آمیدی استفاده کرد. از سود (NaOH) مذاب نیز می توان در پاک کردن لاک ها استفاده نمود. (شکل ۱-۱۱)



شکل ۱-۱۱- پاک کردن لاک سیم با حلال لاک

روش دیگر برای پاک کردن لاک سیم ها روش حرارتی


است. در این روش به مدت کوتاه سر سیم را در مجاورت شعله آتش قرار می دهند تا لاک آن بسوزد. پس از سوزاندن لاک قسمت مربوطه را در محلول الکل و آب با نسبت های مساوی فرو می کنند تا سیم سخت شود.





شکل ۱-۱۲- حمام قلع

۱-۲-۲- اتصال سیم ها به یکدیگر: پس از پاک


کردن لاک سیم، لازم است برای جلوگیری از اکسید شدن محل های اتصال، سر هر یک از سیم ها را در حمام قلع، قلع اندود کرد. (شکل ۱-۱۲)

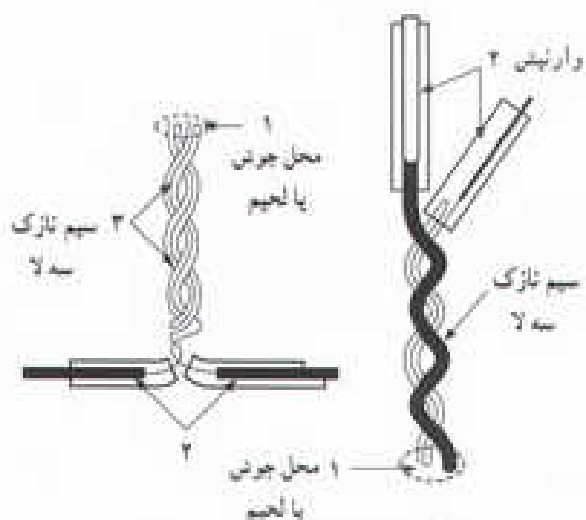

شکل ۱۳-۱- اتصال سر به سر سیم‌ها

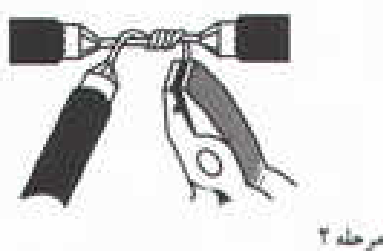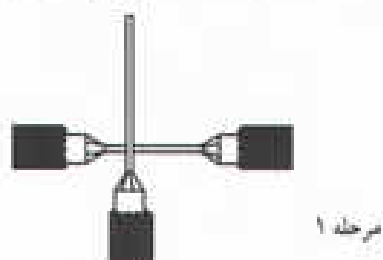

شکل ۱۴-۱- اتصال سه راهی اتصالات

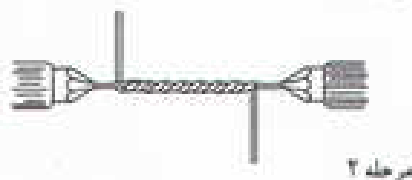

شکل ۱۵-۱- اتصال طولی سیم‌ها



برای اتصال سیم‌ها به یکدیگر پس از روپوش برداری و تمیز کاری سطح سیم‌ها، آن‌ها را به هم لحیم می‌کنند. شکل‌های (۱۳-۱) تا (۱۵-۱) مراحل کار انواع اتصال سیم‌ها را به یکدیگر قبل از لحیم کاری نشان می‌دهد.

در اتصال سر به سر سیم‌ها ابتدا سر تمیز شده سیم‌ها در کنار هم قرار داده و سپس آن‌ها را به هم می‌ناییم. (شکل ۱۳-۱)


در اتصال سیم‌ها به صورت سه راهی ابتدا یکی از سیم‌ها از وسط روپوش برداری می‌شود و سپس سر لخت شده سیم دیگر در کنار سیم اول قرار می‌گیرد و در مرحله بعد به دور قسمت روپوش برداری تابانده می‌شود. (شکل ۱۴-۱)

در اتصال طولی سیم‌ها مراحل اتصال به صورت زیر است:  
- دو سر سیم‌ها روپوش برداری می‌شود.  
- سیم‌ها از وسط قسمت لخت شده کنار هم قرار می‌گیرند.  
- دو سر سیم‌ها از دو طرف به صورت مارپیچ به دور هم تابانده می‌شوند.

- در مرحله آخر انتهای سر سیم‌ها چند دور روی سیم دیگر می‌پیچد. (شکل ۱۵-۱)

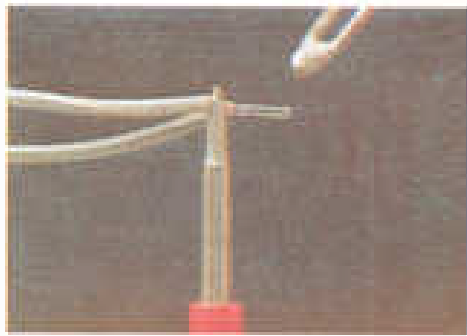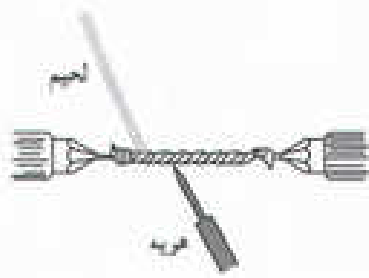

شکل ۱۶-۱- لحیم کاری سیم ها با اتصال سرب به سرب

 

شکل ۱۷-۱- سیم های لحیم شده به صورت سرب به سرب

### ۳-۲-۱- لحیم گذاری: پس از تاباندن سیم ها، محل

اتصال را توسط منبع گرمایی از سمت پایین گرم می کنند و مواد لحیم را از بالای محل اتصال، با سیم تماس می دهند. (شکل ۱۶-۱) تا گرمای سیم مواد لحیم را ذوب کند.

مواد ذوب یا جاری شدن در مسیر اتصال محل مربوطه را

پر می کند. (شکل ۱۷-۱)

سیم لحیم خاری ماده روان ساز




ماده روان ساز

برای نفوذ بهتر لحیم در منافذ محل اتصال سیم ها، از

روغن لحیم استفاده می شود. به این روغن ها ماده روان ساز یا کمکی گفته می شود. در لحیم های سیمی معمولاً کارخانه تولید کننده، روان ساز را درون منفذی در داخل لحیم قرار می دهد و به همین دلیل در استفاده از این نوع لحیم دیگر احتیاج به روان ساز نیست. (شکل ۱۸-۱)

شکل ۱۸-۱- ماده روان ساز (روغن لحیم)

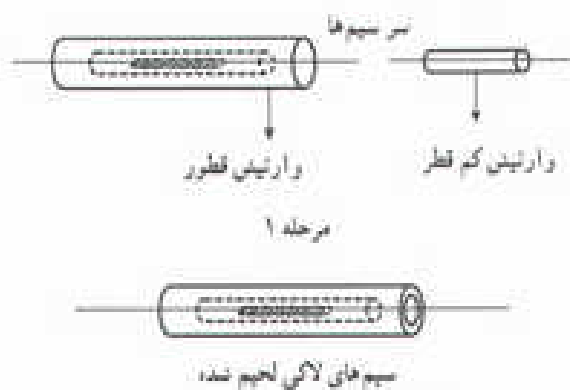


شکل ۱-۱۹- نحوه وارنیش گذاری روی محل لحیم کاری شده



شکل ۱-۲۰- بیج گوشنی های تخت



شکل ۱-۲۱- بیج گوشنی های چهارسو

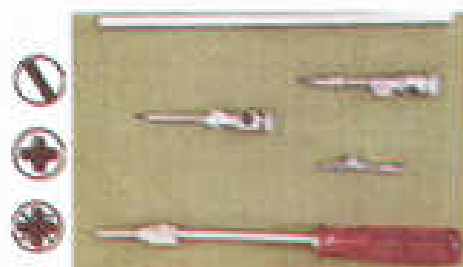

شکل ۱-۲۲- بیج گوشنی های چند کاره

## ۱-۲-۴- عایق گذاری: در اتصال سیم های الکتریکی

برای آنکه محل اتصال یا بدنه و سایر قسمت های ماشین، اتصال الکتریکی برقرار نکند بایستی محل لحیم شده را عایق بندی کرد بدین منظور قبل از لحیم کاری در هر طرف سیم، وارنیش عبور می دهند و پس از لحیم کاری، این وارنیش ها را به محل لحیم شده هدایت می کنند تا قسمت های بدون روپوش توسط وارنیش ها پوشانده شوند. هر دو وارنیش را با یک وارنیش دیگر با سطح مقطع بالاتر می پوشانند تا محل لحیم کاری کاملاً از نظر الکتریکی عایق بندی شود. بهتر است قطر وارنیش به کار رفته یک شماره بالاتر از قطر سیم انتخاب شود. (شکل ۱-۱۹)

## ۱-۳- ابزارهای مورد نیاز برای اتصال سیم ها

### ۱-۳-۱- بیج گوشنی: برای باز و بستن انواع بیج ها

از بیج گوشنی استفاده می شود، از بیج ها، برای اتصال های بازنشونده استفاده می شود. اندازه و نوع بیج ها به قدرت نگهداری و موقعیت محل اتصال بستگی دارد. بدین منظور بیج گوشنی ها در اندازه ها و شکل های متنوع ساخته می شوند. لبه بیج گوشنی ها بر اساس نوع بیج ساخته می شود و بازوهای آن بر اساس نیروی مکانیکی مورد نیاز طراحی و ساخته می شود، زیرا بازوها با استفاده از خاصیت آهنی هرچه پهن تر یا کلفت تر باشند انتقال نیروی بیشتری خواهند داشت. با توجه به مطالب بالا می توان بیج گوشنی ها را به اندازه های، کوچک، متوسط و بزرگ در انواع یک شماره، دو شماره (تخت و چهارسو) طبقه بندی کرد. در استفاده از بیج گوشنی ها، بیج گوشنی باید متناسب با نوع بیج و نیروی مورد نیاز انتخاب شود. مثلاً اگر برای باز کردن بیج های بزرگ از بیج گوشنی ضعیف استفاده نمود، لبه بیج گوشنی کج شده و خواهد شکست. در شکل (۱-۲۰) انواع بیج گوشنی های تخت و در شکل (۱-۲۱) انواع بیج گوشنی های چهارسو مشاهده می شود. بعضی از بیج گوشنی ها چند کاره ساخته می شوند بدین صورت که قسمت سر بیج گوشنی قابل تعویض است. (شکل ۱-۲۲)



شکل ۱-۲۳ - قیچی

۱-۳-۲ قیچی: قیچی‌ها در انواع آهن بری، جرم بری، پارچه بری، کاغذ بری و پلاستیک بری ساخته می‌شوند. قیچی‌ها کاربرد عمومی دارند و برای بریدن پارچه، کاغذ، پلاستیک و ... استفاده می‌شوند. در صنعت برق برای بریدن ورق‌های نازک از قیچی‌های اهرمی استفاده می‌شود. در شکل (۱-۲۳) نمونه ای از قیچی‌های اهرمی نشان داده شده است.



شکل ۱-۲۴ - انبردست

۱-۳-۳ انبردست: در صنعت معمولاً از انبردست‌های مرکب استفاده می‌شود. دسته این نوع انبردست‌ها بر اساس ولتاژ کار عایق‌بندی می‌شوند. از این ابزارها برای نگاه داشتن قطعه کار و بریدن سیم‌ها استفاده می‌شود. توصیه می‌شود از انبردست برای نگاه‌داری قطعه کار استفاده کنید و به هیچ وجه برای باز کردن پیچ و مهره از انبردست استفاده نکنید. در موقع کار عایق دسته‌ها را به دقت بررسی کنید تا در کارهای الکتریکی با خطر برق‌گرفتگی مواجه نشوید. (شکل ۱-۲۴)



شکل ۱-۲۵ - انواع دم‌باریک

۱-۳-۴ دم‌باریک: دم‌باریک وسیله‌ای است شبیه انبردست، که نوک آن از انبردست باریک‌تر و بلندتر است. دم‌باریک در مکان‌هایی تنگ که انبردست قادر به انجام کار نیست استفاده می‌شود. برای فرم دادن، از دم‌باریک استفاده می‌شود. این وسیله متناسب با کاری که انجام می‌دهد، در انواع مختلف ساخته می‌شود. در صنعت برق از دم‌باریک‌هایی که دسته‌های آن‌ها عایق شده است، استفاده می‌شود. (شکل ۱-۲۵)



شکل ۱-۲۶ - سیم‌چین

۱-۳-۵ سیم‌چین: سیم‌چین‌ها ابزارهایی هستند که دو لبه برنده دارند و برای بریدن سیم‌ها به کار می‌روند. برای لغت کردن سیم، هیچ وقت از سیم‌چین استفاده نکنید زیرا لبه سیم‌چین در محل لغت شدن سیم، بریدگی ایجاد می‌کند و اتصال الکتریکی و مکانیکی در محل اتصال ضعیف می‌شود. (شکل ۱-۲۶)




### ۱-۳-۶ سیم لخت کن: سیم لخت کن ها برای برداشتن

قسمت عایق سیم های الکتریکی که عایق پلاستیکی دارند به کار می روند. این ابزارها به دو نوع ساده و اتوماتیک ساخته می شود:

- سیم لخت کن ساده: این وسیله از دو لبه برنده تشکیل

شده است که دارای شماره های در جهت قائم است. به وسیله بیج و مهره تعبیه شده روی آن می توان فاصله بین لبه ها را برای لخت کردن سیم های مورد نظر تنظیم کرد. برای لخت کردن سیم، آن را بین دو لبه سیم لخت کن قرار می دهند. با فشار دادن لبه ها قسمت عایق سیم در یک مقطع دایره ای از آن جدا می شود. اگر در این حالت سیم لخت کن را به بیرون بکشیم روکش سیم برداشته می شود. (شکل ۱-۲۷)

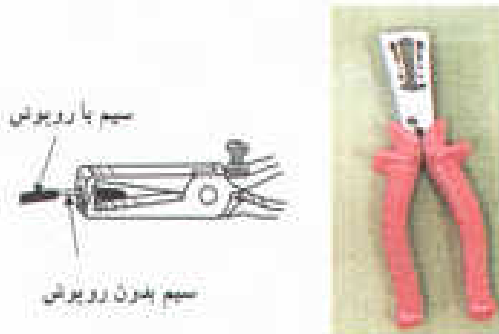

شکل ۱-۲۷ - سیم لخت کن ساده

- سیم لخت کن اتوماتیک: این نوع سیم لخت کن به

تنظیم نیاز ندارد و از دو لبه متحرک تشکیل می شود. روی این لبه ها شماره هایی تعبیه شده است که با روی هم قرار گرفتن این لبه ها، سوراخ های متنوعی به وجود می آید. این سوراخ در اندازه های مقاطع سیم های استاندارد می باشند. برای لخت کردن سیم مورد نظر را در سوراخ مناسب بین دو لبه قرار می دهیم و دسته سیم لخت کن را فشار می دهیم. ابتدا لبه های صاف پایین می آید و سیم را تکه می دارند با کمی فشار بیشتر، روکش سیم به اندازه مناسب برداشته می شود. (شکل ۱-۲۸)



شکل ۱-۲۸ - سیم لخت کن اتوماتیک

### ۱-۳-۷ چاقوی مخصوص روپوش برداری

کابل: چاقوی روپوش برداری کابل باید تیز و برنده باشد چند نمونه از این چاقوها را در شکل (۱-۲۹) مشاهده می کنید. از این چاقوها برای روپوش برداری کابل های کم قطر و بریدن لوله های پلاستیکی مخصوص سیم کشی نیز استفاده می شود. برای برداشتن روپوش کابل، در محل مورد نظر با احتیاط بطور عرضی به شکل یک دایره روکش کابل را می بریم. سپس از محل برش تا سر کابل توسط چاقو شیاری سطحی ایجاد می کنیم. چاقو را در این شیار یا فشار تدریجی حرکت می دهیم تا روکش کابل کاملاً بریده شود. سپس با انبردست روکش بریده شده کابل را از کابل جدا می کنیم.




شکل ۱-۲۹ - چاقو های مخصوص روپوش برداری کابل

### ۱-۳۸- دستگاه رویوش برداری کابل : رویوش


برداری کابل‌ها با چاقو سرعت عمل کمتری دارد. از اینجمله برخوردار نیست و در مورد کابل‌های کم قطر استفاده می‌شود. برای افزایش سرعت عمل و توسعه کار برای مقاطع بیشتر، از دستگاه مخصوص رویوش برداری کابل استفاده می‌شود. (شکل ۱-۳۰)

این دستگاه دارای دو تیغه برش ثابت و غلطکی است. معمولاً از تیغه ثابت برای خط انداختن روی بدنه کابل در جهت افقی یعنی در عرض کابل استفاده می‌شود. تیغه غلطکی برای خط انداختن روی قسمت طولی کابل به کار می‌رود. در عمل از تیغه‌ها برای هر دو منظور استفاده می‌شود.

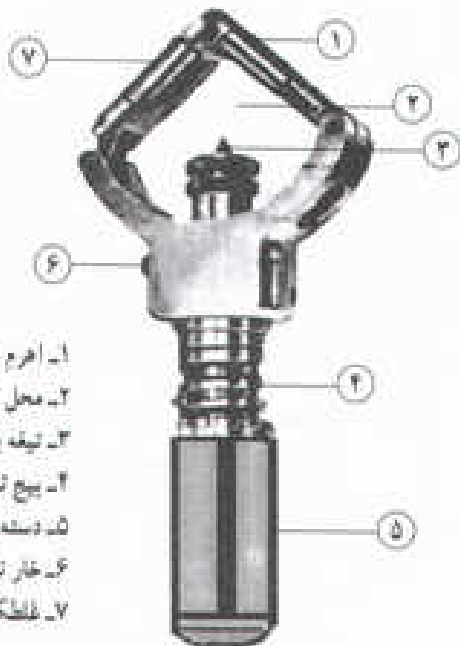


- ۱- اهرم نگه‌دارنده
- ۲- محل قرار گرفتن کابل
- ۳- تیغه برش
- ۴- پیچ تنظیم
- ۵- دسته
- ۶- خار نگه‌دارنده تیغه
- ۷- غلطک

شکل ۱-۳۰- دستگاه برش کابل

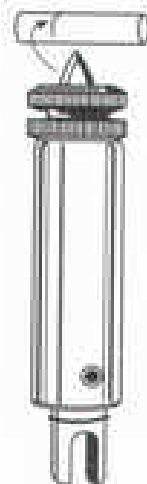

شکل ۱-۳۱

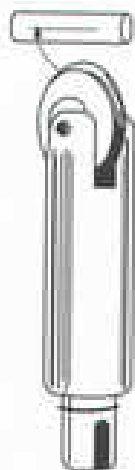

شکل ۱-۳۲

برای برداشتن روکش کابل ابتدا به وسیله پیچ تنظیم که در شکل (۱-۳۰) با شماره ۴ نشان داده شده، دهانه دستگاه را به اندازه قطر کابل باز می‌کنیم. سپس کابل را در بین اهرم نگه‌دارنده شماره ۱ و تیغه ثابت شماره ۳ قرار می‌دهیم. با چرخاندن دسته دستگاه کمی پیچ تنظیم را محکم می‌کنیم و دستگاه را به دور کابل می‌چرخانیم به طوری که یک خط برش عرضی روی محیط کابل ظاهر شود. (شکل ۱-۳۱) سپس پیچ تنظیم برش را بیشتر محکم کرده، مجدداً دستگاه را دور کابل می‌چرخانیم. این عمل را تا برش کامل ضخامت کابل ادامه می‌دهیم. پس از برش عرضی کابل، دستگاه را باز کرده و با فشار دادن دکمه شماره ۶ تیغه ثابت را خارج و تیغه غلطکی را جایگزین آن می‌کنیم و بار دیگر دستگاه را روی کابل سوار می‌کنیم و آن را پس از محکم کردن پیچ شماره ۴، از محل برش عرضی قبلی تا جای مورد نظر در طول کابل حرکت می‌دهیم. (شکل ۱-۳۲) تا یک شمار طولی در مسیر حرکت ایجاد شود. پس از این مرحله پوسته بریده شده کابل را توسط انبردست از بدنه کابل بیرون می‌کشیم.



شکل ۱-۲۲

۹-۳-۱- قیچی کابل بری: برای برش کابل‌ها، از قیچی‌های مخصوص استفاده می‌شود. تیغه این قیچی‌ها متناسب با قطر کابل ساخته می‌شوند. در بعضی از این قیچی‌ها، تیغه‌ها، قابل تعویض و تیز شدن، هستند و می‌توان در برش کابل‌های مختلف از آن استفاده کرد. جنس تیغه‌ها از فولاد است. در شکل (۱-۲۳) دو قیچی دسته بلند که برای برش کابل‌های قطور به کار می‌روند نشان داده شده است.



شکل (۱-۲۴) نمونه عملکرد برش کابل‌ها را نشان می‌دهد.

الف- قیچی‌های کابل بری



(۱)



(۲)



(۳)

ب- مراحل برش کابل

شماره (۱) فرار گرفتن کابل، شماره (۲) برش و شماره (۳) نتیجه برش را نشان می‌دهد.

شکل ۱-۲۳- انواع قیچی کابل بری و مراحل برش کابل

## ۱-۴- ایمنی در لحیم کاری

در انجام مراحل مختلف لحیم کاری نکات ایمنی زیر را رعایت کنید.

- هوپه گرم را در محل های که از خطر آتش سوزی با سوانح دیگر محفوظ هستند نگه داری کنید. (شکل ۱-۳۵)
- در بکارگیری هوپه های برقی از ولتاژی که روی آن نوشته شده است استفاده کنید.




شکل ۱-۳۵- محل قرار گرفتن هوپه روی میز کار



شکل ۱-۳۶- جابجایی مواد سیال با دستکش

- از تماس مواد تمیز کننده و روانسازها با پوست بدن و زخم های روی پوست جلوگیری کنید و برای پیش گیری از کرم هایی که پوست را در مقابل مواد سیال محافظت می کنند استفاده کنید. (شکل ۱-۳۶)

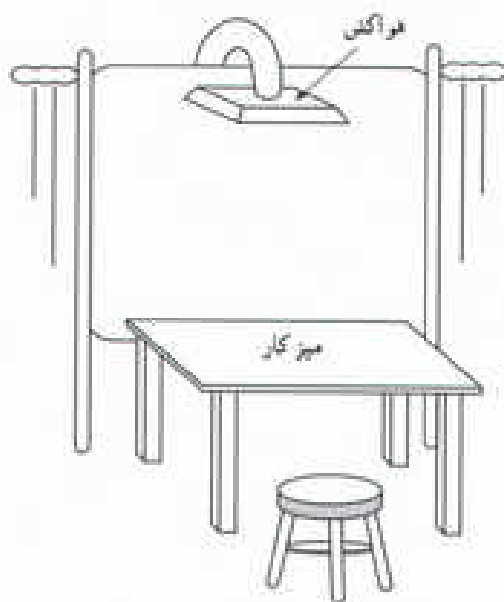

شکل ۱-۳۷- میز کار با تهویه مربوطه

- از سیستم تهویه مناسب برای محل کار استفاده کنید تا دستگاه تنفسی شخص لحیم کار، در اثر بخار مواد تحریک نشود. (شکل ۱-۳۷)



- وسایل اطفاء حریق را در دسترس قرار دهید و نکات لازم در ارتباط با پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی را رعایت کنید و دقت نمایید تا موها و لباس کار با آتش در تماس نباشد و از بهکار بردن لباس کاری که با الیاف مصنوعی ساخته شده‌اند خودداری کنید. (شکل ۱-۳۸)

شکل ۱-۳۸- وسایل اطفاء حریق

## ۱-۵- کار شماره ۱ (زمان اجرا: ۶ ساعت)

### ۱-۵-۱- وسایل و مواد لازم

- سیم روپوش دار مفتولی  $1 \times 1$  یا  $1 \times 1/5$  به اندازه یک

متر

- لحیم با مشخصه L-Sn60Pb یا L-SN63Pb


- هویه هفت تیری یا فلزی

- روغن لحیم کاری

- البردست

- دم باریک


- سمباده نرم

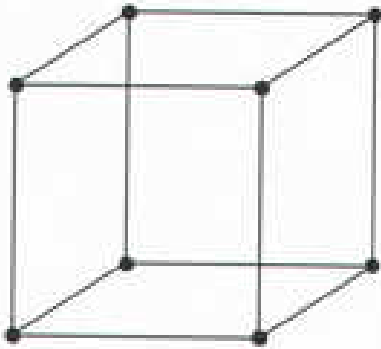

(الف)



(ب)

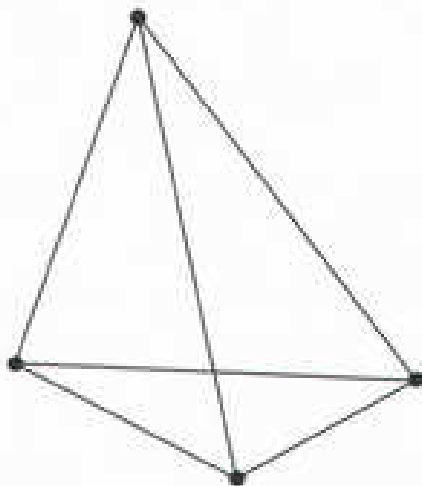

(ج)

نقشه کار (۱)

### ۱-۵-۲- مراحل کار:

- دوازده قطعه سیم ۸ سانتی متری ببرید و دوسر آن ها را

به اندازه یک سانتی متر لخت کنید.

- سر سیم ها را ابتدا کمی سمباده نرم زده و سپس قلع اندود

کنید و نتیجه کار را به مری نشان دهید. در صورت تأیید، مراحل

زیر را دنبال کنید.

- هر یک از شکل های نقشه کار (۱) را بسازید و محل

اتصال داده را لحیم کاری کنید. پس از اتمام هر شکل، نتیجه کار

را به مری کارگاه نشان دهید و پس از تأیید مری شکل های بعدی

را با استفاده از سیم، شکل قبل بسازید و لحیم کاری کنید.

## ۱-۶- کار شماره ۲ (زمان اجرا: ۴ ساعت)

### ۱-۶-۱- وسایل و مواد لازم:

- سیم لاکمی  $1/8$  میلی متر به اندازه یک متر

- ماده لحیم Ln-Sn60Pb یا L-Sn63Pb

- هویه هفت تیری یا فلزی

- روغن لحیم کاری



- انبردست

- دم باریک

- سنجیاده نرم

- وارنیش شماره ۱ به اندازه ۲ سانتی متر ۲ عدد

- وارنیش شماره  $1/5$  به اندازه ۵ سانتی متر ۱ عدد

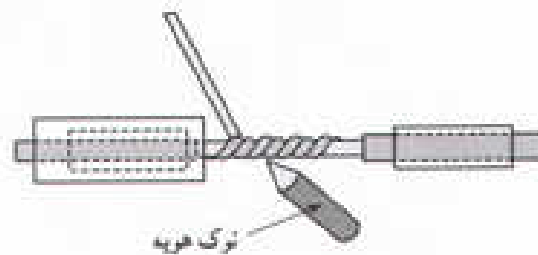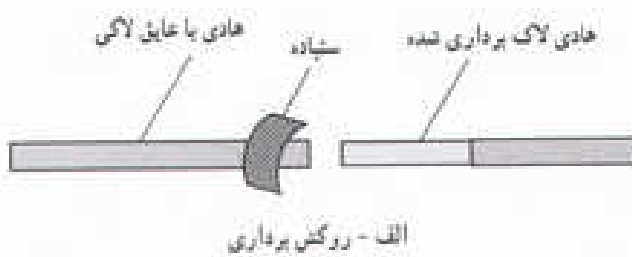

نقشه کار (۲)

### ۱-۶-۲- مراحل کار:

- با سنجیاده به اندازه  $1/5$  سانتی متر مطابق نقشه کار (۲-الف)

لاک سیم ها را پاک کنید.

- یکی از وارنیش های شماره ۱ را همراه با وارنیش شماره

$1/5$  در روی یکی از سیم های لاکمی قرار دهید وارنیش شماره ۱

دومی را روی سیم دیگر قرار دهید. (۲-ب)

- سر سیم ها را به اندازه یک سانتی متر به هم دیگر بنهایتید.

(۲-ج)

- ابتدا محل اتصال سیم ها را با هویه گرم کنید و ماده لحیم

را از قسمت بالا با محل اتصال تماس دهید تا ماده لحیم از سر

سیم ذوب شود و در محل اتصال جاری شود. (۲-د)

- وارنیش های شماره ۱ را به محل های لحیم شده هدایت

کنید.

- با وارنیش شماره  $1/5$ ، روی وارنیش های شماره یک را

بیوشانید. (۲-ه)

## ۱-۷- کار شماره ۳ (زمان اجرا: ۳ ساعت)



(الف)




(ب)

نقشه کار (۳)

دو قطعه سیم منسفتولنی نمره ۱/۵ به طول ۱۵ سانتی متر را به اندازه ۵ سانتی متر، از یک سر لخت کنید. با انبر یا دم باریک به اندازه ۲ الی ۳ میلی متر، یک خم ۹۰ درجه به سر آن ها بدهید. حدود یک متر سیم لاکتی نمره ۰/۱۰ یا نمره ۰/۱۵ را دور سیم ها، بین دو خمیدگی محکم ببیچید. روغن لحیم را روی سطح کار بمالید، هوید را زیر سطح کار تماس داده و ماده لحیم را روی سطح کار قرار دهید تا ذوب شود و تمام منافذ کار را بپوشاند.

نقشه کار (۳)

## ۱-۸- کار شماره ۴ (زمان اجرا: ۴ ساعت)

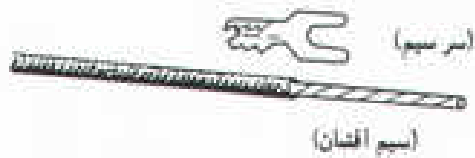

سر سیم

سیم افشان



نقشه کار (۴)

۱۰ سانتی متر سیم افشان نمره ۱ و یک سر سیم مناسب آن مطابق نقشه کار (۴) در اختیار بگیرید. سیم را به اندازه یک سانتی متر لخت کنید و رشته های آن را محکم بنایانید. سیم را قلع اندود کنید و آن را در سر سیم قرار دهید و با انبردست یا دم باریک مطابق شکل سر سیم را ببندید، اضافی سیم را که از سر سیم بیرون زده است یا سیم چین قطع کنید و بین سر سیم و سیم را با لحیم پر کنید.



## آزمون پایانی (۱)



- ۱- کاربردهای لحیم کاری سخت و نرم را نام ببرید و بیان کنید لحیم کاری مناسب برای دستگاه الکتریکی که با دمای ۱۲۰ درجه سلسیوس کار می کند چیست؟
- ۲- اقدام مناسب برای جلوگیری از خطرات مواد بیابال چیست؟
- ۳- چند وسیله پاک کننده نام ببرید.
- ۴- مناسب ترین ماده لحیم و روغن لحیم در لحیم کاری الکتریکی کدامند؟
- ۵- منابع گرمایی لحیم کاری نرم را نام ببرید.
- ۶- نکات کار لحیم کاری کدامند؟
- ۷- چه نکات ایمنی را در موقع لحیم کاری باید به کار بست؟
- ۸- چرا در هنگام لحیم کاری سطح کار را باید کاملاً تمیز کرد؟
- ۹- طرز لحیم کاری صحیح را شرح دهید.
- ۱۰- به چه دلیل در لحیم کاری توک هویه و سرسیم ها را فلج اندود می کنند؟
- ۱۱- مشخصات یک لحیم کاری خوب کدام است؟
- ۱۲- به چه دلیل از سیم جین نباید برای لحیم کردن سیم ها استفاده کرد؟
- ۱۳- آیا با انبردست می توان بیج یا مهره ای را یاز کرد؟ در صورت امکان چه عواقبی دارد؟
- ۱۴- روش کار دستگاه روکش برناری کابل ها را شرح دهید.

## واحد کار دوم

توانایی اندازه‌گیری قطر سیم

هدف کلی:

آشنایی با سیم‌های استاندارد و تعیین قطر سیم‌ها به وسیله میکرومتر


هدف‌های رفتاری:

فراگیر پس از آموزش این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- طبقه بندی سیم‌ها را بیان کند.
- ۲- چگالی جریان الکتریکی را توضیح دهد.
- ۳- طرز کار دستگاه میکرومتر را شرح دهد.
- ۴- قطر سیم را با میکرومتر اندازه‌گیری کند.

ساعت

جمع	عملی	نظری
۴	۱	۳

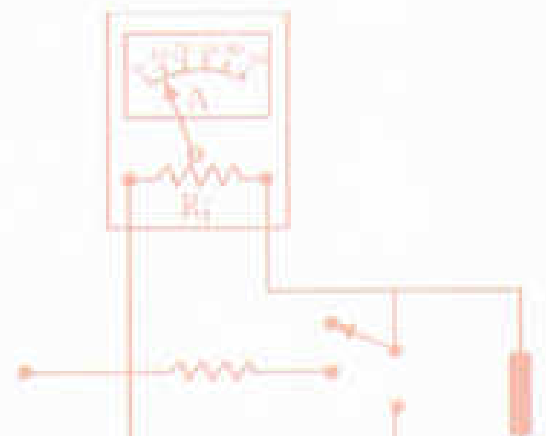

## پیش آزمون (۲)

۱- سیم های لاکتی بر اساس ..... و سیم های روشنایی بر اساس ..... طبقه بندی می شوند.

۱- قطر- قطر

۲- سطح مقطع - سطح مقطع

۲- سطح مقطع - قطر

۴- قطر- سطح مقطع

۲- جگالی جریان یک سیم  $2 \text{ A/mm}$  می باشد برای عبور جریان  $27/68$  آمپر- قطر سیم مورد نیاز چند میلی متر است!

۱- ۴

۲-  $12/56$

۳-  $6/28$

۴- ۸

۳- کدام یک از اندازه گیری های داده شده دقیق تر است!

۱-  $12/2$

۲-  $12/200$

۳-  $12/2$

۴- دقت همه یکسان است.

۴- دقت اندازه گیری خط کش هایی که درجه بندی میلی متر دارند کدام است!

۱- سانتی متر

۲- یک دهم میلی متر

۳- میلی متر

۴- متر

شد دقت اندازه گیری ریز سنج (میکرومتر) چند میلی متر است!


۱- پنج صدم

۲- یک دهم میلی متر

۳- دو صدم

۴- یک صدم میلی متر

## ۲-۱- طبقه‌بندی سیم‌ها

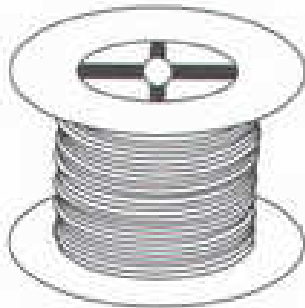

الف - سیم‌های لاک‌پوش



ب - سیم روکش‌دار

شکل ۲-۱

سیم‌های الکتریکی معمولاً از مس یا آلومینیوم ساخته می‌شوند. سیم‌های لاک‌پوش که در داخل دستگاه‌های الکتریکی به منظور مقاوم‌تر به کار می‌روند، با قطر سیم طبقه‌بندی و شناسایی می‌شوند. (شکل الف-۲-۱) سایر سیم‌های ارتباطی از قبیل کابل‌ها و سیم‌های روشنایی براساس سطح مقطع طبقه‌بندی می‌شوند. (شکل ب-۲-۱)

سیم‌های الکتریکی براساس مقدار جریانی که می‌توانند تحمل کنند، انتخاب می‌شوند. در انتخاب سیم‌های الکتریکی دو محدودیت وجود دارد. اولین محدودیت، محدودیت مکانی است که به طریقی به محدودیت اقتصادی مربوط می‌شود. به عبارت دیگر سیم مصرفی باید حداقل جا را بگیرد و از نظر اقتصادی مفرون به صرفه باشد. دومین محدودیت آن تحمل جریان الکتریکی است و اگر به خاطر مسائل اقتصادی مقطع کمتری انتخاب شود، سیم، جریان مدار را تحمل نخواهد کرد و خواهد سوخت. بنابراین لازم است مقطع انتخاب شده، حالت بهینه‌تر از نظر اقتصادی و تحمل جریان باشد. بدین منظور جداولی از نظر مقطع و مقدار جریانی که سیم‌ها در کار طبیعی می‌توانند تحمل کنند، تهیه و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهند. (جدول ۲-۱)

## ۲-۲- جگالی جریان

بزرگی جریانی که یک میلی‌متر مربع سطح مقطع هر سیم در کار طبیعی تحمل می‌کند را جگالی جریان گویند و با لاتینان می‌دهند. واحد آن آمپر بر میلی‌متر مربع  $\frac{A}{mm^2}$  می‌باشد و از

رابطه  $J = \frac{I}{A}$  به دست می‌آید. در این رابطه جگالی جریان

برحسب آمپر بر میلی‌متر مربع،  $I$  جریان مجاز عبوری از سیم برحسب آمپر و  $A$  سطح مقطع سیم برحسب میلی‌متر مربع می‌باشد.

در همین قطر و سطح مقطع سیم‌ها دانش جداول یا منحنی‌هایی که جگالی جریان را نشان می‌دهند ضروری است. پس از اندازه‌گیری قطر سیم، سیم مورد نیاز را انتخاب می‌کنیم. قطر سیم‌ها را با میکرومتر اندازه‌گیری می‌کنند.

مثال: جگالی جریان برای یک سیم  $3/5 \frac{A}{mm^2}$

است قطر سیم مورد نیاز برای انتقال ۲ آمپر چند

میلی‌متر است؟

$$3/5 \frac{A}{mm^2}$$

$$J = 3/5 \frac{A}{mm^2}$$

$$J = \frac{I}{A} \Rightarrow A = \frac{I}{J}$$

$$A = \frac{2}{3/5} = 1/842 \text{ mm}^2$$

$$A = \frac{\pi d^2}{4}$$

$$d = \sqrt{\frac{4A}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \times 1/842}{3/14}} = 1/2 \text{ mm}$$

جدول ۱-۲- نمونه مشخصات سیم های لاک

قطر سیم mm	قطر سیم با لاک mm	سطح مقطع سیم mm <sup>2</sup>	وزن سیم gf/m	مقاومت سیم Ω/m	تعداد دور در هر cm <sup>2</sup>
۰.۵	۰.۶۲	۰.۰۲	۰.۱۹	۸/۹۲	۳۰۰۰
۰.۶	۰.۷۵	۰.۰۲۸	۰.۲۷	۶/۲۱	۱۵۰۰
۰.۷	۰.۸۵	۰.۰۳۹	۰.۳۷	۲/۵۶	۱۱۰۰
۰.۸	۰.۹۵	۰.۰۵۰	۰.۴۸	۳/۲۹	۹۰۰
۰.۹	۱.۰۸	۰.۰۶۴	۰.۶۰	۲/۷۶	۷۰۰
۱.۰	۱.۱۵	۰.۰۷۹	۰.۷۲	۲/۲۳	۶۰۰
۱.۱	۱.۲	۰.۰۹۵	۰.۸۵	۱/۸۲	۵۰۰
۱.۲	۱.۲	۰.۱۱۵	۱.۰۵	۱/۵۵	۴۰۰
۱.۲	۱.۲۵	۰.۱۲۳	۱.۱۲	۱/۳۲	۳۶۰
۱.۲	۱.۲۶	۰.۱۵۴	۱.۱۲	۱/۱۲	۳۳۰
۱.۲۵	۱.۲۷	۰.۱۷۷	۱.۱۶	۰/۹۹	۳۸۰
۱.۲۶	۱.۲۸	۰.۲۱۱	۱.۱۸	۰/۸۷	۳۵۰
۱.۲۷	۱.۲۹	۰.۲۳۷	۱.۲۱	۰/۷۷	۳۲۵
۱.۲۸	۱.۳۰	۰.۲۵۴	۱.۲۳	۰/۶۸	۳۰۰
۱.۲۹	۱.۳۱	۰.۲۸۲	۱.۲۶	۰/۶۱	۲۸۰
۱.۳۰	۱.۳۲	۰.۳۱۶	۱.۲۸	۰/۵۵	۲۶۵
۱.۳۱	۱.۳۳	۰.۳۴۶	۱.۳۰	۰/۵۰	۲۵۰
۱.۳۲	۱.۳۴	۰.۳۸	۱.۳۲	۰/۴۶	۲۳۰
۱.۳۳	۱.۳۵	۰.۴۲	۱.۳۵	۰/۴۳	۲۲۰
۱.۳۴	۱.۳۶	۰.۴۵	۱.۳۹	۰/۳۸	۲۱۰
۱.۳۵	۱.۳۷	۰.۴۹	۱.۴۳	۰/۳۵	۲۰۰
۱.۳۶	۱.۳۸	۰.۵۳	۱.۴۶	۰/۳۳	۱۰۳
۱.۳۷	۱.۳۹	۰.۵۷	۱.۴۹	۰/۳۰	۹۵
۱.۳۸	۱.۴۰	۰.۶۲	۱.۵۳	۰/۲۸	۸۷
۱.۳۹	۱.۴۱	۰.۶۶	۱.۵۶	۰/۲۶	۸۰
۱.۴۰	۱.۴۳	۰.۷۱	۱.۶۳	۰/۲۴	۷۷
۱.۴۲	۱.۴۵	۰.۸۰	۱.۷۲	۰/۲۱	۶۹


ادامه جدول ۱-۲ - نمونه مشخصات سیم‌های لاک

قطر سیم mm	قطر سیم یا لاک mm	سطح مقطع سیم mm <sup>2</sup>	وزن سیم gr/m	مقاومت سیم Ω/m	تعداد دور در هر cm <sup>2</sup>
۰/۳۵	۰/۳۸	۰/۰۹۶	۰/۸۹۰	۰/۱۸۲۴	۵۸۰
۰/۳۷	۰/۴۰	۰/۱۰۸	۰/۹۹۴	۰/۱۶۳۲	۵۲۰
۰/۴۰	۰/۴۳	۰/۱۲۶	۱/۱۶۰	۰/۱۳۹۶	۴۵۰
۰/۴۵	۰/۴۸	۰/۱۵۹	۱/۲۸۰	۰/۱۱۰۳	۳۷۰
۰/۵۰	۰/۵۲	۰/۱۹۶	۱/۸۳۰	۰/۰۸۹۴	۳۰۰
۰/۵۵	۰/۵۹	۰/۲۳۸	۲/۲۰۰	۰/۰۷۳۸	۲۵۰
۰/۶۰	۰/۶۲	۰/۲۸۳	۲/۶۲	۰/۰۶۲۱	۲۱۰
۰/۶۵	۰/۶۹	۰/۳۳۲	۲/۹۷	۰/۰۵۲۶	۱۸۰
۰/۷۰	۰/۷۲	۰/۳۸۵	۲/۲۲	۰/۰۴۵۵	۱۶۰
۰/۷۵	۰/۸۲	۰/۴۲۲	۲/۹۵	۰/۰۳۹۵	۱۴۰
۰/۸۰	۰/۸۹	۰/۵۰۴	۲/۲۸	۰/۰۳۲۸	۱۳۰
۰/۸۵	۰/۹۲	۰/۵۶۸	۵/۰۵	۰/۰۳۰۹	۱۱۰
۰/۹۰	۰/۹۹	۰/۶۳۶	۵/۶۶	۰/۰۲۷۵	۱۰۰
۰/۹۵	۱/۰۶	۰/۷۰۹	۶/۳۱	۰/۰۲۴۷	۹۰
۱/۰۰	۱/۱۶	۰/۷۸۶	۷/۰۰	۰/۰۲۲۳	۸۱
۱/۱۰	۱/۲۶	۰/۹۵۰	۸/۲۶	۰/۰۱۸۵	۷۵
۱/۲۰	۱/۳۶	۱/۱۳۱	۱۰/۰۹	۰/۰۱۵۵	۵۶
۱/۳۰	۱/۴۶	۱/۲۲۷	۱۱/۸	۰/۰۱۳۲	۴۸
۱/۴۰	۱/۵۶	۱/۵۳۹	۱۳/۷	۰/۰۱۱۴	۴۰
۱/۵۰	۱/۶۶	۱/۷۷۰	۱۵/۷۵	۰/۰۰۹۹	۳۳
۱/۶۰	۱/۷۶	۲/۰۱۱	۱۷/۹	۰/۰۰۸۸	۲۵
۱/۷۰	۱/۷۶	۲/۲۷۰	۲۰/۲	۰/۰۰۷۷	۲۰
۱/۸۰	۱/۸۶	۲/۵۲۵	۲۲/۶	۰/۰۰۶۹	۱۷
۱/۹۰	۱/۹۶	۲/۸۳۵	۲۵/۲	۰/۰۰۶۲	۱۵
۲	۲/۰۷	۲/۱۲۲	۲۸/۰۰	۰/۰۰۵۶	۱۲
۲/۵	۲/۵۷	۲/۹۰۸	۳۲/۷	۰/۰۰۴۶	۷
۳	۳/۰۸	۷/۰۷۹	۶۲/۹	۰/۰۰۳۵	—

### ۲-۳- میکرومتر


میکرومتر دستگاهی است که می‌توان با آن، ضخامت ورق‌ها و قطر سیم‌های نازک را تا دقت یک صدم میلی‌متر، اندازه‌گیری کرد.

میکرومتر اساساً از یک میله و یک بیج درست شده است. در این وسیله، میله استوانه‌ای توخالی است که سطح خارجی آن بر حسب میلی‌متر مدرج شده است. روی بیج، کلاهکی قرار دارد که می‌تواند در امتداد غلاف جا به جا شود. کلاهک بیج روی سطح خارجی میله حرکت می‌کند. یا بیجانیدن جفجغه هرزگرد کلاهک بر روی میله جا به جا می‌شود. در شکل (۲-۲) قسمت‌های مختلف یک میکرومتر معرفی شده است.

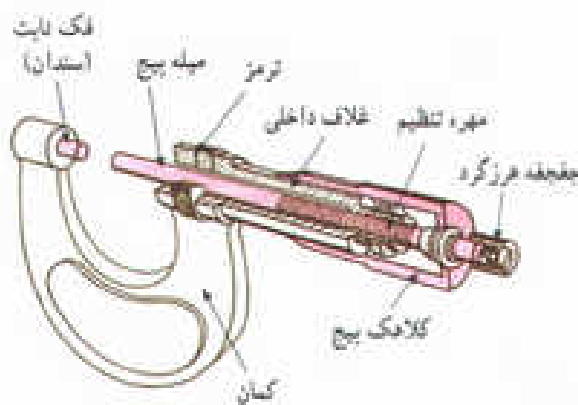

شکل ۲-۲

اگر کلاهک یک دور بچرخد زیاده متحرک نیم میلی‌متر جا به جا می‌شود (گام بیج نیم میلی‌متر است). لبه کلاهک به ۵۰ قسمت تقسیم شده است بنابراین هر درجه موجود بر روی کلاهک یک صدم میلی‌متر را نشان می‌دهد.

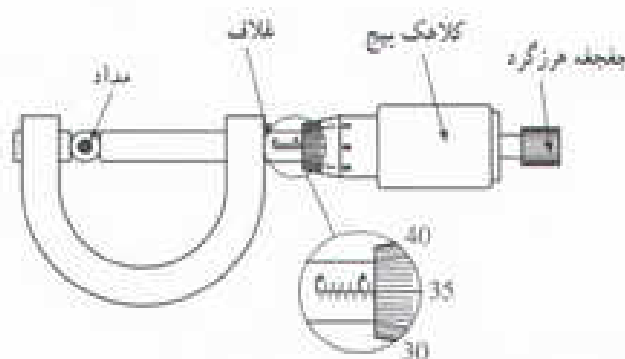

میله  $7/85\text{mm}$  را نشان می‌دهد.  
 قطر مداد = درجه‌ای را که میله نشان می‌دهد.  
 به علاوه درجه‌ای که کلاهک نشان می‌دهد.  
 $7/85\text{mm} = \text{قطر مداد}$

شکل ۲-۳

برای اندازه‌گیری قطر سیم، سیم را بین دو فلک میکرومتر قرار می‌دهیم و جفجغه هرزگرد را آنقدر می‌چرخانیم تا دو فلک، سیم را در میان بگیرند. در این حالت جفجغه هرزگرد با چرخش خود صدایی تولید می‌کند و فلک‌ها دیگر پیش نمی‌روند. از خط کش میله غلاف، میلی‌متر و از لبه کلاهک صدم میلی‌متر را می‌خوانیم.

مثلاً در شکل (۲-۳) قطر مداد  $7/85\text{mm} = 7/5 + 0/35 = 7/5$  فرانت می‌شود.

## ۲-۴- کار شماره ۱ (زمان اجرا: ۱۵ دقیقه)

### ۲-۴-۱- هدف:

- آشنایی با کار میکرومتر
- کسب مهارت لازم در اندازه‌گیری ضخامت و قطر

### ۲-۴-۲- وسایل لازم:


- میکرومتر
- چهار عدد میله در قطرهای متفاوت



شکل ۲-۲- نحوه در دست گرفتن میکرومتر

### ۲-۴-۳- ایمنی:

- میکرومتر دستگاه دقیق و حساس است در بکارگیری آن دقت لازم را بکار برید. و آن را طوری در دست بگیرید که از امکان افتادن آن بر روی زمین جلوگیری شود. (شکل ۲-۴)
- از ضربه زدن به کلیه اجزاء میکرومتر خودداری کنید.
- در هنگام اندازه‌گیری وقتی صدای جفجفه شنیده شد، دیگر از چرخاندن قسمت‌های متحرک خودداری کنید.
- از وارد کردن فشار در جهات مختلف به اهرم‌ها و سایر اجزاء میکرومتر بپرهیزید.

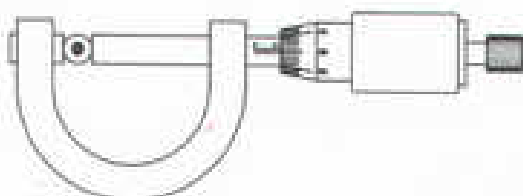

### ۲-۴-۴- مراحل کار:

- یک میکرومتر در اختیار بگیرید. قسمت‌های مختلف آن را شرح دهید.
- چهار نمونه میله در اختیار گرفته و قطر آن‌ها را اندازه بگیرید.



شکل ۲-۵

- مقدار فرانت تهیه در شکل (۲-۵) چند میلی‌متر و چند صدم میلی‌متر است؟ مقادیر را در جدول (۲-۲) وارد کنید.

جدول ۲-۲


شماره	d قطر (mm)	$A = \frac{\pi d^2}{4}$ سطح مقطع (mm <sup>2</sup> )
۱		
۲		
۳		
۴		



## ۲-۵- کار شماره ۲ (زمان اجرا: ۱۵ دقیقه)

۲-۵-۱- هدف:

- آشنایی با کار میکرومتر
- کسب مهارت لازم در اندازه گیری ضخامت و قطر اجسام با میکرومتر

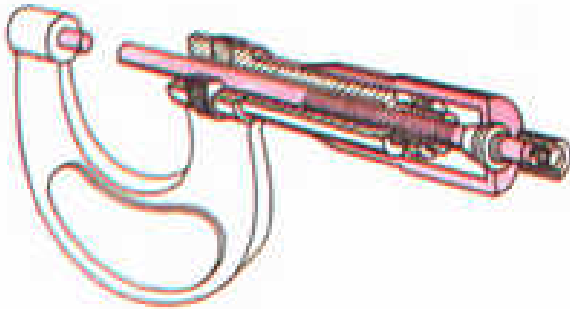

۲-۵-۲- وسایل لازم:

- میکرومتر
- کتاب ساخت ترانسفورماتورها


۲-۵-۳- دستور کار:

- یک میکرومتر در اختیار بگیرید و با اندازه گیری برگ های کتاب جدول (۲-۳) را کامل کنید.

جدول ۲-۳

تعداد برگه ها	ضخامت اندازه گیری شده mm	$d = \frac{D}{n}$ ضخامت یک برگ
۵۰		$d_1 =$
۲۰		$d_2 =$
۳۰		$d_3 =$
۲۰		$d_4 =$
۱۰		$d_5 =$
$d_{\text{میانگین}} = \frac{d_1 + d_2 + d_3 + d_4 + d_5}{5} =$ (mm)		

۲-۶- کار شماره ۳ (زمان اجرا: ۳۰ دقیقه)

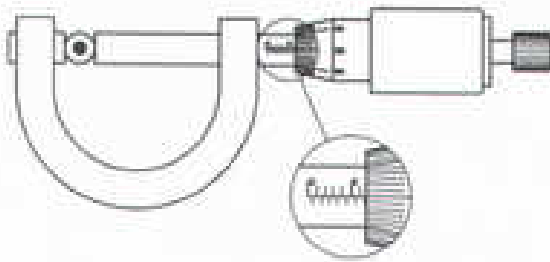

در این قسمت قطر چند سیم را از طریق اندازه گیری با میکرومتر به دست آورید.

جدول (۲-۴) را از طریق اندازه گیری و به کمک مقادیر جدول (۲-۱) کامل کنید.

جدول ۲-۴

نوع سیم	قطر سیم d (mm)	سطح مقطع (mm <sup>2</sup> ) $A = \frac{\pi d^2}{4}$	سطح مقطع (mm <sup>2</sup> ) از جدول (۱-۲)	تفاوت مقدار اندازه گیری با مقدار جدول
0.50	0,			
0.60				
0.75				
0.80				
0.85				
0.90				
1				
1.2				
1.5				

## آزمون پایانی (۲)



- ۱- ساختمان و اساس کار یک میکرومتر را شرح دهید.
- ۲- چگالی جریان را تعریف کنید.
- ۳- اگر فاصله بین دو دندان متوالی بیج در میکرومتر یک میلی متر و کلاهک بیج به  $50^\circ$  قسمت مساوی تقسیم شود دقت اندازه گیری چه اندازه می شود!
- ۴- از کاربردهای میکرومتر در صنعت چند نمونه نام ببرید.
- ۵- قطر سیم مورد نیاز برای انتقال جریان الکتریکی ۲۵ آمپر با چگالی جریان  $6 \frac{A}{mm^2}$  چند میلی متر است؟
- ۶- مقدار واقعی سطح مقطع یک سیم  $2/57$  میلی متر مربع است. قطر این سیم با میکرومتر  $2/55$  اندازه گیری شده است. تفاوت اندازه گیری با مقدار واقعی چقدر است؟
- ۷- کدام یک از اندازه گیری های انجام شده دقیق تر است؟
  - ۱-  $12/20$
  - ۲-  $12/200$
  - ۳-  $12/2$
  - ۴- دقت همه یکسان است.
- ۸- دقت اندازه گیری با میکرومتر چند میلی متر است؟
  - ۱-  $0/05$
  - ۲-  $0/02$
  - ۳-  $0/1$
  - ۴-  $0/1$
- ۹- سیم های لاکه بر اساس ..... و سیم های روشنایی بر اساس ..... طبقه بندی می شوند.

## واحد کار سوم

توانایی ساخت فرقه ترانسفورماتور

### هدف کلی:

انتخاب فرقه مناسب پلاستیکی از جداول استاندارد و ساخت فرقه ترانسفورماتور از فیبرهای استخوانی

### هدف‌های رفتاری:

فراگیر پس از آموزش این واحد کار قادر خواهد بود:


- ۱- اجزای ساختمان یک ترانسفورماتور را نام ببرد.
- ۲- نوع ترانسفورماتور هسته‌ای و جداری را تشخیص دهد.
- ۳- تفاوت هسته‌های یکپارچه و مورق را شرح دهد.
- ۴- انواع هسته را بیان کند.
- ۵- ابعاد هسته و ارتباط ابعاد با هم دیگر را بیان کند.
- ۶- طبقه‌بندی سیم‌های لاک‌ی را از نظر دمای تحمل آن‌ها نام ببرد.
- ۷- کلاس عایق‌ها را نام ببرد و کاربرد آن‌ها را بیان کند.
- ۸- از جداول سیم‌های لاک‌ی بطور مطلوب استفاده کند.
- ۹- اشکال مختلف سیم بیخ‌های ترانسفورماتور را شرح دهد.
- ۱۰- ابعاد فرقه ترانسفورماتور را از کاغذهای برش‌مان داده و آن‌ها را به صورت فرقه کامل مونتاژ کند.
- ۱۱- ابعاد فرقه ترانسفورماتور را از فیبر استخوانی برش‌مان داده و آن‌ها را به صورت فرقه کامل مونتاژ کند.

### ساعت

جمع	عملی	نظری
۲۸	۲۴	۴


## پیش آزمون (۳)

۱- در ترانسفورماتورهای جداری تلفات برانگندگی ..... می باشد و این ترانسفورماتورها بیشتر در فشاری ..... کاربرد دارند.

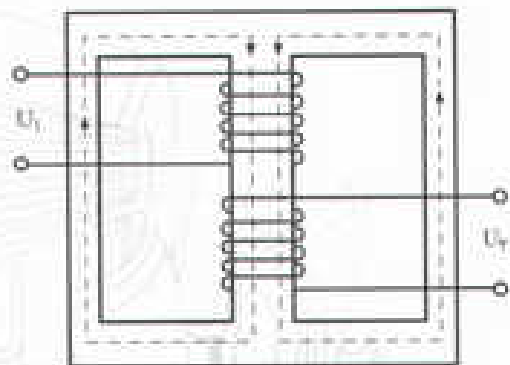


- ۱- حداقل - ضعیف
- ۲- حداقل - قوی
- ۳- حداکثر - قوی
- ۴- حداکثر - ضعیف

۲- با ورقه ورقه کردن هسته ترانسفورماتور تلفات فوقه ..... و مقدار مؤثر هسته ..... می باشد.

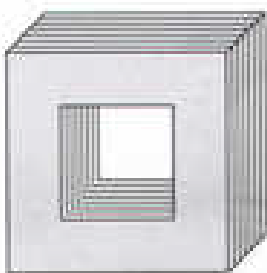

- ۱- کاهش - افزایش
- ۲- کاهش - کاهش
- ۳- افزایش - کاهش
- ۴- افزایش - افزایش

۳- در هسته EI78 عرض بازوی وسطی چند میلی متر است؟

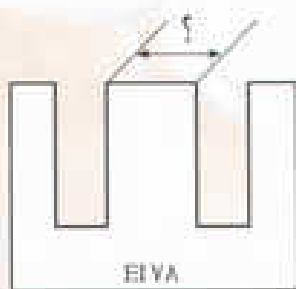


- ۱- ۲۶
- ۲- ۱۳
- ۳- ۳۹
- ۴- ۷۸

۴- یک موتور الکتریکی باید دمای ۱۴۰ درجه سلسیوس را تحمل کند طبقه سیم لاکه مناسب برای این موتور کدام است؟


- A-۱
- B-۲
- F-۳
- H-۴

### ۳-۱- ساختمان ترانسفورماتورها

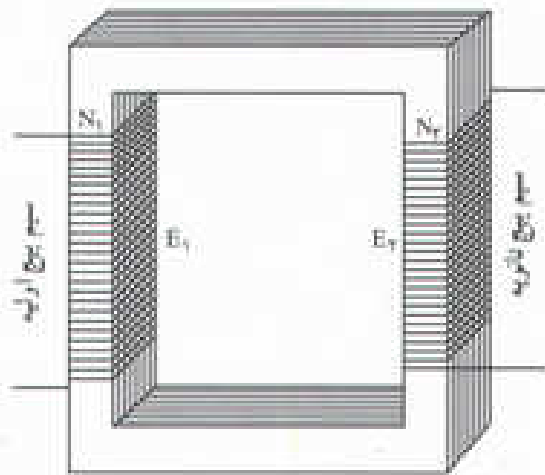

شکل ۳-۱


هر ترانسفورماتور از یک هسته آهنی و دو سیم پیچ تشکیل می‌شود. معمولاً سیم پیچ‌ها از سیم‌های مسی لاک‌پوش تهیه می‌شوند و روی بازوهای هسته ترانسفورماتور قرار می‌گیرند. سیم پیچ طرف بار را سیم پیچ ثانویه، سیم پیچ طرف منبع تغذیه را سیم پیچ اولیه می‌گویند. هسته ترانسفورماتور از ورقه‌های آهن نرم (ورقه‌های دیناموبلش) تشکیل می‌شود. (شکل ۳-۱) ترانسفورماتورها به صورت هسته‌ای و جداری ساخته می‌شوند.

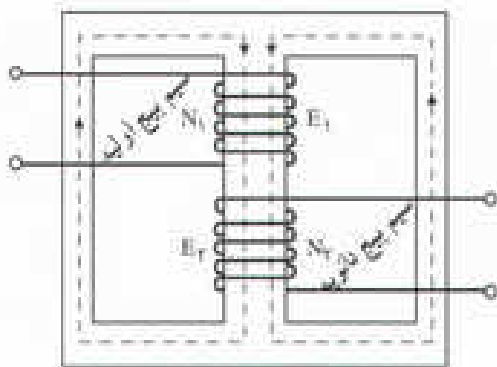

شکل ۳-۲

#### ۳-۱-۱- ترانسفورماتورهای جداری: در این

ترانسفورماتور سیم پیچ اولیه و ثانویه هر دو روی بازوی وسط هسته پیچیده می‌شوند. بدین طریق فوران ایجاد شده در بازوی وسط به دو قسمت مساوی تقسیم می‌شود و از طریق دو بازوی دیگر مسیر مغناطیسی مربوطه را کامل می‌کند. از این نوع ترانسفورماتورها بیشتر در فشار ضعیف استفاده می‌شود. (شکل ۳-۲)

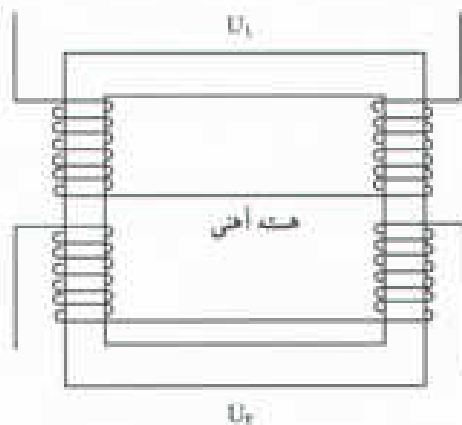


شکل ۳-۳

#### ۳-۱-۲- ترانسفورماتورهای هسته‌ای: در این نوع

ترانسفورماتورها سیم پیچ اولیه و سیم پیچ ثانویه روی یک بازوی هسته و دو نیمه دیگر روی بازوی دومی هسته پیچیده می‌شود. از این ترانسفورماتورها بیشتر در ولتاژهای فشار قوی استفاده می‌شود. (شکل ۳-۳)

## ۳-۲- هسته آهنی ترانسفورماتورها

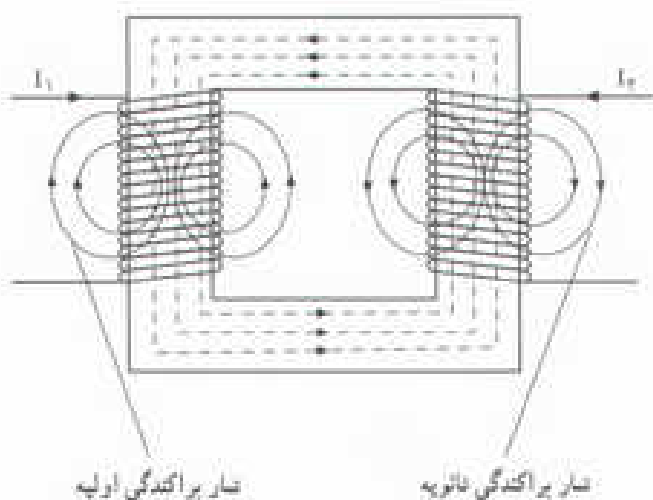


شکل ۳-۲


مدار مغناطیسی ترانسفورماتورها از طریق هسته آهنی بسته می‌شود. انتخاب آهن به عنوان هسته، در ترانسفورماتورها به خاطر کم بودن مقاومت مغناطیسی (رلاکتانس) و بالا بودن ضریب نفوذ مغناطیسی ( $\mu_r$ ) آن است. حجم زیاد شار مغناطیسی که توسط جریان سیم پیچ‌ها ایجاد می‌شود از طریق هسته ترانسفورماتور مدار خود را کامل می‌کند. حجم کمتری از طریق هوا مسیر خود را کامل می‌کند که در القای نیروی محرکه شرکت نمی‌کند. به این قسمت از شار مغناطیسی که از طریق هسته آهنی بسته نمی‌شود و در القای نیروی محرکه شرکت نمی‌کند شار پراکنندگی می‌گویند. (شکل ۳-۲) شار مغناطیسی در درون هسته از نوع متغیر یا متناوب است. بدین علت آرایش مولکول‌های مغناطیسی در مسیر هسته، در جهت‌های مختلف صورت می‌گیرد. متناوب بودن شار مغناطیسی و جهت‌گیری‌های مختلف مولکول‌های مغناطیسی دو اثر، در کاهش بازده ترانسفورماتور به جامی گذارند. این دو اثر تلفات هیستریزس و تلفات فوکو می‌باشند. این تلفات را در بررسی تلفات ترانسفورماتورها مطالعه خواهیم کرد.

بنابراین در انتخاب هسته‌های ترانسفورماتورها عنصری باید انتخاب شود که حداقل تلفات هیستریزس را داشته باشد. این خاصیت را آهن نرم دارد. برای کاهش تلفات فوکو از ورقه‌های آهن که نسبت به هم عایق هستند استفاده می‌شود. استفاده از ورقه‌های آهن به جای آهن یک پارچه، اندازه سطح مقطع مؤثر هسته را کاهش می‌دهد.

ورقه‌های هسته را از طریق کاغذهای به ضخامت  $0.3$  یا  $0.4$  میلی‌متر با از طریق روکش ورنی نسبت به هم عایق می‌کنند. روش دیگر عایق کردن ورقه‌های هسته نسبت به هم روش فسفاتاسیون می‌باشد در این روش با عایقی به ضخامت خیلی کم (حدود میکرون) از جنس کازلیت ورق‌ها را روکش می‌کنند. ورق‌های هسته را در عمل به شکل‌های EI, M, L, UI, EE و 3UI می‌سازند. (شکل ۳-۵)

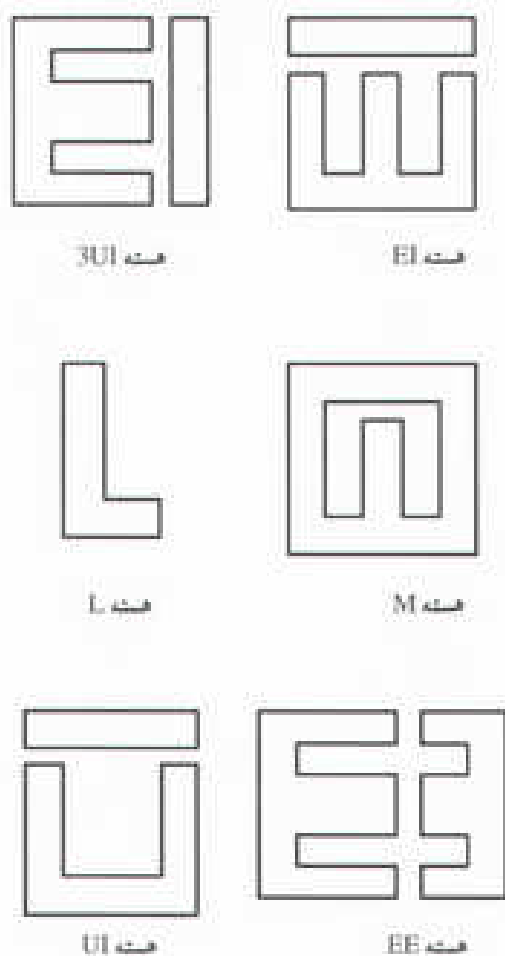


شکل ۳-۵

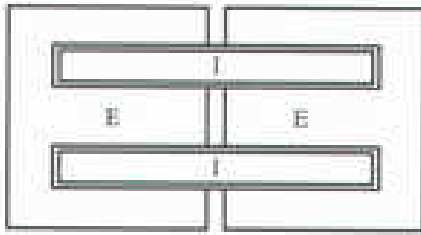

شکل ۳-۶

رایج ترین برش ورق هسته‌های تراشفورمانور برش EI می‌باشند. در این روش از یک هسته مستطیلی دو ورق I در می‌آورند. و هسته EI بدست می‌آید. این برش برای ساخت تراشفورمانورها حداقل دور ریزی را دارد. (شکل ۳-۶)

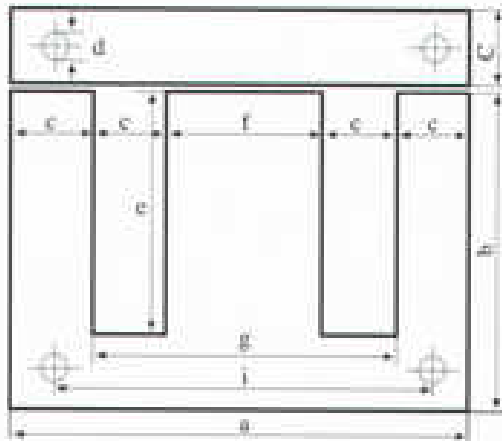

در برش های EI، اندازه های استاندارد بین ابعاد آن تعریف شده است. سازندگان، این اندازه‌ها را در ساخت ورق های EI رعایت می کنند. اندازه های بین ابعاد مطابق شکل (۳-۷) می باشند.

$$b = \frac{7}{8}a, c = \frac{1}{8}a, e = \frac{1}{8}a, f = \frac{1}{8}a, g = \frac{7}{8}a$$

شکل ۳-۷- ابعاد ورق های هسته



تراستفورماتورها بر اساس کاربردشان در توان های متفاوت ساخته می شوند. ابعاد ورق هسته مورد نیاز بر اساس توان ظاهری تراستفورماتور انتخاب می شود. ورق های EI با مرغوبیت بالا بدون افت و یا افت کم ساخته می شوند.




جدول های (۳-۱ و ۳-۲) ابعاد و مشخصات ورق های EI را نشان می دهد.

جدول ۳-۱- ورق های برش EI بدون افت (ابعاد بر حسب mm)

ابعاد،	a	b	c	d	e	f	g	i	ضخامت ورق
EI30	30	20	5	—	15	10	20	—	0-0.5
EI38	38.4	25.6	—	—	19.21	12.8	25.5	—	"
EI42	42	28	7	3.5	21	14	28	35	0.27-0.65
EI48	48	32	8	3.5	24	16	32	40	"
EI54	54	36	9	3.5	27	18	36	45	"
EI60	60	40	10	3.5	30	20	40	50	"
EI66	66	44	11	4.5	33	22	44	55	"
EI75	75	50	12.5	4.5	37.5	25	50	62.5	"
EI78	78	52	13	4.5	39	26	52	65	"
EI84	84	56	14	4.5	42	28	56	70	"
EI96	96	64	16	5.5	48	32	64	80	"
EI105	105	70	17.5	5.5	52.5	35	70	87.5	"
EI108	108	72	18	5.5	54	36	72	90	"
EI120	120	80	20	7	60	40	80	100	"
EI150N	150	100	25	8	75	50	100	125	"

جدول ۳-۲- ورق های برش EI با افت کم (ابعاد بر حسب mm)

ابعاد،	a	b	c	d	e	f	g	i	ضخامت ورق
EI92	92	62.5	11.5	4.5	51	23	66	82	0.27-0.65
EI106	106	70.5	14.5	5.5	56	29	77	94	"
EI130	130	87.5	17.5	6.8	70	35	95	115	"
EI150	150	100	20	7.8	80	40	110	135	"
EI170	170	117.5	22.5	8	95	45	125	150	"
EI195	195	152.5	27.5	11	125	55	140	170	"
EI231	231	176.5	32.5	13	144	65	166	201	"

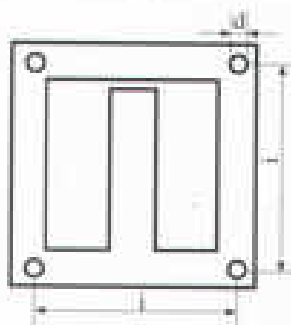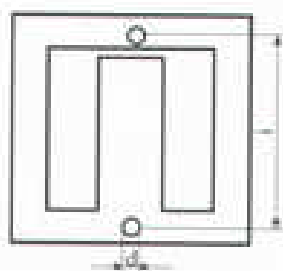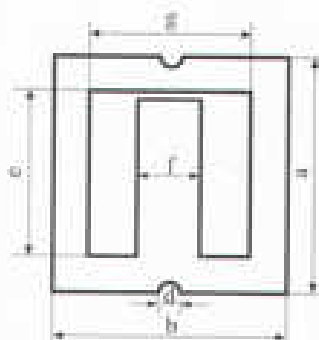


شکل ۳-۸- انواع برش M

ابعاد ورق هسته M و ورق های استاندارد موجود در شکل (۳-۸) و جدول (۳-۳) مشاهده می شود.

جدول ۳-۳- جدول استاندارد ابعاد برش M

انواع	a	b	c	d	e	f	g	i	فاصله هم این ا			ضخامت ورق	
M20	20	20	3,5	2,8	13	5	13	—	0,3	—	—	—	0,05-0,15
M30	30	30	5	3	20	7	20	—	0,3	—	—	—	0,05-0,15
M42	42	42	6	3,5	30	12	30	36	0,3	0,5	1	—	0,05-0,65
M55	55	55	8,5	3,5	38	17	38	47	0,3	0,5	1	—	0,1-0,65
M65	65	65	10	4,5	45	20	45	56	—	0,5	1	—	0,1-0,65
M74	74	74	11,5	4,5	51	23	51	64	—	0,5	1	—	0,15-0,65
M85	85	85	14,5	4,5	56	29	56	75	—	0,5	1	2	0,27-0,65
M102	102	102	17	5,5	68	34	68	91	—	0,5	1	2	0,27-0,65

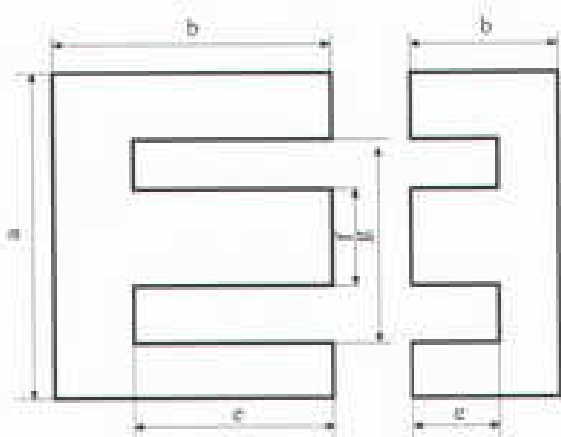


شکل ۳-۹- برش EE و نمایش ابعاد آن

نوع ورق هسته EE بیشتر در ساخت بوبین های کنتاکتورها و ترانسفورماتورهای دو شبکه به کار می رود. ارتباط ابعاد ورق هسته EE و ورق های استاندارد آن در شکل (۳-۹) و جدول (۳-۲) مشاهده می شود.

جدول ۳-۲- جدول استاندارد و اندازه ابعاد برش EE (ابعاد بر حسب mm)

اندازه	اندازه	a	b	e	f	g	ضخامت ورق
EE8	E 8×2.5	8	2.5	1.3	2.4	5.6	0.1-0.35
	E 8×5.5		5.5	4.3			
EE10	E 10×3	10	3	1.5	3	7	0.1-0.35
	E 10×7		7	5.5			
EE12.5	E 12.6×4	12.6	4	2.1	3.8	8.8	0.1-0.35
	E 12.6×8.6		8.6	6.7			
EE16	E 16×5	16	5	2.6	4.8	11.2	0.1-0.35
	E 16×11		11	8.6			
EE20	E 20×6	20	6	3	6	14	0.1-0.35
	E 20×14		14	11			
EE25	E 25×8	25	8	4.2	7.8	17.4	0.1-0.35
	E 25×17		17	13.2			
EE32	E 32×10	32	10	5.2	9.8	22.4	0.1-0.35
	E 32×22		22	17.2			
EE40	E 40×12	40	12	6	12	28	0.1-0.35
	E 40×28		28	22			


از ورق هسته‌های 3UI بیشتر در ساخت ترانسفورماتورهای سبه فاز استفاده می‌شود. ابعاد تقریبی 3UI و ورق‌های هسته‌های استاندارد آن در شکل (۳-۱۰) و جدول (۳-۵) مشاهده می‌شود.

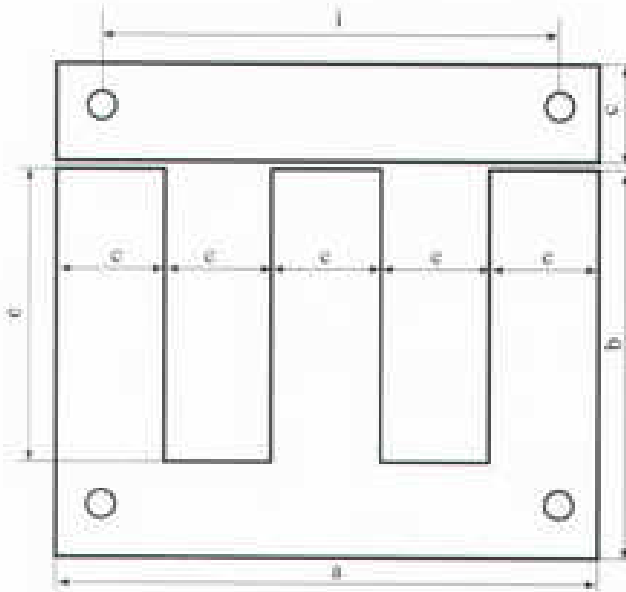

شکل ۳-۱۰- برش EE و نمایش ابعاد آن

جدول ۳-۵- جدول استاندارد و اندازه ابعاد برش 3UI (ابعاد بر حسب mm)

اندازه	a	b	c	e	i	فصلت ورق
3UI30	50	40	10	30	40	0.2-0.65
3UI39	65	52	13	39	52	"
3UI48	80	64	16	48	64	"
3UI60	100	80	20	60	80	"
3UI75	125	110	25	75	110	"
3UI90	150	120	30	90	120	"
3UI114	190	152	38	114	152	"
3UI132	220	176	44	132	176	"
3UI150	250	200	50	150	200	"
3UI168	280	224	56	168	224	"
3UI180	300	240	60	180	240	"
3UI210	350	180	70	210	180	"
3UI240	400	320	80	240	320	"

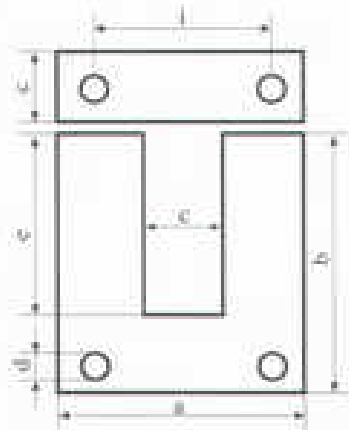


شکل ۱۱-۳- برش UI

ورق هسته های UI بیشتر در ساخت ترانسفورماتورهای هسته ای و ترانسفورماتورهای جوش کاری استفاده می شود. ابعاد ورق های استاندارد ورق هسته UI مطابق شکل (۱۱-۳) و جدول (۶-۳) داده شده می باشد.

جدول ۶-۳- جدول استاندارد ابعاد برش UI

اندازه	a	b	c	d	e	i	ضخامت ورق
UI30	30	40	10	3.5	30	20	0.1-0.5
UI39	39	52	13	3.5	39	26	0.1-0.5
UI48	48	64	16	3.5	48	32	0.2-0.65
UI60	60	80	20	4.5	60	40	"
UI75	75	100	25	4.5	75	50	"
UI90	90	120	30	1.8	90	60	"
UI102	102	136	34	1.8	102	68	"
UI114	114	152	38	11	114	76	"
UI132	132	176	44	11	132	88	"
UI150	150	200	50	11	150	100	"
UI168	168	224	56	11	168	112	"
UI180	180	240	60	11	180	120	"
UI210	210	280	70	15	210	140	"
UI240	240	320	80	15	240	160	"

### ۳-۳- سیم پیچ‌ها

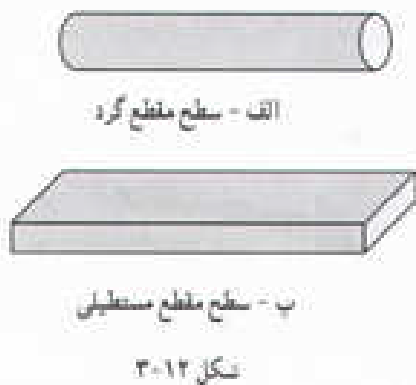


ترانسفورماتورها را اغلب با سیم‌های لاک‌ی می‌پیچند. در ترانسفورماتورهای پر قدرت از سیم با روکش کاغذی نیز استفاده می‌شود. در مقاطع بالا سطح مقطع به صورت مستطیل (نوارهای تسمه‌ای) انتخاب می‌شود. (شکل ۳-۱۲)

سیم‌های مسی هدایت الکتریکی بالا دارند، خوب نورد می‌شوند، از قابلیت خوب لحیم کاری برخوردارند، اگر سخت شوند، با گرما مجدداً حالت نرم به خود می‌گیرند. سیم‌های آلومینیوم سبک‌تر از سیم‌های مسی می‌باشند و بهتر از مس قابلیت ورق کاری دارند ولی استحکام مکانیکی مس را ندارند و مثل مس به صورت رشته‌های نازک در نمی‌آیند. هدایت الکتریکی آلومینیوم کم‌تر از مس است. سیم‌های آلومینیوم پس از مس بیشترین مصرف را در صنعت برق دارند. بعضی از مشخصات مس با آلومینیوم در جدول (۳-۷) با هم مقایسه شده‌اند.

جدول ۳-۷- جدول استاندارد ابعاد برش M

نوع	چگالی $g/cm^3$	نقطه ذوب $^{\circ}C$	هدایت حرارتی $W/m^{\circ}C$	مقاومت مخصوص $\Omega m/mm^2$	ضریب حرارتی $\Omega/^{\circ}C$
مس	۸/۹۴	۱۰۸۳	۲۵۰	۰/۰۱۷۸۶	۰/۰۰۳۹۳
آلومینیوم	۲/۷	۶۵۷	۲۰۰	۰/۰۲۸۶	۰/۰۰۳۵

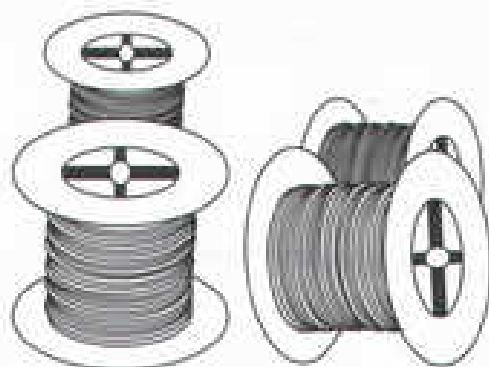

شکل ج-۳-۱۲

سیم‌های مصرفی در ترانسفورماتورها در قطرهای پایین با لاک و در قطرهای بالا با کاغذ یا لایف رشته‌ای روکش می‌شوند. نوع و ضخامت مواد عایقی روکش‌ها به ولتاژ و دمای کار بستگی دارد. بدین علت سیم‌های لاک‌ی را از نظر دمایی که تحمل می‌کنند به طبقات F، H، B و A دسته‌بندی می‌کنند سیم‌ها بر روی فرقه در چند طبقه پیچیده می‌شوند. (شکل ج-۳-۱۲) بین سیم‌های طبقات متوالی اختلاف پتانسیل وجود دارد. برای جلوگیری از اتصال سیم‌ها در طبقات متوالی، بین طبقات از عایق‌های کاغذی یا نام پرسیان (پرشخان یا پرشمان) یا عایق پلی استر قرار می‌دهند. عایق‌های کاغذی با پلی استر را یک طبقه بالاتر از کلاس سیم‌ها

ادامه جدول ۳-۸- کلاس طبقه بندی بر اساس دمای سیم های لاکتی

H	F	B	A	
۱۸۰	۱۵۵	۱۳۰	۱۰۵	حداکثر دمای قابل تحمل °C

انتخاب می کنند. کاغذ عایق ها یا پلی استرها بر اساس درجه حرارت قابل تحمل طبقه بندی می شوند. (جدول ۳-۸)

از الیاف عایق کلاس A در ترانسفورماتورهایی که با هوا یا روغن خنک می شوند استفاده می شود. سیم بیج های ترانسفورماتورهایی که با هوا خنک می شوند توسط بازجه های بنه ای یا کنالی آغشته به روغن نوار بندی می شوند تا به صورت یک بازجه درآیند. بدین طریق از لرزش سیم ها جلوگیری می شود. پس از نوار بندی سیم بیج ها به روغن آغشته می شوند سیم بیج های اولیه و ثانویه توسط کاغذ یا صمغ معمولی از همدیگر عایق بندی می شوند. سیم های لاکتی مورد استفاده در سیم بیجی ترانسفورماتورهای با قدرت کم دارای مشخصات و اندازه های استاندارد می هستند که بیش از این در بخش اندازه گیری قطر سیم با آن ها آشنا شده اید. جدول (۳-۹) شرح کلاس های عایقی را ارائه می کند.


جدول ۳-۹- شرح کلاس های عایقی

کلاس عایق	حداکثر دمای قابل تحمل °C	مشخصات
Y	۹۰	این نوع عایق از مواد بنه، اپریشم، کاغذ، سلولز چوب که به روغن آغشته یا غوطه ور نشده اند ساخته می شوند (کاربرد زیادی ندارد)
A	۱۰۵	مواد عایقی نوع Y هستند که به روغن یا صمغ های طبیعی اثرسل آغشته می شوند و ورق های چوبی و کاغذ در این رده قرار دارند.
E	۱۲۰	شامل لعاب های مصنوعی، بنه و ورق های کاغذی با چسب مالدنید و غیره می باشد.
B	۱۳۰	از عایق های میکا، الیاف شیشه ای، بنه یا چسب شناسب، به صورت ورق های میکا و شیشه و بنه نسوز ساخته می شود.
F	۱۵۵	مواد عایقی B را همراه با چسبی که پایداری حرارتی بالا دارد شامل می شود.
H	۱۸۰	الیاف شیشه ای، بنه نسوز، میکا و صمغ های سیلیم را شامل می شود.
C	بالتر از ۱۸۰	میکا، سرامیک، شیشه، کوارتز بدون چسب یا صمغ های سیلیم یا پایداری حرارتی بالا را شامل می شود.



### ۳-۴- فرقره سیم پیچی

سیم پیچ‌های ترانسفورماتور، ابتدا روی یک فرقره پیچیده می‌شود. (شکل ۳-۱۳) پس از آماده شدن سیم پیچی‌ها، ورق‌های هسته در درون فرقره‌ها قرار داده می‌شوند. فرقره‌ها متناسب با ابعاد هسته انتخاب می‌شوند. این فرقره‌ها در توان‌های پایین، از مواد ترموپلاست به صورت یک پارچه در قالب‌های استاندارد ساخته می‌شوند. یا از برش و مونتاژ کاغذهای برشمان درست می‌شوند. در توان‌های بالا و دمای کار زیاد فرقره‌ها را از فیبرهای استخوانی می‌سازند. فیبرهای استخوانی از استحکام مکانیکی بالا برخوردارند و دماهای زیادی را تحمل می‌کنند. در انتخاب ورق‌های هسته و فرقره ترانسفورماتورها دو عامل تعیین کننده را باید در نظر گرفت.

- ۱- سطح کافی برای سیم پیچ اولیه و ثانویه.
  - ۲- حداکثر بهره برداری از فضای فرقره.
- در شکل (۳-۱۴) طرز قرار گرفتن هسته‌ها در درون فرقره مشاهده می‌شود.

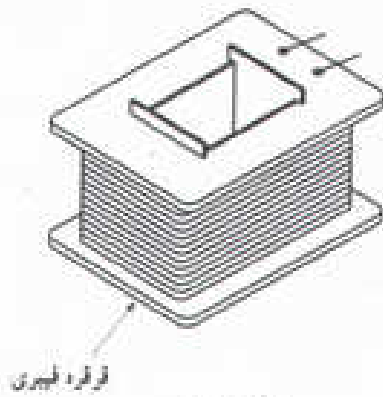

شکل ۳-۱۳

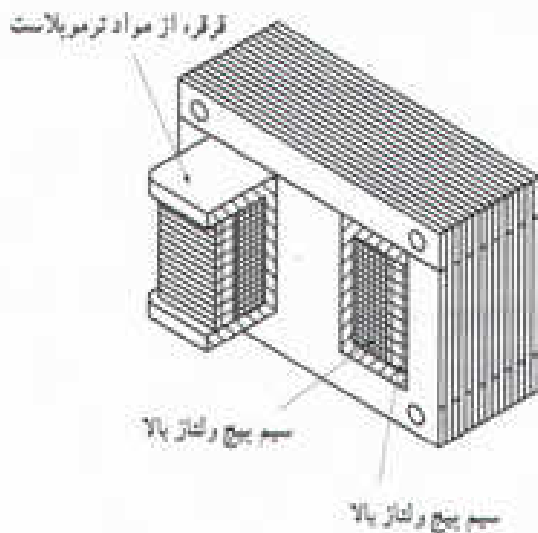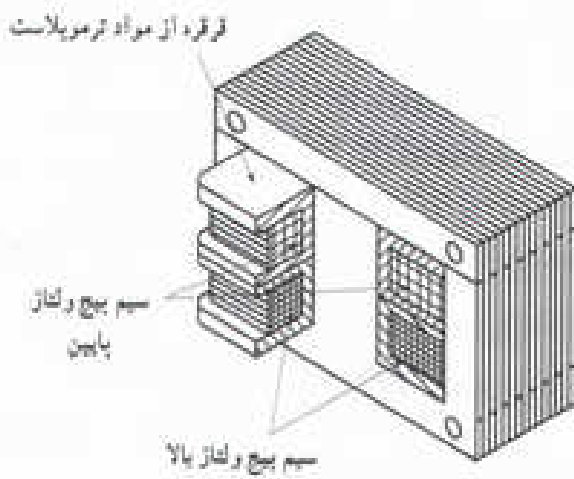

شکل ۳-۱۴



با مراجعه به جداول استاندارد ورق هسته‌های تراشفور مانورها، مشاهده می‌شود که این ورق‌ها ابعاد متفاوتی دارند و سطح پنجره آن‌ها متفاوت است. بنابراین در انتخاب ورق هسته، ورق‌ها را باید انتخاب نمود که سطح پنجره آن، سطح مورد نیاز سیم بیج اولیه و ثانویه را کفایت کند. از ستون آخر جدول استاندارد سیم‌های لاک‌می‌توان سطح اشغال شده توسط سیم بیج اولیه و ثانویه را محاسبه نمود. (روابط ۳-۱ الی ۳-۳)

$N_1$  تعداد دور سیم بیج اولیه،  $N_2$  تعداد دور سیم بیج ثانویه،  $a_1$  تعداد دور سیم بیج اولیه (با قطر  $d_1$ ) در هر سانتی‌متر مربع،  $a_2$  تعداد دور سیم بیج ثانویه (با قطر  $d_2$ ) در هر سانتی‌متر مربع و  $A$  کل سطح اشغال شده توسط سیم بیج اولیه و ثانویه است. سطح پنجره ورق‌های هسته باید کمی بیش از این سطح را داشته باشند. تا غایب‌های بین سیم بیج‌ها را پوشش دهد. بدین خاطر در سیم بیجی دستی ۲۵٪ و در سیم بیجی‌های ماشین‌ساز ۲۰٪ اضافه سطح منظور می‌کنند. سطح پنجره ورق هسته از رابطه  $A = c \times e$  محاسبه می‌شود. این سطح باید ۲۰٪ تا ۲۵٪ بیش از سطح سیم بیج‌های اولیه و ثانویه باشند.

رابطه ۳-۱:

سطح اشغال شده توسط سیم بیج اولیه

$$A_1 = \frac{N_1}{a_1} \text{ cm}^2$$

رابطه ۳-۲:

سطح اشغال شده توسط سیم بیج ثانویه

$$A_2 = \frac{N_2}{a_2} \text{ cm}^2$$

رابطه ۳-۳:

سطح اشغال شده توسط سیم بیج اولیه و ثانویه

$$A = A_1 + A_2 \text{ cm}^2$$

$$A_1 = \frac{N_1}{a_1} = \frac{400}{210} = 1/90 \text{ cm}^2$$

$$A_2 = \frac{N_2}{a_2} = \frac{80}{56} = 1/70 \text{ cm}^2$$

$$A = A_1 + A_2 = 1/90 + 1/70$$

$$A = 2/33 \text{ cm}^2$$

$$A_F = 1/35 \times A = 2/5 \text{ cm}^2$$

در ورق E1V5 داریم:

$$C = 12/4 \text{ mm} = 1/24 \text{ cm}$$

$$e = 27/5 \text{ mm} = 3/75 \text{ cm}$$


$$A = 1/24 \times 3/75 = 2/65) 2/5$$

مثال: ورق EI مناسب برای ۴۰۰ دور سیم بیج اولیه به

قطر ۱/۶- و ۸۰ دور سیم بیج ثانویه به قطر ۱/۲ mm را


به دست آورد. این سیم بیج‌ها به طور دستی روی فرود بیجیده

می‌شوند.

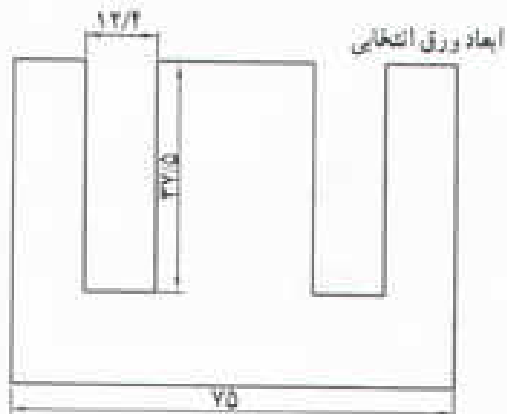

بنابراین ورق E1V5 برای مشخصات بالا مناسب می‌باشد. برای ساخت با انتخاب فرقه سیم بیج‌ها، ابتدا ابعاد فرقه را مطابق شکل (۳-۱۵) نام گذاری می‌کنیم. شکل و ابعاد فرقه‌ها متنوع می‌باشند. انواع فرقه‌ها، با توجه به ابعاد آنها در جدول (۳-۱۰) در صفحه بعد آمده است.


فرقه‌های استاندارد در ابعاد مختلف با توجه به نوع ورق‌های هسته ساخته می‌شوند. پس از تعیین نوع ورق E1 یا توجه به توان ظاهری ترانسفورماتور، از جدول فرقه‌های مربوط به ورق‌های E1، فرقه مورد نیاز را انتخاب می‌کنیم. در این جدول در شماره‌های یکسان فرقه‌هایی با اندیس‌های مختلف دیده می‌شود. فرقه‌های انتخابی بایستی بتواند حجم سیم ترانسفورماتور را در فضای خود جای دهد به این موضوع در فصول بعدی خواهیم پرداخت.

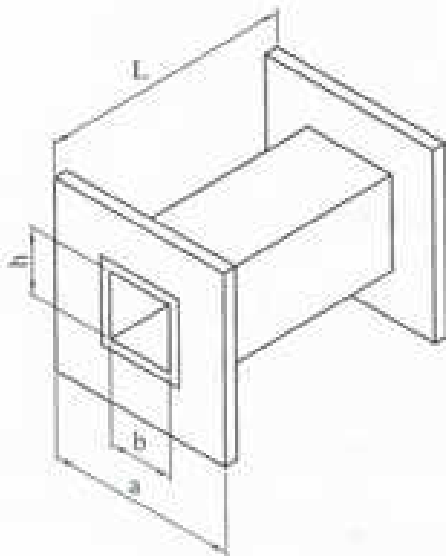

شکل ۱۵-۳- ابعاد فرقه ترانسفورماتور

جدول ۱۰-۳- استاندارد ابعاد فرقره های دسته EI

نوع	a(mm)	b(mm)	h(mm)	L(mm)
EI 30	19.5	10.5	10.5	14.5
EI 38	25.1	13.3	13.6	18.7
EI 42	27.2	14.5	14.8	20.5
EI 48	31.2	16.5	16.8	23.5
EI 54	35.2	18.5	18.8	26.5
EI 60	39.1	20.6	21	29
EI 66	43.1	22.6	24.7	32
EI 78	51.1	26.6	27.5	38
EI 84 a	55.1	28.6	29.5	41
EI 84 b	51.1	32.6	34.6	41
EI 92 a	67.4	32.6	24.5	47
EI 92 b	67.4	32.6	33.5	47
EI 96 a	62.4	32.6	37.5	50
EI 96 b	62.4	32.6	45.7	50
EI 96 c	62.4	32.6	59.7	50
EI 106 a	75.5	29.6	33.5	55
EI 106 b	75.4	29.6	46.5	55
EI 120 a	77.5	40.8	41.7	59
EI 120 b	77.5	40.8	53.7	59
EI 120 c	77.5	40.8	73.7	59
EI 130 a	92	35.7	37.7	69
EI 130 b	92	35.7	47.7	69
EI 140 a	97	51	49.6	73.5
EI 140 b	97	51	66.6	73.5
EI 140 c	97	51	92.6	73.5
EI 150 a	107	40.7	41.6	79
EI 150 b	107	40.7	51.7	79
EI 150 c	107	40.7	61.7	79
EI 170 a	121	45.7	56.7	94
EI 170 b	121	45.7	66.7	94
EI 170 c	121	45.7	45.7	94
EI 195 a	136	56.5	76.7	124
EI 195 b	136	56.5	57.7	124
EI 195 c	136	56.5	70.7	124
EI 231 a	159	66.5	85.7	143
EI 231 b	159	66.5	80.7	143
EI 231 c	159	66.5	99.7	143

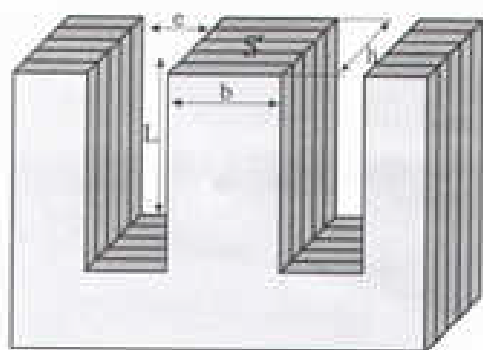

شکل ۳-۱۶

### ۳-۴-۱ ساخت فرقره های ترانسفورماتور از

کاغذ برشمان: فرقره ترانسفورماتورها با توجه به ورق هسته ساخته می‌شوند. (شکل ۳-۱۶) در ساخت فرقره به اطلاعات کامل هسته نیاز است. اطلاعات مورد نیاز عبارت است از:

- طول و عرض بازوی میانی ورق هسته

- ضخامت ورق

- ضخامت کاغذ برشمان (e)

- ضریب فضا (e) اندازه ضریب فضا ۳/۰ الی ۵/۰

میلی متر منظور می‌شود.

- سطح مقطع ظاهری هسته S

- طول تیغه L

- عرض تیغه h

- ارتفاع ورق های روی هم  $h = \frac{S}{b}$


با توجه به ابعاد ورق هسته برای ساختن فرقره دو برش

مطابق شکل (الف-۳-۱۷) از کاغذ برشمان تهیه می‌کنیم اندازه


ها را ابتدا روی کاغذ برشمان پیاده می‌کنیم سپس آن‌ها را برش

می‌دهیم. در شکل های داده شده اندازه m را در حدود ۵

میلی متر در نظر می‌گیرند.

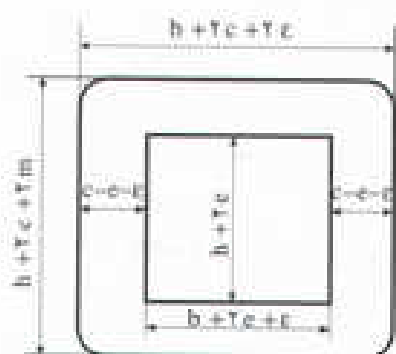

(الف)

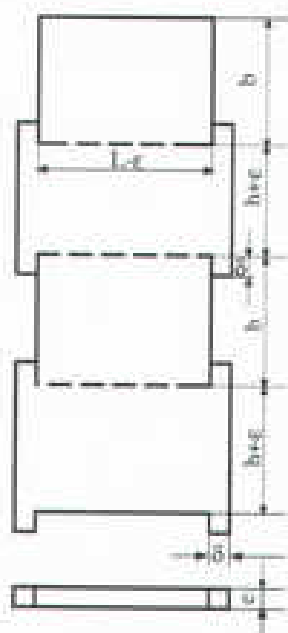

(ب)

شکل ۳-۱۷


با اندازه‌های استاندارد روی کاغذ برشمان مطابق شکل

(ب-۳-۱۷) پدنه جانی فرقره را تهیه می‌کنیم. برای این منظور

ابتدا، اندازه‌های مورد نیاز را روی کاغذ برشمان خط‌کشی می‌کنیم


و یا قیچی کاغذ را می‌بریم. برای خوب تا شدن وجه‌ها، ابعادی را

که با خط چین نشان داده شده‌اند یا سوزن خط‌کشی خط می‌اندازیم.

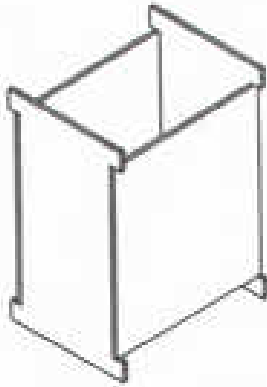


شکل ۳-۱۸

پس از تهیه بدنه فرغره آن را مطابق شکل (۳-۱۸) تا می‌کنیم.

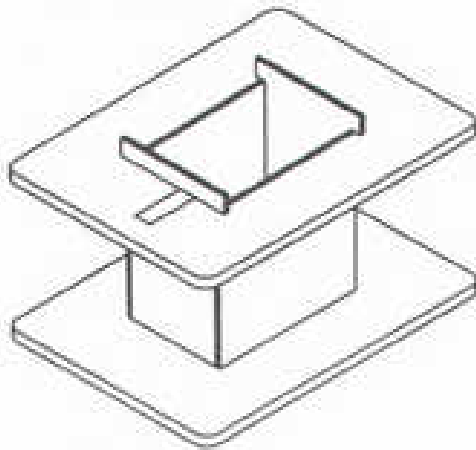

شکل ۳-۱۹

درپوش‌ها را مطابق شکل نصب می‌کنیم. نصب کامل فرغره پس از قرار دادن درپوش‌های آن به صورت شکل (۳-۱۹) می‌باشد.



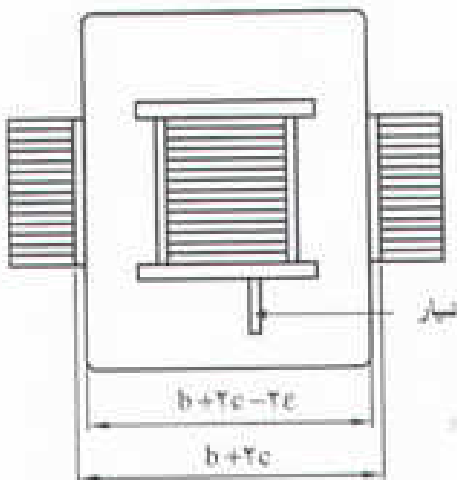


شکل ۳-۲۰


نمای فوقانی فرغره پس از گذاشتن ورق‌های هسته ترانسفورماتور به شکل (۳-۲۰) می‌باشد.  
سیم‌ها منظور شده در کاشف برنجمان به منظور هدایت سیم‌های ورودی و خروجی سیم بیج ترانسفورماتور می‌باشد.

### ۳-۴-۲ ساخت قرقره ترانسفورماتور از فیبر

استخوانی: قرقره ترانسفورماتورهایی که سیم‌های سیم بیج اولیه و ثانویه آن ضخیم‌تر هستند و قدرت بالا دارند از فیبر استخوانی ساخته می‌شوند. فیبرهای استخوانی دوام بیشتری دارند و درجه حرارت بالا را تحمل می‌کنند.

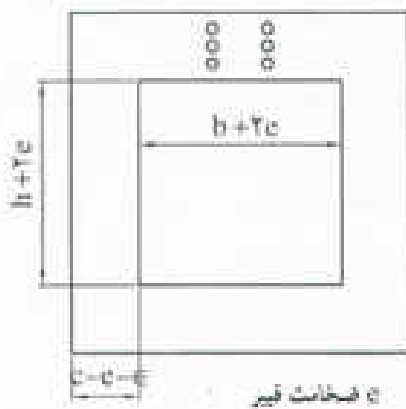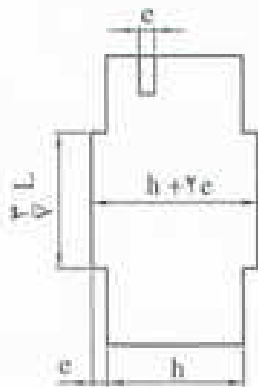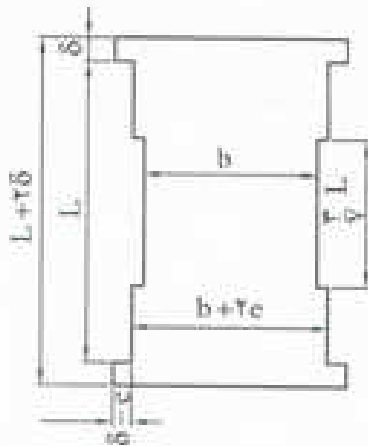

شکل ۳-۲۱

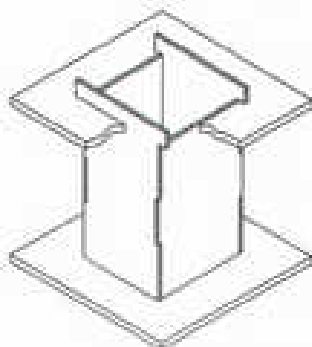


شکل ۳-۲۲

فیبرهای استخوانی در ضخامت‌های ۰.۱، ۰.۵/۲ و ۲/۵

میلی‌متر ساخته می‌شوند. برای این منظور از هر نمونه داده شده در شکل‌های (۲۱-۳) دو عدد تهیه می‌کنیم و مطابق شکل (۲۲-۳) آن‌ها را مونتاژ می‌کنیم.

نوجه شود هر چقدر توان ترانسفورماتور بیشتر باشد سیم‌های مورد نیاز آن قطورتر خواهند بود. لذا ضخامت فیبر استخوانی مورد نیاز نیز افزایش می‌یابد.

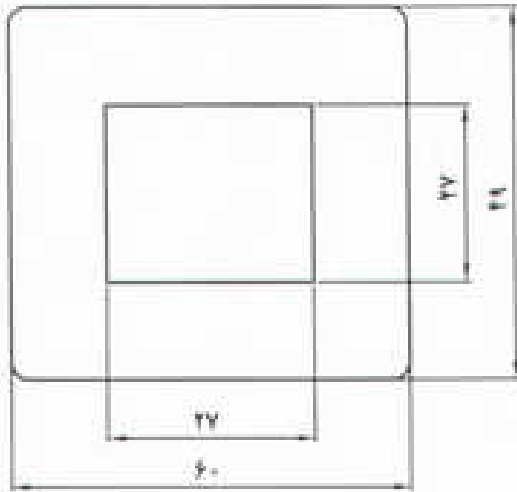


مثال: ابعاد فرقره بنگ ترانسفورماتور را که از فیبر استخوانی به ضخامت 1 mm ساخته می شود و دارای مشخصات زیر می باشد تعیین کرده و در شکل مربوطه اندازه ابعاد به دست آمده را منظور کنید.

$$\delta = 5 \text{ mm}, b = 25 \text{ mm}, c = 12.5 \text{ mm}$$

$$h = 25 \text{ mm}, L = 36/9 \text{ mm}$$

حل:

ابعاد فرقره با توجه به اندازه های  $L, \delta, b, c, e, e = 0.5 \text{ mm}$  براساس شکل (۳-۲۳) خواهند شد.

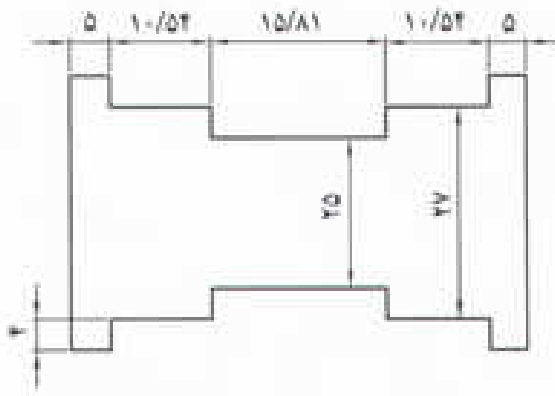

$$b + 2c = 25 + 2 = 27$$

$$b + 2c - 2e = 25 + 25 - 1 = 49$$


$$\frac{\pi}{V} L = \frac{\pi}{V} (36/9) = 15/81$$

$$\frac{\pi}{V} L = \frac{\pi}{V} (36/9) = 10/25$$

$$b + 2c + 2m = 25 + 25 + 10 = 60$$

$$\delta - e = 5 - 1 = 4$$


$$b + 2c = 25 + 2 \times 1 = 27$$

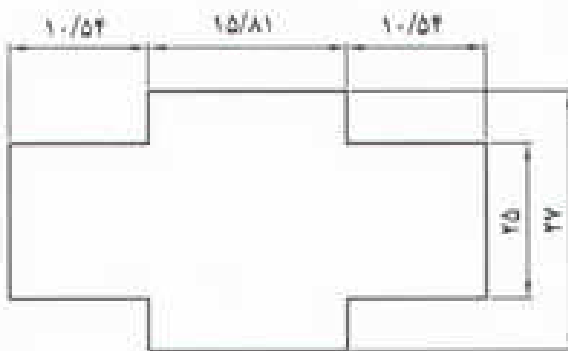

شکل ۳-۲۳

### ۳-۵- کار شماره ۱ (زمان اجرا: ۶ ساعت)

برای سیم بچگی ترانسفورماتورهای کوچک معمولاً از فرقره‌های آماده که به فراوانی در بازار موجود است استفاده می‌شود. کسب مهارت در ساختن فرقره به منظور تأمین نیاز در موارد خاص مطرح شده است.

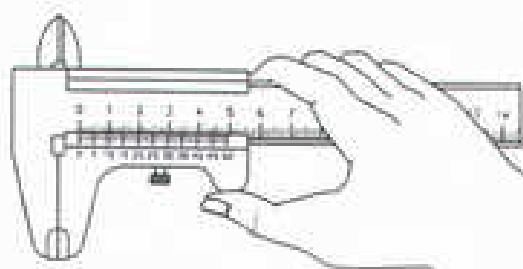

شکل ۱-الف



شکل ۱-ب

#### ۳-۵-۱- هدف:

کسب مهارت در ساختن فرقره ترانسفورماتور.

#### ۳-۵-۲- وسایل و مواد لازم:

- کاغذ برشمان به ضخامت ۰/۵۰ یا ۰/۸۰ میلی‌متر به اندازه ۳۰ cm × ۳۰ cm


- کولیس (شکل ۱-الف) و خط‌کش میلی‌متری

- قیچی (شکل ۱-ب) و سوزن خط‌کش و چاقوی موکت بر (کاتر)

- چسب مایع

- دریل و مه ۲ یا ۳ میلی‌متری

- مواد

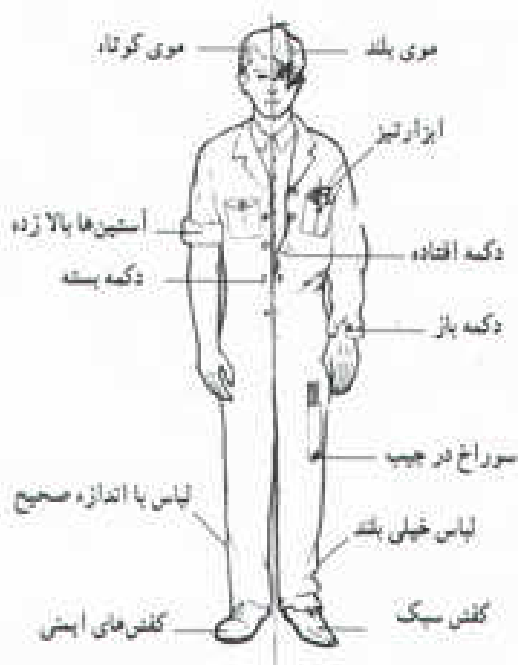

شکل ۱-ب

#### ۳-۵-۳- نکات ایمنی:

- از لباس کار مناسب و کفش ایمنی استفاده کنید. از پوشیدن

لباس کار شل و پاره و بنددار اجتناب کنید. (شکل ۱-ب)

- هنگام سوراخ کردن قطعات با دستگاه دریل، قطعات را

روی گیره دستگاه محکم ببندید.

- سرعت کار دستگاه را تنظیم کنید.

- از مه مناسب برای سوراخ کاری استفاده کنید. (شکل

۱-ت)

- هنگام کار با مواد سمیابی از دستکش استفاده کنید.



شکل ۱-ت



#### ۴-۵-۳- مراحل کار:


- ابتدا اندازه‌های داده شده را روی کاغذ پرشمان یا مداد و

خط‌کش پیاده کنید. (شکل کار ۱-س)

- نقشه کار (۱-س) را با دقت یا قیچی ببرید.

- در فصل مشترک سطوح با سوزن خط‌کش یک خط


(کم عمق) بیندازید تا به راحتی تا شود.

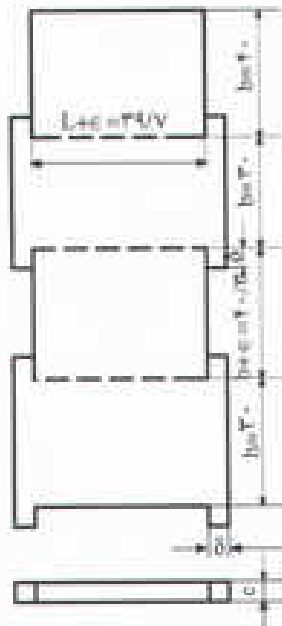

شکل ۱-س

$$b = 2 \cdot \text{mm}, h = 2 \cdot \text{mm}, e = 0.7 \cdot \text{mm}$$


$$\delta = 0.5 \text{ mm}, L = 2 \cdot \text{mm}, c = 2 \cdot \text{mm}$$

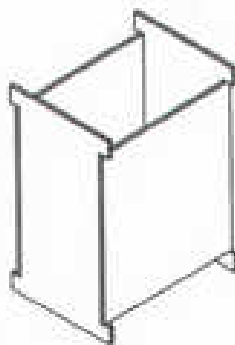

شکل ۱-ت

- مطابق نقشه کار (۱-س) کاغذ بریده شده را فرم دهید و تا


کنید.

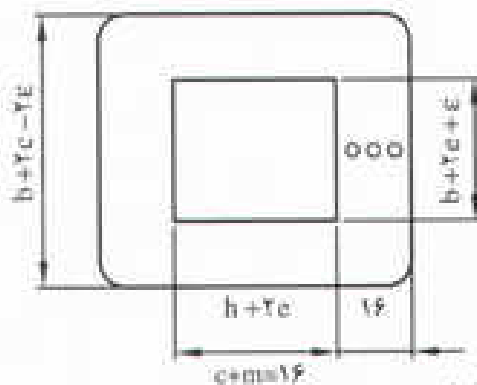

شکل ۱-ز

- نقشه کار (۱-ز) را با ابعاد داده شده با مداد و خط‌کش

به تعداد دو عدد در بقیه کاغذ پیاده کنید.

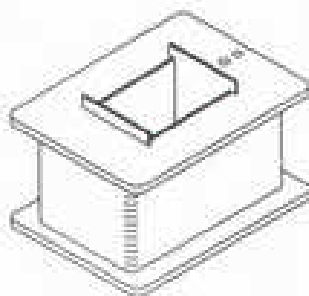

شکل ۱-ح

- سوراخ‌های نشان داده شده را با مته ۲ یا ۳ میلی متری

ایجاد کنید.

- پنجره‌های درون را با احتیاط از شکل کشیده شده

نوسط چاقو موکت بر در آورید.

- با قیچی سطوح را ببرید.

- مطابق نقشه کار (۱-ح) فرغره را مونتاژ کنید.

### ۳-۶- کار شماره ۲ (زمان اجرا: ۱۸ ساعت)

#### ۳-۶-۱- هدف:

کسب مهارت در ساختن فرقه ترانسفورماتور

#### ۳-۶-۲- وسایل و مواد لازم:

- فیبر استخوانی به ضخامت ۱ میلی متر (۳۰ cm × ۳۰ cm)

- کولیس و خط کش میلی متری

- سوزن خط کش

- اره

- دریل و مت ۲ یا ۳ میلی متری

#### ۳-۶-۳- مراحل کار:

- ابعاد داده شده در نقشه کار (۲-الف)، (۲-ب) و (۲-ج)


را ابتدا با سوزن خط کش در فیبر استخوانی ۱ میلی متری پیاده کنید.

- با اره اجزای شکل را به دقت ببرید. کار را با حوصله و


با اصول صحیح انجام دهید تا لب بریدگی در حاشیه سطوح به وجود نیاید.

- محل های بریده شده را با سوهان کاملاً صاف کنید.


- مطابق نقشه کار (۲-د) قطعات را مونتاژ کنید.

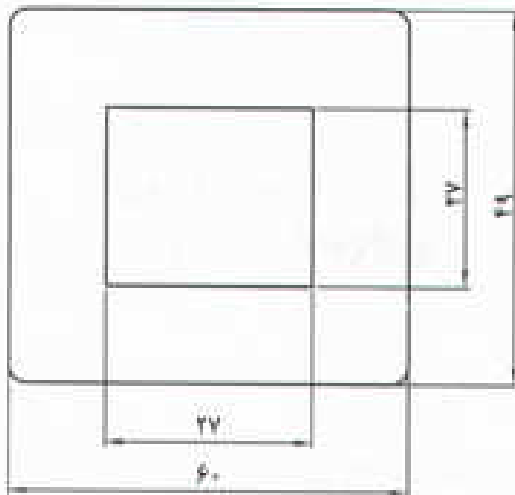


شکل ۲-الف

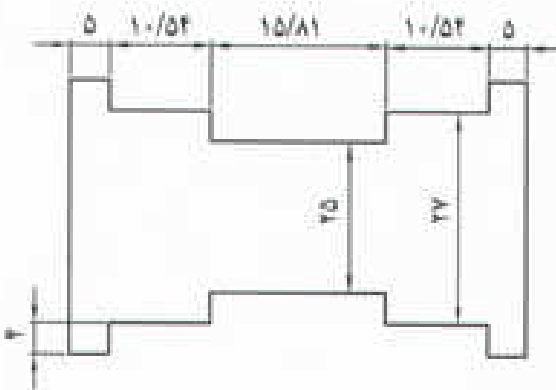

شکل ۲-ب

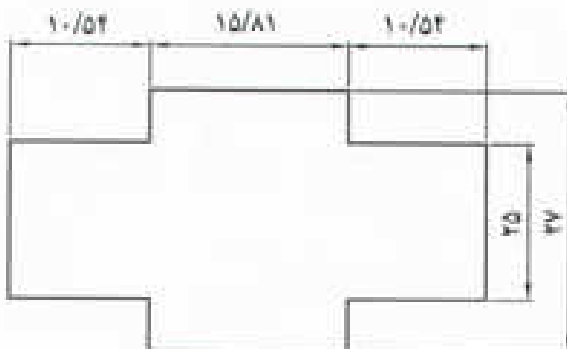

شکل ۲-ج

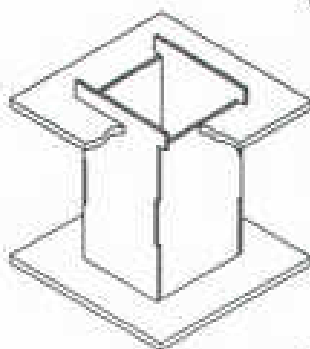

شکل ۲-د


## آزمون پایانی (۳)



- ۱- انواع ترانسفورماتور را نام ببرید و کاربرد آن‌ها را در صنعت بیان کنید.
- ۲- دلایل انتخاب آهن، برای هسته ترانسفورماتور را شرح دهید؟
- ۳- چرا در ساخت ترانسفورماتور بیشتر از برش EI استفاده می‌شود؟
- ۴- مزایای سیم مسی نسبت به سیم آلومینیومی را شرح دهید؟
- ۵- دو عامل تعیین کننده در انتخاب ورق‌های هسته و فرقه ترانسفورماتور را بیان کنید.
- ۶- تعداد دور سیم بیج اولیه یک ترانسفورماتور ۶۰۰ دور با قطر سیم مسی ۰/۵ میلی متر می باشد اگر تعداد دور سیم بیج ثانویه ۱۲۰ دور به قطر ۰/۸ میلی متر باشد، سطح اشغالی توسط این دو سیم بیج چقدر و نوع ورق EI مناسب برای این سیم بیج ها کدام است؟
- ۷- ابعاد فرقه ترانسفورماتوری که از فیبر استخوانی ۲ mm ساخته می‌شود، دارای مشخصات زیر می‌باشد. اندازه‌های فرقه را بر روی شکل‌های داده شده پیاده کنید.

$$b = 22 \text{ mm}, L = 53 \text{ mm}, h = 22 \text{ mm}$$

$$\delta = 5 \text{ mm}, e = 12 \text{ mm}, \epsilon = 0.5 \text{ mm}$$

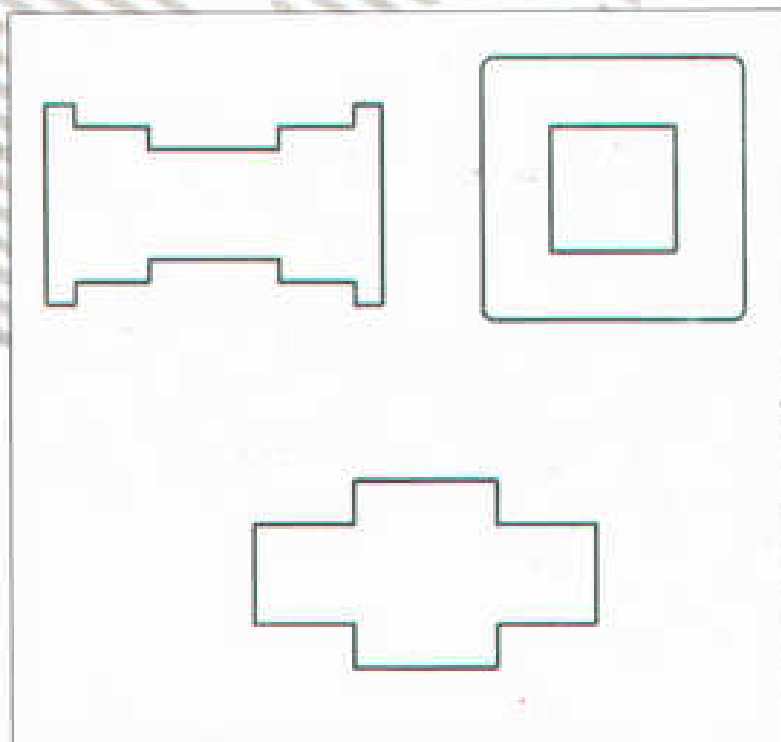

## واحد کار چهارم

توانایی محاسبه و سیم‌بجی ترانسفورماتور و اتو ترانسفورماتور تک فاز تا قدرت ۳ kVA

### هدف کلی:

تعیین مشخصات فرقره، نوع ورق هسته و محاسبه قطر و تعداد دور سیم‌بجی‌های ترانسفورماتور از مشخصات خروجی ترانسفورماتورها و ساخت کامل آن

### هدف‌های رفتاری:

فراگیر پس از آموزش این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- اساس کار ترانسفورماتور را شرح دهد.
- ۲- ترانسفورماتور ایده آل را تعریف و فرق آن را با ترانسفورماتور حقیقی بیان کند.
- ۳- افت فشار در ترانسفورماتور را شرح دهد.
- ۴- انواع تلفات در ترانسفورماتور را نام ببرد.
- ۵- مراحل محاسبات سیم‌بجی را نام ببرد.
- ۶- سطح مقطع هسته را محاسبه کند.
- ۷- تعداد دور و قطر سیم‌بجی‌های اولیه و ثانویه را حساب کند.
- ۸- ابعاد فرقره را برآورد کند و فرقره را بسازد.
- ۹- ورق مناسب هسته را تعیین و تعداد آن‌ها را مشخص کند.
- ۱۰- محاسبات مربوط به ترانسفورماتورهای چند ورودی و چند خروجی را انجام دهد.
- ۱۱- اتو ترانسفورماتور را شرح دهد و مزایا و معایب آن را نسبت به ترانسفورماتور واقعی بیان کند.
- ۱۲- محاسبات اتو ترانسفورماتور را انجام دهد و آن را بسازد.
- ۱۳- محاسبات عملی ترانسفورماتورها را از منحنی‌های داده شده انجام دهد.
- ۱۴- انواع ترانسفورماتورهای یک فاز را تا قدرت ۳ kVA بسازد.

ساعت		
نظری	عملی	جمع
۴	۱۶	۲۰

## پیش آزمون (۴)

۱- با تغییرات بار ترانسفورماتور کدام پارامتر ترانسفورماتور تقریباً ثابت می ماند؟

- ۱- تلفات مسی  
۲- متوسط شار در هسته  
۳- افت ولتاژ کلی  
۴- جریان اولیه

۲- سطح مقطع ظاهری هسته یک ترانسفورماتور  $10/8$  سانتی متر مربع است حداکثر جریان دریافتی از این هسته تحت ولتاژ ۸ ولت

در ثانویه تقریباً چند آمپر است؟

- ۱- ۱  
۲-  $1/8$   
۳- ۴  
۴- ۱

۳- نوع ورق مناسب EI برای هسته با سطح مقطع مؤثر  $6/25$  سانتی متر مربع کدام است؟

- ۱- EI ۷۵  
۲- EI ۶۶  
۳- EI ۷۸  
۴- EI ۸۴

۴- دور بر ولت یک ترانسفورماتور با هسته مرغوب به سطح مقطع مؤثر  $2/5$  سانتی متر مربع کدام است؟

- ۱- ۲۰  
۲- ۱۵  
۳- ۳۰  
۴- ۱۸

۵- برای جریان افت ولتاژها در سیم پیچ های یک ترانسفورماتور، درصدی از تعداد دور اولیه ..... و درصدی از تعداد دور

ثانویه را ..... می دهند.

- ۱- کاهش - کاهش  
۲- افزایش - کاهش  
۳- افزایش - افزایش  
۴- کاهش - افزایش

۶- ترانسفورماتوری به توان ۲۵۰ ولت آمپر، در ثانویه ۵۰ ولت را تأمین می کند قطر سیم این ترانسفورماتور تقریباً چند میلی متر

است؟  $2/5 = I \times \pi \times r$  (آمپر بر میلی متر مربع)


- ۱-  $1/60$   
۲- ۲  
۳- ۱  
۴-  $2/5$

## ۴-۱- اساس کار ترانسفورماتور


بزرگی نیروی محرکه القایی در سیم بیج های اولیه و ثانویه با تعداد دور سیم بیج اولیه و ثانویه متناسب است. وقتی مدار سیم بیج ثانویه باز است امیدانس سیم بیج اولیه و ولتاژ اولیه و نیروی ضد محرکه القایی در سیم بیج اولیه در مجموع بزرگی جریان اولیه را تعیین می کنند. به این جریان، جریان بی باری می گویند. این جریان در هسته آهنی، شار مغناطیسی به وجود می آورد که آن را با  $\Phi$  نشان می دهند. اگر جریان اولیه را با  $I_1$  و امیدانس سیم بیج اولیه را با  $Z_{11}$  و نیروی محرکه القایی اولیه را با  $E_{11}$  نشان دهیم می توان نوشت:

$$I_1 = \frac{\vec{V}_1 - \vec{E}_{11}}{Z_{11}} \quad (\text{جریان بی باری})$$


یاد گرفتیم که یک ترانسفورماتور از یک سیم بیج اولیه و یک سیم بیج ثانویه تشکیل می شود. این سیم بیج ها بر روی ورق های هسته آهنی از طریق قرقره قرار داده می شوند. (شکل ۴-۱) اگر جریان متناوبی (یا هر جریان متغیری) از سیم اولیه عبور کند، در درون سیم بیج میدان مغناطیسی متغیری به وجود می آورد. این میدان در درون سیم بیج شار مغناطیسی متغیری پدید می آورد. قسمت اعظم شار مغناطیسی متغیر به علت مقاومت مغناطیسی (رلاکتانس) خیلی کم هسته، مدار خود را از طریق هسته کامل می کند. وقتی که شار مغناطیسی متغیر هسته آهنی را طی می کند، سیم بیج ها با تغییر شار مغناطیسی مواجه می شوند. بنابه قانون فاراده در سیم بیج ها نیروی محرکه الکتروموتی القایی می شود. نیروی محرکه القایی در سیم بیج اولیه بنا به قانون لنز با عامل به وجود آورنده خود یعنی تغییر شار مغناطیسی و در نهایت با ولتاژ اولیه مخالفت می کند. به همین جهت به نیروی محرکه القایی در سیم بیج اولیه، نیروی ضد محرکه می گویند.

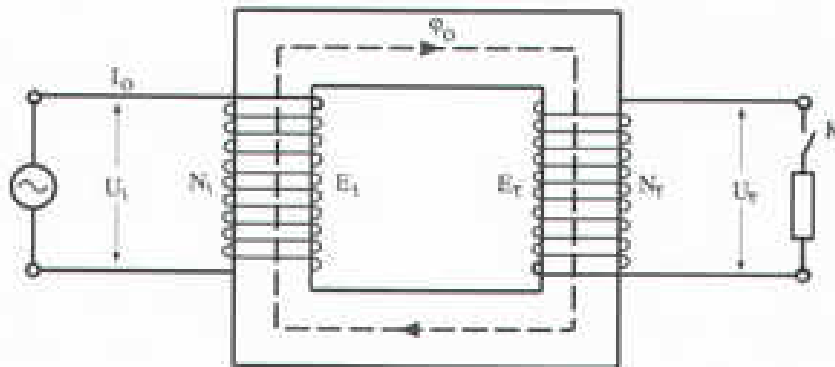

شکل ۴-۱- ساختمان ترانسفورماتور

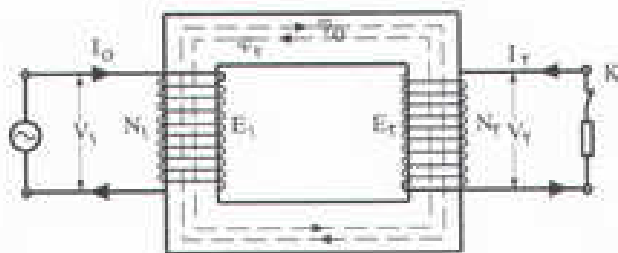


شکل (الف)

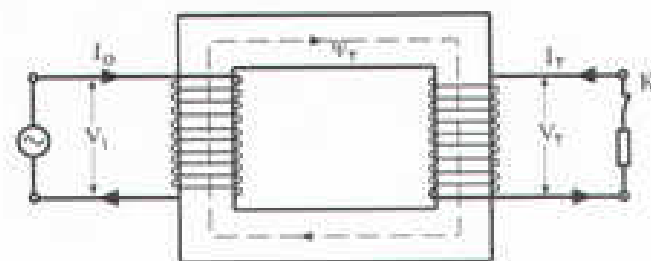


شکل (ب)

شکل ۲-۲

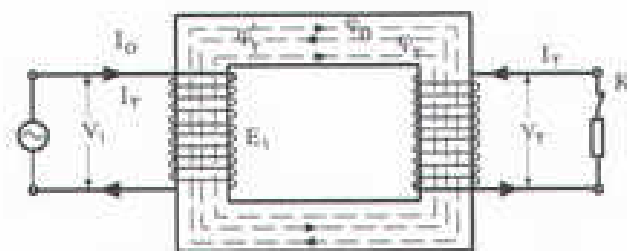

شکل ۲-۳

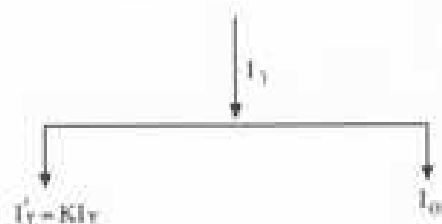

شکل ۲-۴- نمایش برداری جریان‌ها در اولیه

$$\Phi_1 = \Phi_2$$

$$N_1 I_1 = N_2 I_2'$$

$$I_2' = \frac{N_2}{N_1} I_2$$

$$K = \frac{N_2}{N_1} \rightarrow I_2' = KI_2$$

اگر در ثانویه کلید K بسته شود نیروی محرکه القایی  $E_2$  جریان  $I_2$  را در مصرف کننده (بار) برقرار می‌کند. این جریان مدار خود را از طریق سیم‌پیچ ثانویه کامل می‌کند. این جریان الکتریکی را در ترانسفورماتورها جریان ثانویه می‌گویند. جریان  $I_2$  به هنگام عبور از سیم‌پیچ ثانویه شار مغناطیسی  $\Phi_2$  را ایجاد می‌کند. شکل (۲-۲-ب) با  $\Phi_1$  با عامل به وجود آورنده‌اش یعنی  $\Phi_1$  مخالفت می‌کند. شکل (۲-۲-الف)  $\Phi_2$  متناسب با  $I_2$  و در نهایت متناسب با بار است. مخالفت  $\Phi_2$  با  $\Phi_1$  موجب کاهش  $E_1$  می‌شود و با توجه به رابطه:

$$I = \frac{\vec{V}_1 - \vec{E}_1}{Z_1}$$

با ثابت بودن  $V_1$  و  $Z_1$  جریان  $I_1$  رشد می‌کند. رشد جریان  $I_1$  به اندازه‌ای است که اثر مغناطیسی  $\Phi_2$  ناشی از بار را خنثی می‌کند و مجدداً  $\Phi_1$  را در هسته برقرار می‌کند. (شکل ۲-۳)

جریان در سیم‌پیچ اولیه را در حالت بارداری ترانسفورماتور با  $I_1$  نشان می‌دهند و آن را جریان اولیه می‌گویند.

رشد جریان  $I_1$  به اندازه  $I_2'$  است ( $I_1 = I_2' + I_0$ ) شار ناشی از  $I_2'$  را یا  $\Phi_2'$  نشان می‌دهند. بزرگی  $\Phi_2'$  به اندازه  $\Phi_1$  است ولی جهت آن‌ها در خلاف هم دیگر است. به طوری که اثر هم دیگر را خنثی می‌کند.

بنابراین شار مغناطیسی در هسته برابر  $\Phi_1$  می‌شود. چنانچه مشاهده می‌شود  $\Phi_2'$  متناسب با بار تولید می‌شود و افزایش جریان اولیه متناسب با بار می‌یابند. تنظیم افزایش جریان اولیه از  $I_1$  بر اساس بزرگی بار ثانویه را خود تنظیمی ترانسفورماتور می‌گویند. (شکل ۲-۴) با توجه به مطالب فوق می‌توان روابط زیر را بیان کرد.

K را ضریب تبدیل ترانسفورماتور می‌گویند.

$$\varphi = \varphi_m \sin(\omega t) \quad (\text{شار مغناطیسی در هر لحظه})$$

$$e_1 = -N_1 \frac{d\varphi}{dt} \quad (\text{نیروی محرک القایی در سیم بیج اولیه})$$

$$e_1 = -N_1 \frac{d(\varphi_m \sin(\omega t))}{dt} = N_1 \omega \varphi_m \cos(\omega t)$$

$$e_2 = -N_2 \frac{d\varphi}{dt} \quad (\text{نیروی محرک القایی در سیم بیج ثانویه})$$

$$e_2 = -N_2 \frac{d(\varphi_m \sin(\omega t))}{dt} = -N_2 \omega \varphi_m \cos(\omega t)$$

از بررسی اساس کار ترانسفورماتور می‌توان نتیجه گرفت که یک ترانسفورماتور بر اساس القای متقابل کار می‌کند. به عبارت دیگر شار مغناطیسی حاصل از جریان بار، با افزایش جریان اولیه و تولید شار مغناطیسی متقابل ختنی می‌شود. شار مغناطیسی که در درون هسته به گردش در می‌آید، به علت ماهیت سینوسی بودن جریان اولیه، نسبت به زمان سینوسی تغییر می‌کند. اگر ماکزیم شار مغناطیسی در هسته را به  $\varphi_m$  نشان دهیم می‌توان نوشت:

$$E_{1m} = N_1 \omega \varphi_m$$

$$E_{2m} = N_2 \omega \varphi_m$$

در معادلات به دست آمده اگر دامنه ماکزیم مقادیر  $e_1$  و  $e_2$  را بنویسیم. (مقادیر ماکزیم را با  $E_{1m}$  و  $E_{2m}$  نشان می‌دهیم) خواهیم داشت:

$$E_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} E_{1m}$$

$$E_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} E_{2m}$$

اگر مقادیر مؤثر نیروی محرکه القایی در سیم بیج اولیه و ثانویه را به  $E_1$  و  $E_2$  نشان دهیم خواهیم داشت:

$$E_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} N_1 \times 2 \times 2 / 2 \times f \times \varphi_m$$

$$E_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} N_2 \times 2 \times 2 / 2 \times f \times \varphi_m$$

با در نظر گرفتن  $\omega = 2 \times 3 / 14 \times 2$  و مقادیر ماکزیم نیروهای محرکه در سیم بیج های اولیه و ثانویه، به نتایج رویرو خواهیم رسید.

در این روابط  $f$  فرکانس برق می‌باشد.

$$E_1 = 2 / 22 N_1 \cdot \varphi_m \cdot f$$

$$E_2 = 2 / 22 N_2 \cdot \varphi_m \cdot f$$

از تقسیم دو رابطه آخری به همدیگر می‌توان نتیجه گرفت:

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

بنابراین نیروی محرکه القایی با نسبت دور سیم بیج‌ها متناسب

می‌باشد.



## ۴-۲- ترانسفورماتورهای ایده آل

ترانسفورماتورهای ایده آل به ترانسفورماتورهایی گفته می‌شود که هیچ گونه تلفات نداشته باشند. به عبارت دیگر توان ورودی ( $P_1$ ) به سیم بیج اولیه از منبع تغذیه، بدون کم و کاست در خروجی سیم بیج ثانویه ( $P_2$ ) ظاهر شود. این حالت زمانی واقعیت خواهد داشت که شمار مغناطیسی تولید شده، تماماً از هسته عبور کند، سیم های اولیه و ثانویه مقاومت اهمی و القایی نداشته باشند. ترانسفورماتور ایده آل در عمل وجود ندارد ولی از آنجا که ترانسفورماتورهای واقعی به ایده آل خیلی نزدیک هستند جهت سادگی بررسی و انجام محاسبات مربوطه، ترانسفورماتور را ایده آل فرض می‌کنند. در ترانسفورماتورهای ایده آل داریم-

$$V_1 = E_1, V_2 = E_2$$

$$P_2 = P_1$$

$$V_1 I_1 = V_2 I_2$$

و لذا:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

$P_{S1}$  توان ظاهری ورودی بر حسب ولت آمپر،  $P_{S2}$  توان ظاهری خروجی بر حسب ولت آمپر،  $I_1$  جریان الکتریکی در سیم بیج اولیه،  $I_2$  جریان الکتریکی در سیم بیج ثانویه بر حسب آمپر،  $V_1$  ولتاژ ورودی،  $V_2$  ولتاژ خروجی در سیم بیج ثانویه بر حسب ولت می‌باشد.

## ۴-۳- ترانسفورماتورهای حقیقی (واقعی)

در ترانسفورماتورهای واقعی مقداری از شمار مغناطیسی مسیر خود را از طریق هوا می‌بندد و در القای متقابل نیروی محرکه شرکت نمی‌کند. چون این مقدار شمار مغناطیسی اثر خود را به صورت کاهش ولتاژ (افت ولتاژ) نشان می‌دهد به آن شمار برآکندهگی و به افت ولتاژ ناشی از آن افت ولتاژ برآکندهگی می‌گویند. از طرف دیگر سیم بیج اولیه و ثانویه عملاً دارای مقاومت اهمی هستند. عبور جریان الکتریکی از این سیم بیج‌ها، مقداری از انرژی ورودی را به انرژی حرارتی تبدیل می‌کند. این مقدار انرژی نیز در تولید نیروی محرکه القایی نقش هدر می‌رود. این قسمت از انرژی تلف شده را تلفات مسی می‌گویند. مقداری


از انرژی ورودی نیز در هسته آهنی به صورت تلفات هسترزس و فوکو از بین می رود که به تلفات هسته (تلفات آهنی) معروف است. در بحث راندمان ترانسفورماتورها در این موارد باز هم صحبت خواهیم کرد.

در ترانسفورماتورهای حقیقی مقداری از ولتاژ ورودی، در مقاومت اهمی و مقداری در مقاومت القایی (مقاومت معادل شار پراکنندگی) سیم بیج اولیه افت می کند که به آن افت ولتاژ اولیه می گویند. افت ولتاژ در مقاومت اهمی سیم بیج اولیه با جریان اولیه هم فاز است ولی افت ولتاژ در مقاومت القایی، نسبت به جریان اولیه ۹۰ درجه الکتریکی پیش فاز است. به دلیل وجود افت ولتاژها می توان نوشت که  $E_1 > V_1$  است.

نیروی محرکه القایی در سیم بیج ثانویه در زیر بار، مقداری در مقاومت اهمی و القایی سیم بیج ثانویه افت می کند. افت ولتاژ در مقاومت اهمی یا جریان ثانویه هم فاز و در مقاومت القایی ۹۰ درجه از جریان ثانویه پیش فاز است بنابراین در ثانویه  $V_2 > E_2$  می باشد. با توجه به مطالب گفته شده یک ترانسفورماتور واقعی را می توان با مدار معادل الکتریکی به صورت شکل (۳-۵) نشان داد.

در این مدار  $I_w$  جریان وانه معادل تلفات در هسته و  $I_p$  جریان مغناطیس کننده هستند که از جمع برداری آن ها،  $I_1$  (جریان بی باری) حاصل می شود. در مدار معادل، تمام کمیت ها برداری هستند که به کمک آن ها می توان روابط بین ولتاژها و جریان ها را نوشت:

در نوشتن روابط بین کمیت ها لازم است از عملیات برداری استفاده شود.

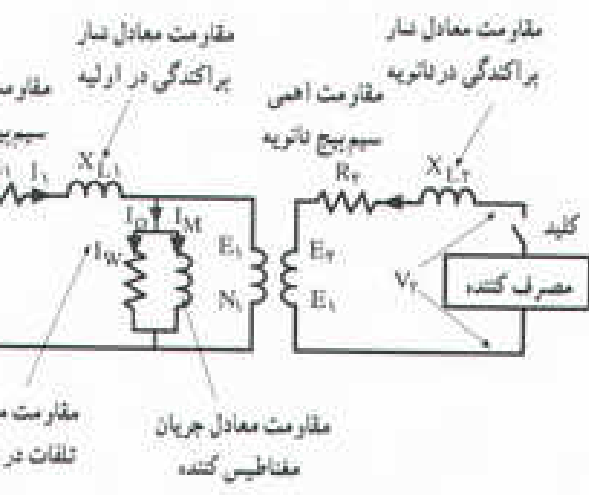

شکل ۳-۵- مدار معادل یک ترانسفورماتور واقعی

$$\vec{V}_1 = \vec{E}_1 + I_1 \times R_1 + I_1 \times X_{L1}$$

$$\vec{E}_2 = \vec{V}_2 + I_2 \times R_2 + I_2 \times X_{L2}$$

$$\vec{I}_1 = \vec{I}_c + \vec{I}_p = \vec{I}_w + \vec{I}_M + \vec{I}_2$$

بزرگی بردارهای  $V_1$ ،  $E_2$ ،  $I_1$  به بردار  $I_2$  بستگی دارد. جریان  $I_2$  با ولتاژ خروجی  $V_2$  بسته به نوع بار، ممکن است سه وضع متفاوت داشته باشد. اگر بار اهمی باشد،  $I_2$  با  $V_2$  هم فاز خواهد بود. اگر بار از نوع سلفی اهمی باشد، جریان  $I_2$  نسبت به  $V_2$  پس فاز و در صورت خازنی بودن بار،  $I_2$  نسبت به  $V_2$  پیش فاز می باشد.

## ۴-۴- افت فشار کلی در ترانسفورماتورها

ملاحظه شد که مقداری از ولتاژ ورودی ترانسفورماتور در مقاومت‌های القایی و اهمی سیم‌پیچ اولیه افت می‌کند. این مقدار افت ولتاژ را، افت ولتاژ در سیم‌پیچ اولیه می‌گویند و آن را با  $\Delta U_1$  نشان می‌دهند.

در قسمت بار مقداری از نیروی محرکه ثانویه در مقاومت القایی و مقاومت اهمی سیم‌پیچ ثانویه افت می‌کند و ولتاژ دو سر بار کوچک‌تر از نیروی محرکه است. این مقدار افت ولتاژ را، افت فشار در سیم‌پیچ ثانویه می‌گویند و آن را با  $\Delta U_2$  نشان می‌دهند.

در اغلب موارد افت ولتاژهای ثانویه را با ضریب تبدیل بر حسب مقادیر اولیه حساب می‌کنند، سپس مجموع برداری افت ولتاژهای اهمی و القایی در دو طرف را محاسبه می‌کنند که به آن افت ولتاژ کلی گفته می‌شود و آن را با  $\Delta U$  نمایش می‌دهند. از آنجا که افت ولتاژها در مقدار ولتاژ خروجی ترانسفورماتور مؤثر است، لذا معمولاً افت ولتاژ کلی به صورت درصد برای ترانسفورماتورهای با قدرت متفاوت در جداول ارائه می‌گردد و از آن‌ها در محاسبات سیم‌پیچی ترانسفورماتورها استفاده می‌شود.

## ۴-۵- تلفات توان در ترانسفورماتورها

چون نوع بار ترانسفورماتور (به علت اهمی، القایی و خازنی بودن آن) نامشخص است، به این علت ترانسفورماتورها را به توان ظاهری خروجی یا واحد ولت‌آمپر (VA) و در توان‌های بالا با واحدهای کیلوولت‌آمپر (kVA) یا مگاوات‌آمپر (MVA) معرفی می‌کنند. در محاسبات عملی ترانسفورماتورها، محاسبات براساس توان ظاهری خروجی انجام می‌شود تا ترانسفورماتور بتواند توان معرفی شده را در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد. به این علت لازم است در طرح ترانسفورماتورها تلفات را در نظر گرفت. قسمتی از توان تلف شده در ترانسفورماتورها در مقاومت اهمی سیم‌پیچ اولیه و مقاومت اهمی سیم‌پیچ ثانویه می‌باشد. به این تلفات، تلفات اهمی یا تلفات ژولی یا تلفات مسی می‌گویند و آن را با  $P_{cu}$  نشان می‌دهند. این تلفات چون به بار بستگی دارد به

تلفات متغیر نیز معروف است.

از طرف دیگر چون هسته آهنی رسانای الکتریکی است، همواره در معرض تغییر شار مغناطیسی قرار دارد در آن جریان‌هایی القایی می‌شود و به طور عرضی از طریق خود هسته، مدار خود را کامل و ایجاد حرارت می‌کند. اگر این جریان‌ها کنترل نشوند آسیب شدیدی به هسته وارد می‌شود و احتمال دارد هسته را ذوب کنند. با حرارت زیاد هسته به عایق سیم‌پیچ‌ها صدمه وارد می‌شود، این جریان‌های القایی در مدار هسته را جریان‌های فوکو یا جریان‌های سرگردان می‌گویند. برای کاهش اثرات آن‌ها، هسته را ورقه ورقه می‌سازند و ورقه‌ها را نسبت به هم عایق می‌کنند تا مقاومت الکتریکی زیاد ایجاد شود و بزرگی جریان‌های فوکو کاهش یابد. تلفاتی که توسط جریان‌های القایی ایجاد می‌شود به تلفات فوکو معروف است.

علاوه بر تلفات فوکو در هسته تلفات هیستریزس نیز وجود دارد این تلفات مربوط به آرایش ملکول‌های مغناطیسی در هسته ترانسفورماتور است. برای کاهش تلفات هیستریزس ورقه‌های هسته را از آهن سیلیس دار می‌سازند و به آن‌ها ورقه‌های دیپامولین می‌گویند. این ورقه‌ها با مرغوبیت‌های متفاوت ساخته می‌شوند. جنس هسته را از آهن ریخته‌گری، فولاد ریخته‌گری، فولاد ورق آبدیده (سیلیکونی) و آلایز آهن-نیکل می‌سازند.

تلفات هیستریزس و تلفات فوکو در مجموع تلفات آهنی نامیده می‌شوند. برای یک ترانسفورماتور که برای فرکانس معینی طراحی می‌شود تلفات آهنی تقریباً ثابت است و به بار ترانسفورماتور بستگی ندارد. به همین جهت آن را تلفات ثابت می‌گویند و با  $P_{Fe}$  نشان می‌دهند.

به مجموع تلفات آهنی و تلفات مسی، تلفات کل ترانسفورماتور می‌گویند.

از حاصل تقسیم توان خروجی به توان ورودی راندمان ترانسفورماتور بدست می‌آید یعنی:

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \text{ راندمان}$$

راندمان ترانسفورماتورها اغلب بسیار بالاست بطوری که در ترانسفورماتورهای کوچک حدود ۹۰ درصد و در ترانسفورماتورهای بزرگ تا حدود ۹۸ درصد نیز می‌رسد.

## ۴-۶- محاسبات عملی سیم پیچی ترانسفورماتورها

سیم پیچی ترانسفورماتورها را معمولاً در سه مرحله انجام می دهند.

مرحله اول (اطلاعات اولیه):

در این مرحله:

- ۱- ولتاژ اولیه تعیین می شود.
  - ۲- ولتاژ ثانویه مشخص می گردد.
  - ۳- جریان ثانویه و توان خروجی تعیین می شود.
  - ۴- نوع استفاده از ترانسفورماتور مشخص می شود.
- مرحله دوم (اجرای محاسبات):

در این مرحله:

- ۱- سطح مقطع هسته برآورد می شود.
  - ۲- ابعاد هسته تعیین می شود.
  - ۳- تعداد دور اولیه محاسبه می شود.
  - ۴- تعداد دور ثانویه محاسبه می شود.
  - ۵- قطر سیم بیج اولیه و ثانویه محاسبه می شود.
  - ۶- ابعاد قرقه برآورد می شود.
- مرحله سوم (تعیین مشخصات پس از سیم پیچی):

در این مرحله:

- ۱- جریان بی باری مشخص می شود.
- ۲- ضریب توان بی باری ( $\cos\phi$ ) مشخص می شود.
- ۳- افت سس مشخص می شود.
- ۴- افت آهنی تعیین می شود.
- ۵- راندمان ترانسفورماتور مشخص می شود.

در این واحد کاری مرحله سوم را از طریق مشحنی ها دنبال می کنیم و روش آزمایشگاهی آن را در واحد کار بعدی دنبال خواهیم کرد.

### ۴-۶-۱- ولتاژ اولیه: ولتاژ اولیه ترانسفورماتورها.

ولتاژ شبکه است که سیم بیج اولیه ترانسفورماتور را تغذیه می کند و ممکن است مقدار سیم بیج اولیه برای یک یا چند مقدار ولتاژ متفاوت محاسبه شده باشد. در اصطلاح ترانسفورماتور را یک

ورودی یا چند ورودی می گویند. اگر ورودی یک مقدار داشته باشد این مقدار را در مقابل مشخصه  $U_1 = \dots$  می نویسند و اگر ورودی سه مقدار داشته باشد مقادیر آنها را در مقابل حروف

مشخصه  $U_{11} = \dots, U_{12} = \dots, U_{13} = \dots$  منظور می کنند.

مثلاً اگر  $U_1 = 220\text{V}$  باشد نشان دهنده آن است که این ترانسفورماتور یک ورودی دارد و مقدار آن  $220\text{V}$  ولت است و اگر  $U_{11} = 220\text{V}$  و  $U_{12} = 380\text{V}$  باشد بیانگر آن است که ترانسفورماتور یا دو ولتاژ ورودی متفاوت کار می کند. که مقادیر آن  $220\text{V}$  ولت و  $380\text{V}$  ولت است. به عبارت دیگر این ترانسفورماتور در شبکه برق ایران  $220\text{V}$  ولت خانگی (یا یک فاز و سیم نول) و یا با برق دو فاز  $380\text{V}$  ولت کار می کند.

۴-۶-۲- ولتاژ ثانویه: ولتاژ ثانویه براساس ولتاژ تغذیه مصرف کننده مشخص می شود این ولتاژ ممکن است از ولتاژ اولیه کم تر، بیش تر یا برابر با آن باشد.

اگر ولتاژ ثانویه کم تر از ولتاژ اولیه باشد ترانسفورماتور را کاهشده می گویند. در این حالت تعداد دور سیم بیج اولیه بیشتر از تعداد دور سیم بیج ثانویه می باشد.  $(N_1 > N_2)$

اگر ولتاژ ثانویه بیشتر از ولتاژ اولیه باشد ترانسفورماتورها افزایشده می گویند. در این حالت تعداد دور سیم بیج اولیه کم تر از تعداد دور سیم بیج ثانویه می باشد.  $(N_1 < N_2)$

اگر ولتاژ ثانویه برابر ولتاژ اولیه باشد ترانسفورماتور را یک به یک می گویند. در این حالت تعداد دور سیم بیج اولیه برابر تعداد دور سیم بیج ثانویه می باشد.  $(N_1 = N_2)$

از ترانسفورماتورهای یک به یک برای جداسازی از بیات الکتریکی بین بار و شبکه استفاده می شود که یک روش حفاظت اشخاص و دستگاه می باشد. این نوع ترانسفورماتورها بین بار و شبکه یک ارتباط مغناطیسی برقرار می کنند. به ترانسفورماتورهای یک به یک، ترانسفورماتورهای ایزوله نیز می گویند.

خروجی ترانسفورماتورها اگر یک مقدار داشته باشد مقدار آن را در مقابل حروف مشخصه  $U_2 = \dots$  می نویسند و اگر خروجی چند مقدار داشته باشد، مقادیر آن ها را در مقابل حروف مشخصه  $U_{21} = \dots, U_{22} = \dots, U_{23} = \dots$  می نویسند. این نوع ترانسفورماتورها را ترانسفورماتورهای چند خروجی می گویند.

### ۳-۶-۴- جریان ثانویه : سطح مقطع مسه

ترانسفورماتورها بر اساس توان خروجی ترانسفورماتورها انتخاب می‌شود و جریان ثانویه از توان خروجی یا برعکس توان خروجی از جریان ثانویه برآورد می‌شود. معمولاً در طرح ترانسفورماتورها، توان خروجی از جریان و ولتاژ ثانویه مشخص می‌گردد.

اگر ولتاژ خروجی را با  $U_2$  و جریان خروجی را با  $I_2$  نشان دهیم خواهیم داشت :

$$P_{S_2} = U_2 \times I_2$$

اگر ترانسفورماتوری چند نوع ولتاژ و چند نوع جریان خروجی داشته باشد که هم زمان مورد استفاده قرار می‌گیرند در این حالت توان خروجی از رابطه زیر تعیین می‌شود.

$$P_{S_2} = P_{S_{21}} + P_{S_{22}} + P_{S_{23}} + P_{S_{24}} + \dots$$

$$P_{S_2} = U_{21} \times I_{21} + U_{22} \times I_{22} + U_{23} \times I_{23} + U_{24} \times I_{24} + \dots$$

### ۴-۶-۴- جریان اولیه : جریان اولیه را از توان ورودی


و ولتاژ تغذیه در سیم بیج اولیه بدست می‌آوریم. در محاسبات عملی ترانسفورماتور معمولاً راندمان ۹۰٪ (تود درصد) فرض می‌شود. پس می‌توان نوشت :

$$P_{S_1} = \frac{P_{S_2}}{\eta} = \frac{P_{S_2}}{0.9} \quad \text{(توان ورودی)}$$


$$I_1 = \frac{P_1}{U_1} \quad \text{(جریان اولیه جریان اولیه)}$$

### ۵-۶-۴- نوع استفاده از ترانسفورماتورها: در

ترانسفورماتورهای دائم کار و موقت کار نوع محاسبات متفاوت است. از نظر اقتصادی بنا به نوع کار ترانسفورماتور، ضریبی به نام ضریب کاربرد برای آن منظور می‌کنند. در صورتی که کار ترانسفورماتور دائمی باشد این ضریب کامل منظور می‌شود ولی چنانچه کار ترانسفورماتور موقت و کوتاه زمان باشد از ضرایبی استفاده می‌شود که ایجاد ترانسفورماتور کوچک‌تر شده و ارزان‌تر تمام شود. در محاسبات آبی در همه حالات ترانسفورماتور دائم کار، فرض می‌شود لذا ضریب نوع کار یک، در نظر گرفته شده و دخالتی در محاسبات نخواهد داشت.

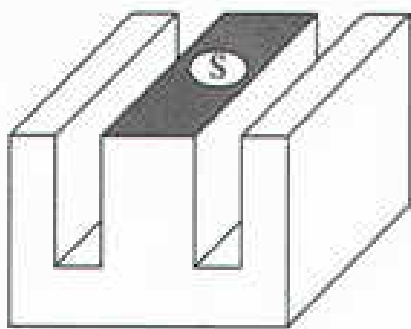

الف - هسته نوع EI

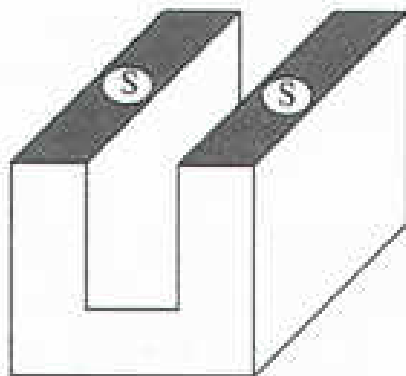

ب - هسته نوع UI

شکل ۴-۶ - سطح مقطع انواع هسته

#### ۴-۶-۴ - سطح مقطع هسته: سطح مقطع هسته، سطح

مؤثر هسته آهنی است که شار مغناطیسی از آن عبور می‌کند. در بعضی از ترانسفورماتورها سطح مقطع به گونه‌ای انتخاب می‌شود که هسته سریع به اشباع برسد. این ترانسفورماتورها در ایجاد امواج ضربه‌ای (پالس یا نبض) کاربرد دارند، ولی در ترانسفورماتورهای قدرت سطح مقطع هسته را به گونه‌ای در نظر می‌گیرند که ترانسفورماتور در منطقه خطی<sup>۱</sup> کار کند و به توان ضریب تبدیل  $K = \frac{N_2}{N_1}$  را در کمیت‌های الکتریکی اعمال کرد.

در شکل‌های (۴-۶-الف و ب) دو نوع مختلف هسته UI

و EI نشان داده شده است.

اندازه سطح مقطع مؤثر هسته از رابطه  $S = K \times \sqrt{P_p}$

تعیین می‌شود. K ضریبی است که در فاصله بین ۰/۸ تا ۱/۲ بسته به توان ترانسفورماتور تغییر می‌کند.

در ترانسفورماتورهای کوچک  $K = ۱/۲$  و در ترانسفورماتورهای بر قدرت  $K = ۰/۸$  در نظر گرفته می‌شود. در رابطه بالا  $P_p$  توان ظاهری در خروجی ترانسفورماتور می‌باشد که بر حسب ولت آمپر (V.A) بیان می‌شود. S سطح مقطع مؤثر هسته بر حسب سانتی متر مربع ( $cm^2$ ) می‌باشد.

برای کاهش تلفات فوکو هسته ترانسفورماتورها، ورق ورق ساخته می‌شود. ورق ورق کردن هسته سبب می‌شود که مقدار مؤثر سطح مقطع آن‌ها کاهش یابد. برای جبران میزان کاهش آن از سطح مقطع ظاهری استفاده می‌شود برای تعیین سطح مقطع ظاهری از ضریب توری  $۰/۹۰$  الی  $۰/۹۵$  استفاده می‌شود. اگر سطح مقطع ظاهری را با  $S'$  نشان دهیم از رابطه مقابل می‌توان آن را محاسبه کرد.

$$\text{سطح مقطع مؤثر} = \frac{\text{سطح مقطع ظاهری هسته}}{\text{ضریب توری}}$$

$$S' = \frac{S}{۰/۹۰} = ۱/۱ \times S \text{ cm}^2$$

۱- در منطقه خطی مغناطیسی با افزایش جریان سیم پیچ شار در هسته متناسب با آن زیاد می‌شود و هسته به اشباع نمی‌رسد.

مثال: سطح مقطع هسته ترانسفورمانتور به مشخصه  $P_T = 1 \text{ kVA}$  را تعیین کنید.

حل:

سطح مقطع مؤثر هسته آهنی

$$S = 1/2 \sqrt{P_T} = 1/2 \sqrt{1 \times 1000} = 38 \text{ cm}^2$$

سطح مقطع ظاهری هسته آهنی

$$S' = 1/1 \times S = 1/1 \times 38 = 38 \text{ cm}^2$$

مثال: سطح مقطع هسته ترانسفورمانتور با ولتاژ  $U_T = 12 \text{ V}$  و  $I_T = 4 \text{ A}$  جریان را بدست آورید.

حل:

$$P_T = U_T \times I_T = 12 \times 4 = 48 \text{ V.A}$$

$$S = 1/2 \sqrt{P_T} = 1/2 \sqrt{48} = 8/3 \text{ cm}^2$$

$$S' = 1/1 \times S = 1/1 \times 8/3 = 9/4 \text{ cm}^2$$

۶-۴-۷ ابعاد هسته: با تعیین سطح مقطع هسته از روابط زیر، نوع هسته را تعیین می‌کنیم. معمولاً ضخامت (ارتفاع) هسته کمی بیشتر از عرض (پهنای بازو) هسته در نظر گرفته می‌شود.

۱- نوع هسته  $EI \Leftarrow EI \Leftarrow 53 \times \sqrt{S}$  نوع هسته EI

۲- نوع هسته  $UI \Leftarrow UI \Leftarrow 53 \times \sqrt{S}$  نوع هسته UI

۳- نوع هسته  $LI \Leftarrow LI \Leftarrow 53 \times \sqrt{S}$  نوع هسته LI

(کاربرد خیلی کم)

۴- نوع هسته  $EE \Leftarrow EE \Leftarrow \frac{1}{4} \times \sqrt{S}$  نوع هسته EE

۵- نوع هسته  $UI \Leftarrow UI \Leftarrow 50 \times \sqrt{S}$  نوع هسته UI

۶- نوع هسته  $M \Leftarrow M \Leftarrow 54 \times \sqrt{S}$  نوع هسته M

تعداد ورق‌های مورد نیاز با توجه به نوع انتخاب از رابطه

مقابل تعیین می‌شود.

در انتخاب نوع ورق‌ها، نزدیک‌ترین ورق موجود در جدول

استاندارد را انتخاب می‌کنیم.

مثال: نوع ورق مناسب برای هسته ترانسفورمانتور با ولتاژ

$U_T = 12 \text{ V}$  و جریان  $I_T = 4 \text{ A}$  را بدست آورید.

$$n = \frac{\text{ضخامت (ارتفاع)}}{\text{تعداد ورق‌ها}} = \frac{\text{ضخامت یک ورق}}{\text{تعداد ورق‌ها}}$$

حل:

$$P_{S_1} = U_T \times I_T = 12 \times 4 = 48 \text{ V.A}$$

$$S = 1/2 \sqrt{P_{S_1}} = 1/2 \times \sqrt{48} = 7.2 \text{ cm}^2$$

$$EI \Leftarrow EI \Leftarrow 53 \times \sqrt{S} = 53 \times \sqrt{7.2} = 80/49$$

از جدول شکل (۳-۱) برش ورق EI، نوع ورق مناسب EI ۷۸ می‌باشد. به طوری که از جدول مشاهده می‌شود عرض بازوی وسط ورق  $f=26 \text{ mm}$  می‌باشد. بنابراین ضخامت هسته از رابطه  $\frac{S'}{f}$  بدست می‌آید. اگر ضخامت هر ورق را  $0.5$  میلی‌متر فرض کنیم خواهیم داشت:

$$\frac{S'}{f} = \frac{7/4 \times 1000 \text{ mm}^2 \times 1.1}{26 \text{ mm}} = 30/26 \text{ mm}$$

$$n = \frac{\text{ضخامت هسته}}{\text{ضخامت یک ورق}} = \frac{30/26}{0.5} = 61$$

#### ۴-۶-۸- محاسبه تعداد دور سیم پیچ اولیه و

ثانویه: برای محاسبات تعداد دورهای اولیه و ثانویه رابطه  $E=4/44 \times f \times B_m \times S \times N$  می‌باشد. عملاً در محاسبات برای سادگی عمل  $E$  را یک ولت در نظر می‌گیرند و تعداد دور را برای یک ولت بدست می‌آورند و آن را دور بر ولت می‌گویند و با  $N_V$  نشان می‌دهند. پس از تعیین  $N_V$  بر اساس ولتاژهای سیم پیچ‌های اولیه و ثانویه و در نظر گرفتن افت ولتاژها، تعداد دورهای اولیه و ثانویه را تعیین می‌کنند.

$$E=4/44 \times f \times B_m \times S \times N$$

$$E=1V \Rightarrow N_V = \frac{10^8}{4/44 \times f \times B_m \times S}$$

$S$  بر حسب سانتی‌متر مربع و  $B_m$  بر حسب گوس است.

اگر  $B_m=1/2$  تسلا یا  $B_m=12000$  گوس و  $f=50 \text{ Hz}$  باشد دور بر ولت از رابطه ساده شده  $N_V = \frac{37/5}{S(\text{cm}^2)}$  تعیین می‌شود.

اگر  $B_m=1$  تسلا یا  $B_m=10000$  گوس و  $f=50 \text{ Hz}$  و  $N_V = \frac{75}{S(\text{cm}^2)}$  باشد دور بر ولت از رابطه ساده شده تعیین می‌شود.

توجه: اگر در ساخت ترانسفورماتورها به ورق‌های با

چگالی  $B_m=12000$  یا  $B_m=10000$  گوس دسترسی نداشته باشیم یا فرکانس شبکه  $50 \text{ Hz}$  نباشد، لازم است دور بر ولت را

از رابطه اصلی  $N_V = \frac{10^8}{4/44 \times f \times B_m \times S}$  محاسبه کرد. افت ولتاژ را در محاسبات ترانسفورماتورها به دو طریق به کار می‌برند.

۱- تعداد دور سیم پیچ اولیه را متناسب با نصف درصد

افت ولتاژ کل کاهش و تعداد دور ثانویه متناسب با نصف درصد افت ولتاژ افزایش می‌دهند.

۲- تعداد دور سیم پیچ اولیه را تغییر نمی‌دهند و تعداد دور

ثانویه را متناسب با درصد افت ولتاژ کل افزایش می‌دهند. میزان افت ولتاژ با توجه به توان ترانسفورماتور تغییر می‌کند. در جدول (۳-۱) افت ولتاژ بر حسب توان خروجی نشان داده شده است.

جدول ۳-۱- افت ولتاژ ترانسفورماتورها

قدرت VA	5	10	25	50	75	100	150	200	300	400	750	1000	1500	2000	3000	3500
درصد افت ولتاژ	20	17	14	12	10	9	8	7.5	7	6.5	5	4	3	2	5	1



مثال: ترانسفورماتوری با مشخصات  $V.A = 200$  با ولتاژ اولیه  $220$  ولت و ولتاژ ثانویه  $12$  ولت مورد نیاز است. هسته این ترانسفورماتور از نوع مرغوب با چگالی  $B_m = 12000$  G و ضخامت هر ورق  $0.5$  mm و فرکانس شبکه  $50$  هرتز می باشد. تعداد دور سیم پیچ اولیه و ثانویه، نوع هسته و تعداد ورق های هسته را با شرایط زیر معین کنید.

۱- بدون در نظر گرفتن افت ولتاژ، در اولیه.

۲- با در نظر گرفتن افت ولتاژ در اولیه.

حل: ۱- بدون افت ولتاژ در اولیه

از جدول (۴-۱) افت ولتاژ برابر  $27/5$  بدست می آید:

$$S = 1/2 \sqrt{P_r} = 1/2 \sqrt{200} = 16/97 \text{ cm}^2$$

$$N_1 = \frac{10^8}{2/22 \times 0.5 \times 12000 \times 16/97} = 2/21$$

$$N_2 = \frac{37/5}{S(\text{cm}^2)} = \frac{37/5}{16/97} = 2/21 \quad \text{یا}$$

$$N_1 = N_2 \times U_1 = 2/21 \times 220 = 286 \quad \text{دور}$$

$$N_2 = (1 + \Delta U) \times N_1 \times U_2$$

$$N_2 = (1 + 0.075) \times 2/21 \times 12 \approx 29 \quad \text{دور}$$

حل: ۲- با منظور کردن افت ولتاژ در اولیه

$$N_1 = \left(1 - \frac{\Delta U}{\%}\right) \times N_2 \times U_1$$

$$N_1 = \left(1 - \frac{0.075}{\%}\right) \times 2/21 \times 220 = 268 \quad \text{دور}$$

$$N_2 = \left(1 + \frac{\Delta U}{\%}\right) \times N_1 \times U_2$$

$$N_2 = \left(1 + \frac{0.075}{\%}\right) \times 2/21 \times 12 = 27/5 \approx 28 \quad \text{دور}$$

$$EI = 28 \times \sqrt{S} = 28 \times \sqrt{16/97} = 123/58$$

از جدول EI نوع مناسب E،  $120$  EI می باشد که عرض

زیاده وسط این نوع ورق  $f = 40$  mm می باشد. بنابراین:

ضخامت هسته

$$\frac{S'}{f} = \frac{1697}{40} = \frac{1866/67}{40} \approx 46/66 \text{ mm}$$

تعداد ورق های مورد نیاز

$$n = \frac{46/66}{0.5} = 92/23 \approx 92 \rightarrow \text{عدد}$$

### ۹-۶-۴- تعیین قطر سیم اولیه و ثانویه: در تعیین

قطر سیم های اولیه و ثانویه باید اصول زیر رعایت شود.

۱- تلفات مسی حداقل باشد.


۲- وزن سیم به کار رفته حداقل باشد.

۳- سیم های انتخابی، جریان های اولیه و ثانویه را به راحتی

تحمل کنند.

با توجه به اصول فوق در انتخاب، قطر سیم به توان و

چگالی جریان بستگی دارد.

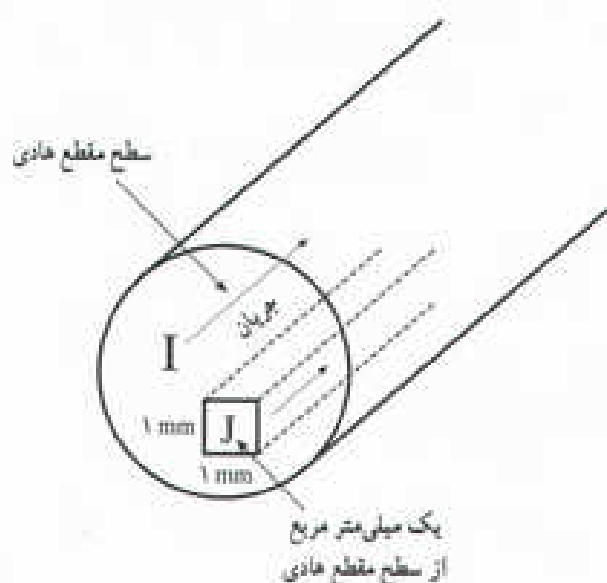

$I$  = جریان کل هادی

$J$  = چگالی جریان

### ۱۰-۶-۴- چگالی جریان ( $J$ ): بزرگی شدت جریانی

است که هر میلی متر مربع از یک سیم، آن را تحمل می کند. واحد

آن آمپر بر میلی متر مربع است.

$$J = \frac{1}{A} \text{ A/mm}^2 \text{ (چگالی جریان)}$$

$$J = \frac{1}{A} \text{ A/mm}^2 \text{ (چگالی جریان)}$$

$$A = \frac{1}{J} \text{ mm}^2$$

سطح مقطع سیم

$$A_1 = \frac{\pi d_1^2}{4} \Rightarrow d_1 = \sqrt{\frac{4 \times A_1}{\pi}}$$

$$d_1 = 1.13 \sqrt{A_1} \text{ mm}$$

قطر سیم اولیه

$$A_2 = \frac{\pi d_2^2}{4} \Rightarrow d_2 = \sqrt{\frac{4 \times A_2}{\pi}}$$

قطر سیم ثانویه

در جدول (۲-۴) ارتباط توان و چگالی در ترانسفورماتورها

نشان داده شده است.

با توجه به جدول و تعقیب محاسبات، قطر سیم را در اولیه

و ثانویه بدست می آوریم.

جدول ۲-۴- چگالی جریان سیم های مسی با توجه به توان در ترانسفورماتورها

قدرت VA	۰-۵۰	۵۰-۱۰۰	۱۰۰-۲۰۰	۲۰۰-۵۰۰	۵۰۰-۱۰۰۰	۱۰۰۰-۲۰۰۰	۲۰۰۰-۳۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰
چگالی جریان $\frac{A}{\text{mm}^2}$	۴	۳/۵	۳	۲/۵	۲	۱/۷۵	۱/۵	۱

مثال: یک ترانسفورماتور تک فاز با ولتاژ  $220\text{V}/6\text{V}$  و جریان  $6\text{A}$  مورد نیاز است مطلوب است:

۱- تعداد دور سیم پیچ اولیه و ثانویه.

۲- قطر سیم اولیه و ثانویه.

۳- نوع ورق EI و تعداد ورق‌ها (ضخامت هر ورق  $0.5$  میلی‌متر است و چگالی میدان آن  $12000$  گوس می‌باشد).

۴- ابعاد تقریبی (ضخامت قیبر  $1\text{ mm}$  می‌باشد).

حل:

۱- تعیین تعداد دور اولیه و ثانویه

$$U_1 = 220\text{V}, U_2 = 6\text{V}, I_2 = 6\text{A}$$

$$P_{S_2} = U_2 \times I_2 = 6 \times 6 = 36\text{VA}$$

$$S = 1/2 \times \sqrt{P_r} = 1/2 \times \sqrt{36} = 3\text{ cm}^2$$

$$N_2 = \frac{36/5}{3} = \frac{36/5}{3} = 5/20 \quad \text{دور بر ولت}$$

$$N_1 = U_1 \times N_2 = 220 \times 5/20 = 110 \quad \text{دور}$$

$$N_2 = U_2 \times N_1 \times (1 + \Delta U)$$

$$N_2 = 6 \times 110 \times (1 + 0.13) = 31/6 \approx 32$$

با مراجعه به جدول (۳-۱) مشاهده می‌شود که اکت ولتاژ بین  $12\%$  و  $14\%$  می‌باشد لذا مقدار آن را  $13\%$  در نظر می‌گیریم.

۲- محاسبه قطر سیم اولیه و ثانویه

از جدول (۲-۲) جگالی جریان برای  $P_{S_1} = 36 \text{ V.A}$  برابر  $2 \text{ A/mm}^2$  بدست می‌آید.

$$P_{S_1} = \frac{P_{S_2}}{0.9} = \frac{36}{0.9} = 40 \text{ V.A}$$

$$I_1 = \frac{P_{S_1}}{U_1} = \frac{40}{220} = 0.1818$$

$$A_1 \frac{I_1}{J} = \frac{0.1818}{2} = 0.0909 \text{ mm}^2$$

$$d_1 = 1.13 \times \sqrt{A_1} = 1.13 \times \sqrt{0.0909} = 0.37 \text{ mm}$$

$$A_2 = \frac{P}{J} = 1.5 \text{ mm}^2$$

$$d_2 = 1.13 \times \sqrt{1.5} = 1.48 \text{ mm}$$

$$EI \geq 0.0001 \times \sqrt{S} = 30 \times \sqrt{7/2} = 80.129$$

$$EI \geq 80.129$$

$$\text{از جدول } I = 26 \text{ mm}$$

$$h = \frac{S'}{I} = \frac{72 \times 1.1}{26} = 30.26 \text{ mm}$$

$$\text{عدد ورقها} = \frac{30.26}{0.5} = 61$$

۳- تعیین ابعاد هسته


$$a = 51.1 \text{ mm} \quad b = 26/6 \text{ mm}$$

$$h = 30.26 \text{ mm} \quad L = 38 \text{ mm}$$

۴- تعیین ابعاد فرقه


از جدول (۳-۱۰) فرقه EI 78 را انتخاب می‌کنیم ابعاد

این فرقه به قرار زیر است.

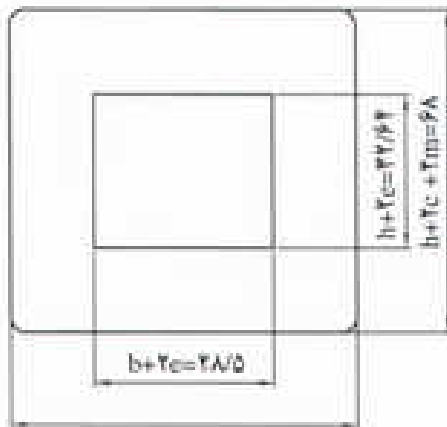

ابعاد فرقره از فیبر استخوانی به صورت شکل (۴-۷)

می باشد.

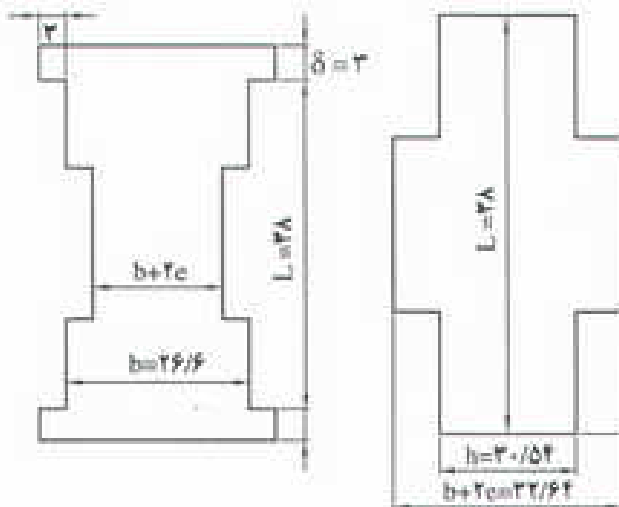

شکل ۴-۷

با توجه به ابعاد فرقره ها ملاحظه می شود که در فرقره آماده مقدار  $\delta$  کمی کم تر از مقدار محاسبه شده است. لذا سطح مقطع آهن هسته کوچکتر خواهد شد. در این صورت لازم است تا محاسبات تعداد دور سیم بیج ها مجدداً بر اساس سطح مقطع انتخاب شده، محاسبه و اصلاحات لازم انجام شود. در مثال فوق خواهیم داشت:

در محاسبه فضای مورد نیاز برای سیم بیج ها، مقادیر جدید باید لحاظ شوند. در مثال های حل شده در این کتاب فرض بر آن بوده که از فرقره فیبری که بر اساس محاسبات ساخته شده اند استفاده می شود. لذا چنانچه خواسته باشیم از فرقره آماده استفاده کنیم بایستی محاسبات را به صورت فوق انجام دهیم.

پس از محاسبات تعداد دور و قطر سیم های اولیه و ثانویه و تعیین فرقره، فضای فرقره را برای سیم بیج ها، مورد بررسی قرار می دهیم. برای این منظور با توجه به جدول داده شده فضای لازم را برای سیم بیج ها حساب می کنیم.

$$S' = h \times f = 715 \text{ mm}^2 = 715 \text{ cm}^2 \quad \text{انتخابی}$$

$$S = 0.9 S' = 0.9 \times 715 = 643 \text{ cm}^2 \quad \text{انتخابی}$$

$$N_v = \frac{27/5}{6/13} = 5/8 \quad \text{دور بر ولت}$$

$$N_1 = 220 \times 5/8 = 1375 \quad \text{دور}$$

$$N_r = 6 \times 5/8 (1 + 0.13) = 35 \quad \text{دور}$$

جدول ۲-۳- تعداد حلقه‌های سیم که در هر  $\text{cm}^2$  جای می‌گیرد.

تعداد حلقه در هر $\text{cm}^2$	قطر سیم mm	تعداد حلقه در هر $\text{cm}^2$	قطر سیم mm	تعداد حلقه در هر $\text{cm}^2$	قطر سیم mm	تعداد حلقه در هر $\text{cm}^2$	قطر سیم mm	تعداد حلقه در هر $\text{cm}^2$	قطر سیم mm
67	1.10	370	0.45	800	0.29	2250	0.17	20000	0.05
55	1.20	300	0.50	770	0.30	2000	0.18	15000	0.06
45	1.30	250	0.55	720	0.31	1800	0.19	11000	0.07
40	1.40	210	0.60	690	0.32	1650	0.20	9000	0.08
33	1.50	180	0.65	650	0.33	1500	0.21	7000	0.09
28	1.60	160	0.70	600	0.34	1400	0.22	6000	0.10
24	1.70	140	0.75	580	0.35	1300	0.23	5000	0.11
20	1.75	120	0.80	540	0.36	1200	0.24	4400	0.12
17	1.80	110	0.85	520	0.37	1100	0.25	3600	0.13
14	1.90	100	0.90	500	0.38	1000	0.26	3200	0.14
12	2.00	90	0.95	475	0.39	950	0.27	2800	0.15
		83	1.00	450	0.40	870	0.28	2500	0.16

### ۱۱-۴-۶- تعیین فضای مورد نیاز سیم بیج‌ها:

فضای مورد نیاز برای سیم بیج‌ها از رابطه  $(A_1 + A_2) \times 1/35$  محاسبه می‌شود. در این رابطه  $A_1$  و  $A_2$  سطوحی هستند که سیم بیج‌های اول و دوم اشغال می‌کنند. حاصل  $(A_1 + A_2) \times 1/35$  باید کوچکتر از  $F \times L$  باشد.

$$(A_1 + A_2) \times 1/35 \leq C \times L$$

مقادیر  $A_1$  و  $A_2$  را با مراجعه به جدول (۲-۳) به دست می‌آوریم و  $1/35$  ضرب فضای اضافی می‌باشد که توسط قرقره و عایق‌ها اشغال می‌شود.  $L$  طول مؤثر قرقره و  $C$  عرض شکاف هسته می‌باشد، که از جداول بدست می‌آید.

از جدول (۲-۳) در هرسایته متر مربع،  $1200$  حلقه سیم  $0.24$  mm و تقریباً  $40$  دور سیم  $1/38$  mm جا می‌شود.

پس:

$$A_1 = \frac{N_1}{\text{تعداد حلقه‌ها در هر } \text{cm}^2} = \frac{1122}{1200} = 0.935 \text{ cm}^2$$

$$A_2 = \frac{N_2}{\text{تعداد حلقه‌ها در هر } \text{cm}^2} = \frac{27}{40} = 0.675 \text{ cm}^2$$

$$C = 12/35 \text{ mm}$$

$$L = 28 \text{ mm} = 2/8 \text{ cm}$$




$$(A_1 + A_2) \times 1/35 = (0.935 + 0.675) \times 1/35 = 2/52 \text{ cm}^2$$

$$C \times L = 12/35 \times 2/8 = 2/140$$

$$(A_1 + A_2) \times 1/35 = 2/52 \text{ cm}^2 < (C \times L = 2/140)$$

بنابراین فضای کافی برای سیم بیج‌ها موجود می‌باشد.

## ۴-۷- ترانسفورماتورهای با چند ورودی و چند خروجی

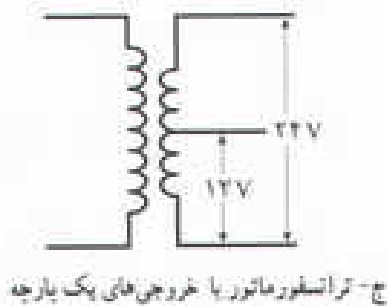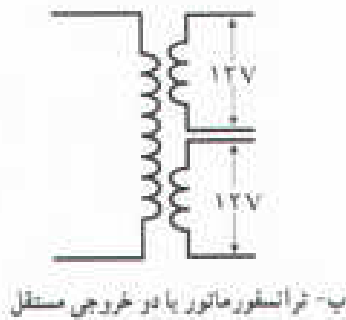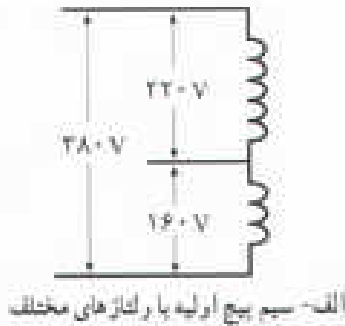

شکل ۸-۹- نمونه‌هایی از ترانسفورماتورهای چند ورودی و چند خروجی

سیم‌بج اولیه ترانسفورماتورها ممکن است در شبکه‌های مختلف به ولتاژهای متفاوت اتصال داده شود، مثلاً در ولتاژهای  $۲۲۰\text{V}$ ،  $۱۱۰\text{V}$  و  $۳۸۰\text{V}$  به کار گرفته شود. همچنین ولتاژهای مختلف  $۲۲۰\text{V}$ ،  $۱۲۰\text{V}$ ،  $۹۰\text{V}$ ،  $۶۰\text{V}$ ،  $۴/۵\text{V}$ ،  $۳۰\text{V}$ ،  $۱/۵\text{V}$  از خروجی ترانسفورماتورها دریافت شود. (شکل ۸-۴) سیم‌بج‌های ثانویه ممکن است مستقل از هم یا یک پارچه باشند. سیم‌بج‌های یک پارچه در ولتاژهای پایین به کار نمی‌روند. همچنین ممکن است از سیم‌بج‌های ثانویه به صورت هم‌زمان و یا غیر هم‌زمان استفاده کرد.

حل:

$$U_{11} = 220\text{V}, U_{12} = 380\text{V}$$

$$U_{21} = 6\text{V}, I_{21} = 1\text{A}, U_{22} = 12\text{V}, I_{22} = 5\text{A}$$

مثال: ترانسفورماتور تک فاز با ولتاژهای اولیه

$380\text{V} - 220\text{V}$  و ولتاژهای ثانویه  $12\text{V}$  و  $6\text{V}$  و  $5\text{A}$  و  $1\text{A}$ .

که سیم‌بج‌های ثانویه آن مستقل از هم بوده و هم‌زمان مورد استفاده قرار می‌گیرند، مورد نیاز است. هسته این ترانسفورماتور از ورق آبدیده با چگالی  $10000$  گوس به ضخامت  $0.5\text{mm}$  ساخته می‌شود و فرکانس شبکه  $50$  هرتز می‌باشد. کلیه مراحل طراحی این ترانسفورماتور را انجام دهید.

۱- محاسبات تعداد دور اولیه و ثانویه:

$$P_{T1} = 6 \times 1 = 6VA$$

$$P_{T2} = 12 \times 5 = 60VA$$

چون از هر دو خروجی همزمان استفاده می‌شود، پس:

$$P_T = P_{T1} + P_{T2} = 6 + 6 = 12 \quad VA$$

$$S = 1/\pi \sqrt{P_T} = 1/\pi \times \sqrt{12} = 9.75 \text{ cm}^2$$

$$N_{V1} = \frac{45}{S} = \frac{45}{9.75} = 4/62 \quad \text{دور بر ولت}$$

$$N_{I1} = U_{I1} \times N_{V1} = 220 \times 4/62 = 10.16 \quad \text{دور}$$

$$N_{I2} = N_{I1} + (U_{I2} - U_{I1}) \times N_{V1}$$

$$N_{I2} = 10.16 + (380 - 220) \times 4/62 = 1755 \quad \text{دور}$$

$$P = 5 \quad VA \quad \rightarrow \Delta U = 0.7$$

$$P = 10 \quad VA \quad \rightarrow \Delta U = 0.87$$

$$\Delta P = 10 - 5 = 5 \quad \rightarrow \Delta \Delta U = 0.8 - 0.7 = 0.1$$

$$\Delta P = 10 - 6 = 4 \quad \rightarrow \Delta \Delta U = ?$$

$$\Delta \Delta U = \frac{0.1 \times 4}{5} = 0.08$$

$$\Delta U = 0.87 + 0.08 = 0.95$$

$$N_{I1} = 6 \times 4/62 \times (1 + 0.95) = 33 \quad \text{دور}$$

$$P = 50 \quad VA \quad \rightarrow \Delta U = 0.84$$

$$P = 75 \quad VA \quad \rightarrow \Delta U = 0.80$$

$$\Delta P = 75 - 50 = 25 \quad \rightarrow \Delta \Delta U = 0.84 - 0.80 = 0.04$$

$$\Delta P = 75 - 60 = 15 \quad \rightarrow \Delta \Delta U = ?$$

$$\Delta \Delta U = \frac{0.04 \times 15}{25} = 0.024$$

$$\Delta U = 0.80 + 0.024 = 0.824$$

$$N_{I2} = 12 \times 4/62 \times (1 + 0.824) = 62 \quad \text{دور}$$

از جدول (۱-۳) چون توان ۶ ولت آمپر بین دو مقدار ۵ و

۱۰ ولت آمپر جدول قرار دارد از تناسب دو مقدار مربوط به ۵ ولت آمپر و ۱۰ ولت آمپر استفاده می‌کنیم.

جهت برهیز از عملیات ریاضی می‌توان با کمی تقریب درصد

افت ولتاژ را تعیین نمود. مثلاً با توجه به نزدیکی ۶ به ۵ ولت آمپر می‌توان افت ولتاژ برای ترانس ۶ ولت آمپر را همان ۲۰٪ منظور نمود و با در مورد ترانس ۶۰ ولت آمپر می‌توان میانگین افت ولتاژ در ترانسفورماتورهای ۵۰ و ۷۵ ولت آمپر یعنی ۰/۱۲ را در نظر گرفت.



## ۲- تعیین قطر سیم اولیه و ثانویه

$$P_1 = 99 \text{ V.A} \quad \eta = 0.9$$

$$P_2 = \frac{P_1}{\eta} = \frac{99}{0.9} = 110 \text{ V.A}$$

$$J = 3 / 5 \text{ A/mm}^2$$

$$I_{11} = \frac{110}{3} = 36.67 \text{ A}$$

$$A_{11} = \frac{36.67}{3} = 12.22 \text{ mm}^2$$

$$d_{11} = 1.13 \times \sqrt{12.22} = 3.9 \text{ mm}$$

$$I_{12} = \frac{110}{2.8} = 39.29 \text{ A}$$

$$A_{12} = \frac{39.29}{3} = 13.1 \text{ mm}^2$$

$$d_{12} = 1.13 \times \sqrt{13.1} = 4.1 \text{ mm}$$

$$A_{13} = \frac{39.29}{2.8} = 14.03 \text{ mm}^2$$


$$d_{13} = 1.13 \times \sqrt{14.03} = 4.3 \text{ mm}$$

$$A_{14} = \frac{5}{3} = 1.67 \text{ mm}^2$$

$$d_{14} = 1.13 \times \sqrt{1.67} = 1.5 \text{ mm}$$

$$\text{ضخامت هسته} = \frac{S}{l} = \frac{94 \times 1.1}{2.8} = 37$$

$$\text{عدد ورقها} = n = \frac{37}{0.5} = 74$$

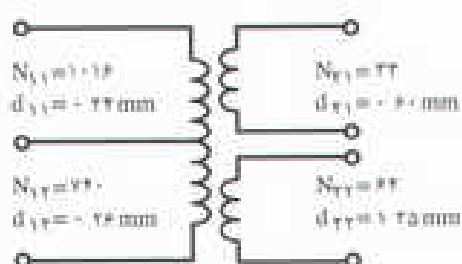

شکل ۹-۲- مشخصات ترانسفورماتورهای (مثال ۲-۷)

از جدول چگالی جریان (جدول ۲-۲) می‌توان نوشت:

(شکل ۲-۹) مشخصات سیم‌پیچ‌های ترانسفورماتور

محاسبه شده را نشان می‌دهد.

## ۳- تعیین ابعاد هسته

$$EI \leq 3 \times \sqrt{S} = 3 \times \sqrt{9/75} = 94 \text{ mm}$$

جدول (۳-۱) نوع ورق EI مناسب با EI ۸۴ با  $l = 2.8$  می‌باشد.

از جدول (۳-۱) فرقه مناسب با EI ۹۶ با مشخصات

زیر مناسب است.



$$a = 62/2$$

$$b = 32/6$$

$$h = 37/5$$

$$L = 50$$

## ۴-۸- اتوترانسفورماتورها و محاسبات عملی آنها

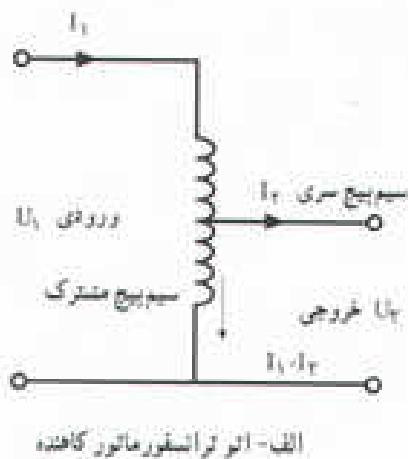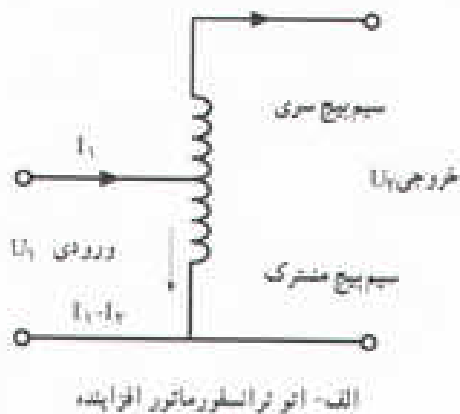

شکل ۴-۱۰- انواع ترانسفورماتور

سیم پیچ اولیه و ثانویه اتوترانسفورماتورها را یک سیم پیچ تشکیل می دهد بدین طریق در اتوترانسفورماتورها، انتقال قدرت از دو طریق الکتریکی و مغناطیسی از ورودی به خروجی انجام می شود. سهم توان انتقالی از طریق الکترومغناطیسی متناسب با تفاضل ولتاژهای ورودی و خروجی می باشد. بنابراین هسته مورد نیاز در این نوع ترانسفورماتورها به مراتب کمتر از هسته ترانسفورماتورهای معمولی می باشد.

تلفات برآکندگی، تلفات مسی، تلفات آهنی، مقدار آهن و مس به کار رفته در اتوترانسفورماتورها خیلی کم تر از ترانسفورماتورهای مشابه معمولی می باشد. به طوری که به اتوترانسفورماتورها، ترانسفورماتورهای صرفه ای می گویند.

به علت ارتباط الکتریکی بین سیم پیچ های اولیه و ثانویه اتوترانسفورماتور، در صورتی که اختلاف پتانسیل سیم پیچ های اولیه و ثانویه زیاد باشد، از اتوترانسفورماتور استفاده نمی شود. زیرا اولاً چنین ترانسفورماتوری با صرفه نیست، ثانیاً از نظر ایمنی برای اپراتورها و مصرف کنندگان نامناسب است. ثالثاً در صورت قطع سیم پیچ فشار ضعیف، ولتاژ زیاد به ثانویه منتقل می شود. به علت تلفات خیلی کم در اتوترانسفورماتورها، تقریباً آنها را ایده آل در نظر می گیرند. این ترانسفورماتورها ممکن است افزاینده یا کاهنده باشند در هر حال معمولاً ولتاژهای اولیه و ثانویه آنها به هم نزدیک است. مدار الکتریکی اتوترانسفورماتورها در شکل (۴-۱۰) نشان داده شده است.

### ۴-۸-۱- سیم پیچ مشترک: قسمتی از سیم پیچ

اتوترانسفورماتور است که تفاضل جریان اولیه و ثانویه از آن قسمت عبور می کند. (شکل ۴-۱۰)

### ۴-۸-۲- سیم پیچ سری: قسمتی از سیم پیچ

اتوترانسفورماتور است که از آن قسمت فقط جریان اولیه یا جریان ثانویه عبور می کند. (شکل ۴-۱۰)

۴-۸-۴- توان تیپ (P<sub>T</sub>) : قسمتی از توان که توسط

هسته مغناطیسی به بار منتقل می‌شود را توان تیپ انوترانسفورماتور می‌گویند. توجه شود بقیه توان از طریق ارتباط الکتریکی از طریق سیم بیج مستقیماً به بار انتقال می‌یابد.

توان تیپ از این روابط بدست می‌آید:

$$P_T = P_r \times \frac{U_1 - U_2}{U_1} \quad (U_1) U_2$$

$$P_T = P_r \times \frac{U_2 - U_1}{U_2} \quad (U_2) U_1$$

در انوترانسفورماتورها سطح مقطع هسته از طریق توان

تیپ محاسبه می‌شود.

$$S = 1/2 \sqrt{P_T}$$

S سطح مقطع حقیقی هسته برحسب سانتی متر مربع و P<sub>T</sub>

توان تیپ برحسب ولت آمپر است.

تعداد دور سیم بیج اولیه از رابطه  $N_1 = U_1 \times N_2$  و تعداد

دور سیم بیج ثانویه از رابطه:

$$N_2 = U_2 \times N_1 \times (1 + \Delta U)$$

مشخص می‌شود. تعداد دور سیم بیج سری از رابطه

$N_s = |N_1 - N_2|$  به دست می‌آید. افت ولتاژ براساس توان تیپ

از جدول (۴-۴) تعیین می‌شود.

جدول ۴-۴- افت ولتاژ در انوترانسفورماتورها بر اساس توان تیپ

توان تیپ VA	۵	۱۰	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰	۱۵۰	۲۰۰	۳۰۰	۴۰۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰
$\Delta U$ % درصد	۱۰	۸/۵	۷/۵	۶	۵	۴/۵	۴	۳/۷۵	۳/۵	۳/۲۵	۳	۲	۱

مثال: انوترانسفورماتوری به مشخصات ۲۲-۷-۱۱-۷

به جریان خروجی ۱۰ آمپر مورد نیاز است این دستگاه در شبکه با فرکانس ۵۰ هرتز کار می‌کند و هسته آن از جنس مرغوب با چگالی میدان ۱۲۰۰۰ گوس ساخته می‌شود مراحل طراحی آن را انجام دهید.

حل:

(۱) تعیین دور سیم بیج اولیه و ثانویه

$$U_1 = 220 \text{ V}, U_2 = 110 \text{ V}, f = 50 \text{ Hz}, B_m = 12000 \text{ GS}$$

$$P_r = U_2 \times I_2 = 110 \times 10 = 1100 \text{ VA}$$

$$P_T = P_r \times \frac{U_1 - U_2}{U_1} = 1100 \times \frac{220 - 110}{220} = 550 \text{ VA}$$

$$S = 1/2 \times \sqrt{P_T} = 1/2 \times \sqrt{550} = 28.14 \text{ cm}^2$$

$$N_1 = \frac{27/5}{S} = \frac{27/5}{28.14} = 1/332 \quad \text{دور بر ولت}$$

$$N_2 = U_2 \times N_1 = 110 \times 1/332 = 293 \quad \text{دور}$$

از جدول (۲-۲) افت ولتاژ برای توان تبخیر ۵۰۰ V.A تقریباً ۲۳ می‌باشد.

$$N_T = U_T \times N_V \times (1 + \Delta U)$$

$$N_T = 110 \times 1/332 (1 + 0/03) = 151$$

$$N_S = N_V - N_T$$

$$N_S = 293 - 151 = 142$$

## ۲- محاسبه قطر سیم‌ها

از جدول (۲-۲)، چگالی جریان برابر:

$$J = 2 \frac{A}{mm^2}$$

تعیین می‌شود. به علت ناچیز بودن افت ولتاژها در اتوترانسفورماتورها آن‌ها را تقریباً ایده آل در نظر می‌گیریم.

$$I_T = 10 A$$

$$\frac{I_1}{I_T} = \frac{U_T}{U_1} \Rightarrow I_1 = K \times I_T$$

$$I_1 = \frac{110}{220} \times 10 = 5 A$$

$$I_C = I_T - I_1$$

$$I_C = 10 - 5 = 5 A$$

$$P_1 = P_T = 1100 V.A$$

$$I_1 = \frac{P_1}{U_1} = \frac{1100}{220} = 5 A$$

$$A_s = \frac{I_s}{J} = \frac{5}{2} = 2/5 mm^2$$

$$d_s = 1/13 \times \sqrt{A_s} = 1/13 \times \sqrt{2/5} = 1/78 mm$$

$$A_c = \frac{I_c}{J} = \frac{5}{2} = 2/5 mm^2$$

$$d_c = 1/13 \times \sqrt{A_c} = 1/13 \times \sqrt{2/5} = 1/78 mm$$

## ۳- تعیین ابعاد قرقره

$$EI \leq 30 \times \sqrt{S} = 30 \times \sqrt{28/14} = 159$$

(۳-۱). نوع ورق ۱۵۰ EI با  $f = 50$  مناسب با می‌باشد.

$$\text{ضخامت خالص هسته} = \frac{S}{f} = \frac{28/14 \times 100}{50} = 56/28 mm$$

$$\text{ضخامت ظاهری هسته} = h = 1/1 \times 56/28 = 62/9 mm$$



منحنی‌های ارائه شده در صفحات بعد به قرار زیر است:

۱- منحنی‌های شماره ۴-۱، ۴-۲ و ۴-۳ سطح مقطع هسته را براساس توان خروجی برحسب ولت آمپر تا  $V.A. 500$  نشان می‌دهد.

۲- منحنی‌های شماره ۴-۴، ۴-۵ و ۴-۶ ارتباط بین توان خروجی  $P_1$  و  $P_2$  را برحسب ولت آمپر نشان می‌دهد در واقع منحنی‌ها، منحنی‌های بازده (راندمان  $\eta$ ) می‌باشند. توان خروجی روی محور  $Y$  ها و توان ورودی روی محور  $X$  ها می‌باشند.

۳- منحنی‌های شماره ۴-۷، ۴-۸ و ۴-۹ تغییرات دور بر ولت را نسبت به سطح مقطع هسته، برای هسته‌های مرغوب با  $12000$  گوس و برای هسته‌های با چگالی میدان  $10000$  گوس بیان می‌کنند.

۴- منحنی‌های شماره ۴-۱۰، ۴-۱۱ و ۴-۱۲ افت ولتاژ مجاز را نسبت به تغییرات توان خروجی تا توان  $V.A. 50000$  نشان می‌دهد.

۵- منحنی شماره ۴-۱۳، چگالی جریان الکتریکی ( $J$ ) را به ازای تغییرات توان ثانویه برحسب  $\frac{A}{mm^2}$  بیان می‌کند. در ترانسفورماتورهای بالاتر از  $V.A. 1000$  چگالی جریان به روش خنک کردن ترانسفورماتور بستگی دارد و چگالی جریان در محدوده  $1/5$  الی  $3$ ،  $\frac{A}{mm^2}$  انتخاب می‌شود.

۶- با داشتن توان اولیه و ولتاژ اولیه، می‌توان جریان را بدست آورد.

$$I_1 = \frac{P_1}{V_1}$$

مثال: برای توان ورودی  $60$  ولت آمپر و ولتاژ اولیه  $120$  ولت جریان  $I_1 = \frac{60}{120}$  برابر  $0.5$  آمپر می‌شود.


۷- منحنی‌های شماره ۴-۱۴ و ۴-۱۵ قطر سیم اولیه و ثانویه را تا جریان  $10$  آمپر نشان می‌دهد.


۸- منحنی شماره ۴-۱۶ با معلوم بودن سطح مقطع هسته، نوع هسته را در برش  $EI$  بدون افت تعیین می‌کند. توجه شود انتخاب باید به گونه‌ای انجام شود که ارتفاع ضخامت هسته حدود عرض زیانه وسط هسته و یا بیشتر (بیش از یک سوم طول  $g$ ) هسته باشد.

۹- منحنی‌های شماره ۴-۱۷ و ۴-۱۸، جرم سیم مسی مصرفی تا  $4000$  خروجی ثانویه را برحسب کیلوگرم تعیین می‌کند.

۱۰- منحنی‌های ۴-۱۹ و ۴-۲۰ جرم هسته آهنی به کار رفته را تا  $V.A. 4000$  خروجی ثانویه برحسب کیلوگرم تعیین می‌کند.


تجهیز سطح مقطع هسته بر اساس توان خروجی

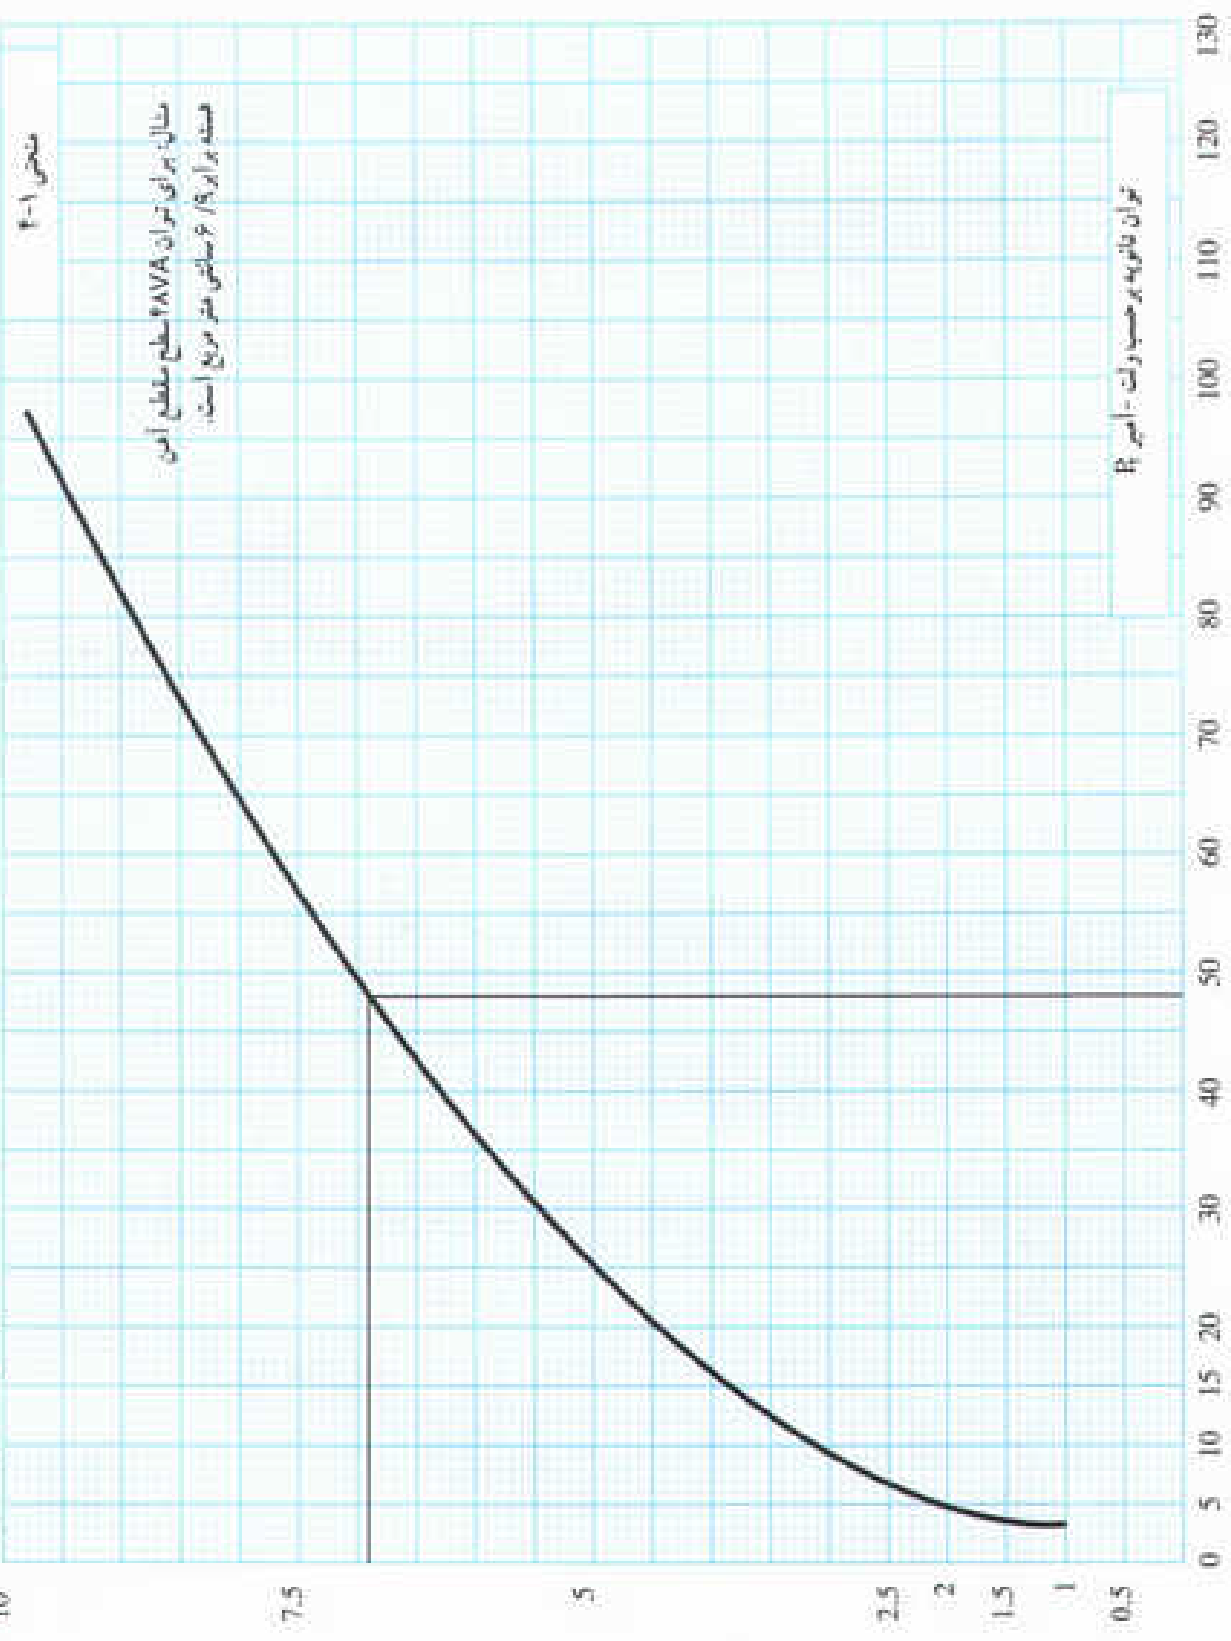

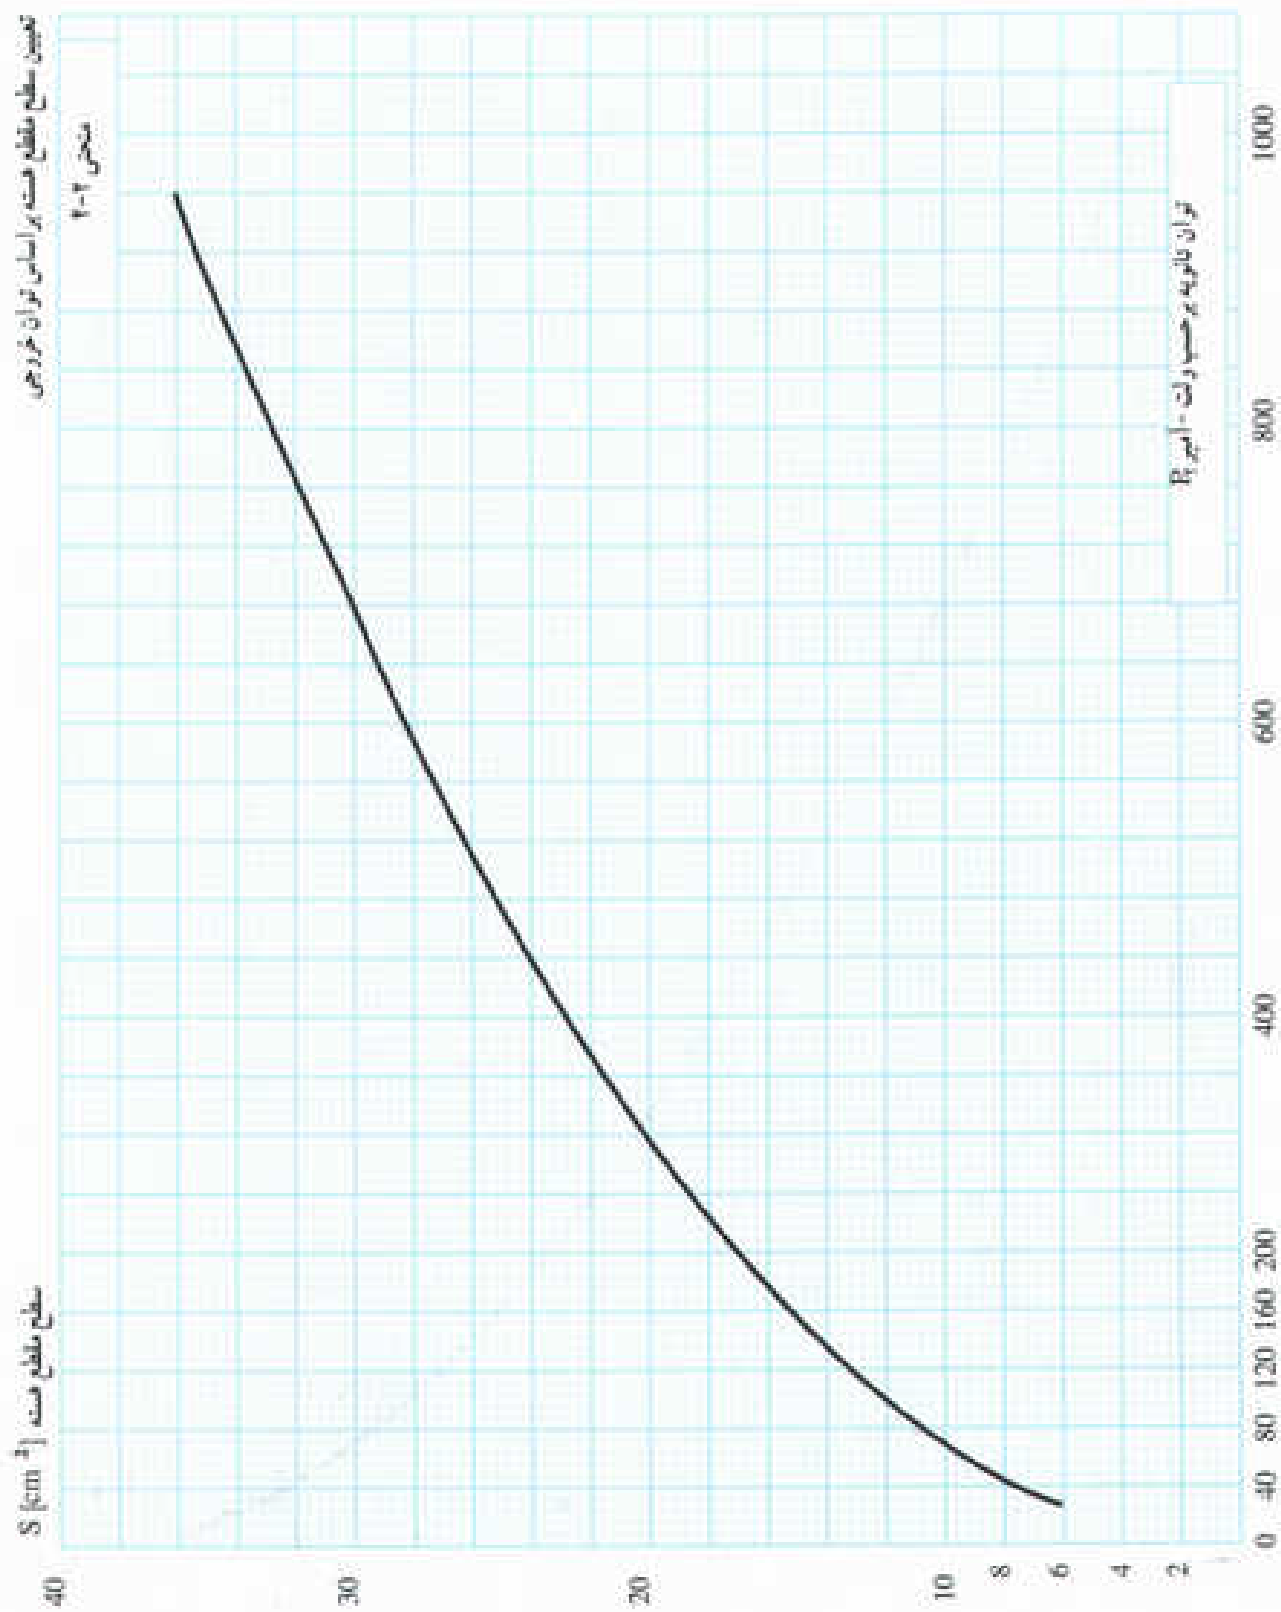




تعیین سطح مقطع هسته بر اساس توان خروجی

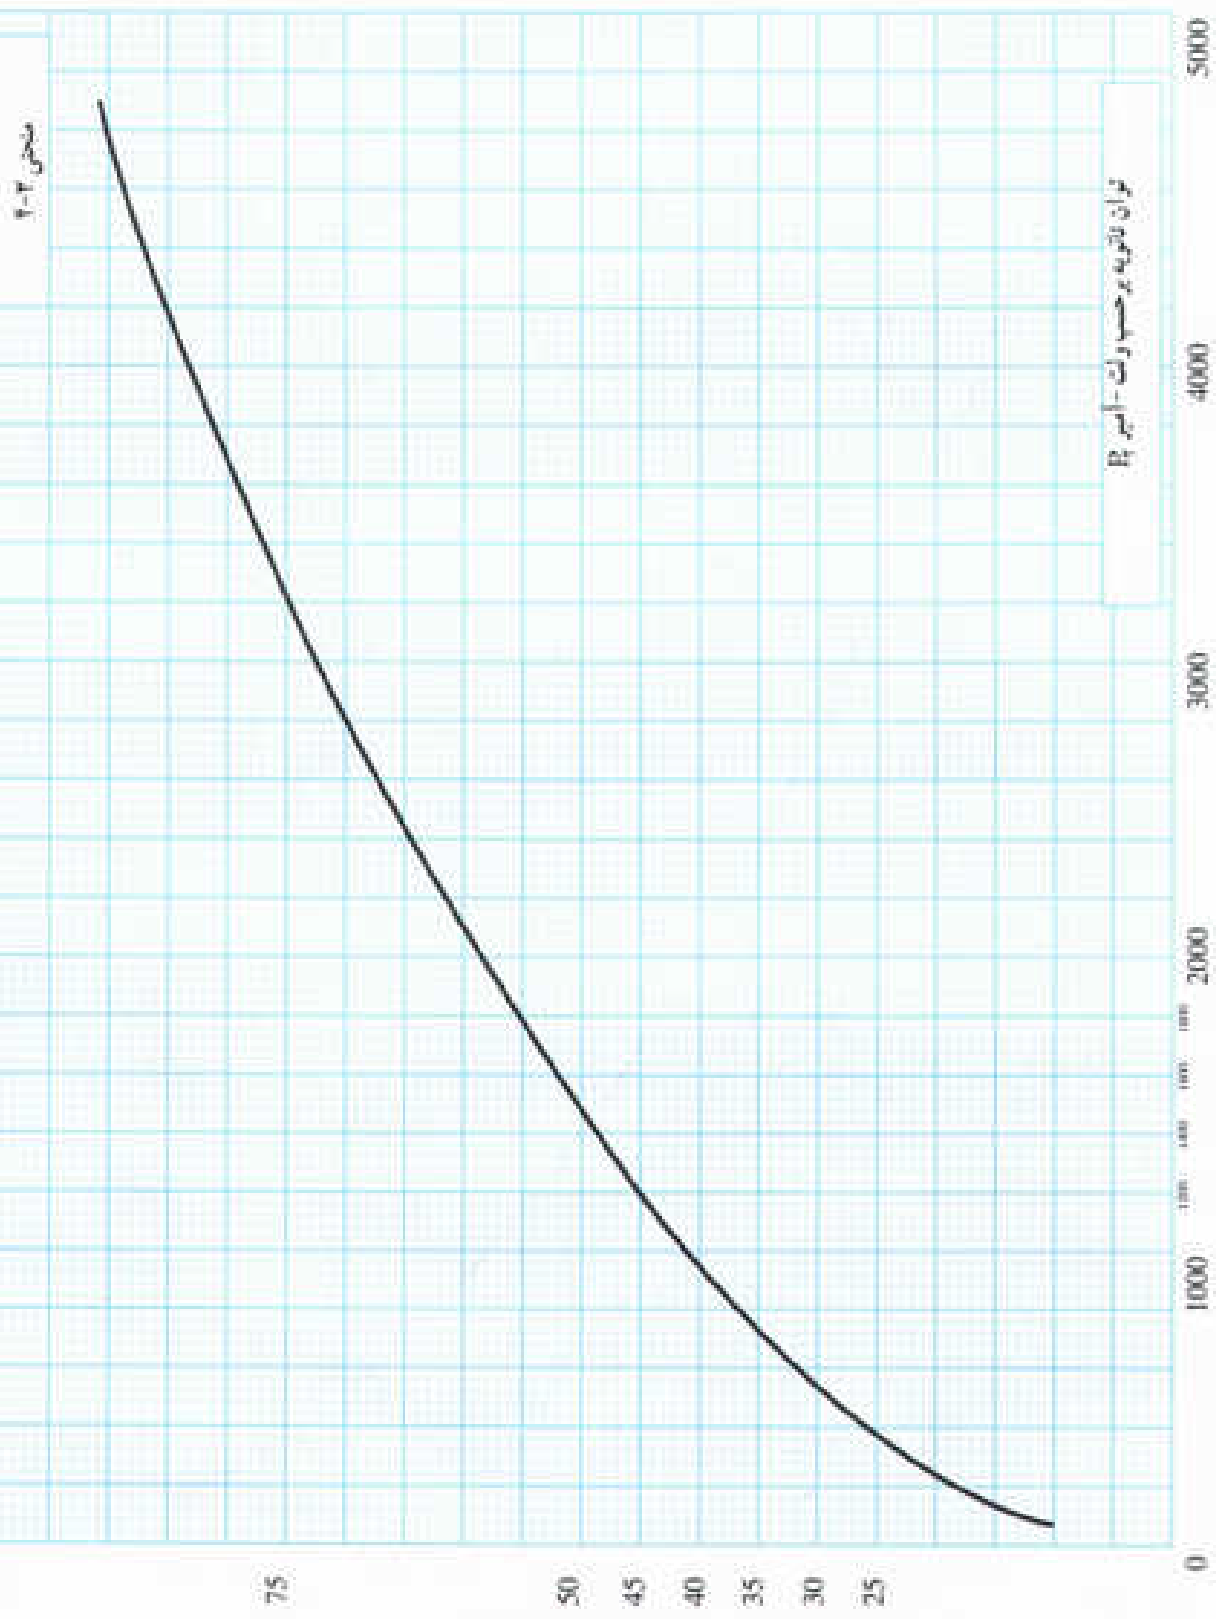



توان نظریه بر حسب ولت - آمپر  $P$

منحنی ۲-۲


رابطه توان خروجی با توان ورودی

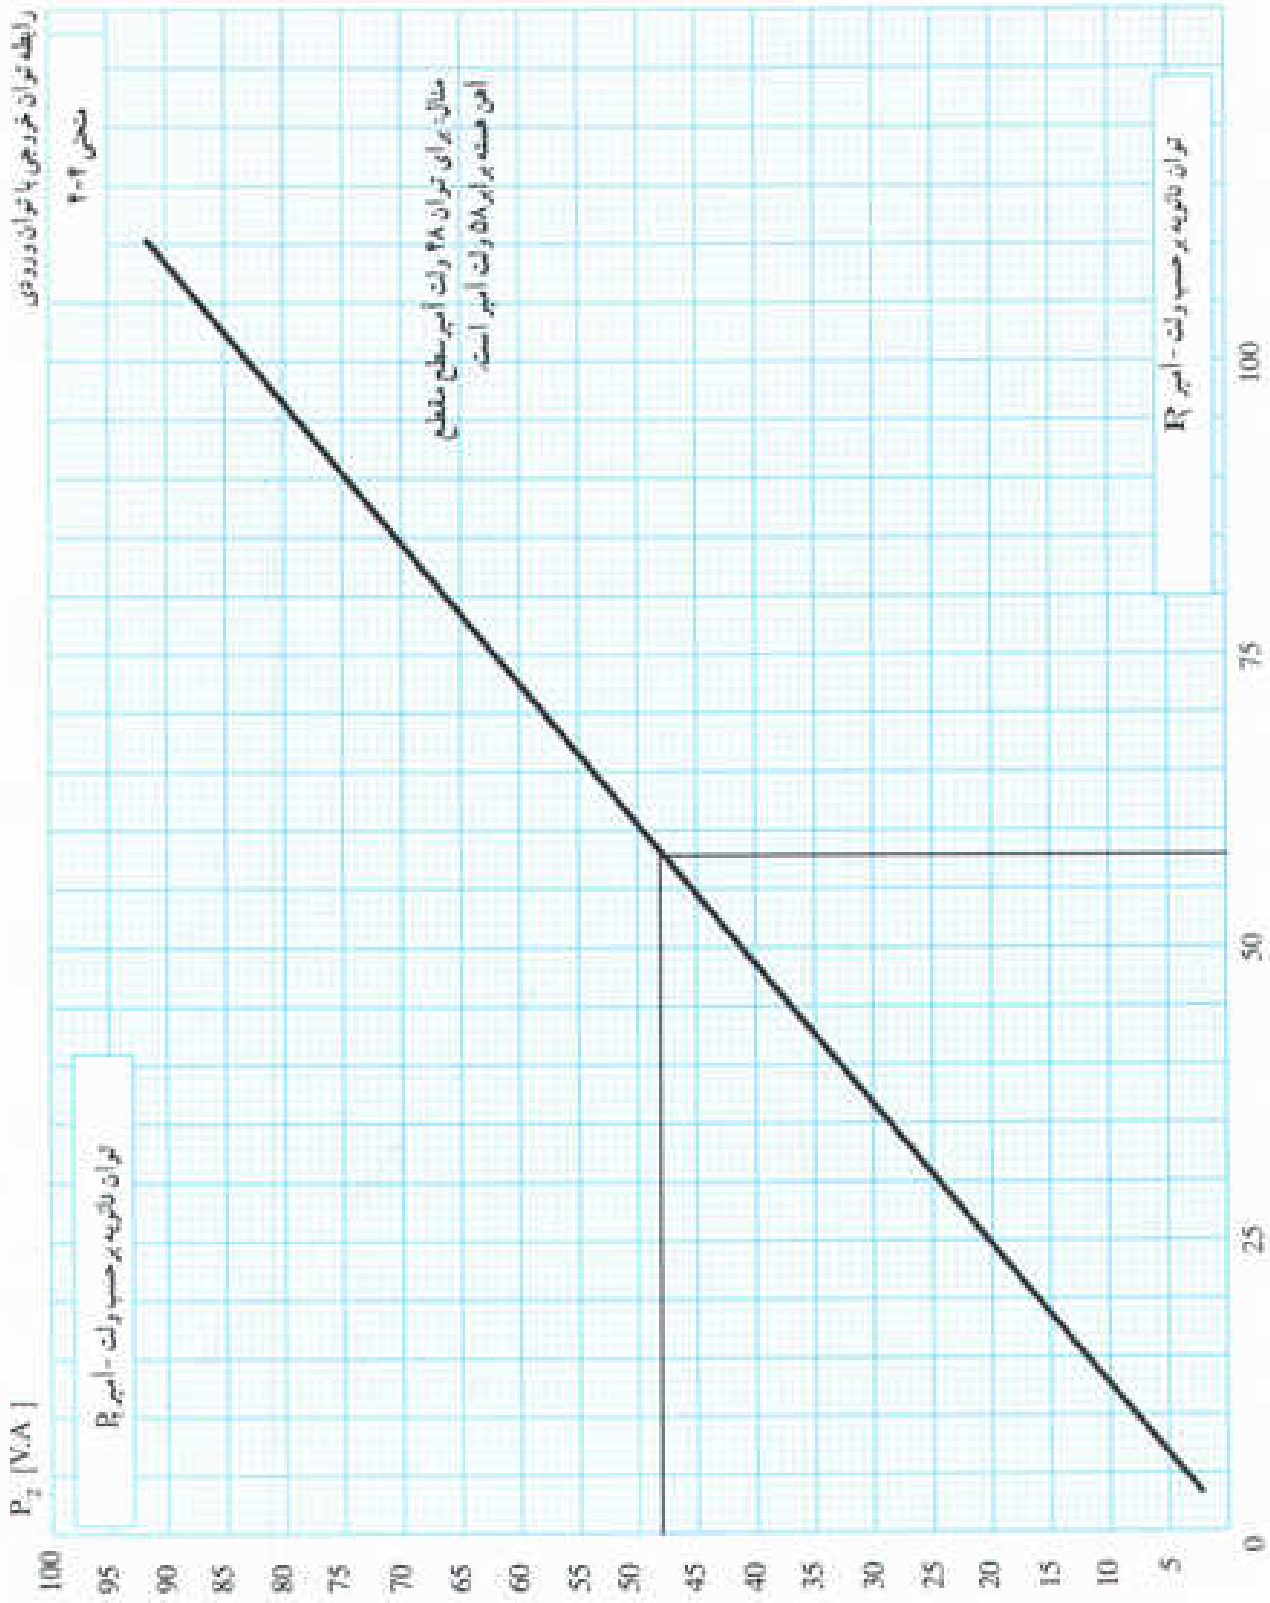


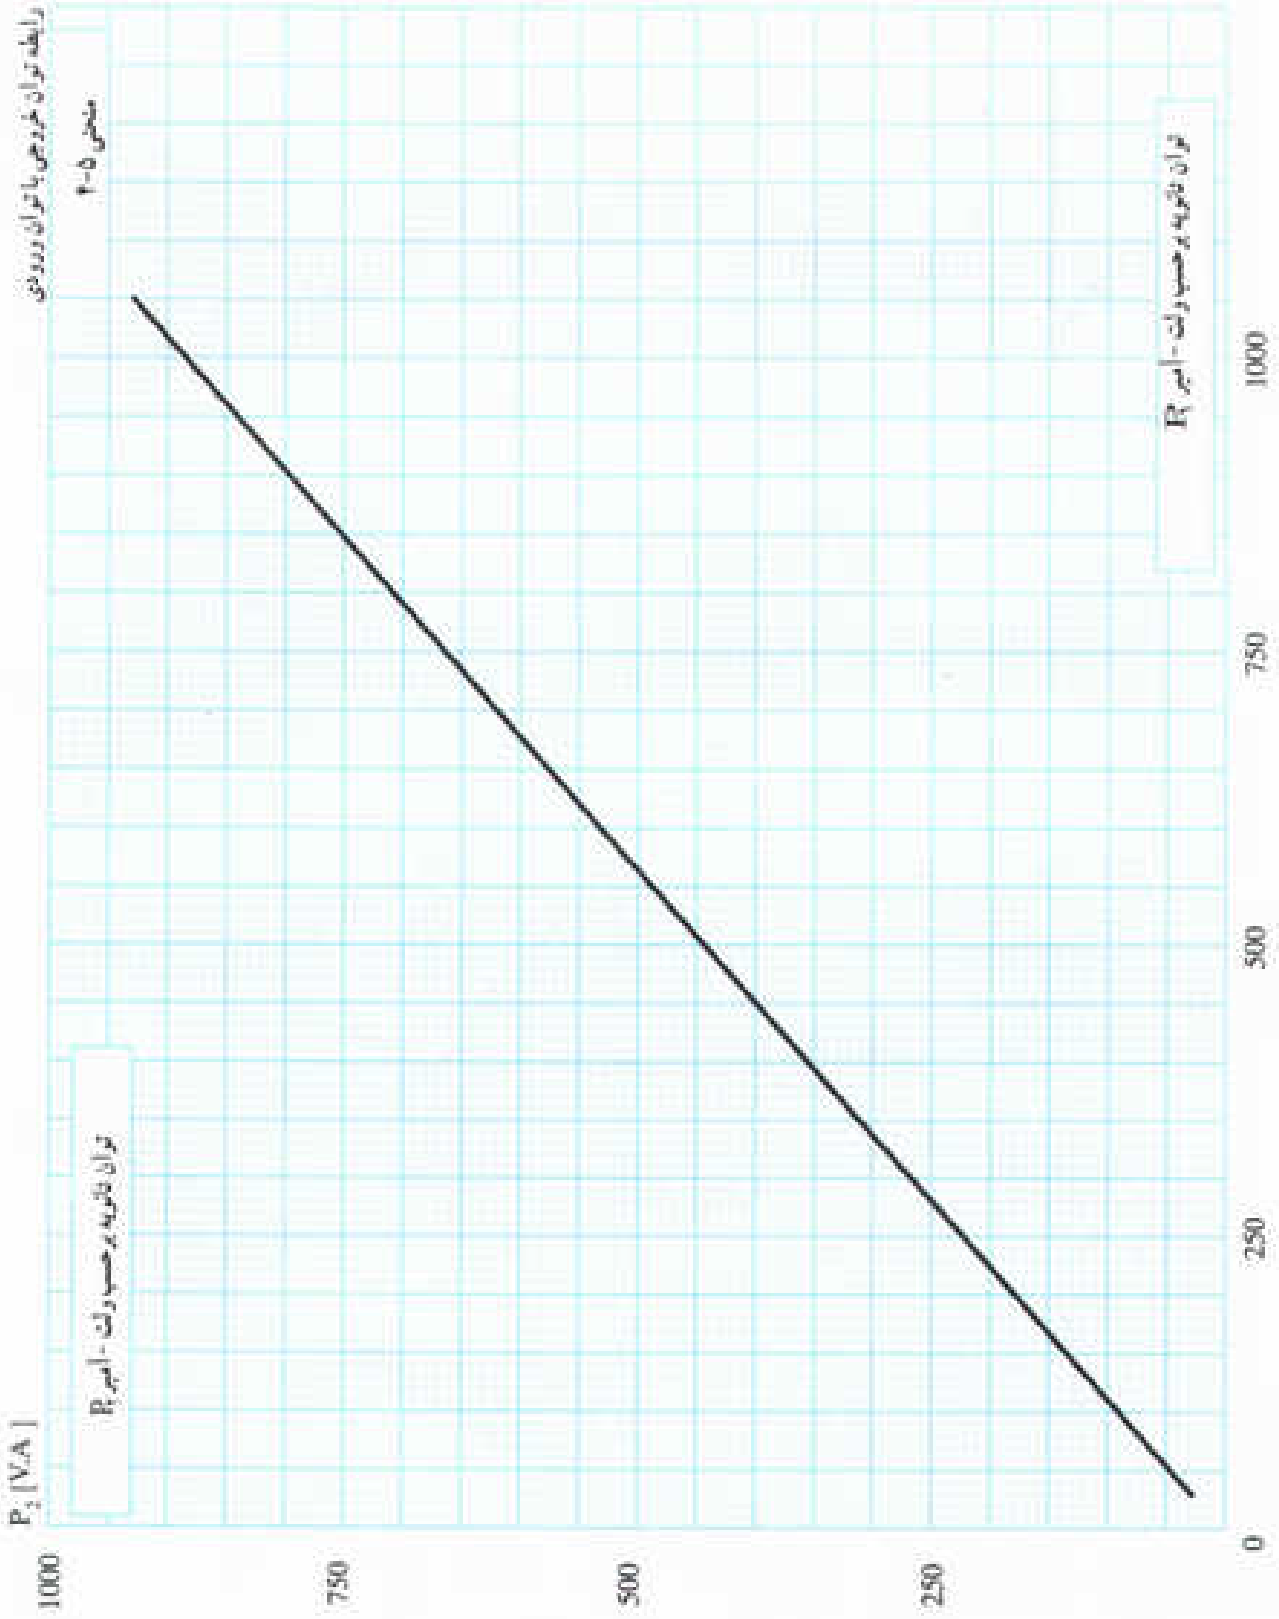

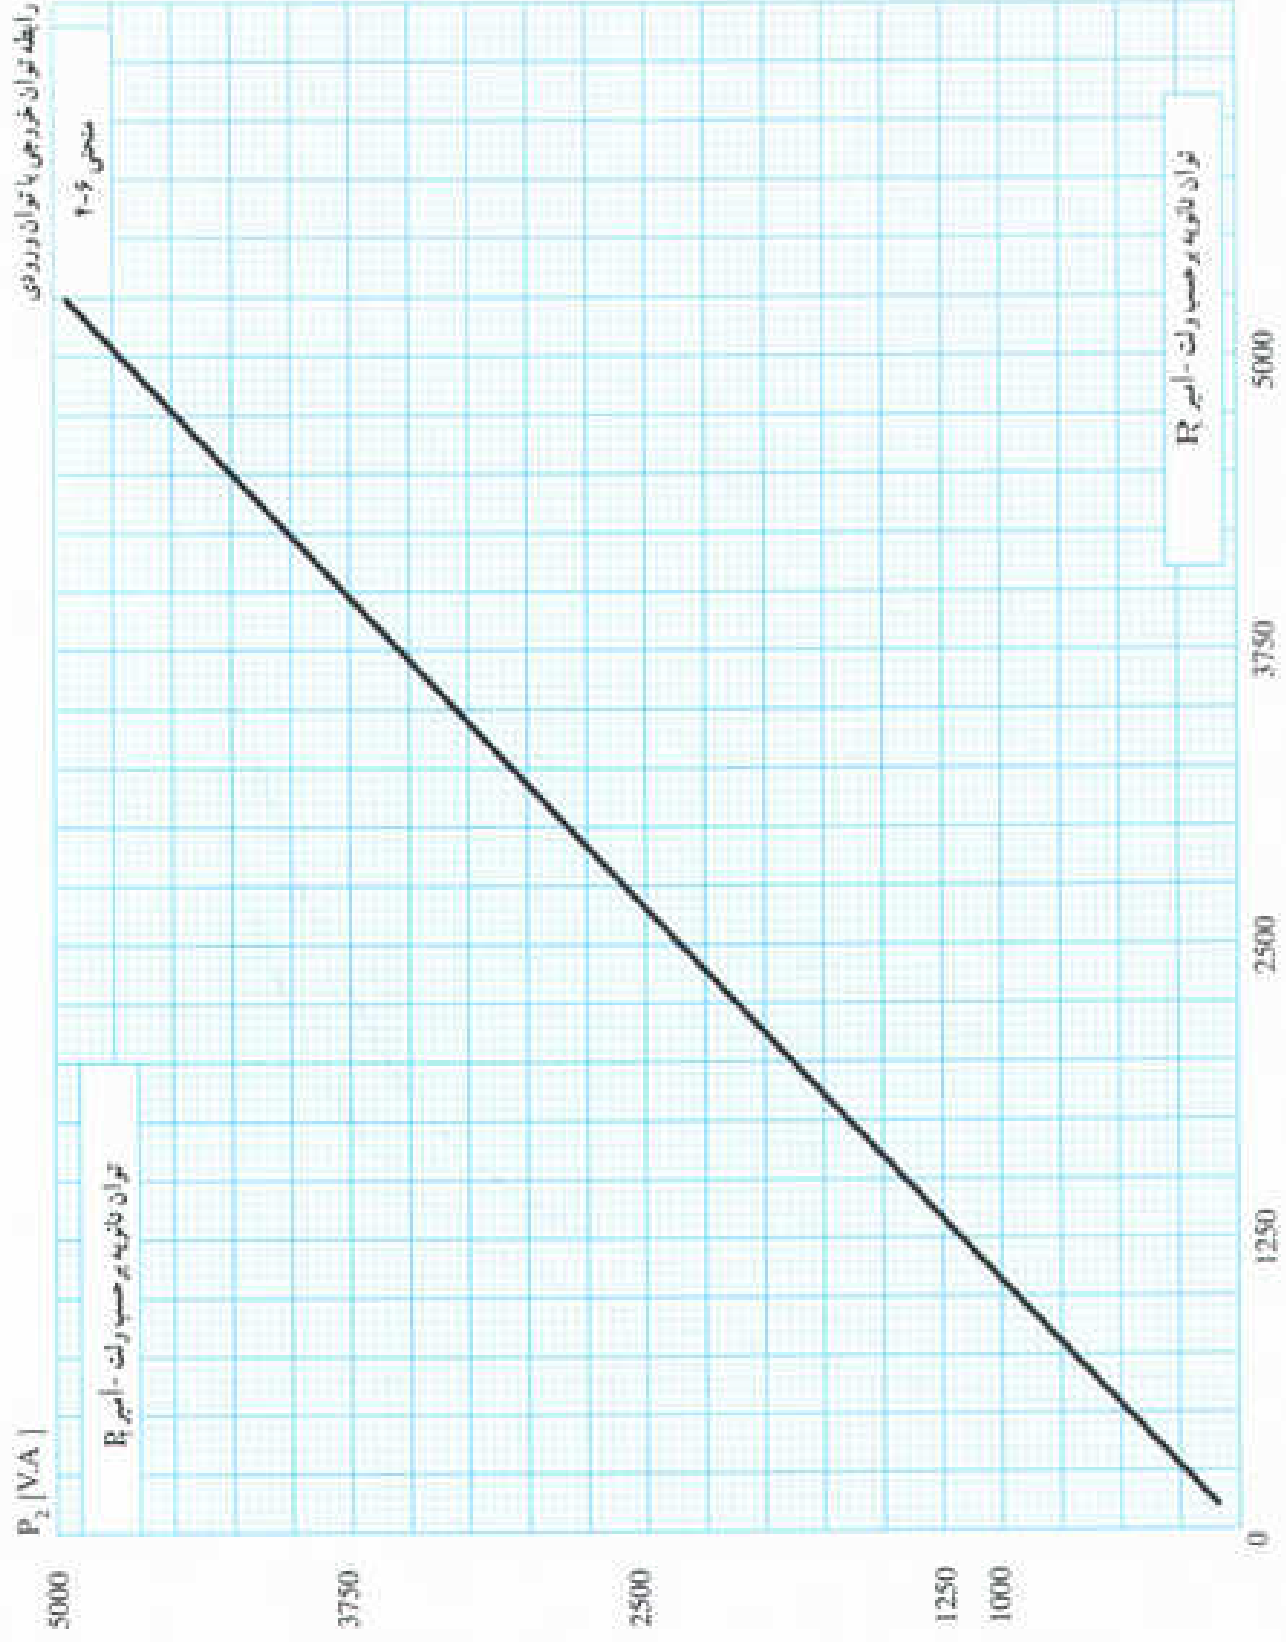



تعیین تعداد دور بر وقت بر اساس سطح مقطع هسته و چگالی سار

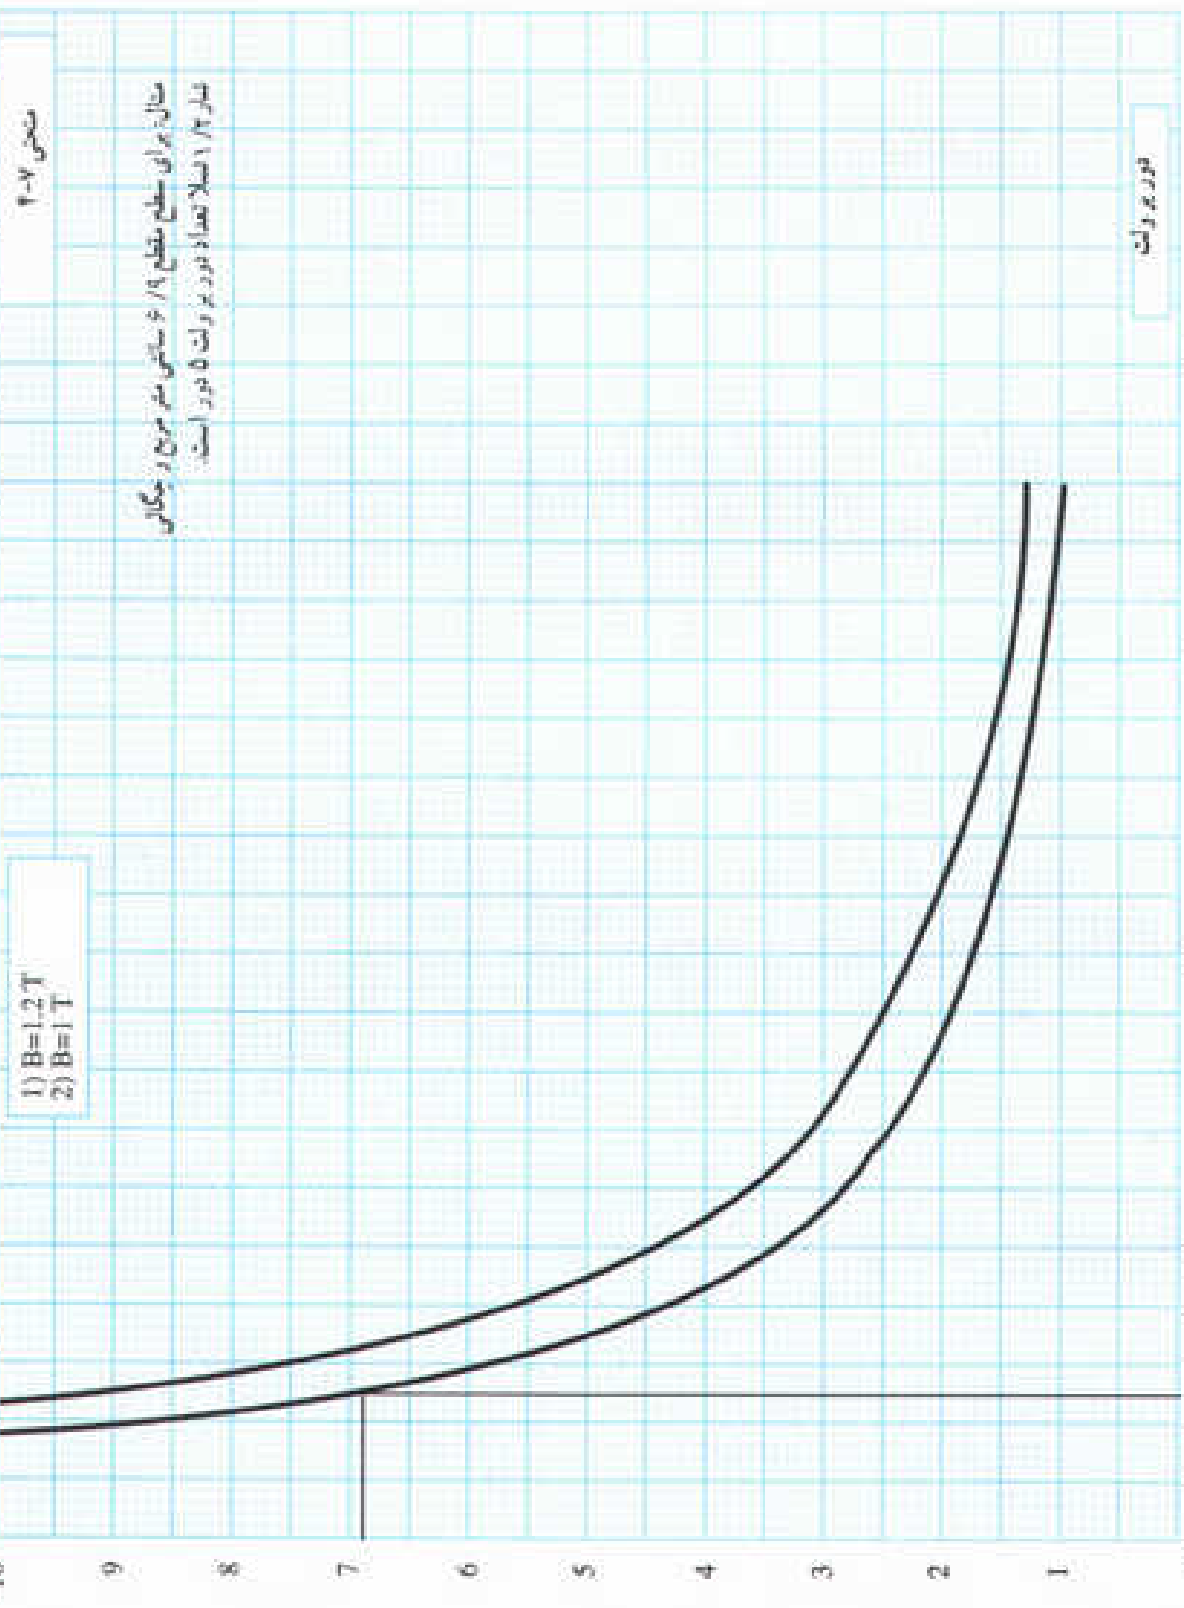

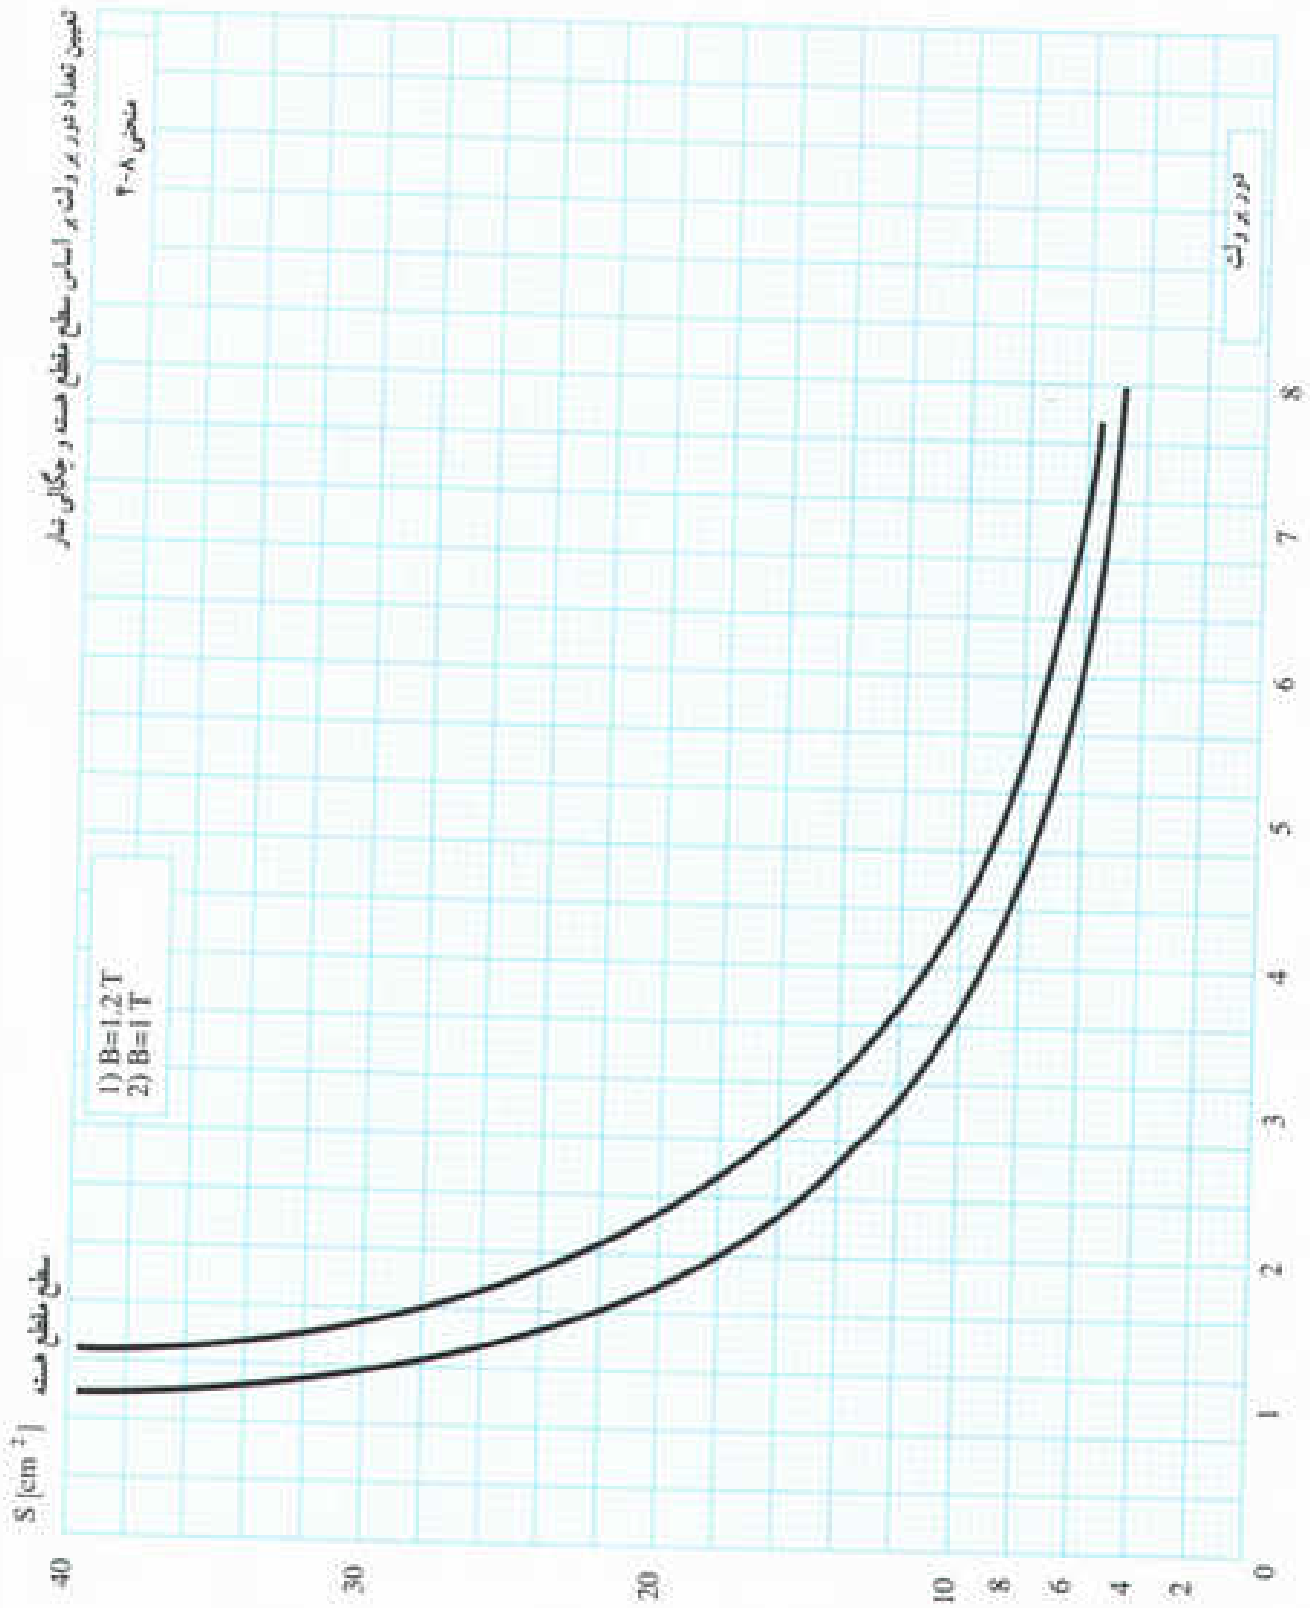


تعیین تعداد فوتو بر وقت بر اساس سطح مقطع هسته و مکانی نام

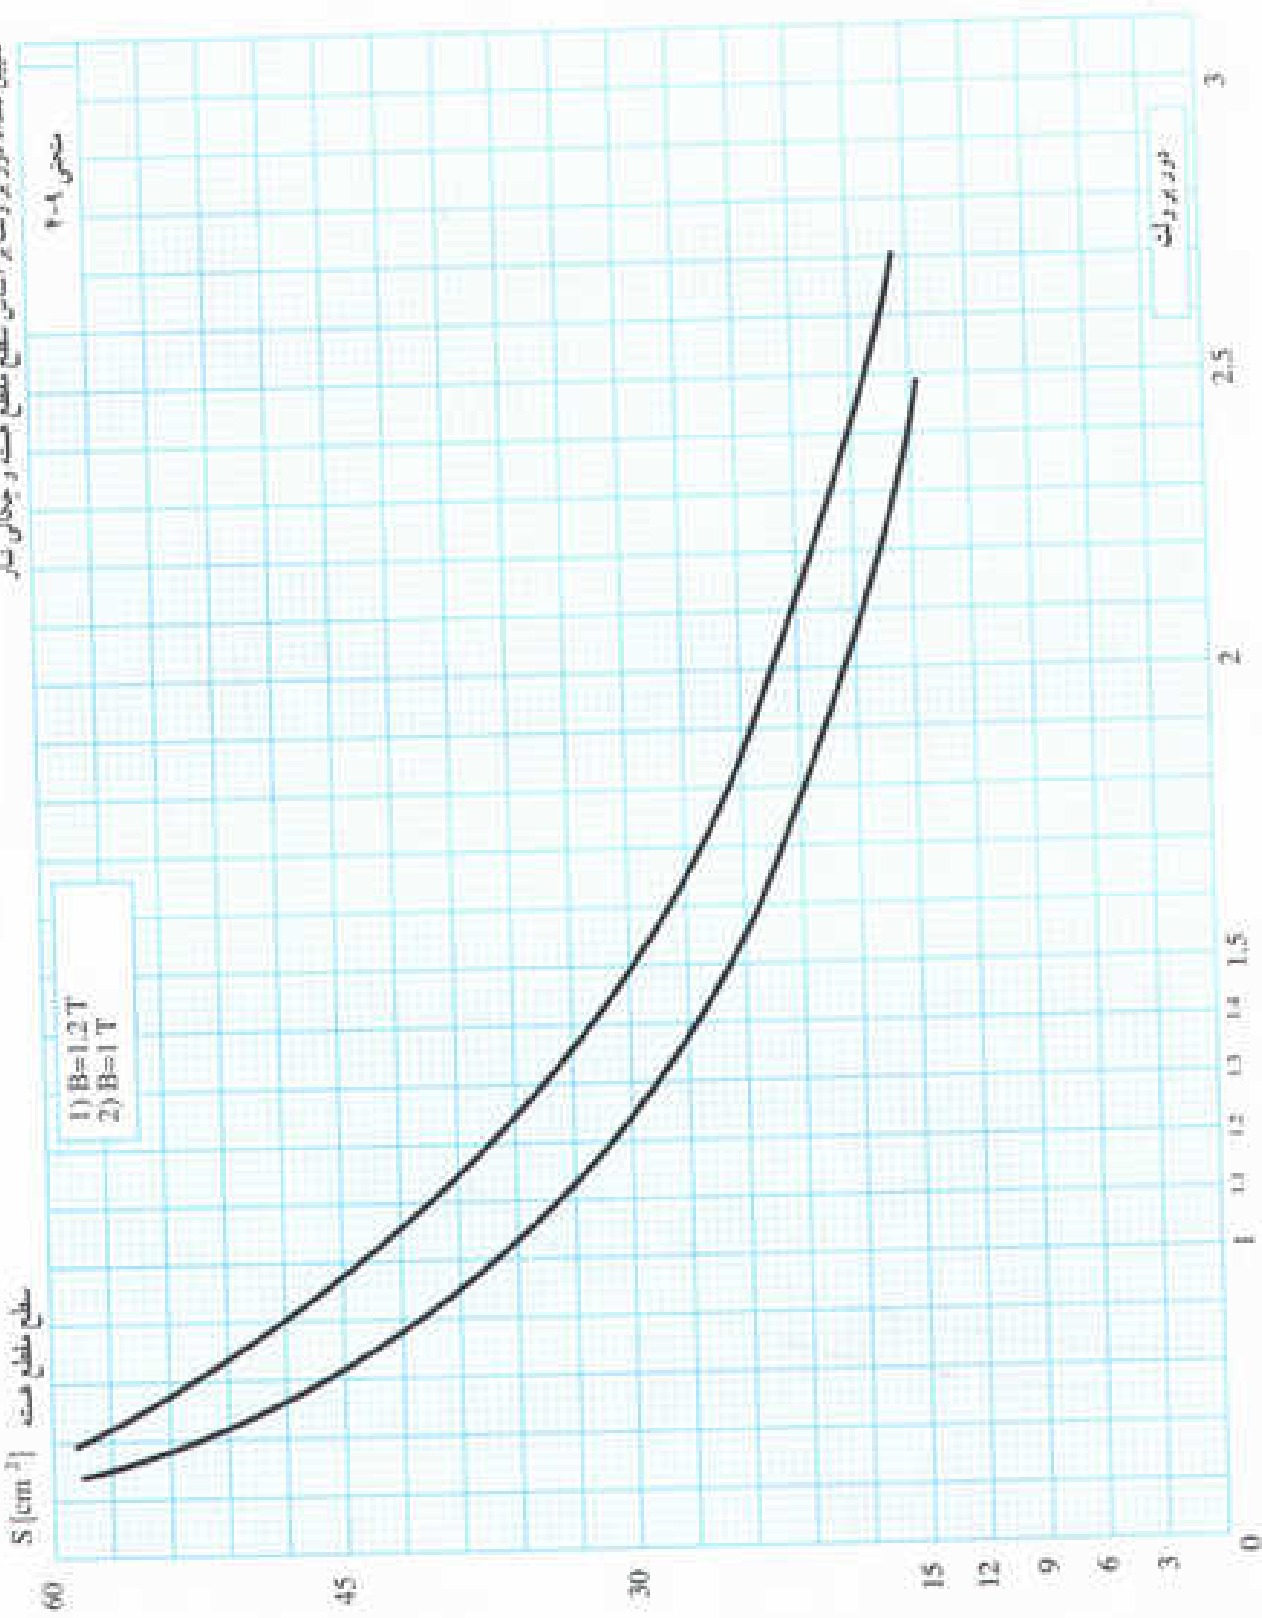


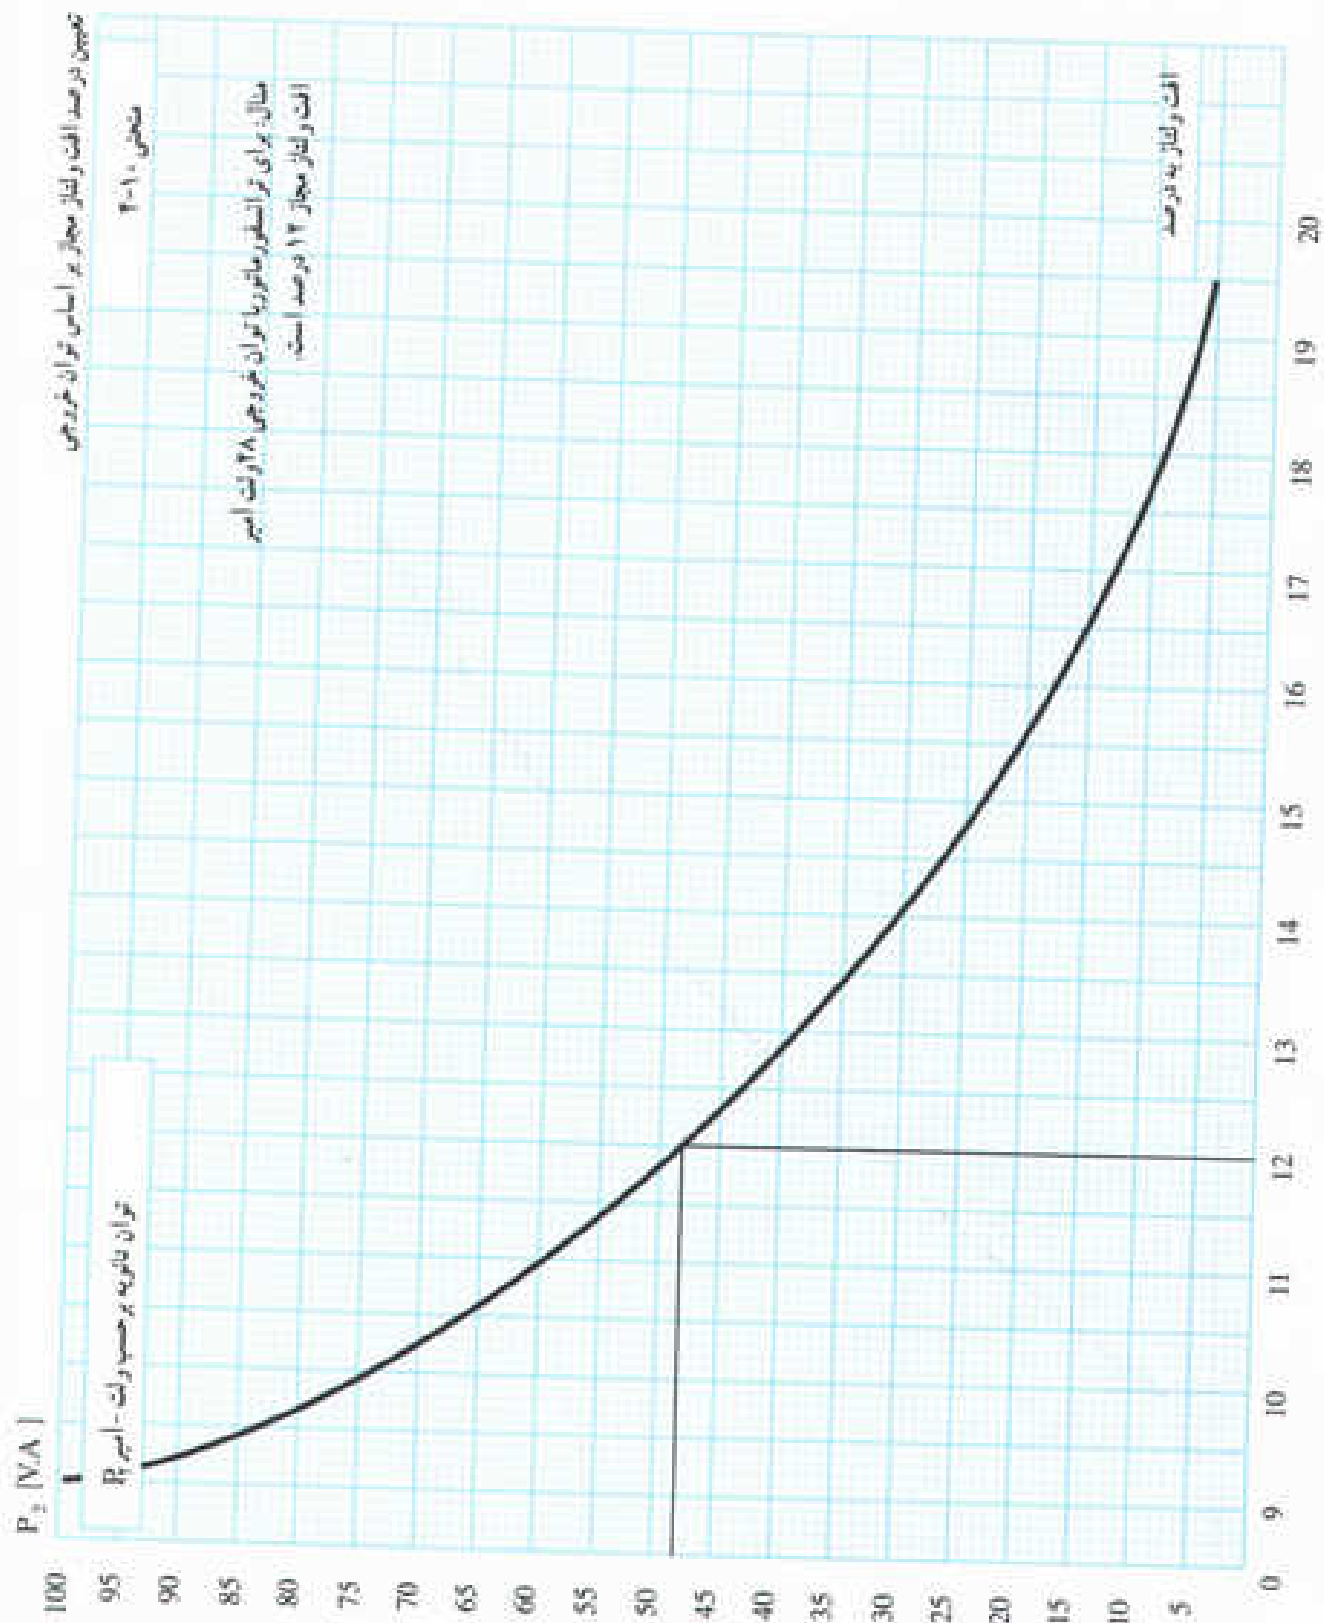




تعيين احمال الترددات وكميات معيار بر اساس توان خروجي

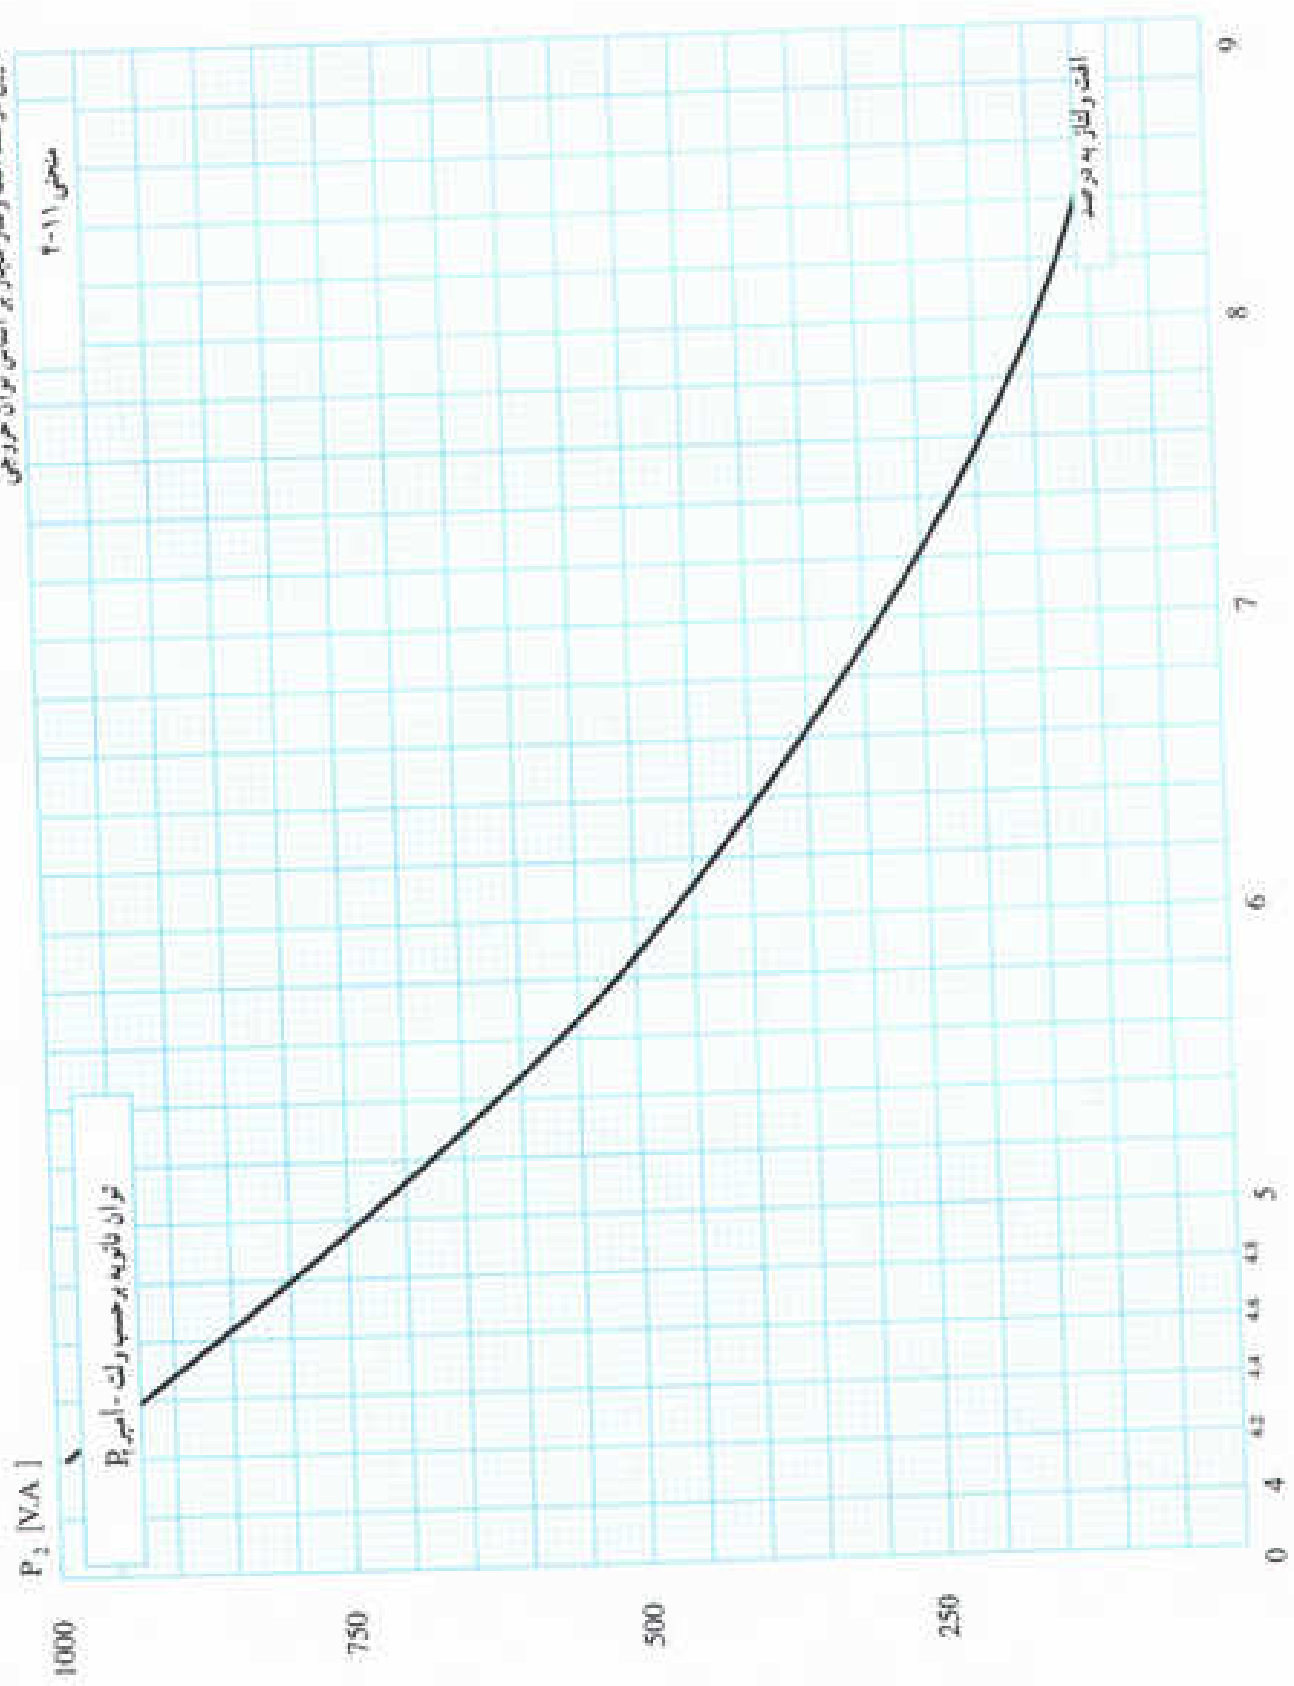


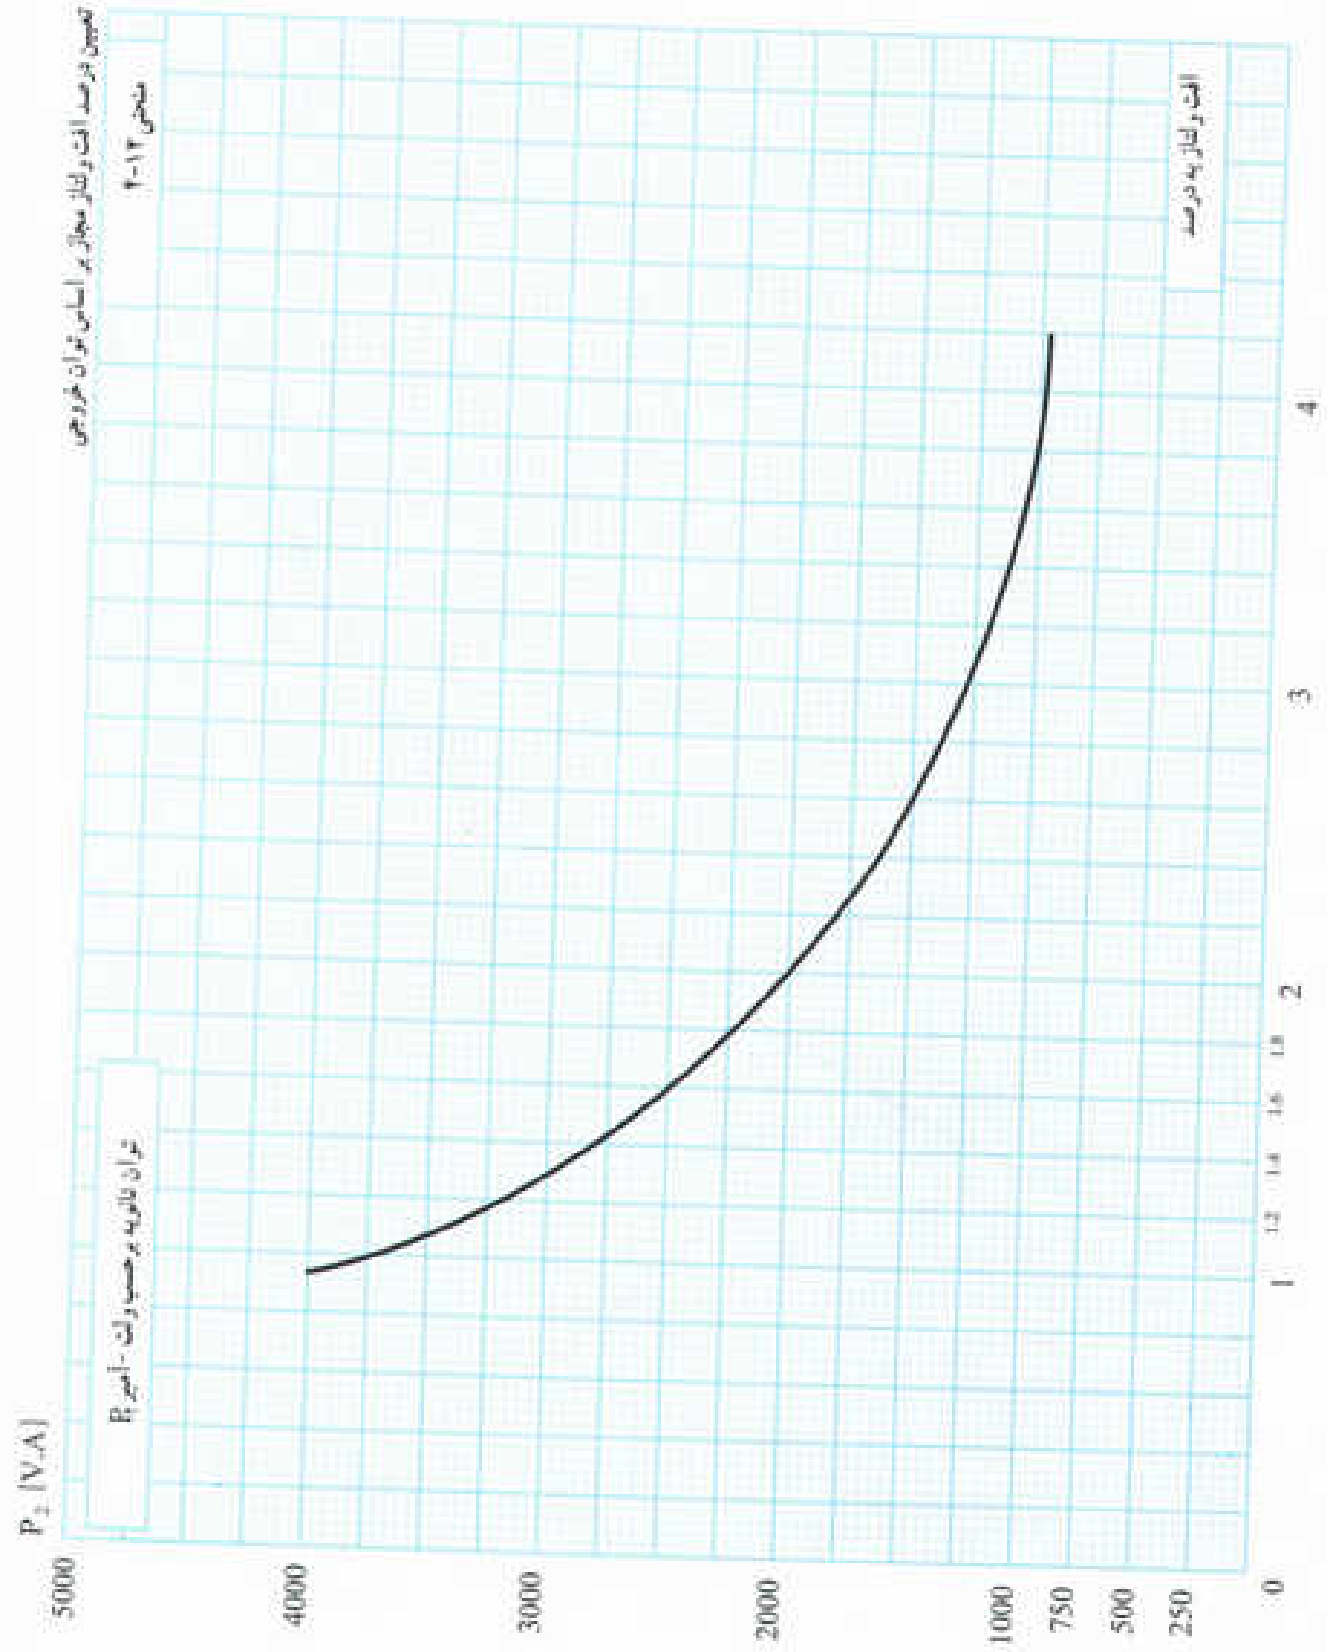


تعیین چگالی جریان سهم ها بر اساس توان خروجی

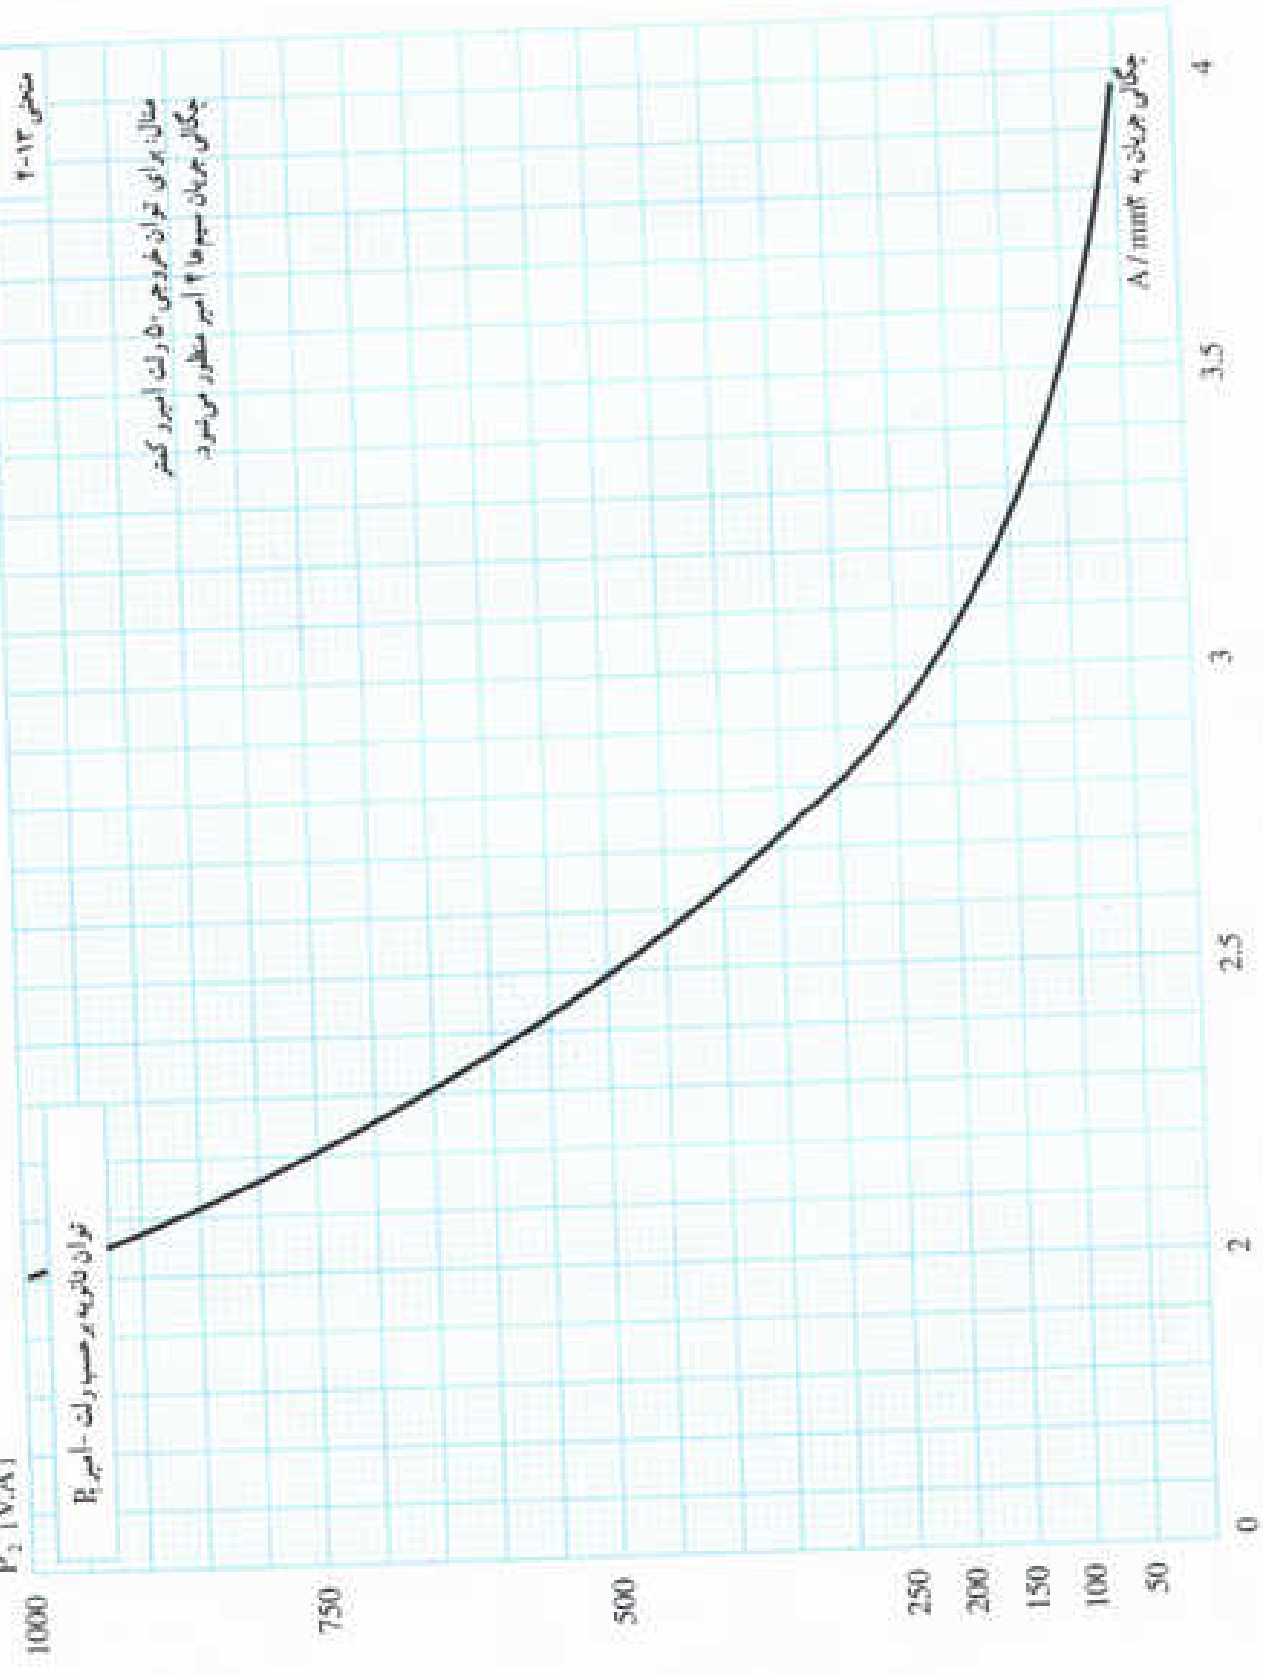

مقاله برای توان خروجی، بارکت امپد کستر  
چگالی جریان سهم ها ۲ امپر منظور می شود.

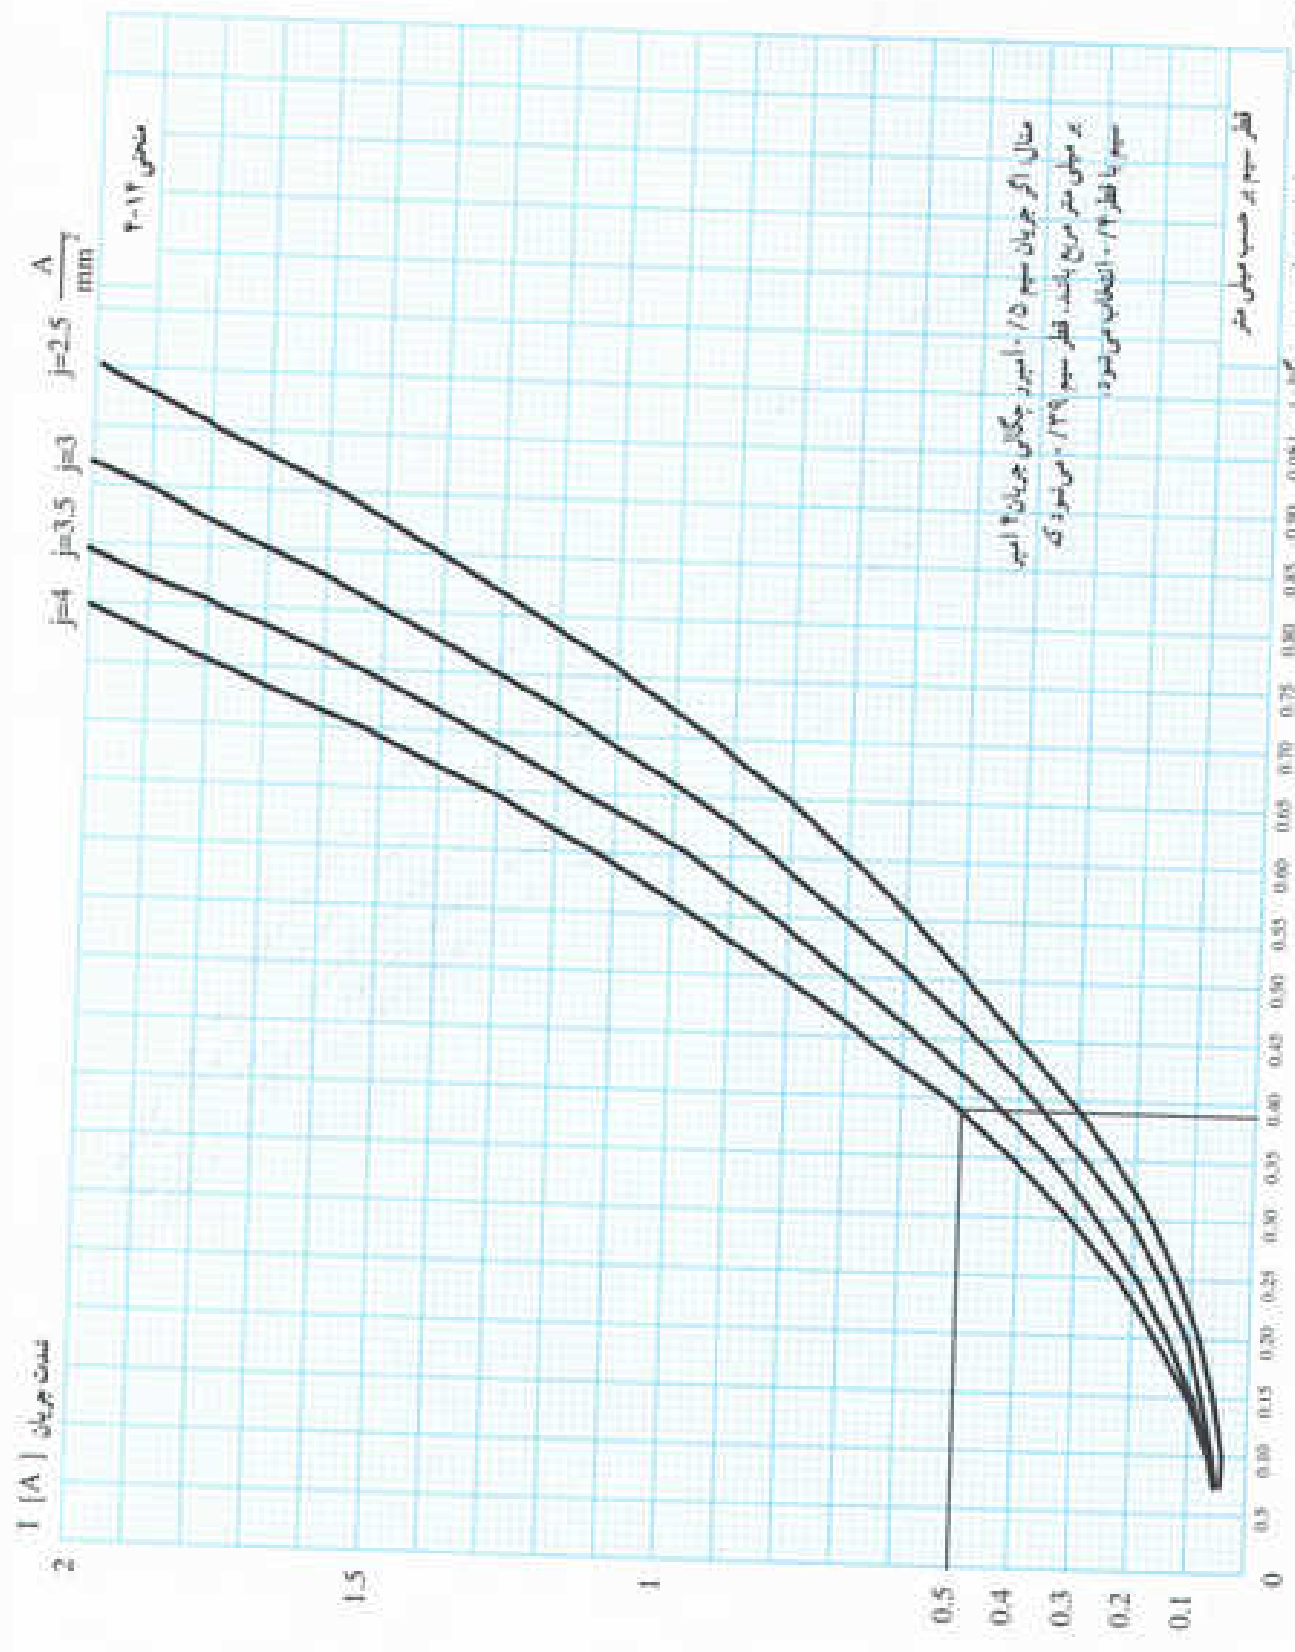


تقسیم قطر سیم بر اساس جریان سیم و چگالی جریان ۰/۵

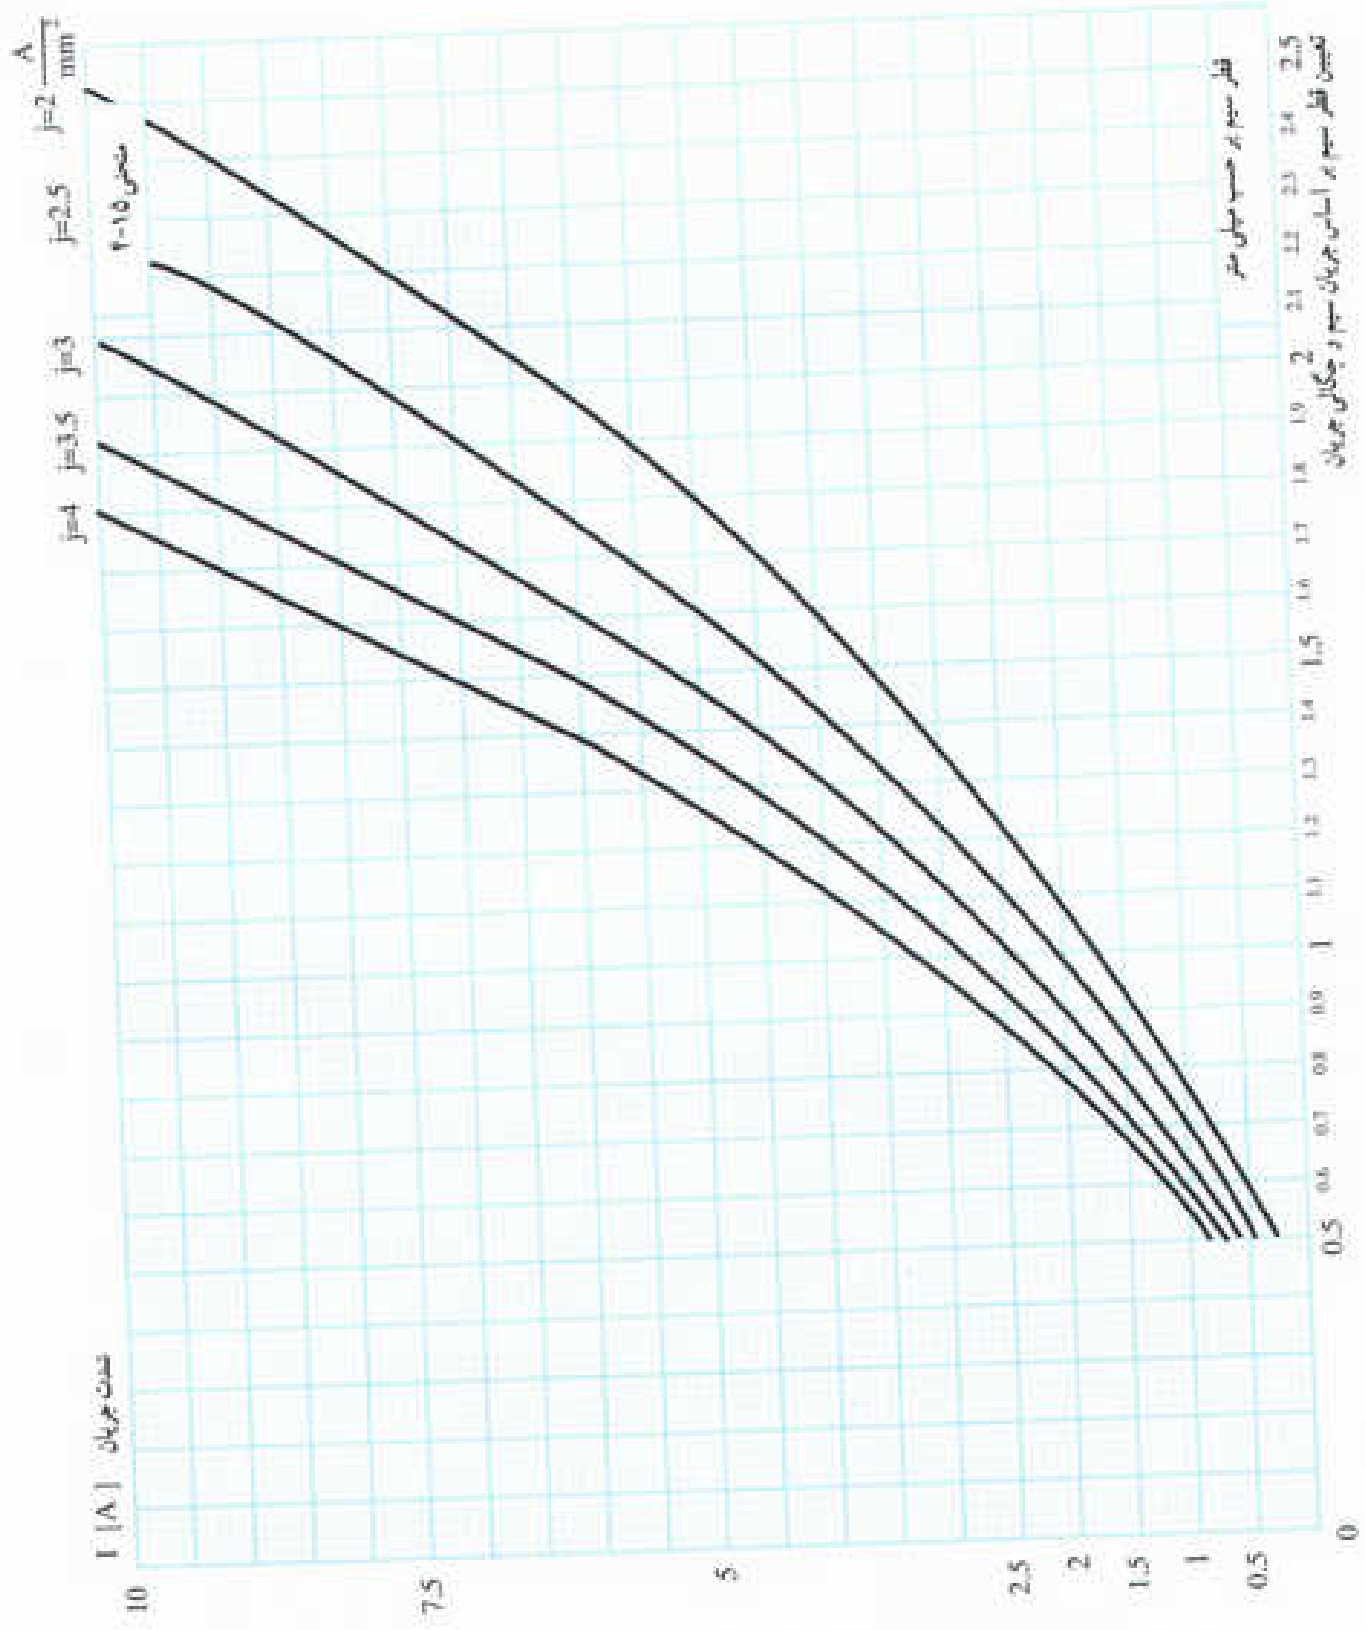

فیلتر سیم بر حسب میلی متر  
 تعیین قطر سیم بر اساس جریان سیم و چگالی جریان


انتخاب اندازه هسته از نوع EI بر اساس سطح مقطع هسته

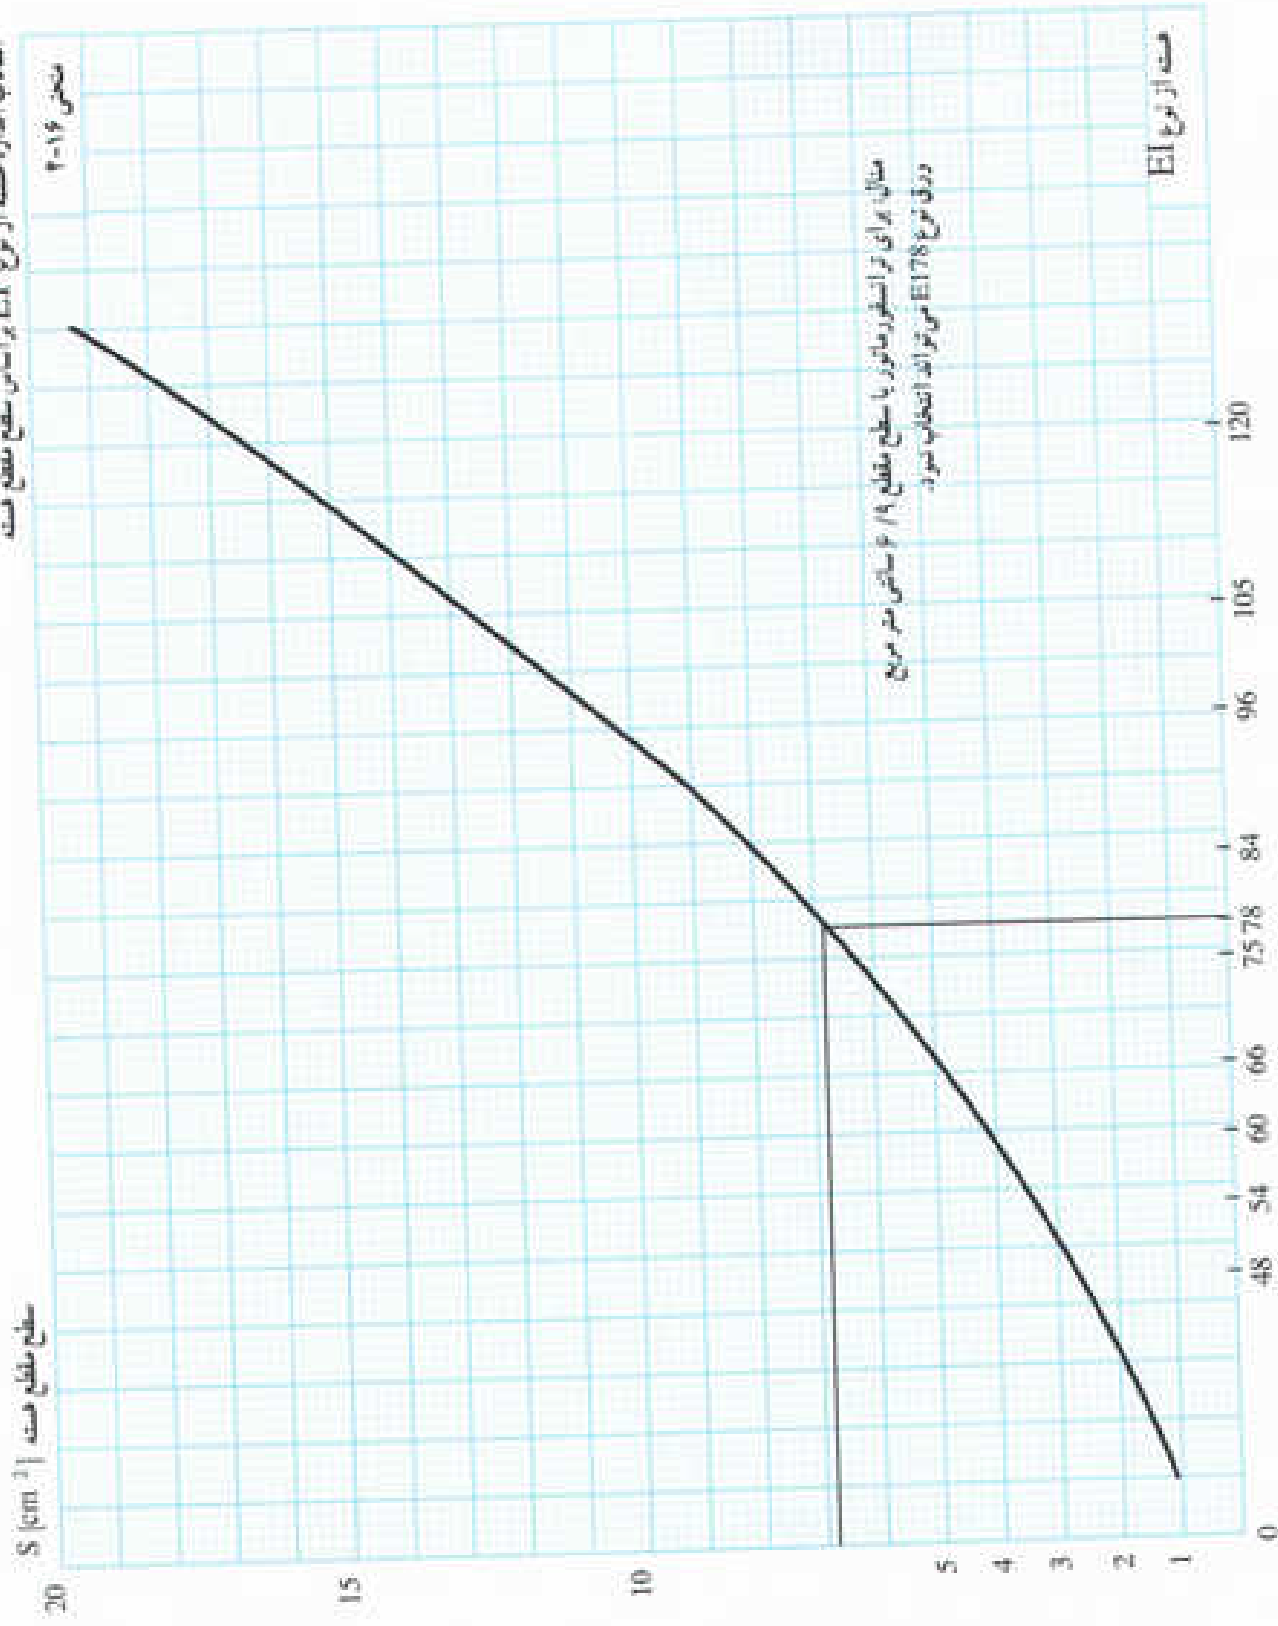


تعیین جرم سیم بر اساس توان خروجی

توان نامی  $P_N$  [VA]

شکل ۱۷-۲

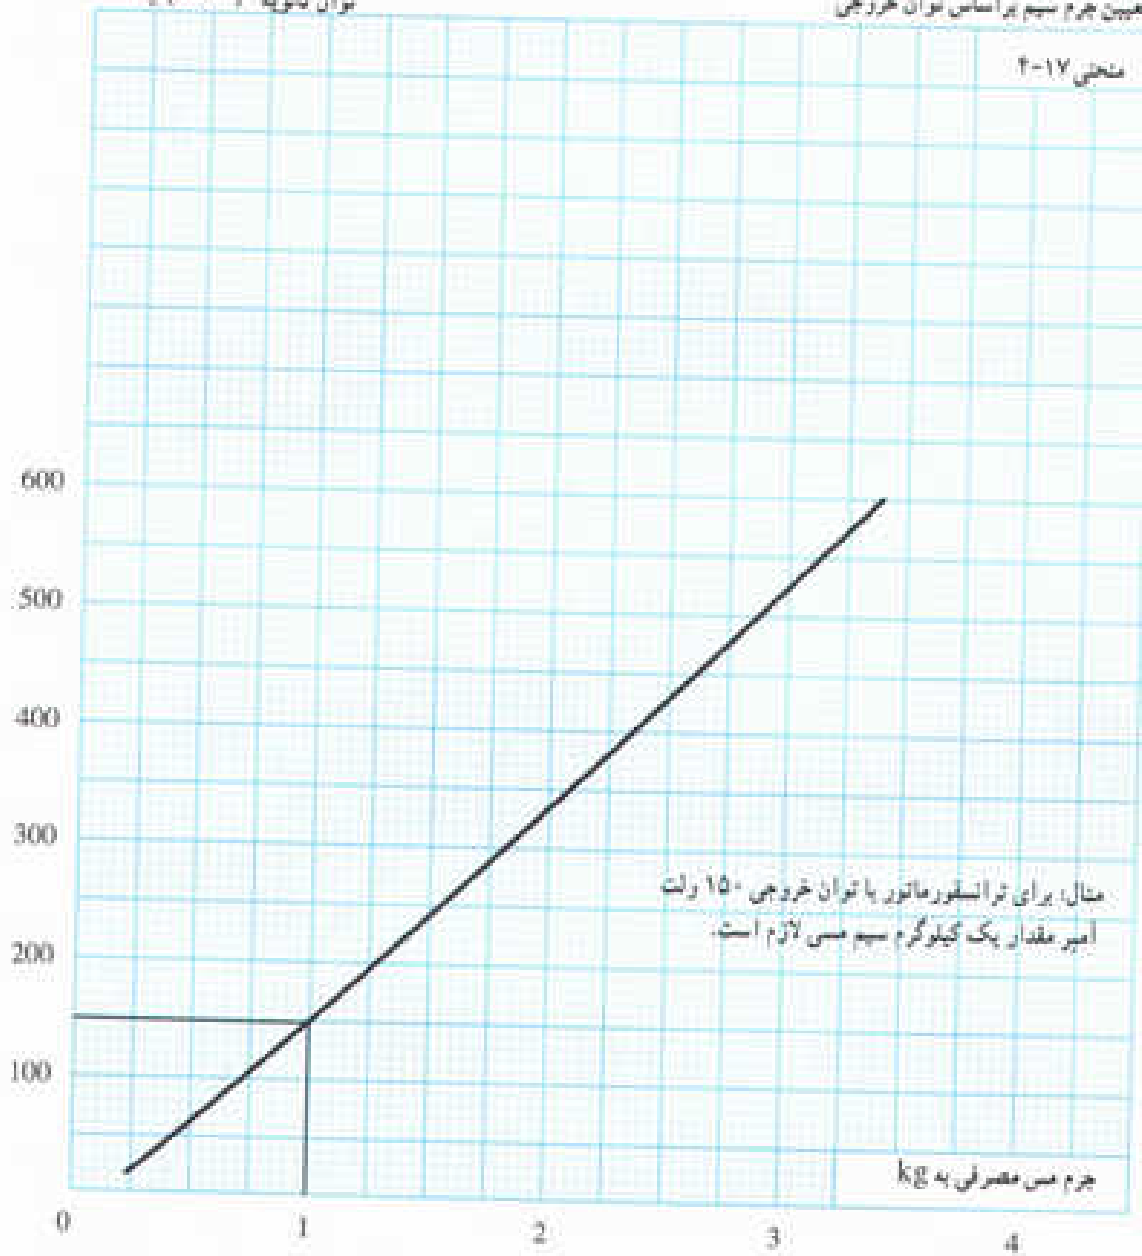

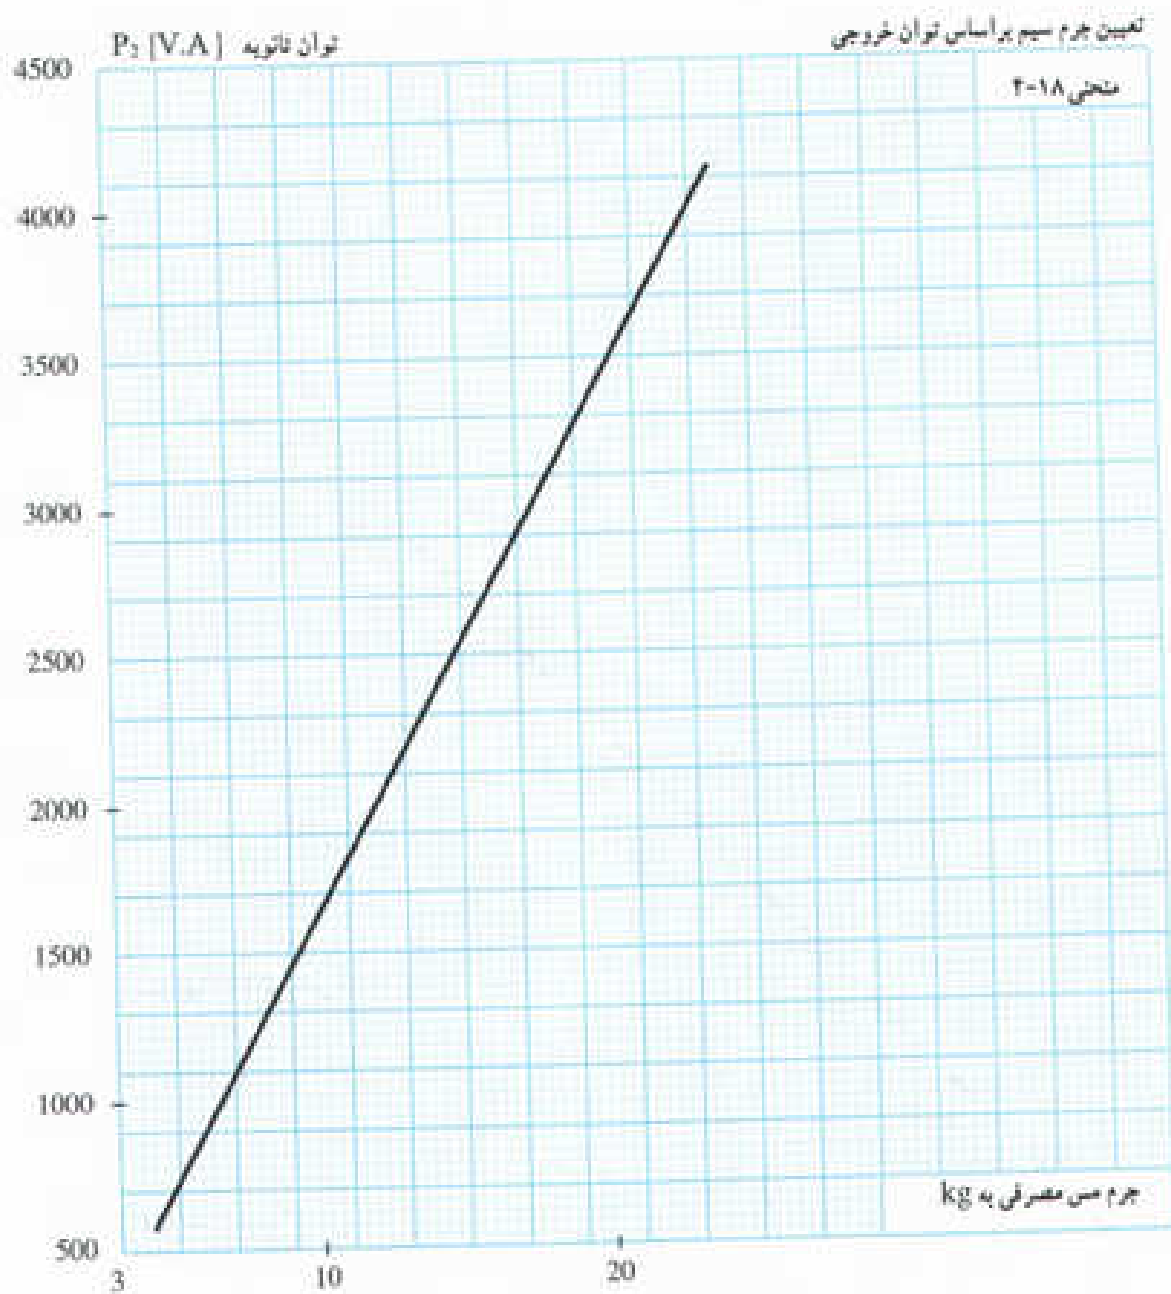





توان ثانویه  $P_2$  [VA]

تعیین جرم آهن هسته بر اساس توان خروجی ترانسفورماتور

مثال ۱۱-۲

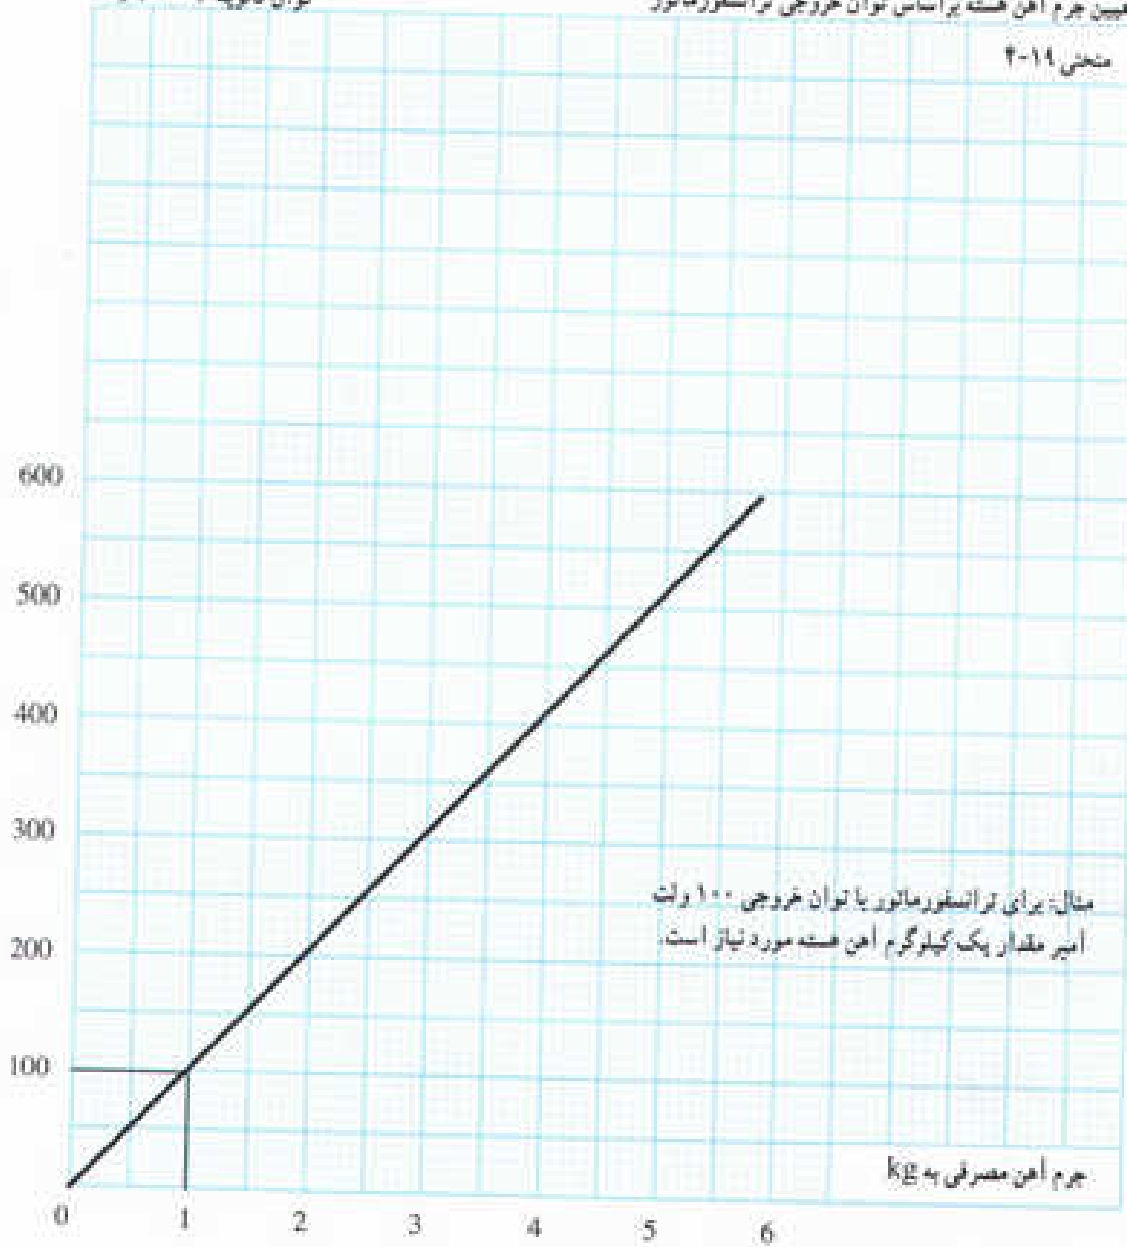

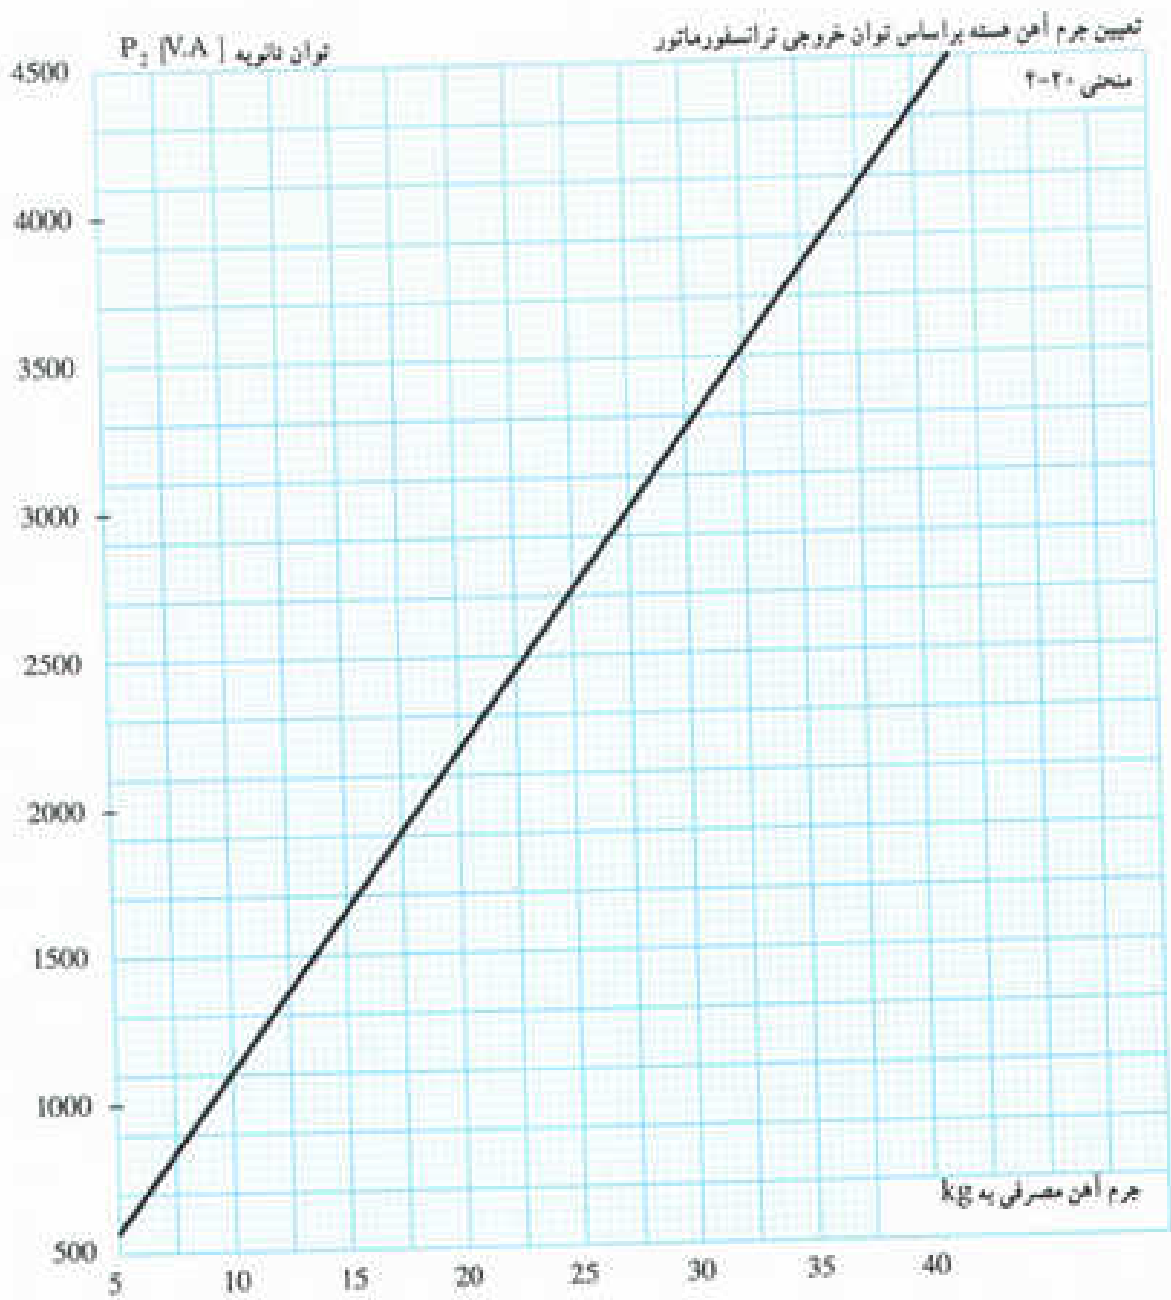

مناسب است در کار یا منحنی‌ها برای طراحی ترانسفورماتورها جدولی مطابق (جدول ۴-۵) تشکیل دهیم و آن را کامل کنیم.

جدول ۴-۵- تکمیل اطلاعات طرح ترانسفورماتورها از منحنی‌ها


$U_1 = V$ ولتاژ اولیه $d' = \text{mm}$ ضخامت ورق‌ها $P_T = P_{T1} + P_{T2} + P_{T3} + \dots V.A$ $U_{T1} = V, U_{T2} = V, U_{T3} = V, I_{T1} = A, I_{T2} = A, I_{T3} = A$				
$P_{T1} = I_{T1} \times U_{T1} =$		$V.A$	$P_{T2} = I_{T2} \times U_{T2} =$	
$V.A$		$P_{T3} = I_{T3} \times U_{T3} =$		$V.A$
خواسته‌ها	منحنی	فرمول	محاسبات	نتیجه
S	۱			
$P_1$	۲			
$N_V$	۳	$N_1 = U_1 \times N_V$		
$N_1$				
$\Delta U_{T1}$	۴			
$\Delta U_{T2}$	۴			
$\Delta U_{T3}$	۴			
$N_{T1}$		$N_{T1} = U_{T1} \times N_V (1 + \Delta U_{T1})$		
$N_{T2}$		$N_{T2} = U_{T2} \times N_V (1 + \Delta U_{T2})$		
$N_{T3}$		$N_{T3} = U_{T3} \times N_V (1 + \Delta U_{T3})$		
J	۵			
$I_1$	۶	$I_1 = P_1 / V_1$		
$d_1$	۷			
$d_{T1}$	۷			
$d_{T2}$	۷			
$d_{T3}$	۷			
نوع EI	۸			
تعداد ورق‌های EI		$n = (1/\lambda \times S) / (f \times d')$		
وزن مس مصرفی	۹			
وزن آهن مصرفی	۱۰			
ابعاد تقریبی			$a$ $b$ $L$ $h = \frac{1/\lambda \times S}{f}$	

مثال: تراستفورماتوری به مشخصات  $U_1=220\text{ V}$ ,  $U_2=22\text{ V}$ ,  $I_2=1/5\text{ A}$ ,  $d=0/50\text{ mm}$  را از طریق منحنی‌ها و (جدول ۲-۵) طرح کنید.

جدول ۲-۵- تکمیل اطلاعات طرح تراستفورماتورها از منحنی‌ها

$U_1=220\text{ V}$ ولتاژ اولیه		$d=0/50\text{ mm}$ ضخامت ورق‌ها		$P_T=22 \times 1/5 + 22^2\text{ V.A}$
$U_{T1}=22\text{ V}$ , $U_{T2}=... \text{ V}$		$U_{T2}=... \text{ V}$ , $I_{T1}=1/5\text{ A}$		$I_{T1}=... \text{ A}$ , $I_{T2}=... \text{ A}$
$P_{T1}=I_{T1} \times U_{T1}=$	$\text{V.A}$	$P_{T2}=I_{T2} \times U_{T2}=$	$\text{V.A}$	$P_{T3}=I_{T3} \times U_{T3}=$
$\text{V.A}$		$\text{V.A}$		$\text{V.A}$
خواصدها	منحنی	فرمول	محاسبات	نتیجه
S	۱			$5/9\text{ cm}^2$
$P_T$	۲			$22/5\text{ V.A}$
$N_V$	۳	$N_T=U_T \times N_V$	$22 \times 5/9$	$5/9$
$N_1$				۱۲۸۰
$\Delta U_{T1}$	۴			$\% 13/5$
$\Delta U_{T2}$	۴			-
$\Delta U_{T3}$	۴			-
$N_{T1}$		$N_{T1}=U_{T1} \times N_V (1 + \Delta U_{T1})$	$22 \times 5/9 \times (1 + 13/5)$	۱۷۵
$N_{T2}$		$N_{T2}=U_{T2} \times N_V (1 + \Delta U_{T2})$		-
$N_{T3}$		$N_{T3}=U_{T3} \times N_V (1 + \Delta U_{T3})$		-
J	۵			۴
$I_1$	۶	$I_1=P_T/V_1$	$22/6 + 22 \times$	$-/195$
$d_1$	۷			$-/22$
$d_{T1}$	۷			$-/70$
$d_{T2}$	۷			-
$d_{T3}$	۷			-
نوع EI	۸			۶۶
تعداد ورق‌های EI		$n=(1/1 \times S) + (f \times d')$	$(1/1 \times 5/9) \times 100 + (22 \times 0/5)$	۵۹
وزن مس مصرفی	۹			۲۵۰g
وزن آهن مصرفی	۱۰			۳۵۰g
ابعاد قرقره			$a=22/1$ $b=22/6$ $L=28$ $h = \frac{1/1 \times S}{L} = \frac{1/1 \times 5/9 \times 100}{22}$	$h=29/5\text{ mm}$

## ۴-۱-۰ کار شماره ۱ (زمان اجرا: ۲۴ ساعت)

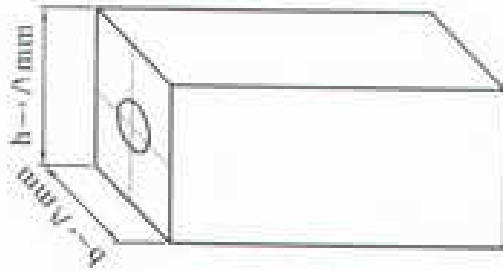

### ۴-۱-۰-۱ هدف:

ساخت ترانسفورماتور تک فاز به مشخصات

$$U_1 = 220\text{ V}, U_2 = 12\text{ V}, I_2 = 2\text{ A}$$

از ورق EI مرغوب با چگالی ۱۲۰۰۰ گوس

### ۴-۱-۰-۲ وسایل و مواد لازم:

- قرقره ترانسفورماتور از نوع EI ۲۸ یک عدد

- ورق EI ۶۶ به ضخامت ۰/۵ mm به تعداد ۶۰ عدد

- فیبر استخوانی ۱ mm نیم متر مربع

- سیم لاکه مسی ۰/۲۰ mm و ۰/۸۰ mm

- دستگاه بریدن بیج

- سیم چین

- سیم لغت کن

- دم باریک

- سیم روکش نمره ۱/۵ و ۱

- ماکارونی (وازش) نمره ۱/۵ و ۲ و ۱



- هویه و دریل


- لچیم و زاک (جای فیس) چهار عدد

- کاغذ پرشمان ۰/۲۰ و ۰/۱۵

- چسب نواری

- کاغذ سمباده

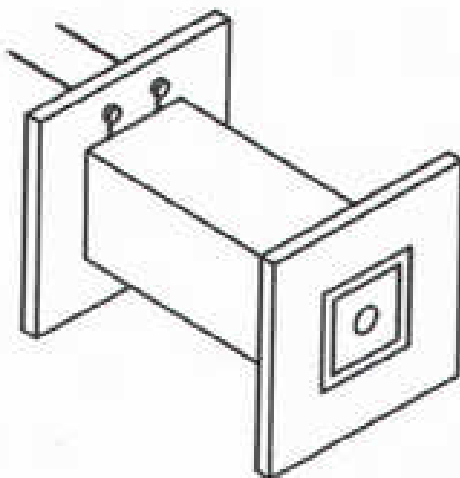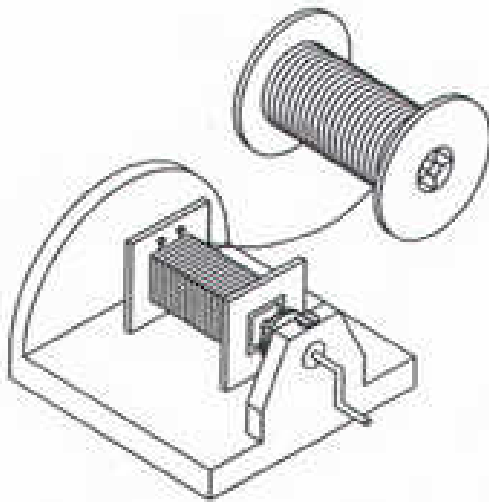

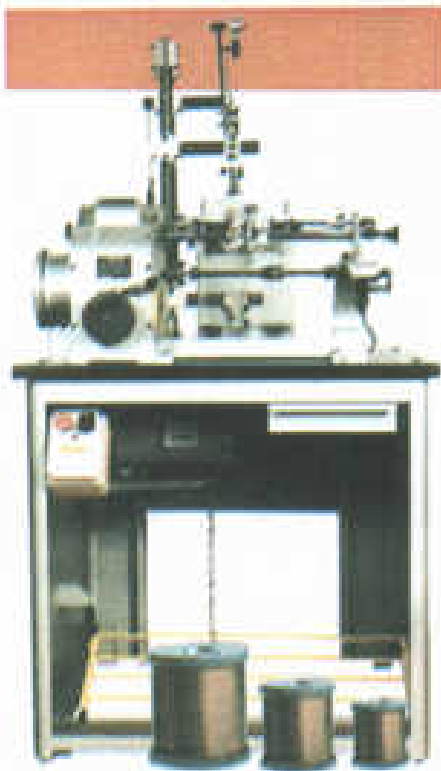

### ۳-۱۰-۴- نکات ایمنی:

- ۱- از لباس کار مناسب استفاده کنید.
- ۲- شمار لاک سیم لاکمی را بررسی کنید تا لاک سیم سالم باشد و روکش سیم لاکمی از بین نرفته باشد.
- ۳- اگر از دستگاه‌های دستی استفاده می‌کنید در هدایت سیم به فرقره بوبین از دستکش استفاده کنید.
- ۴- در کار با دستگاه‌های اتوماتیک، ابتدا با توجه به قطر سیم، رج باب دستگاه را تنظیم کنید.
- ۵- در سیم‌های کم قطر از سرعت کم مانسین استفاده کنید.
- ۶- قبل از سیم پیچی اتصال بدنه مانسین را بررسی کنید.

### ۴-۱۰-۴- مراحل کار:

- توان خروجی را به دست آورید.
- سطح مقطع هسته را تعیین کنید.
- دور بر ولت را مشخص کنید.
- افت ولتاژ را تعیین کنید.
- تعداد دور اولیه را بدون افت در اولیه محاسبه کنید.
- تعداد دور ثانویه را با در نظر گرفتن همه افت ولتاژ در ثانویه بدست آورید.
- جگالی جریان را تعیین کنید.
- قطر سیم اولیه و ثانویه را بدست آورید.
- ابعاد فرقره را مشخص کنید.
- فضای مورد نیاز سیم‌های اولیه و ثانویه را با ضریب فضای ۲۵٪ اضافی مشخص کنید.
- فضای محاسبه شده را با فضای فرقره  $F \times L$  مقایسه کنید.
- در صورت کافی بودن فضای فرقره را از فیبر استخوانی بسازید.

$$P_T = U_T I_T = 12 \times 2 = 24 \text{ V.A}$$

$$S_{F_s} = 1/2 \sqrt{P} = 1/2 \sqrt{24} = 5/88$$

$$N_T = \frac{27/5}{S_{F_s}} = \frac{27/5}{5/88} \cong 6/38$$

$$\Delta U = 1/12 \quad \text{از جدول (۴-۱)}$$

$$N_1 = 22 \times 6/38 = 12 \cdot 2$$

$$N_2 = 12 \times 6/38 \times 1/12 = 87 \quad \text{دور}$$

$$J = 4 \text{ A/mm}^2 \quad \text{از جدول (۴-۲)}$$


$$A_T = \frac{I_T}{J} = 0/5 \Rightarrow d_1 = 1/12 \sqrt{0/5} = 6/8$$

$$P_1 = \frac{P_T}{0/8} = 26/67$$

$$I_1 = \frac{26/67}{22 \cdot 0} = 0/118$$


$$A_1 = \frac{0/12}{4} = 0/03$$

$$D_T = 1/12 \sqrt{0/03} \cong 2 \cdot 0 \text{ mm}$$

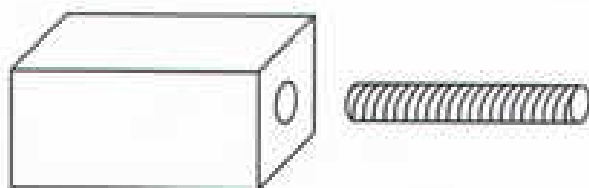


شکل ۴-۱۱

- یک قطعه چوب به شکل مکعب مستطیل به گونه‌ای تهیه کنید که با لقی  $1/1$  میلی‌متر فضای داخل فرقه را پوشش دهد و سوراخی متناسب با محور بوبین بیج در آن تعبیه کنید. (شکل ۴-۱۱)

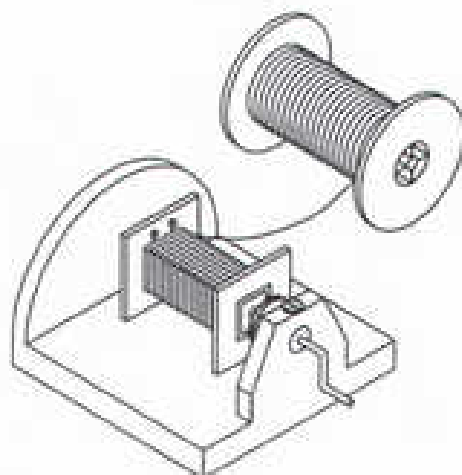


شکل ۴-۱۲

- چوب ساخته شده را در داخل فرقه قرار دهید و مجموعه را به بوبین بیج ببندید.  
- سیم بیج اولیه را به طور مرتب و بدون فاصله بین حلقه‌ها ببجید، سر سیم‌ها را از ماکارونی گذرانده به بیرون فرقه هدایت کنید. (شکل ۴-۱۲)

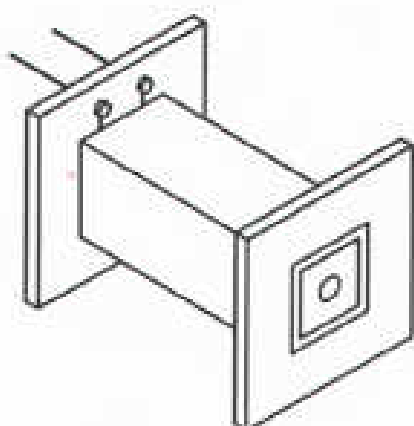

شکل ۴-۱۳

- روی سیم بیج اولیه را با کاغذ پرشمان  $1/15$  یا  $1/10$  محکم بپوشانید و با چسب کاغذی لبه‌های آن را بچسبانید که باز نشود.  
- سیم بیج ثانویه را به طور مرتب و بدون فاصله بین سیم‌ها، روی فرقه ببجید و سر آن‌ها را از ماکارونی گذرانده و به بیرون فرقه هدایت کنید.  
- روی سیم بیج ثانویه را با کاغذ پرشمان  $1/20$  بپوشانید و با چسب آن را محکم کنید که باز نشود. (شکل ۴-۱۳)

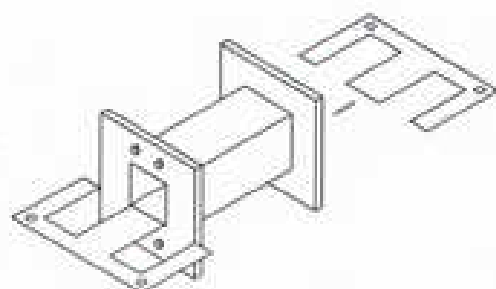

شکل ۴-۱۴

- در هر لبه فرقه دو سوراخ تعبیه کنید و چهار عدد ژاک (جای قیض) به سوراخ‌ها ببندید. سر سیم‌های فشار قوی را به یک طرف و سر سیم‌های فشار ضعیف را به طرف دیگر در محل مربوطه به ژاک‌ها محکم کنید.  
- ورق‌های EI هسته آهن را در داخل فرقه از دو طرف به صورت یک در میان جایز کنید تا فرقه پر شود. سپس ورق‌ها را با بیج یا بست مناسب به هم محکم کنید. (شکل ۴-۱۴)

## ۴-۱۱- کار شماره ۲ (زمان اجرا: ۸ ساعت)

ترانسفورماتوری با مشخصات :

$$U_{11} = 220 \text{ V}, U_{12} = 110 \text{ V}, U_{21} = 6 \text{ V}, U_{22} = 9 \text{ V}, \\ U_{33} = 12 \text{ V}, I_{11} = 5 \text{ A}, I_{21} = 2 \text{ A}, I_{33} = 3 \text{ A}$$



شکل ۴-۱۵

که سیم پیچ‌های ثانویه هم زمان مورد استفاده قرار می‌گیرند مورد نیاز است. هسته این ترانسفورماتور از ورق‌های EI به ضخامت ۰/۳۵ میلی‌متر با چگالی ۱۰۰۰۰ گوس ساخته می‌شود. فرقه آن از فرقه‌های استاندارد انتخاب می‌شود. طراحی این ترانسفورماتور را از طریق منحنی‌های داده شده انجام دهید و مطابق مراحل مذکور در کار شماره ۱ آن را بسازید. سپس آن را در قاب آماده مطابق شکل (۴-۱۵) قرار دهید. و سیم‌ها را با اتصال به سیم‌های روکش دار بیرون بیاورید.

## ۴-۱۲- کار شماره ۳ (زمان اجرا: ۱۰ ساعت)

اتو ترانسفورماتوری با مشخصات زیر مورد نیاز است. کلیه مراحل طراحی آن را از طریق محاسبات و منحنی‌های داده شده انجام دهید و نتایج بدست آمده را با هم مقایسه کنید و ترانسفورماتور مناسب‌تر را بسازید.

مشخصات اتو ترانسفورماتور :

$$U_{11} = 180 \text{ V}, U_{12} = 220 \text{ V}, U_{13} = 220 \text{ V}, \\ U_2 = 220 \text{ V}, I_2 = 8 \text{ A}$$

هسته اتو ترانسفورماتور از نوع مرغوب با چگالی ۱۲۰۰۰ گوس و نوع آن از برش EI می‌باشد. فرکانس شبکه ۵۰ هرتز می‌باشد.



## آزمون پایانی (۴)



- ۱- الفای متقابل را کاملاً توضیح دهید.
- ۲- اصول کار ترانسفورماتور را شرح دهید.
- ۳- خود تنظیمی ترانسفورماتور را توضیح دهید.
- ۴- انواع تلفات در ترانسفورماتور را شرح دهید.
- ۵- ارتباط انواع تلفات ترانسفورماتورها را با فرکانس و چگالی میدان بیان کنید.
- ۶- فرق ترانسفورماتور ایده آل با حقیقی را بیان کنید. توضیح دهید چرا در عمل نمی توان به ترانسفورماتور ایده آل دسترسی پیدا کرد.
- ۷- توان نوب انوترانسفورماتور را شرح دهید. مزایا و معایب انوترانسفورماتورها را بیان کنید.
- ۸- الف - ثابت کنید اگر  $B_m = 1000 \cdot f = 50 \text{ Hz}$  باشد دور بر ولت از رابطه  $N_p = \frac{45}{S(\text{cm}^2)}$  بدست می آید.
- ب - ثابت کنید اگر  $B_m = 12000 \cdot f = 50 \text{ Hz}$  باشد دور بر ولت از رابطه  $N_p = \frac{37/5}{S(\text{cm}^2)}$  بدست می آید.
- ۹- ضریب فضا چیست و به چه منظور در محاسبات ترانسفورماتور آن را در نظر می گیرند؟
- ۱۰- نوع EI مناسب برای ترانسفورماتور به مشخصات  $U_p = 12 \text{ V}, I_p = 6 \text{ A}$  را بدست آورید.
- ۱۱- ترانسفورماتوری به مشخصات  $U_{1r} = 5 \text{ A}, I_{1r} = 3 \text{ A}, U_{2r} = 9 \text{ V}, I_{2r} = 12 \text{ V}$  را در نظر بگیرید و خواننده های زیر را بدست آورید؟
  - الف - دور بر ولت، هسته به چگالی  $12000$  هرتز و فرکانس  $60$  هرتز
  - ب - دور بر ولت، هسته به چگالی  $10000$  هرتز و فرکانس  $50$  هرتز و هسته به چگالی  $12000$  هرتز و فرکانس  $50$  هرتز
  - ج - توان ورودی یا استفاده از متحنی ها
  - د - مقدار مس و آهن مصرفی یا استفاده از متحنی ها
  - و- راندمان ترانسفورماتورها یا استفاده از متحنی ها
  - ز- تعیین فضای اشغالی توسط سیم پیچ ها
  - ح - تعیین فرقه مناسب برای ترانسفورماتور

## واحد کار پنجم

توانایی آزمایش ترانسفورماتور تک فاز تا قدرت ۲ KAV

هدف کلی:

آشنایی با دستگاه‌های اندازه‌گیری و تعیین راندمان ترانسفورماتور

هدف‌های رفتاری:

فراگیر پس از آموزش این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- انواع دستگاه‌های اندازه‌گیری را نام ببرد.
- ۲- انواع روش‌های اندازه‌گیری را شرح دهد.
- ۳- انواع خطاهای اندازه‌گیری را شرح دهد.
- ۴- ساختمان و نحوه عملکرد دستگاه‌های اندازه‌گیری شامل عقربه‌ای، آهن‌ربای دایم و قاب گردان، آهن‌ربای دایم و قاب صلیبی، آهن‌نرم گردان، بوبین گرد و آهن نرم گردان، الکتروودینامیکی، الکترواستاتیکی، فرکانس متر ارتعاشی و حرارتی را شرح دهد.
- ۵- ولتاژ و جریان و توان و مقاومت اهمی و مقاومت سلفی و القایی را اندازه‌گیری کند.
- ۶- ساختمان و طرز کار پتانسیومتر را شرح دهد.
- ۷- از آزمایش بی باری تلفات هسته را تعیین کند.
- ۸- از آزمایش اتصال کوتاه، ولتاژ اتصال کوتاه و تلفات مسی را تعیین کند.

ساعت

نظری	عملی	جمع
۱۶	۲۰	۳۶

## پیش آزمون (۵)

۱- فنرها در دستگاه‌های اندازه‌گیری ..... و در ..... هم دیگر پیچیده می‌شوند؟

۱- ارتعاشات مغزیه را کاهش داده - جهت موافق      ۲- ارتعاشات مغزیه را کاهش داده - جهت مخالف

۳- نیروی مقاوم ایجاد کرده - جهت موافق      ۴- نیروی مقاوم ایجاد کرده - جهت مخالف

۲- کدام دستگاه اندازه‌گیری توانایی سنجش مستقیم هم جریان AC و هم جریان DC را دارد؟

۱- الکترودینامیکی      ۲- آهن‌ریای دایم و قاب گردان

۳- آهن نرم گردان      ۴- الکترودینامیکی و آهن نرم گردان

۳- دستگاه اندازه‌گیری که مستقیماً قادر به سنجش ولتاژ الکتریکی می‌باشد کدام است؟

۱- الکترودینامیکی      ۲- آهن‌ریای دایم و قاب گردان

۳- الکترواستاتیکی      ۴- آهن نرم گردان

۴- از آزمایش اتصال کوتاه ترانسفورماتور به منظور تعیین کدام کمیت استفاده می‌شود؟

۱- تلفات آهنی در بار نامی      ۲- تلفات مسی در بار نامی

۳- ولتاژ خروجی در بار نامی      ۴- تلفات مسی و آهنی در بار نامی

۵- در آزمایش بی‌باری ترانسفورماتور از وات متر ۲۴۰ وات و در آزمایش اتصال کوتاه ۳۰۰ وات قرائت می‌شود اگر ترانسفورماتور

در یک دوم بار نامی کار کند تلفات آن چند وات خواهد شد؟

۱- ۱۳۵      ۲- ۳۱۵

۳- ۵۴۰      ۴- ۲۸۰

## ۵-۱ اندازه‌گیری و دستگاه‌های اندازه‌گیری

### ۵-۱-۱ تعاریف:

#### - اندازه‌گیری:

تعیین بزرگی یک کمیت مجهول نسبت به یک کمیت معلوم استاندارد شده را اندازه‌گیری گویند.

#### - دستگاه اندازه‌گیری:

نماد متعلقات مربوط به سنجش یک کمیت را دستگاه اندازه‌گیری می‌گویند. ممکن است وسایل مربوط به یک دستگاه یک پارچه یا جدا از هم باشند.

دستگاه‌های اندازه‌گیری بسیار متنوع اند ولی در کل به دو گروه تقسیم می‌شوند.

#### الف - دستگاه‌های اندازه‌گیری آنالوگ

#### ب - دستگاه‌های اندازه‌گیری دیجیتال



الف - دستگاه آنالوگ

### ۵-۱-۲ دستگاه‌های اندازه‌گیری آنالوگ: در

دستگاه‌های آنالوگ تغییرات نشان دهنده، پیوسته است یعنی این دستگاه‌ها می‌توانند کمیت مورد اندازه‌گیری را عیناً نشان دهند. نشان دهنده آن‌ها عقربه یا شعاع نوری است. (شکل الف-۱-۵)

### ۵-۱-۳ دستگاه‌های اندازه‌گیری دیجیتال:

تغییرات نشان دهنده دستگاه‌های اندازه‌گیری دیجیتالی، به صورت پله‌ای یا رقمی (نایبوسته) است و نشان دهنده آن‌ها از یک شمارنده تشکیل می‌شود. (شکل ب-۱-۵)



ب - دستگاه دیجیتالی


شکل ۱-۵- نمونه‌هایی از دستگاه‌های اندازه‌گیری

## ۵-۲ روش‌ها و مفاهیم اندازه‌گیری

به طور عمده دو نوع روش اندازه‌گیری وجود دارد. روش اندازه‌گیری مستقیم، روش اندازه‌گیری غیر مستقیم.

### ۵-۲-۱ روش اندازه‌گیری مستقیم: اگر مقدار


کمیت مورد سنجش توسط نشان دهنده دستگاه مشخص شود، اندازه‌گیری را مستقیم می‌گویند. مانند اندازه‌گیری جریان توسط آمپر متر یا اندازه‌گیری ولتاژ توسط ولت متر.

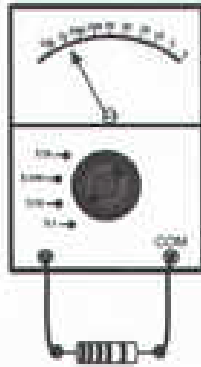


الف - اندازه‌گیری مقاومت به روش مستقیم به وسیله اهم متر

### ۵-۲-۲ روش اندازه‌گیری غیر مستقیم: اگر

دستگاه اندازه‌گیری مخصوصی برای سنجش یک کمیت در دسترس نباشد و از طریق اندازه‌گیری کمیت‌های مربوط به آن و با کمک روابط موجود، مقدار یک کمیت را تعیین کنیم، اندازه‌گیری را غیر مستقیم می‌گویند. مثلاً برای تعیین مقاومت الکتریکی یک عنصر، ابتدا ولتاژ دو سر آن را اندازه‌گیری می‌کنیم سپس جریان مدار را اندازه‌گیری می‌گیریم و از تقسیم مقدار ولتاژ، به جریان الکتریکی اندازه‌گیری شده، مقدار مقاومت الکتریکی عنصر مشخص می‌شود. این روش اندازه‌گیری را اندازه‌گیری غیر مستقیم می‌گویند.

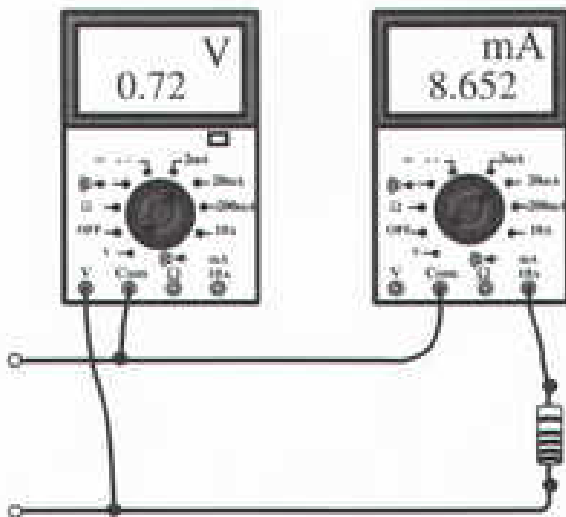

ب - اندازه‌گیری مقاومت به روش غیر مستقیم به کمک ولت متر و آمپر متر

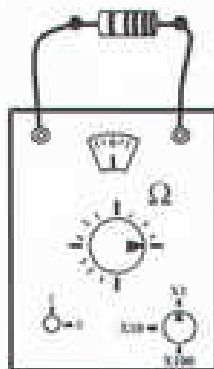

ج - اندازه‌گیری مقاومت از روش مقایسه به کمک پل اندازه‌گیری

### - اندازه‌گیری مقایسه‌ای: در این حالت، معمولاً کمیت

مورد نظر را با یک مقدار معلوم مقایسه می‌کنند و نسبت بین آنها را تعیین می‌کنند مانند انواع پل‌های اندازه‌گیری، که از دقت زیادی برخوردارند.

شکل ۵-۲- روش‌های اندازه‌گیری

۳-۲-۵. خطاهای اندازه‌گیری: معمولاً اندازه‌گیری کمیت‌ها با خطا همراه است. خطاهای اندازه‌گیری ممکن است مربوط به دستگاه اندازه‌گیری باشد که به آن خطای سیستماتیک می‌گویند و عوامل مؤثر در این خطا، شامل خطای فرکانس، خطای جریان فوکو، خطای اصطکاک پانافان‌ها، خطای حوزه‌های الکتریکی و الکترومغناطیسی و خطای حرارتی می‌شود. امروزه دستگاه‌های اندازه‌گیری بسیار دقیق که تقریباً فاقد خطا هستند ساخته می‌شوند و به همین دلیل بحث خطای دستگاه‌ها کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. خطای اندازه‌گیری ممکن است مربوط به شخص اندازه‌گیر باشد که به آن خطای اتفاقی می‌گویند. عوامل مؤثر در این خطا به استفاده نادرست از دستگاه، مهارت و تجربه کم شخص اندازه‌گیر مربوط می‌شود. با انجام آزمایش‌های مکرر و در نظر گرفتن میانگین اندازه‌گیری‌ها تا حدود زیادی، می‌توان این خطاها را کاهش داد. معمولاً خطا را به شکل‌های مختلف نشان می‌دهند که به شرح مختصر آن‌ها می‌پردازیم.

### هشدار در جهت کاهش خطاها

- قبل از استفاده از دستگاه به مشخصات روی آن بخصوص نحوه استفاده از آن توجه کنید.

- دستگاه را از عوامل موجب خطا از جمله میدان‌های مغناطیسی دور نگاهدارید.

- برای خواندن کمیت مورد اندازه‌گیری عمود بر سطح صفحه به عقربه نگاه کنید و به تقسیمات صفحه مدرج به دقت توجه کنید.

خطای مطلق = مقدار اندازه‌گیری شده ( $A_m$ ) - مقدار واقعی ( $A$ )

$$\Delta A = A_m - A$$

مقدار واقعی - مقدار اندازه‌گیری شده  
خطای نسبی =  $\frac{\text{مقدار واقعی} - \text{مقدار اندازه‌گیری شده}}{\text{مقدار واقعی}}$

$$\delta_A = \frac{A_m - A}{A} \approx \frac{A_m - A}{A_m}$$

و یا

$$(\text{درصد خطای نسبی}) = \frac{\text{خطای مطلق}}{\text{مقدار واقعی}} \times 100$$

و یا

$$(\text{درصد خطای نسبی}) = \frac{\text{خطای مطلق}}{\text{مقدار اندازه‌گیری شده}} \times 100$$

- خطای مطلق: اختلاف بین مقدار اندازه‌گیری شده و

مقدار واقعی را خطای مطلق می‌گویند.

مقدار خطای مطلق ممکن است مثبت یا منفی باشد.

- خطای نسبی: نسبت خطای مطلق به مقدار واقعی (یا با

کمی تقریب مقدار اندازه‌گیری شده) را خطای نسبی می‌گویند.

خطای نسبی را به درصد بیان می‌کنند و آن عبارت از

مقدار خطایی است که در اندازه‌گیری صد واحد از کمیت مورد

سنجش اتفاق می‌افتد.


### ۵-۲-۴- حدود اندازه‌گیری در یک دستگاه:

مکانیزم مقداری که یک دستگاه اندازه‌گیری می‌تواند اندازه‌گیری کند را حدود اندازه‌گیری یا رنج دستگاه می‌گویند.

### ۵-۲-۵- کلاس (طبقه بندی): درصد خطای نسبی یک

دستگاه را در حدود اندازه‌گیری دستگاه، کلاس دستگاه می‌گویند. به کمک کلاس یک دستگاه می‌توان خطای مجاز آن دستگاه را بدست آورد و در هر اندازه‌گیری مقدار خطای نسبی را محاسبه کرد.


شکل مقابل، درصد خطای یک دستگاه را در انحراف‌های مختلف عقربه نشان می‌دهد. به طوری که مشاهده می‌شود هر چه قدر انحراف عقربه در سنجش یک کمیت کمتر باشد خطای نسبی اندازه‌گیری بیشتر است. بنابراین مناسب است در سنجیدن یک کمیت، رنج دستگاه را به گونه‌ای انتخاب کرد که انحراف عقربه از میانه صفحه مدرج بگذرد تا خطای نسبی در اندازه‌گیری کمتر شود. (شکل الف ۳-۵)

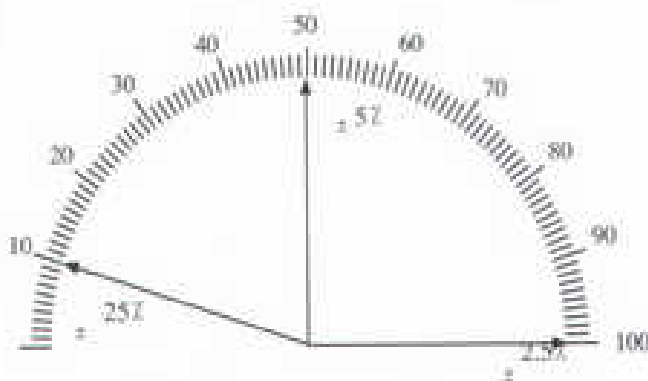


الف - تغییرات درصد خطا در انحرافات مختلف عقربه

### ۵-۳- مشخصات کلی دستگاه‌های اندازه‌گیری عقربه‌ای

یک دستگاه اندازه‌گیری عقربه‌ای شامل قسمت‌هایی به شرح زیر است. قسمت اصلی یا مکانیزم دستگاه که معمولاً از یک بوبین و جزئیات دیگر تشکیل می‌شود که به شرح آنها خواهیم پرداخت. قسمت‌های دیگر که تقریباً در تمام دستگاه‌های عقربه‌ای مشترکند شامل عقربه، صفحه مدرج، محور، پاناقان، پین‌های نگهدارنده، پیچ تنظیم صفر و خفه‌کن (نوسان‌گیر یا دمبر) می‌باشند که به شرح مختصر آن‌ها می‌پردازیم. (شکل ب ۳-۵)

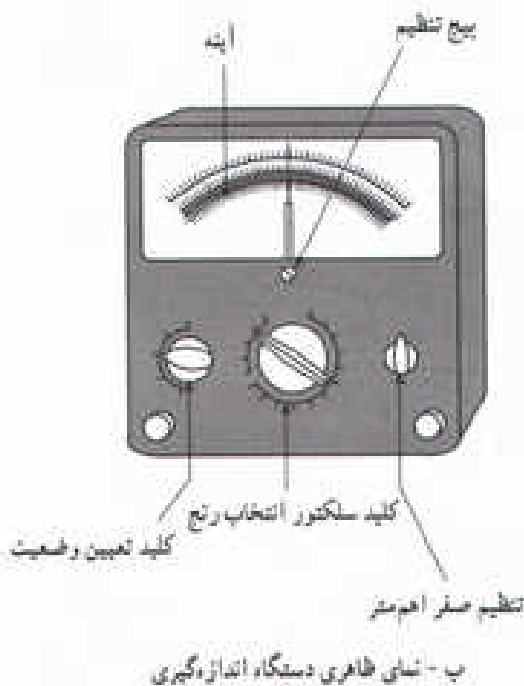

ب - نمای ظاهری دستگاه اندازه‌گیری

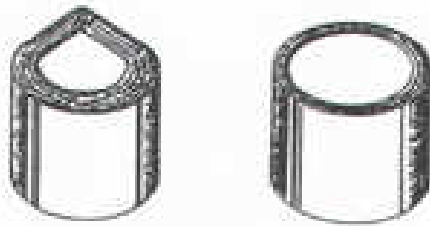


بووبین های ثابت



بووبین گزردان


شکل ۴-۵- چند نمونه بووبین

۱-۳-۵ بووبین ها: بووبین ها از چند دور سیم که معمولاً به دور یک قالب سبک آلومینیومی پیچیده می شوند، تشکیل می شوند. این بووبین ها بر محور دستگاه اندازه گیری نصب می شوند و با قسمت ساکن دستگاه را تشکیل می دهند. در شکل (۲-۵) چند نمونه از بووبین ها مشاهده می شود.

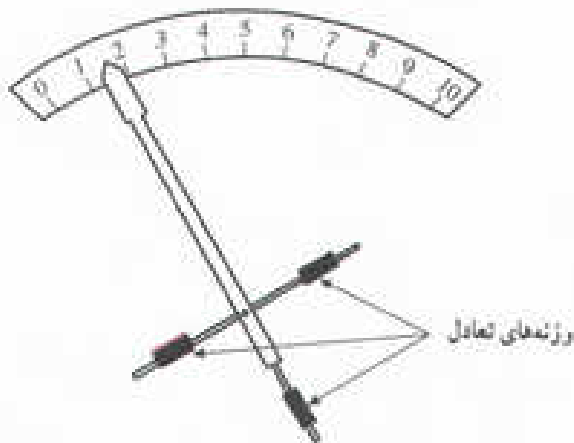

شکل ۵-۵- عقربه دستگاه اندازه گیری


۲-۳-۵ عقربه دستگاه اندازه گیری: عقربه دستگاه اندازه گیری، میله سبک آلومینیومی است که در انتهای آن وزنه های تعادل قرار دارد. این وزنه ها سبب می شود که محور و اجزای متعلق به آن پس از نصب روی دستگاه حالت تعادل داشته باشند. عقربه دستگاه متناسب با مقدار کمیت مورد سنجش روی صفحه مدرج حرکت کرده، روی یک مقدار معین متناسب با کمیت مورد سنجش می ایستد و بزرگی کمیت مورد سنجش را نشان می دهد. (شکل ۵-۵)

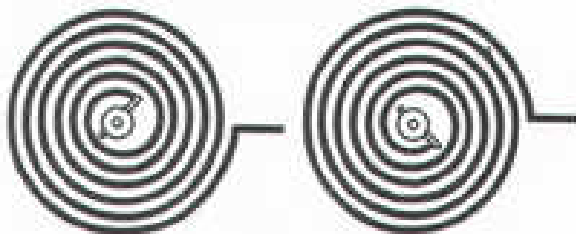


شکل ۶-۵- فترهای دستگاه اندازه گیری که بیچش مخالف هم دارند

۳-۳-۵ فترها: معمولاً روی محور دستگاه اندازه گیری دو فتر مشابه که عکس هم پیچیده شده اند قرار می دهند. این دو فتر همواره عقربه را در حالت معمولی روی صفر نگه می دارند. علت بیچش مخالف این دو فتر، خنثی کردن اثر انبساط طول فنرها در اثر افزایش دمای محیط است که هر دو فتر به یک اندازه منبسط می شوند و چون در جهت مخالف هم پیچیده شده اند اثر همدیگر را خنثی می کنند. (شکل ۶-۵) وظیفه اصلی این دو فتر ایجاد گشتاود مقاوم در هنگام اندازه گیری کمیت مورد نظر می باشد.



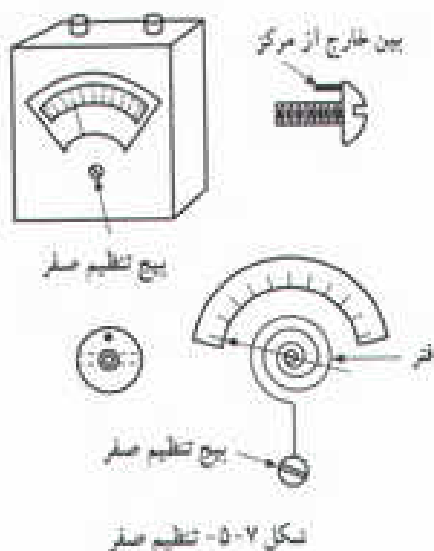


۵-۳-۴ تنظیم صفر دستگاه: فنرهای دستگاه اندازه‌گیری پس از مدت کارکرد دستگاه دقت خود را از دست می‌دهند. این امر باعث پیدایش خطا در اندازه‌گیری می‌شود. برای رفع این عیب، یک پیچ تنظیم روی دستگاه قرار می‌دهند این پیچ زائده‌ای دارد که با بیجش بیج به چپ و راست، فنرها را جمع و نیروی کشش فنرها را زیاد می‌کند و عقربه را بر روی صفر تنظیم می‌کند. (شکل ۵-۷)

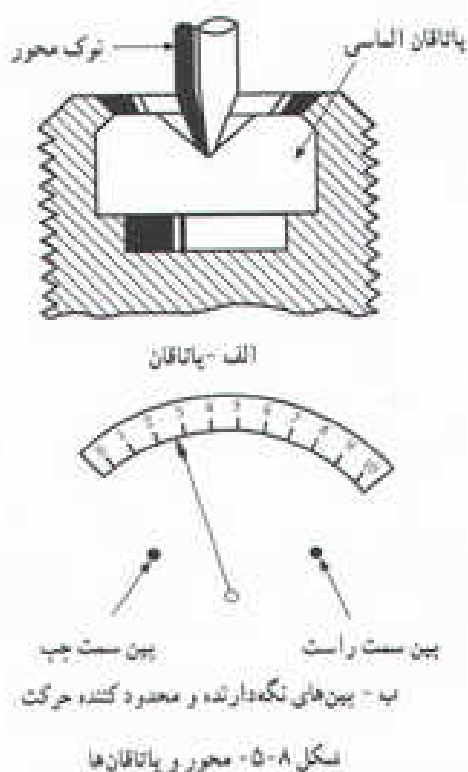

۵-۳-۵ محور و پاتاقان‌ها: به منظور افزایش دقت اندازه‌گیری و انحراف عقربه در مقادیر کم، قسمت‌های متحرک را روی یک محور سوار می‌کنند و برای کاهش اصطکاک، در دو سر محور، مخروطی از استیل سخت و صاف قرار می‌دهند و مجموعه را در محل پاتاقان با قسمت ثابت مرتبط می‌سازند. برای آن که قسمت متحرک از جایگاه خود خارج نشود، حرکت محور را با دو عدد بین محدود می‌کنند. (شکل ۵-۸)

### ۵-۳-۶- صفحه مدرج: برای نمایش مقدار کمیت‌های

مورد سنجش از صفحه مدرج استفاده می‌شود این صفحه بر اساس نوع کمیت مورد سنجش و مکانیسم کار دستگاه اندازه‌گیری ممکن است، به صورت خطی یا غیرخطی درجه‌بندی شود. (شکل ۵-۹) اگر فاصله خطوط در تمام صفحه با هم یکی باشند صفحه مدرج، به صورت خطی مدرج شده است، این درجه‌بندی نشان می‌دهد که انحراف عقربه با کمیت مورد سنجش از تباطؤ خطی دارد. اگر فاصله خطوط در صفحه مدرج با هم برابر نباشند صفحه مدرج غیرخطی درجه‌بندی شده است و انحراف عقربه با کمیت مورد سنجش از تباطؤ غیرخطی دارد.

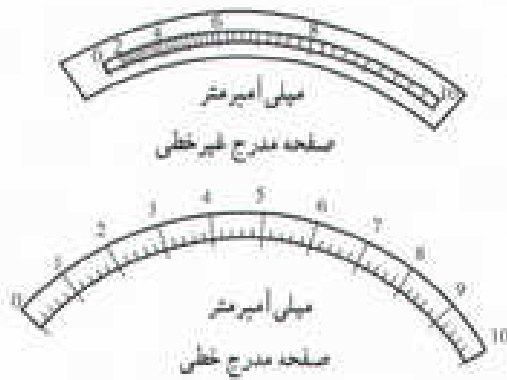


شکل ۵-۹- انواع صفحات مدرج دستگاه اندازه‌گیری

### ۵-۳-۷- خفه‌کن‌ها (Dampers): در ساختار


دستگاه‌های اندازه‌گیری الکتریکی، به منظور افزایش دقت دستگاه سعی می‌شود که قسمت‌های متحرک و چرخان حتی الامکان سبک ساخته شوند. همچنین هر چه طول عقربه نشان دهنده بلندتر باشد فاصله بین درجات در صفحه مدرج بیشتر و مقدار کمیت با دقت بیشتر خوانده می‌شود. عوامل گفته شده، اثرسی قسمت‌های متحرک و اصطکاک کم در باتاقان‌ها، باعث می‌شوند که عقربه دستگاه به هنگام نشان دادن یک کمیت، با نوسانات زیادی همراه باشد و زمان بیشتری لازم است که عقربه متوقف شود. از نظر استانداردهای معتبر زمان توقف نباید بیش از ۲ ثانیه طول بکشد. از طرف دیگر وقتی دستگاه اندازه‌گیری خاموش یا عامل محرک آن قطع می‌شود فنرها با سرعت زیاد عقربه را به حالت صفر برگشت می‌دهند. سرعت برخورد عقربه به بین‌نگه دارند، به عقربه آسیب می‌رساند و سبب کجی آن می‌شود. برای جلوگیری از این مشکلات، از خفه‌کن یا توسان‌گیر در دستگاه‌های اندازه‌گیری استفاده می‌شود. بنابراین: خفه‌کن‌ها وسایلی هستند که برای جلوگیری از ارتعاشات عقربه در محور دستگاه اندازه‌گیری نصب می‌شوند.

بیشتر در دستگاه‌های اندازه‌گیری از خفه‌کن‌های فوکو یا

بادی استفاده می‌شود. (شکل ۵-۱۰)

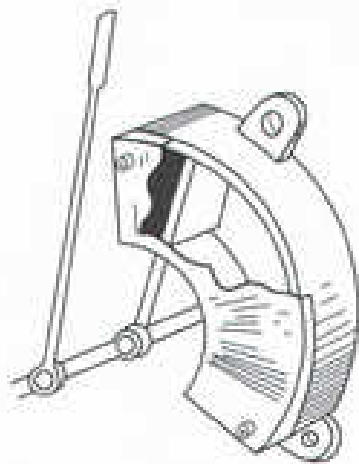


الف - خفه‌کن نوع بادی

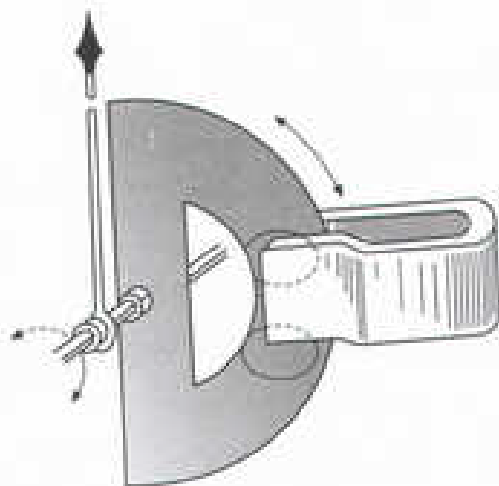


ب - خفه‌کن نوع فوکو

شکل ۵-۱۰- انواع خفه‌کن

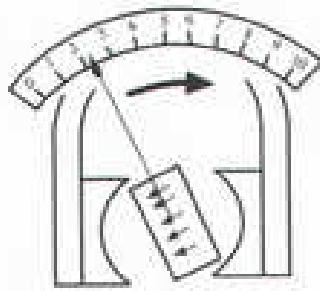

الف - جهت گردش عقربه به راست

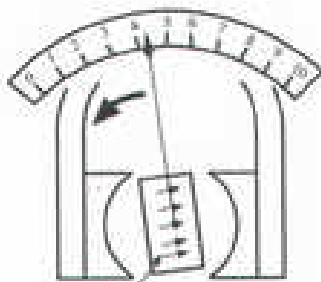


جریان‌های ادی (فوکو)

ب - جهت گردش عقربه به چپ

شکل ۱۱-۵- خفه کن فوکو در دستگاه‌های با سیم جرخان

- خفه کن فوکو: یک ورق آلومینیومی را روی محور دستگاه سوار می‌کنند به طوری که از یک میدان آهنربائی عبور کند. با گردش محور ورق آلومینیومی خطوط میدان مغناطیسی آهنربا را قطع می‌کند و در آن جریان القائی بوجود می‌آورد که با عامل بوجود آورنده‌اش (حرکت) مخالفت می‌کند. در نتیجه از نوسان عقربه جلوگیری می‌کند. در دستگاه‌های اندازه‌گیری که دارای بوبین جرخان هستند، بوبین قسمت جرخان دستگاه اندازه‌گیری را، روی قاب آلومینیومی می‌بچند. چون آلومینیوم رسانای جریان الکتریکی است، به هنگام حرکت قسمت متحرک در داخل میدان مغناطیسی، در قاب آلومینیومی جریان‌های فوکو تولید می‌شوند که از طریق قاب آلومینیومی مدار خود را کامل می‌کنند و میدان مغناطیسی ایجاد می‌کنند که با عامل تولید جریان‌های فوکو، یعنی حرکت سریع محور مخالفت و ارتعاشات عقربه را خفه می‌کند. (شکل ۱۱-۵)


بنابراین عملکرد جریان فوکو به عبارت دیگر عملکرد ترمز فوکو در خلاف حرکت عقربه خواهد بود و همواره مخالفت خود را در حرکت عقربه از صفر به مقدار مورد ستجش با برگشت عقربه به صفر نشان خواهد داد و باعث کاهش نوسانات عقربه خواهد شد.

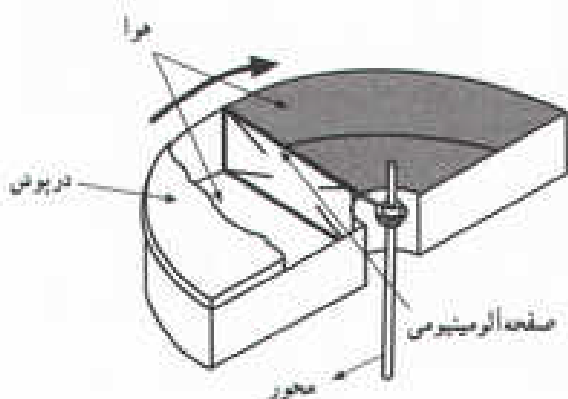

شکل ۱۲-۵- خفه کن بادی

- خفه کن بادی: در بعضی از دستگاه‌های اندازه‌گیری که بوبین آنها ثابت است (مانند دستگاه اندازه‌گیری با آهن متحرک) معمولاً از خفه کن‌های بادی استفاده می‌شود. خفه کن بادی تشکیل شده است از یک فضای سر بسته و یک صفحه سبک متصل به محور، که در درون فضای سر بسته حرکت می‌کند. در روی صفحه با اطراف آن منافذی تعبیه می‌شود که در هنگام حرکت صفحه هوا از این منافذ از قسمت فشرده شده به آرامی به قسمت دیگر صفحه فرستاده می‌شود و از حرکات سریع و نوسانات عقربه جلوگیری به عمل می‌آید. (شکل ۱۲-۵)

## ۵-۴ انواع وسایل اندازه‌گیری عقربه‌ای

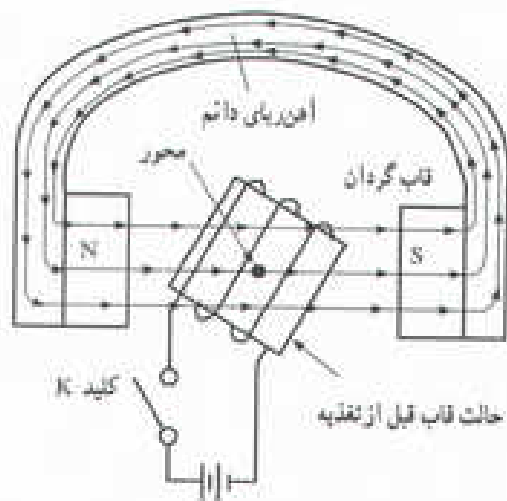


دستگاه‌های اندازه‌گیری براساس مکانیسم حرکت قسمت متحرک به چند نوع تقسیم‌بندی می‌شوند. مانند دستگاه اندازه‌گیری آهن ربای دائم و قاب گردان، آهن ربای دائم و قاب صلیبی، آهن نرم گردان، استاتیکی، الکترودینامیکی، فرودینامیکی، اندوکسونی و حرارتی که به اصول کار و کاربرد برخی از آنها خواهیم پرداخت.

### ۵-۴-۱ دستگاه اندازه‌گیری آهن ربای دائم و

#### قاب گردان

- اصول کار:

اصول کار دستگاه اندازه‌گیری آهن ربای دائم و قاب گردان براساس شکل‌های (۱۳-۵) می‌باشد. با اتصال کلید K و عبور جریان الکتریکی از سیم‌پیچ، در اطراف سیم‌پیچ میدان مغناطیسی به وجود می‌آید. این میدان با میدان آهن ربای دائم درگیر شده و ایجاد گشتاور نموده و سیم‌پیچ را در حول محور خود به گردش وادار می‌کند. به این طریق نیروی محرک دستگاه توسط سیم‌پیچ گردان و آهن ربای دائم حاصل می‌شود. نیروی مقاوم این دستگاه را فنرها تأمین می‌کنند. زمانی که نیروی مقاوم فنرها با نیروی محرک یکی می‌شود عقربه دستگاه می‌ایستد.

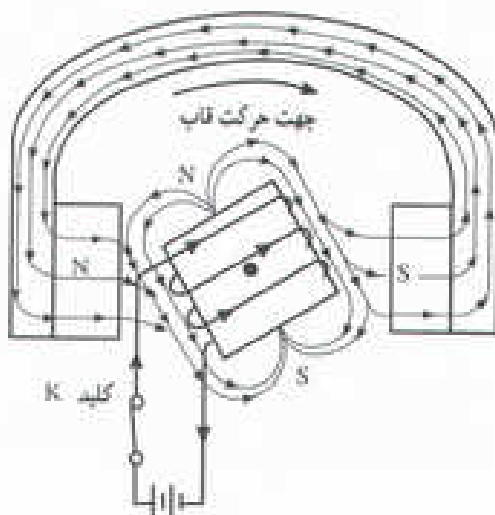


شکل ۵-۱۳

- ساختمان: دستگاه اندازه‌گیری آهن ربای دائم و قاب


گردان از یک آهن ربای نعلی شکل با دو کفشک قطبی، از آهن نرم ساخته می‌شود که خطوط میدان مغناطیسی متمرکز و یکپارچه، در اختیار دستگاه اندازه‌گیری قرار می‌دهد. بوبین گردان در فضای بین کفشک قطب‌ها و استوانه آهنی توسط محوری که از وسط آن می‌گذرد، قرار می‌گیرد. بوبین از چند دور سیم نازک که حول قاب آلومینیومی بیجیده شده، تشکیل می‌شود. دو فنر مارپیج که قبلاً راجع به آن‌ها توضیح داده شد ایجاد گشتاور مقاوم را به عهده دارند.

در اثر عبور جریان از سیم‌پیچ قاب قسمت متحرک حول


محور به گردش در می‌آید، نیرو محرک متناسب با عبور جریان سیم‌پیچ می‌باشد. همراه با قسمت متحرک عقربه روی صفحه مدرج به حرکت در می‌آید. در اثر این حرکت یکی از فنرها جمع

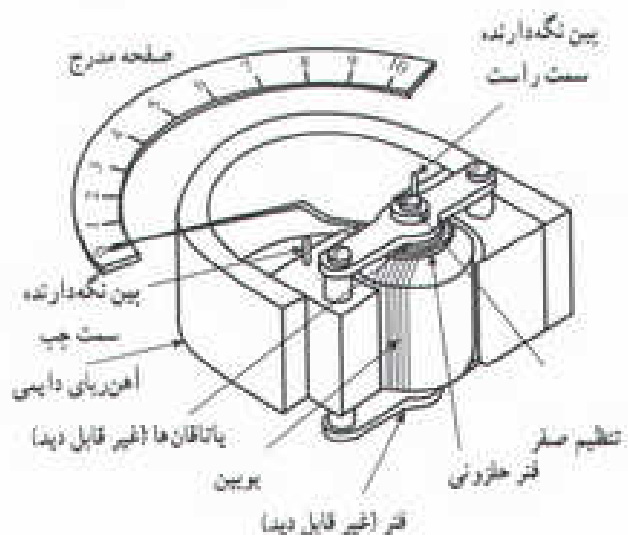

شکل ۱۴-۵- دستگاه اندازه‌گیری آهنربای دائم و قاب گردان

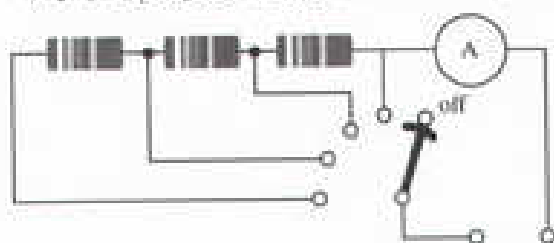

الف- توسعه حدود اندازه‌گیری آمپر متر

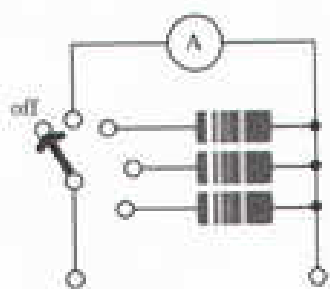

ب- توسعه حدود اندازه‌گیری ولت‌متر



ج- زاویه انحراف

شکل ۱۵-۵

$$\text{حساسیت} = \frac{120^\circ}{3} = 40 \left[ \frac{^\circ}{\text{mA}} \right]$$

و دیگری باز می‌شود، به هر حال هر دو قطر نیروی مقاوم در مقابل حرکت محور ایجاد می‌کنند. زمانی که گشتاور مقاوم فنرها با گشتاور محرک بویین برابر می‌شود، محور متوقف می‌شود.

می‌توان اثبات کرد که انحراف عقربه این دستگاه، با جریان عبوری از داخل سیم‌پیچ رابطه خطی دارد. بنابراین دستگاه اندازه‌گیری آهنربای دائم و قاب گردان بطور مستقیم، فقط توانایی سنجش جریان‌های (dc) را دارد و اگر جهت جریان در این دستگاه به طور نادرست به ورودی‌های آن وصل شود، به اصطلاح عقربه پس می‌زند. برای سنجش جریان‌های متناوب (ac) با دستگاه اندازه‌گیری آهنربای دائم و قاب گردان، لازم است جریان متناوب را قبلاً با یک سوکننده‌ها به جریان (dc) تبدیل کرد. سپس با این دستگاه اندازه‌گیری نمود. نوسانات عقربه توسط جریان‌های فوکو در صفحه آلومینیومی گرفته می‌شود. (شکل ۱۴-۵)

دقت و حساسیت بالای دستگاه اندازه‌گیری آهنربای دائم و قاب گردان باعث شده است که این دستگاه به طور وسیع در سنجش جریان الکتریکی، ولتاژ و مقاومت و ... مورد استفاده قرار بگیرد. در اندازه‌گیری‌های جریان‌های زیاد یک مقاومت اهمی با آن موازی می‌کنند. (شکل الف-۱۵-۵) به عبارت دیگر ابتدا حدود اندازه‌گیری آن را توسعه می‌دهند سپس کمیت‌های زیاد را با آن می‌سنجند به مقاومت موازی در توسعه دامنه دستگاه، مقاومت شنت می‌گویند. در مورد اندازه‌گیری ولتاژهای بالا یک مقاومت سری به مدار دستگاه اضافه می‌کنند. به این طریق دستگاه توانایی سنجش ولتاژهای زیادی را پیدا می‌کند. (شکل ب-۵-۱۵)

حساسیت: به میزان انحراف عقربه به ازای یک واحد از کمیت مورد سنجش حساسیت گفته می‌شود. یعنی:


$$\text{حساسیت} = \frac{\text{زاویه انحراف کامل عقربه}}{\text{میزان کمیت مورد اندازه‌گیری}}$$

از آنجا که انحراف عقربه این دستگاه به ازای واحد کمیت مورد اندازه‌گیری (جریان) بسیار زیاد است لذا دستگاه‌های حساسی هستند.

مثال: حساسیت دستگاه شکل (ج-۱۵-۵) چقدر است؟


## ۲-۴-۵- دستگاه اندازه‌گیری آهن ربای دایم و

قاب صلیبی (نسبت سنج): این دستگاه از یک آهن ربای دایم تشکیل شده است که در داخل قطب‌های آن دو سیم‌پیچ عمود بر هم که به صورت صلیبی به هم محکم شده‌اند قرار دارند. جریان الکتریکی از طریق نوارهای نرم فلزی به قسمت متحرک داده می‌شود. انتخاب نوارهای نرم فلزی به خاطر عکس‌العمل کم آنها می‌باشد که گشتاور مخالفی در مقابل حرکت قسمت متحرک ایجاد نکند. جهت بیجس سیم‌ها در قاب صلیبی به گونه‌ای است که گشتاور ایجاد شده در آنها مخالف هم هستند. ساختمان قطب‌های مغناطیسی به گونه‌ای است که میدان مغناطیسی بین دو قطب یکنواخت نباشد. بدین طریق جریان‌هایی که از بوبین‌ها عبور می‌کنند در میدان آهن‌ربا، دو گشتاور مخالف ایجاد می‌کنند و قسمت متحرک را در جهت گشتاور قوی وادار به حرکت می‌کند. بوبینی که گشتاور قوی دارد از میدان مغناطیسی قوی به تدریج خارج می‌شود ولی بوبین دومی وارد میدان قوی می‌شود. براساس این موقعیت جدید گشتاور بوبینی که از میدان خارج می‌شود ضعیف‌تر شده و در عوض گشتاور بوبین دومی تقویت می‌شود. زمانی که بزرگی دو گشتاور برابر می‌شود محور دستگاه می‌ایستد بنابراین گشتاور یکی از بوبین‌ها گشتاور محرک و گشتاور بوبین دومی گشتاور مقاوم می‌باشد. در این دستگاه نیازی به فنرهای ایجاد کننده گشتاور مقاوم نیست. (شکل الف-۱۶-۵)

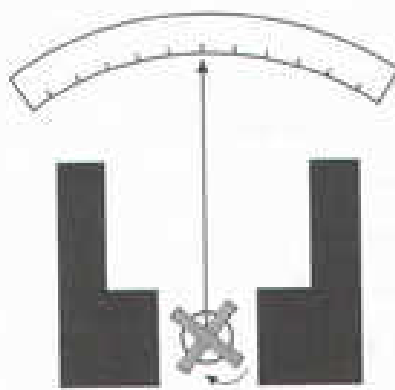

(الف)

دستگاه اندازه‌گیری آهن ربای دایم با قاب صلیبی

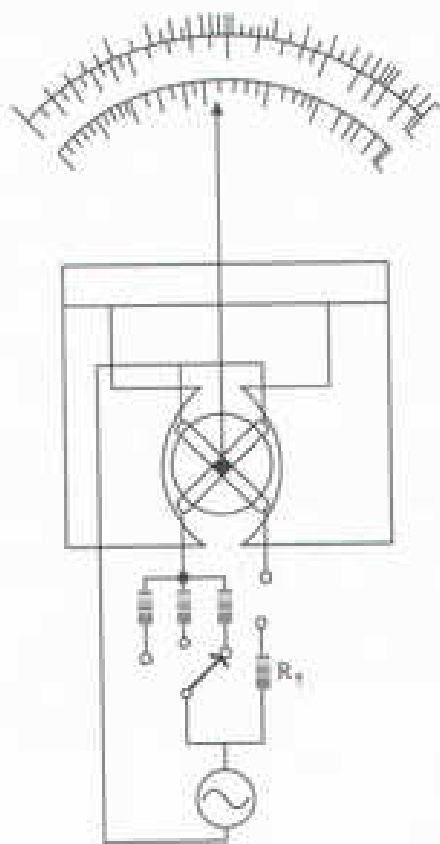

(ب)

شکل ۱۶-۵

این دستگاه نسبت دو جریان عبوری از دو بوبین را اندازه‌گیری می‌کند و به آن دستگاه نسبت سنج می‌گویند. (شکل ب-۱۶-۵) اگر مسری یکی از دو بوبین را به دو سر یک مقاومت اهمی متصل به ولتاژ وصل کنیم و از دیگری جریان مقاومت عبور دهیم الحراف عقربه متناسب با نسبت ولتاژ دو سر مقاومت و جریان آن خواهد شد به عبارت دیگر دستگاه مقاومت اهمی را خواهد سنجید و از آن به عنوان اهم متر استفاده خواهد شد.




شکل ۱۷-۵- گالوانومتر حساس ادی آرستوال

### ۳-۵-۴ گالوانومتر: گالوانومتر دستگاه اندازه‌گیری

آهن‌ربای دایم با قاب گردان بسیار حساس است که می‌تواند جریان‌های الکتریکی بسیار کم، در حد میکروآمپر را اندازه‌گیری کند. این دستگاه بسیار حساس توسط آرسن دی آدستوال اختراع گردید و به نام دانشمند ایتالیایی، گالوانی به گالوانومتر نامگذاری شد. مزیت این دستگاه آن است که صفر صفحه مدرج در وسط صفحه قرار دارد و با توجه به پلارته جریان عقربه به چپ یا راست منحرف می‌شود. (شکل ۱۷-۵)

### ۴-۵-۴ دستگاه اندازه‌گیری با آهن نرم گردان:


دستگاه اندازه‌گیری با آهن نرم گردان با دو مکانیزم از نوع جذبی و دقعی ساخته می‌شود.

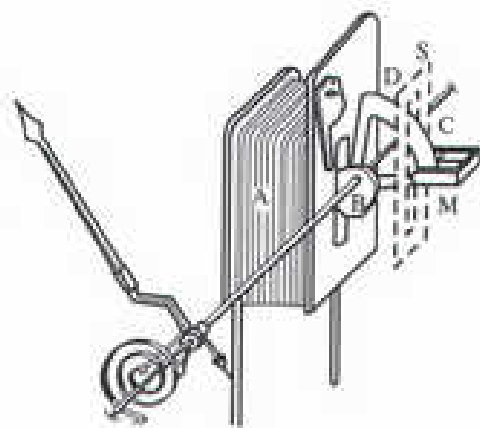

A = بوبین  
B = آهن نرم گردان  
C = محور  
D = صفحه آلومینیومی  
M = آهن‌ربای دایم  
الف - ساختمان دستگاه


### - دستگاه اندازه‌گیری با آهن نرم گردان (از نوع

جذبی): این دستگاه از یک ورقه آهن (B) که بر روی محور (C) سوار شده است، تشکیل می‌شود. ورق آهن B در جلو شکاف بوبین A نصب می‌شود. (شکل ۱۸-۵) با عبور جریان از سیم پیچ، در داخل بوبین میدان مغناطیسی مناسب با بزرگی جریان به وجود می‌آید و ورق آهن B به داخل بوبین کشیده می‌شود. با کشیده شدن ورق آهن B به داخل بوبین، فنر جمع شده و نیروی مخالفی در مقابل کشیده شدن ورق آهن به درون سیم پیچ ایجاد می‌شود. زمانی که نیروی کشش سیم پیچ با نیروی فنر برابر می‌شود عقربه می‌ایستد. با کشیده شدن ورق آهن، محور به حرکت درمی‌آید و عقربه را با خود روی صفحه مدرج به حرکت درمی‌آورد. (شکل الف-۱۸-۵) برای جلوگیری از نوسانات عقربه از ترمز قوکتو استفاده شده است که یک ورق آلومینیومی در درون آهن‌ربای دایمی M این ترمز را تشکیل می‌دهند.

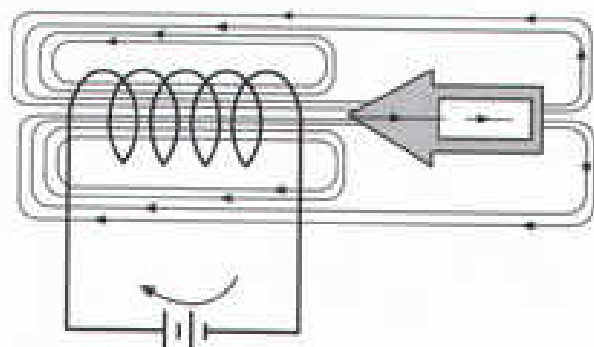


ب - عملکرد دستگاه اندازه‌گیری آهن نرم گردان از نوع جذبی  
عبور جریان از بوبین سبب می‌شود که آهن جذب درون بوبین شود.

شکل ۱۸-۵- دستگاه با آهن نرم گردان نوع جذبی

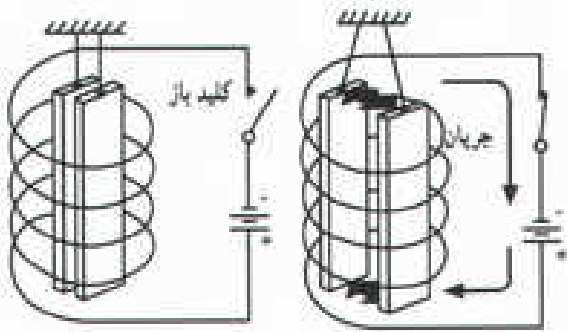


الف - تشکیل قطب‌ها در ورق‌های آهنی در درون سیم پیچ

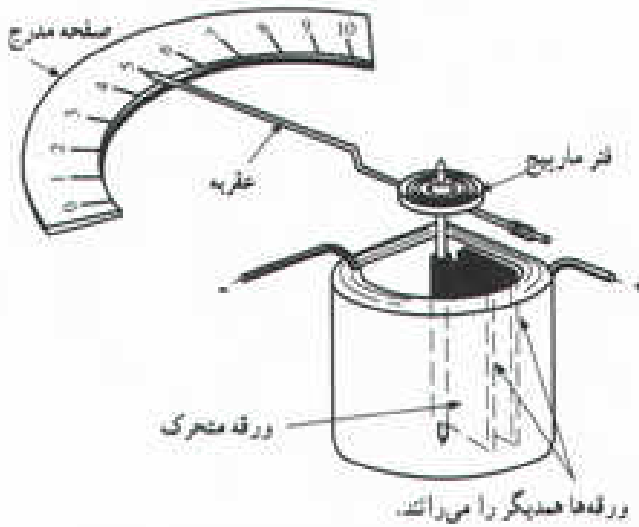

ب - ساختمان دستگاه اندازه‌گیری با مکانیزم آهن نرم گردان (از نوع دفعی)

شکل ۵-۱۹

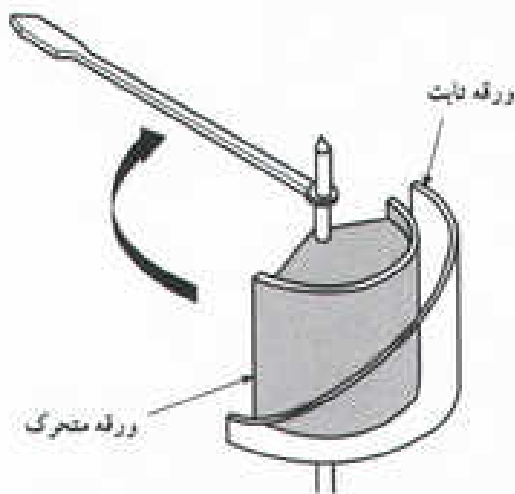

الف - استوانه ثابت و متحرک دستگاه

#### ۵-۴-۵. دستگاه اندازه‌گیری با مکانیزم آهن نرم


گردان (از نوع دفعی): در این دستگاه از دو صفحه آهنی که در داخل یک بوبین قرار دارند، استفاده می‌شود (شکل الف-۵-۱۹). یکی از صفحه‌های آهنی به قسمت داخلی بوبین ثابت می‌شود و صفحه دیگر بر روی محوری که از وسط بوبین می‌گذرد قرار دارد. با عبور جریان از سیم پیچ، هر دو صفحه با پلاریته یکسان مغناطیس می‌شوند. دو قطب هم نام ایجاد شده در صفحات آهنی باعث دفع آنها از یکدیگر می‌شوند. توجه نشود اگر جهت جریان در سیم پیچ عوض نشود باز دو صفحه با پلاریته هم نام مغناطیس می‌شوند. بنابراین نیروی دافعه بین صفحات به جهت جریان بستگی ندارد.

صفحه آهنی متحرک به علت نیروی دافعه از صفحه ثابت رانده می‌شود و محور دستگاه را متناسب با بزرگی جریان عبوری از بوبین به حرکت درمی‌آورد و عقربه را روی صفحه مدرج و آزار به حرکت می‌کند. نیروی مقاوم این دستگاه را فنرها تأمین می‌کنند و به هنگام یکسان شدن نیروی مقاوم فنرها و نیروی دافعه صفحات آهنی عقربه می‌ایستد. (شکل ب-۵-۱۹)

#### ۵-۴-۶. دستگاه اندازه‌گیری با بوبین گرد و آهن نرم


نرم گردان: این دستگاه تشکیل شده است از یک بوبین گرد که دو ورقه آهنی، یکی ثابت و دیگری متحرک در داخل آن نصب شده است. ورقه‌ها به صورت نیم استوانه می‌باشند. در بوبین ثابت، سطح استوانه‌ای به تدریج از یک سمت به سمت دیگر باریک‌تر می‌شود. (شکل الف-۵-۲۰) این برش در استوانه ثابت سبب می‌شود، استوانه متحرک به سمت قسمت باریک استوانه ثابت رانده شود زیرا در سمت پهن استوانه ثابت، میدان قوی‌تر از طرف باریک آن می‌باشد و این امر باعث می‌شود که صفحه متحرک به سمت میدان ضعیف‌تر رانده شود. در صورت عبور جریان از بوبین، باز هم ورقه‌های آهنی، هم نام مغناطیس شده و یکدیگر را دفع می‌کنند. در نتیجه عقربه حرکت کرده و با برابری گشتاور متحرک با گشتاور مقاوم فنرها می‌ایستد. از آنجا که با عوض شدن جهت جریان جهت حرکت عقربه تغییر نمی‌کند، می‌توان ثابت کرد که مقدار انحراف در این دستگاه با معذور جریان متناسب است. این دستگاه در جریان‌های مستقیم و متناوب کار می‌کند و



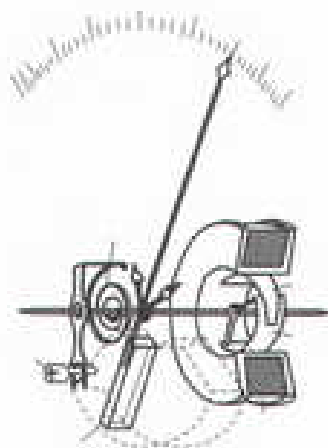


۵-۲۰ قطعه آهن ثابت، K<sub>۱</sub> قطعه آهن متحرک، C بوبین گردد. A خطه کن هوا، F فنر. H تنظیم کننده صفر  
ب- دستگاه اندازه‌گیری با بوبین گره و آهن نرم گردان

شکل ۵-۲۰

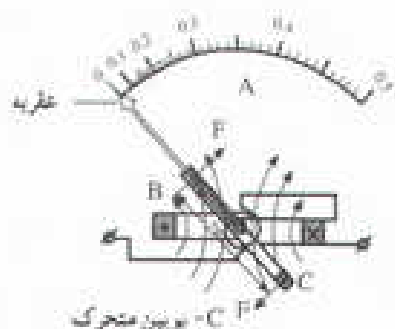

A- صفحه مدرج  
B- بوبین ثابت  
C- بوبین متحرک  
D- تیروی بهر جود آمده

الف

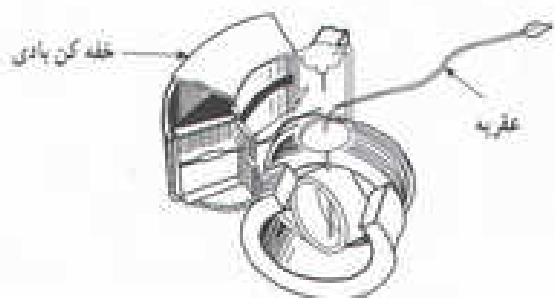

ب- دستگاه اندازه‌گیری الکترو دینامیکی

شکل ۵-۲۱

جریان را مستقیماً اندازه می‌گیرد. چون قطر سیم بیج می‌تواند زیاد انتخاب شود، لذا می‌توان این دستگاه را برای اندازه‌گیری جریان‌های زیاد نیز ساخت و حتی می‌توان روش‌هایی را به کار گرفت تا سیم‌های بوبین دارای قطرهای متفاوت شوند و به این ترتیب می‌توان رنج دستگاه را برای اندازه‌گیری جریان‌های مختلف تغییر داد. به دلیل ساختمان ساده، قیمت این دستگاه‌ها ارزان بوده و در صنعت بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند. (شکل ب- ۵-۲۰)


#### ۵-۴-۷- دستگاه اندازه‌گیری الکترو دینامیکی:

این دستگاه از دو بوبین تشکیل شده است. یکی از بوبین‌ها ثابت و دیگری متحرک می‌باشد. بوبین متحرک روی محور، در درون بوبین ثابت نصب می‌شود. (شکل الف- ۵-۲۱) عبور جریان الکتریکی از سیم‌بیج ثابت و متحرک، میدان مغناطیسی در درون بوبین‌ها بوجود می‌آورد این دو میدان گشتاوری ایجاد می‌کنند و بوبین متحرک را حول محور خود به گردش درمی‌آورند. این گشتاور با حاصل ضرب جریان‌های عبوری از سیم‌بیج‌ها متناسب است. بنابراین:


$$T_e = K I_1 I_2 \quad (\text{گشتاور ایجاد شده})$$

اگر از بوبین‌ها جریان متناسب عبور کند و مقادیر لحظه‌ای آنها  $I_1$  و  $I_2$  باشند در این حالت گشتاور حاصله با حاصل ضرب جریان‌های لحظه‌ای متناسب خواهد شد. بنابراین دستگاه اندازه‌گیری الکترو دینامیکی قادر است هم جریان مستقیم و هم جریان متناوب اندازه‌گیری کند. اگر یکی از بوبین‌ها را تحت تأثیر جریان و دیگری را تحت تأثیر ولتاژ یک مصرف کننده قرار دهیم اتحراف عقربه یا توان الکتریکی متناسب خواهد شد.

معمولاً سیم‌بیج ثابت را از سیم‌های ضخیم می‌سازند و جریان مدار را از آن عبور می‌دهند. برای افزایش دقت، سیم‌بیج متحرک را از سیم‌های نازک می‌بچینند و آن را همراه با یک مقاومت پیشوند تحت تأثیر ولتاژ قرار می‌دهند. شکل (ب- ۲۱-۵) ساختمان دستگاه را نشان می‌دهد.

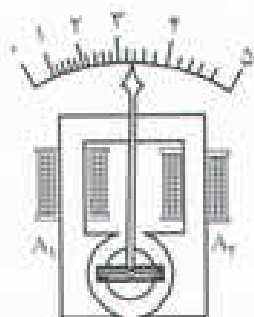

اگر سیم‌پیچ‌های ثابت و متحرک دستگاه الکتروپنایمیکی بر روی هسته آهنی قرار گیرند، دستگاه فرودپنایمیکی با الکتروپنایمیکی یا هسته آهن نامیده می‌شود. این دستگاه تمام خصوصیات و اساس کار دستگاه الکتروپنایمیکی را دارا است ولی نسبت به آن از حساسیت خیلی بیشتری برخوردار است. (شکل ۵-۲۲)

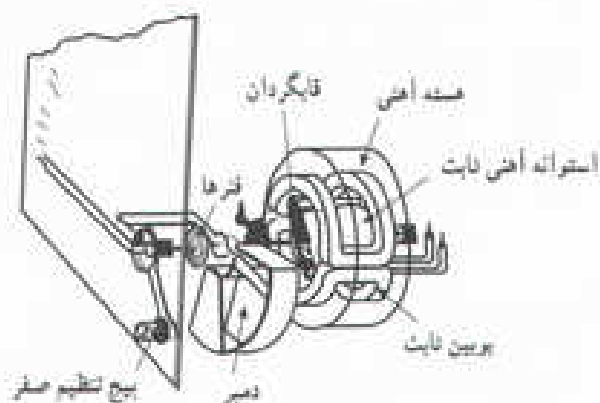


شکل ۵-۲۲- دو نمونه دستگاه اندازه‌گیری فرودپنایمیکی


#### ۵-۴-۸- دستگاه اندازه‌گیری الکترواستاتیکی:

این دستگاه اندازه‌گیری به طور مستقیم ولتاژهای زیاد جریان مستقیم و متناوب را می‌تواند اندازه‌گیری کند و از سه صفحه عمود فلزی تشکیل می‌شود، صفحات بیرونی ثابت ولی صفحه درونی به طور آزاد حرکت می‌کند. صفحه آزاد درونی به یکی از صفحات ثابت از بیاط الکتریکی دارد محور دستگاه به صفحه درونی اتصال مکانیکی دارد و به هنگام حرکت صفحه درونی محور و عقربه دستگاه به حرکت درمی‌آیند. خفه‌کن این دستگاه از نوع ترمز فونکو می‌باشد.

این دستگاه که ولت متر الکترواستاتیکی نامیده می‌شود بر اساس دفع بارهای الکتریکی هم نام و جذب بارهای الکتریکی غیر هم نام کار می‌کند. وقتی که دو ترمینال این دستگاه به ولتاژ الکتریکی اتصال پیدا می‌کند صفحه درونی همراه با صفحه ثابتی که به آن اتصال دارد یا پلازینه یکسان، باردار می‌شوند و صفحه ثابت دیگر با بار مخالف آنها، باردار می‌شود. در نتیجه صفحه وسطی با صفحه ثابتی که به آن وصل است دفع (دو بار هم نام هم دیگر را دفع می‌کنند) و توسط صفحه ثابت دیگر جذب (دو بار غیر همنام هم دیگر را جذب می‌کنند) می‌شود. حرکت صفحه درونی با بار الکتریکی صفحات مناسب است. از آنجایی که بار صفحات به ولتاژ دو سر صفحات بستگی دارد لذا انحراف عقربه متناسب با ولتاژ الکتریکی دو سر صفحات خواهد بود. صفحات این دستگاه در حکم یک خازن عمل می‌کنند. امروزه کاربرد این دستگاه‌ها بسیار نادر بوده و فقط در بعضی از آزمایشگاه‌ها برای اندازه‌گیری ولتاژهای بسیار زیاد به کار گرفته می‌شود. (شکل ۵-۲۳)

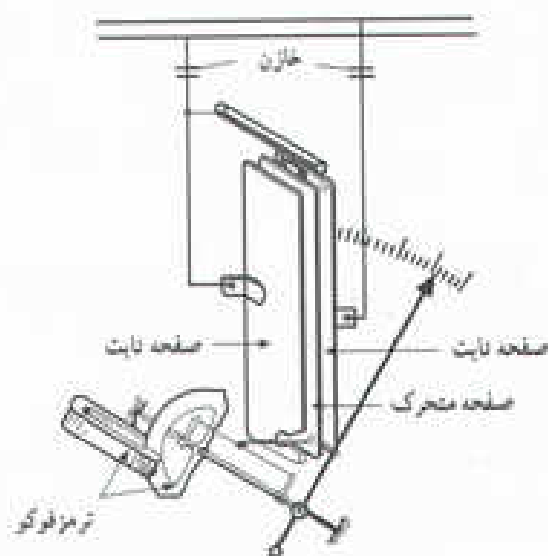

شکل ۵-۲۳- دستگاه اندازه‌گیری الکترواستاتیکی

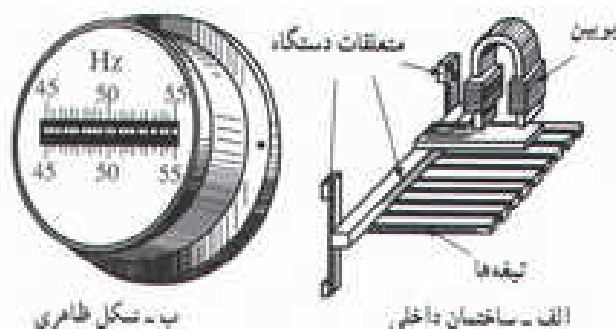

ب - شکل ظاهری

الف - ساختمان داخلی



ج - نمایش دهنده


شکل ۲۴-۵- دستگاه اندازه‌گیری فرکانس

#### ۵-۹-۴- فرکانس متر تیغه‌ای (ارتعاشی): فرکانس

متر برای اندازه‌گیری نوسانات جریان متناوب به کار می‌رود. این دستگاه از یک بوسین و چند نوار فلزی تشکیل می‌شود. نوارهای فلزی با طول‌های متفاوت، با ضخامت‌های متفاوت دارند و زمانی که فرکانس شبکه با فرکانس ارتعاش یکی از نوارها هماهنگ می‌شود آن تیغه به ارتعاش درمی‌آید و در دستگاه به صورت یک خط ظاهر می‌شود. تیغه‌های مجاور به تیغه قابل ارتعاش نیز به نوسان درمی‌آیند ولی طول خط آنها در نمایش دستگاه از تیغه اصلی کم‌تر است. از این نوع فرکانس متر در تابلوهای اصلی کارخانجات صنعتی برای اندازه‌گیری فرکانس برق استفاده می‌شود. حدود اندازه‌گیری این نوع فرکانس مترها بسیار محدود است. (شکل ۲۴-۵)

#### ۵-۹-۱- دستگاه اندازه‌گیری حرارتی: این

دستگاه بر اساس پدیده ترموکوبیل ساخته می‌شود. اگر دو سیم فلزی یا جنس متفاوت را در یک طرف به هم جوش دهیم و دو سر دیگر آن‌ها آزاد بماند و محل جوش را حرارت دهیم در دو سر آزاد اختلاف پتانسیلی ظاهر می‌گردد که بزرگی این اختلاف پتانسیل متناسب با دمای محل اتصال می‌باشد. به این مجموعه پیل ترموکوبیل می‌گویند.

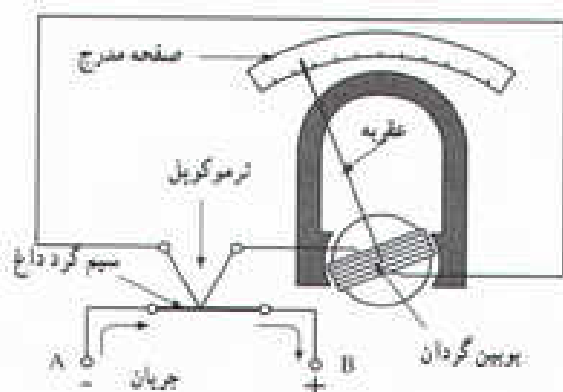

شکل ۲۵-۵- دستگاه اندازه‌گیری حرارتی


اگر دو سر آزاد پیل ترموکوبیل را به یک گالوانومتر وصل کنیم انحراف عقربه گالوانومتر با دمای محل اتصال متناسب خواهد شد و چون دمای حاصل با مجذور جریان متناسب می‌باشد می‌توان با این دستگاه دماهای خیلی زیاد کوره‌ها و نیز جریان‌های الکتریکی بالا را اندازه‌گیری نمود. (شکل ۲۵-۵)

### ۵-۵- اندازه‌گیری کیفیت‌های الکتریکی

دیدیم که کیفیت‌های الکتریکی را به روش‌های مستقیم و غیرمستقیم می‌توان اندازه‌گیری کرد. در این قسمت نحوه اندازه‌گیری چند کیفیت الکتریکی به طور مستقیم به وسیله دستگاه‌های اندازه‌گیری بیان می‌شود.


### ۵-۵-۱ اندازه‌گیری شرت جریان الکتریکی:

شدت جریان الکتریکی توسط آمپر متر اندازه‌گیری می‌شود. آمپر مترها معمولاً از دستگاه‌های اندازه‌گیری با مکانیزم آهن‌ربای دائم و قاب گردان، با آهن‌ربای نرم گردان می‌باشند. این دستگاه‌ها قادرند از میکروآمپر، تا چند صد آمپر را اندازه‌گیری کنند. چون آمپر متر در مدار، با اجزای مدار به طور سری قرار می‌گیرد لازم است مقاومت داخلی آن خیلی کم باشد تا اکت پتانسیل قابل توجهی ایجاد نکند. (شکل ۵-۲۶) مدار الکتریکی اندازه‌گیری شدت جریان را توسط آمپر متر نشان می‌دهد.

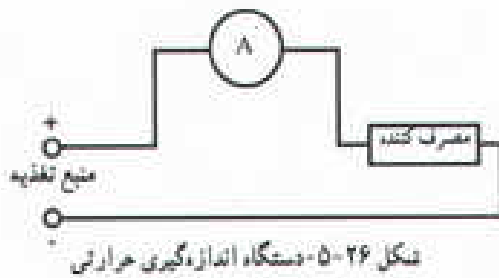

شکل ۵-۲۶- دستگاه اندازه‌گیری حرارتی

انحراف کامل عقربه آمپر مترها در جریان‌های حدود میلی آمپر انجام می‌شود و برای سنجش جریان‌های زیاد، معمولاً دامنه اندازه‌گیری آمپر متر را توسعه می‌دهند. توسعه دامنه آمپر متر در جریان مستقیم با مقاومت‌های اهمی از طریق شنت کردن آن‌ها با مکانیزم داخلی آمپر متر انجام می‌شود. در جریان‌های متناوب به کمک ترانسفورماتورهای اندازه‌گیری (C.T) دامنه سنجش را افزایش می‌دهند. مقاومت‌های شنت در داخل محفظه دستگاه تعبیه می‌شوند و به کمک یک کلید سلکتوری می‌توان مقدار آنها را تغییر داد و رنج دستگاه را انتخاب نمود. شکل ۵-۲۷ یک آمپر متر را با سه رنج مختلف است نشان می‌دهد.

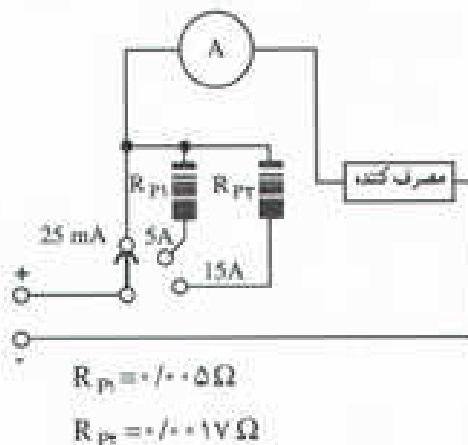

$$R_{p1} = 0.005 \Omega$$

$$R_{p2} = 0.017 \Omega$$

شکل ۵-۲۷- آمپر متر با دامنه توسعه یافته


### ترانسفورماتور اندازه‌گیری جریان (CT):

ترانسفورماتورهای اندازه‌گیری جریان، از نوع ترانسفورماتورهای افزایشی معمولی می‌باشند. سیم پیچ اولیه آن از چند دور سیم کلفت با مقاومت اهمی خیلی پایین پیچیده می‌شود. در شبکه‌های توزیع انرژی جریان متناوب، اغلب سیم پیچ اولیه ترانسفورماتورهای جریان را شینه‌ها یا مفتول‌های انتقال انرژی تشکیل می‌دهند و فرقه حامل سیم پیچ ثانویه روی شینه قرار داده می‌شود. در این ترانسفورماتورها سیم پیچ ثانویه دارای تعداد دور بیشتر و قطر کم‌تر است. به این ترتیب جریان مصرف کننده از طریق الفا در طرف آمپر متر سنجیده می‌شود. در شکل (۵-۲۸) مدار ترانسفورماتور جریان در توسعه دامنه آمپر متر در جریان متناوب نشان داده شده است. به طوری که در شکل مشاهده می‌شود هسته و یکی از سیم‌های ثانویه اتصال زمین شده است. این اتصال زمین جنبه ایمنی و حفاظتی دارد. ثانویه ترانسفورماتور



الف - تصویر واقعی

عصلاً به علت ناچیز بودن مقاومت آمپر متر با مدار اتصال کوتاه رویه‌رو است و القای متقابل جریان ثانویه باعث کنترل میدان در هسته می‌شود. در مواقعی که دستگاه آمپر متر دچار عیب شود برای تعویض آن ابتدا دو ترمینال متصل به آمپر متر را اتصال کوتاه کرده و پس از تعویض آمپر متر معیوب با آمپر متر سالم، اتصال دو ترمینال را باز می‌کنیم. در غیر این صورت شمار مغناطیسی در هسته به شدت افزایش یافته و باعث بالا رفتن ولتاژ در سیم پیچ و داغ شدن هسته و سوختن ترانسفورماتور می‌شود.

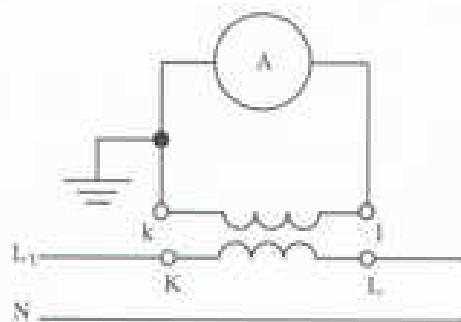

ب- تصویر مداری

شکل ۲۸-۵- توسعه دانه آمپر متر در جریان متناوب توسط ترانسفورماتور


اگر مقدار فرائت شده از آمپر متر  $I_A$  و جریان مدار  $I$  و ضرب تبدیل ترانسفورماتور اندازه گیری را با  $k$  نشان دهیم جریان مدار از رابطه  $I = k \times I_A$  به دست می‌آید. در مواردی که جریان مدار خیلی زیاد باشد ممکن است از چند تبدیل کاهنده جریان استفاده شود. در این حالت جریان مدار از حاصل ضرب ضرب تبدیل ترانسفورماتورها در مقدار فرائت شده از آمپر متر به دست می‌آید.

مثال: در مدار شکل (۲۹-۵) از آمپر متر ۲ آمپر جریان عبور می‌کند جریان مدار چند آمپر است؟ اگر ضرب تبدیل ترانس اول ۶۰ باشد.

حل:

$$I = K_1 \times K_2 \times I_A$$


$$I = 60 \times 100/5 \times 2 = 2400 \text{ A}$$

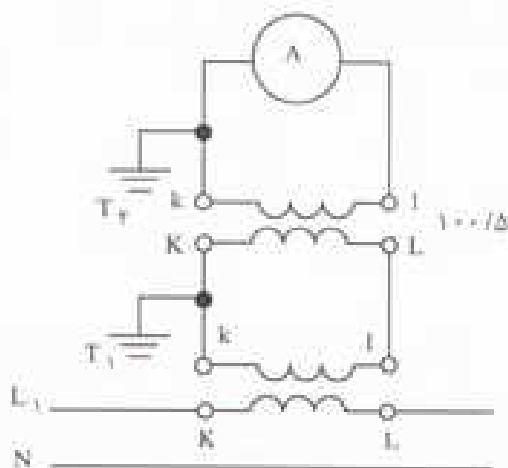

شکل ۲۹-۵


## ۲-۵-۵ اندازه‌گیری ولتاژ: ولتاژ شبکه‌ها یا اختلاف

پتانسیل بین نقاط را با ولت متر اندازه‌گیری می‌کنند. دستگاه‌های با مکانیزم قاب گردان یا آهن نرم گردان می‌توانند به عنوان ولت متر مورد استفاده قرار گیرند. ولت متر برای سنجش ولتاژ به طور موازی با مصرف کننده (یا منبع تغذیه) در مدار قرار می‌گیرد. به این منظور مقاومت داخلی ولت مترها زیاد است. عقربه ولت مترها با چند میلی ولت به حداکثر انحراف خود می‌رسند. (شکل ۳۰-۵) یک ولت متر را در مدار نشان می‌دهد.

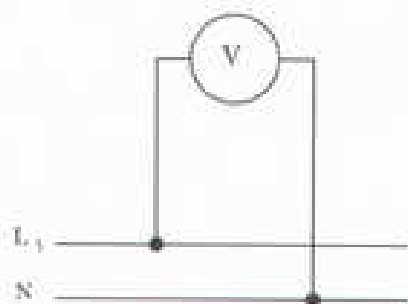


شکل ۳۰-۵- مدار الکتریکی یک ولت‌متر در سنجش ولتاژ شبکه

دامنه اندازه‌گیری ولت‌مترها را در جریان‌های DC از طریق سری کردن مقاومت اهمی با ولت‌متر و در جریان‌های AC از طریق ترانسفورماتورهای اندازه‌گیری ولتاژ (PT) توسعه می‌دهند. ترانسفورماتورهای اندازه‌گیری ولتاژ از نوع ترانسفورماتورهای گاهنده معمولی می‌باشند.

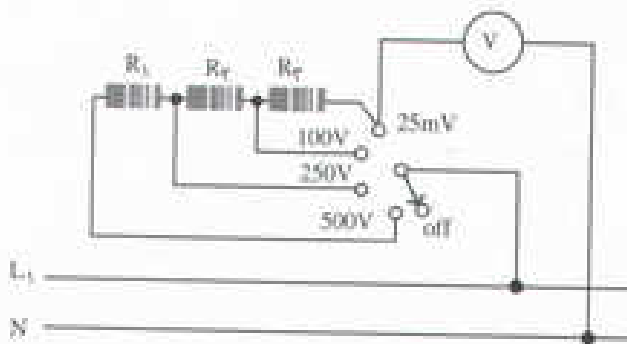

الف - ولت‌متر با رنج‌های مختلف در جریان DC با مقاومت وابسته

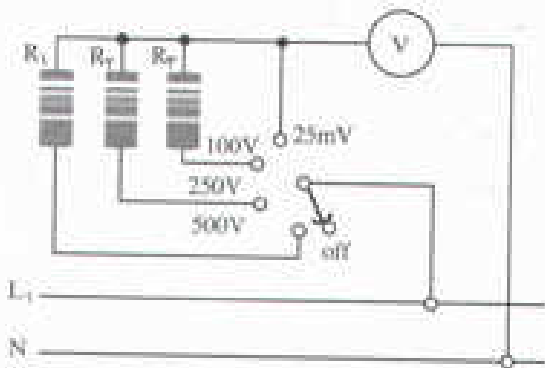


ب - ولت‌متر با رنج‌های مختلف در جریان DC با مقاومت مستقل

شکل ۵-۳۱- در نمونه ولت‌متر با رنج‌های مختلف

مقاومت‌هایی که برای توسعه دستگاه به کار می‌روند در داخل محفظه دستگاه جاسازی شده‌اند و به کمک یک کلید سلکتوری، رنج مورد نظر قابل انتخاب می‌باشند. (شکل ۵-۳۱) مقاومت‌های سری ممکن است مستقل باشند یا در رنج‌های متفاوت به هم دیگر وابسته باشند. در حالت استقلال مقاومت‌های سری این مزیت وجود دارد که اگر مقاومت یکی از رنج‌ها آسیب ببیند، از بقیه رنج‌ها می‌توان استفاده کرد، در عوض گران‌تر تمام می‌شوند. در حالتی که مقاومت‌های رنج‌های متفاوت به هم وابسته باشند هزینه کم‌تر است در عوض اگر در یک مورد از رنج‌های مختلف مشکلی پیش بیاید سنجش در رنج‌های بالاتر از آن رنج امکان‌پذیر نخواهد بود. در شکل (الف-ب-۵-۳۱) هر دو مورد از توسعه دامنه ولت‌متر در جریان DC مشاهده می‌شود.

با استفاده از ترانسفورماتورهای اندازه‌گیری گاهنده، ولتاژ، حدود اندازه‌گیری ولت‌مترها را توسعه می‌دهند، اگر ضریب تبدیل ترانسفورماتور را به  $K$  و مقدار فرانت شده از ولت‌متر  $V_V$  را به نشان دهیم ولتاژ دو پایانه مورد سنجش از رابطه زیر بدست می‌آید.

$$V = K \times V_V$$

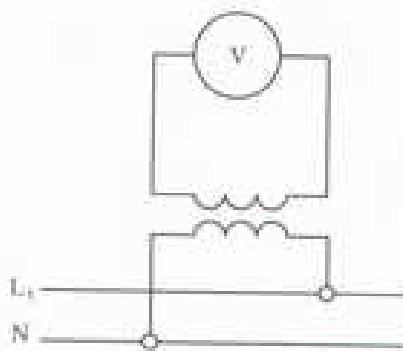


شکل ۵-۳۲- مدار توسعه دامنه اندازه‌گیری ولت‌متر در جریان AC

از ترانسفورماتورهای ولتاژ برای اندازه‌گیری ولتاژهای زیاد در صنعت استفاده فراوانی می‌شود. (شکل ۵-۳۲)

### ۳-۵-۵ اندازه‌گیری مقاومت اهمی :

اندازه‌گیری مقاومت اهمی روش‌های مختلفی وجود دارد هر کدام از روش‌ها از دقت اندازه‌گیری خاص خود برخوردار است. اندازه‌گیری مستقیم با اهم متر به علت مقاومت داخلی دستگاه، غیرخطی بودن درجه‌بندی صفحه دستگاه و کاهش فواصل درجات صفحه در اندازه‌گیری مقاومت‌های زیاد، با خطا انجام می‌شود. برای جلوگیری از بروز خطا از دستگاه‌های نسبت سنج مانند پل اندازه‌گیری و ستون استفاده می‌شود. در آومترها که امکان سنجش مقاومت اهمی به طور مستقیم وجود دارد صفر صفحه در سمت راست آن قرار دارد. قبل از اندازه‌گیری کلید سلکتور (کلید انتخاب وضعیت) را در حالت  $R \times 1$  قرار می‌دهیم و دو ترمینال دستگاه را به هم اتصال کوتاه می‌کنیم و با چرخاندن ولوم دستگاه، عقربه دستگاه را روی صفر تنظیم می‌کنیم. سپس مقاومت مورد سنجش را در میان دو ترمینال قرار می‌دهیم و مقدار آن را از صفحه دستگاه که عقربه روی آن ایستاده است قرائت می‌کنیم. اگر عقربه از صفحه خارج نشود کلید انتخاب وضعیت را در  $R \times 10$  یا  $R \times 100$  قرار می‌دهیم و مقدار قرائت شده را در ۱۰ یا ۱۰۰ ضرب می‌کنیم.

چگونگی اندازه‌گیری مقاومت با آومتر در شکل (۳-۵) نشان داده شده است.


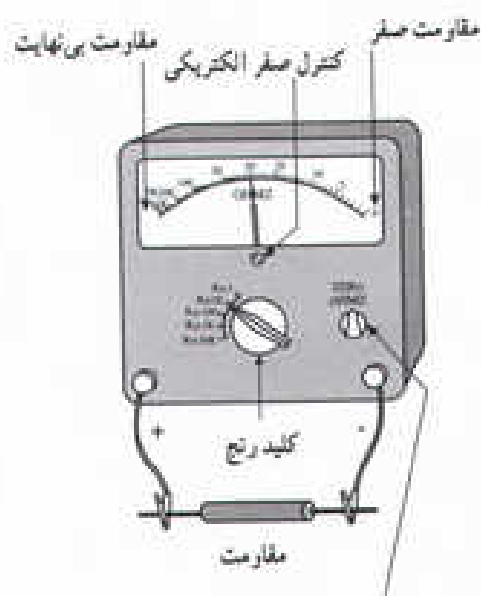


تنظیم‌کننده صفر اهم‌متر

شکل ۳-۵- اندازه‌گیری مستقیم مقاومت اهمی

#### ۵-۵-۴. اندازه‌گیری مقاومت‌های زیاد با مگر:

برای اندازه‌گیری مقاومت‌های زیاد، به ولتاژ خیلی زیاد نیاز است. مگر دستگاه اندازه‌گیری است که قادر است با تولید ۱۰۰ الی ۱۰۰۰۰ ولت برق، مقاومت‌های تا ۵۰۰۰ مگا اهم را اندازه‌گیری کند. از این دستگاه بیشتر برای سنجش مقاومت عایقی بدنه دستگاه‌ها و مقاومت عایقی سیم‌های الکتریکی استفاده می‌کنند. در این دستگاه یک مولد برق وجود دارد که شخص اندازه‌گیر می‌تواند یا جرخاندن دستگیره مربوطه، ولتاژ مورد نیاز را تولید و در اختیار دستگاه قرار دهد. در مگر از یک دستگاه آهن ربای دائم با قاب صلبی استفاده شده است. (شکل ۵-۲۴)

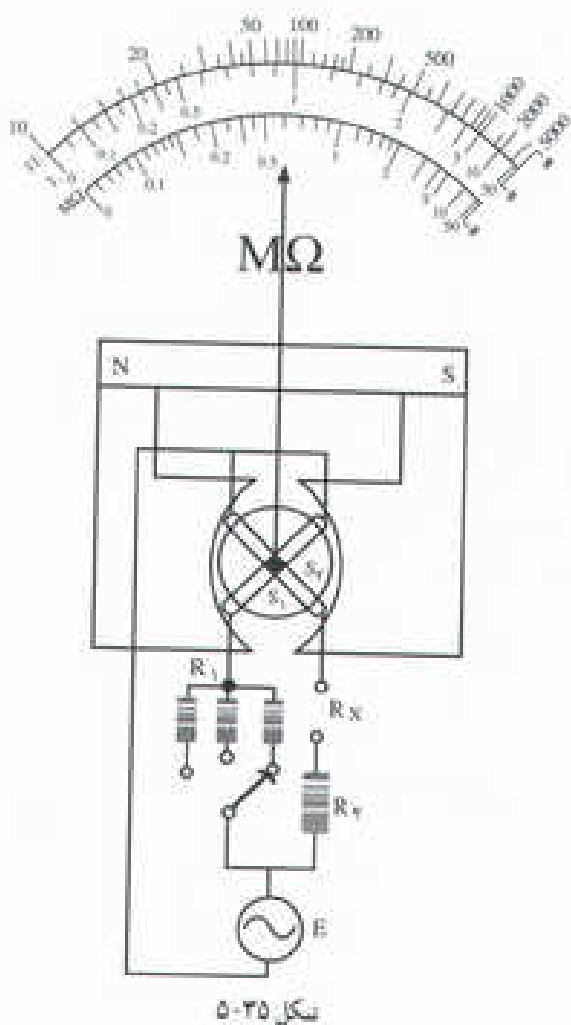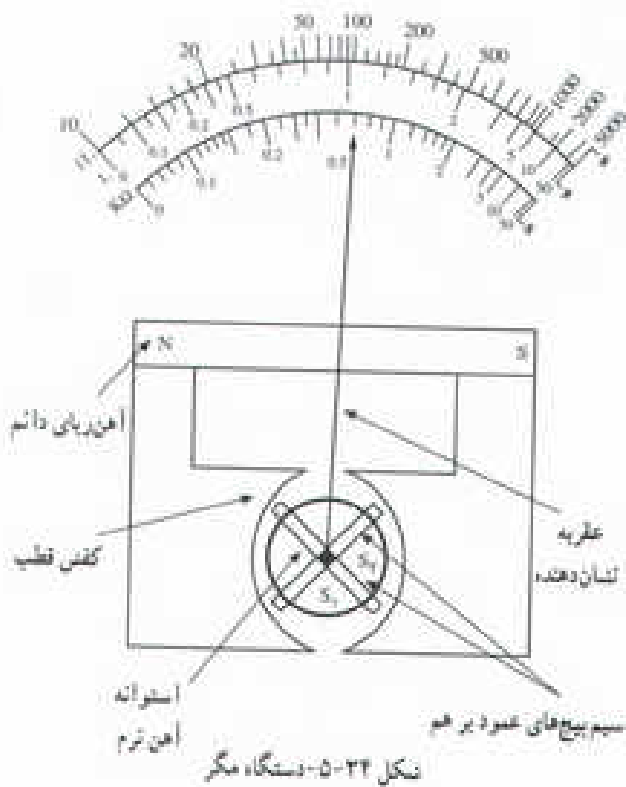


برای سنجش مقاومت خیلی زیاد، مقاومت مورد سنجش را بین دو ترمینال  $R_x$  مطابق شکل (۵-۲۵) قرار می‌دهیم. با ایجاد برق توسط ژنراتور جریان الکتریکی متناسب با ولتاژ تولید شده از مسیر  $R_1$  و سیم‌بج  $S_1$  و نیز مسیر  $R_2$  و  $R_x$  که  $S_2$  که همان جریان  $R_x$  است، مدار خود را کامل می‌کند. این جریان‌ها در سیم‌بج‌ها و میدان مغناطیسی غیریکنواخت آهن ربای دائم دو گشتاور مخالف ایجاد می‌کنند و قسمت متحرک در جهت گشتاور قوی به حرکت درمی‌آید و هنگامی که دو گشتاور برابر می‌شود، عقربه می‌ایستد. می‌دانیم در این حالت مقدار انحراف متناسب با نسبت جریان‌های دو سیم‌بج است که آن هم متناسب با  $\frac{V}{I_x}$  می‌باشد. پس عقربه مقدار مقاومت مورد سنجش را نشان می‌دهد.






الف- تسمای ظاهری دستگاه

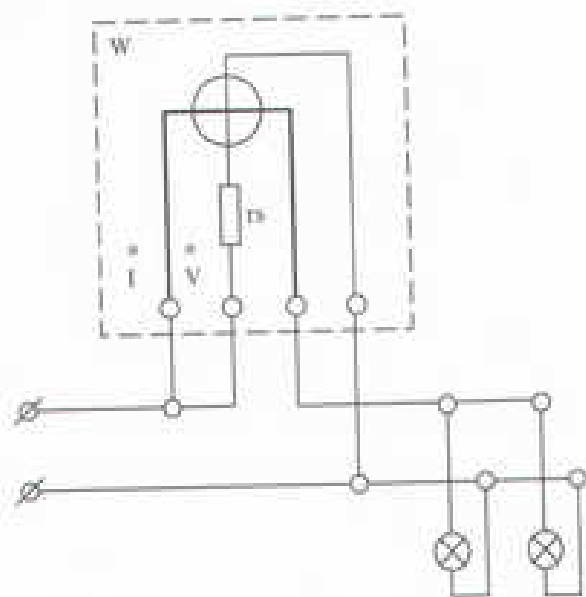

ب- تسمای مداری وات متر

شکل ۵-۲۶- دستگاه وات متر

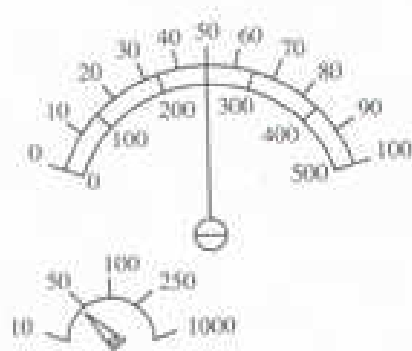

شکل ۵-۲۷

## ۵-۵-۵ اندازه‌گیری توان: توان الکتریکی توسط

وات متر اندازه‌گیری می‌شود. وات مترها دستگاه‌هایی هستند که با مکانیزم الکترو دینامیکی یا فرو دینامیکی ساخته می‌شوند و بیشتر از نوع فرو دینامیکی آن، در سنجش توان استفاده می‌شود. سیم پیچ ثابت این دستگاه از سیم ضخیم انتخاب می‌شود و در مسیر جریان مدار به صورت سری وصل می‌شود و سیم پیچ متحرک آن از سیم‌های نازک با مقاومت زیاد ساخته می‌شود و با یک مقاومت خیلی زیاد سری شده و مجموعاً به طور موازی در مسیر ولتاژ مدار قرار می‌گیرد. عقربه دستگاه با گشتاور متناسب با ولتاژ و جریان مدار به حرکت درمی‌آید به عبارت دیگر انحراف عقربه متناسب با توان مدار خواهد شد. در این دستگاه دو ترمینال برای جریان و دو ترمینال برای ولتاژ منظور می‌شود. چون با تعویض اتصالات در ترمینال‌ها جهت انحراف عقربه عوض می‌شود لذا برای اتصال صحیح، ورودی‌ها را با علامت  $\oplus$  روی دستگاه مشخص می‌کنند. گشتاور مخالف این دستگاه‌ها را فترها تأمین می‌کنند: در شکل (۵-۲۶) یک نمونه وات متر همراه با مدار الکتریکی آن در سنجش توان الکتریکی نشان داده شده است. وات مترها در جریان متناوب مقدار توان حقیقی یا به عبارت دیگر  $U.I.\cos\phi$  را نشان می‌دهند.

## ۵-۵-۶ خواندن مقادیر اندازه‌گیری شده: در

دستگاه‌های اندازه‌گیری که دارای چندین حدود اندازه‌گیری هستند اغلب صفحه مدرج برای یک یا دو رنج درجه بندی می‌شود و عددی که از صفحه دستگاه خوانده می‌شود بایستی در ضریب دستگاه ضرب شود تا مقدار واقعی کیفیت بدست آید. این ضریب، ضریب ثابت صفحه نامیده می‌شود و از رابطه:

$$C = \frac{\text{حدود اندازه‌گیری}}{\text{ماکزیمم عدد روی صفحه}} \times \text{ضریب ثابت صفحه}$$

بدست می‌آید. (شکل ۵-۲۷)


حل:

$$C = \frac{\text{حدود اندازه گیری}}{\text{ماکزیم عدد روی صفحه}} = \frac{5}{15} = \frac{1}{3}$$

مقداری که عقربه نشان می دهد  $\times C =$  مقدار مورد اندازه گیری

$$I_m = \frac{1}{3} \times 12 = 4A$$

مثال: ماکزیم عدد روی صفحه آمپرمتری ۱۵ و حدود اندازه گیری آن ۵A است اگر در یک اندازه گیری عقربه روی عدد ۱۲ فرار گیرد مقدار اندازه گیری شده چند آمپر است؟

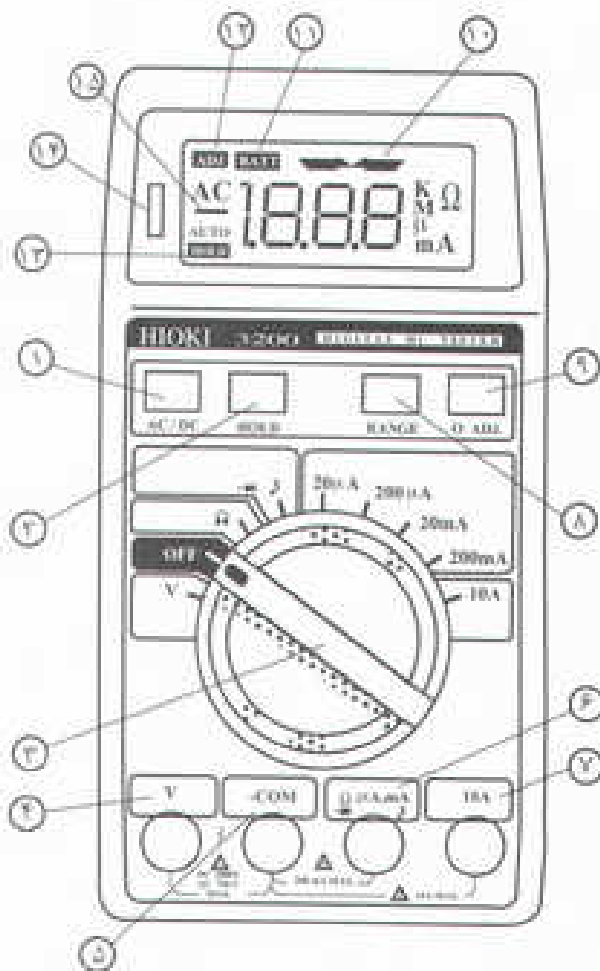

شکل ۳۸-۵- آرومتر دیجیتالی

۵-۵-۷ اندازه گیری جریان ولتاژ و مقاومت با دستگاه دیجیتالی: از آنجا که امروزه معمولاً اندازه گیری کمیت های الکتریکی با دستگاه های دیجیتالی انجام می گیرد در این قسمت به معرفی یک مدل آرومتر دیجیتالی و نحوه استفاده از آن می پردازیم.

اساس کار دستگاه های دیجیتالی بر مبنای مقایسه ای می باشد بدین طریق که کمیت مورد سنجش با یک ولتاژ مرجع مقایسه شده و نتیجه سنجش با ارقام روی صفحه دستگاه نمایش داده می شود. قسمت های مختلف این دستگاه چند منظوره دیجیتالی (شکل ۳۸-۵) به شرح ذیل است.

۱- انتخاب نوع کمیت مورد سنجش (مناوب AC یا مستقیم DC)، موقع روشن شدن دستگاه بطور اتوماتیک کمیت مورد سنجش را DC انتخاب می‌کند.

۲- کلید HOLD (کلید نگهدارنده مقادیر) با فشار دادن این کلید مقدار قرائت شده در صفحه دستگاه ثابت می‌شود و تغییر نمی‌کند، اگر بخواهیم مقدار جدیدی را بستجیم یک بار دیگر باید کلید HOLD را فشار دهیم تا دستگاه از حالت تثبیت شده خارج شود.

۳- کلید سلکتور یا کلید انتخاب سنجش ولتاژ (V)، جریان (A تا ۲۰ یا ۱۰ A) و مقاومت ( $\Omega$ ) در سنجش جریان صفر تا ۱۰ آمپر دستگاه یک دقیقه مجاز است در مدار بماند، اگر سلکتور روی علامت  $\rightarrow$  قرار بگیرد در دو سر ترمینال مشترک و ترمینال  $\rightarrow$  حدود ۱۵۰ میلی ولت فرار می‌گیرد که مقدار دقیق آن در صفحه دستگاه نشان داده می‌شود اگر ترمینال مشترک و ترمینال  $\rightarrow$  را به هم وصل کنیم بوق دستگاه به صدا درمی‌آید از این قسمت برای اطمینان از ارتباط دو نقطه یا برای آزمایش سالم بودن دیودها استفاده می‌شود.

۴- ترمینال مخصوص سنجش ولتاژ می‌باشد برای سنجش ولتاژهای مستقیم و متناوب از این ترمینال و ترمینال عمومی (COM) استفاده می‌شود.

۵- ترمینال مشترک برای کلیه اندازه‌گیری‌ها (COM)

۶- ترمینال مخصوص اندازه‌گیری مقاومت اهمی، جریان و حالت پیوستگی مدار

۷- ترمینال اندازه‌گیری جریان‌های AC، DC تا ۱۰ آمپر

۸- با فشار دادن این دگمه تنظیم اتوماتیک به تنظیم دستی تبدیل می‌شود و با فشارهای مکرر رنج دستگاه تغییر می‌یابد.

۹- کلید تنظیم صفر، دو ترمینال خروجی را به هم اتصال می‌دهیم اگر دستگاه مقدار صفر را نشان ندهد با فشار دادن دگمه شماره ۹ دستگاه روی صفر تنظیم می‌شود.

۱۰- اگر کلید سلکتور در وضعیت  $\rightarrow$  باشد و دو ترمینال خروجی بین دو نقطه اتصالی قرار گرفته باشند و مقاومت بین دو نقطه خیلی کم باشد این علامت روی صفحه ظاهر می‌شود.

۱۱- اگر علامت **BATT** روی صفحه آومتر ظاهر شود باتری دستگاه ضعیف شده و باید با باتری نو عوض شود.

۱۲- با فشار دادن دگمه شماره ۹ علامت **ADI** ظاهر می‌شود و نشان می‌دهد که دستگاه در حال تنظیم صفر قرار دارد.

۱۳- اگر نسبی HOLD را برای ضبط مقادیر اندازه‌گیری شده فشار دهیم علامت **HOLD** روی صفحه دیده می‌شود.


 
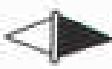









۱۴- لامپ تون می‌باشد و زمانی که اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت اهمی تحت اندازه‌گیری بیش از ۸۰ ولت باشد روشن می‌شود.

۱۵- در اندازه‌گیری ولتاژ DC اگر ترمینال شماره ۴ به قطب مثبت و ترمینال شماره ۵ به قطب منفی وصل بشود علامت  $\rightarrow$  در صفحه ظاهر نمی‌شود ولی با مثبت شدن ترمینال شماره ۵ نسبت به ترمینال شماره ۴ این علامت روی صفحه ظاهر می‌گردد.

۸-۵-۵- علامت اختصاری دستگاه‌های اندازه‌گیری

نشانه	وسیله	نشانه	وسیله
(Hz)	فرکانس متر	(A)	آمپر متر
( $\Omega$ )	اهم متر	(V)	ولت متر
(H)	هانی متر	(W)	وات متر
(F)	فاراد متر	(kWh)	کتور برق
		( $\phi$ )	کپسوس فی متر


مفهوم علائم مندرج بر روی صفحه دستگاه‌های اندازه‌گیری

نشانه	شرح	نشانه	شرح دستگاه
	حفاظت شده در مقابل میدان‌های مغناطیسی خارجی		حرارتی
	حفاظت شده در مقابل میدان‌های الکتریکی خارجی		
	دستگاه آهن‌ریزی دائم حفاظت شده در مقابل میدان‌های مغناطیسی خارجی		آهن‌ریزی دائم
	دستگاه الکترواستاتیکی حفاظت شده در مقابل میدان‌های الکتریکی خارجی		
	جریان مستقیم		آهن‌گردان
	جریان متناوب		
	جریان متناوب سه فاز		الکترودینامیکی
<b>1.5</b>	کلاس طبقه‌بندی با دقت ۱/۵ درصد		
	مورد استفاده دستگاه به حالت افقی		القایی
	مورد استفاده دستگاه به حالت عمودی		
	به اندازه معین نسبت به افق عمیل می‌شود (مثلاً ۶۰ درجه)		الکترواستاتیکی
	حفاظت قابلی دستگاه (مثلاً با ۲ کیلووات امتحان شده است.)		ترموکوپل با گرمایش الکتریکی عایق شده بدون اتصال
	ترمینال		ترموکوپل با گرمایش الکتریکی عایق نشده اتصالی یکسو ساز
	ترمینالی که به بدنه دستگاه متصل است.		یکسو ساز
	ترمینال اتصال به زمین		یکسو ساز لامپی الکترونیکی

### ۵-۵-۹. پتانسیومتر: پتانسیومتر یک مقاومت اهمی

متغیر است که دو سر ثابت و یک سر لغزنده دارد. با حرکت این قسمت لغزنده در طول مقاومت اهمی، مقدار مقاومت خروجی تغییر می‌کند. (شکل ۵-۳۹) اگر دو سر ثابت به منبع تغذیه وصل شود می‌توان با استفاده از قانون تقسیم ولتاژ، از سر قسمت لغزنده و یکی از سرهای ثابت، ولتاژهای بین صفر تا مقدار ولتاژ منبع تغذیه را به دست آورد. پتانسیومتر معمولاً در تقسیم ولتاژ منبع جریان مستقیم بکار می‌رود. در جریان متناوب برای تهیه منابع ولتاژ متغیر از ترانسفورماتور یا اتوترانسفورماتور استفاده می‌شود. اگر مقاومت کل پتانسیومتر را به  $R$  و ولتاژ منبع را به  $V$  و مقاومت سر لغزنده ترمینال مشترک را به  $R_x$  نشان دهیم ولتاژ خروجی  $V_x$  از رابطه زیر بدست می‌آید.

$$V_x = \frac{V}{R} \times R_x$$

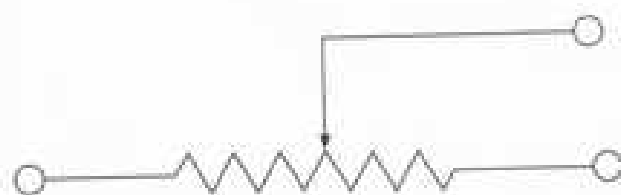

شکل ۵-۳۹- پتانسیومتر

### ۵-۵-۶. تلفات ترانسفورماتورها

خواندیم که در مقاومت اهمی سیم پیچ‌های اولیه و ثانویه ترانسفورماتور با عبور جریان الکتریکی، مقداری انرژی به صورت حرارت تلف می‌شود. از طرف دیگر وجود جریان‌های گردابی و پس ماند مغناطیسی در درون هسته، سبب ایجاد تلفات حرارتی می‌شوند. به همین دلایل همه انرژی ورودی در ترمینال‌های خروجی ترانسفورماتور ظاهر نشده و مقداری از آن تلف می‌شود. به تفاضل انرژی ورودی و انرژی خروجی، تلفات انرژی در ترانسفورماتورها گفته می‌شود. مقدار انرژی تلف شده در ترانسفورماتورها را در مدت یک ثانیه تلفات توان در ترانسفورماتورها می‌گویند. (شکل ۵-۴۰) تلفات توان در ترانسفورماتورها به دو گروه دسته‌بندی می‌شود:

- ۱- تلفات ثابت
- ۲- تلفات متغیر



شکل ۵-۴۰

### ۱-۵-۶ تلفات ثابت ترانسفورماتور: تلفات ثابت

ترانسفورماتورها به هسته آهنی مربوط می‌شود بدین علت آن را تلفات هسته یا تلفات آهنی نیز می‌گویند. این تلفات در حالت بی‌باری و بارداری ترانسفورماتور مقدار ثابت دارد و مقدار آن به بار بستگی ندارد. وقتی که ترانسفورماتور بدون بار باشد تلفات ترانسفورماتور تقریباً تلفات هسته می‌باشد. بدین علت به تلفات ثابت، تلفات بی‌باری نیز می‌گویند. (شکل ۲۱-۵) مقدار تلفات هسته یا تلفات ثابت را، از آزمایش بی‌باری تعیین می‌کنند. در آزمایش بی‌باری جریان بی‌باری که آن را به  $I_0$  نشان دادیم در اثر عبور از سیم‌پیچ اولیه، کمی تلفات حرارتی ایجاد می‌کند که به علت ناچیز بودن، از آن صرف‌نظر می‌کنند. تلفات هسته یا تلفات آهنی از دو قسمت تشکیل می‌گردد.

الف - تلفات هیستریزس


ب - تلفات فوکو

تلفات هیستریزس: چون ترانسفورماتور با جریان متناوب

کار می‌کند لذا آرایش مولکول‌های مغناطیسی در هر سیکل جریان متناوب،  $180^\circ$  درجه یا همدیگر اختلاف جهت دارند. وقتی که مولکول‌های مغناطیسی در سیکل مثبت مثلاً در جهت غرب به شرق قرار می‌گیرند در سیکل منفی در جهت شرق به غرب قرار خواهند گرفت. در انتهای هر سیکل بعضی از مولکول‌های مغناطیسی آرایش خود را حفظ می‌کنند و برای تغییر جهت آن‌ها، لازم است مقداری انرژی صرف شود. این مقدار انرژی که مصرف می‌شود تا مولکول‌هایی که تغییر وضعیت نداده‌اند و ادا به تغییر وضعیت شوند تلفات هیستریزس نامیده می‌شود.

تلفات هیستریزس با مجذور چگالی میدان ( $B^2$ ) و فرکانس


( $f$ ) جریان متناوب، نسبت مستقیم دارد، در شکل (۲۲-۵) منحنی هیستریزس نشان داده شده است. سطح زیر منحنی انرژی تلف شده را در هر سیکل جریان متناوب نشان می‌دهد، بنابراین هرچه قدر این منحنی باریک‌تر باشد تلفات کم‌تر است و راندمان ترانسفورماتور بیشتر است. در صنعت با استفاده از هسته‌های آهن سیلیسی‌دار که به ورقه‌های دینامویش هم معروف هستند تلفات هیستریزس را کاهش می‌دهند.

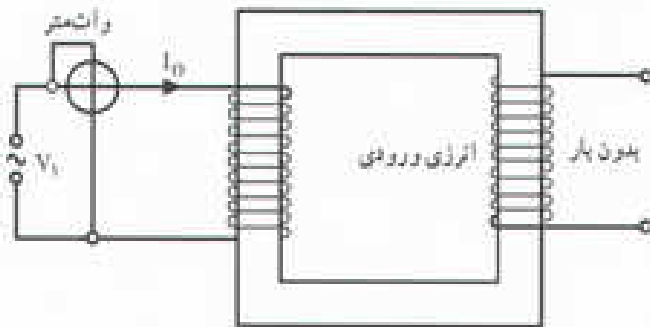


شکل ۲۱-۵- وات‌متر در حالت بی‌باری تلفات آهنی را نشان می‌دهد.




 
مولکول‌های مغناطیسی نامرتب و جسم خاصیت مغناطیسی نشان نمی‌دهد.



 مولکول‌های مغناطیسی جسم در سیکل منفی از شرق به غرب آرایش می‌گیرند.




مولکول‌های مغناطیسی جسم در سیکل مثبت از غرب به شرق آرایش می‌گیرند.

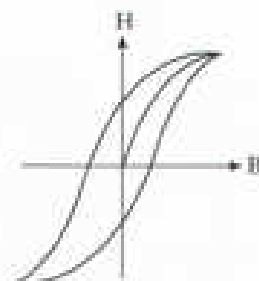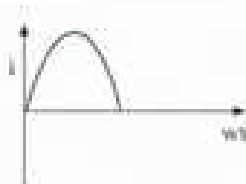

منحنی هیستریزس (سطح منحنی تلفات در هر سیکل)

شکل ۲۱-۵- آرایش مولکول‌های مغناطیسی و منحنی هیستریزس هسته مغناطیسی در جریان متناوب

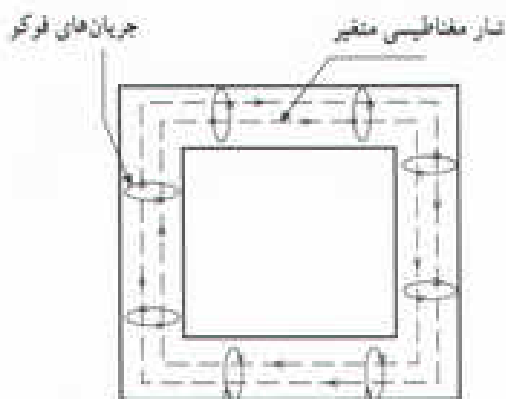


شکل ۵-۲۳- تسار مغناطیسی متغیر و تولید جریان های فوکو در هسته

- تلفات فوکو: هسته آهنی ترانسفورماتورها یک رسانای الکتریکی است و همواره در میدان مغناطیسی متغیر ترانسفورماتور قرار دارد و یا تغییر تسار مغناطیسی مواجه است. براساس قانون فارادی در هسته جریان الکتریکی القا می شود. (شکل ۲۳-۵) این جریان ها با مسیرهای نامشخص بطور عرضی مدار خودشان را در هسته کامل می کنند و در کار ترانسفورماتور اثر نامطلوب به جا می گذارند. به عبارت دیگر باعث گرم شدن هسته و تلفات انرژی می شوند و راندمان ترانسفورماتورها را کاهش می دهند. تلفات فوکو را با ورقه ورقه کردن هسته و عایق کردن آنها نسبت به هم کاهش می دهند. تلفات فوکو با مجذور فرکانس ( $f^2$ ) و تقریباً با مجذور میدان ( $B^2$ ) متناسب می باشد.

## ۵-۶-۲- آزمایش بی باری و تعیین تلفات آهنی:

اگر ثانویه ترانسفورماتوری باز باشد به عبارت دیگر ترانسفورماتور بی باری را تغذیه نکند ترانسفورماتور را بدون بار می گویند. جریان اولیه در ترانسفورماتور برابر  $I_0$  می باشد و جریان  $I_0$  برابر صفر می باشد جریان اولیه یعنی  $I_0$  از جمع برداری دو جریان مغناطیسی کننده و جریان آهنی که نسبت به هم  $90^\circ$  درجه الکتریکی اختلاف فاز دارند تشکیل می شوند. (شکل ۲۴-۵) این جریان توانی ایجاد می کند که به توان بی باری معروف است این توان را تلفات آهنی یا تلفات ثابت می گویند. تلفات آهنی را به صورت  $P_{Fe} = P_{Fi} + P_{Fh}$  نشان می دهند و از تلفات فوکو  $P_{Fi}$  و تلفات هیستریزس  $P_{Fh}$  تشکیل می گردد. تلفات آهنی یا تلفات هسته از آزمایش بی باری تعیین می گردد.

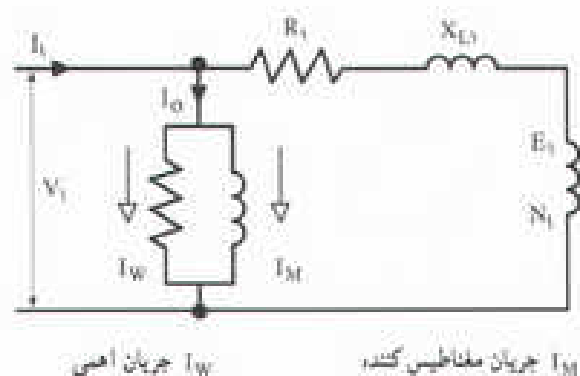


$I_w$  جریان آهنی  $I_M$  جریان مغناطیس کننده

شکل ۵-۲۴

## - آزمایش بی باری: آزمایش بی باری برای تعیین تلفات

هسته به کار می رود. مدار مطابق شکل (۵-۲۵) تشکیل می دهیم. ولتاژ منبع تغذیه را چنان تنظیم می کنیم که ولت متر ولتاژ نامی ترانسفورماتور را نشان دهد. مقداری که آمپر متر نشان می دهد جریان بی باری ترانسفورماتور می باشد. مقدار قرائت شده از وات متر تلفات آهنی یا تلفات هسته است. ولت متر  $V_p$  ولتاژ بی باری در ثانویه و ولت متر  $V_1$  ولتاژ نامی اولیه را نشان می دهند.

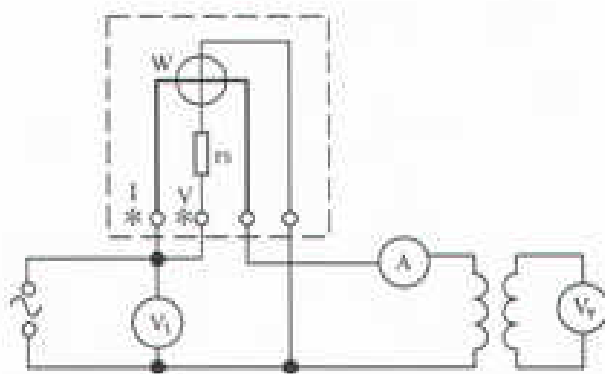

شکل ۵-۲۵- مدل آزمایش بی باری

درصد ولتاژ اتصال کوتاه  $\% U_{\text{دک}}$  : درصد ولتاژ اتصال کوتاه یکی از ویژگی های ترانسفورماتور است که در پلاک ترانسفورماتورها قید می شود. این مقدار مقیاسی برای نشان دادن مقاومت اهمی سیم پیچ ها و میدان پراکندگی ترانسفورماتورها است مقدار آن هر چه قدر بیشتر باشد مقاومت اهمی سیم پیچ ها و میدان پراکندگی در ترانسفورماتور زیاد است به طور کلی :


ولتاژ اتصال کوتاه ترانسفورماتور به اختلاف پتانسیلی گفته می شود که در فرکانس نامی اگر به سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور، در حالتی که سیم پیچ ثانویه اتصال کوتاه است اعمال شود. در سیم پیچ ها جریان نامی ترانسفورماتور را برقرار کند. ولتاژ اتصال کوتاه در موازی بستن ترانسفورماتورها مورد توجه قرار می گیرد. برای تعیین ولتاژ اتصال کوتاه مدار مطابق شکل (۵-۲۶) تشکیل می دهیم. پتانسیومتر را در صفر قرار داده، به آرامی مقدار آن را افزایش می دهیم تا از آمپر متر جریان نامی خوانده شود. مقداری که در این حالت از ولت متر خوانده می شود ولتاژ اتصال کوتاه ( $U_{\text{دک}}$ ) می باشد ولتاژ اتصال کوتاه را به درصد بیان می کنند و درصد ولتاژ اتصال کوتاه را به صورت زیر محاسبه می کنند.

$$\% U_{\text{دک}} = \frac{U_{\text{دک}}}{V} \times 100$$

### ۵-۶-۳. آزمایش اتصال کوتاه و تعیین تلفات


مسی: گفتیم عبور جریان از درون سیم پیچ های اولیه و ثانویه تلفات حرارتی برابر  $P_{\text{دک}} = R_1 I_1^2 + R_2 I_2^2$  در سیم پیچ ها ایجاد می کند به این تلفات که به بار بستگی دارد تلفات مسی یا تلفات اهمی و گاهی تلفات حرارتی یا تلفات زوئی و بالاخره تلفات متغیر نیز می گویند. تلفات مسی در بار نامی را از آزمایش اتصال کوتاه بدست می آورند.

مداری مطابق شکل (۵-۲۷) تشکیل می دهیم. در این آزمایش پتانسیومتر، ابتدا در حداقل مقدار خود قرار دارد چون طولانی بودن آزمایش سبب آسیب دیدن ترانسفورماتور می شود. لذا زمان آزمایش باید خیلی کوتاه باشد. بدین علت به محض آن که جریان نامی در سیم پیچ ثانویه اتصال کوتاه شده برقرار گردد، بلافاصله مقداری را که وات متر نشان می دهد قرائت کرده و مدار

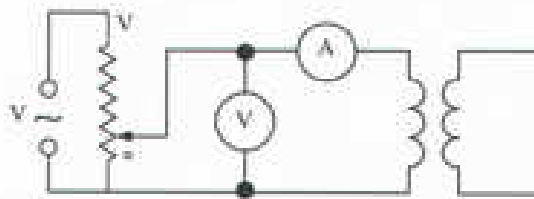

سیم پیچ ثانویه اتصال کوتاه

شکل ۵-۲۶- مدار تعیین ولتاژ اتصال کوتاه

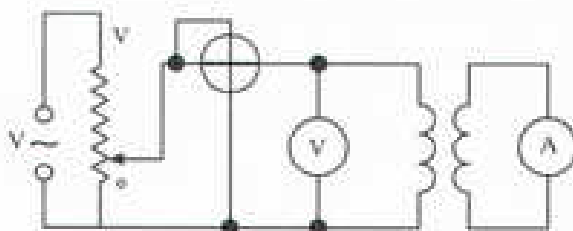

شکل ۵-۲۷- مدار الکتریکی آزمایش اتصال کوتاه برای تعیین تلفات مسی



را از شبکه برق قطع می‌کنیم. مقدار قرائت شده از وات متر تقریباً تلفات مسی می‌باشد. لازم به توضیح است که تلفات هسته نیز در این آزمایش مستتر است ولی مقدار آن خیلی ناچیز است که از آن صرف‌نظر می‌شود. تلفاتی که از آزمایش اتصال کوتاه بدست می‌آید تلفات ترانسفورماتور در بار نامی است و اگر بار ترانسفورماتور تغییر کند مقدار تلفات مسی نیز تغییر خواهد کرد.

اگر بار ترانسفورماتور به  $\frac{1}{n}$  مقدار نامی برسد تلفات مسی

به  $\frac{P_{Cu}}{n}$  خواهد رسید لازم به توضیح است که  $P_{Cu}$  مقدار تلفات مسی ترانسفورماتور است که در آزمایش اتصال کوتاه بدست می‌آید.

$$\Delta P = P_1 - P_2$$

$$\Delta P = P_{Fe} + P_{Cu}$$

$$\Delta P = P_r + P_{H1} + I_1^2 \cdot R_1 + I_2^2 \cdot R_2$$

$$\chi \eta = \frac{P_2}{P_1} \times 100 = \frac{P_1 - \Delta P}{P_1} \times 100 = \left(1 - \frac{\Delta P}{P_1}\right) \times 100$$

$$\chi \eta = \frac{P_2}{P_r + P_{Fe} + P_{Cu}} \times 100$$

$$P_2 = V_2 \cdot I_2 \cdot \cos \phi_2$$

$$\text{اگر } P_{Cu} = P_{Fe} \Rightarrow \eta = \eta_{max}$$

$$\chi \eta_{max} = \frac{P_2}{P_r + 2P_{Fe}} \times 100 = \frac{P_2}{P_r + 2P_{Cu}} \times 100$$

حل:

$$P_{Cu} = 64 \cdot w, P_{Fe} = 16 \cdot w, \cos \phi_2 = 0.9$$

$$I_2 = 4 \cdot A, f = 50 \cdot \text{Hz}$$
 بار نامی

$$P_2 = V_2 \cdot I_2 \cdot \cos \phi_2 = 200 \times 4 \times 0.9 = 720 \cdot w$$

$$P_1 = P_r + P_{Fe} + P_{Cu} = 720 + 160 + 640 = 1520 \cdot w$$

$$\chi \eta = \frac{P_2}{P_1} \times 100 = \frac{720}{1520} \times 100 = 47.4\%$$

#### ۵-۶-۴ تلفات کل ترانسفورماتور: به مجموع

تلفات مسی و آهنی ترانسفورماتور تلفات کل ترانسفورماتور می‌گویند مقدار این تلفات برابر تفاضل توان ورودی و خروجی است. اگر توان ورودی را به  $P_1$  و توان خروجی را به  $P_2$  و تلفات کل را به  $\Delta P$  نشان دهیم خواهیم داشت.

#### ۵-۶-۵ راندمان ترانسفورماتور: نسبت توان

خروجی به توان ورودی را راندمان یا بازده گویند و با  $\eta$  نشان می‌دهند و معمولاً آن را به درصد می‌نویسند.

#### ۵-۶-۶ ماکزیمم راندمان ترانسفورماتور: در

ترانسفورماتورها به علت وابستگی راندمان به بار، مقادیر متفاوتی در بارهای مختلف برای راندمان به دست می‌آید. زمانی که تلفات مسی برابر تلفات آهنی (ثابت) می‌شود راندمان ترانسفورماتور ماکزیمم می‌شود.

#### مثال: ترانسفورماتور یک فاز در آزمایش بی باری ۱۶۰

وات و در آزمایش اتصال کوتاه ۶۴۰ وات از شبکه توان دریافت می‌کند. این ترانسفورماتور در ثانویه بار نامی ۴۰ A را، به ضریب توان ۰/۹ پس فاز تحت ولتاژ ۲۰۰ ولت با فرکانس ۵۰ Hz تغذیه می‌کند. مطلوب است:

راندمان ترانسفورماتور



## ۵-۷- کار شماره ۱ (زمان اجرا: ۴ ساعت)

### ۵-۷-۱- هدف:

اندازه‌گیری جریان ولتاژ و مقاومت الکتریکی

### ۵-۷-۲- وسایل مورد نیاز:

مقاومت‌های ۲۰، ۱۰، ۶۰، ۲۰ اهمی

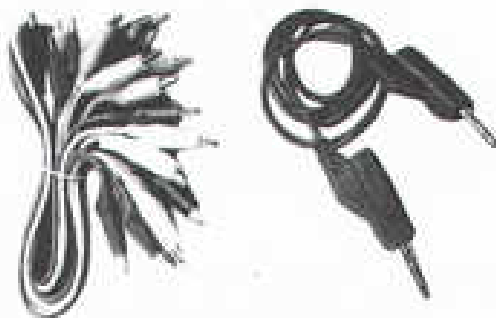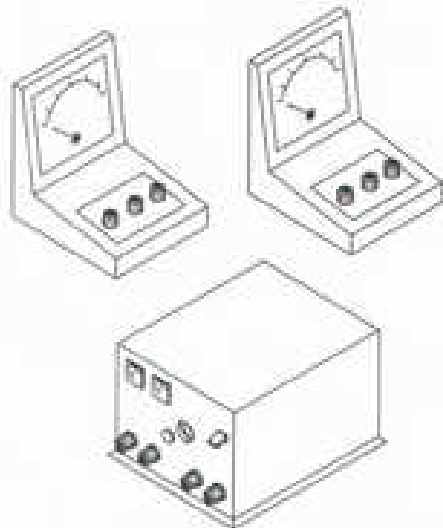

شکل ۵-۲۸

• توجه اگر مقاومت‌های فوق را در اختیار ندارید از مقاومت موجود در کارگاه که به مقادیر داده شده نزدیک است، استفاده کنید.

- منبع ولتاژ ۱۲ ولتی مستقیم و متناوب از هر کدام یک

عدد

- ولت متر (DC-AC) با حدود اندازه‌گیری مناسب یک

عدد

- آمپر متر (DC-AC) با حدود اندازه‌گیری مناسب یک

عدد

- سیم‌های رابط با گیره‌های سوسپاری به اندازه کافی (شکل

۵-۲۸)

### ۵-۷-۳- نکات ایمنی:

- با سر سیم‌های خروجی منبع تغذیه، هیچگونه تماس بدنی برقرار نکنید. زیرا به علت اتصال قسمت فشار قوی احتمال برق گرفتگی وجود دارد.

- وسایل آزمایش را به طور مرتب در میز کار قرار دهید.

(شکل ۵-۲۹) و آنها را مطابق نقشه ارائه شده (شکل ۵-۵۰) ارتباط دهید.

- در اتصالات الکتریکی از کوتاه‌ترین مسیر، اتصال را


برقرار کنید و قبل از اجرای آزمایش، صحت اتصالات را با بررسی‌های مکرر تأیید کنید.

- از دست باجکی به هنگام نگرفتن پاسخ از آزمایش بپرهیزید

و با قطع منبع تغذیه مجدداً اتصالات مدار و درست کار کردن

دستگاه‌ها را بررسی کنید. در صورت داشتن هرگونه تردید با

مربی یا مسئول آزمایشگاه مشورت لازم را انجام دهید.

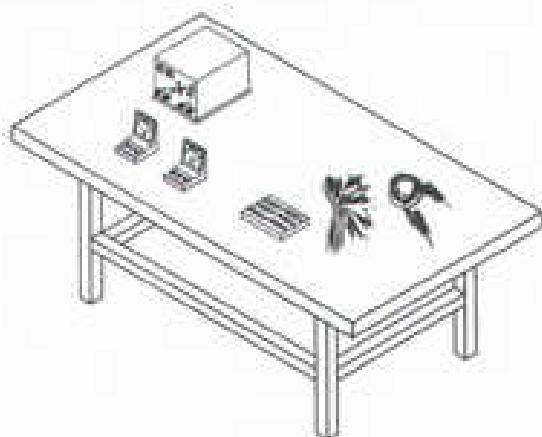

شکل ۵-۲۹

- پس از اتمام آزمایش منبع تغذیه را قطع کنید و با دقت زیادی دستگاه‌ها را از مدار جدا کرده و پس از قرار دادن آنها در محل‌های مربوطه و تمیز کردن محیط کار، آزمایشگاه یا کارگاه را ترک کنید.

#### ۴-۷-۵- مراحل کار:


- ولت متر را در وضعیت DC در بالاترین رنج قرار دهید و دو ترمینال آن را با سیم‌های رابط خودش به منبع وصل کنید و منبع تغذیه را در ۱۲ ولت قرار داده سپس به بزرگ‌ترین رنج ولت وصل کنید. رنج دستگاه را آنقدر تغییر دهید تا عقربه از میانه صفحه مدرج بگذرد. ولت متر باید ۱۲ ولت را نشان دهد در صورت منفی بودن جواب به آرامی بیخ تغییر ولتاژ را به چپ یا راست بچرخانید تا ولتاژ ۱۲ ولت از ولت متر خوانده شود.

- منبع تغذیه را قطع کرده مداری مطابق شکل (۵-۵) تشکیل دهید. مقادیر ولت متر و آمپر متر را خوانده در جدول (۱-۵) قرار دهید.

- سپس مقاومت را با دیگر مقاومت‌های موجود تعویض کنید و مقادیر بدست آمده را در جدول منظور کنید.

- منبع ولتاژ DC ۱۲ ولتی را یا منبع ولتاژ ۱۲ ولت AC عوض کنید و مطابق دستورالعمل بالا جدول (۱-۵) را کامل کنید.

- دو جدول بدست آمده را با هم مقایسه کنید و تفاوت‌ها و مشترک‌های دو جدول را یادداشت کنید و در تالیف بدست آمده در کلاس درس بحث کنید.

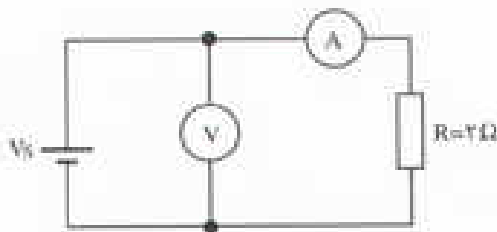

شکل ۵-۵

جدول ۵-۱

R	V	A	V/A	(V/A)R

## ۵-۸ کار شماره ۲ (زمان اجرا: ۶ ساعت)

### ۵-۸-۱ هدف:

تعیین مشخصات یک ترانسفورماتور

### ۵-۸-۲ وسایل مورد نیاز:

- برین کار عملی شماره یک ساخت ترانسفورماتور

- منبع تغذیه ۵۰-۰ ولتی DC

- منبع ۱۰۰-۰ ولتی AC

- ولت متر AC-DC یک عدد با حدود اندازه گیری

مناسب.

- آمپر متر AC-DC یک عدد با حدود اندازه گیری مناسب.

- سیم های رابط با گیره سوسماری به اندازه کافی.

### ۵-۸-۳ مراحل کار:

- ولت متر و آمپر متر را روی سنجش جریان DC قرار

دهید.

- منبع ولتاژ DC را روی مقدار صفر تنظیم کنید.

- سر سیم های سیم پیچ اولیه و ثانویه را آزاد کنید که با هم

ارتباط الکتریکی نداشته باشد.

- مداری مطابق شکل (۵-۵۱) تشکیل دهید.

- مقدار منبع ولتاژ را آن قدر تغییر دهید که از آمپر متر

جریان ۱۰ میلی آمپر قرائت شود.

- مقادیر قرائت شده از ولت متر و آمپر متر را به  $V_{DC1}$  و

$I_{DC1}$  منظور کرده و در جدول یادداشت کنید.

- مقدار منبع ولتاژ را به صفر برسانید و سر سیم های سیم پیچ

اولیه را از مدار جدا کنید.


- مطابق شکل (۵-۵۲) مداری برای سیم پیچ ثانویه تشکیل

دهید و مقدار منبع ولتاژ را چنان تنظیم کنید تا از آمپر متر جریان ۲


آمپر قرائت شود.

- مقادیر قرائت شده از ولت متر و آمپر متر را به  $V_{DC2}$  و

$I_{DC2}$  منظور کرده و در جدول (۵-۲) یادداشت کنید.

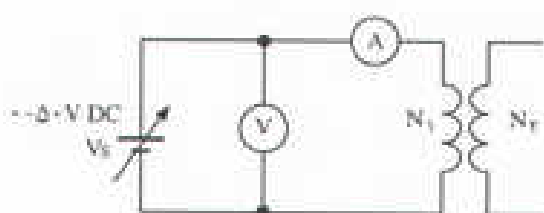

شکل ۵-۵۱

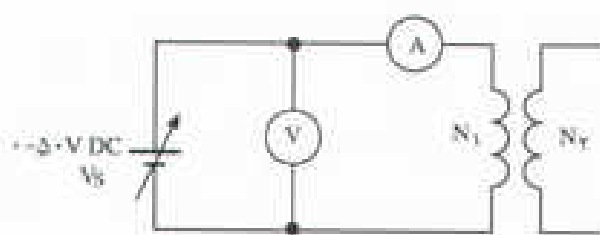


شکل ۵-۵۲


جدول ۵-۲

$R_T = \frac{V_{DC1}}{I_{DC1}}$	$R_1 = \frac{V_{DC1}}{I_{DC1}}$	$I_{DC1}$	$V_{DC1}$	$V_{DC2}$	$I_{DC2}$

ازمایش DC

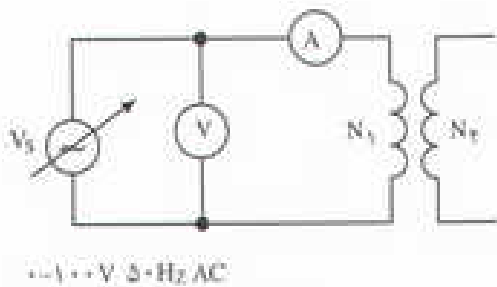

شکل ۵-۵۲

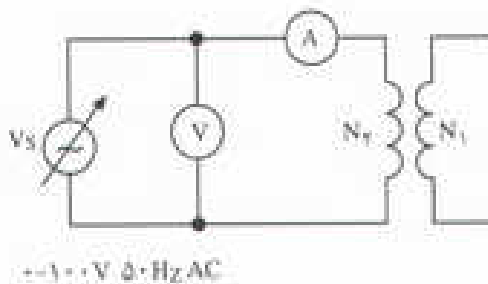

شکل ۵-۵۳

جدول ۵-۳

$Z_T = \frac{V_{AC_2}}{I_{AC_2}}$	$Z_1 = \frac{V_{AC_1}}{I_{AC_1}}$	$I_{AC_1}$	$V_{AC_1}$	$I_{AC_2}$	$V_{AC_2}$	آزمایش AC

جدول ۵-۴

f	$Z_T$	$Z_1$	$R_T$	$R_1$	
					آزمایش DC
					آزمایش AC
	$X_{L_1} = \sqrt{Z_1^2 - R_1^2} = \Omega$				
	$X_{L_2} = \sqrt{Z_T^2 - R_T^2} = \Omega$				
	$L_1 = \frac{X_{L_1}}{2\pi f} = H$				
	$L_T = \frac{X_{L_2}}{2\pi f} = H$				

- محاسبات جدول را دنبال کنید و مقادیر  $R_T$  و  $R_1$  را بدست آورید بدین طریق مقاومت اهمی سیم پیچ اولیه و ثانویه از طریق آزمایش بدست می آید.

- منبع تغذیه ۱۰۰ ولتی را در فرکانس ۵۰ هرتز و مقدار صفر ولت تنظیم کنید.

- مداری مطابق شکل (۵-۵۲) تشکیل دهید.

- ولتاژ منبع تغذیه را چنان تغییر دهید تا جریان ۲۰ میلی آمپر از آمپر متر قرائت شود.

- مقادیر قرائت شده از ولت متر و آمپر متر را به  $V_{AC_1}$  و  $I_{AC_1}$  منظور کرده و در جدول یادداشت کنید.

- مقدار منبع ولتاژ را به صفر رسانید و سرسیم های سیم پیچ اولیه را از مدار جدا کنید.

- مطابق شکل (۵-۵۳) مداری برای سیم پیچ ثانویه تشکیل دهید و مقدار منبع ولتاژ را چنان تنظیم کنید تا از آمپر متر جریان ۲ آمپر قرائت شود.

- مقادیر قرائت شده از ولت متر و آمپر متر را به  $V_{AC_2}$  و  $I_{AC_2}$  منظور کرده و در جدول (۵-۳) یادداشت کنید.

- محاسبات جدول را دنبال کنید و مقادیر  $Z_1$  و  $Z_T$  را بدست آورید بدین طریق مقاومت ظاهری سیم پیچ اولیه و ثانویه از طریق آزمایش بدست می آید.

- جدول (۵-۴) را تشکیل دهید و محاسبات را دنبال کنید و مشخصات تقریبی ترانسفورماتور را تعیین کنید.

## ۵-۹ کار شماره ۳ (زمان اجرا: ۲ ساعت)

### ۵-۹-۱ هدف:

تعیین ولتاژ اتصال کوتاه ترانسفورماتور

### ۵-۹-۲ وسایل مورد نیاز:

- بوبین کار عملی شماره یک ساخت ترانسفورماتور


- پتانسیومتر ۰-۲۲۰ ولتی

- ولت متر AC یک عدد

- آمپر متر AC یک عدد

- فیوز ۵ آمپری

- سیم های رابط با گیره سوسماری به اندازه کافی

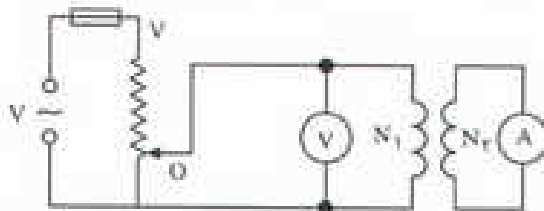

شکل ۵-۵۵

### ۵-۹-۳ مراحل کار

- پتانسیومتر را روی مقدار صفر تنظیم کنید.

- مدار شکل (۵-۵۵) را تشکیل دهید.

- ولت متر و آمپر متر را روی سنجش AC قرار دهید.

- ورودی های پتانسیومتر را به شبکه برق شهر وصل کنید.

- پتانسیومتر را آن قدر تغییر دهید تا از آمپر متر جریان نامی

۰/۱۲ آمپر عبور کند.

- مقدار فرانت شده از ولت متر را یادداشت کنید. این مقدار

ولتاژ اتصال کوتاه ترانسفورماتور می باشد.

- درصدد ولتاژ اتصال کوتاه را از رابطه:

$$\%U = \frac{U_{sk}}{V_n} \times 100$$

بدست آورید  $U_{sk}$  ولتاژی است که از آزمایش بالا بدست

می آید و  $V_n$  ولتاژ نامی ترانسفورماتور است.


## ۵-۱۰-۱ کار شماره ۴ (زمان اجرا: ۴ ساعت)

### ۱-۱۰-۱-۱ هدف:


به دست آوردن تلفات هسته ترانسفورماتور

### ۱-۱۰-۱-۲ وسایل مورد نیاز:

- ترانسفورماتورهای ساخته شده در کارهای عملی شماره ۱ و شماره ۲ بخش ساخت ترانسفورماتورها
- وات متر یک عدد با حدود اندازه گیری مناسب
- ولت متر AC یک عدد با حدود اندازه گیری مناسب
- آمپر متر AC یک عدد با حدود اندازه گیری مناسب
- فیوز ۵ آمپری. (شکل ۵-۵۶)
- سیم های رابطه با گیره سوسماری به اندازه کافی.

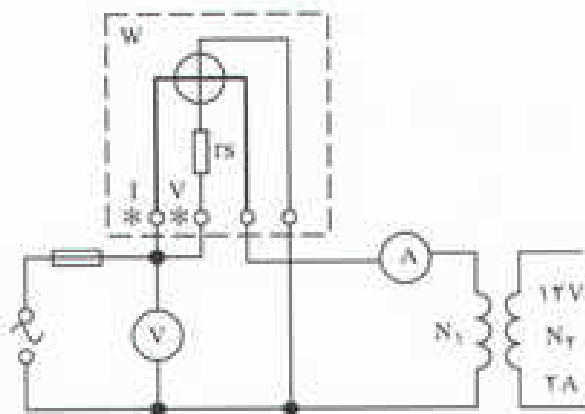

شکل ۵-۵۶

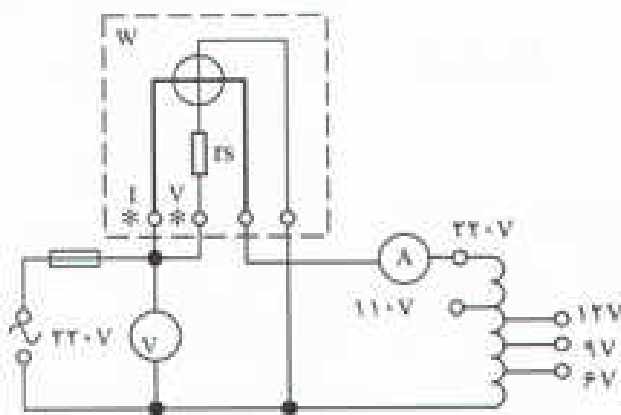

شکل ۵-۵۷

جدول ۵-۵

ترانسفورماتور	قوانت هسته از آمپر متر A	قوانت هسته از ولت متر V	قوانت هسته از وات متر W	$\cos \phi_1 = \frac{W}{VA}$
شماره ۱				
شماره ۲				

### ۱-۱۰-۱-۳ مراحل کار

- مداری مطابق شکل (۵-۵۷) را تشکیل دهید.
- ولت متر و آمپر متر را روی سنجش AC قرار دهید.
- مقادیر قرائت شده از ولت متر و آمپر متر را در هر مدار یادداشت کنید و آنها را در جدول (۵-۵) بنویسید.
- مقداری که وات متر در هر آزمایش نشان می دهد تقریباً تلفات هسته با تلفات آهنی است.


## ۵-۱۱- کار شماره ۵ (زمان اجرا: ۴ ساعت)

### ۵-۱۱-۱ هدف:

به دست آوردن تلفات مسی ترانسفورماتور در بار نامی

### ۵-۱۱-۲ وسایل مورد نیاز:

- ترانسفورماتور ساخته شده در کار عملی شماره ۱
- بخش ساخت ترانسفورماتورها
- وات متر یک عدد
- ولت متر AC یک عدد
- آمپر متر AC یک عدد
- فیوز ۵ آمپری
- سیم‌های رابط با گیره سوسماری به اندازه کافی
- پتانسیومتر

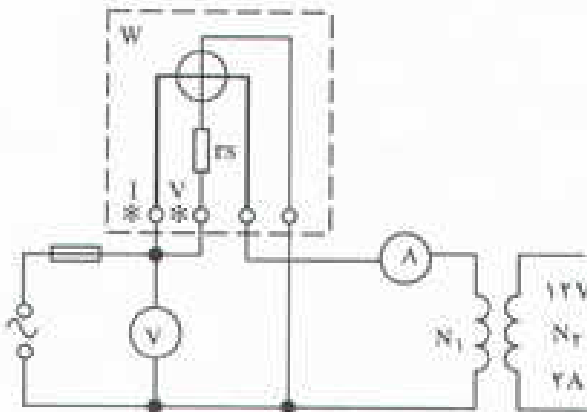

شکل ۵-۵۸

### ۵-۱۱-۳ مراحل کار

- پتانسیومتر را روی مقدار صفر تنظیم کنید.
- مدار شکل (۵-۵۸) را ببندید.
- ولت متر و آمپر متر را روی سنجش AC قرار دهید.
- پتانسیومتر را آن قدر تغییر دهید که از آمپر متر جریان نامی عبور کند.

- ولتاژ و توان قرائت شده را از ولت متر و وات متر بخوانید و در جدول (۵-۶) پیاده کنید.

- مقداری که وات متر در آزمایش نشان می‌دهد، تقریباً تلفات مسی در بار نامی ترانسفورماتور مربوطه است.

اگر مقدار قرائت شده از وات متر در آزمایش بی‌باری و اتصال کوتاه برای کار شماره ۱ را با هم جمع کنید تلفات کل ترانسفورماتور در بار نامی بدست می‌آید از رابطه زیر راندمان ترانسفورماتور را در بار نامی مشخص کنید.

$$\Delta P = P_{cu} + P_{fe} \quad \% \eta = \frac{U_2 \cdot I_2}{U_1 \cdot I_1 + \Delta P} \times 100$$

$$\% \eta = \frac{12 \times 2}{12 \times 2 + \Delta P} \times 100$$

راندمان ترانسفورماتور را وقتی که بار یک آمپری را تغذیه می‌کند از طریق محاسبه بدست آورید.

جدول ۵-۶

ترانسفورماتور	قرائت شده از آمپر متر A	قرائت شده از ولت متر V	قرائت شده از وات متر W
شماره ۱			



## آزمون پایانی (۵)




۱. اندازه‌گیری را تعریف کنید.
۲. روش‌های اندازه‌گیری را نام ببرید و هر کدام از آن‌ها را شرح دهید.
۳. دستگاه‌های اندازه‌گیری به چند گروه تقسیم می‌شوند؟
۴. خطای مطلق و خطای نسبی را تعریف کنید و روابط مربوطه را بنویسید.
۵. کلاس دستگاه اندازه‌گیری چیست؟
۶. قسمت‌های مختلف یک دستگاه اندازه‌گیری عقربه‌ای را نام ببرید.
۷. چگونه می‌توان دقت اندازه‌گیری یک دستگاه را افزایش داد؟
۸. نقش فنرها در یک دستگاه اندازه‌گیری چیست؟
۹. نقش خفه‌کن‌ها (دمبرها) در دستگاه اندازه‌گیری چیست؟
۱۰. ساختمان و طرز کار خفه‌کن فو کو را شرح دهید.
۱۱. ساختمان و طرز کار خفه‌کن بادی را شرح دهید.
۱۲. عدد ثابت صفحه دستگاه را شرح دهید.
۱۳. آخرین عدد صفحه یک دستگاه ۱۵ است و پنج دستگاه بر ۵ آمپر تنظیم شده است اگر عقربه در صفحه مدرج روی عدد ۸۰ قرار گرفته باشد مقدار کمیت مورد سنجش چند آمپر است؟
۱۴. دستگاه اندازه‌گیری آهن‌ریای دایره و قاب گردان را شرح دهید و کاربرد این دستگاه را بیان کنید. آیا این دستگاه قادر به سنجش جریان متناوب است؟
۱۵. اصول کار و کاربرد دستگاه‌های اندازه‌گیری آهن‌نوم گردان را شرح دهید؟
۱۶. دستگاه اندازه‌گیری نسبت سنج چگونه کار می‌کند؟
۱۷. ساختمان و طرز کار و کاربرد دستگاه اندازه‌گیری الکترو دینامیکی را شرح دهید.
۱۸. کدام دستگاه مستقیماً قادر به سنجش ولتاژ الکتریکی است ساختمان و اصول کار آن را بیان کنید.
۱۹. طرز کار فرکانس متر تیغه‌ای را شرح دهید.
۲۰. طرز کار و کاربرد دستگاه‌های اندازه‌گیری حرارتی را شرح دهید.
۲۱. ظاهر شدن علامت **HOLD** ، **ADJ** ، **BATT** و بر روی صفحه دستگاه اندازه‌گیری دیجیتال چه پیام‌هایی را در بردارند؟

۲۲. علامت  $1.5$    بر روی یک دستگاه اندازه‌گیری بیانگر چیست؟

۲۳. چگونه توسعه دامنه اندازه‌گیری ولت متر را در جریان dc و ac شرح دهید.

۲۴. چگونه توسعه دامنه اندازه‌گیری آمپر متر را در جریان dc و AC بیان کنید.

۲۵. در شکل داده شده رنج آمپر متر روی ۵ آمپر تنظیم شده است و آخرین عدد صفحه ۱۵ است اگر عقربه آمپر متر عدد ۱۰ را نشان دهد جریان در سیم‌های مدار چند آمپر است؟

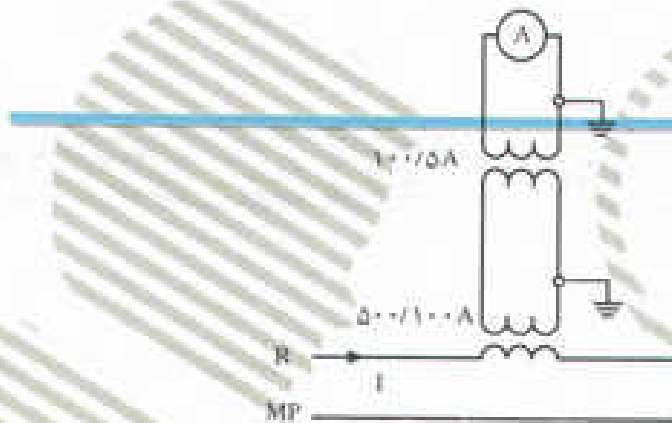

۲۶. مگر چیست و چه کاربردی دارد؟

۲۷. انواع تلفات ترانسفورماتورها را نام ببرید و بیان کنید کدام نوع از تلفات در طول کار ترانسفورماتور یا ثابت ماندن هر گانه‌س شبکه ثابت می‌ماند؟

۲۸. راندمان ترانسفورماتورها را تعریف کنید.

۲۹. ترانسفورماتوری با نامی را با ضریب توان  $0.9$  پس فاز تحت ولتاژ  $12$  ولتی و جریان  $10$  آمپر تعریف می‌کند. اگر تلفات هسته ترانسفورماتور  $5$  وات و تلفات مسی  $8$  وات باشد، راندمان ترانسفورماتور چند درصد است؟

۳۰. ترانسفورماتور یک فاز در آزمایش بی‌باری  $40$  وات و در آزمایش اتصال کوتاه  $50$  وات از شبکه توان دریافت می‌کند. اگر

$$R_1 = 5 \Omega, R_2 = 2 \Omega$$

$$I_1 = 10 \text{ A}$$

$$V_1 = 22 \text{ V}, f = 50 \text{ Hz}$$

$$V_2 = 22 \text{ V}$$

بایند مطلوب است :

الف - مشخصات بار نامی با ضریب توان  $0.9$  پس فاز

ب - راندمان ترانسفورماتور در بار نامی

## باسخ بیش آزمون‌ها

### باسخ سوالات بیش آزمون واحد کار سوم

گزینه صحیح	شماره سوال	گزینه صحیح	شماره سوال
		۱	۱
		۲	۲
		۱	۳
		۲	۴
			۵

### باسخ سوالات بیش آزمون واحد کار اول

گزینه صحیح	شماره سوال	گزینه صحیح	شماره سوال
۲	۶	۲	۱
۳	۷	۳	۲
		۳	۳
		۱	۴
		۱	۵

### باسخ سوالات بیش آزمون واحد کار چهارم

گزینه صحیح	شماره سوال	گزینه صحیح	شماره سوال
۱	۶	۲	۱
		۱	۲
		۱	۳
		۲	۴
		۲	۵

### باسخ سوالات بیش آزمون واحد کار دوم

گزینه صحیح	شماره سوال	گزینه صحیح	شماره سوال
		۲	۱
		۱	۲
		۲	۳
		۳	۴
		۲	۵

### باسخ سوالات بیش آزمون واحد کار پنجم

گزینه صحیح	شماره سوال	گزینه صحیح	شماره سوال
		۲	۱
		۲	۲
		۳	۳
		۲	۴
		۲	۵

## منابع و مأخذ

### V- ELECTRIC MACHINERY

A.E. FITZGERRALD-DHARLESKINGDLEY, J.R. STEPHEN D.UMANS



- ۲- محاسبه عملی ترانسفورماتورها و جوکها - انتشارات سیم لاکس قارس - مؤلفین : علی عرفان - فتح الله نظریان - احمد معیری
- ۳- ماشین های الکتریکی - مؤلف بی - ال - ترازاد - ترجمه شعاری ترازاد
- ۴- محاسبات عملی ترانسفورماتورها - مؤلف احمد ریاضی
- ۵- ترانسفورماتورها های منابع تغذیه - مؤلف محمد فرخی
- ۶- کتاب کارگاهی سال دوم هنرستان - مؤلفین - حسن خاور - عسگر شفیق - سید محمود صمونی - فرود کمالی سروستانی
- ۷- کتاب کارگاهی سال سوم هنرستان - مؤلفین حسین رحمتی زاده - فریدون علوم - مسلم نیکبازاد
- ۸- اصول اندازه گیری الکتریکی - مؤلفین فریدون فیطرائی - فتح الله نظریان
- ۹- دستگاه های اندازه گیری - مؤلف سعید سلطانی



فهرست رشته‌های مهارتی که می‌توانند از کتاب ساخت ترانسفورماتور استفاده نمایند.

ردیف	نام رشته‌ی مهارتی	شماره رشته‌ی مهارتی	کد رایانه‌ای رشته‌ی مهارتی	نام استاندارد مهارتی مینا	کد استاندارد مهارتی متولی
۱	ماشین‌های الکتریکی	۱-۱۰-۱۰۱-۳۰۶	۹۳۷۶	تعمیر ماشین‌های الکتریکی درجه ۲	۷۵٫۸-۵۳/۲۸
۲	ماشین‌های الکتریکی درجه ۱	۱-۱۰-۱۰۱-۳۰۵	۹۳۷۵	تعمیر ماشین‌های الکتریکی درجه ۲	۷۵٫۸-۵۳/۲۸

$$K = \frac{N_2}{N_1} \Rightarrow V_2 = K V_1$$

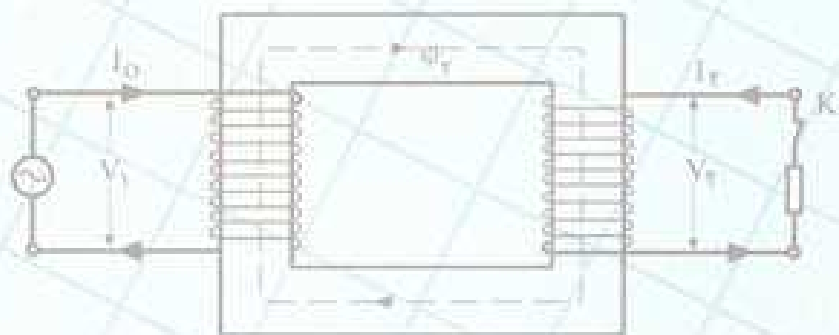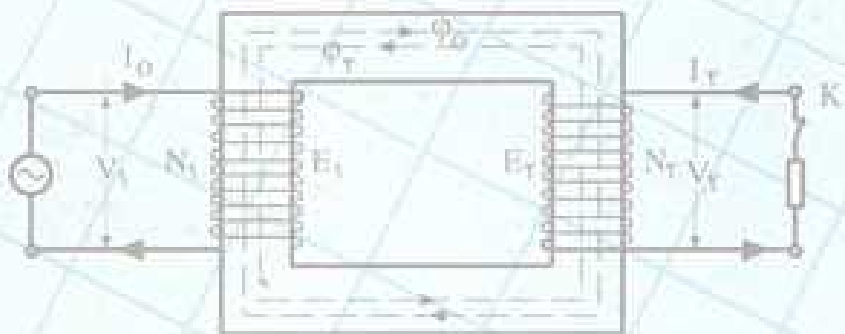

شابک ۹۶۴-۰۵-۱۲۰۰۴-۴  
ISBN 964-05-12004-4