



جمهوری اسلامی ایران
وزارت آموزش عالی
مهرماه ۱۳۸۵

سیم پیچی موتورهای تک فاز

شاخه‌ی کار دانش (گروه تحصیلی برق)

رشته‌های مهارتی: ماشین‌های الکتریکی و ماشین‌های الکتریکی درجه (۱)



بودمانهای مهارتی شاخه کار دانش

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سیم پیچی موتورهای تک فاز

شاخه‌ی: کار دانش

زمینه‌ی: صنعت

گروه تحصیلی: برق

زیرگروه: الکتروتکنیک

رشته‌های مهارتی: ماشین‌های الکتریکی و ماشین‌های الکتریکی درجه (۱)

شماره‌ی رشته‌های مهارتی: ۳۰۶-۱۰۱-۱۰-۱ و ۳۰۵-۱۰۱-۱۰-۱

کد رایانه‌ای رشته‌ی مهارتی: ۹۳۷۶ و ۹۳۷۵

نام استاندارد مهارتی مبنا: ماشین‌های الکتریکی درجه (۲)

کد استاندارد متولی: ۵۳/۴۸-۸ و ۷۵

شماره‌ی درس: نظری ۸۳۰۰/۶ و عملی ۸۳۰۱/۶

عراقی، علی	۴۲۱
سیم‌پیچی موتورهای تک‌فاز/مؤلف: علی عراقی - تهران: شرکت منابع آموزشی وایست	۱۴۶
به وزارت آموزش و پرورش، ۱۳۸۲	ص ۴۹۲/ع
۹۹ص: مصور، شاخه‌ی کار دانش، شماره‌ی درس (نظری ۸۳۰۰/۶ و عملی ۸۳۰۱/۶)	۱۳۸۲
متون درس شاخه‌ی کار دانش، زمینه‌ی صنعت، گروه تحصیلی برق، زیرگروه الکتروتکنیک	
رشته‌های مهارتی ماشین‌های الکتریکی، ماشین‌های الکتریکی درجه (۱)	
برنامه‌ریزی محتوا و نظارت و تألیف: دفتر برنامه‌ریزی و تألیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و	
کار دانش	
۱. موتورهای برقی تک‌فاز - سیم‌پیچی، الف، عنوان	

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز:

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نصاب
تهران - صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر برنامه‌ریزی و تألیف آموزشهای
فنی و حرفه‌ای و کار دانش، ارسال فرمایند.

وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

رئیس‌جمهور محترم و نظرات و پیشنهادات دفتر برنامه‌ریزی و تألیف آموزشهای فنی و حرفه‌ای و کار دانش

نام کتاب: مجموعه مکتوبهای تک‌فاز - ۶۰۶/۹

مؤلف: مهندس علی خرفانی

رواستار فنی: مهندس فریدون خفوی

رواستار ادبی:جعفر ربانی

آمادگی و نظارت و جاب - اداره کل چاپ و توزیع کتابهای درسی

رنگار: محمد نبیانی

صفحه‌آرا: صفیری عالی‌بی

طراح جلد: طاهره حسینی‌زاده

نشر: شرکت صنایع آموزشی آرایسته به وزارت آموزش و پرورش


چاپخانه: آرمیم

سال انتشار و قیمت جاب: چاپ اول ۱۳۸۲

حق چاپ محفوظ است.

شابک: ۹۶۴-۰۵-۱۲۵۲-۰

ISBN 964-05-1254-0

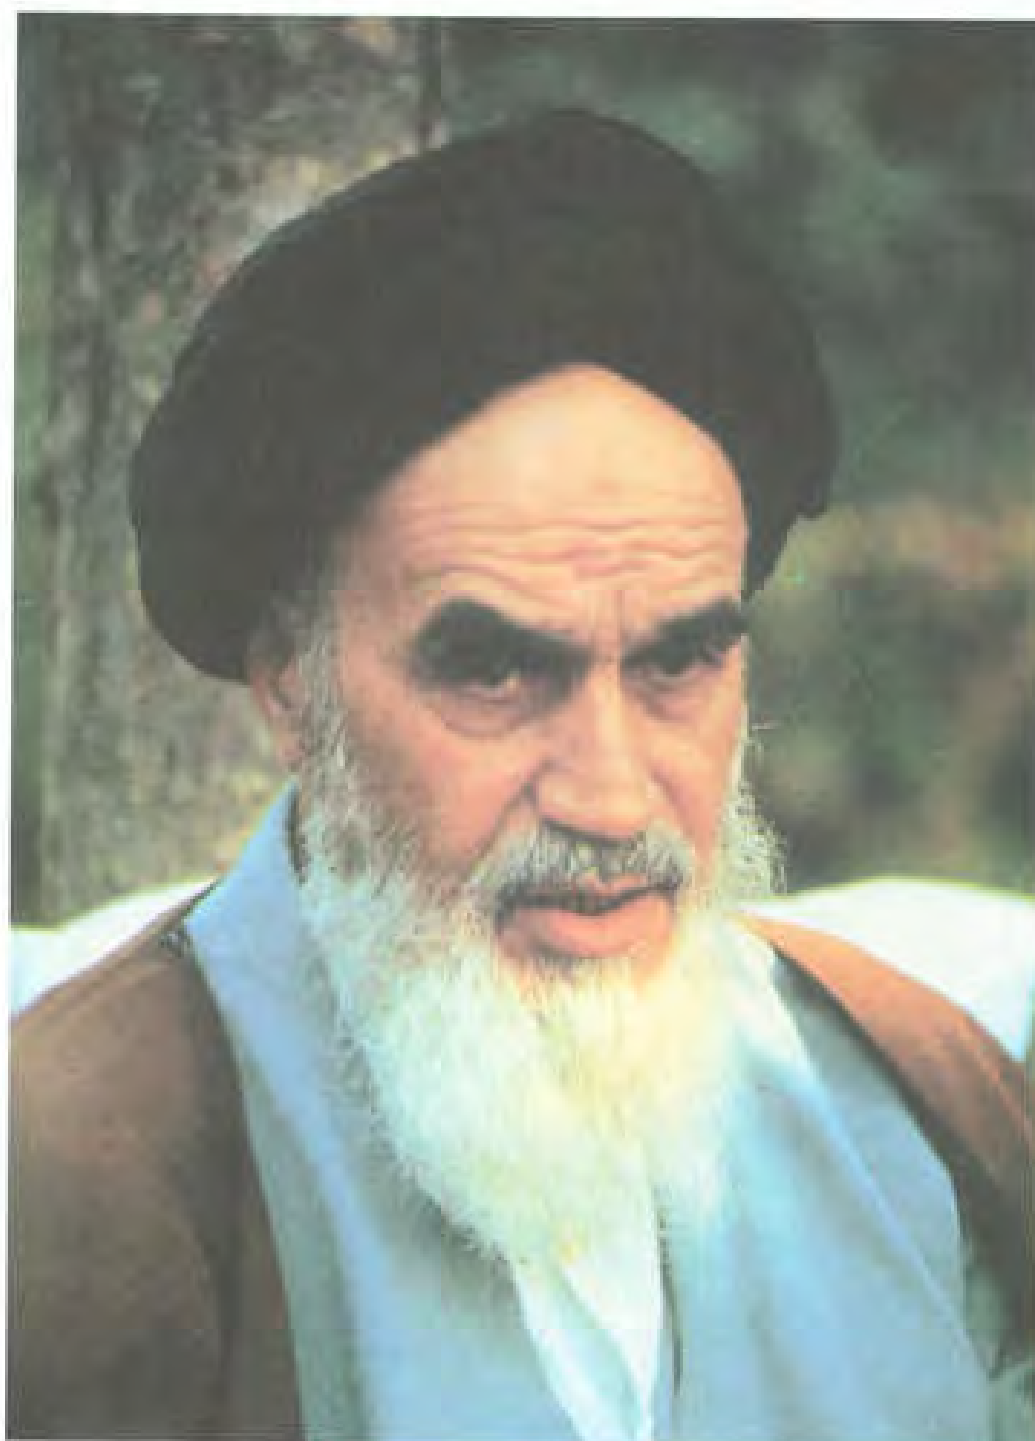

شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات کشور
خودتان را برآورده سازید. از نیروی انسانی، ایمانی خودتان، غافل نباشید و از
انکای به اجانب بهره‌یزید.

امام خمینی «قدس سره الشریف»

مقدمه‌ای بر چگونگی برنامه‌ریزی کتاب‌های بودمانی

برنامه‌ریزی تألیف «بودمان‌های مهارت» یا «کتاب‌های تخصصی شاخه‌ی کاردانش» بر مبنای استانداردهای کتاب «مجموعه برنامه‌های درسی رشته‌های مهارتی شاخه‌ی کاردانش، مجموعه هشتم» صورت گرفته است. بر این اساس ابتدا توانایی‌های هم‌خانواده (Harmonic Power) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. سپس مجموعه مهارت‌های هم‌خانواده به صورت واحدهای کار تحت عنوان (Unit) دسته‌بندی می‌شوند. در نهایت واحدهای کار هم‌خانواده با هم مجدداً دسته‌بندی شده و بودمان مهارتی (Module) را شکل می‌دهند.

دسته‌بندی «توانایی‌ها» و «واحدهای کار» توسط کمیسیون‌های تخصصی با یک نگرش علمی انجام شده است به گونه‌ای که یک سیستم یویا بر برنامه‌ریزی و تألیف بودمان‌های مهارت نظارت داشته‌اند.

به منظور آشنایی هر چه بیشتر مربیان، هنرآموزان و هنرجویان شاخه‌ی کاردانش و سایر علاقه‌مندان و دست‌اندرکاران آموزش‌های مهارتی با روش تدوین «بودمان‌های مهارت»، توصیه می‌شود الگوهای ارائه شده در نمونه‌های شماره (۱)، (۲) و (۳) مورد بررسی قرار گیرد. در ارائه دسته‌بندی‌ها، زمان مورد نیاز برای آموزش آن‌ها نیز تعیین می‌گردد. با روش مذکور یک «بودمان» به عنوان کتاب درسی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش در «شاخه‌ی کاردانش» چاپ بسیاری می‌شود.

به طور کلی هر استاندارد مهارت به تعدادی بودمان مهارت (M_1 و M_2 و ...) و هر بودمان نیز به تعدادی واحد کار (A_1 و A_2 و ...) و هر واحد کار نیز به تعدادی توانایی ویژه (P_1 و P_2 و ...) تقسیم می‌شوند. نمونه برگ شماره (۱) برای دسته‌بندی توانایی‌ها به کار می‌رود. در این نمونه برگ مشاهده می‌کنیم که در هر واحد کار چه نوع توانایی‌هایی وجود دارد. در نمونه برگ شماره (۲) واحدهای کار مرتبط با بودمان و در نمونه برگ شماره (۳) اطلاعات کامل مربوط به هر بودمان درج شده است. بدیهی است هنرآموزان و هنرجویان ارجحند شاخه کاردانش و کلیه عزیزانی که در امر توسعه آموزش‌های مهارتی فعالیت دارند، می‌توانند ما را در غنای کیفی بودمان‌ها که برای توسعه آموزش‌های مهارتی تدوین شده است راهنمون و یاور باشند.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر برنامه‌ریزی و تألیف آموزش‌های

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

بیشگفتار

حسد و ستایش پروردگاری را که جای جای هستی را با آیات و جلوه‌های عرش بیاراسته، تا صاحبان خرد در آن اندیشه کنند.

هنر آموزان گرامی و فراگیران عزیز:

کتابی که اینک پیش رو دارید، یکی از کتاب‌های درسی نظام جدید آموزشی در شاخه‌ی کارمندی، زمینه‌ی صنعت می‌باشد که به کوشش شرکت صنایع آموزشی (وابسته به وزارت آموزش و پرورش) تألیف و چاپ شده است. این شرکت در سال ۱۳۵۲ با هدف طراحی، تولید و تأمین تجهیزات آموزشی، کمک آموزشی، آزمایشگاهی و کارگاهی برای تمام مقاطع تحصیلی (از پیش‌دبستانی تا دانشگاه) تأسیس شده است. مهم‌ترین رسالت شرکت، حمایت و پشتیبانی همه‌جانبه از آموزش کشور می‌باشد. از این رو از آغاز تأسیس تاکنون همواره با بهره‌گیری از آخرین دستاوردها و فناوری‌های کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی اقدام به تولید بسیاری از تجهیزات آموزشی برای کلاس‌ها، آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های مراکز آموزشی نموده است.

یکی دیگر از خدمات شرکت، همکاری با سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش برای تألیف و چاپ کتاب‌های درسی می‌باشد. در تألیف این کتاب بیشکسوتان و صاحب‌نظران آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی در نهایت صمیمیت، شرکت را یاری داده‌اند تا کتابی آسان، روان و خودآموز تهیه و در اختیار فراگیران قرار داده شود. شیوه‌ی نگارش این کتاب منطبق با شیوه‌ی آموزش مهارت بودمانی (Modular) می‌باشد. این شیوه‌ی آموزش مهارت، هم‌اکنون در بسیاری از کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی در حال اجرا می‌باشد.

امید است مدیران محترم مراکز آموزشی یا تمام توان در جهت اجرای هر چه بهتر این شیوه‌ی نوین آموزش مهارت هست گمارند تا بتوانیم به کلیه اهداف آموزشی کتاب جامعه عمل ببوشانیم. با دستیابی به این اهداف آموزشی است که فراگیران عزیز می‌توانند در زمره صنعتگران خلاق و کارآفرین کشور عزیزمان قرار گیرند.

شرکت صنایع آموزشی

واحد تحقیقات و طرح و برنامه

مقدمه

در مراکز صنعتی کمتر پیش می‌آید که از موتورهای تک‌فاز استفاده کنند، بلکه فریب به اتفای موتورهای مورد استفاده در این مراکز موتورهای سه فاز می‌باشند. این انتخاب به خاطر ارزان بودن موتورهای سه فاز، نداشتن تجهیزات اضافی برای راه اندازی، آرائی توان بیشتر در حجم‌های بگسال، و بالاخره امکان کنترل و تعمیر و نگهداری آسان این موتورها می‌باشد. به علت عدم دسترسی به برق سه فاز در اماکن مسکونی، به ناچار از موتورهای تک‌فاز استفاده می‌شود.

موتورهای تک‌فاز در توان‌های پایین ساخته می‌شوند و در انواع مختلف از قبیل، موتورهای انیورسال، موتورهای قطب چنانگار، موتورهای باسیم بیج استارت و موتورهای سه فاز با گارگردد تک‌فاز، در مصارف خانگی، مورد استفاده قرار می‌گیرند، برای مثال، بیشتر موتورهای به کار رفته در جاروبرقی‌ها و آب‌میوه‌گیری‌ها از موتورهای انیورسال می‌باشند. اکثر موتورهای به کار رفته در گولرها، ماشین‌های لباس‌شویی و یخچال‌ها از نوع موتورهای تک‌فاز باسیم بیج استارت می‌باشند. موتورهای باسیم بیج استارت ممکن است به صورت طرح دو فاز یا باسیم بیج استارت موکث طراحی بشوند که هر دو مورد در این مجموعه مورد بحث قرار خواهد گرفت.

در این کتاب نخست به روش‌های طرح دیاگرام‌ها اشاره شده و طرح جدول‌ها و رسم دیاگرام‌های موتورهای تک‌فاز از نوع طرح دو فاز، و باسیم بیج استارت در حد امکان مورد بررسی قرار گرفته است. سپس سیم‌بندی موتورهای تک‌فاز به صورت کارهای عملی دنبال شده است. ترسیم نقشه‌ها و محاسبات را هنرجویان در دفتر گزارشی کارگاهی انجام می‌دهند. در کارهای عملی پایانی سعی شده است که هنرجویان از طریق بیان ریاضی، با محاسبات ساده آشنا شوند.

پس از مین‌ها و پرسش‌ها در حد مطالب کتاب طرح شده است. لذا هنرجویان می‌توانند با پاسخ دادن به این پرسش‌ها، آزموده‌های خود را ارزیابی کنند. در فصل پایانی هم تبیل موتورهای سه فاز به تک فاز و محاسباتی حل‌زن مورد نیاز دنبال شده است.

از همکاران ارجمند خواهشمندیم نظرات اصلاحی خود را به دفتر برنامه‌ریزی و تألیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و یا به نشانی اعلام شده در صفحه‌ی شناختنامه‌ی کتاب ارسال نمایند تا در چاپ‌های بعدی نسبت به رفع اشکالات احتمالی اقدام شود.

مؤلف

فهرست

صفحه	عنوان
۱	واحد کار اول: رسم دیاگرام سیم‌بندی تک فاز
۲	پیش‌آزمون (۱)
۳	۱-۱- مقدمه
۵	۱-۲- پلاک الکتروموتورهای تک‌فاز
۶	۱-۳- ایجاد میدان دوار دو قطبی در استاتور توسط جریان دو فاز
۹	۱-۴- محاسبه و ترسیم سیم‌بندی استاتور الکتروموتورهای تک‌فاز یک طبقه و یک سرعته و دو سرعته
۲۷	۱-۵- کارهای عملی
۲۲	آزمون پایانی (۱)
۴۶	واحد کار دوم: کلاف‌گذاری تک‌فاز
۴۷	۲-۱- مقدمه
۴۸	۲-۲- سیم‌بندی استاتور موتورهای تک‌فاز طرح دو فاز
۴۸	۲-۳- کار عملی شماره ۱
۵۸	۲-۴- سیم‌بندی استاتور موتورهای تک‌فاز با سیم‌بندی استارت بوقت
۶۱	۲-۵- کار عملی شماره ۲
۷۰	۲-۶- کار عملی شماره ۳
۸۱	۲-۷- کار عملی شماره ۴
۸۹	آزمون پایانی (۲)
۹۰	واحد کار سوم: تبدیل الکتروموتورهای سه فاز به تک‌فاز
۹۱	پیش‌آزمون (۳)
۹۲	۳-۱- مقدمه
۹۲	۳-۲- محاسبات خازن جهت تبدیل موتورهای سه فاز به تک‌فاز
۹۳	۳-۳- مدار الکتریکی تبدیل الکتروموتورهای سه فاز به تک‌فاز
۹۴	۳-۴- کار عملی شماره ۱
۹۶	آزمون پایانی (۳)
۹۷	باسخ پیش‌آزمون‌ها
۹۸	منابع و مأخذ

هدف کلی بودمان

محاسبه، ترسیم و سیم‌بندی موتورهای الکتریکی یک فاز

ساعات		عنوان توانایی		توانایی	واحد کار
جمع	عملی	نظری			
۴۰	۲۰	۱۰	محاسبه و ترسیم دیاگرام‌های سیم‌بندی الکتر و موتورهای یک فاز یک طبقه	۲۹	۱
۸۳	۷۵	۸	سیم‌بندی الکتر و موتورهای یک طبقه یک سرشفت	۳۰	۲
۴	۲	۲	تبدیل الکتر و موتورهای سه فاز به یک فاز	۲۵	۳
۱۲۷	۱۰۷	۲۰	جمع کل		

واحد کار اول

رسم دیاگرام سیم‌بندی تک فاز

هدف کلی

مخاسبه و ترسیم دیاگرام‌های سیم‌بندی موتورهای تک‌فاز یک طبقه‌ی تک‌فاز

هدف‌های رفتاری: فراگیر پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- مشخصات موتور را از پلاک موتور به‌دست آورد.
- ۲- موارد کاربرد موتورهای تک‌فاز را نام ببرد.
- ۳- انواع شیوه‌های راه‌اندازی موتورهای تک‌فاز را شرح دهد و موارد کاربرد هر یک را بیان کند.
- ۴- دیاگرام سیم‌بندی اصلی و استارت موتورهای تک‌فاز یک طبقه‌ی تک‌فاز را با راه‌انداز موقت طرح و رسم کند.
- ۵- دیاگرام سیم‌بندی اصلی و استارت موتورهای تک‌فاز یک طبقه‌ی دو سرعته را با راه‌انداز موقت طرح و رسم کند.
- ۶- طرز تشکیل حوزوی دوار را، در سطح استاتور موتور تک‌فاز با طرح دو فاز، توضیح دهد.
- ۷- دیاگرام سیم‌بندی اصلی و گنکنی موتورهای تک‌فاز با طرح دو فاز را رسم کند.



ساعات آموزشی

نظری	عملی	جمع
۱۰	۳۰	۴۰

پیش آزمون (۱)

۱- در موتورهای تک فاز، نقش کلید گریز از مرکز چیست؟

(۱) راه اندازی (۲) تقویت گشتاور راه اندازی

(۳) قطع سیم پیچ استارت (۴) ایجاد میدان دوار

۲- اختلاف فاز الکتریکی بین سیم پیچ استارت و سیم پیچ اصلی در موتورهای تک فاز، تقریباً چند درجه است؟

(۱) ۱۲۰ درجه (۲) ۹۰ درجه (۳) ۱۸۰ درجه (۴) صفر

۳- در راه اندازی موتورهای بر قدرت تک فاز از سیم پیچ با راه انداز ... استفاده می شود. سیم پیچ یا راه انداز ...

(۱) خازنی - مقاومتی (۲) خازنی - خازنی (۳) مقاومتی - خازنی (۴) مقاومتی - مقاومتی

۴- گام سیم بندی سیم پیچ استارت در موتورهای تک فاز چند برابر گام سیم بندی سیم پیچ اصلی است؟

(۱) نیم (۲) دو (۳) یک (۴) دو سوم

۵- در راه اندازی موتورهای سه فاز در جریان تک فاز، برای هر اسب بخار توان موتور را چند میکرو فاراد خازن باید در نظر گرفت؟

(۱) ۷۰ (۲) ۱۰۰ (۳) ۶۰ (۴) ۵۰

۶- در موتورهای تک فاز یا سیم پیچ استارت موقت حداقل چند درصد سیارهای استاتور برای سیم پیچ اصلی در نظر گرفته می شود؟

(۱) ۵۰ (۲) ۷۵ (۳) ۲۰ (۴) ۶۷

۷- در سیم بندی موتورهای تک فاز با طرح دو فاز تقریباً چند درصد سیارهای استاتور با سیم پیچ اصلی اشغال می شود؟

(۱) دو سوم (۲) یک سوم (۳) نصف (۴) سه چهارم

۸- ضریب توان موتورهای تک فاز ... از موتورهای سه فاز مشابه است. در عوض بازده موتورهای سه فاز ... از تک فاز است.

(۱) کمتر - بیشتر (۲) بیشتر - کمتر (۳) کمتر - بیشتر (۴) بیشتر - بیشتر



۹- موتورهای تک فاز به صورت ... و با گام ... سیم پیچی می شوند.

(۱) متحدالمرکز - کسری (۲) متحدالمرکز - کامل

(۳) کلاف مساوی - کسری (۴) کلاف مساوی - کامل

۱-۱- مقدمه

چنان‌که گفتیم، الکتروموتورهای تک‌فاز بیشتر مصارف خانگی دارند و در توان‌های پایین ساخته می‌شوند. با توجه به تئوری دو میدان، مقدار مؤثر گشتاور راه‌اندازی در محور موتورهای تک‌فاز صفر است. به همین جهت این موتورها خود به خود راه‌اندازی نمی‌شوند و لازم است از سیم‌پیچ راه‌انداز در ساختمان آن‌ها استفاده شود. نوع سیم‌پیچ راه‌انداز به کارکرد موتور بستگی دارد. در برخی از موتورها، سیم‌پیچ راه‌انداز پس از راه‌اندازی از مدار الکتریکی خارج می‌شود و در برخی دیگر سیم‌پیچ در مدار تقویه باقی می‌ماند (شکل ۱-۱).

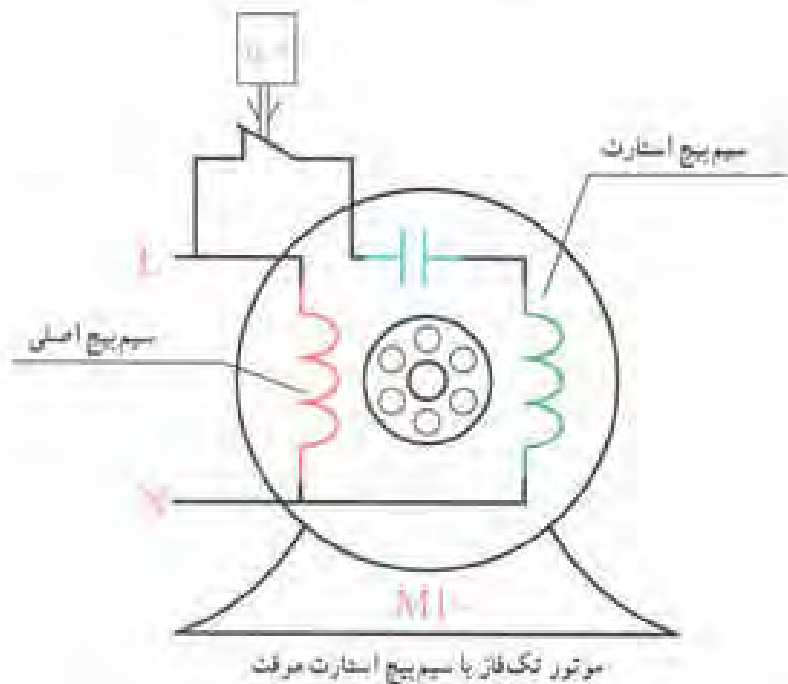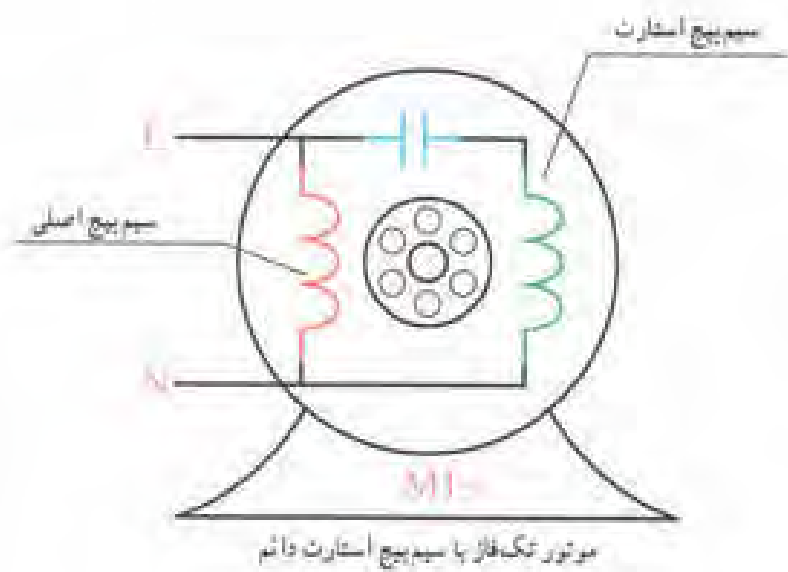

شکل ۱-۱


سیم‌بیج‌های راه‌انداز، به دو دسته، سیم‌بیج استارت موقت و سیم‌بیج استارت دائم تقسیم می‌شوند. بین موتورهای تک فاز با سیم‌بیج استارت موقت با موتورهای سه فاز، دو تفاوت عمده، مشاهده می‌شود. تفاوت اول، اختصاص حداقل یک سوم شمارهای استاتور به سیم‌بیج استارت است.

این سیم‌بیج پس از راه‌اندازی از مدار خارج می‌شود، به همین جهت نمی‌توان از همی ظرفیت هسته‌ی استاتور در تولید توان مکانیکی بهره‌برداری کرد. این موضوع سبب کاهش ضریب بهره‌ی این موتورها در مقایسه با موتورهای سه فاز می‌شود. دومین تفاوت، نیاز به وسیله‌ای است که سیم‌بیج استارت را، پس از آن که موتور به ۷۵٪ دور نامی رسیده، از مدار الکتریکی خارج کند؛ این وسیله کلید گریز از مرکز است (شکل ۱-۲). کلید گریز از مرکز یک وسیله مکانیکی است که علاوه بر افزودن به وزن موتور موجب افزایش هزینه‌ی ساخت موتور نیز می‌شود؛ همچنین یک بار اضافی است که چون همواره با محور موتور گردش می‌کند راندمان موتور را کاهش می‌دهد. با این حال، اگر کلید گریز از مرکز به وظیفه‌ی خود عمل نکند ممکن است دو وضعیت در کار موتور پیش آید که هر دو منجر به سوختن سیم‌بیج‌های موتور خواهد شد. در حالت اول کلید گریز از مرکز به وضعیت قبل از نامی گردد که در نتیجه سیم‌بیج استارت به هنگام راه‌اندازی در مدار منبع تغذیه قرار نمی‌گیرد و موتور به کار نمی‌افتد. در این حال، از سیم‌بیج اصلی جریان شدیدی عبور می‌کند که سیم‌بیج اصلی را می‌سوزاند. در حالت دوم کلید گریز از مرکز قادر به قطع سیم‌بیج استارت نیست، لذا باقی ماندن سیم‌بیج استارت در مدار الکتریکی موجب سوختن سیم‌بیج می‌شود. زیرا سطح مقطع سیم‌بیج استارت را به دلیل مدت زمان کوتاهی که باید در مدار باشد کوچک انتخاب می‌کنند. کوچکی سطح مقطع، سیم‌بیج استارت را آسیب‌پذیر می‌کند و وقتی کلید گریز از مرکز نتواند سیم‌بیج استارت را قطع کند، سیم‌بیج می‌سوزد. سوختن سیم‌بیج استارت سبب آسیب دیدن سیم‌بیج اصلی می‌شود.




شکل ۱-۲- کلید گریز از مرکز

کلید گریز از مرکز سیم پیچ استارت را قطع نمی کند. ابتدا سیم پیچ استارت و سپس سیم پیچ اصلی می سوزد (شکل ۱-۳-الف).

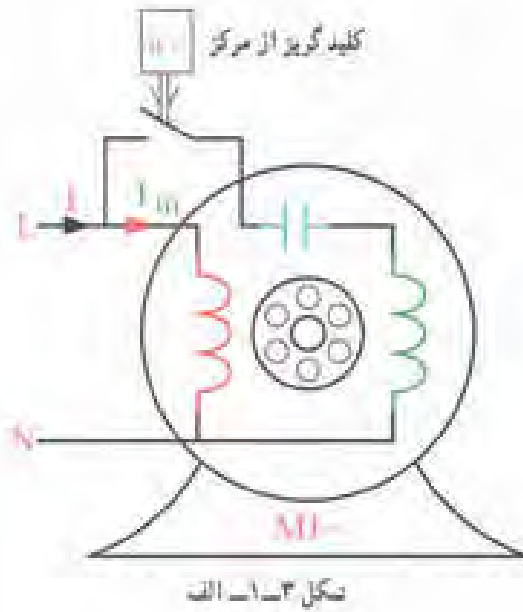

کلید گریز از مرکز سیم پیچ استارت را وصل نمی کند؛ در نتیجه موتور راه اندازی نمی شود و می سوزد (شکل ۱-۳-ب).

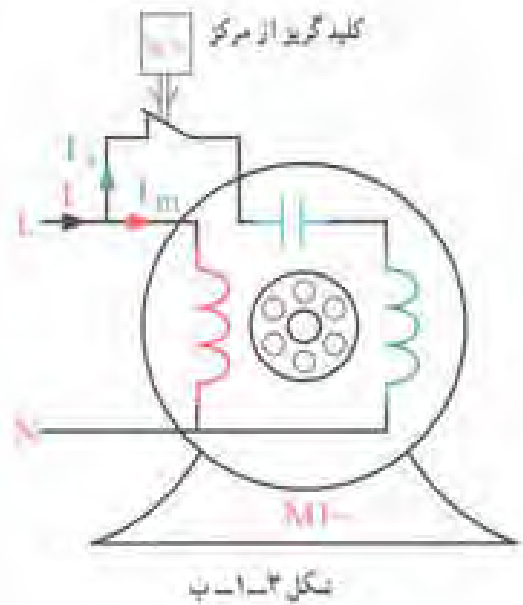


۱-۲- پلاک الکتر و موتورهای تک فاز


روی بدنه ی همه ی موتورهای الکتریکی صفحه ای وجود دارد که مشخصات الکتریکی و بعضی از موارد کاربرد موتور را، به صورت یک جدول، روی آن می نویسند. این صفحه به پلاک موتور معروف است. جدول ۱-۴ نمونه ای از یک پلاک است. اطلاعاتی که از این پلاک می توان به دست آورد عبارت است از: موتور تک فاز است. در سال ۱۹۹۰ میلادی ساخته شده است. توان خروجی آن ۰/۵۵kw با ۵۵۰ وات است. ضریب توان آن $\cos \varphi = 0.75$ است. ۵/۵ آمپر جریان می کشد. ولتاژ نامی آن ۲۲۰ ولت است. دور نامی آن در هر دقیقه ۱۴۲۰ دور است. با فرکانس ۵۰ هرتز کار می کند. دارای IP۴۴ است، یعنی در مقابل تماس با ابزارهای مثل پیچ گوشتی و آچار و تیرآجسام خارجی به بزرگی دانه ی گندم و یا شیشه شدن آب به آن در همه جهات حفاظت شده است. ۱۱/۴ کیلوگرم وزن دارد. خازن راه انداز آن ۶۰ میکرو فاراد ظرفیت دارد و ولتاژ تا ۳۲۰ ولت را تحمل می کند.

جدول ۱-۴- پلاک موتور تک فاز


Type EAM 80K4 - AK33		MOT
1990		IM
0,55 Kw		COS φ 0,75
220V		5,5A
1420 R.P.M		50Hz
IP 44		11,6Kg
CA 60 μ F / 320V		

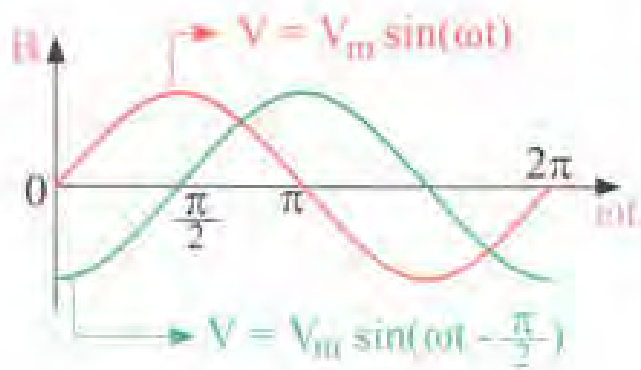

شکل ۱-۵ - جریان متناوب دو فاز

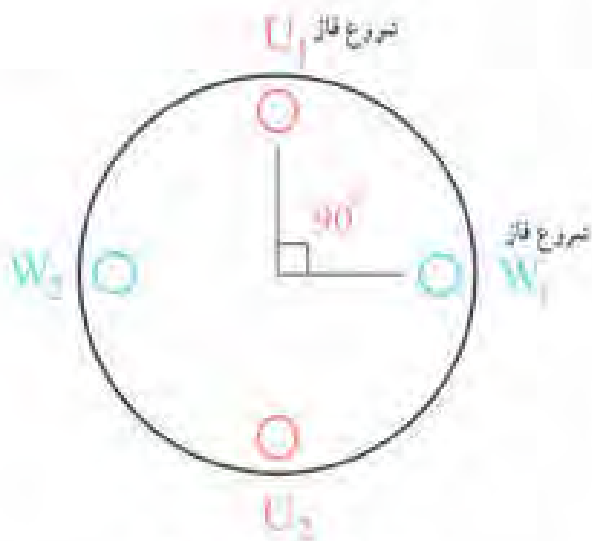

شکل ۱-۶ - استاتور دو فاز

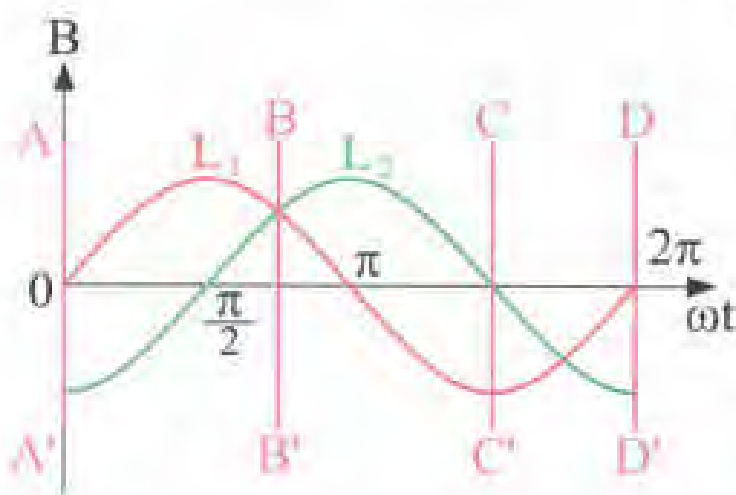

شکل ۱-۷ - شکل موج جریان دو فاز


۱-۳ - ایجاد میدان دوار دو قطبی در استاتور توسط جریان دو فاز

در جریان‌های دو فاز، اختلاف فاز بین دو فاز 90° درجه‌ی الکتریکی است. معمولاً در صنعت، جریان دو فاز تولید نمی‌شود. ولی با مدارهای خازنی می‌توان اختلاف فازهای خیلی نزدیک به 90° درجه‌ی الکتریکی، یعنی دو فاز را ایجاد کرد. شکل (۱-۵) جریان الکتریکی دو فاز را نشان می‌دهد.


جریان متناوب دو فاز، نظیر جریان متناوب سه فاز، قادر است در سطح استاتوری که دو سیم‌پیچ با اختلاف مکان 90° درجه‌ی الکتریکی دارد، حوزه‌ی دوار مغناطیسی ایجاد کند. این میدان مغناطیس‌های روتور را قطع و در آن‌ها جریان الکتریکی القا می‌کند. این جریان القایی، در میدان مغناطیسی استاتور، گشتاوری پدیده می‌آورد و روتور را حول محور خود وادار به گردش می‌کند. شکل (۱-۶) موقعیت سیم‌پیچ‌های استاتور دو فاز را نشان می‌دهد.

برای نشان دادن چگونگی تشکیل حوزه‌ی دوار، در استاتور موتور تک‌فاز، توسط جریان متناوب دو فاز موقعیت قطب‌ها را در مقادیر مختلف ωt در سطح استاتور به دست می‌آوریم. ورودی جریان‌ها را درون‌سو و با علامت \odot و خروجی جریان‌ها را برون‌سو و با علامت \otimes نشان می‌دهیم. جهت میدان اطراف سیم‌ها از قاعده‌ی دست راست تعیین می‌شود. در مکان AA' (شکل ۱-۷)، $\omega t = 0$ است فاز $L_1 > 0$ و $L_2 = 0$.

و موقعیت قطب‌ها بر اساس شکل (۱-۸) می‌باشد.

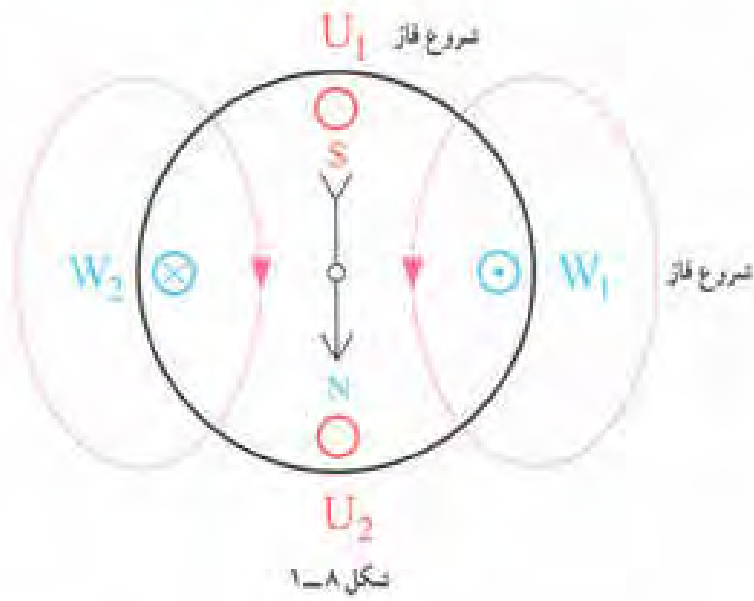


شکل ۱-۸

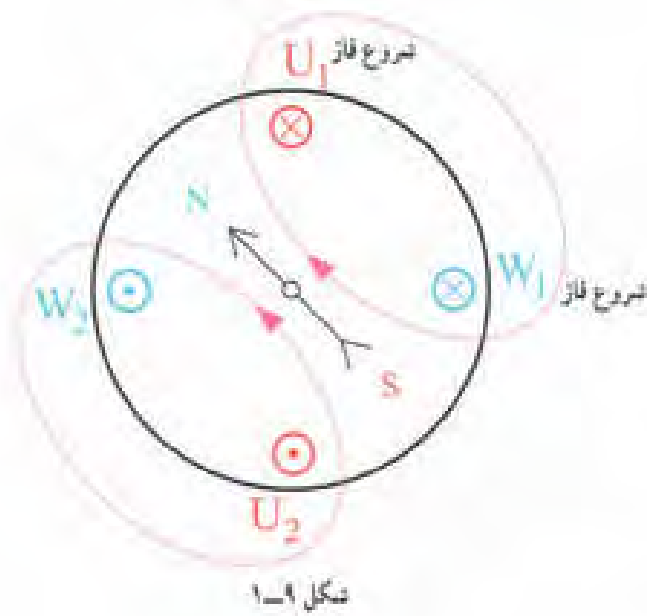

شکل ۱-۹

در مکان BB' ، $\alpha = 135^\circ$ است. در این حالت فاز $L_1 > 0$ و $L_2 > 0$ است و موقعیت قطب‌ها بر اساس شکل (۱-۹) می‌باشد. به طوری که مشاهده می‌شود، قطب‌ها نیز به اندازه‌ی 135° درجه جابجا می‌شوند.

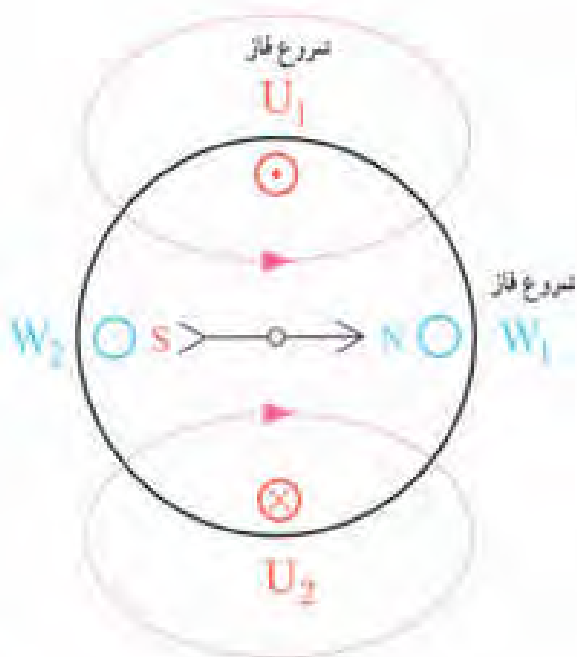


شکل ۱-۱۰


در مکان CC' ، $\alpha = 270^\circ$ است؛ در این حالت فاز $L_1 = 0$ و $L_2 < 0$ است و موقعیت قطب‌ها بر اساس شکل (۱-۱۰) می‌باشد.

در مکان DD' ، $\theta = 36^\circ$ است؛ در این حالت فاز $\psi = 0^\circ$ و $\beta = 0^\circ$ است و موقعیت قطبها بر اساس شکل (۱-۱۱) می‌باشد.

از شکل‌های ۱-۷ تا ۱-۱۱ می‌توان نتیجه گرفت که وقتی θ از صفر تا 36° درجه تغییر می‌کند میدان مغناطیسی نیز یک دور کامل سطح استاتور را می‌پیماید؛ و اگر فرکانس برابر f باشد میدان نیز f بار سطح استاتور را در هر ثانیه، خواهد پیمود. بدین طریق میدان دوار با فرکانس f در سطح استاتور موتور دو فاز تشکیل می‌شود.

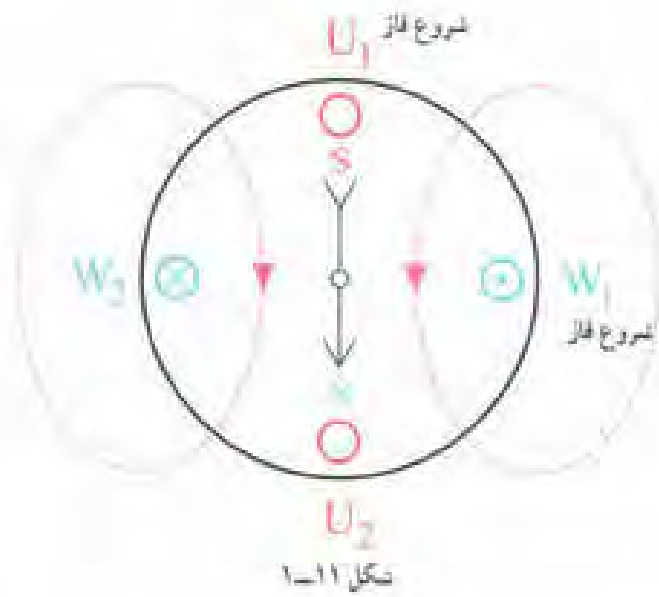


چون بر اساس تئوری دو میدان، برق مشابو تک فاز نمی‌تواند در سطح استاتور حوزه‌ی دوار ایجاد کند در راه‌اندازی این موتورها از عملکرد برق دو فاز استفاده می‌شود. برای این منظور در موتورهای تک‌فاز از یک سیم بیج به‌عنوان سیم بیج راه‌انداز یا سیم بیج کمکی استفاده می‌شود. این سیم بیج‌ها پس از راه‌اندازی موتور از مدار الکتریکی خارج می‌شوند. به این سیم بیج‌ها، در موتورهای تک‌فاز سیم بیج استارت موقت می‌گویند (شکل ۱-۱۲). در بعضی موتورها، سیم بیج راه‌انداز، پس از راه‌اندازی همچنان در مدار باقی می‌ماند و در تولید توان به سیم بیج اصلی کمک می‌کند، لذا به آن سیم بیج کمکی نیز گفته می‌شود. مشخصات سیم بیج کمکی مشابه مشخصات سیم بیج اصلی است. این نوع سیم بیجی موتورهای تک‌فاز را، طرح دو فاز می‌گویند. این موتورها دائم در مدار خازن دارند و فاقد کلید گریز از مرکز می‌باشند.

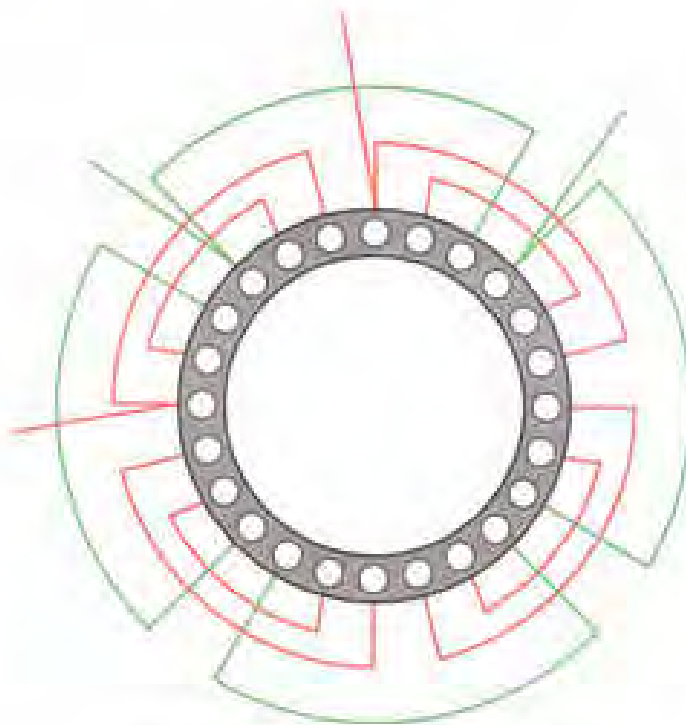

شکل ۱-۱۲- موتور با سیم‌بجی استارت موقت

چون از گل هسته‌ی موتور استفاده می‌شود، ضربه به بهره‌ی آن بالا است (شکل ۱۳-۱).

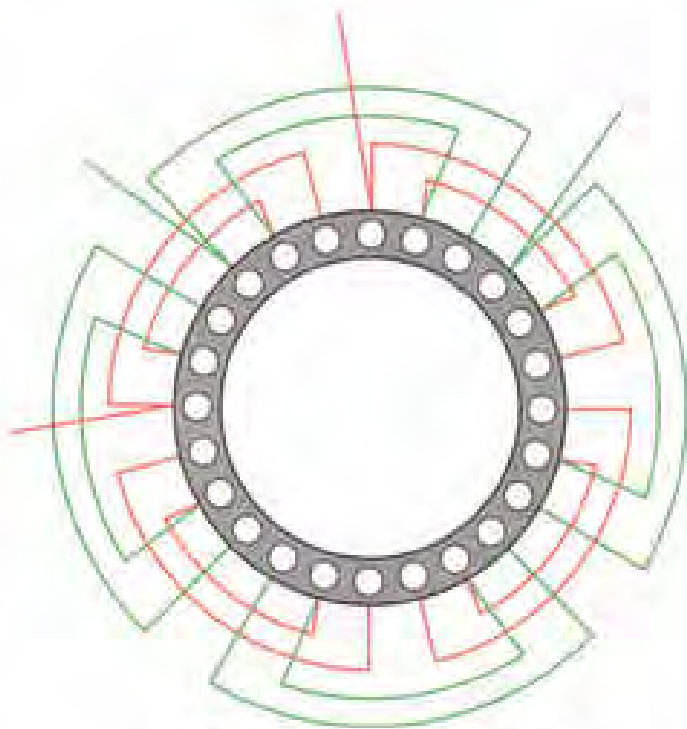

شکل ۱۳-۱- موتور با سیم‌پیچی طرح دو فاز


۴-۱- محاسبه و ترسیم سیم‌بندی استاتور الکتروموتورهای تک فاز یک طبقه یک‌سرعت و دو سرعت

سیم‌بندی الکتروموتورهای تک‌فاز، مانند سیم‌پیچی موتورهای سه‌فاز، بیشتر به مهارت و تجربه‌ی موتور پیچ بستگی دارد. تنوع در سیم‌پیچی موتورهای تک‌فاز زیاد است از این رو نمی‌توان روش واحدی را برای سیم‌پیچی موتورهای تک‌فاز ارائه کرد. به همین جهت تخت با اصول کلی سیم‌پیچی موتورهای تک‌فاز آشنا می‌شویم تا در ضمن پیشرفت کار و کسب تجربه به مهارت‌های لازم برسیم.


موتورهای تک‌فاز را دو حالت، الف: باقی ماندن سیم‌پیچ کمکی در مدار (شکل ۱۴-۱) و ب: خارج شدن آن از مدار پس از راه‌اندازی (شکل ۱۵-۱) مورد بررسی قرار می‌دهیم.




شکل ۱۴-۱- موتور با سیم‌پیچ‌های دائم در مدار

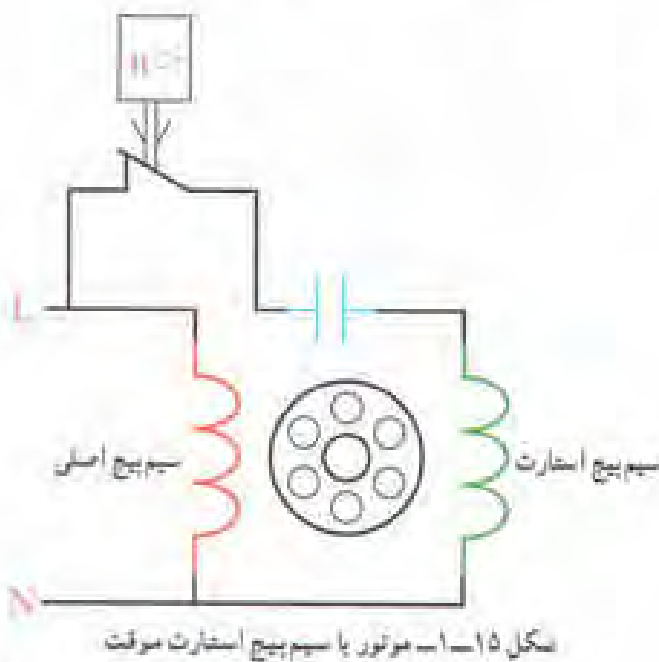

شکل ۱۵-۱- موتور با سیم‌پیچ استارت موقت

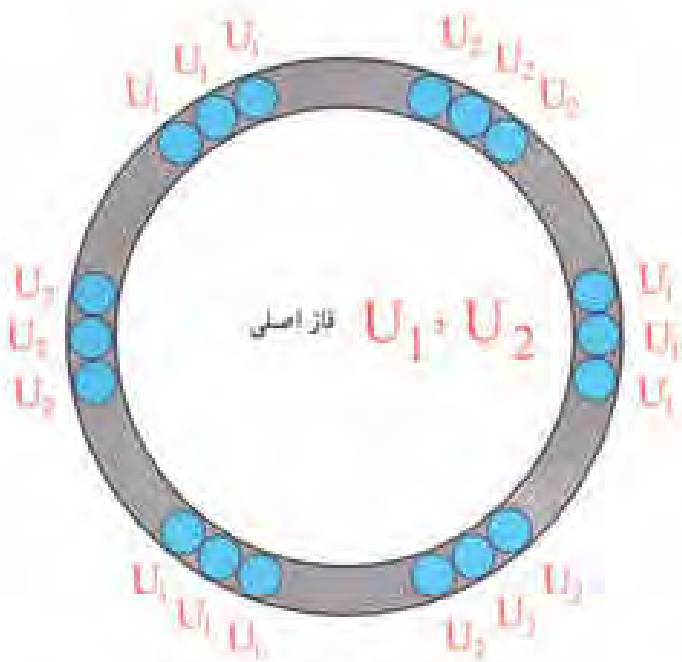

الف - شیارهای مربوط به فاز U_1 و U_2

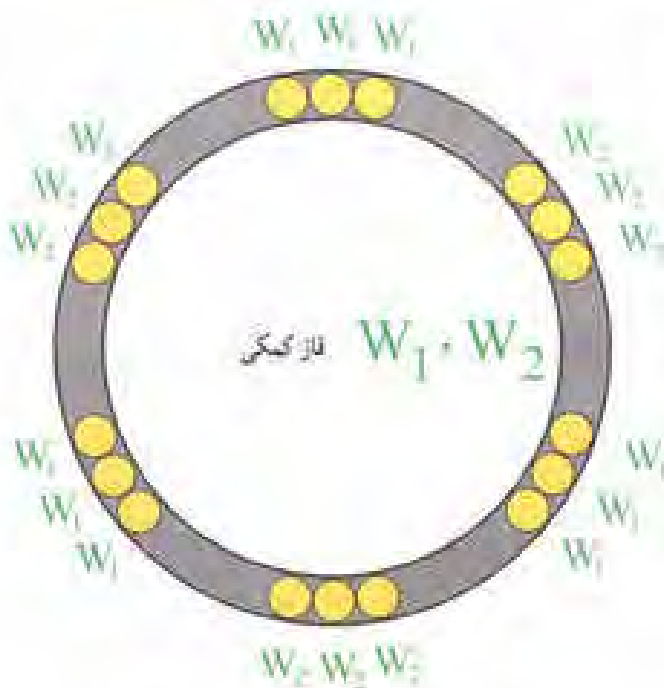


ب - شیارهای مربوط به فاز W_1 و W_2


۱-۴-۱- محاسبه و ترسیم موتورهای تک فاز با سیم بیج کمکی دائم در مدار: اغلب موتورهای که سیم بیج کمکی آن‌ها، در مدار باقی می ماند موتورهای طرح دو فاز هستند. همان طور که قبلاً اشاره شد این موتورها کلید گریز از مرکز ندارند و در سیم بیجی از کل شیارهای استاتور استفاده می شود. در سیم بیجی موتورهای طرح دو فاز، نصف شیارها را سیم بیج اصلی و نصف دیگر را سیم بیج کمکی اشغال می کند (شکل ۱-۱۶).

این نوع سیم بیجی، به سیم بیجی موتورهای سه فاز بیشتر شباهت دارد. با این تفاوت که m در موتورهای سه فاز برابر ۳ ولی در موتورهای طرح دو فاز برابر ۲ می باشد. تفاوت دیگری که در سیم بیجی طرح دو فاز مشاهده می شود شروع فازهاست. بنابراین سیم بیجی موتورهای تک فاز، با طرح دو فاز، را در سه مرحله دنبال می کنیم.


شکل ۱-۱۶ - تقسیم شیارها بین فازها به سهم مساوی

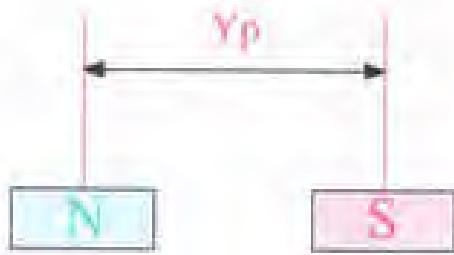

شکل ۱-۱۷ گام قطبی

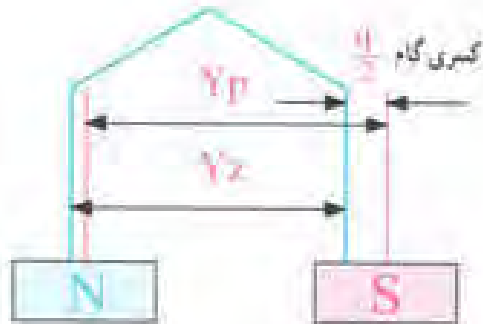

شکل ۱-۱۸ گام سیم‌بندی در سیم‌بندی به ازای قطب

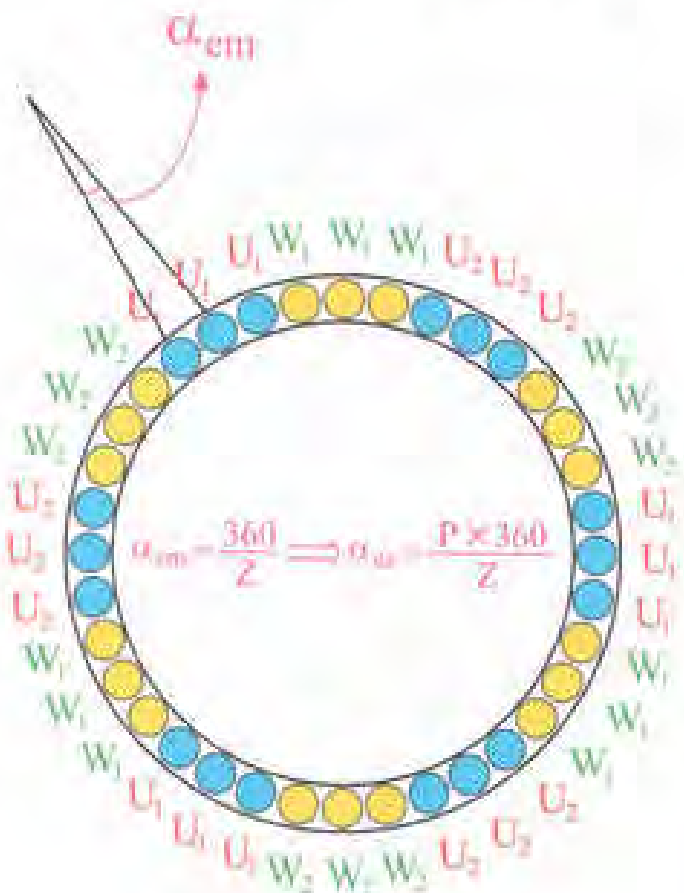

شکل ۱-۱۹ زاویه الکتریکی تیارها

مرحله اول، محاسبات:

۱- تعیین گام قطبی (γ_p): گام قطبی از رابطه‌ی

$$\gamma_p = \frac{Z}{2P}$$

تعیین می‌شود که در آن Z تعداد تیارها و $2P$ تعداد قطب‌ها می‌باشد (شکل ۱-۱۷).

۲- محاسبه‌ی تعداد تیارهای زیر هر قطب در هر فاز

(q): تعداد تیارهای زیر هر فاز در هر قطب، از رابطه‌ی

$$q = \frac{Z}{2P \times m} = \frac{Z}{2P}$$

به دست می‌آید.

۳- گام سیم‌بندی (γ_z): در سیم‌بندی به ازای زوج

قطب، گام سیم‌بندی از رابطه‌ی $\gamma_z = \gamma_p = \frac{Z}{2P}$ تعیین می‌شود.

در سیم‌بندی به ازای قطب گام سیم‌بندی، از رابطه‌ی

$$\gamma_z = \frac{Z}{2P} - \frac{q}{2}$$

به دست می‌آید (شکل ۱-۱۸).

۴- زاویه‌ی الکتریکی تیارها (α_{er}): زاویه‌ی

الکتریکی تیارها از رابطه‌ی $\alpha_{er} = \frac{P \times 360}{Z}$ تعیین می‌شود.

P تعداد تیارها و Z نصف تعداد قطب‌ها می‌باشد (شکل ۱-۱۹).

۵- شروع فازها: شروع فازها در موتورهای تک‌فاز،

90° درجه‌ی الکتریکی اختلاف فاز دارد، بنابراین،

$$U_1, U_2 = 1$$

شروع فاز اول

$$W_1, W_2 = 1 + \frac{90^\circ}{\alpha_{er}}$$

شروع فاز دوم

جدول ۲۰-۱

m \ 2p	$U_1 \cdot U_2$	$W_1 \cdot W_2$
N		
S		
N		
S		

جدول ۲۱-۱ = سیم‌بندی موتور ۲۴ شیار ۶ قطب $q=2$

m \ 2p	$U_1 - U_2$	$W_1 - W_2$
N	1 2	3 4
S	5 6	7 8
N	9 10	11 12
S	13 14	15 16
N	17 18	19 20
S	21 22	23 24

الف - $q=2$ ب - $q=3$

شکل ۲۲-۱ = آرایش گروه کلاف‌ها برای قطب‌های فرد

مرحله‌ی دوم، تشکیل جدول دیاگرام: سیم‌بندی موتورهای یک‌فاز، بیشتر به صورت یک طبقه و به ازای قطب انجام می‌شود. بدین علت به تشکیل جدول دیاگرام موتورهای یک‌فاز، به ازای قطب اکتفا می‌کنیم. برای این منظور جدولی رسم می‌کنیم که به تعداد قطب‌ها ردیف و به تعداد فازها ($m=2$) ستون داشته باشد (جدول ۲۰-۱).

هر ستون جدول را به q قسمت تقسیم می‌کنیم. براساس مقادیر زوج و فرد برای q ، دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد.

اگر q زوج باشد کسری گام، به اندازه‌ی $\frac{q}{4}$ بوده و

سیم‌بندی متقارن خواهد شد، به عنوان مثال برای یک موتور ۲۴ شیار ۶ قطب یا $q=2$ ، جدول (۲۱-۱) تشکیل می‌شود.

در موتور ۲۴ شیار ۶ قطب، در هر فاز برای هر قطب

۴ شیار وجود دارد، گام قطبی $\gamma_p = \frac{24}{6} = 4$ می‌باشد و چون

$q = \frac{24}{4 \times 3} = 2$ است، کسری گام برابر $\frac{q}{4}$ یا یک شیار خواهد

شد. از آن جایی که در سیم‌بندی به ازای قطب، سیم‌بندی پس از یک دور به شیار ماقبل خود می‌رسد و شیار شماره یک یا بازوی دوم کلاف اشغال می‌شود، لذا شیار شماره ۴ را برای فاز U_1 و U_2 و شیار شماره ۴ را برای فاز W_1 و W_2 به عنوان شیار شروع انتخاب می‌کنیم و پس‌گام سیم‌بندی $\gamma_s = \gamma_p - \frac{q}{4} = 4 - 1 = 3$ جدول را کامل می‌کنیم.

اگر q فرد باشد در این حالت نمی‌توان برای کسری گام نصف شیار در نظر گرفت. در این صورت گروه کلاف‌ها را به دو گروه تقسیم می‌کنند که یک گروه، یک کلاف، بیشتر از دیگری دارد، مثلاً اگر $q=3$ باشد یک گروه کلاف دوتایی و دیگری یکتایی و اگر $q=5$ باشد، یک گروه کلاف ۳ تایی و دیگری دوتایی خواهد شد. به شکل ۲۲-۱ توجه کنید که در آن جدول سیم‌بندی نیز براساس این تقسیم‌بندی انجام می‌شود.

سیم‌بندی موتور ۲۴ شیار ۶ قطب موتور تک‌فاز با سیم‌بندی طرح دوفاز مطابق جدول ۲۲-۱ خواهد شد.

$$q = \frac{Z}{2pm} = \frac{24}{6 \times 2} = 2$$

جدول ۲۳-۱- موتور ۳۶ تپاری ۶ قطب طرح دو فاز

$\frac{m}{2p}$	$U_1 \cdot U_2$	$W_1 \cdot W_2$
N	1 2 3	4 5 6
S	7 8 9	10 11 12
N	13 14 15	16 17 18
S	19 20 21	22 23 24
N	25 26 27	28 29 30
S	31 32 33	34 35 36

$$\alpha_{cc} = \frac{p \times 36^\circ}{z} = \frac{3 \times 36^\circ}{36} = 3^\circ$$


$$U_1, U_2 = 1 \text{ شروع فاز}$$

$$W_1, W_2 = 1 + \frac{9^\circ}{\alpha_{cc}} = 1 + \frac{9^\circ}{3^\circ} = 4 \text{ شروع فاز}$$

$$Y_p = \frac{z}{2p} = \frac{36}{6} = 6$$


مرحله‌ی سوم، رسم دیاگرام: اغلب موتورهای طرح دو فاز را، به علت مشابه و مساوی بودن کلاف‌های سیم‌پیچ اصلی و کمکی، به صورت کلاف مساوی، ولی سیم‌پیچ موتورهای یک‌فاز با سیم‌پیچ استارت موقت را معمولاً به صورت متحدالمرکز می‌یچند. علت این امر یکسان نبودن سیم‌پیچ استارت با سیم اصلی است. سیم‌پیچ استارت به علت اتصال موقت به مدار الکتریکی، ضعیف‌تر انتخاب می‌شود و آسیب‌پذیری آن بیشتر است. از این رو، روی سیم‌پیچ اصلی قرار می‌گیرد. با سیم‌بندی متحدالمرکز و قرار گرفتن سیم استارت در قسمت رو، می‌توان در صورت نیاز آن را به راحتی تعویض کرد.

دیاگرام‌های سیم‌بندی، براساس جدول راهنما ترسیم می‌شوند. با توجه به جدول ۲۱-۱ دیاگرام سیم‌بندی موتور ۳۶ تپاری ۶ قطب با ۱۱ زوج، در شکل ۲۴-۱ رسم شده است. چون سیم‌بندی به ازای قطب است اتصال گروه کلاف‌ها، اتصال دور است و براساس $I_1 > 0$ و $I_2 > 0$ در سطح استاتور قطب‌سازی شده است. خازن دائمی C، جریانی با اختلاف فاز 90° درجه را تأمین می‌کند.

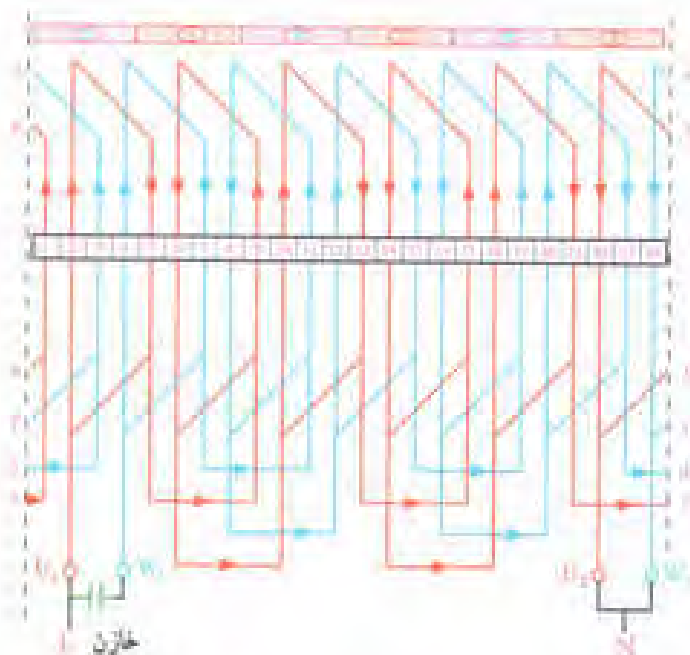


$$I_1 > 0, I_2 > 0$$

زوج ۱-۲

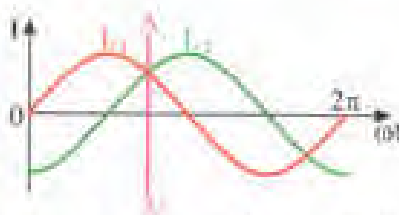


شکل ۲۴-۱- دیاگرام سیم‌بندی موتور یک‌فاز طرح دو فاز ۳۶ تپاری ۶ قطب با ۱۱ زوج

دیاگرام جدول ۲۳-۱ موتور ۲۶ شیار ۶ قطب مطابق شکل ۱-۲۵ رسم می‌شود. به‌ظوری که مشاهده می‌شود چون $q = 3$ است و نمی‌توان نصف شیار، برای گسری گام در نظر گرفت از این رو ۳ شیار زیر هر قطب در هر فاز با یک گروه کلاف دوتایی و یک گروه کلاف تک‌تایی تأمین شده است. اتصال گروه کلاف‌ها به‌خاطر $G = 2P$ اتصال دور می‌باشد و قطب‌بندی بر اساس $I_{m1} > 0$ و $I_{m2} > 0$ انجام شده است. از خازن برای تأمین جریان با اختلاف فاز 90° درجه‌ی الکتریکی از جریان سیم‌پیچ اصلی استفاده شده است. بدین طریق دو جریان با اختلاف فاز 90° درجه‌ی الکتریکی، سیم‌پیچ‌های استاتور را تغذیه می‌کنند. حوزی‌ی دوار در سطح استاتور تشکیل می‌شود. اتصال خازن در مدار دائمی است و ظرفیت آن در محدوده‌ی ۵ الی 5° میکروفاراد می‌باشد.

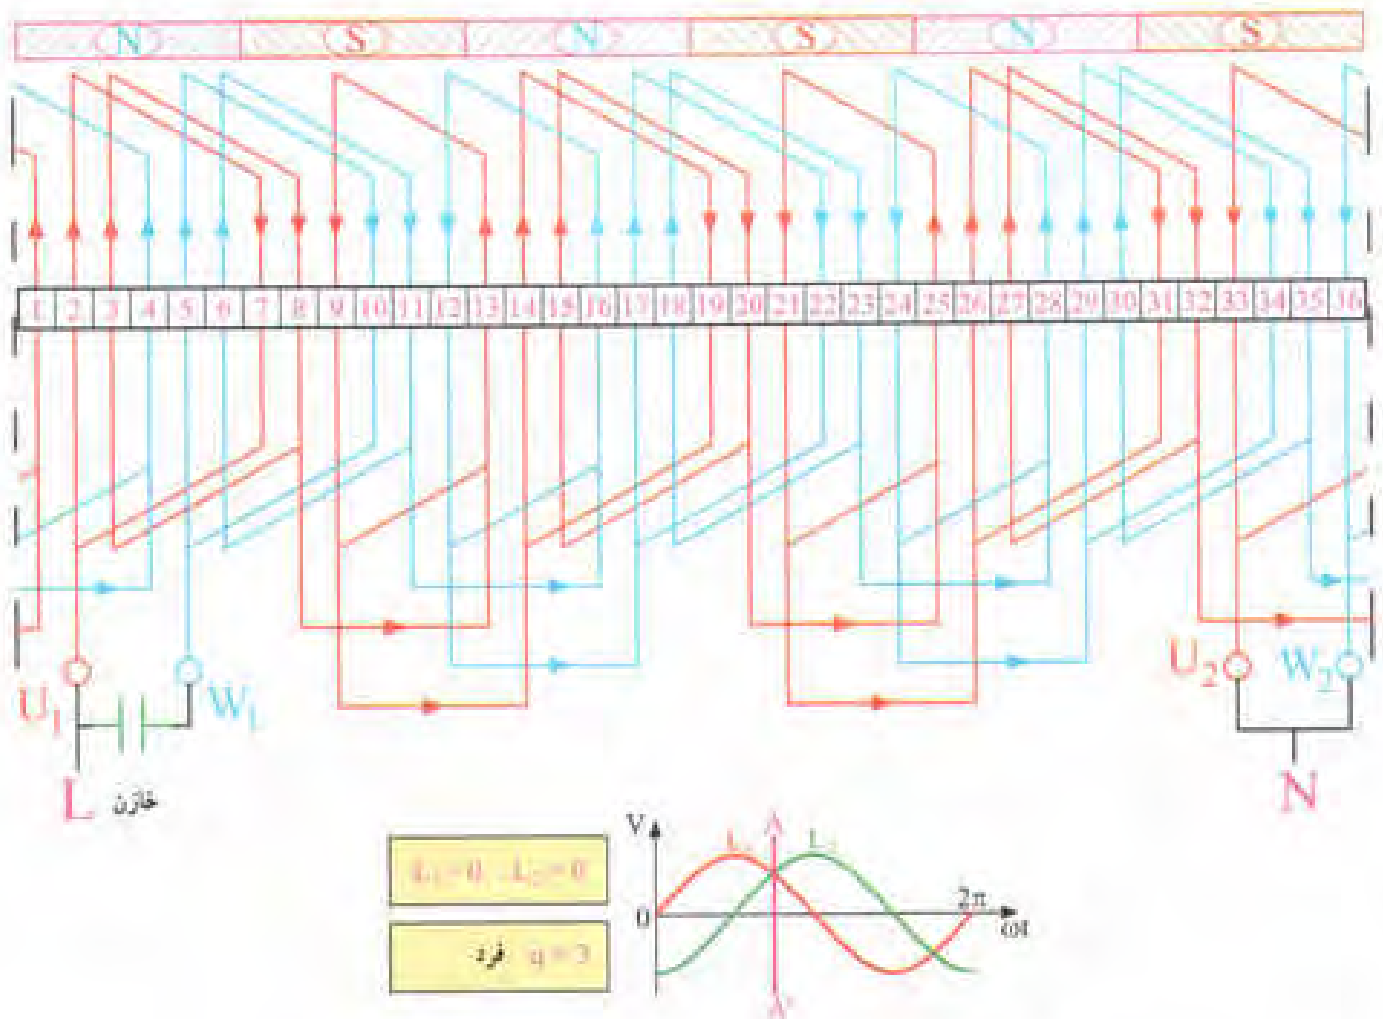

شکل ۱-۲۵- سیم‌پیچی موتور یک‌فاز طرح دو فاز ۲۶ شیار ۶ قطب با q فرد

۱-۲۴-۱-۲ محاسبه و ترسیم دیاگرام سیم‌پیچی موتورهای تک‌فاز با سیم‌پیج استارت (سیم‌پیج کمکی از مدار خارج می‌شود): در سیم‌بندی موتورهای تک‌فاز با سیم‌پیج استارت موقت، حداقل یک سوم شماره‌ها را به سیم استارت و دو سوم شماره‌ها را به سیم‌پیج اصلی اختصاص می‌دهند. برای بهبود گشتاور راه‌اندازی، تعداد کلاف‌های سیم‌پیج استارت را برابر سیم‌پیج اصلی منظور می‌کنند. در بعضی مواقع تعداد کلاف‌های سیم‌پیج استارت را بیشتر از تعداد کلاف‌های سیم‌پیج اصلی در نظر می‌گیرند. بدین طریق در بیشتر شماره‌ها، بازوهای سیم‌پیج اصلی و استارت با هم وجود خواهد داشت، از آن جایی که سیم‌پیج استارت، سطح مقطع کمتری دارد، آسیب‌پذیر است و احتمال سوختن آن زیاد است، از این رو لازم است سیم‌پیج استارت در طبقه‌ی سطح خارجی شماره‌ها قرار گیرد تا به سادگی قابل تعویض باشد (شکل ۱-۲۴).

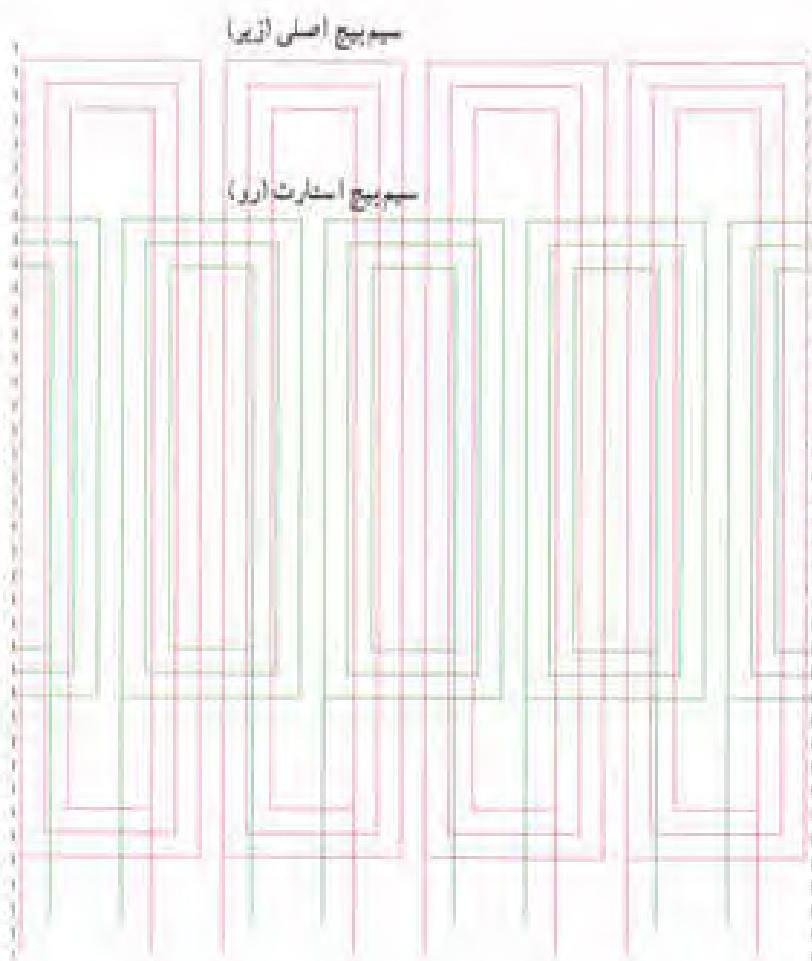

شکل ۱-۲۴-۱-۲ سیم‌پیج اصلی و راه‌انداز در موتورهای تک‌فاز

موتورهای تک‌فاز با استارت موقت به صورت متحدالمرکز سیم‌بندی می‌شوند. سیم‌پیچ اصلی در طبقه‌ی پایین قرار داده می‌شود و سیم‌پیچ استارت روی سیم‌پیچ اصلی قرار داده می‌شود. از لحاظ این که سیم‌پیچ راه‌انداز برای مدت کمی در مدار الکتریکی قرار دارد و پس از راه‌اندازی از مدار خارج می‌شود، سطح مقطع آن را کوچک‌تر انتخاب می‌کنند. همین مسئله باعث می‌شود که در صورت عمل نکردن کلید گریز از مرکز، سیم‌پیچ راه‌انداز آسیب ببیند. کوچک‌شدن سطح مقطع سیم‌پیچ راه‌انداز سبب می‌شود که مقاومت اهمی این سیم‌پیچ زیاد شود که این خود باعث به وجود آمدن اختلاف فازی در جریان سیم‌پیچ راه‌انداز نسبت به سیم‌پیچ اصلی می‌گردد. در موتورهای تک‌فاز با قدرت کم، مقاومت اهمی سیم‌پیچ راه‌انداز را تقریباً به سه برابر مقاومت اهمی سیم‌پیچ اصلی افزایش می‌دهند. اختلاف فاز جریان سیم‌پیچ‌های اصلی (با خاصیت سلفی بیشتر) و راه‌اندازی (با خاصیت اهمی بیشتر) برای راه‌اندازی موتور کفایت می‌کند و برای ایجاد اختلاف فاز از خازن استفاده نمی‌شود (شکل ۱-۲۷).




شکل ۱-۲۷- موتور تک‌فاز با راه‌انداز مقاومتی



شکل ۱-۲۸- موتور تک‌فاز با راه‌انداز خازنی


در موتورهای با قدرت بالاتر (از سه چهارم اسب به بالا) روش قوی مناسب نبوده و برای ایجاد اختلاف فاز بین جریان‌های دو سیم‌پیچ از خازن استفاده می‌شود (شکل ۱-۲۸).

خازن‌ها با سیم‌پیچ استارت، سری می‌شوند. خازن‌های همراه سیم‌پیچ استارت، اگر توسط کلید گریز از مرکز، از مدار الکتریکی خارج شوند، از نوع خازن‌های الکترولیتی هستند و ظرفیت بالایی (حدود ۱۰۰ الی ۱۶۰ میکروفاراد) دارند (شکل ۱-۲۹ الف). در بعضی موتورها از دو نوع خازن الکترولیتی و روغنی استفاده می‌شود. علت استفاده از این خازن‌ها در مرحله‌ی اول تقویت گشتاور راه‌اندازی است. در مرحله‌ی بعدی، چون خازن روغنی همراه سیم‌پیچ استارت در مدار تغذیه باقی می‌ماند گشتاور کار را تقویت می‌کند و همچنین از تمام هسته‌ی استاتور در تولید قدرت مکانیکی استفاده می‌شود، لذا ضریب بهره‌ی موتور

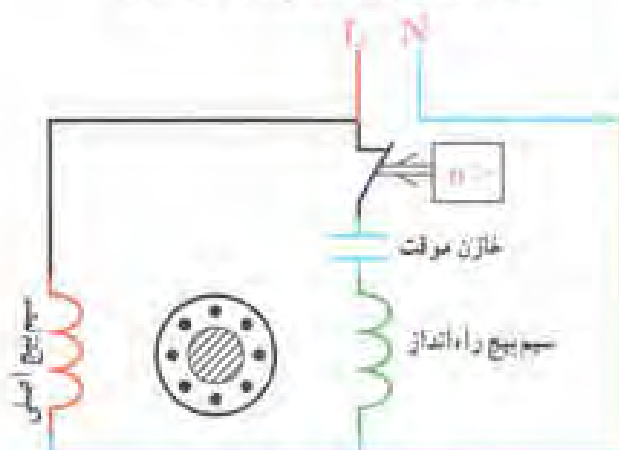

شکل ۱-۲۹ الف

افزایش می‌یابد. اصولاً ظرفیت خازن‌های الکترولیتی را سه برابر ظرفیت خازن‌های روغنی در نظر می‌گیرند (شکل ۱-۲۹-ب).

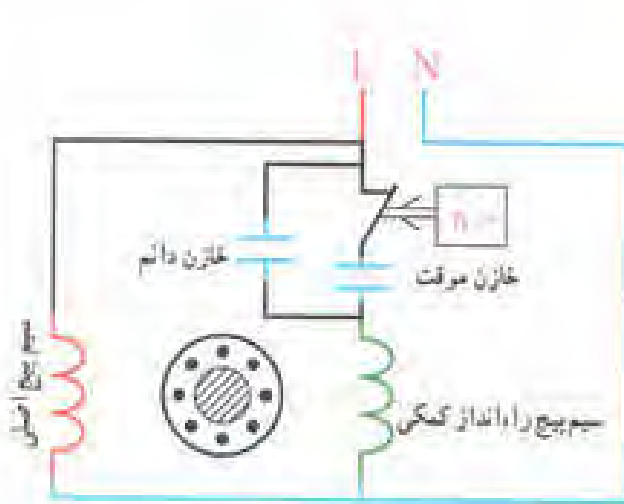

شکل ۱-۲۹-ب



موتور یک فاز راست گرد

موتور یک فاز چپ گرد

شکل ۱-۳۰

برای تعیین جهت گردش موتورهای یک‌فاز کافی است اتصال دو سر سیم بیج اصلی یا دو سر سیم بیج استارت را عوض کنیم (شکل ۱-۳۰).

مثال: یک الکتروموتور یک فاز ۲۲ نیار چهار قطب مفروض است. دیاگرام سیم‌بندی آن را به صورت متحد‌المركز چهار قطب، با استارت موقت طرح و نقشه‌ی مدور و گسترده‌ی آن را رسم کنید.

محاسبات

$$Z = 22, m = 1$$

$$Z_m = \frac{2}{3} Z = \frac{2}{3} \times 22 = 16 \text{ تعداد نیارهای سیم بیج اصلی}$$

$$Z_s = \frac{1}{3} Z = \frac{1}{3} \times 22 = 8 \text{ تعداد نیارهای سیم بیج استارت}$$

$$\text{گام قطبی از رابطه‌ی } \gamma_p = \frac{Z}{3p} \text{ به دست می‌آید:}$$

$$\gamma_p = \frac{22}{3} = 6$$

چون تعداد نیارهای مربوط به سیم بیج اصلی $Z_m = 16$ می‌باشد تعداد نیارهای زیر هر قطب در هر فاز، از تقسیم Z_m به تعداد قطب‌ها به دست می‌آید.

$$q_m = \frac{Z_m}{3p} \Rightarrow q_m = \frac{16}{3} = 2$$

برای محاسبه‌ی تعداد شمارهای زیر هر قطب در هر فاز مربوط به سیم‌بیج استارت، از رابطه‌ی $q_s = \frac{Z_p}{2p}$ استفاده می‌شود.

$$q_s = \frac{Z_p}{2p} \Rightarrow q_s = \frac{8}{4} = 2$$

موتورهای یک فاز معمولاً به ازای قطب، سیم‌بندی می‌شوند. بدین علت سیم‌بندی از نوع گام کسری می‌باشند و تعداد کلاف‌ها، در هر گروه کلافه، به اندازه‌ی $q' = \frac{q}{2}$ می‌باشند. کسری گام در سیم‌بیج استارت و اصلی، برابر نصف شمارها در زیر هر قطب در هر فاز می‌باشند.

در سیم‌بیج اصلی، گام سیم‌بندی به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$Y_{sm} = Y_p - \frac{q_s m}{p} = 6 - 2 = 4$$

در سیم‌بیج استارت گام سیم‌بندی به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$Y_{sa} = Y_p - \frac{q_s}{p} = 6 - 1 = 5$$

پس از محاسبات، جدول دیاگرام سیم‌بندی را تشکیل می‌دهیم. برای هر یک از سیم‌بیج‌های استارت و اصلی یک جدول جداگانه رسم می‌کنیم. در هر جدول کسری گام مربوطه را منظور می‌کنیم.

جدول سیم‌بندی اصلی با توجه به گام قطبی و گام سیم‌بندی ($q' = 2$ و $q = 2$ و $Y_p = 6$ و $Y_{sm} = 4$) مطابق جدول ۱-۳۱ می‌باشند. برای تشکیل جدول سیم‌بیج استارت از طریق زاویه‌ی الکتریکی شمارها، شمار شروع سیم‌بیج استارت را تعیین می‌کنیم.

$$\alpha_{sa} = \frac{P \times 360}{Z} = \frac{2 \times 360}{24} = 30$$

جدول ۱-۳۱


$\begin{matrix} m \\ 2p \end{matrix}$	$U_1 - U_2$	
$\begin{matrix} N \\ 2 \end{matrix}$	23	24
$\begin{matrix} S \\ 2 \end{matrix}$	5	6
$\begin{matrix} N \\ 2 \end{matrix}$	11	12
$\begin{matrix} S \\ 2 \end{matrix}$	17	18
	23	24

جدول ۱-۳۲

$2p$	m	$W_1 \cdot W_2$
N	3	4
		9
S	6	10
		15
N	9	16
		21
S	12	22


$$W_1 = 1 + \frac{90}{\alpha_{12}} = 1 + \frac{90}{30} = 4$$

جدول سیم‌بندی استارت با توجه به گام قطبی و گام سیم‌بندی ($q_1 = 1$ و $q_2 = 2$ و $Y_p = 6$ و $Y_m = 5$) مطابق جدول ۱-۳۲ می‌باشد.

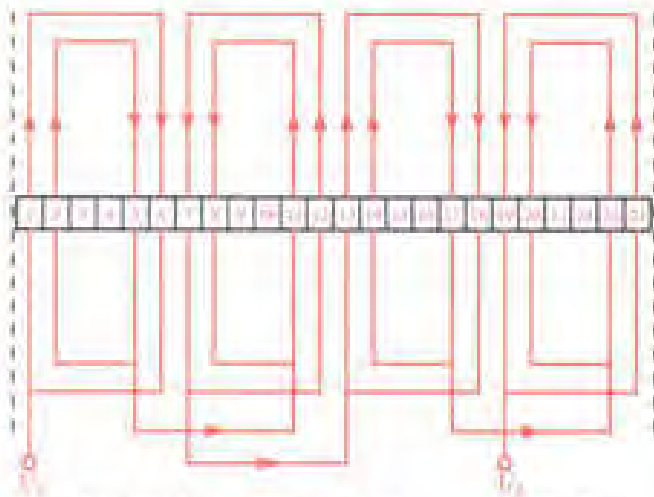


شکل ۱-۳۳- سیم‌بندی اصلی موتور ۲۴ قطب تک‌قطب ۴ قطب

دیاگرام گسترده‌ی سیم‌بندی اصلی مطابق شکل (۱-۳۳) می‌باشد. این دیاگرام نشان می‌دهد که گام سیم‌بندی برابر ۴ است و نوع سیم‌بندی متحد‌المرکز و به‌ازای قطب است و اتصال گروه کلاف‌ها، اتصال دور می‌باشد.

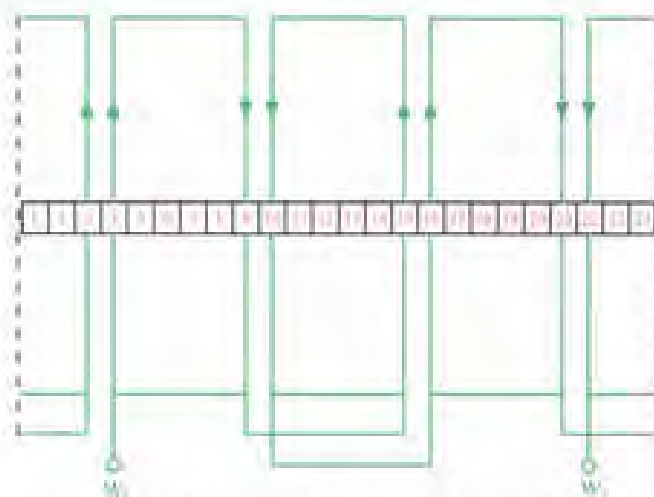


شکل ۱-۳۴- دیاگرام سیم‌بندی استارت موتور ۲۴ قطب ۴ قطب

دیاگرام سیم‌بندی سیم‌بندی استارت ۳ شماره بعد از سیم‌بندی اصلی شروع می‌شود. یک سوم شماره‌ها بر اساس جدول ۱-۳۲ توسط سیم‌بندی استارت اشغال شده است (شکل ۱-۳۴).

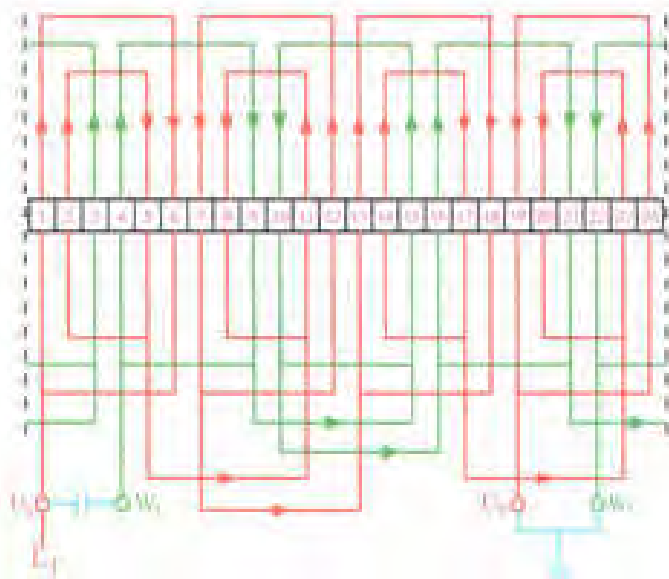


شکل ۱-۳۵- دیاگرام کامل موتور ۲۴ قطب تک فاز ۴ قطب راست گرد

شکل (۱-۳۵) اتصال کامل سیم پیچی موتور ۲۴ قطب ۴ قطب را با راه انداز خازنی، به صورت راست گرد، نشان می دهد. توجه شود که جهت جریان در سیم پیچ اصلی و سیم پیچ استارت هم جهت می باشند؛ ولی با تعویض اتصال دو سر سیم پیچ استارت یا سیم پیچ اصلی، جهت جریان ها در دو سیم پیچ مخالف یکدیگر شده و موتور چپ گرد می شود (شکل ۱-۳۶).

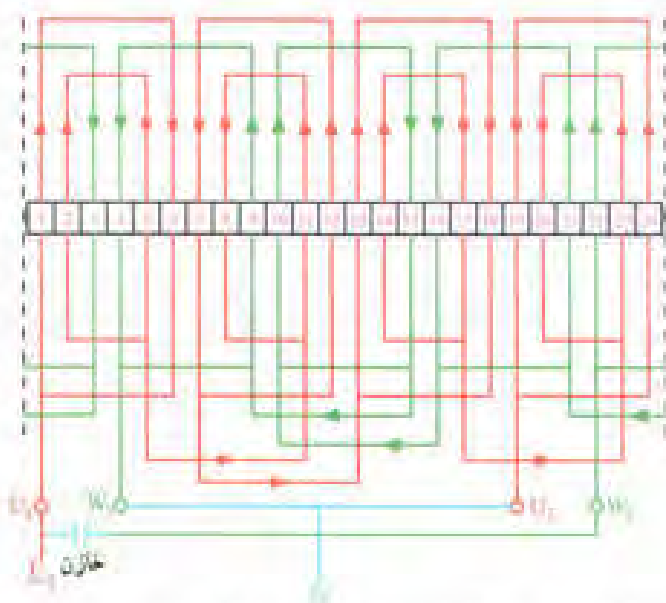


شکل ۱-۳۶- دیاگرام کامل موتور ۲۴ قطب تک فاز ۴ قطب چپ گرد

دیاگرام مدور سیم‌بیج اصلی موتور ۲۴ شیار ۴ قطب مطابق شکل (۱-۳۷) رسم می‌شود.

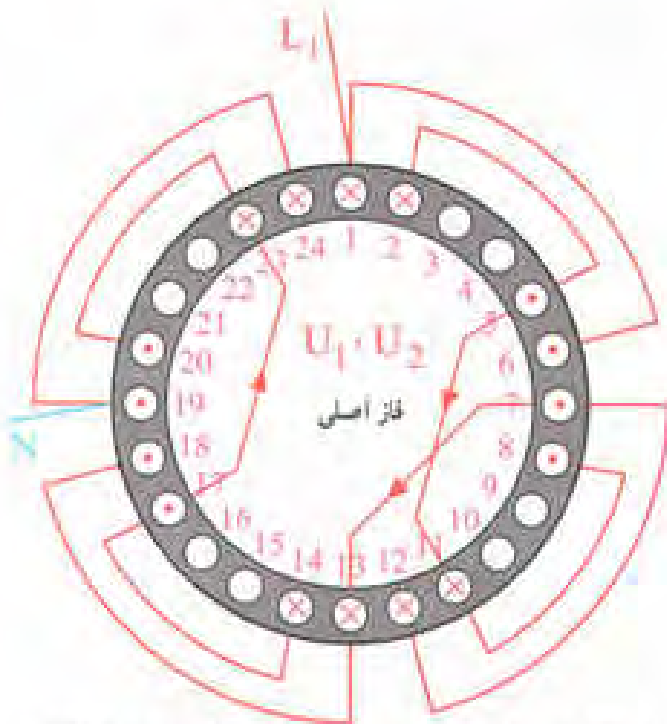


شکل ۱-۳۷- دیاگرام مدور سیم‌بیج اصلی موتور ۲۴ شیار تک‌فاز ۴ قطب.

دیاگرام مدور سیم‌بیج استارت موتور ۲۴ شیار ۴ قطب مطابق شکل (۱-۳۸) رسم می‌شود.

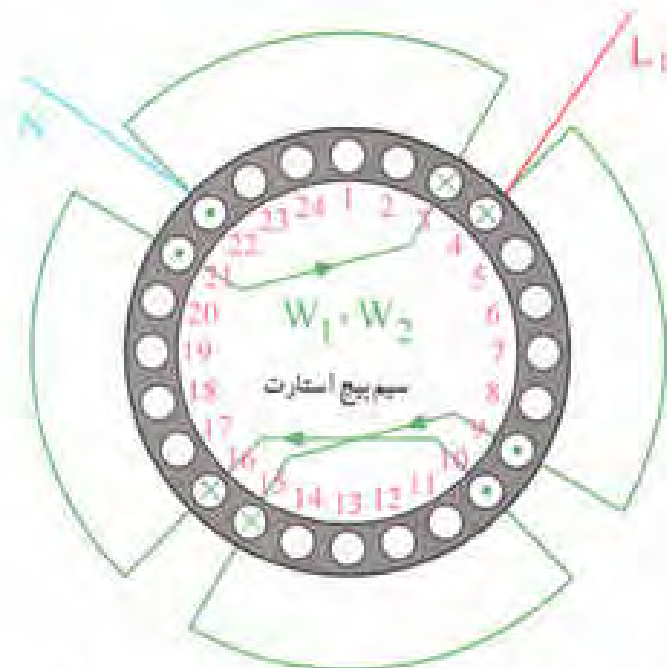

شکل ۱-۳۸- دیاگرام مدور سیم‌بیج استارت موتور ۲۴ شیار تک‌فاز ۴ قطب

دیاگرام مدور سیم پیچ اصلی و استارت موتور ۲۲ شماره قطب ۴ مطابق شکل (۱-۳۹) رسم می شود.

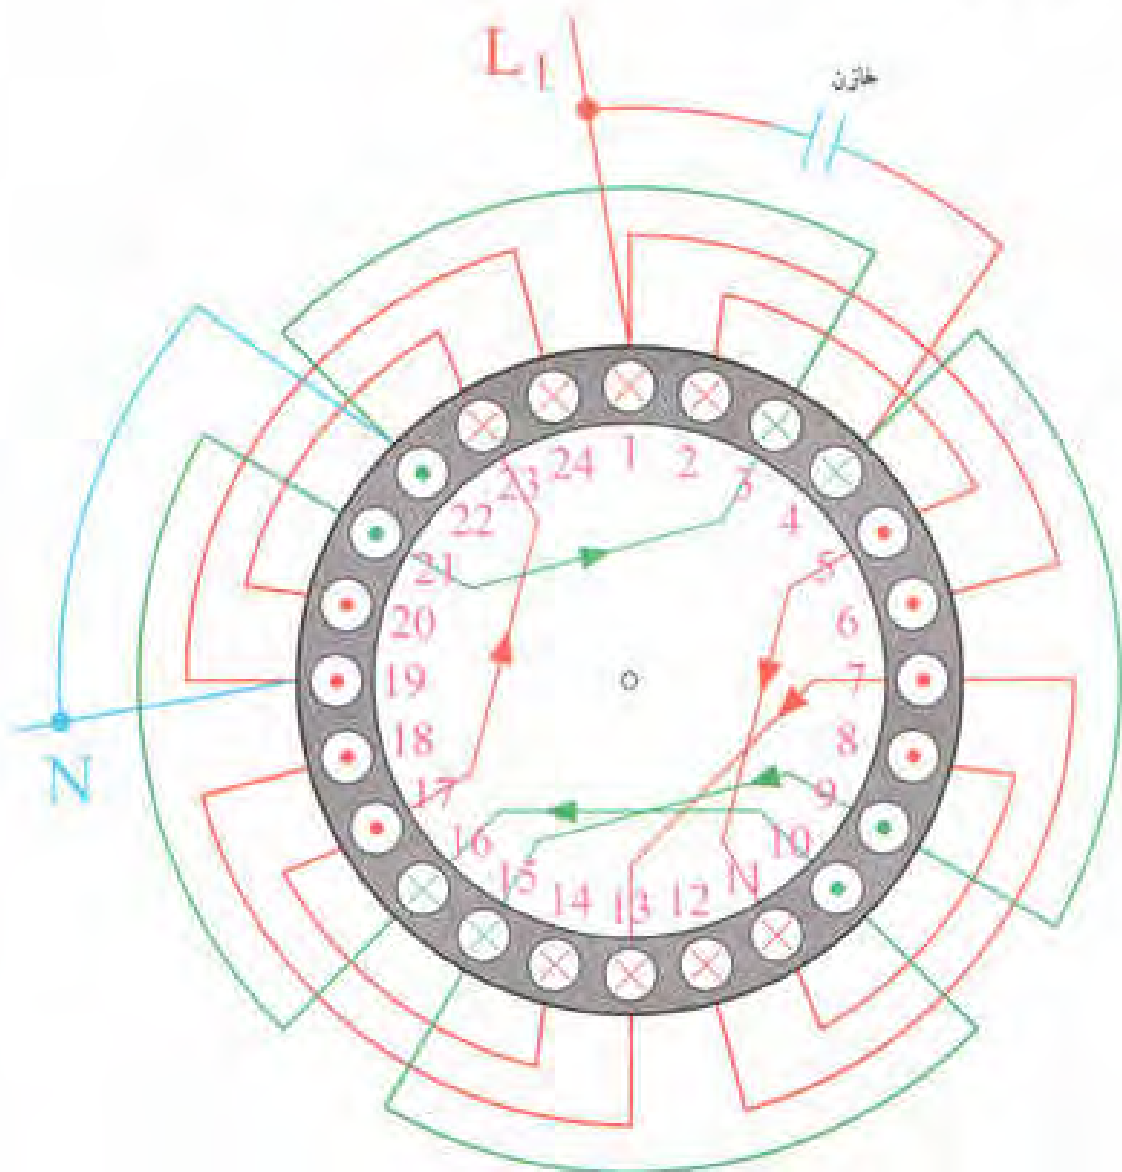

شکل ۳۹-۱- دیاگرام مدور سیم پیچ اصلی و استارت موتور ۲۲ شماره تک فاز ۴ قطب

مثال: یک الکتروموتور ۳۶ شماره تک فاز مقروض است، سیم بندی این موتور را به صورت ۶ قطب تک فاز با سیم پیچ دائم در مدار طرح و دیاگرام گسترده ی آن را رسم کنید.
حل:


۱- مشخصات موتور را یادداشت می کنیم.

طرح دو فاز ، تک فاز ، $2P = 4$ ، $m = 2$ ، $Z = 36$
یک طبقه ، یک سرعته

$$Y_p = \frac{Z}{2P} = \frac{36}{6} = 6$$

۲- گام قطبی را به دست می آوریم.

$$4 = \frac{Z}{2P \times 10} = \frac{36}{6 \times 2} = 3$$

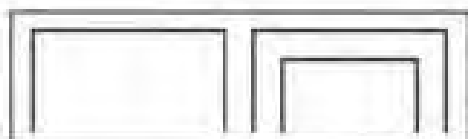

$$\alpha_{cc} = \frac{P \times 360}{Z} = \frac{6 \times 360}{36} = 30$$

$$U_1 = 1 \Rightarrow W_1 = 1 + \frac{90}{30} = 4$$

جدول ۱-۴۰

$\begin{matrix} m \\ 2p \end{matrix}$		
N		
S		
N		
S		
N		
S		

۳- تعداد تیارهای زیر هر قطب در هر فاز را محاسبه می‌کنیم.

۴- چون به عددی فرد می‌باشد گروه کلان‌ها را یک کلانی و ۲ کلانی منظور می‌کنیم.

۵- زاویه الکتریکی تیارها را محاسبه کرده و تیارهای شروع فازها را مشخص می‌کنیم.

۶- جدولی تشکیل می‌دهیم که در ستون به تعداد فازها و ردیف به تعداد قطب‌ها داشته باشد (جدول ۱-۴۰).

جدول ۱-۴۱

m $2p$	$U_1 \cdot U_2$			$W_1 \cdot W_2$		
N	1	36	2	4	3	5
S	6	8	7	9	11	10
N	13	12	14	16	15	17
S	18	20	19	21	23	22
N	25	24	26	28	27	29
S	30	32	31	33	35	34
		36			3	


۷- هر ستون را به سه قسمت تقسیم می‌کنیم. فاز U_1 و U_2 را از شماره‌های ۱ و ۲ شروع می‌کنیم و گروه کلاف بعدی را تکی در نظر می‌گیریم. در گروه کلاف‌های دوتایی، کسری گام را ۱ و در گروه کلاف‌های تکی کسری گام را ۲ منظور می‌کنیم. فاز W_1 و W_2 را از شماره ۴ شروع می‌کنیم. با پیشرفت کار، تجربه‌ی کافی برای انتخاب گروه کلاف‌ها را پیدا خواهیم کرد (جدول ۱-۴۱).

۸- در طول کاغذ A_0 ، ۳۶ تبار رسم می‌کنیم (شکل ۱-۴۲).




شکل ۱-۴۲ رسم تبارها

۹- با توجه به جدول ۱-۴۱ ابتدا سیم‌بج فاز U_1 و U_2 را رسم می‌کنیم (شکل ۱-۴۳).

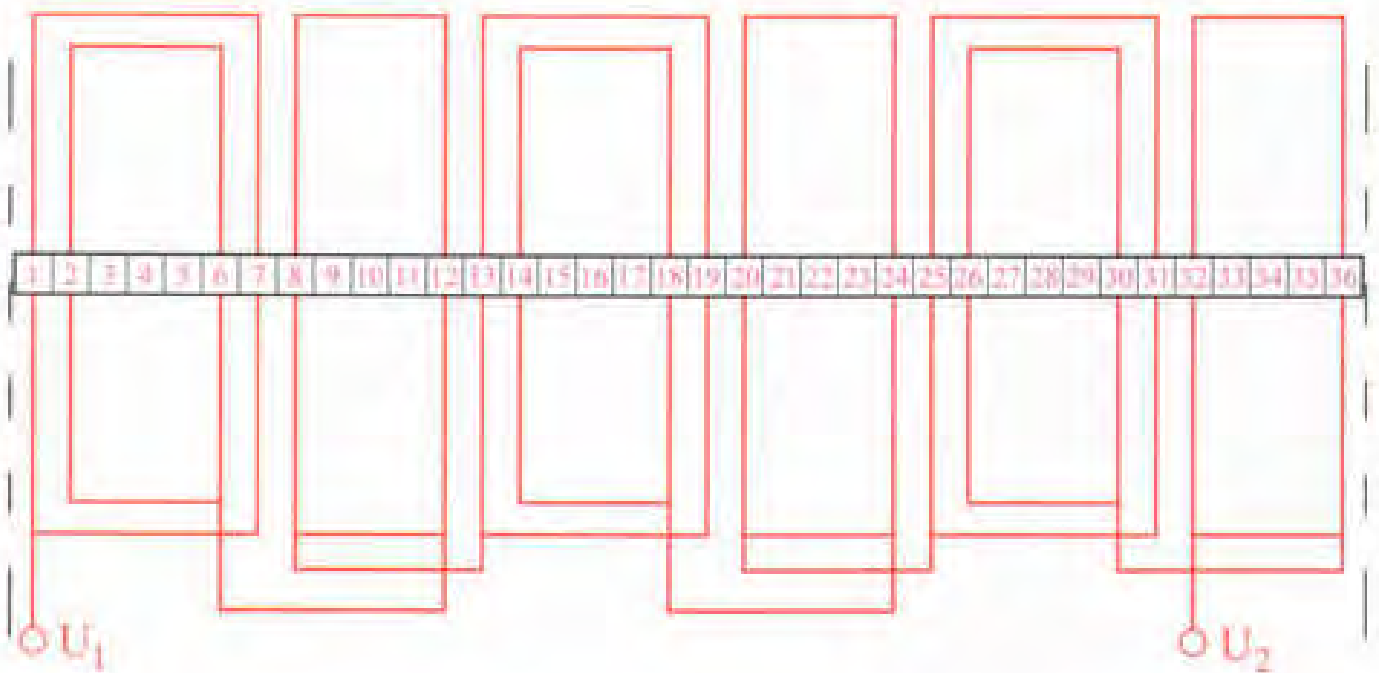


شکل ۱-۴۳- ترسیم سیم‌بج فاز U_1 و U_2

با توجه به جدول ۱-۴۱ سیم‌بج فاز W_1 و W_2 را مطابق شکل (۱-۴۴) رسم می‌کنیم.

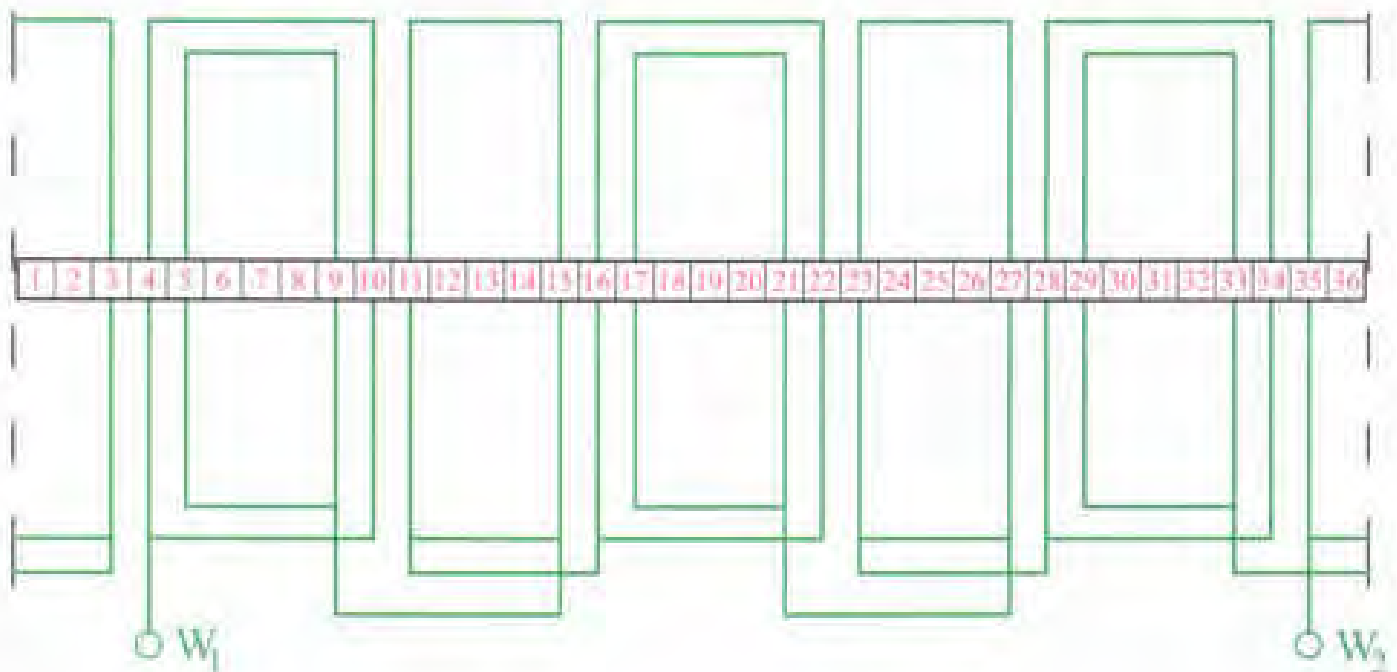

شکل ۱-۴۴- ترسیم سیم‌بج فاز W_1 و W_2

۱- دیاگرام را کامل می‌کنیم و براساس نقطه‌ی مشخصی از منحنی دو فاز (نقطه‌ی A) قطب‌بندی می‌کنیم. اختلاف فاز از طریق خازن تأمین می‌شود (شکل ۲۵-۱).

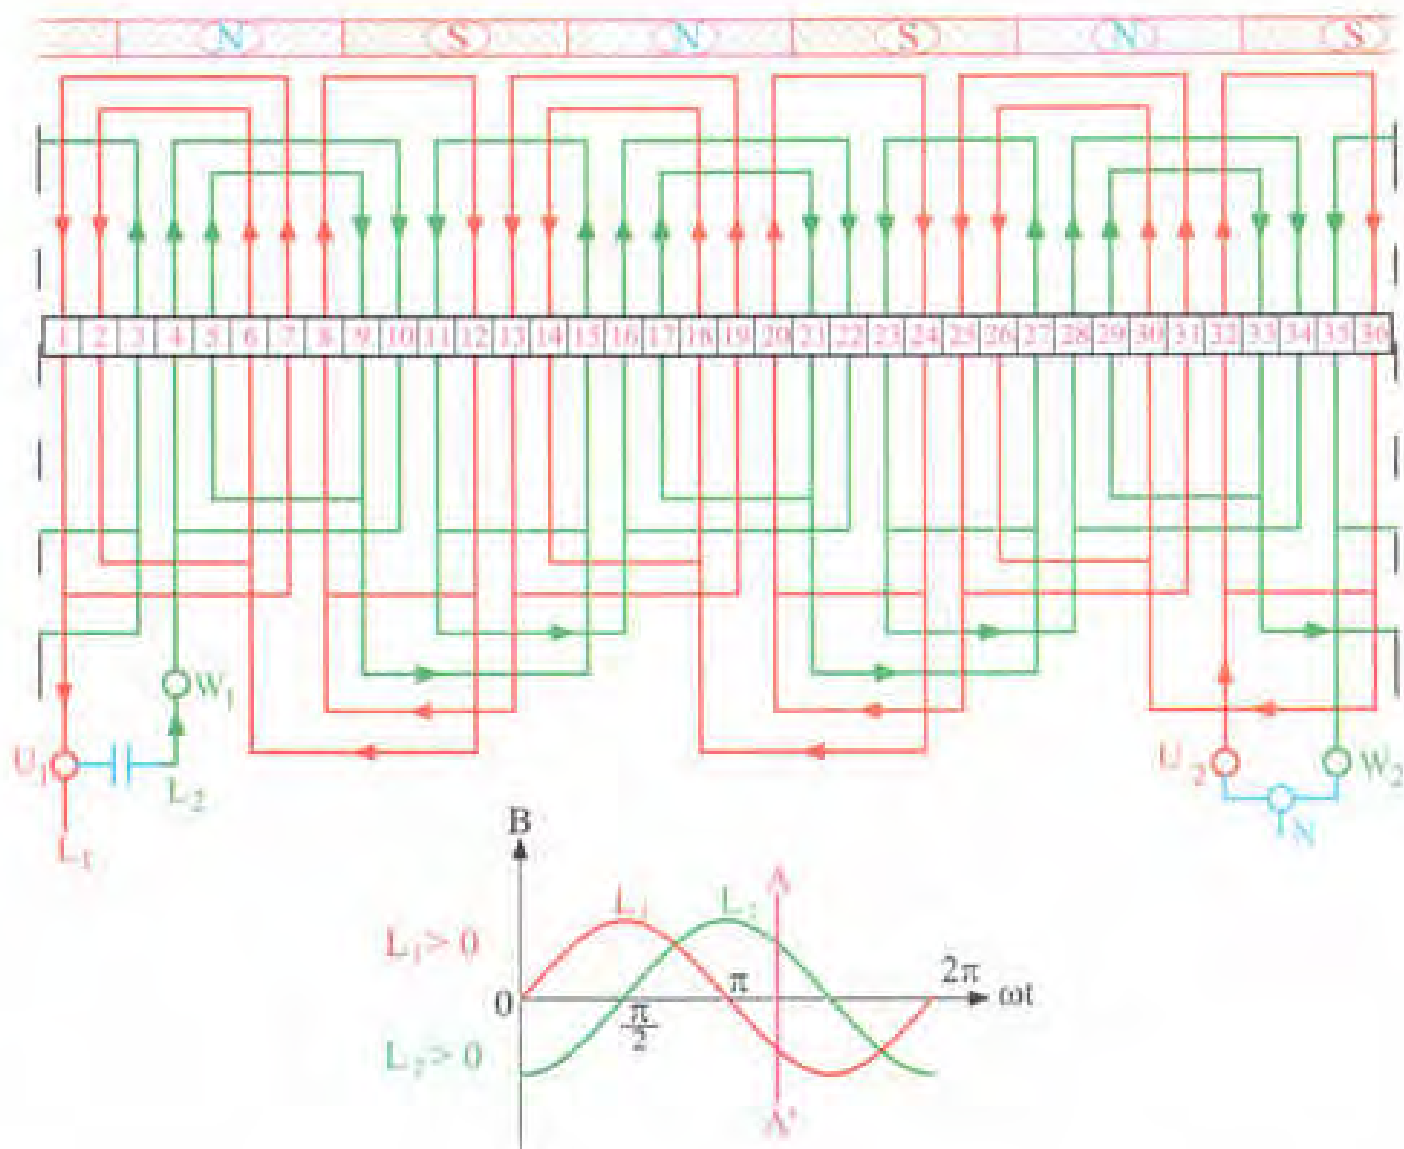

شکل ۲۵-۱- شکل کامل نیم‌بجی موتور ۳۶ قطب

۵-۱- کارهای عملی

۱-۵-۱- کار عملی شماره ۱

زمان: ۸ ساعت

هدف: محاسبه و ترسیم دیاگرام سیم‌بندی موتور یک‌فاز یک طبقه‌ی یک سرعته با سیم‌بندی طرح دو فاز نکات ایمنی: روشنایی مناسب را روی میز کار فراهم کنید.

از میز و صندلی استاندارد نقشه‌کشی استفاده کنید.

وسایل و ابزار مورد نیاز:

۱- کاغذ معمولی برای محاسبات و جدول‌ها، ۲ برگ

۲- کاغذ A۴ سفید یا شطرنجی یک برگ

۳- خط‌کش، ۳ سانتی

۴- مداد در چهار رنگ

۵- مداد تراش و پاک‌کن

۶- برگار

۷- شابلن حروف و دایره، هر کدام یک عدد

۸- گونیا

۹- نقاله

۱۰- میز کار

هشال: یک الکتروموتور ۲۲ تیار یک‌فاز مفروض است.

سیم‌بندی این موتور را به صورت ۴ قطب یک‌فاز با سیم‌پیچ دائم در مدار طرح و دیاگرام گسترده‌ی آن را رسم کنید.

مراحل انجام کار

۱- مشخصات موتور را یادداشت کنید.

۲- گام قطبی را به دست آورید.

۳- تعداد شماره‌های زیر هر قطب در هر فاز را محاسبه کنید.

۴- تعداد کلاف‌های هر گروه کلاف را مشخص کنید.

۵- زاویه الکتریکی شماره‌ها را محاسبه کنید و شماره‌های شروع فازها را مشخص سازید.

۶- جدولی تشکیل دهید که دو ستون، به تعداد فلزها، و ۲ ردیف، به تعداد قطب‌ها، داشته باشد (جدول ۱-۴۶).

جدول ۱-۴۶


m		
$2p$		
Z		
S		
Z		
S		

جدول ۱-۴۷

m $2p$	$U_1 \cdot U_2$		$W_1 \cdot W_2$	
N	1		4	
S				
N				
S				


۷- هر ستون را به ۹ قسمت تقسیم کنید. فاز U_1 و U_2 را از شماره‌های ۱ شروع کنید. فاز W_1 و W_2 را از شماره ۴ شروع کنید و جدول را کامل کنید (جدول ۱-۴۷).

۸- در طول کابل A_7 ، ۲۲ تیرا رسم کنید (شکل ۱-۴۸).

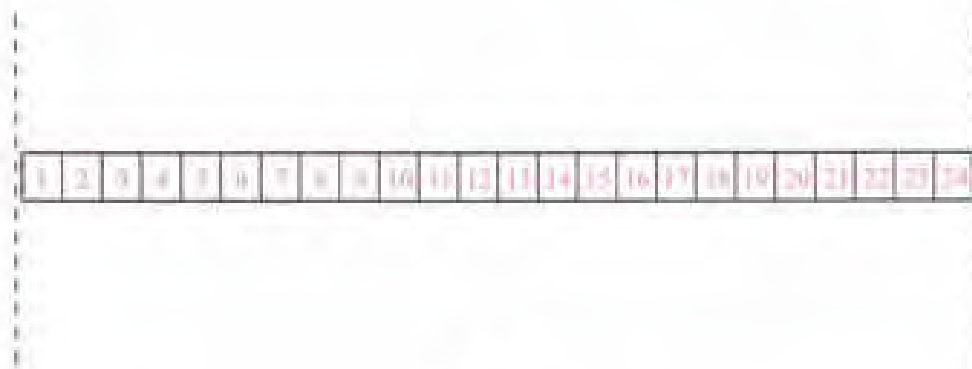


شکل ۱-۴۸

۹- با توجه به جدول ۱-۴۷ سیم‌بج فاز U_1 و U_2 را روی شکل (۱-۴۹) رسم کنید.

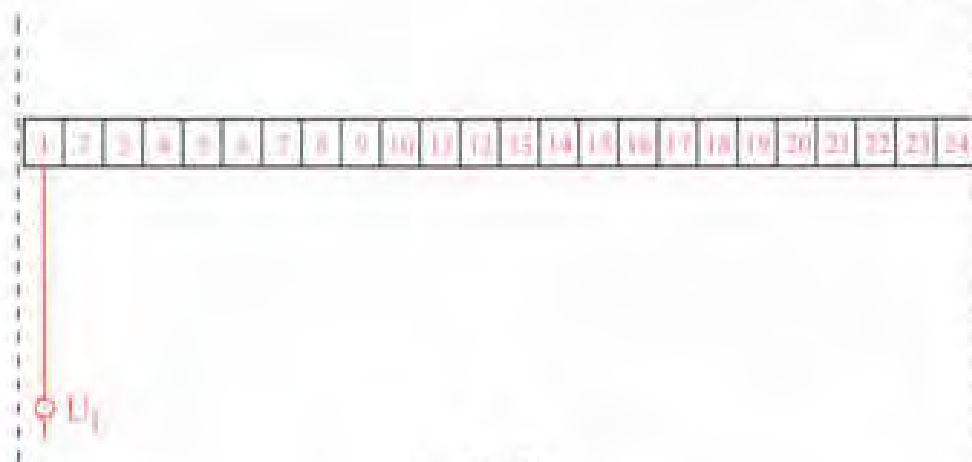



شکل ۱-۴۹

با توجه به جدول ۱-۲۷ سیم پیچ فاز W_1 و W_2 را روی شکل (۱-۵۰) ترسیم کنید.

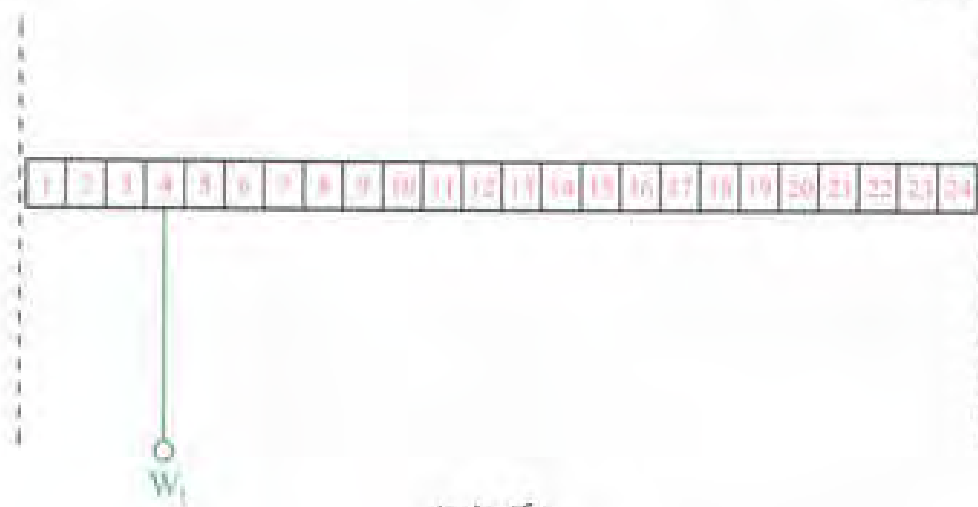

شکل ۱-۵۰

۱-۰ دیاگرام را روی شکل (۱-۵۱) کامل کنید و بر اساس نقطه‌ی A از منحنی دو فاز، دیاگرام کامل شده را قطب‌بندی کنید. فاز W_2 را از طریق خازن تأمین کنید.

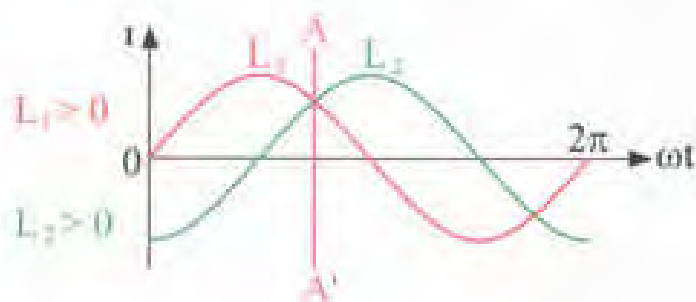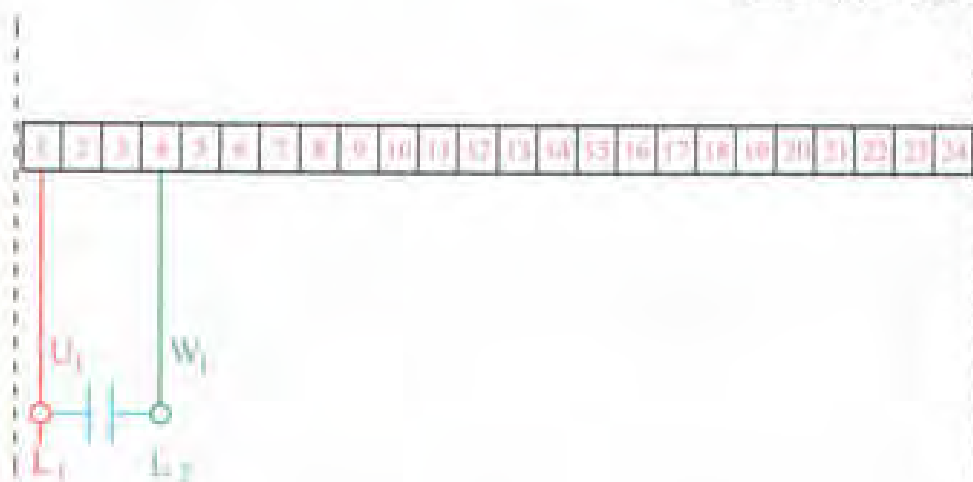

شکل ۱-۵۱

۲-۵-۱- کار عملی شماره ۲

زمان: ۱۰ ساعت

هدف: محاسبه و ترسیم دیاگرام سیم‌بندی موتور تک‌فاز یک طبقه‌ی یکسرشنه با سیم‌بندی استارت موقت نکات ایمنی: روشنایی مناسب را روی میز کار فراهم کنید. از میز و صندلی استاندارد نقشه‌کشی استفاده کنید.

وسایل و ابزار مورد نیاز

- ۱- کاغذ معمولی برای محاسبات و جدول ۱ برگ
- ۲- کاغذ A_۴ سفید یا شطرنجی یک برگ
- ۳- خط‌کش ۳۰ سانتی
- ۴- مداد در چهار رنگ
- ۵- مداد تراش و پاک‌کن
- ۶- برگار
- ۷- شابلن حروف و شماره، هر کدام یک عدد
- ۸- گویا
- ۹- نقاله
- ۱۰- میز کار

مثال: یک موتور ۲۴ سیار دو قطب یک فاز موجود است. دیاگرام سیم‌بندی این موتور را به صورت استارت موقت طرح و رسم کنید.

مراحل انجام کار

۱- مشخصات موتور را تعیین کنید.

سیم‌بندی استارت موقت ، $2P=2$ ، $m=1$ ، $Z_1=24$

۲- دو سوم تسمه‌ها را برای سیم‌پیچ اصلی در نظر بگیرید.

۳- یک سوم تسمه‌ها را برای سیم‌پیچ استارت در نظر

گیرید.

۴- تعداد تسمه‌های زیر هر قطب در هر فاز را برای سیم‌پیچ

اصلی و استارت به دست آورید.

۵- زاویه‌ی انکریجی و شروع فازها را مشخص کنید.

۶- جدولی مانند جدول ۱-۵۲ تشکیل دهید که دو ستون

و دو سطر داشته باشد.

جدول ۱-۵۲

m 2p		
N		
S		



۷- با توجه به $q_{ii} = 8$ و $q_{ij} = 4$ ، که هر دو زوج هستند کسری گام را برای سیم بیج استارت ۲ شمار و برای سیم بیج اصلی ۴ شمار منظور کنید. گام قطبی برابر $\gamma_p = \frac{Z}{\gamma p} = \frac{24}{4} = 12$ می باشد. جدول لازم را برای سیم بیج اصلی و استارت تشکیل دهید.

۸- روی کاغذ A_4 ، ۲۴ خانه که هر کدام نماینده ی یک شمار است رسم کنید.

۹- بر اساس جدول تهیه شده، دیاگرام سیم بیج اصلی را رسم کنید. سیم بیجی متحدالمرکز و به ازای قطب می باشد.


۱۰- سیم بیج استارت را که یک سوم شمارهای استاتور را پوشش می دهد بیاورید. شروع سیم بیج استارت را از شمار شماره ۷ در نظر بگیرید.

۱۱- بر اساس $\gamma_1 > 0$ و $\gamma_2 > 0$ دیاگرام را بر روی شکل (۱-۵۳) قطب بندی کنید.

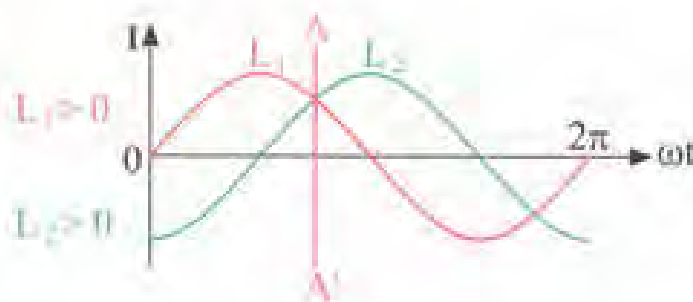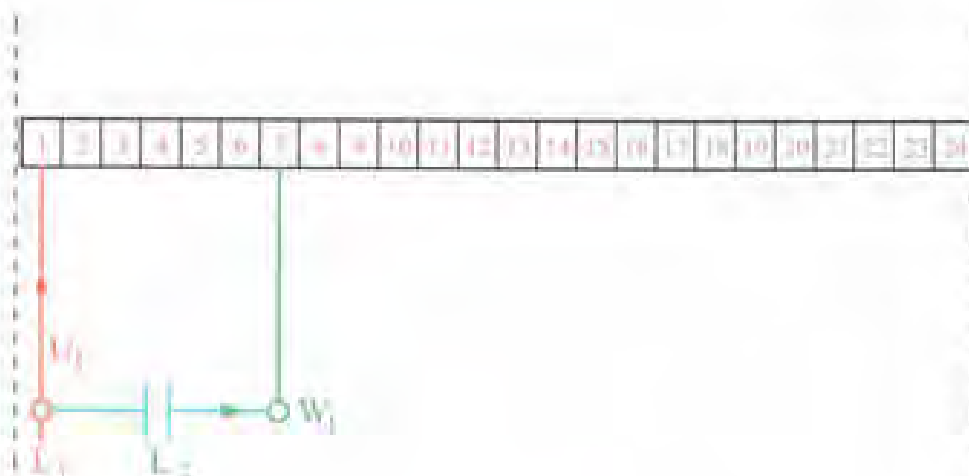


شکل ۱-۵۳

۱۲- برای رسم دیاگرام مدور، دو دایره‌ی متحدالمرکز به شعاع‌های ۶ و ۵ سانتی‌متر در وسط کاغذ A رسم می‌کنیم (شکل ۱-۵۴).

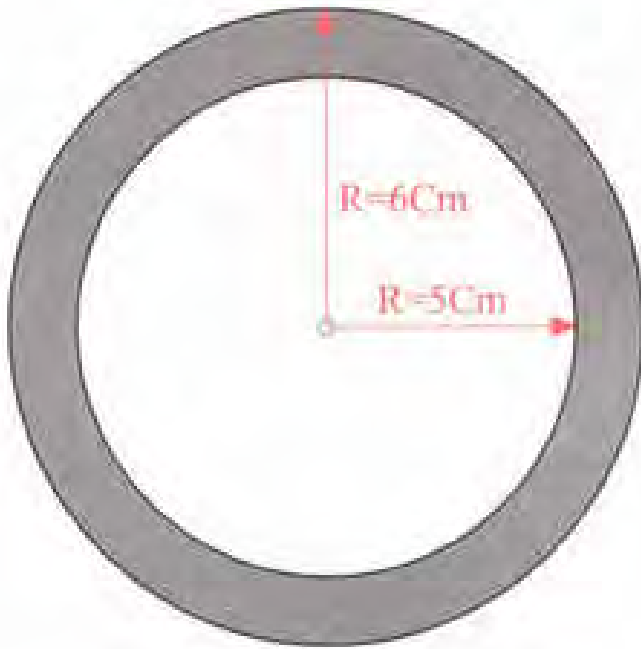


شکل ۱-۵۴

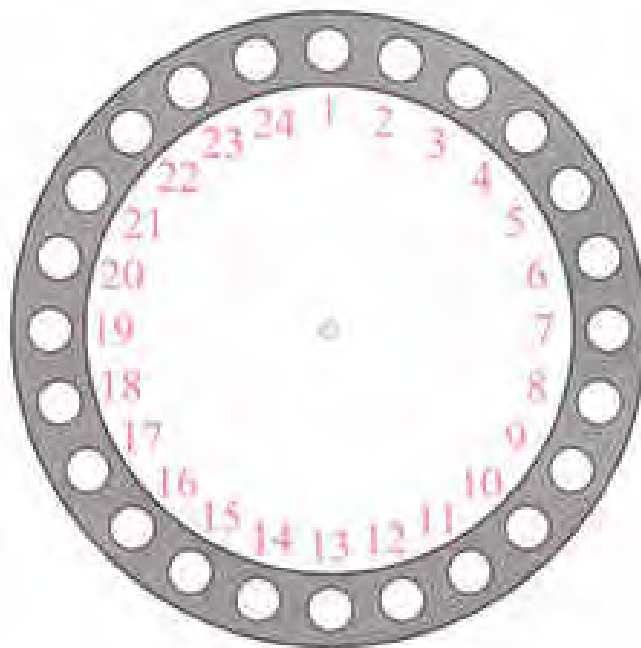

شکل ۱-۵۵


۱۳- بین دو دایره‌ی شکل ۱-۵۴ را به ۲۴ قسمت تقسیم می‌کنیم (شکل ۱-۵۵).

۱۴۔ اطراف شکل (۱-۵۵) شش دایره‌ی متحد‌المركز به اختلاف شعاع $7/5$ میلی متر مطابق شکل (۱-۵۶) رسم می‌کنیم.

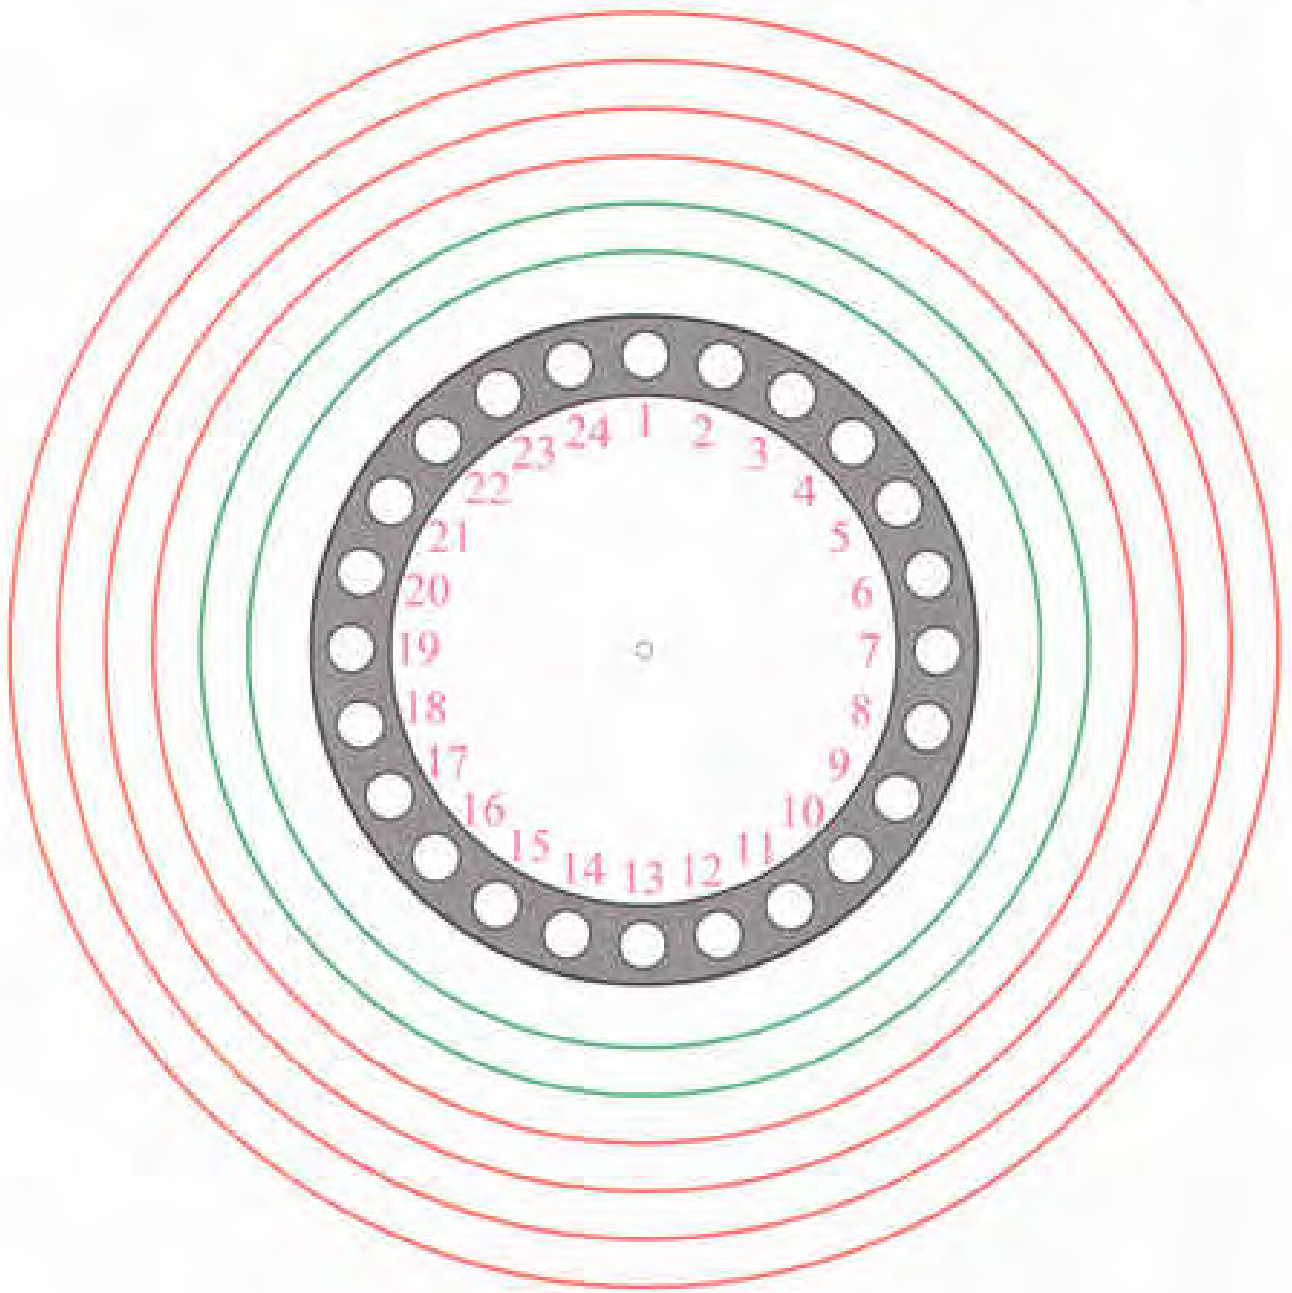


شکل ۱-۵۶

۱۵- چهار دایره‌ی بیرونی را به سیم بیج اصلی اختصاص می‌دهیم. دایره‌ی اولی (با بزرگ‌ترین شعاع) را توسط خطوطی که از شماره‌های ۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۲۴ رسم می‌کنیم مطابق شکل (۱-۵۷) به دو قسمت تقسیم می‌کنیم و کمان‌های مخصوص به شماره ۱ و ۲۴ و ۱۲ و ۱۳ را در دایره‌ی اولی پاک می‌کنیم. این عمل را برای دایره‌ی دوم، در شماره‌های ۲ و ۱۱ و ۱۴ و ۲۴ انجام می‌دهیم. همچنین برای دایره‌ی سوم در شماره‌های ۳ و ۱۰ و ۱۵ و ۲۲ و برای دایره‌ی چهارم در شماره‌های ۴، ۹ و ۱۶ و ۲۱ تقسیم‌بندی را مطابق شکل (۱-۵۷) انجام می‌دهیم.

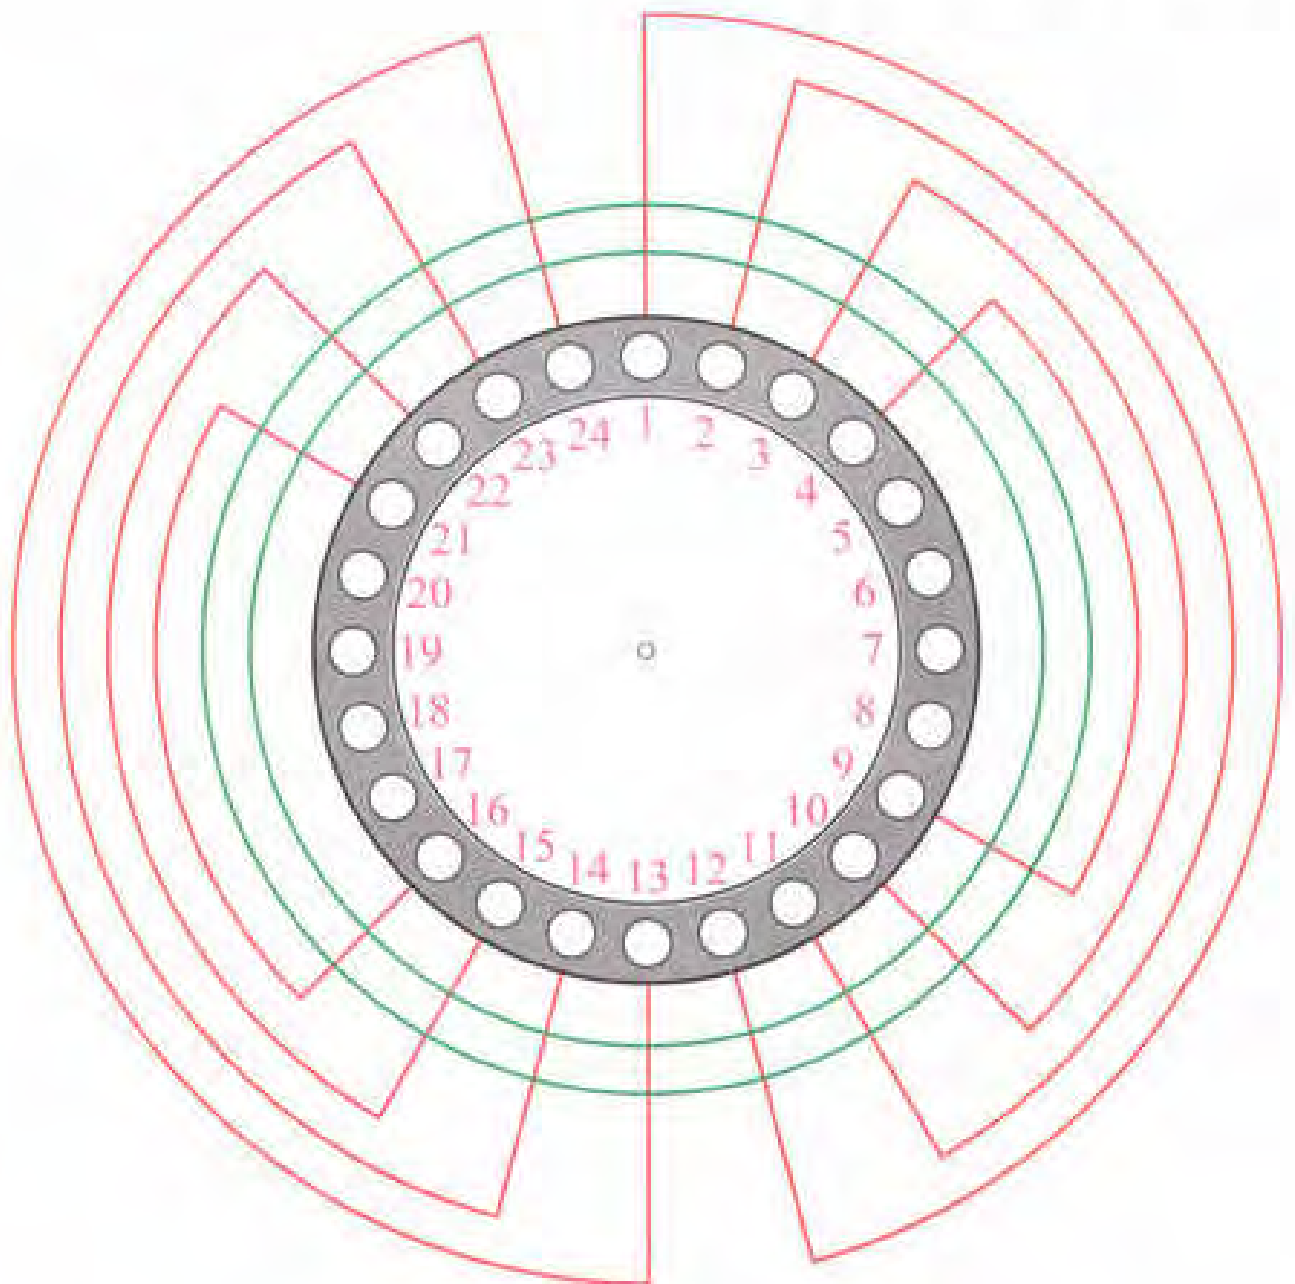


شکل ۱-۵۷

۱۶- دایره‌های ۵ و ۶ را به سیم بیج استوارت اختصاص می‌دهیم و دایره‌ی پنجم را توسط خطوطی که از شماره‌های ۷، ۱۸، ۶ و ۱۹ رسم می‌کنیم به دو قسمت تقسیم نمی‌کنیم و گمان دایره‌ی پنجم را که به شماره‌های ۷، ۱۸، ۶ و ۱۹ محدود می‌شود مطابق شکل (۱-۵۸) پاک می‌کنیم. سپس این عمل را برای دایره‌ی ششم در شماره‌های ۸، ۱۷، ۵ و ۲۰ تکرار می‌کنیم.

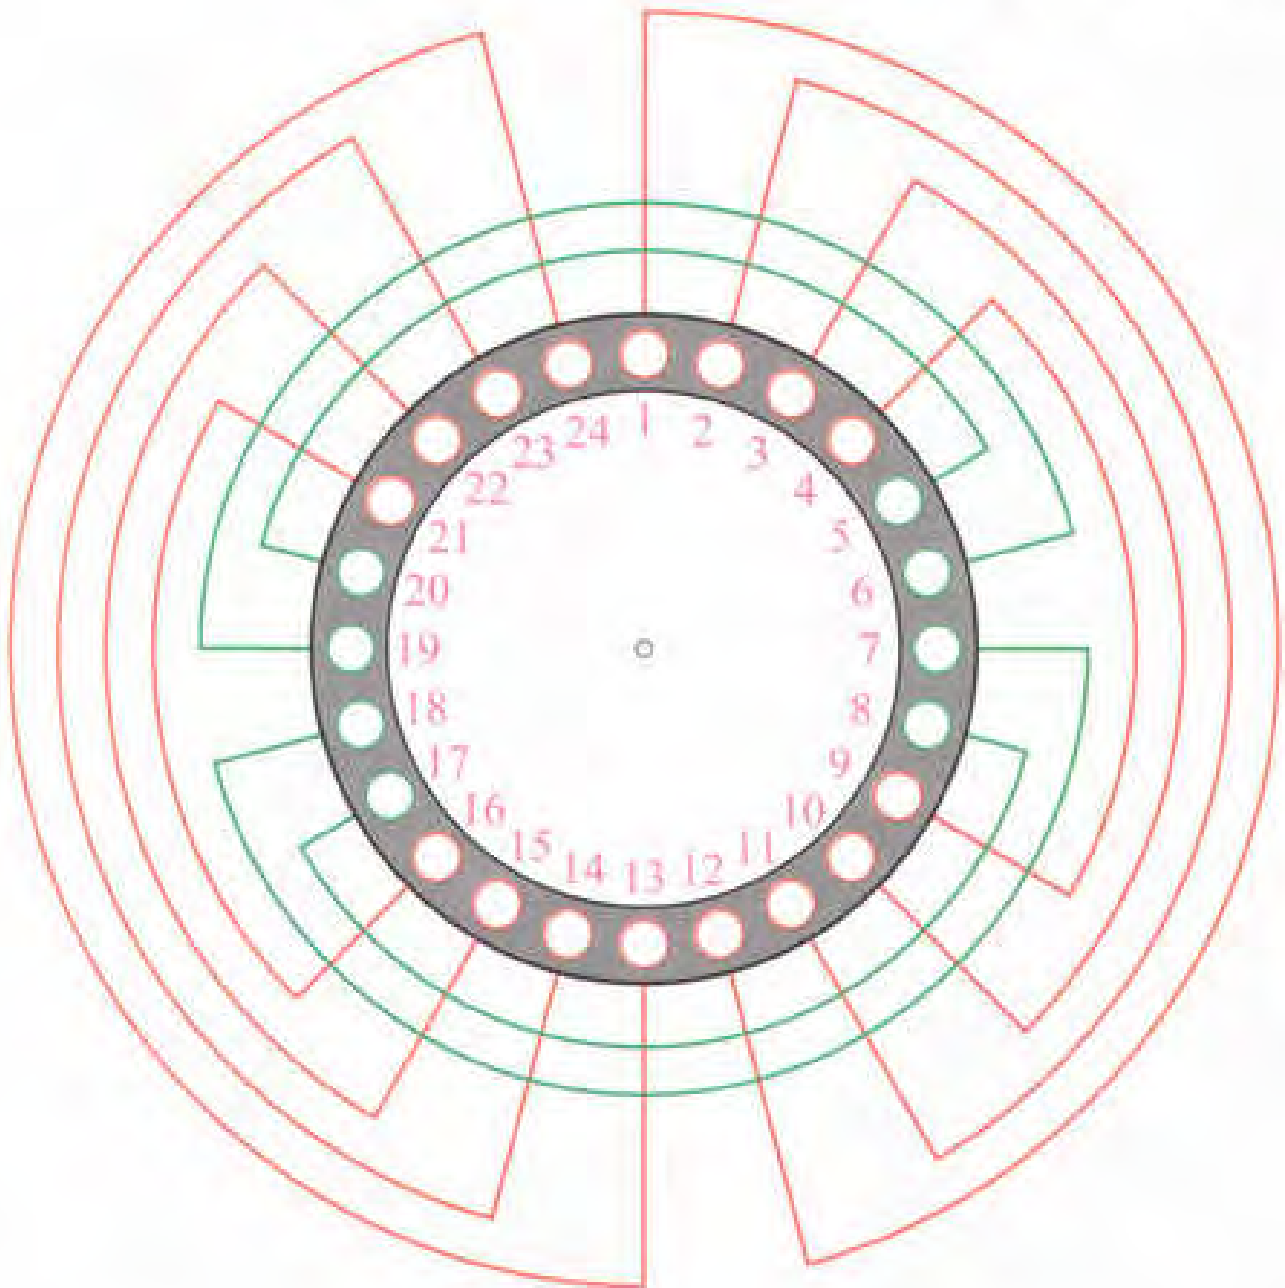


شکل ۱-۵۸

۱۷- ورودی U_1 را از شیار شماره ۱ انتخاب می‌کنیم. سرسیم خروجی از شیار شماره ۹، انتهای گروه کلاف را به سرسیم موجود در شیار شماره ۲۱، در گروه کلاف بعدی اتصال می‌دهیم. سرسیم خروجی از شیار شماره ۱۳ به U_2 را مشخص می‌کنیم (شکل ۱-۵۹).

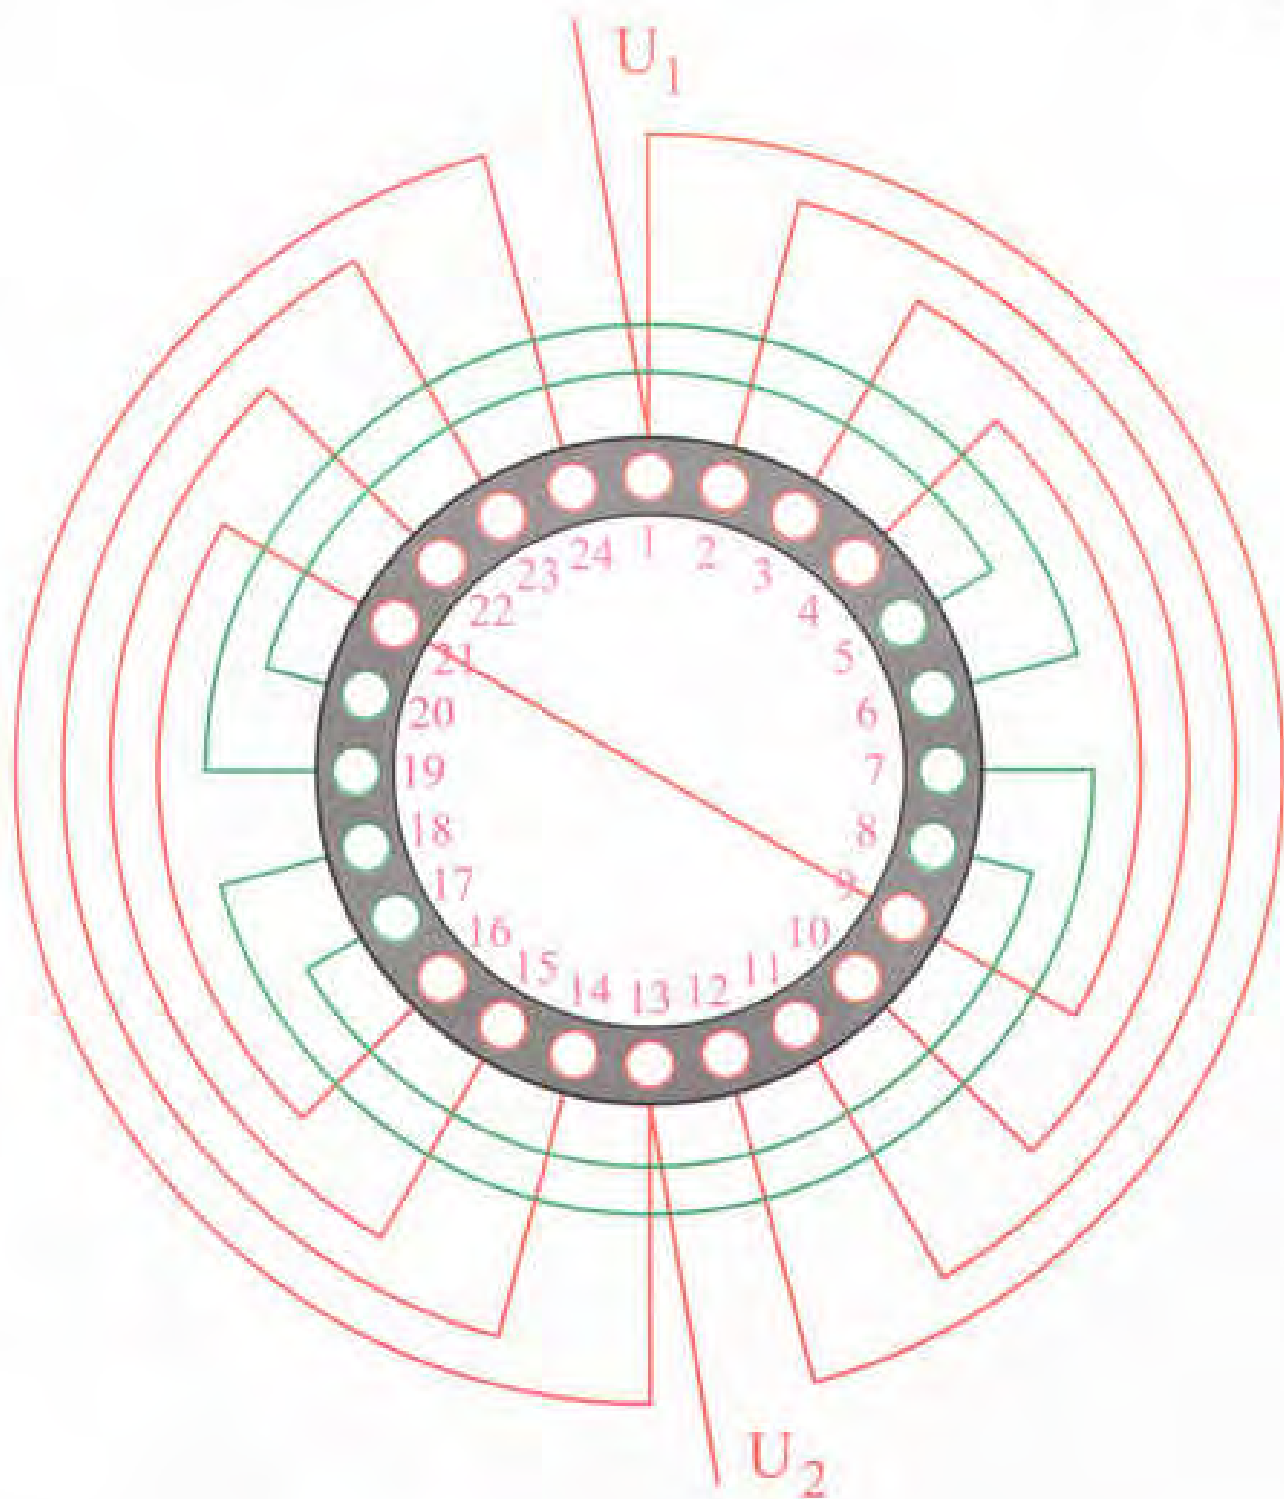



شکل ۱-۵۹

۱۸- ورودی W_1 را، از شمار شماره ۷ انتخاب می‌کنیم.
 سرسیم خروجی از شمار شماره ۱۷ را، به سرسیم موجود در
 شمار شماره ۵ اتصال می‌دهیم. سرسیم خروجی از شمار شماره
 ۱۹ را به W_2 مشخص می‌کنیم (شکل ۱-۶۰).

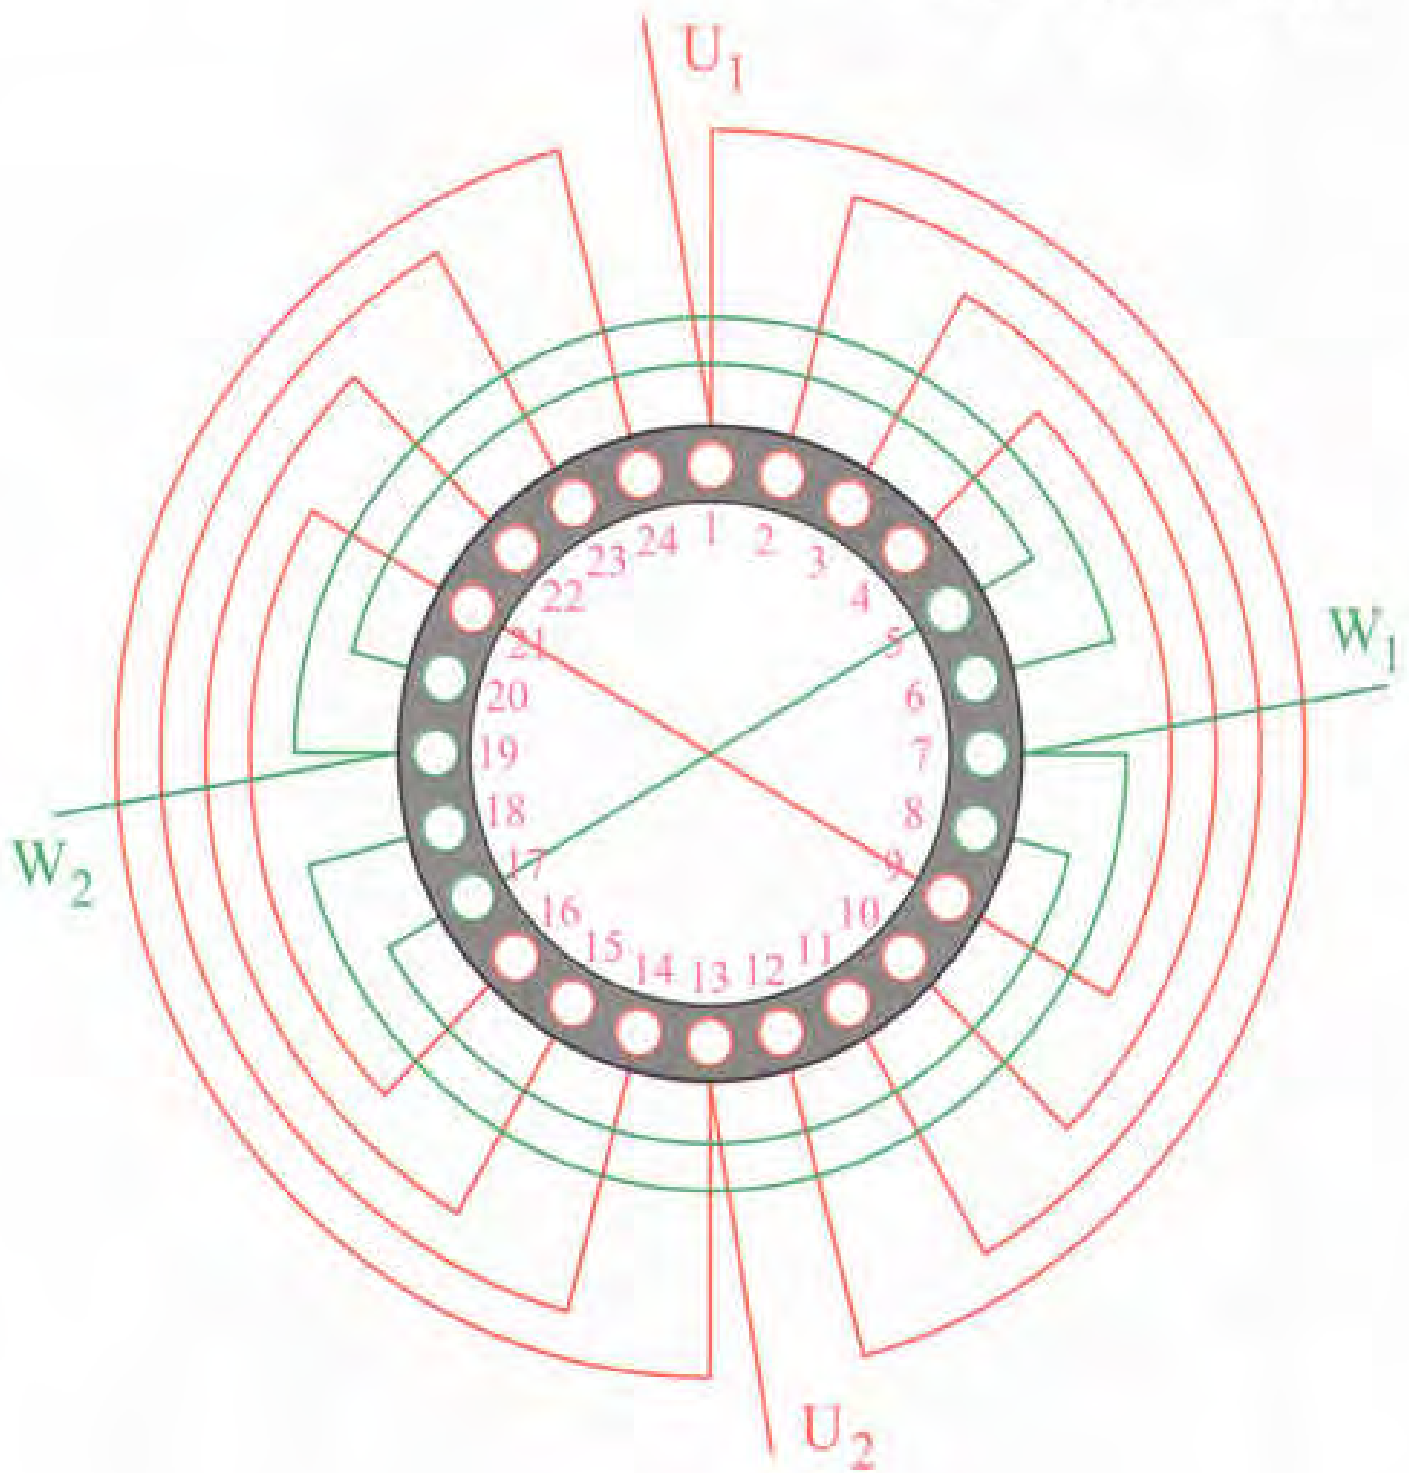

شکل ۱-۶۰

۱۹- بر اساس موقعیت $-I_1 > 0$ و $I_2 > 0$ ، قطب‌بندی سیم‌پیچی را انجام می‌دهیم (شکل ۱-۶۱).

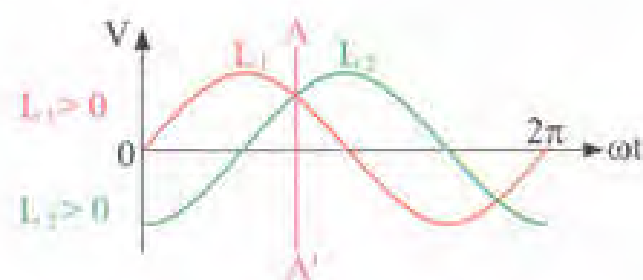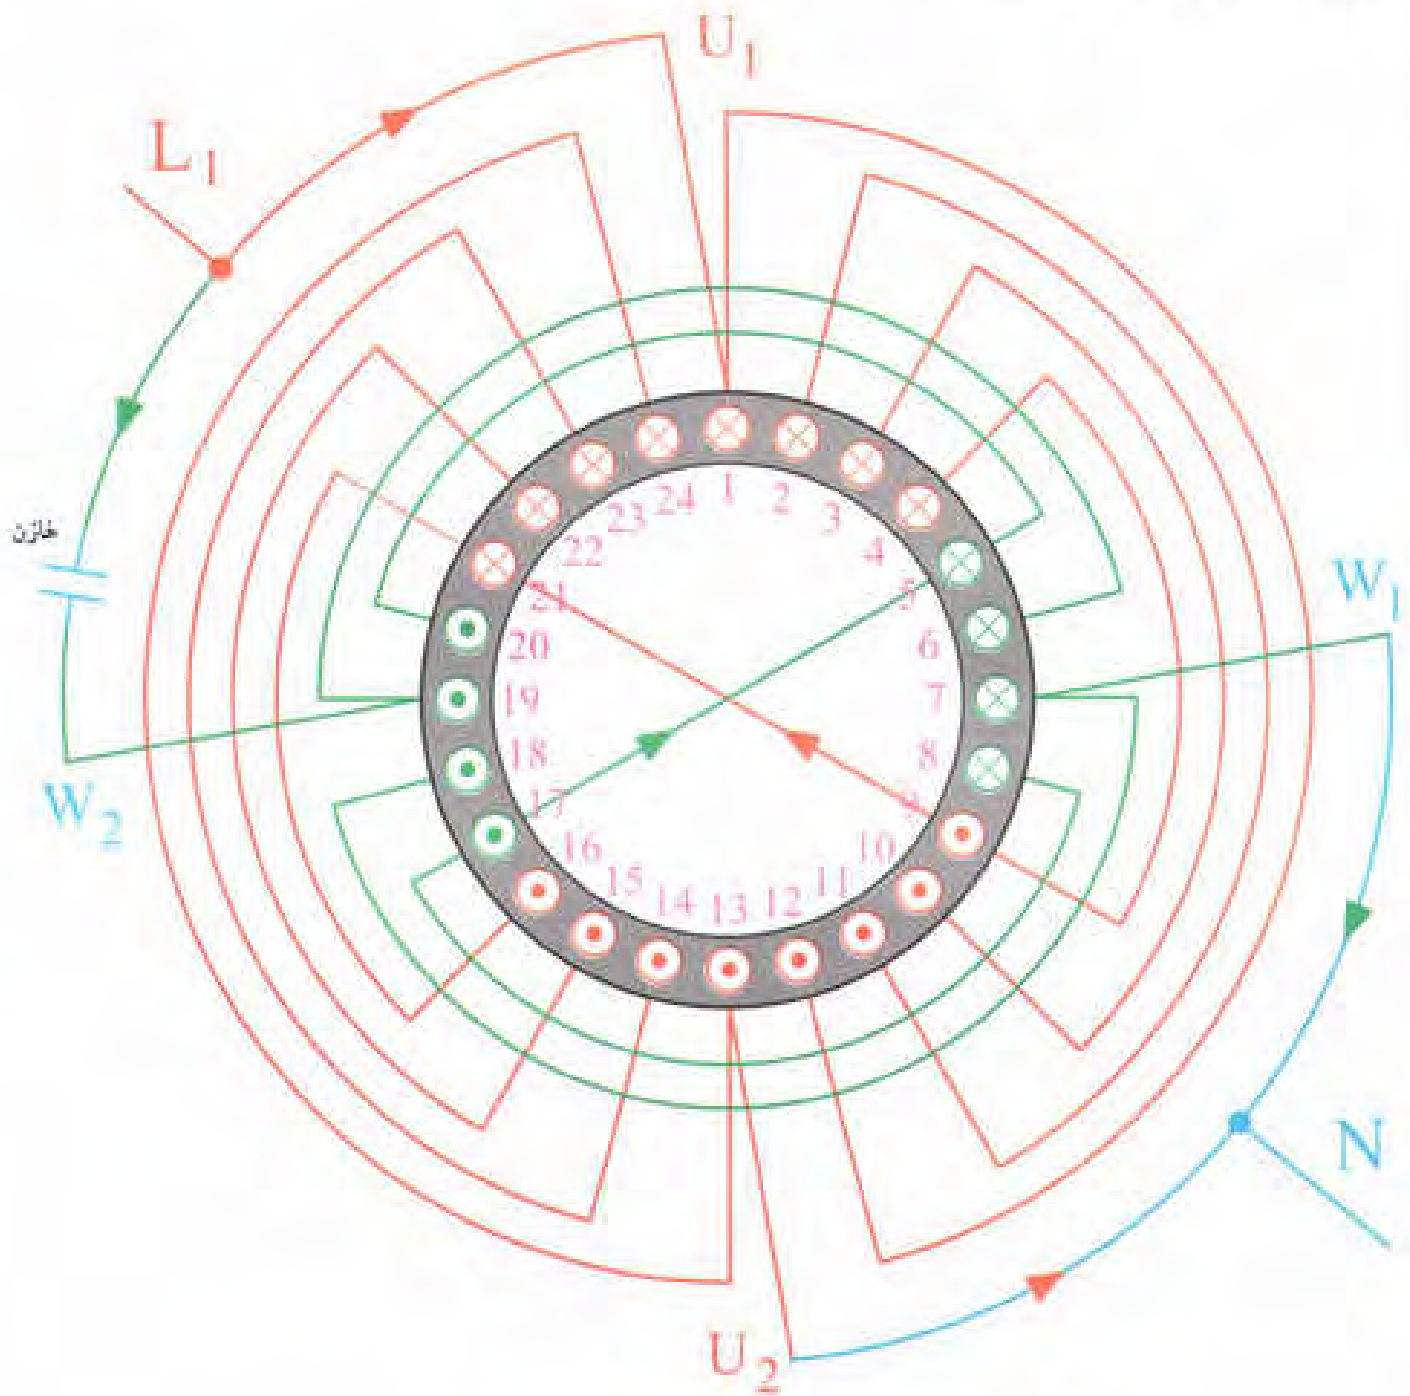

شکل ۱-۶۱

۳-۵-۱- کار عملی شماره ۳

زمان: ۱۲ ساعت

هدف: محاسبه و ترسیم دیاگرام سیم‌بندی موتور یک فاز یک طبقه‌ای دو سرعته، با سیم‌بندی استارت موقت نکات ایمنی: روش‌های مناسب را روی میز کار فراهم کنید و نیز از میز و صندلی استاندارد نقشه‌کشی استفاده کنید.

وسایل و ابزار مورد نیاز

۱- کاغذ معمولی برای محاسبات و جدول‌ها ۲ برگ

۲- کاغذ A_۴ سفید یا شطرنجی یک برگ

۳- خط‌کش ۳ سانتی

۴- مداد در چهار رنگ

۵- مداد تراش و پاک‌کن

۶- برگ‌کار

۷- شابلن حروف و دایره، هر کدام یک عدد

۸- گوتیا

۹- نقاله

۱۰- میز کار

مشال: یک موتور ۳۶ سیار تک‌فاز موجود است.

سیم‌بندی این موتور را برای دو حالت چهار قطب و شش قطب طرح کنید. این موتور، در هر حالت با چهار قطب راه‌اندازی می‌شود و توزیع سیم‌بندی استارت در داخل سیم‌ها مانند سیم‌بندی اصلی است.

مراحل انجام کار

۱- مشخصات موتور را یادداشت کنید.

۲- گام قطبی را برای $2P = 2$ به دست آورید.

۳- دو سوم سیم‌ها را برای سیم‌بندی اصلی در نظر بگیرید و تعداد آن‌ها را مشخص کنید.

۴- تعداد سیم‌های زیر هر قطب در هر فاز را برای $2P = 2$ به دست آورید.

۵- گام سیم‌بندی را برای $2P = 2$ تعیین کنید.

۶- سیم‌بندی را به ازای قطب و متحدالمرکز در نظر بگیرید.

۷- جدولی تهیه کنید که یک ستون برای U_1 و U_2 و چهار ردیف برای $2P = 4$ داشته باشد.

۸- چون $\frac{q_1}{p} = \frac{6}{3} = 2$ می‌باشد در ردیف اول سه شماره‌ای

متوالی ۳، ۲ و ۱ را منظور کنید و شماره یک را به U_1 اختصاص دهید و با توجه به $2P = 6$ جدول را به صورت متحدالمرکز کامل کنید.

۹- زاویه‌ی الکتریکی سیم‌ها را محاسبه کنید.

۱۰- شروع سیم‌بندی استارت را به دست آورید. این سیم‌بندی

نسبت به سیم‌بندی اصلی چهار قطب، 90° درجه‌ی الکتریکی اختلاف فاز دارد. از آن جایی که زاویه‌ی الکتریکی 20° درجه است و

$215 = \frac{90}{4}$ عدد صحیح نمی‌باشد شروع W_1 را از سیم شماره ۵ منظور کنید.

۱۱- جدول سیم‌بندی استارت را بر اساس توزیع سیم‌بندی

اصلی، در حالت چهار قطب منظور کنید و ابتدای آن را از سیم شماره ۵ شروع نمایید.

۱۲- محاسبات سیم‌بندی را برای حالت ۶ قطب دنبال

کنید.

۱۳- گام قطبی و تعداد سیم‌های زیر هر قطب در هر فاز

را محاسبه کنید.

۱۴- سیم‌بندی را بر اساس گام $2 = \frac{q_1}{p} = \frac{6}{3}$ و

صورت متحدالمرکز به ازای قطب در نظر بگیرید.

۱۵- جدولی با ۶ ردیف، برای $2P = 6$ و یک ستون،

برای سیم‌بندی اصلی U_1 و U_2 منظور کنید و از سیم شماره ۱ جدول را با گروه کلاف‌های دورانی کامل کنید.

۱۶- متناسب با کاغذ A_۴، ۳۶ خانه و هر خانه را به عنوان

یک سیم رسم کنید.

۱۷- با توجه به جدول بند ۷ سیم‌بندی اصلی چهار قطب را

رسم کنید.

۱۸- بر اساس جدول ۱۴ سیم‌بندی اصلی شش قطب را

رسم کنید.

۱۹- با توجه به جدول بند ۱۰ سیم‌بندی استارت را از سیم

شماره ۵، بر روی شکل پیاده کنید.

۲۰- گروه کلاف‌های مربوط به هر سیم‌بندی، در شکل را

با اتصال دور، سرشده‌ی کنید.

طول کاغذ ۳۶ ستون مطابق شکل ۱-۶۲ رسم می کنیم.


۲۱- برای رسم دیاگرام مدور، از دوائر متحدالمرکز استفاده می کنیم. سهمیج ها را جداگانه نشان می دهیم. برای این منظور در

۱ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

شکل ۱-۶۲


۲۲- چون $\frac{41}{4} = \frac{6}{4} = 3$ ، سیم بیج چهار قطب را با دوائر

مخداالمركز سه نای کامیل می کنیم (شکل ۱-۶۳).

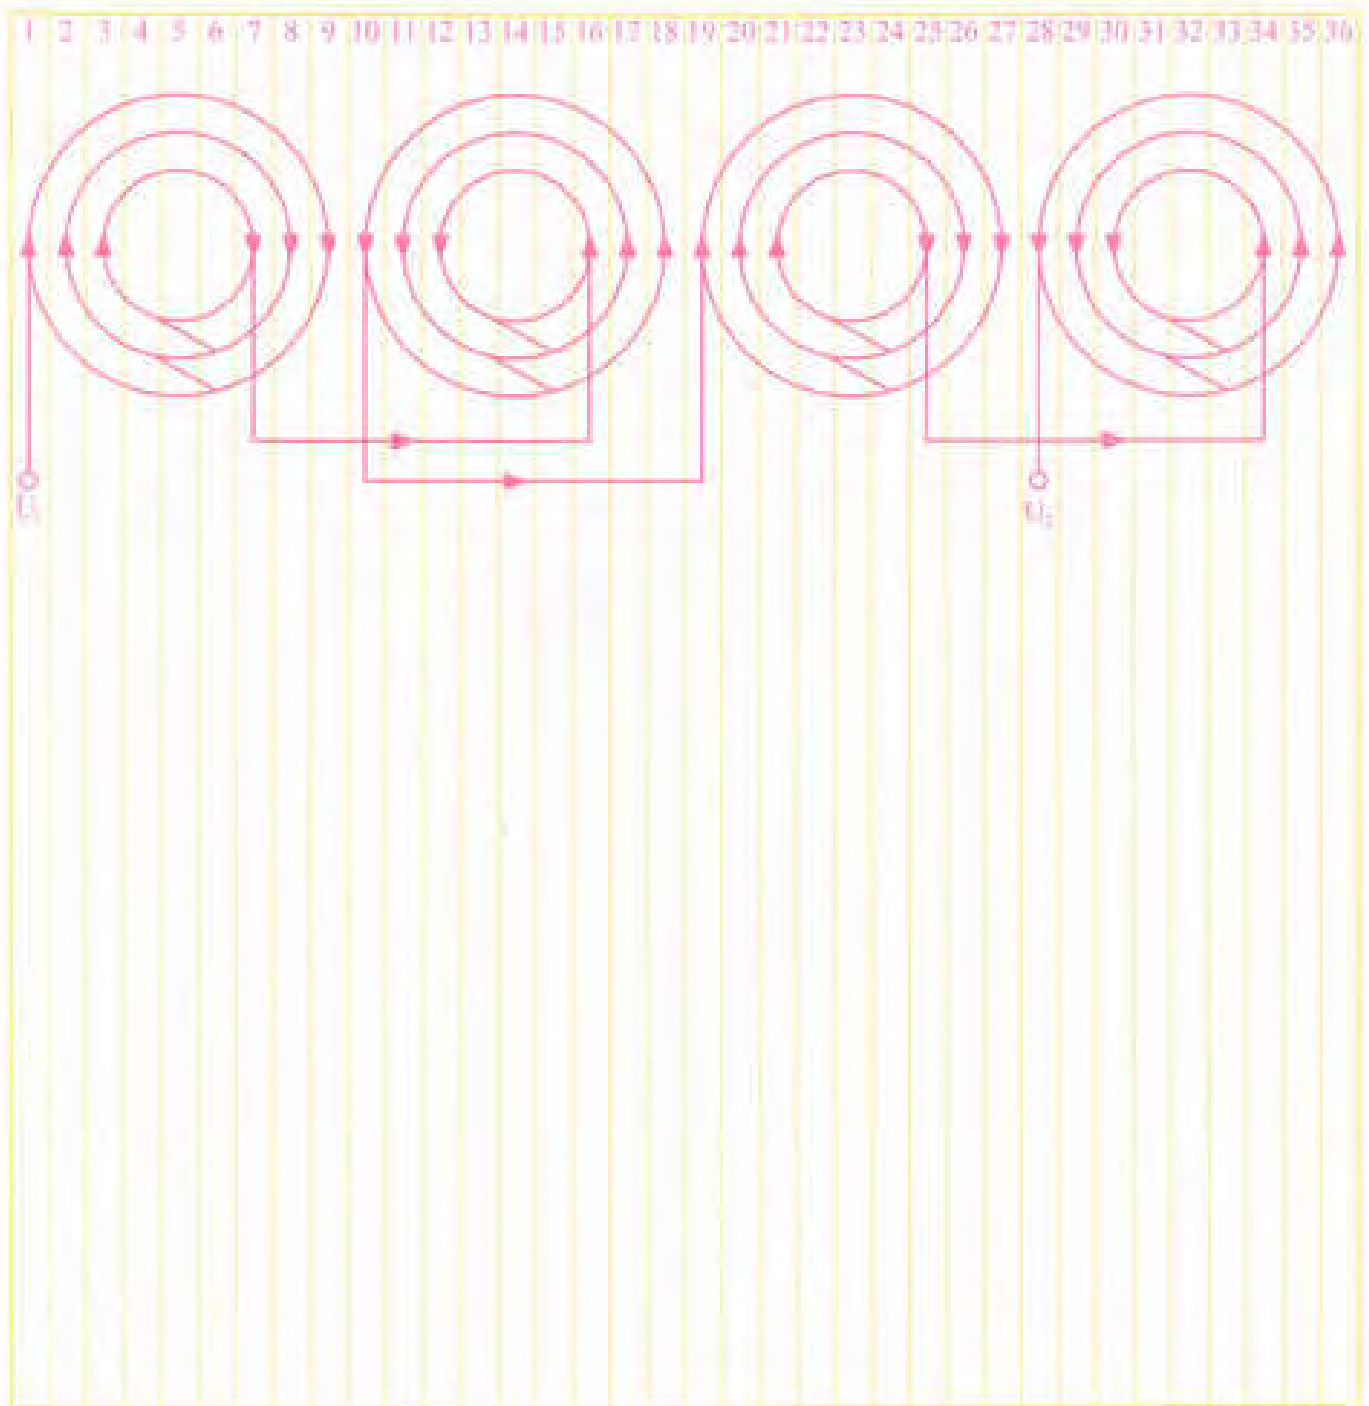


شکل ۱-۶۳

۲۳- چون $\frac{4\pi}{\pi} = \frac{2}{1} = 2$ سیم بیج نشن قطب را با دوایر متحد المركز دوتایی کامل می کنیم (شکل ۶۴-۱).

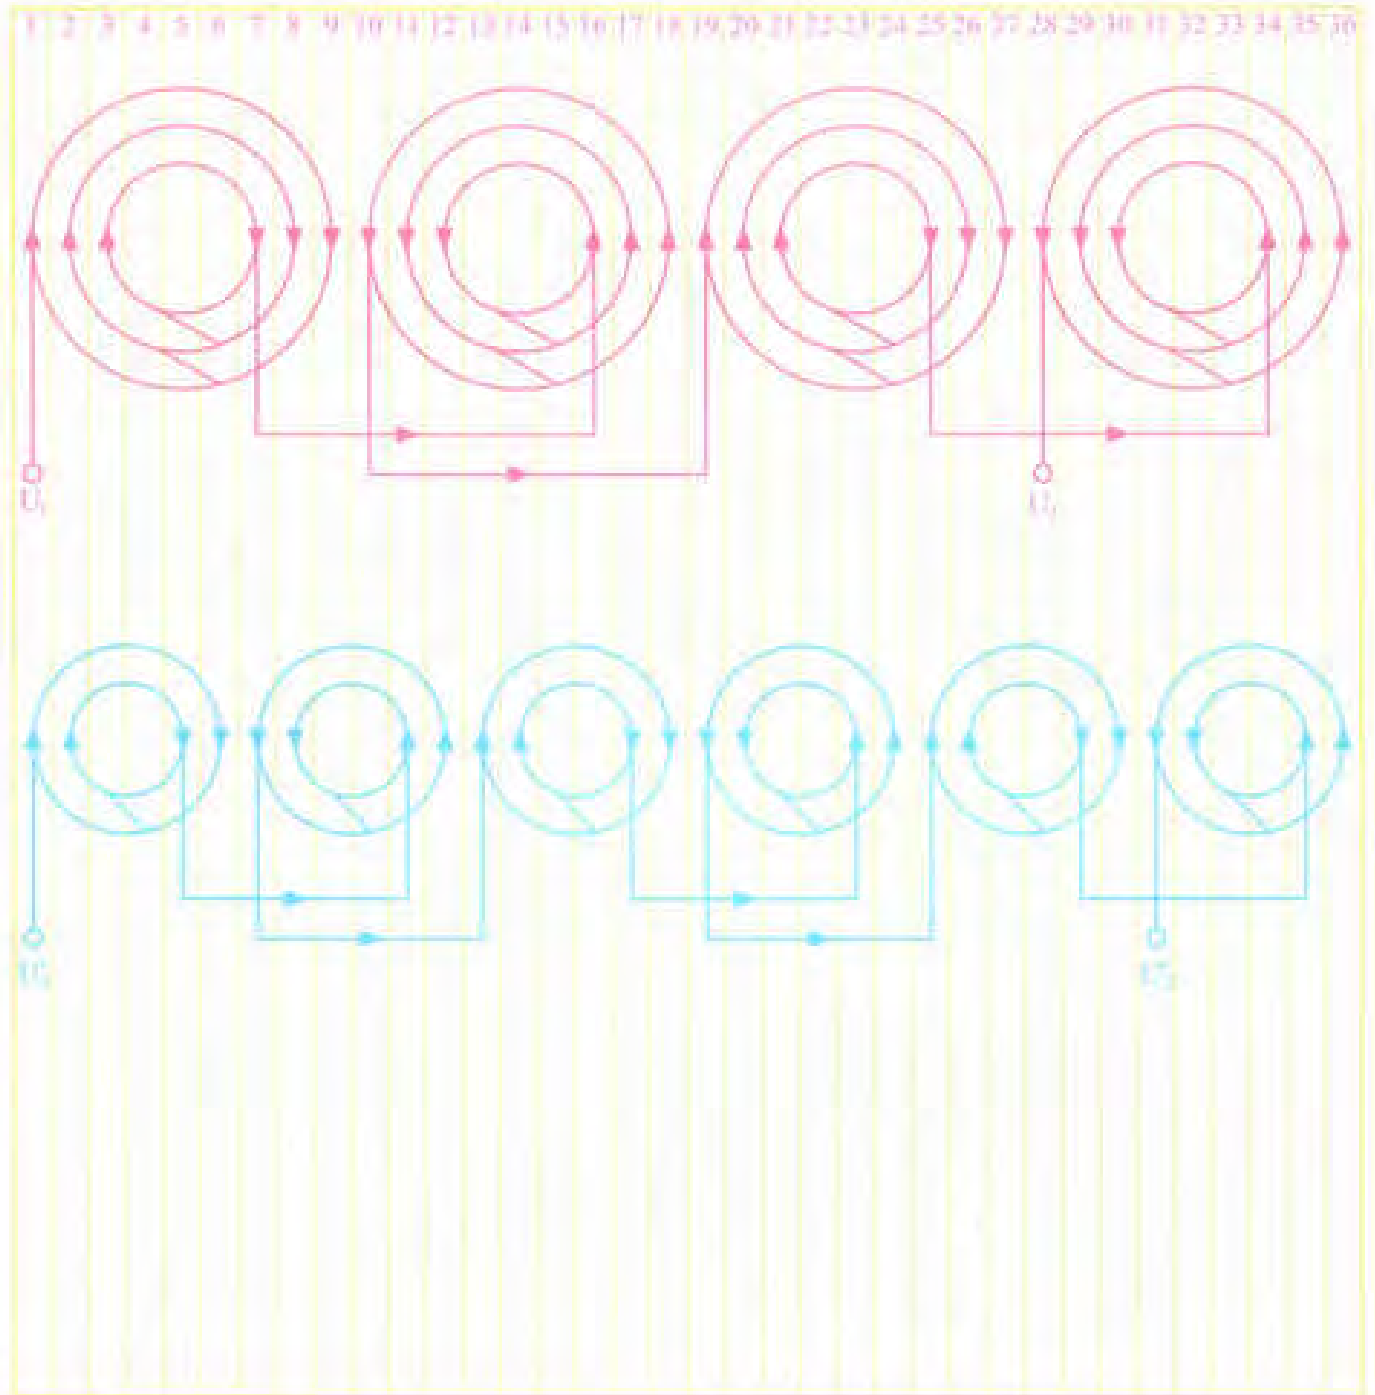

شکل ۶۴-۱

۲۴- سیم‌پیچ استارت را نظیر سیم‌پیچ اصلی، از تکیار ۵ شروع می‌کنیم. بدین ترتیب رسم دیاگرام مذکور کامل می‌شود (شکل ۱-۶۵).

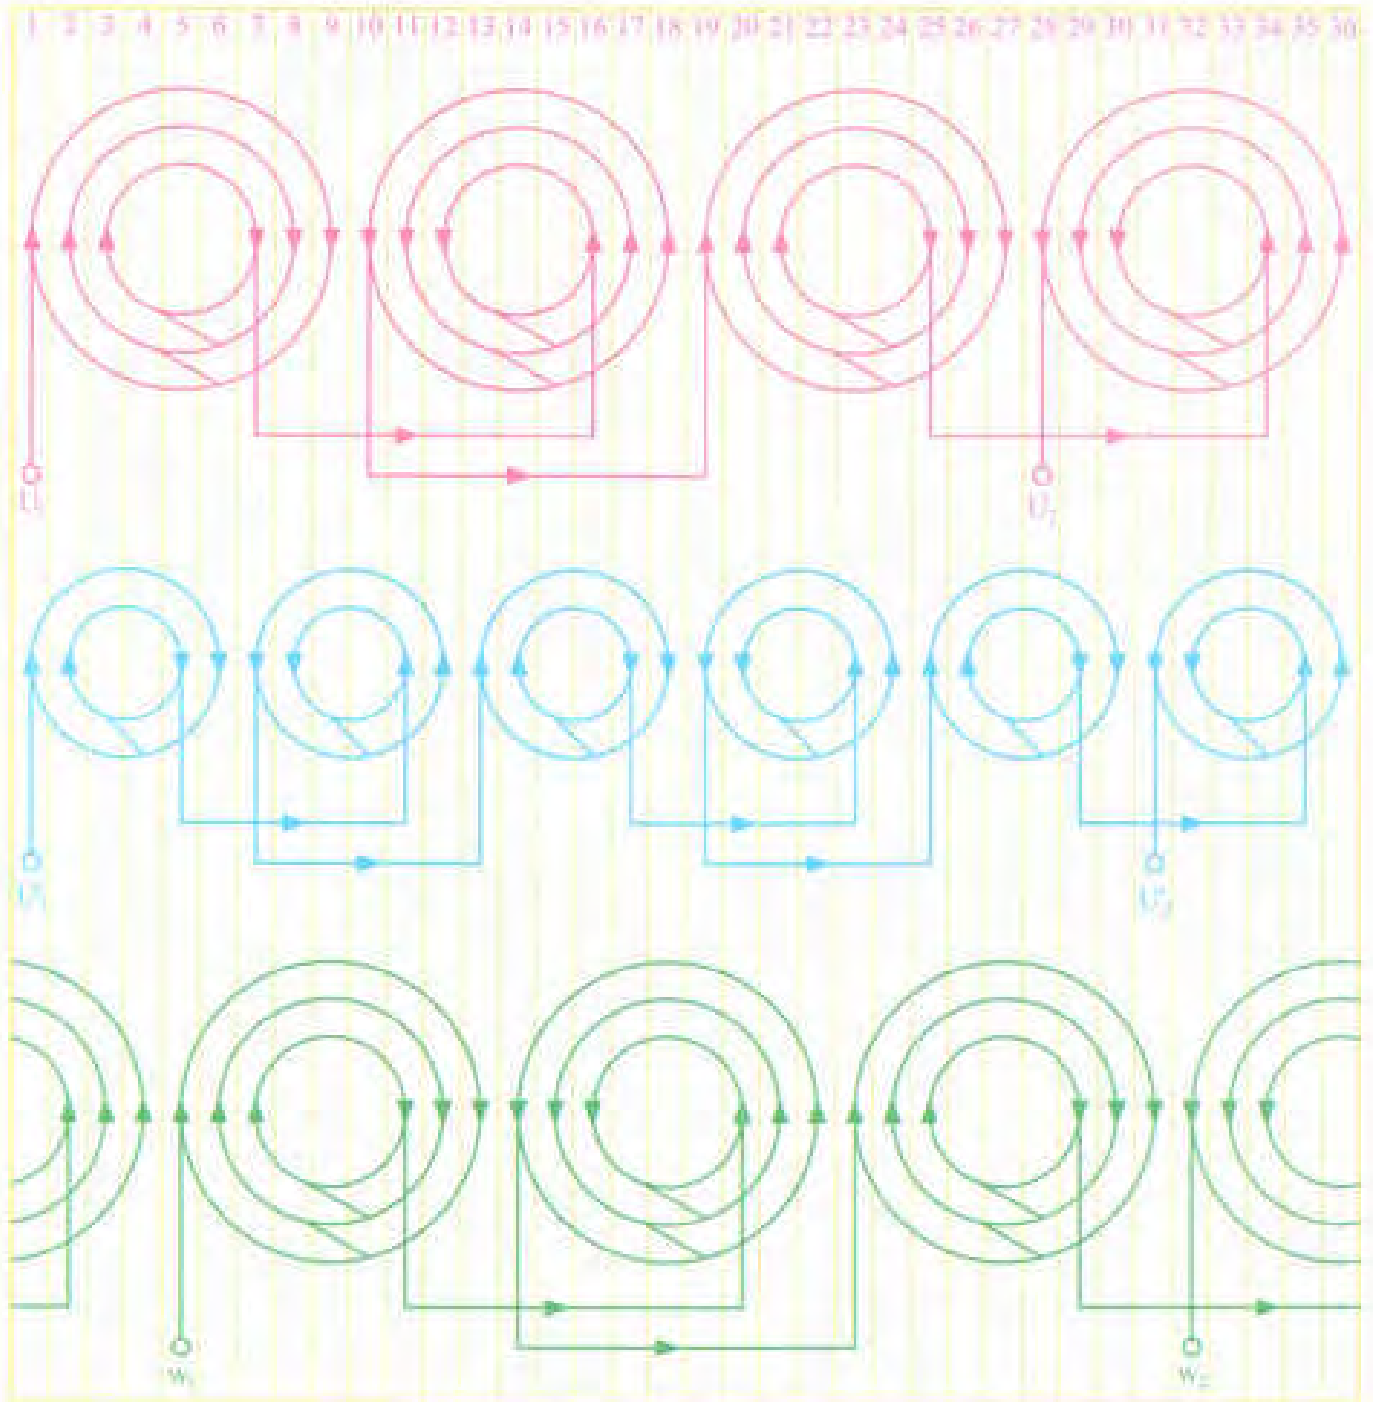

شکل ۱-۶۵

آزمون پایانی (۱)



- ۱- چرا نمی‌توان موتورهای تک‌فاز را بدون راه‌انداز، راه‌اندازی کرد؟
- ۲- روش‌های راه‌اندازی موتورهای تک‌فاز را بیان کنید.
- ۳- راه‌اندازی مقاومتری موتورهای تک‌فاز در کدام موتورها به‌کار می‌رود؟
- ۴- نقش خازن را در سیم‌پیچ استارت موقت شرح دهید.
- ۵- خازن‌هایی که در موتورهای تک‌فاز، طرح دو‌فاز و استارت موقت به‌کار می‌روند، به‌ترتیب، چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
- ۶- محدودیتی ظرفیت خازن‌های به‌کار رفته در موتورهای تک‌فاز، طرح دو‌فاز و استارت موقت را بیان کنید.
- ۷- آیا در موتورهای تک‌فاز با سیم‌پیچ استارت موقت از تمامی توان هسته‌ای استاتور استفاده می‌شود؟
- ۸- مزیت موتورهای طرح دو‌فاز را، نسبت به موتورهای استارت موقت توضیح دهید.
- ۹- در موتورهای استارت موقت اگر کلید گریز از مرکز خوب عمل نکند در کار موتور چه مشکلاتی پیش خواهد آمد؟
- ۱۰- از پلاک موتورهای تک‌فاز به کدام اطلاعات موتور می‌توان دسترسی پیدا کرد؟ چه لزومی دارد این اطلاعات روی پلاک موتور نوشته شود؟
- ۱۱- چگونه برف دو‌فاز حوزه‌ی دوار تولید می‌کنند؟ پاسخ را با رسم شکل بیان کنید.
- ۱۲- اختلاف فاز بین دو سیم‌پیچ اصلی و استارت در موتورهای تک‌فاز..... درجه است. این اختلاف فاز از شبکه‌ی یک‌فاز به‌وسیله‌ی..... تهیه می‌شود؟
- ۱۳- روش تغییر جهت گردش موتورهای تک‌فاز طرح دو‌فاز کدام است؟
 - ۱) تعویض اتصال دوسر سیم‌پیچ کمکی
 - ۲) تعویض اتصال دوسر سیم‌پیچ اصلی
 - ۳) تعویض اتصال دوسر سیم‌پیچ کمکی یا اصلی
 - ۴) تعویض اتصال دوسر سیم‌پیچ کمکی و اصلی
- ۱۴- زاویه‌ی الکتریکی موتور تک‌فاز ۳۶° شمار ۲ قطب با طرح دو‌فاز..... درجه است. با افزایش تعداد قطب‌ها مقدار این زاویه..... می‌یابد؟
- ۱۵- مراحل طرح سیم‌پیچی یک موتور تک‌فاز ۳۶° شمار دو‌قطب، طرح دو‌فاز را بیان کنید و محاسبات لازم و جدول‌های مربوط را به‌دست آورید و دیاگرام گسترده و مدور آن را رسم کنید.
- ۱۶- در موتورهای تک‌فاز با سیم‌پیچ استارت موقت چگونه تعیین می‌شود؟

۱۷- کلیدی مراحل سیم‌بندی موتور ۱۲ شمار ۴ قطب یا استارت موقت را که سیم‌پیچ استارت آن، نظیر سیم‌پیچ اصلی توزیع می‌شود انجام دهید. دیاگرام گسترده و مدور آن را رسم کنید.

۱۸- کلیدی مراحل طرح سیم‌پیچی موتور تک‌فاز بیست و چهار شمار ۴ قطب طرح دو فاز را انجام دهید و دیاگرام سیم‌بندی آن را رسم کنید.

۱۹- در موتورهای تک‌فاز بدون سیم‌پیچ کمکی در شروع کار در میدان دوار..... و..... به وجود می‌آید و باعث می‌شود گشتاور در محور ماشین..... شود.

۲۰- تعداد شماره‌ها در هر قطب زیر هر فاز در موتور ۳۶ شمار ۶ قطب یا استارت موقت چند تا است؟

۳ (۱)

۴ (۳)

۲۱- در ساختمان موتورهای تک‌فاز از..... توان هسته و در موتورهای سه فاز..... توان هسته

استفاده می‌شود.

۵۰٪ - ۶۶٪ (۱)

۵۰٪ - ۶۶٪ (۳)

۶۶٪ - ۱۰۰٪ (۲)

۶۶٪ - ۱۰۰٪ (۴)

واحد کار دوم

کلاف گذاری تک فاز

هدف کلی

سیم‌بندی موتورهای تک‌فاز یک طبقه‌ای تک‌فاز

هدف‌های رفتاری: فراگیر پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود:


- ۱- برای گروه کلاف‌ها، قالب مناسب تهیه کند.
- ۲- گروه کلاف‌ها را با کلاف‌بند ببندد و آن‌ها را آماده کند.
- ۳- بازوهای کلاف‌ها را با توجه به نقشه‌ی موتور، در داخل شیارها قرار دهد.
- ۴- سیم‌بندی کلاف مساوی موتورهای تک‌فاز طرح دو فاز را اجرا کند.
- ۵- سیم‌بندی کلاف متحدالمرکز موتورهای استارت موقت را اجرا کند.
- ۶- سرهای خروجی کلاف‌ها را به طرف جمعی اتصال موتور هدایت کند.
- ۷- سیم‌بندی موتورهای تک‌فاز طرح دو فاز را اجرا کند.
- ۸- سیم‌بندی موتورهای تک‌فاز استارت موقت را اجرا کند.
- ۹- روی بازوها را برای جلوگیری از بیرون زدن سیم‌ها از شیارها با کاغذ برشمان ببنداند.
- ۱۰- استاتور موتور تک‌فاز سیم‌بندی شده را با روتور و درپوش‌ها جمع کند.
- ۱۱- وضعیت کاری آن را از طریق آزمایش بررسی کند.

ساعات آموزش

نظری	عملی	جمع
۸	۷۵	۸۳

۲-۱- مقدمه

سیم پیچی موتورهای تک فاز متنوع است. در موتورهای کم قدرت، برای تغییر سرعت موتورها، علاوه بر سیم پیچ استارت (برای راه اندازی) از سیم پیچ کمکی، که نقش مقاومت القایی دارد، نیز استفاده می شود. این سیم پیچ روی سیم پیچ اصلی قرار می گیرد و می تواند با نصف یا تمام تعداد دور، یا سیم پیچ اصلی سری شود و دورهای مختلفی را در موتور پدید آورد. این نوع سیم پیچی که در موتورهای تک فاز، نظیر پنکه های رومیزی مشاهده می شود خارج از بحث ما است (شکل ۲-۱).

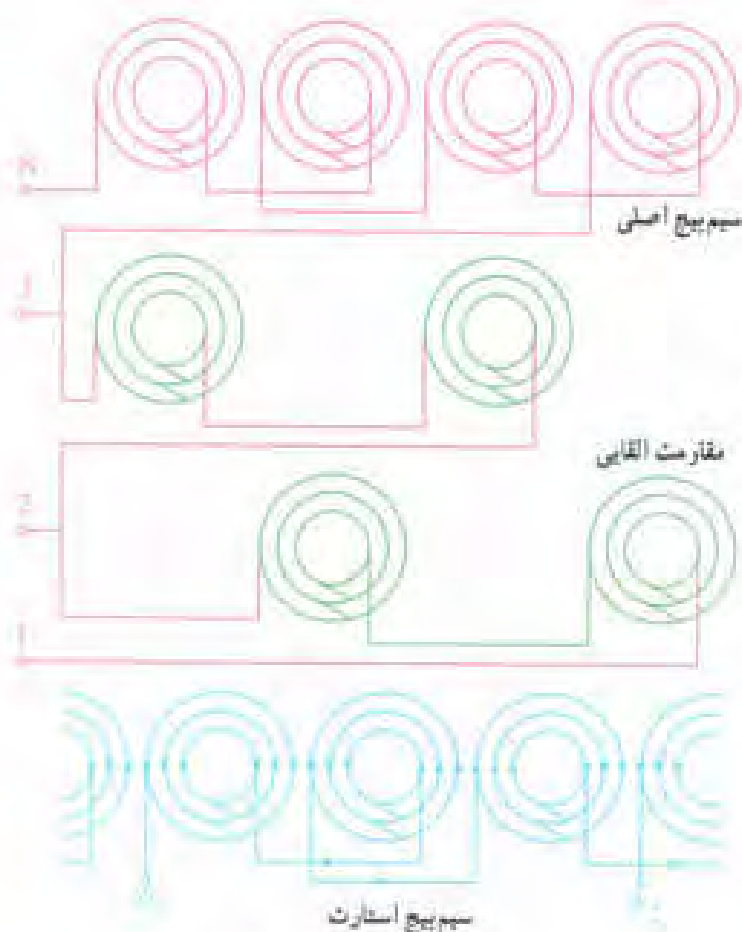


شکل ۲-۱- سیم پیچ های موتور پنکه


روش دیگر راه اندازی موتورهای تک فاز، در موتورهای قطب چاکدار، مشاهده می شود. در این موتورها از حلقه های اتصال کوتاه در سیارهایی که روی قطب ها منظور می شود به عنوان سیم پیچ راه انداز استفاده می شود. سیم پیچی این موتورها نیز از موضوع بحث ما خارج است (شکل ۲-۲).



شکل ۲-۲- استاتور موتور قطب چاکدار

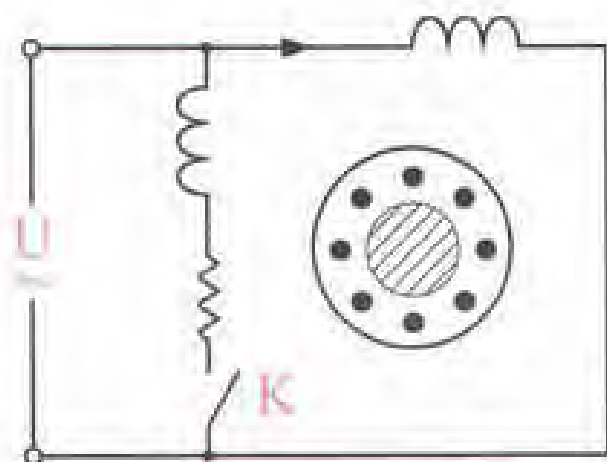

شکل ۳-۳- موتور تک فاز با راه انداز مقاوم

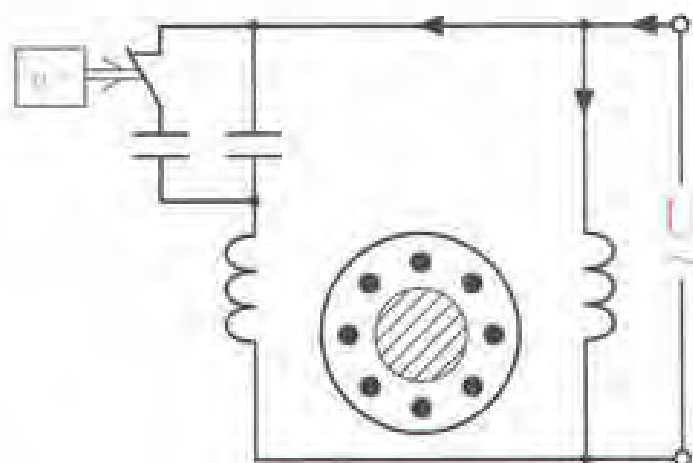

شکل ۳-۴- موتور تک فاز با راه انداز خازنی

سیم پیچ موتورهایی که توان آن‌ها، تا یک دوم اسب بخار است معمولاً دارای سیم پیچ از نوع راه انداز مقاوم است (شکل ۳-۳). موتورهایی که توان آن‌ها بیش از یک دوم اسب بخار است دارای سیم پیچ استارت از نوع راه انداز خازنی هستند (شکل ۳-۴). چون محاسبه‌ی سیم بندی این نوع موتورها خارج از حوزه‌ی بحث این کتاب است و از طرف دیگر روشن سیم پیچی آن‌ها، مشابه یکدیگر است لذا با جداول جدید این نوع سیم بندی‌ها را تعقیب خواهیم کرد.

سیم پیچی موتورهای یک فاز طرح دو فاز، یا سیم پیچی موتورهای سه فاز شبیه یکدیگرند. به یک نمونه از این نوع سیم پیچی اشاره خواهیم کرد. در سیم پیچی موتورهای سه فاز و بازیچی الکتروموتورها، روشن جمع آوری موتورها را پس از سیم پیچی استاتور و آزمایش آن‌ها یاد گرفتیم. در این کتاب به سیم پیچی استاتور موتورهای یک فاز خواهیم پرداخت.

۲-۲- سیم پیچی استاتور موتورهای تک فاز طرح دو فاز

در سیم پیچی استاتور موتورهای تک فاز، با توجه به مطالبی که در فصل اول یاد گرفتیم، ابتدا محاسبات، جداول و دیگرام سیم پیچی را تهیه می‌کنیم. سپس از نقشه‌ی به دست آمده، سیم پیچی استاتور را شروع می‌کنیم.

۳-۳- کار عملی شماره ۱

هدف: سیم پیچی استاتور موتور یک فاز طرح دو فاز

زمان: ۱۶ ساعت

نکات ایمنی: محیط کار را از خورده سیم‌ها و خورده کاغذها و بدنه‌ی استاتور را نیز از جری و گرد خاک کاملاً پاک کنید. از روشهایی مناسب در روی میز کار استفاده کنید. میز کار و دستلی نیز باید استاندارد باشند تا هیچ گونه فشاری بر کمر و پاها وارد نشود. دیگر نکات فنی را که در بازیچی موتورها فرا گرفته‌اید کاملاً رعایت نمایید.



شکل ۲-۵

وسایل و ابزار موردنیاز

- ۱- استاتور نگهدار یک عدد
- ۲- کاردک چوبی
- ۳- کاردک فیبری
- ۴- استاتور ۳۶ تبار یک فاز عایق کاری شده (شکل ۲-۵).
- ۵- با توجه به توان موتور موجود در کارگاه و به راهنمایی مربی کارگاه، شش گروه کلاف دوتایی متخذاالمرکز یا گام های ۱-۷ و ۲-۴ و شش کلاف تکی یا گام ۱-۵ آماده کنید.
- ۶- فیچی کاغذی
- ۷- کاغذ برشمان 20° به حد کافی
- ۸- نخ ابریشمی برای بستن کلاف ها به اندازه ی کافی
- ۹- هویه ی رقیق و لحیم به حد کافی
- ۱۰- وارنیش به حد کافی
- ۱۱- کلاف بیج و متعلقات کلاف بیجی


جدول ۲-۶

m $2p$	$U_1 \cdot U_2$	$W_1 \cdot W_2$
N	1 36 2	4 3 5
S	6 8 7	9 11 10
N	13 12 14	16 15 17
S	18 20 19	21 23 22
N	25 24 26	28 27 29
S	30 32 31	33 35 34
	36	3


مراحل انجام کار

- ۱- با توجه به جدول ۱-۲۱ محاسبات لازم را نوشته و سپس جدول ۲-۶ را تشکیل دهید.

۲- دیاگرام سیم‌بج اصلی (U_1, U_2) را آماده کنید (شکل ۲-۷)

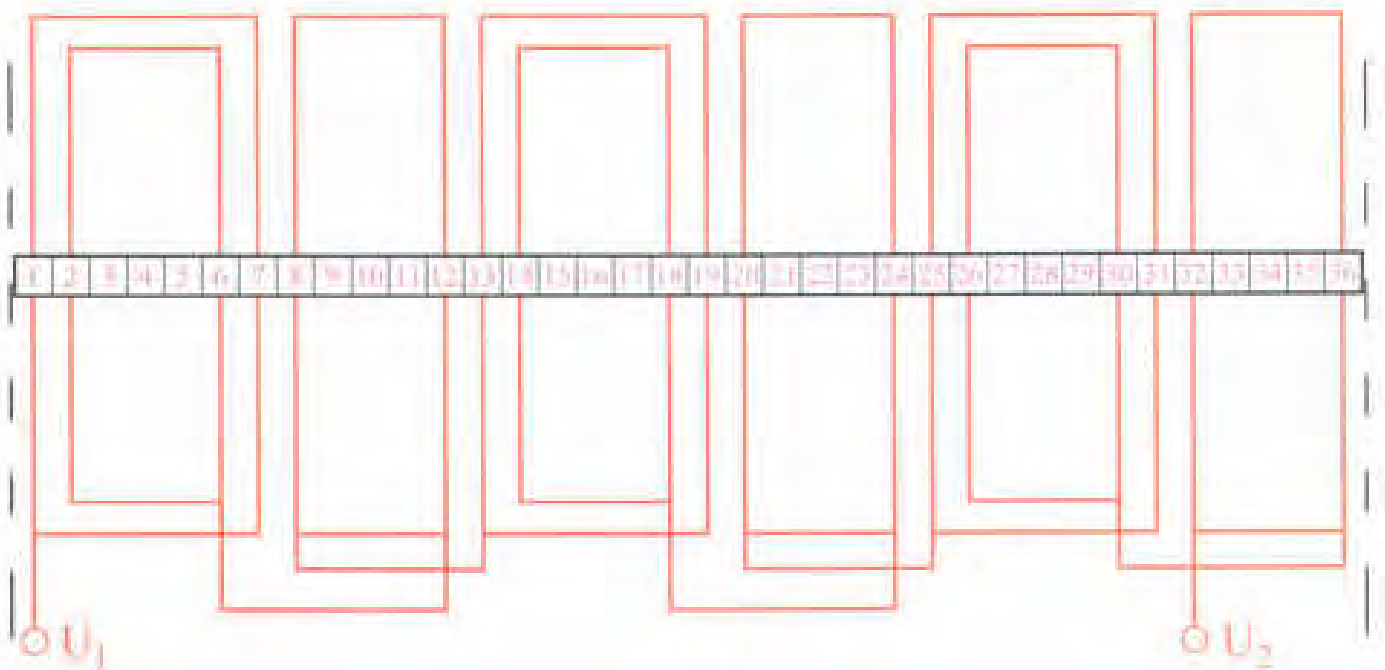

شکل ۲-۷

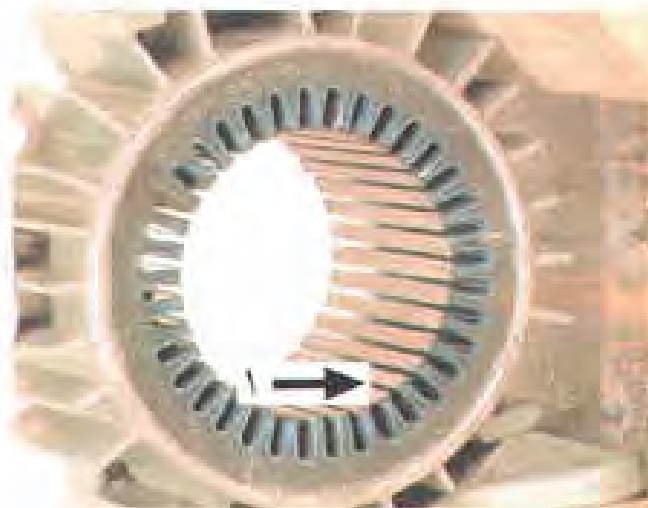

شکل ۲-۸

۳- یکی از شماره‌ها را به عنوان شروع سیم‌بجی، انتخاب و جهت گردش سیم‌بندی را مشخص کنید (شکل ۲-۸).



شکل ۹-۲

۴- یکی از کلاف‌های دوتایی را انتخاب کنید. ابتدا بازوهای کلاف کوچک را در شماره‌های ۲ و ۶ قرار دهید. توجه داشته باشید که سرسیم‌ها در جهتی از موتور قرار بگیرند که بتوانید آن‌ها را در آخر سیم‌پیچی، به تخته کلم هدایت کنید (شکل ۹-۲).



شکل ۱۰-۲


۵- کلاف بزرگ‌تر، گروه کلاف اول را در شماره‌های ۱ و ۷ قرار دهید (شکل ۱۰-۲).

۶- دومین گروه کلاف سیم پیچ، U_1, U_2 را که کلاف تکمی است، در شماره های ۸ و ۱۲ قرار دهید (شکل ۲-۱۱).



شکل ۱۱-۲

۷- گروه کلاف سوم را در شماره های ۱۳ و ۱۴ و ۱۸ و ۱۹ قرار دهید (شکل ۲-۱۲).

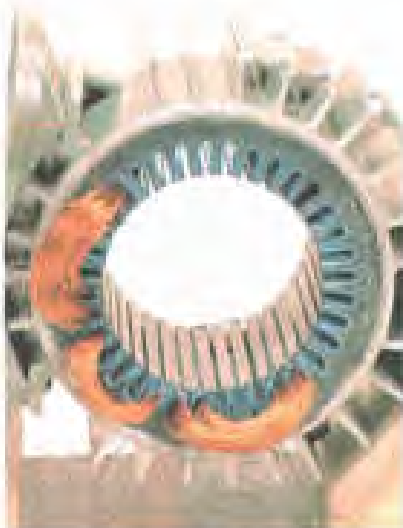

شکل ۱۲-۲

۸- چهارمین گروه کلاف سیم پیچ، U_1, U_2 را که کلاف تکمی است در شماره های ۲۰ و ۲۴ قرار دهید (شکل ۲-۱۳).



شکل ۱۳-۲

۹- گروه کلاف پنجم را در شماره‌های ۲۵ و ۲۶ و ۳۰ و ۳۱ قرار دهید (شکل ۲-۱۴).



شکل ۲-۱۴

۱۰- ششمین گروه کلاف سیم پیچ U_1, U_2 را که کلاف یکی است در شماره‌های ۳۲ و ۳۶ قرار دهید (شکل ۲-۱۵).




شکل ۲-۱۵

۱۱- سر کلاف خروجی از شماره ۱ را با سیم افشان اتصال دهید و پس از لحیم کاری، روی آن وارنیش مناسب بکشید تا اتصال بدنه نداشته باشد و آن را برجسب U_1 بنویسید (شکل ۲-۱۶).




شکل ۲-۱۶

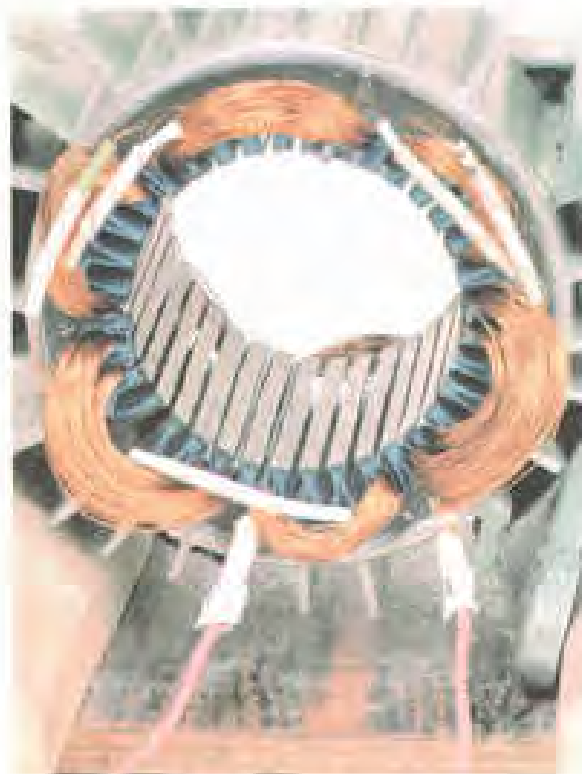

شکل ۲-۱۷

۱۲- سر کلاف خروجی از شماره ۶ را، به سر کلاف خروجی از شماره ۱۲ اتصال دهید. پس از لحیم کاری، روی آن‌ها وارنیش قرار دهید. سیم‌های خروجی از شماره‌های ۸، ۱۳، ۱۸ را به ۲۰، ۲۲، ۲۵ و ۳۰ را به ۳۶ اتصال دهید و پس از لحیم کاری روی آن وارنیش قرار دهید (شکل ۲-۱۷).


توجه داشته باشید که قبل از اتصال سیم‌ها به یکدیگر باسنی وارنیش‌ها را روی سیم بزناده و پس از لحیم کاری آنرا روی محل لحیم شده بکشید.

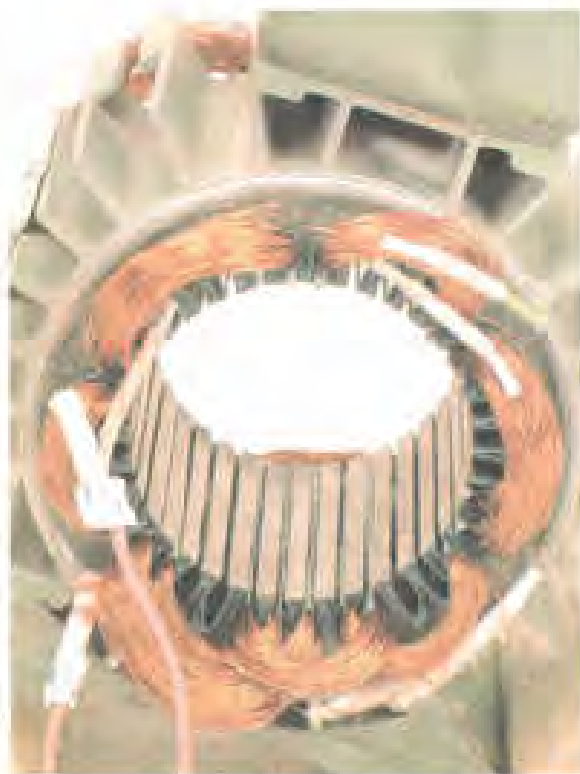

شکل ۲-۱۸

۱۳- سر سیم خروجی از شماره شماره ۳۲ را به سیم افشان اتصال دهید و پس از لحیم کاری وارنیش مناسب از آن عبور دهید و آن را برچسب و نا بزنید (شکل ۲-۱۸).

۱۴- شکل سیم‌بجی فاز W_1 ، W_2 را مطابق شکل ۱-۴۴ رسم کنید (شکل ۲-۱۹).

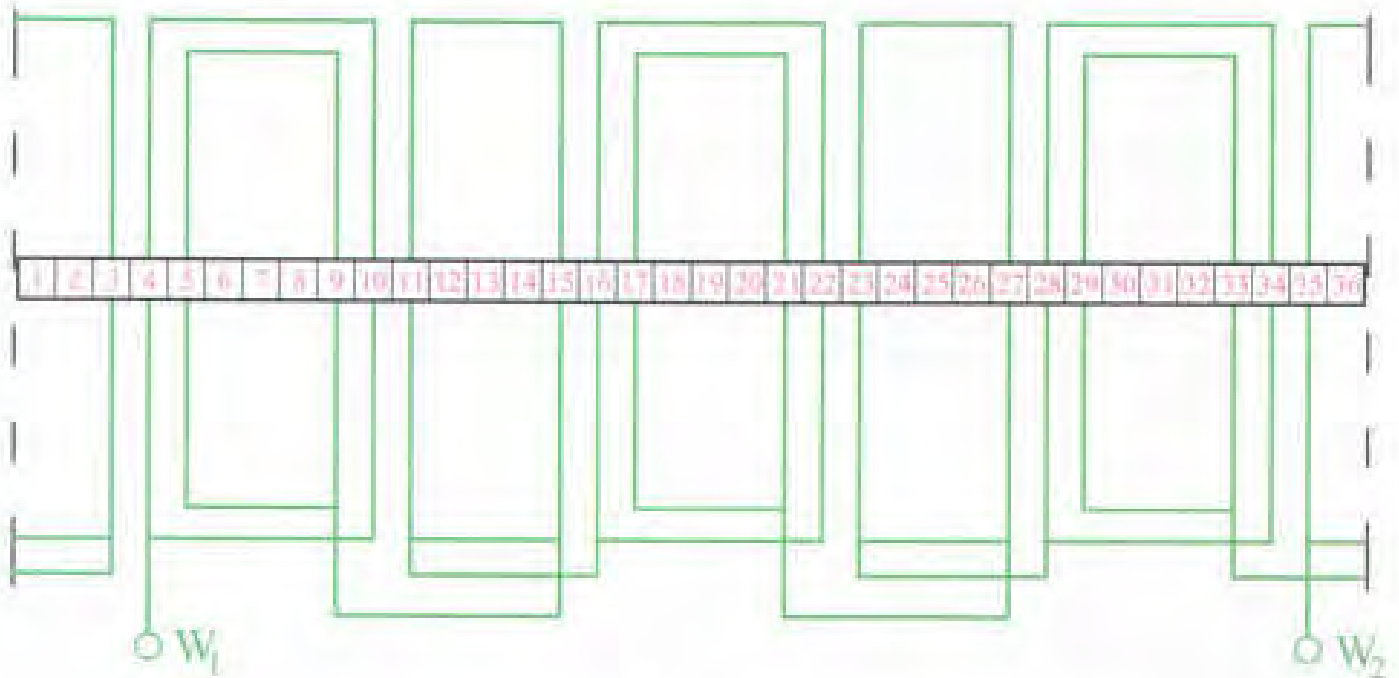

شکل ۲-۱۹



شکل ۲-۲۰

۱۵- اولین گروه کلاف دوتایی فاز W_1 ، W_2 را، از شماره ۴ شروع کنید. برای این منظور ابتدا بازوهای کلاف کوچک آن را در شماره‌های شماره ۵ و ۹ قرار دهید (شکل ۲-۲۰).

۱۶- کلاف بزرگ گروه کلاف اول را در شیارهای ۴ و ۱۰ مطابق فاز U_1, U_2 قرار دهید. بقیه گروه کلاف‌ها را بر اساس ستون دوم جدول (۲-۶) و شکل (۲-۱۹) تکمیل کنید (شکل ۲-۲۱).



شکل ۲-۲۱

۱۷- موقعیت کلاف‌های فاز W_1, W_2 به صورت شکل ۲-۲۲ خواهد بود.



شکل ۲-۲۲

۱۸- سرسیم خروجی از شیار شماره ۴ را با سیم‌افشان اتصال دهید و پس از لحیم‌کاری، روی آن وارنیش مناسب قرار دهید و برجسب W_1 بزنید (شکل ۲-۲۳).



شکل ۲-۲۳



شکل ۲-۲۴

۱۹- سرسیم‌ها خروجی از شماره‌های ۹، ۱۵، ۱۱ را به ۱۶، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۷، ۲۸ و ۳۳ را به ۳ اتصال دهید و پس از لحیم‌کاری، مطابق شکل ۲-۲۴ وارتیش مناسب از آنها عبور دهید.



شکل ۲-۲۵

۲۰- سرسیم خروجی از شماره ۲۵ را با سیم اشنان اتصال دهید و پس از لحیم‌کاری وارتیش مناسب از آن عبور دهید و به آن برجسب W_۲ بزنید (شکل ۲-۲۵).



شکل ۲-۲۶

۲۱- پس از سربندی، سیم‌ها را به تخته کلم هدایت کنید (شکل ۲-۲۶).



شکل ۲-۲۷

۲۲- رجب سیم‌ها را در تخته گلم مشخص کنید (شکل ۲-۲۷).

استاتور را نواربندی کرده و پس از جمع کردن موتور، آن را به برق وصل کنید و نتیجه کار خودتان را بررسی کنید.

۲-۴- سیم‌بجی استاتور موتورهای تک‌فاز با سیم‌بیج استارت موقت

در سیم‌بجی استاتور موتورهای تک‌فاز، با استارت موقت، حداقل دو سوم شیارهای استاتور را سیم‌بیج اصلی پوشش می‌دهد. از این کلاف‌های سیم‌بیج استارت را اغلب نظیر سیم‌بیج اصلی در نظر می‌گیرند. در بعضی مواقع برای بهبود گشتاور راه‌اندازی، تعداد کلاف‌ها و شیارهای مربوط به سیم‌بیج استارت بیشتر از کلاف‌ها و شیارهای سیم‌بیج اصلی در نظر گرفته می‌شود. سیم‌بجی موتورهای تک‌فاز یا استارت موقت را با کنار عملی موتورهای کولرهای آبی دنبال می‌کنیم، اگرچه این موتورها با دو سرعت مختلف کار می‌کنند ولی سیم‌بیج هر قسمت مستقل و یک‌سرعه محسوب می‌شود.

کاربرد این موتورها در کولرهای آبی و ماشین‌های لباس‌شویی (مظلی)، منجر به استفاده‌ی زیاد از آن‌ها شده است. موتور کولرهای آبی به علت استفاده از حالت همیشه، از عمق شیارهای متنوع در سطح استاتور برخوردارند، به عبارت دیگر، فضا و عمق شیارها، برعکس موتورهای سه‌فاز، با هم برابر نیستند. در سیم‌بجی این موتورها، رعایت نکات زیر ضروری است.

۱- وجود کلید گریز از مرکز باعث شده است عمق پوسته در یک طرف بیشتر از طرف دیگر باشد (شکل ۲-۲۸).




شکل ۲-۲۸

۲- سیم‌بیج استارت، فقط برای دور بیشتر بعضی حالت چهار قطب منظور می‌شود. سرعت کند موتور از طریق کلید گریز از مرکز مجهز به کنتاکت‌های تبدیل امکان‌پذیر است (شکل ۲-۲۹).



شکل ۲-۲۹

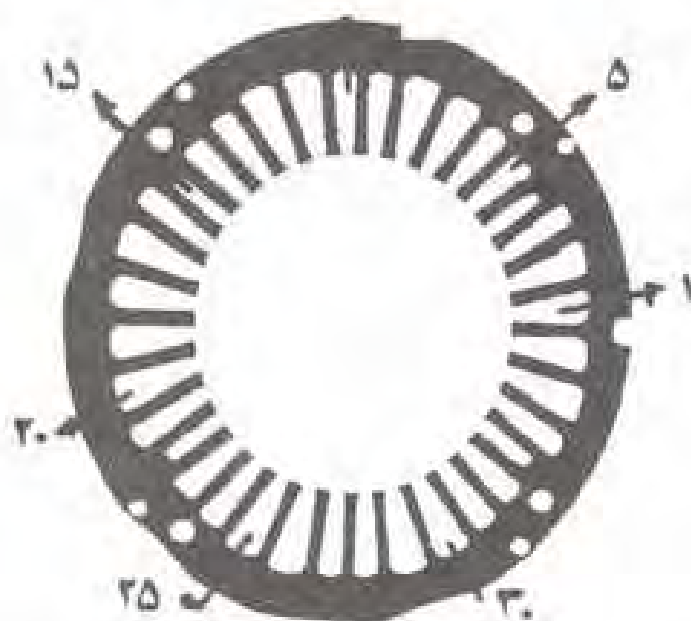

شکل ۲-۴۰

۳- انتخاب شمار شروع سیم‌بجی حائز اهمیت است و اگر این انتخاب صحیح انجام نشود سیم‌بجی با مشکل روبه‌رو خواهد شد. در شکل ۲-۳۹ شمار شروع نشان داده شده است. با دقت بیشتر مشاهده می‌شود که چهارمین شمار در طرف راست شمار شروع، از کوچک‌ترین شمارهای استاتور می‌باشد.

۴- چون محاسبات سیم‌بجی خارج از بحث کتاب است، از جداول ۲-۳۹ تا ۲-۴۲ تعداد دور، قطر سیم، گاه‌های سیم‌بندی و قالب‌کلاف‌ها را انتخاب می‌کنیم. توجه: این جداول به منظور استفاده در طراحی داده شده و نیازی به حفظ کردن آن‌ها نیست.

جدول ۲-۴۱- مشخصات سیم‌بجی دور زیاد موتور کوثر آبی

قطر داخلی استاتور به cm	طول هسته به cm	طول بوبین کوچک به cm	طول بوبین متوسط به cm	طول بوبین بزرگ به cm	تعداد دور بوبین کوچک	تعداد دور بوبین متوسط	تعداد دور بوبین بزرگ	گام کوچک	گام متوسط	گام بوبین بزرگ	قطر سیم به mm	قدرت استاتور بر حسب اسب بخار
۸٫۹	۳٫۷۵	۱۹٫۵	۲۳٫۵	۲۸٫۵	۲۵	۵۵	۶۰	۲-۷	۲-۸	۱-۹	۰٫۶۵	$\frac{1}{4}$
۸٫۹	۴٫۳	۲۱	۲۵	۳۰	۴۰	۵۰	۵۵	۲-۷	۲-۸	۱-۹	۰٫۷۱	$\frac{1}{3}$
۸٫۹	۵٫۲	۲۳	۲۷	۳۳	۳۳	۴۰	۴۴	۲-۷	۲-۸	۱-۹	۰٫۸۰	$\frac{1}{2}$
۸٫۹	۵٫۲	۲۳	۲۷	۳۲٫۵	۳۲	۴۰	۴۲	۲-۷	۲-۸	۱-۹	۰٫۹۵	$\frac{2}{3}$

جدول ۳۲-۲- مشخصات سیم‌بجی دور کم موتور کولر آبی

قدرت استاتور بر حسب اسب بخار	قطر سیم مس به mm	گام بزرگ	گام کوچک	تعداد دور بزرگ	تعداد دور کوچک	طول بزرگ به cm	طول کوچک به cm	طول مستقیم به cm	قطر داخلی استاتور به cm
$\frac{1}{4}$	۰٫۲۵	۱-۶	۲-۵	۹۰	۹۰	۲۲	۱۸	۳٫۷۵	۸٫۹
$\frac{1}{3}$	۰٫۲۵	۱-۶	۲-۵	۸۲	۸۲	۲۲٫۵	۲۰	۳٫۲	۸٫۹
$\frac{1}{2}$	۰٫۲۵	۱-۶	۲-۵	۷۰	۷۰	۲۵٫۵	۲۲٫۵	۵٫۲	۸٫۹
$\frac{3}{4}$	۰٫۲۵	۱-۶	۲-۵	۶۵	۶۵	۲۵٫۵	۲۲٫۵	۵٫۲	۸٫۹

توجه: این جداول به منظور استفاده در طراحی داده شده و نیاز می‌باشد که آن‌ها را به حفظ کردن آن‌ها نیست.

جدول ۳۲-۲- مشخصات سیم‌بجی استارت موتور چهار بوبینه موتور کولر

قدرت استاتور بر حسب اسب بخار	قطر سیم مس به mm	گام ۱	گام ۲	گام ۳	گام ۴	تعداد دور بزرگ ۱	تعداد دور بزرگ ۲	تعداد دور بزرگ ۳	تعداد دور بزرگ ۴	طول بزرگ ۱ به cm	طول بزرگ ۲ به cm	طول بزرگ ۳ به cm	طول بزرگ ۴ به cm
$\frac{1}{4}$	۰٫۲۵	۱-۱۰	۲-۹	۳-۸	۴-۷	۳۶	۳۵	۳۵	۲۰	۳۹	۲۶	۲۲٫۵	۱۸٫۵
$\frac{1}{3}$	۰٫۲۵	۱-۱۰	۲-۹	۳-۸	۴-۷	۳۲	۳۲	۳۵	۲۲	۳۲	۲۸	۲۴	۲۰
$\frac{1}{2}$	۰٫۲۵	۱-۱۰	۲-۹	۳-۸	۴-۷	۳۱	۳۲	۳۷	۲۰	۳۴	۲۹	۲۵٫۵	۲۲٫۵
$\frac{3}{4}$	۰٫۲۵	۱-۱۰	۲-۹	۳-۸	۴-۷	۲۰	۲۰	۲۰	۱۲	۳۲	۲۲٫۹	۲۵٫۵	۲۲٫۵

جدول ۲-۳۲- مشخصات سیم بیج استارت موقت سه بوبینه موتور کولر

طول داخلی استاتور به cm	طول هسته به cm	طول بوبین کوچک به cm	طول بوبین متوسط به cm	طول بوبین بزرگ به cm	تعداد دور بوبین کوچک	تعداد دور بوبین متوسط	تعداد دور بوبین بزرگ	گام بوبین کوچک	گام بوبین متوسط	گام بوبین بزرگ	قطر سیم مسی به mm	قدرت استاتور بر حسب اسب بخار
۸/۹	۳/۷۵	۱۸/۵	۲۲/۵	۲۶	۲۵	۲۵	۲۰	۳-۷	۲-۸	۱-۹	۰/۴۰	۱/۴
۸/۹	۴/۳	۲۰	۲۴	۲۸	۳۵	۳۴	۱۸	۳-۷	۲-۸	۱-۹	۰/۵۰	۱/۳
۸/۹	۵/۴	۲۲/۵	۲۶/۵	۲۹	۳۵	۳۴	۲۱	۳-۷	۲-۸	۱-۹	۰/۵۰	۱/۴
۸/۹	۵/۴	۲۲/۵	۲۶/۵	۲۹	۲۰	۲۰	۲۴	۳-۷	۲-۸	۱-۹	۰/۵۵	۳/۴

۲-۵- کار عملی شماره ۲

هدف: سیم بیجی استاتور موتور تک فاز استارت موقت

زمان: ۲۴ ساعت

نکات ایمنی: محیط کار را از خورده سیم ها و خورده کاغذها و بدنه ی استاتور را نیز از جری و گردخاک کاملاً پاک کنید. از روشنایی مناسب در روی میز کار استفاده نمایید. میز کار و حسندلی نیز باید استاندارد باشند تا هیچ گونه فشار بر کمر و پاها وارد نشود. نکات ایمنی عمومی کار را به طور کامل رعایت کنید.

وسایل و ابزار مورد نیاز

۱- استاتور نگهدار یک عدد

۲- کاردک چوبی

۳- کاردک فیبری

۴- استاتور ۳۶ تیار یک فاز عایق کاری شده ی کولر آبی

یک عدد (شکل ۲-۳۵).

۵- با توجه به جداول ۲-۳۱ تا ۲-۳۲ و توان موتور

موجود در کارگاه به راهنمای مریس کارگاه چهار گروه کلاف

سه تایی برای دور زیاد و استارت، متحدالمرکز با گام های ۱-۹ و

۲-۸ و ۳-۷ تهیه کنید. همچنین شش گروه کلاف دوتایی،


متحدالمرکز با گام های ۱-۶ و ۲-۵ برای دور کم آماده کنید.

۶- قیجی کاغذپر



شکل ۲-۳۵

- ۷- کاهش برشمان ۴۰٪ به حد کافی
 - ۸- نخ ابریشمی برای بستن کلاف‌ها به اندازه کافی
 - ۹- هوای برقی و لجه به حد کافی
 - ۱۰- وارپتی به حد کافی
 - ۱۱- کلاف بیج و منعلقات کلاف بیجی
- مثال: موتور ۲۶ نیار ۲ و ۶ قطب مفروض است سیم بیجی این موتور را برای دو حالت اجرا کنید. سیم بیج استارت بر اساس سیم بیج اصلی چهار قطب می‌باشد و دور کند پس از راه‌اندازی یا دور تند، یا کلید گریز از مرکز امکان پذیر است.
- مراحل انجام کار
- ۱- نقشه‌ی شکل ۱-۶۳ را در نظر بگیرید (شکل ۲-۳۶).

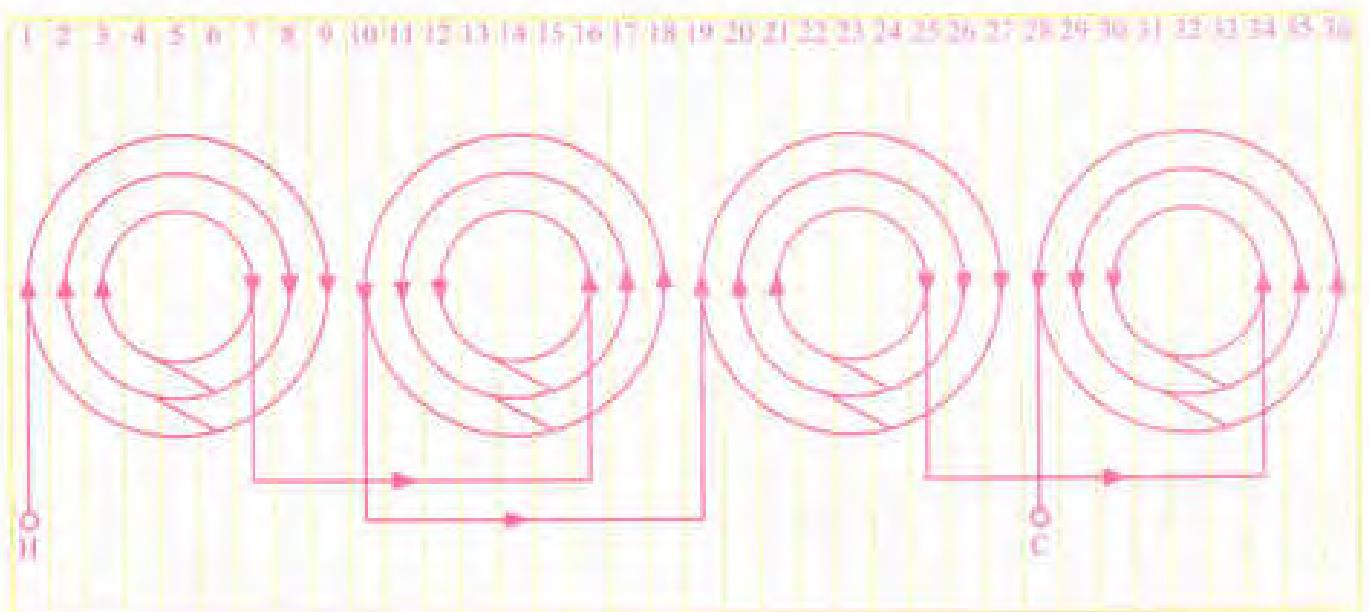

شکل ۲-۳۶



شکل ۲-۳۷

- ۲- در قسمتی از پوسته‌ی استاتور که عمق بیشتری دارد مطابق شکل (۲-۳۷)، شمار شروع سیم‌بندی و جهت گردش سیم بیجی را تعیین کنید.



شکل ۲-۳۸

۳- کوچک‌ترین کلاف اولین گروه کلاف سیم پیچ دور بیشتر را در شماره‌های ۳ و ۷ قرار دهید (شکل ۲-۳۸).



شکل ۲-۳۹

۴- دومین کلاف از گروه کلاف اول را در شماره‌های ۲ و ۸ قرار دهید (شکل ۲-۳۹).



شکل ۲-۴۰

۵- سومین کلاف گروه کلاف اول را در شماره‌های ۱ و ۹ قرار دهید (شکل ۲-۴۰).

۶- گروه کلاف دوم را نظیر گروه کلاف اول در شماره‌های ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۸ قرار دهید (شکل ۲-۴۱).



شکل ۲-۴۱

۷- گروه کلاف سوم را در شماره‌های ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴ و ۲۶ قرار دهید (شکل ۲-۴۲).




شکل ۲-۴۲

۸- گروه کلاف چهارم را در شماره‌های ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲ و ۳۵ قرار دهید (شکل ۲-۴۳).



شکل ۲-۴۳

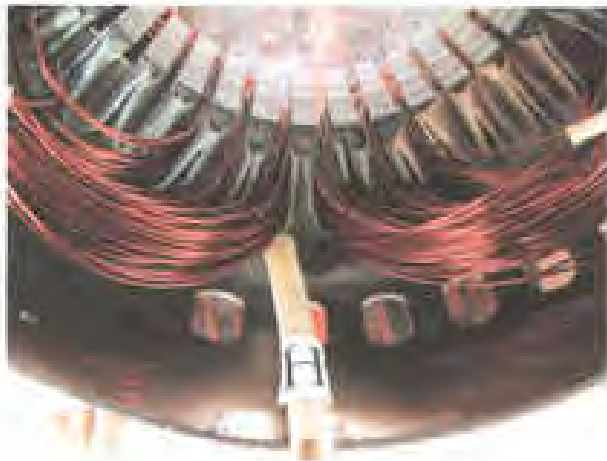

شکل ۲-۲۴

۹- سرسیم خروجی از شماره ۱ را با سیم افشان اتصال دهید و پس از لحیم کاری وارنیش مناسب از آن عبور دهید و محل لحیم کاری را با وارنیش کاملاً بپوشانید و به آن برجسب H بزنید (شکل ۲-۲۴).



شکل ۲-۲۵


۱۰- سرسیم‌های خروجی از شماره‌های ۷، ۱۶، ۱۰ را به ۲۵ و ۱۹ را به ۲۴ اتصال دهید. قبل از لحیم کاری وارنیش را از سیم‌ها عبور دهید و پس از لحیم کاری، محل لحیم کاری را با وارنیش مناسب بپوشی دهید (شکل ۲-۲۵).



شکل ۲-۲۶

۱۱- سرکلانی را که از شماره ۲۸ خارج می‌شود به سیم افشان اتصال دهید. پس از لحیم کاری، وارنیش مناسب از آن عبور دهید و به آن برجسب C بزنید (شکل ۲-۲۶).

۱۲- شکل ۱-۶۴ را که مربوط به سیم پیچ دور کند است در نظر بگیرید (شکل ۲-۴۷).

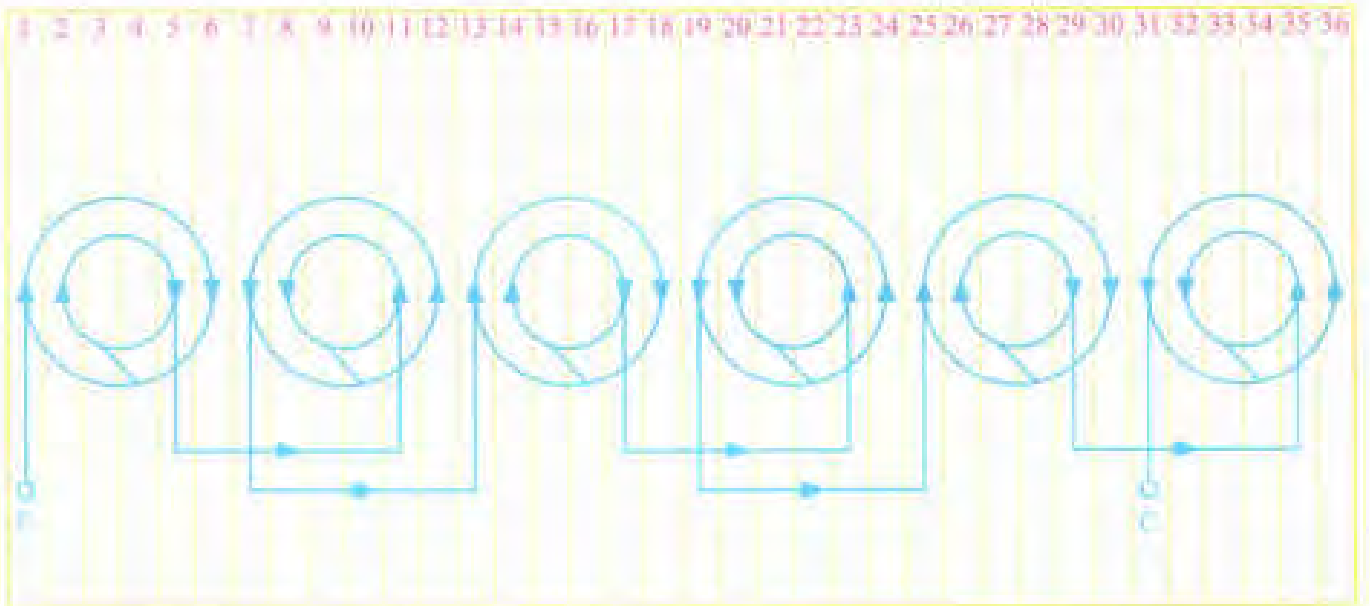

شکل ۲-۴۷



شکل ۲-۴۸

۱۳- کلاف کوچک اولین گروه کلاف، سیم پیچ دور کند را در شماره‌های ۲ و ۵ و کلاف بزرگ‌تر آن را در شماره ۱ و ۶ قرار دهید (شکل ۲-۴۸).



شکل ۲-۴۹

۱۴- بقیه‌ی کلاف‌های سیم پیچ دور کمتر را بر اساس شکل (۱-۶۴) و مطابق شکل (۲-۴۹) در شماره‌های مربوط قرار دهید.



شکل ۲-۵۰

۱۵- سر کلاف خروجی از شمار شماره ۱ را به سیم افشان اتصال دهید. پس از لحیم کاری و گذراندن وارنیش مناسب، برچسب A به آن بزنید. توجه داشته باشید که از شمار شماره ۱ دو سیم با برچسب های H و A به بیرون هدایت می شود (شکل ۲-۵۰).




شکل ۲-۵۱

۱۶- سرسیم های خروجی از شمارهای ۵، ۷، ۱۱ و ۱۳، ۱۷ را به ۱۹، ۲۳ و ۲۵ و ۲۹ را به ۲۵ اتصال دهید و پس از گذاشتن وارنیش، محل اتصالات را لحیم کاری کنید. وارنیش ها را روی محل های لحیم کاری هدایت کنید. سرسیم خروجی از شمار شماره ۳۶ را به سیم افشان اتصال دهید و پس از لحیم کاری، وارنیش مناسب از آن عبور دهید و برچسب C به آن بزنید (شکل ۲-۵۱).



شکل ۲-۵۲

۱۷- از شمار شماره ۵ سیم بیخ استازت را شروع کنید (شکل ۲-۵۲).

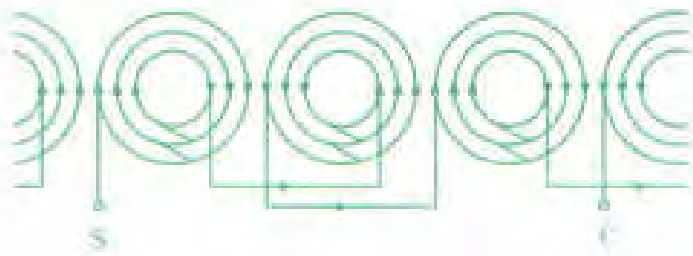

۱۸- سیم پیچ استارت را مثل سیم پیچ اصلی دور تند انجام دهید با این تفاوت که سیم پیچ استارت از شماره ۵ شروع می‌شود و مطابق شکل (۱-۶۵) ادامه می‌یابد (شکل ۲-۵۳).



شکل ۲-۵۳



شکل ۲-۵۴

۱۹- سر کلاف خروجی از شماره ۵ را به سیم افشان اتصال دهید و پس از لحیم کاری، وارنیش مناسب از آن عبور دهید و برجسب S به آن بزنید (شکل ۲-۵۴).



شکل ۲-۵۵

۲۰- سرسیم‌های خروجی از شماره‌های ۱۱ را به ۱۴، ۲۰ را به ۲۳ و ۲۱ را به ۲ اتصال دهید و پس از گذاشتن وارنیش، محل اتصالات را لحیم کاری کنید و محل‌های لحیم کاری شده را با وارنیش پوشش دهید. سیم خروجی از شماره ۳۲ را به سیم افشان اتصال دهید، پس از لحیم کاری، وارنیش مناسب از آن عبور دهید و به آن برجسب C بزنید (شکل ۲-۵۵).



۲۱- سه سرسیم خروجی از شماره‌های ۲۸، ۳۱ و ۳۲ را که همگی برجسب C دارند، به هم ارتباط دهید و به‌عنوان سیم مشترک به بیرون هدایت کنید (شکل ۲-۵۶).



شکل ۲-۵۶



۲۲- سیم‌های خروجی را مرتب کنید و پس از نواربندی با در نظر گرفتن برجسب‌های مربوطه، سرسیم‌هایی را برای اتصال به ترمینال‌های مربوطه آماده کنید (شکل ۲-۵۷).

شکل ۲-۵۷

۴-۶- کار عملی شماره ۳

هدف: سیم‌بجی استاتور موتور یک فاز استارت موقت

زمان: ۱۸ ساعت

نکات ایمنی: محیط کار را از سیم‌های چیده شده و کاغذ پاره‌ها و بدنه‌ی استاتور را از چربی و گردخاک کاملاً پاک کنید از روشنائی مناسب در روی میز کار استفاده کنید. میز کار و صندلی نیز باید استاندارد باشد تا هیچ گونه فشار بر کمر و پاها وارد نشود. نکات ایمنی عمومی را رعایت کند (شکل ۴-۵۸ الف).

وسایل و ابزار موردنیاز

۱- استاتور نگهدار یک عدد

۲- کاردک جویی

۳- کاردک فیبری

۴- استاتور ۲۴ سیار یک فاز عایق کاری شده (شکل ۴-۵۸ ب-۱)

۵- چهار گروه کلاف دو تایی متحدالمرکز برای سیم اصلی

و چهار گروه کلاف دو تایی برای سیم‌بجی استارت.

۶- قیچی کاغذی

۷- کاغذ برسمان ۲۰/۲۰ به حد کافی

۸- نخ ابریشمی برای بستن کلاف‌ها به اندازه‌ی کافی

۹- هویه‌ی برقی و لحیم به حد کافی

۱۰- وارنیش به حد کافی

۱۱- کلاف بیج و متعلقات کلاف‌بجی

مثال: یک موتور ۲۴ سیار ۴ قطب یک فاز مفروضی است.

سیم‌بجی این موتور را برای حالت استارت موقت اجرا کنید و

سیم‌بجی استارت را نظیر سیم‌بجی اصلی در نظر بگیرید.

مراحل انجام کار

۱- مشخصات موتور را تعیین کنید.

$$Z = ? \quad TP = ? \quad m = ? \quad \text{نوع سیم‌بجی}$$

۲- گام قطبی را محاسبه کنید.

$$Y_p = \frac{Z}{TP} = ?$$

۳- تعداد سیارهای مربوط به سیم‌بجی اصلی را مشخص

کنید


$$Z_m = \frac{Z}{p} = ?$$

۴- سیم استارت را نظیر سیم‌بجی اصلی از نظر توزیع در

۷۰



شکل ۴-۵۸ الف- رعایت نکات ایمنی در محیط کار

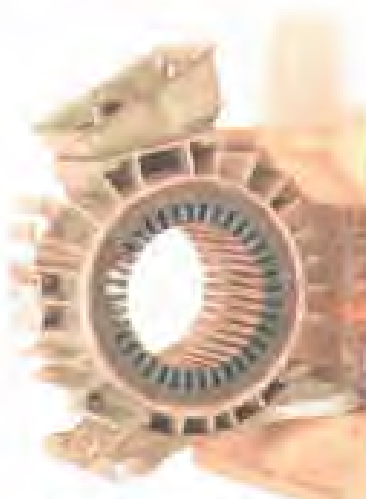

شکل ۴-۵۸ ب- برشده‌ی استاتور

$$Z_s = Z_m = ?$$

$$q_m = \frac{Z_m}{\sqrt{P}} = ?$$

$$q_s = \frac{Z_s}{\sqrt{P}} = ?$$

$$\alpha_{cf} = \frac{P \times 39^\circ}{Z} = ?$$

$$U_1 = ? \quad W_1 = 1 + \frac{q_s}{\alpha_{cf}} = ?$$

$$Y_1 = Y_P - \frac{q_m}{r} = ?$$

۴- سیم استارت را نظیر سیم بیج اصلی از نظر توزیع در نظر بگیرید.

۵- تعداد شماره‌های زیر هر قطب متعلق به هر فاز را برای سیم بیج اصلی مشخص کنید.

۶- تعداد شماره‌های زیر هر قطب متعلق به هر فاز را برای سیم بیج استارت به دست آورید.

۷- زاویه‌ی الکتریکی شماره‌ها را محاسبه کنید.

۸- شروع فاز اصلی و سیم بیج استارت را به دست آورید.


۹- کسری گام را برای سیم بیج اصلی و استارت مشخص کنید و گام سیم بندی را به دست آورید.

جدول ۲-۵۹

m $2p$	$U_1 \cdot U_2$	$W_1 \cdot W_2$
N		
S		
N		
S		


۱- جدول سیم بندی ۲-۵۹ را کامل کنید.

۱۱- شمار شروع و جهت سیم‌بندی را مشخص کنید
(شکل ۳-۶۰)

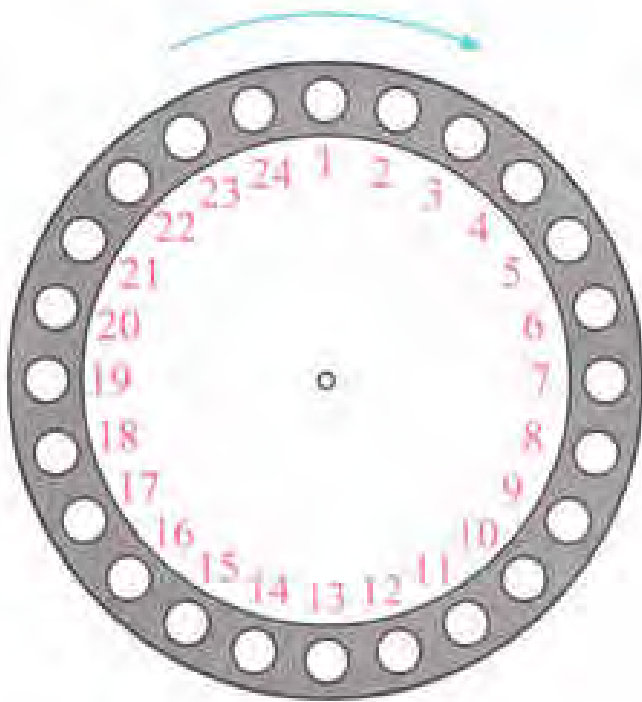


شکل ۳-۶۰

۱۲- اولین کلاف از گروه کلاف شماره یک را در شماره‌های
۲ و ۵ قرار دهید (شکل ۳-۶۱).

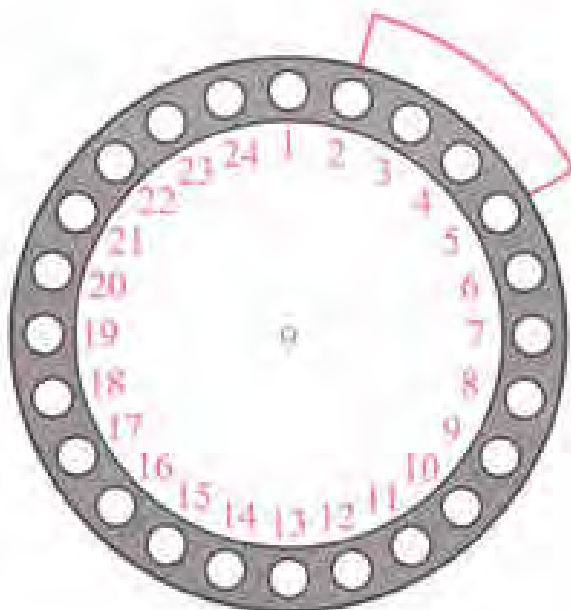


شکل ۳-۶۱

۱۳- دومین کلاف از گروه کلاف شماره یک را در
 شماره‌های ۱ و ۶ قرار دهید (شکل ۲-۶۲).

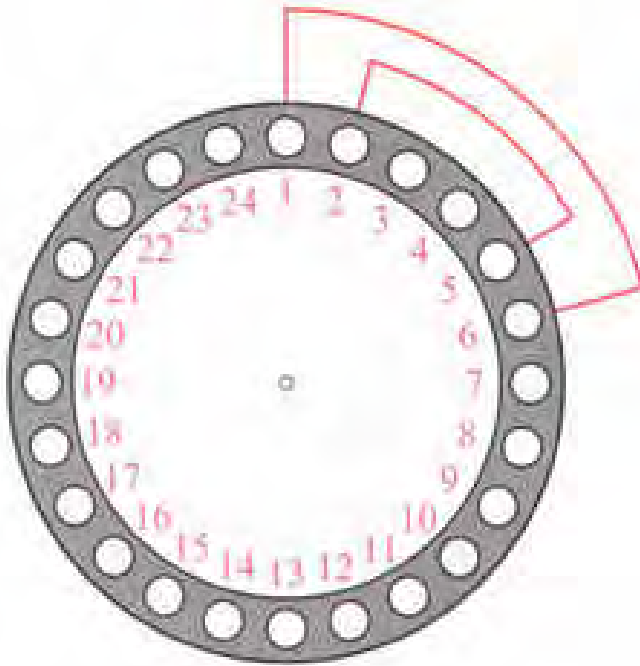


شکل ۲-۶۲

۱۴- دومین گروه کلاف سه‌بیج اصلی را در شماره‌های
 ۱۱-۸ و ۱۴-۷ قرار دهید (شکل ۲-۶۳).

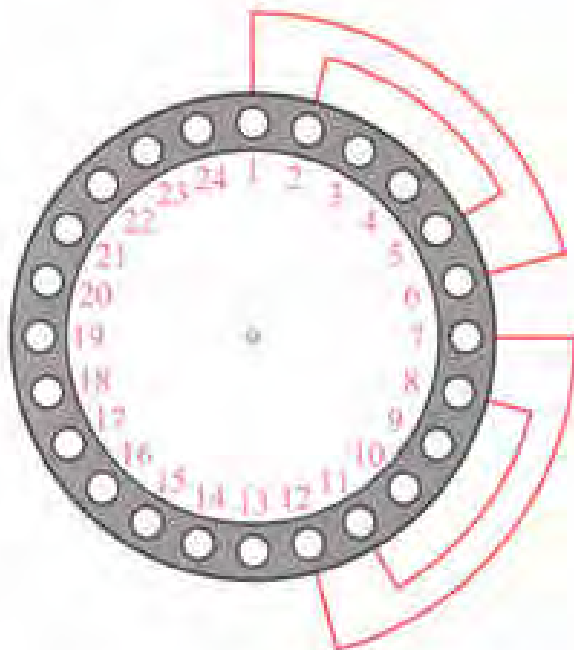


شکل ۲-۶۳

۱۵- سومین گروه کلاف سیم پیچ اصلی را در شماره‌های ۱۷-۱۴ و ۱۸-۱۳ قرار دهید (شکل ۲-۶۴).

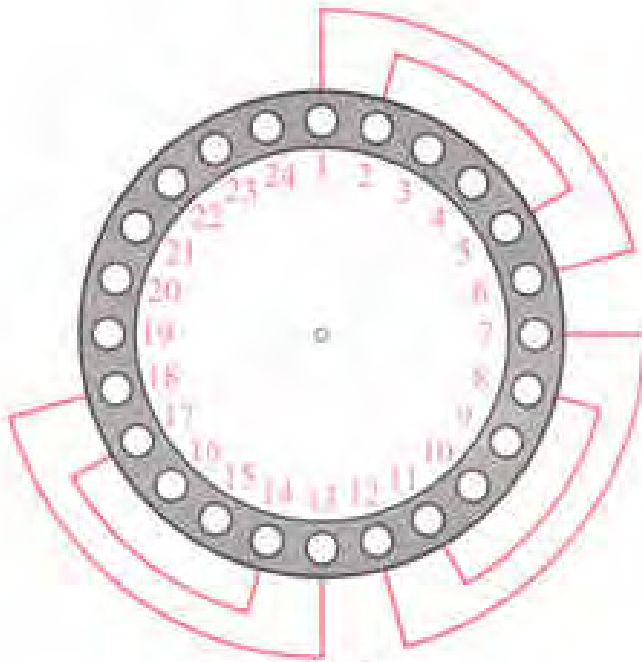


شکل ۲-۶۴

۱۶- چهارمین گروه کلاف سیم پیچ اصلی را در شماره‌های ۲۳-۲۰ و ۲۴-۱۹ قرار دهید (شکل ۲-۶۵).

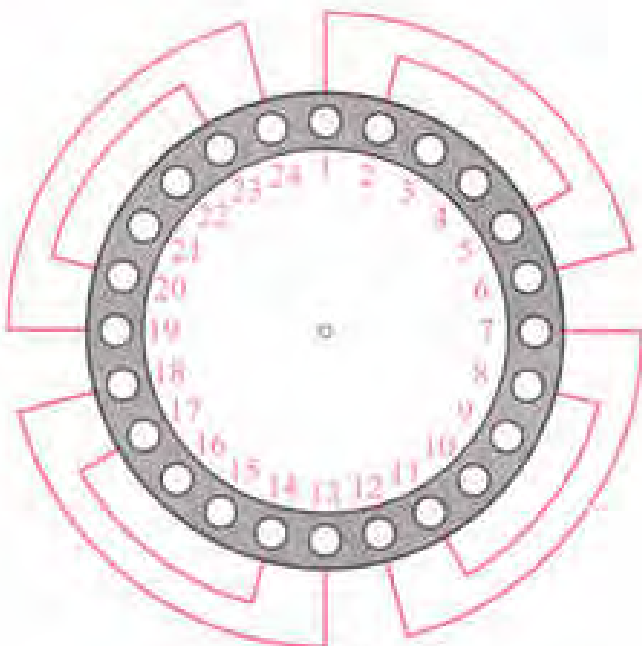


شکل ۲-۶۵

۱۷- سر کلاف خروجی از شماره ۱ را به سیم افشان
اتصال دهید و پس از لحیم کاری برجسب U₁ به آن بزنید
(شکل ۲-۶۶).

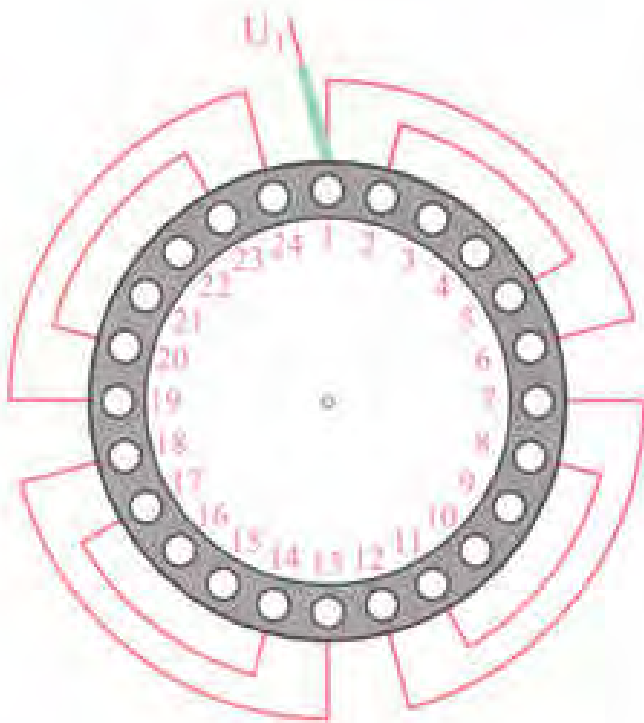


شکل ۲-۶۶

۱۸- سرسیم‌های خروجی از شماره‌های ۵، ۷، ۱۱ و ۱۳
به ۱۷ و ۱۳ را به ۲۳ اتصال دهید و پس از گذراندن وارنیش،
آنها را لحیم کاری کنید و محل‌های لحیم کاری شده را با
وارنیش‌ها بپوشانید (شکل ۲-۶۷).

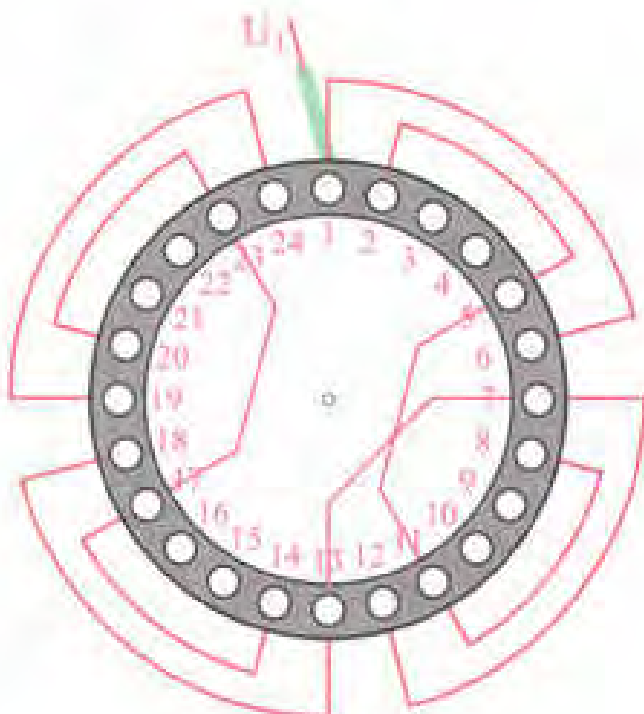


شکل ۲-۶۷

۱۹- سر کلاف خروجی از شمار شماره ۱۹ را به سیم افشان اتصال دهید و پس از لحیم کاری به آن برچسب U_1 بزنید (شکل ۲-۶۸).

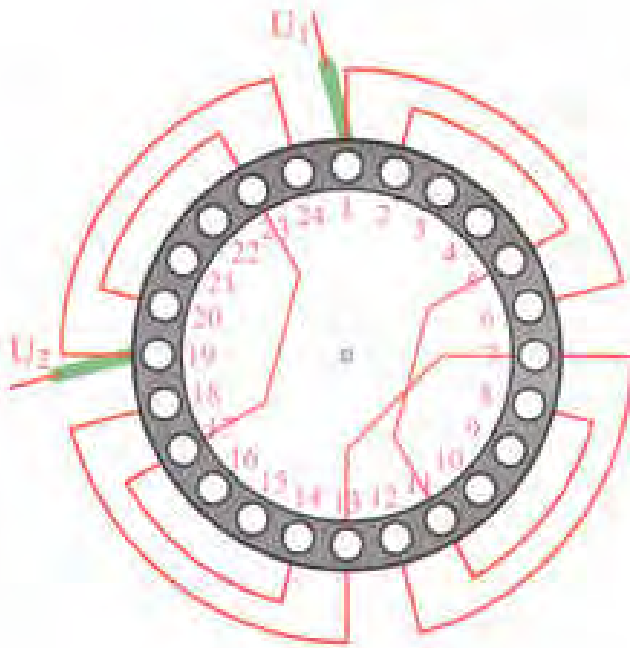


شکل ۲-۶۸

۲۰- اولین گروه کلاف سیم پیچ استارت را در شمارهای ۸-۵ و ۹-۴ قرار دهید (شکل ۲-۶۹).

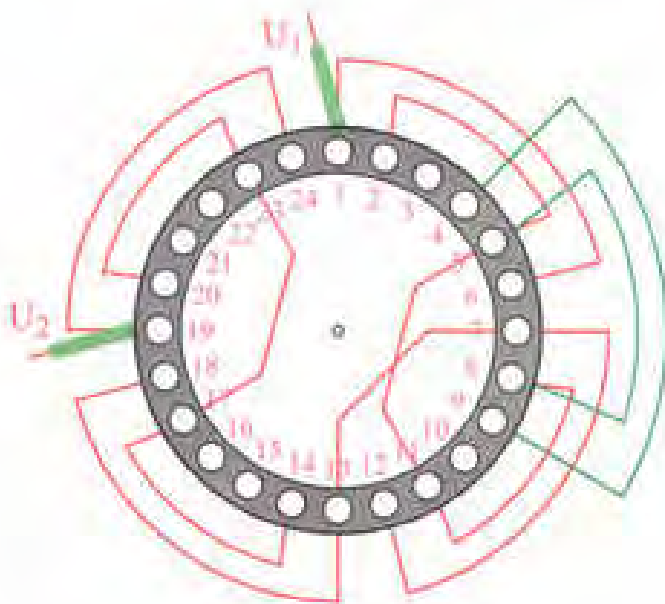


شکل ۲-۶۹

۲۱- دومین گروه کلاف سیم پیچ استارت را در تیارهای ۱۴-۱۱ و ۱۵-۱۰ قرار دهید (شکل ۳-۷۰).

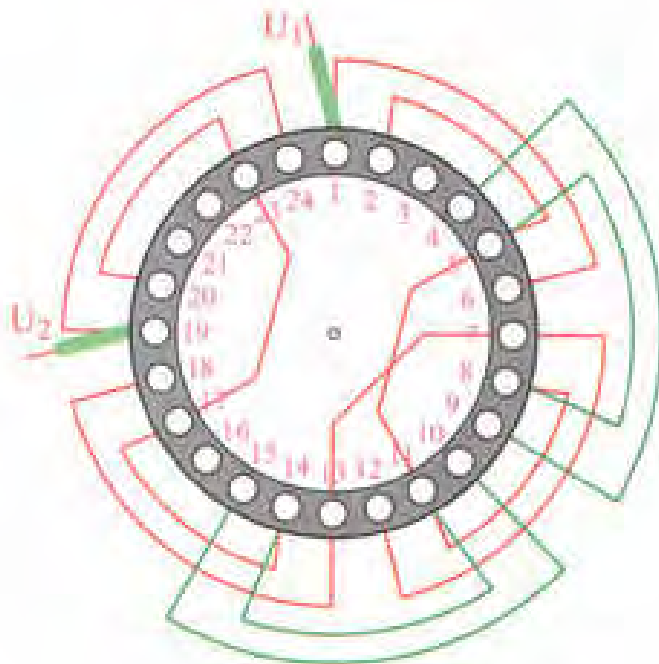


شکل ۳-۷۰

۲۲- گروه کلاف سوم و چهارم سیم پیچ استارت را در تیارهای ۲۰-۱۷، ۲۱-۱۶، ۲۲-۲۳ و ۲۳-۲۲ قرار دهید (شکل ۳-۷۱).

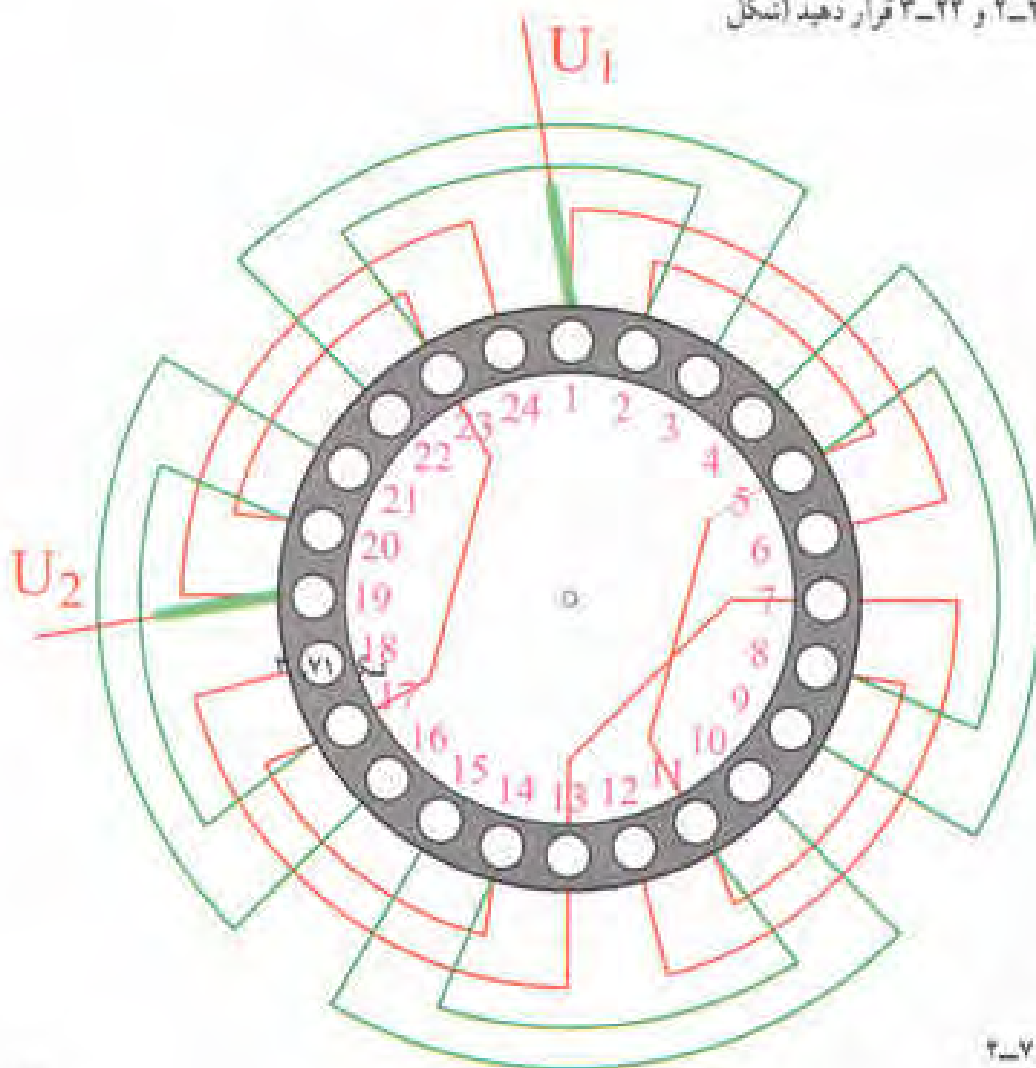


شکل ۳-۷۱

۲۳- سرکلاف خروجی از شمار شماره ۴ را به سیم افشان
 اتصال دهید و پس از لحیم کاری و آرایش مناسب از آن عبور داده
 و بر حسب W_1 به آن بزنید (شکل ۲-۷۲).

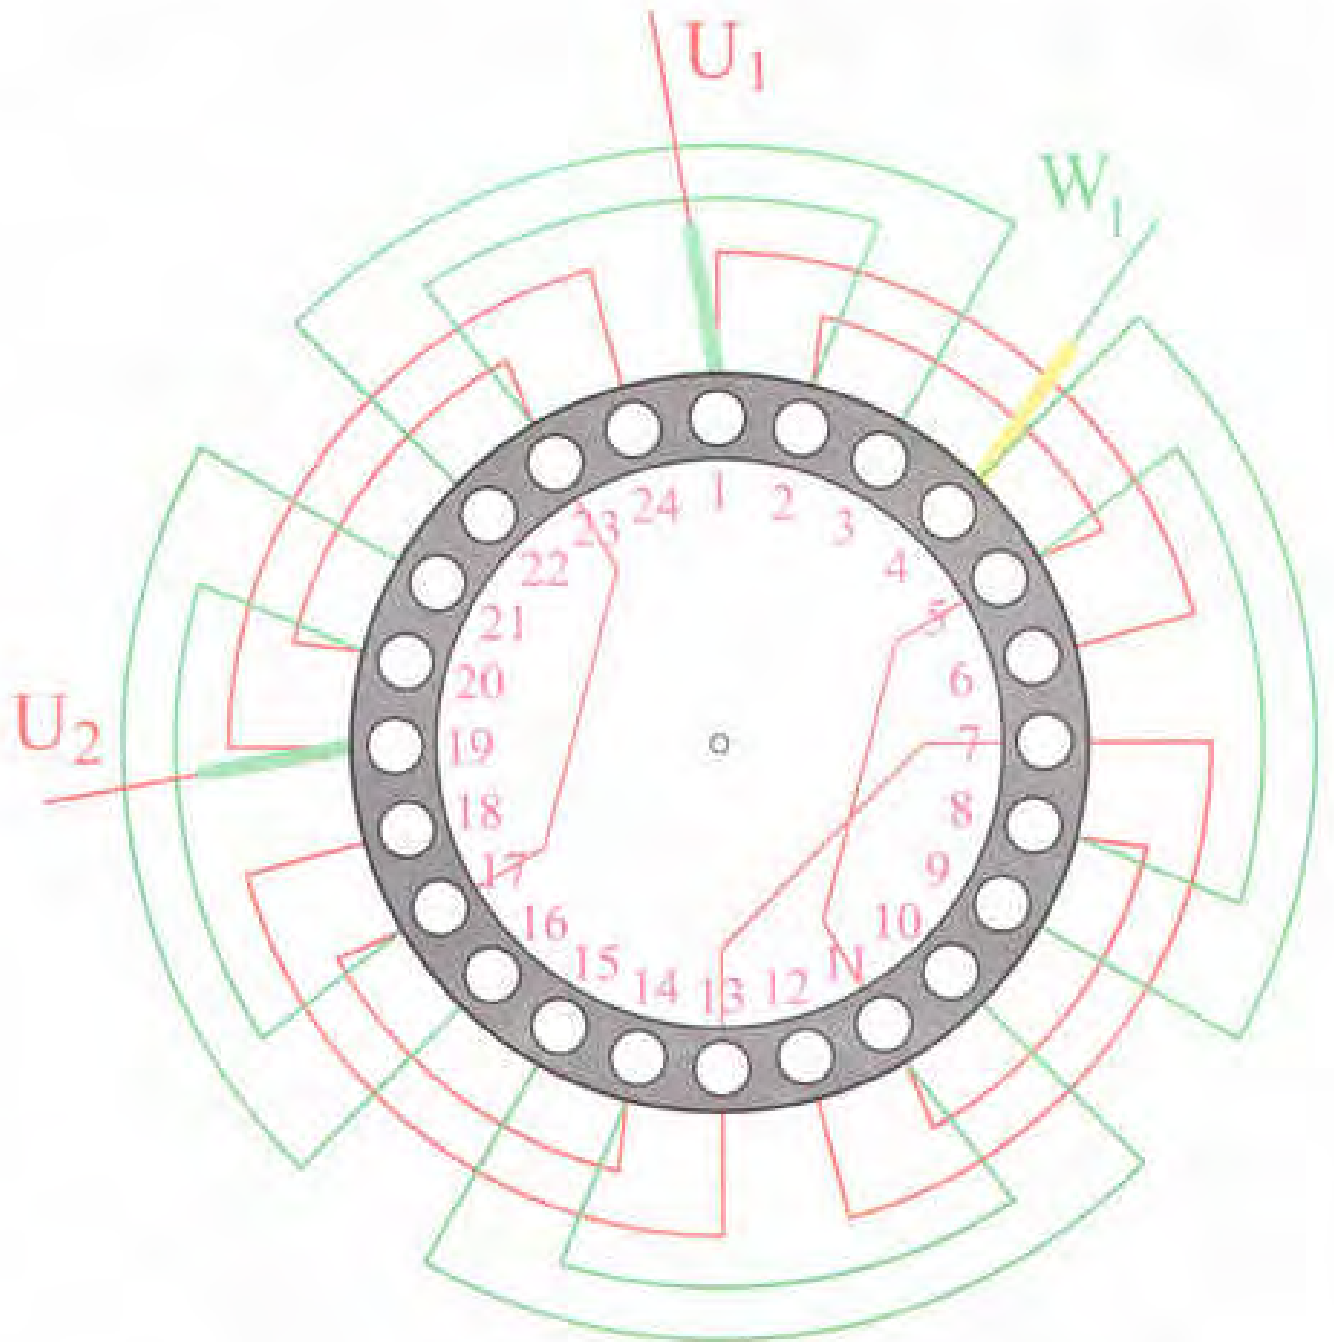


شکل ۲-۷۲

۲۴- سرسیم‌های خروجی از شماره‌های ۸، ۱۴، ۱۰، ۱۶ را به ۲ اتصال دهید و پس از گذاشتن وارنیش محل اتصالات را لحیم کاری نمایید و محل‌های لحیم کاری را با وارنیش‌ها بپوشانید. سرکلاف خروجی از شماره ۲۲ را به سیم‌افشان اتصال دهید و پس از لحیم کاری، وارنیش مناسب از آن عبور دهید و به آن برجسب W_1 بزنید (شکل ۲-۷۳).

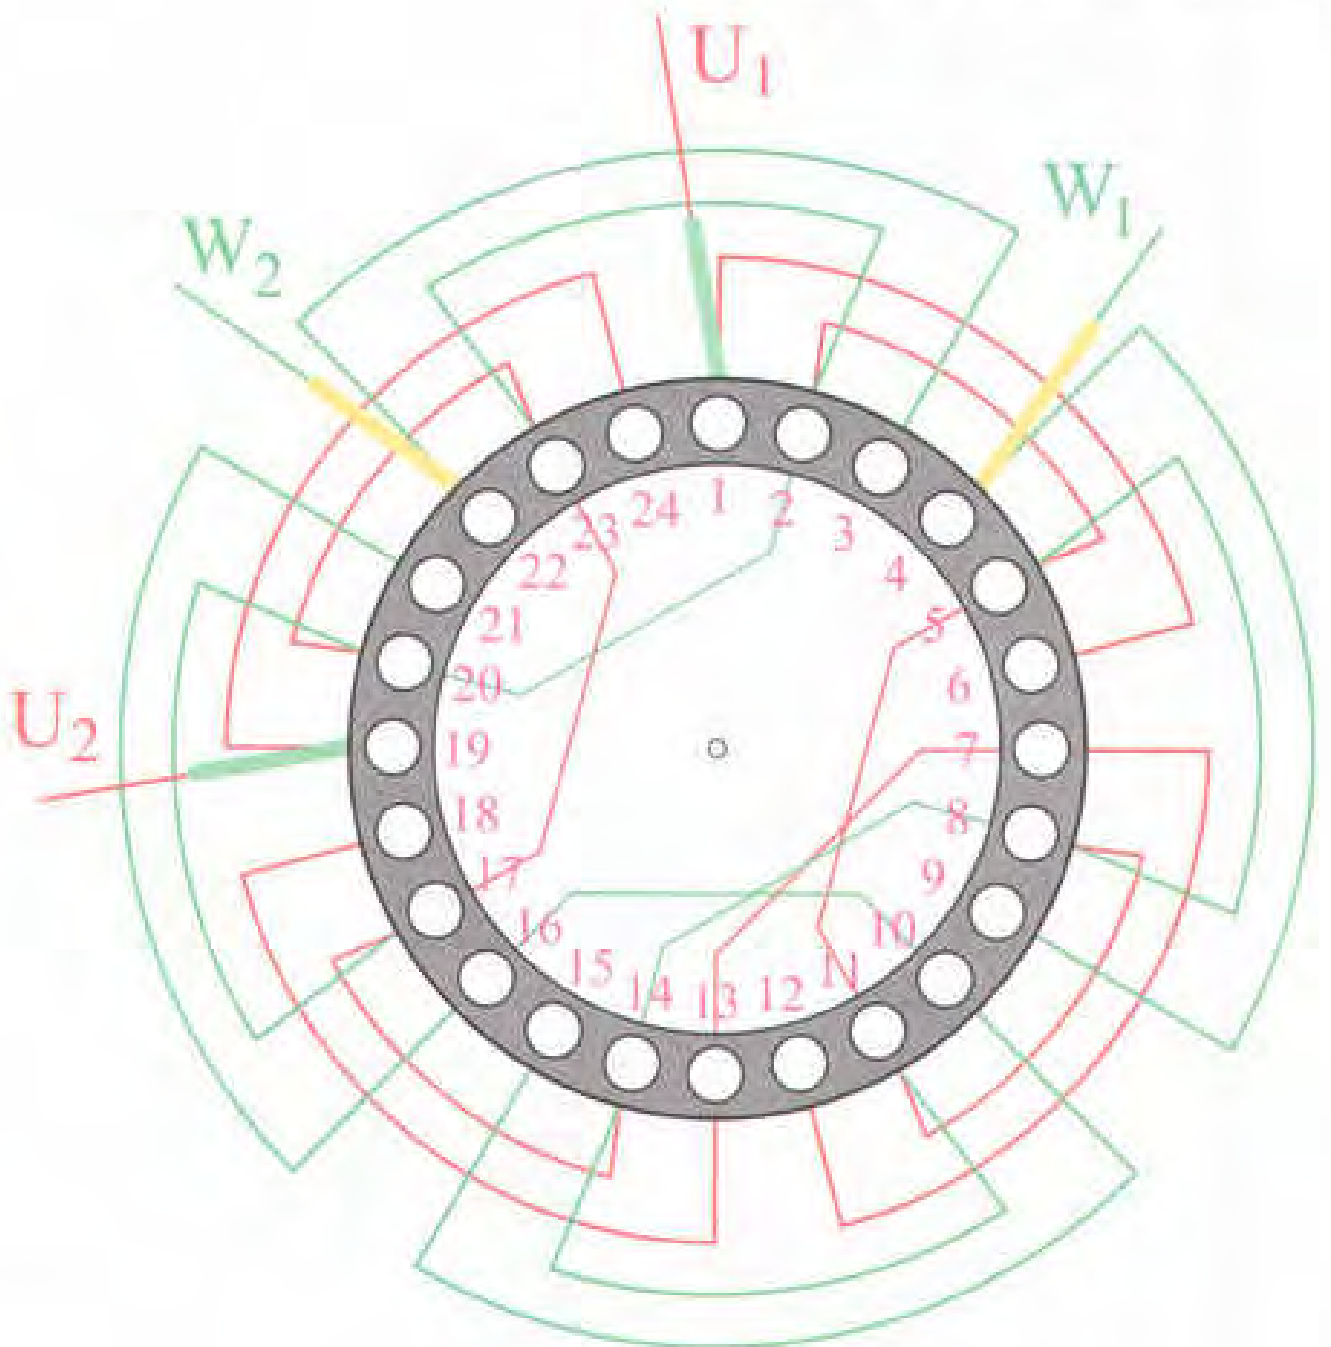

شکل ۲-۷۳

۲۵- برای اطمینان از سرزندگی صحیح و تشکیل قطب‌ها بر اساس $L_1 > 0$ و $L_2 > 0$ مطابق شکل (۲-۷۲) سیم‌بندی را قطب‌بندی کنید.

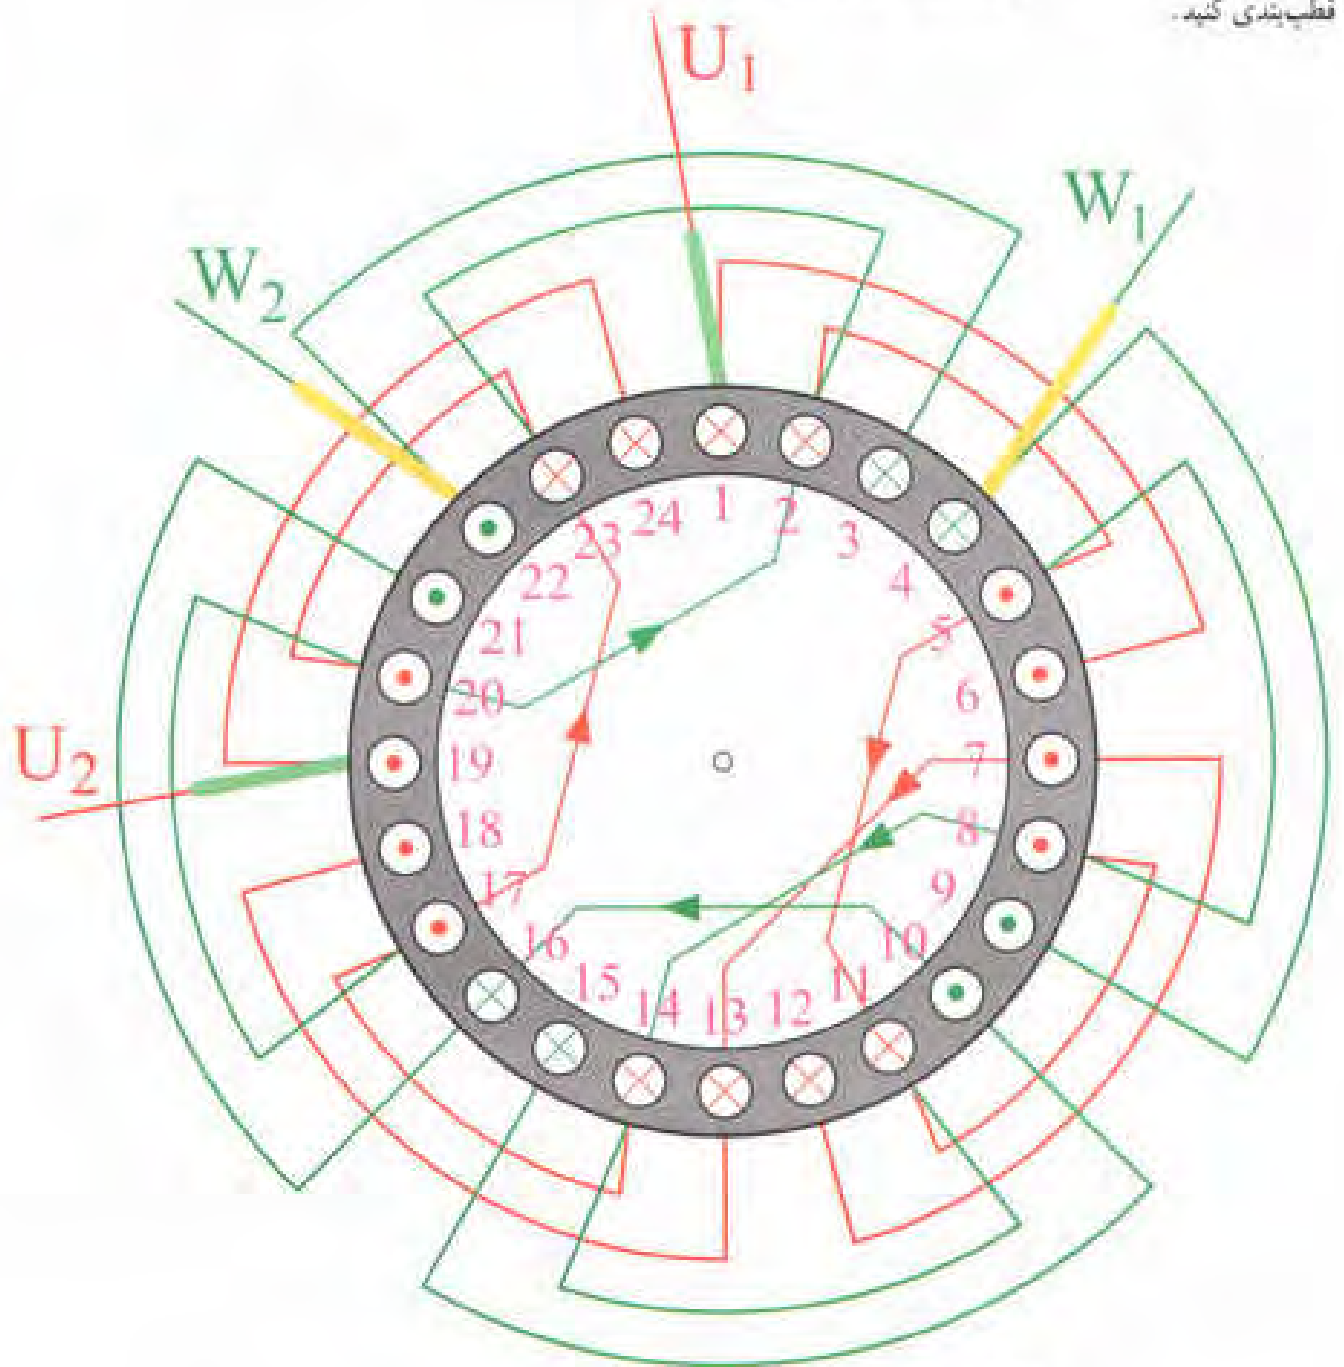

شکل ۲-۷۲

۲-۷- کار عملی شماره ۴

هدف: سیم‌پیچی استاتور موتور یک فاز استارت موقت

زمان: ۱۷ ساعت

نکات ایمنی: محیط کار را از سیم‌های چیده شده و کاغذ پاره‌ها، و بدنه‌ی استاتور را از چربی و گردخاک کاملاً پاک کنید. از روشنایی مناسب در روی میز کار استفاده کنید. میز کار و صندلی نیز باید استاندارد باشد تا هیچ گونه فشار بر کمر و پاها وارد نشود. نکات ایمنی عمومی کار را رعایت کنید.

وسایل و ابزار مورد نیاز

۱- استاتور نگهدار یک عدد

۲- کاردک جوی

۳- کاردک فیبری

۴- استاتور ۲۴ تپار یک فاز عمیق کاری شده (شکل

۲-۷۵)

۵- دو گروه کلاف چهار تایی با گام‌های ۱-۳، ۲-۴، ۳-۱ و ۴-۲ متحدمرکز برای سیم اصلی و دو گروه کلاف دوتایی با گام‌های ۱-۲ و ۳-۴ متحدمرکز برای سیم‌پیچ استارت.

۶- قیچی کاغذی

۷- کاغذ برشمان ۱/۲۰ به حد کافی

۸- تیغ ابریشمی برای بسن کلاف‌ها به اندازه‌ی کافی

۹- هوپه‌ی برفی، و لخم به حد کافی

۱۰- وارنیش به حد کافی

۱۱- کلاف بیج و متعلقات کلاف‌پیچی

مثال: یک موتور ۲۴ تپار ۲ قطب یک فاز مفروض است.

سیم‌پیچی این موتور را با استارت موقت طرح و اجرا کنید.

مراحل انجام کار

۱- مشخصات موتور را تعیین کنید.

۲- گام قطبی را محاسبه کنید.

۳- تعداد تپارهای مربوط به سیم‌پیچی اصلی را مشخص

کنید.



شکل ۲-۷۵

$$Z = ? \quad 2P = ? \quad m = ? \quad \text{نوع سیم‌پیچی}$$

$$Y_p = \frac{Z}{2P} = ?$$

$$Z_m = \frac{Y}{p} Z = ?$$

$$Z_1 = Z_{m1} = ?$$

$$q_{m1} = \frac{Z_1 m_1}{\tau P} = ?$$

$$q_1 = \frac{Z_1 p_1}{\tau P} = ?$$


$$\alpha_{c1} = \frac{P \times \tau p_1}{Z} = ?$$

$$U_1 = ? \quad W_1 = 1 + \frac{q_1}{\alpha_{c1}} = ?$$

$$Y_1 = Y_p - \frac{q_{m1}}{\tau} = ?$$

جدول ۲-۷۶

m 2p	$U_1 \cdot U_2$	$W_1 - W_2$
Z		
S		

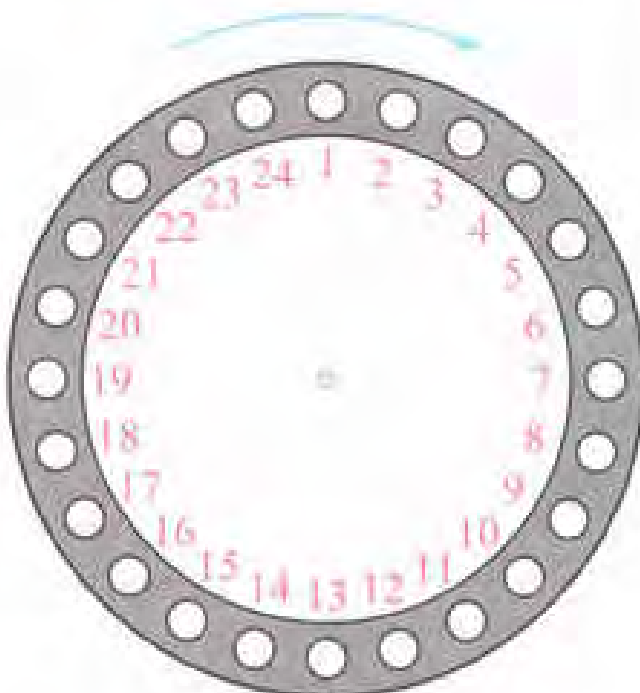

شکل ۲-۷۷

۴- سیم انشارت را نظیر سیم بیج اصلی از نظر توزیع در نظر بگیرید.

۵- تعداد شمارهای زیر هر قطب در هر فاز را در سیم بیج اصلی مشخص کنید.

۶- تعداد شمارهای زیر هر قطب در هر فاز را در سیم بیج انشارت به دست آورید.

۷- زاویه‌ی الکتریکی شمارها را محاسبه کنید.


۸- شروع فاز اصلی و سیم بیج انشارت را به دست آورید.

۹- کسری گام را برای سیم بیج اصلی و انشارت مشخص کنید و گام سیم بندی را به دست آورید.

۱۰- جدول سیم بندی ۲-۷۶ را کامل کنید.


۱۱- شمار شروع و جهت سیم بندی را روی شکل (۲-۷۷) مشخص کنید.

۱۲- گروه کلاف اول را در شمارهای، ۱-۳، ۹-۴،
 ۱۱-۲ و ۱۲-۱ قرار دهید (شکل ۲-۷۸).

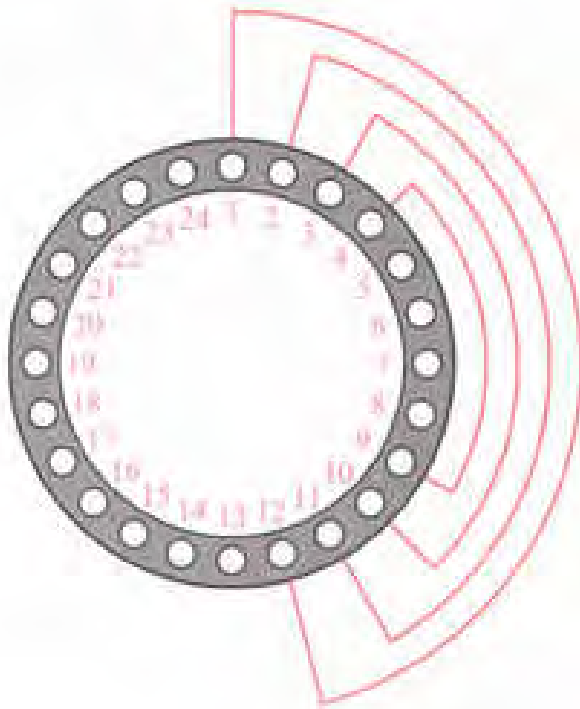


شکل ۲-۷۸

۱۳- گروه کلاف دوم سیم‌پیچ اصلی را در شمارهای،
 ۲۳-۱۳ و ۲۳-۱۴، ۲۲-۱۵، ۲۱-۱۶ قرار دهید (شکل ۲-۷۹).

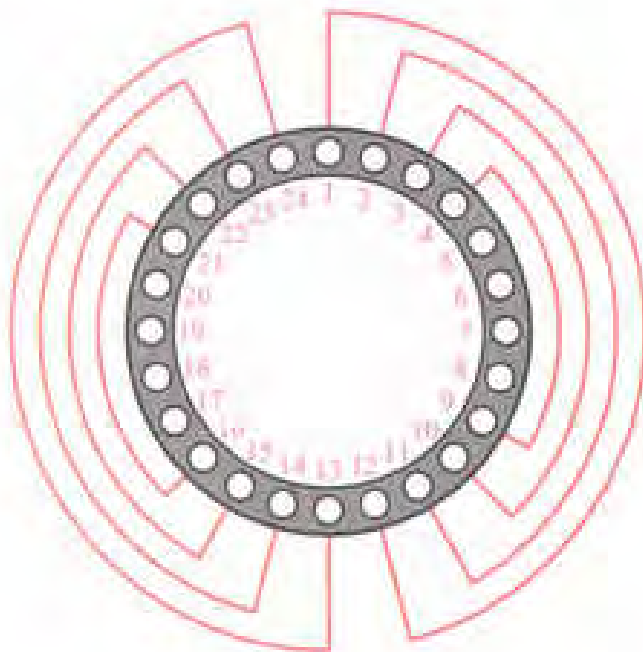


شکل ۲-۷۹

۱۴- سر کلاف خروجی از شمار شماره ۱ و شماره ۱۳ را به سیم افشان اتصال دهید و پس از لحیم کاری و گذاشتن وارنیش مناسب به آن‌ها برجسب‌های ۱ا و ۱با بزنید و سیم خارج شده از شمار ۹ را به انتهای کلاف گروه دوم در شمار ۲۱ اتصال دهید (شکل ۲-۸۰).

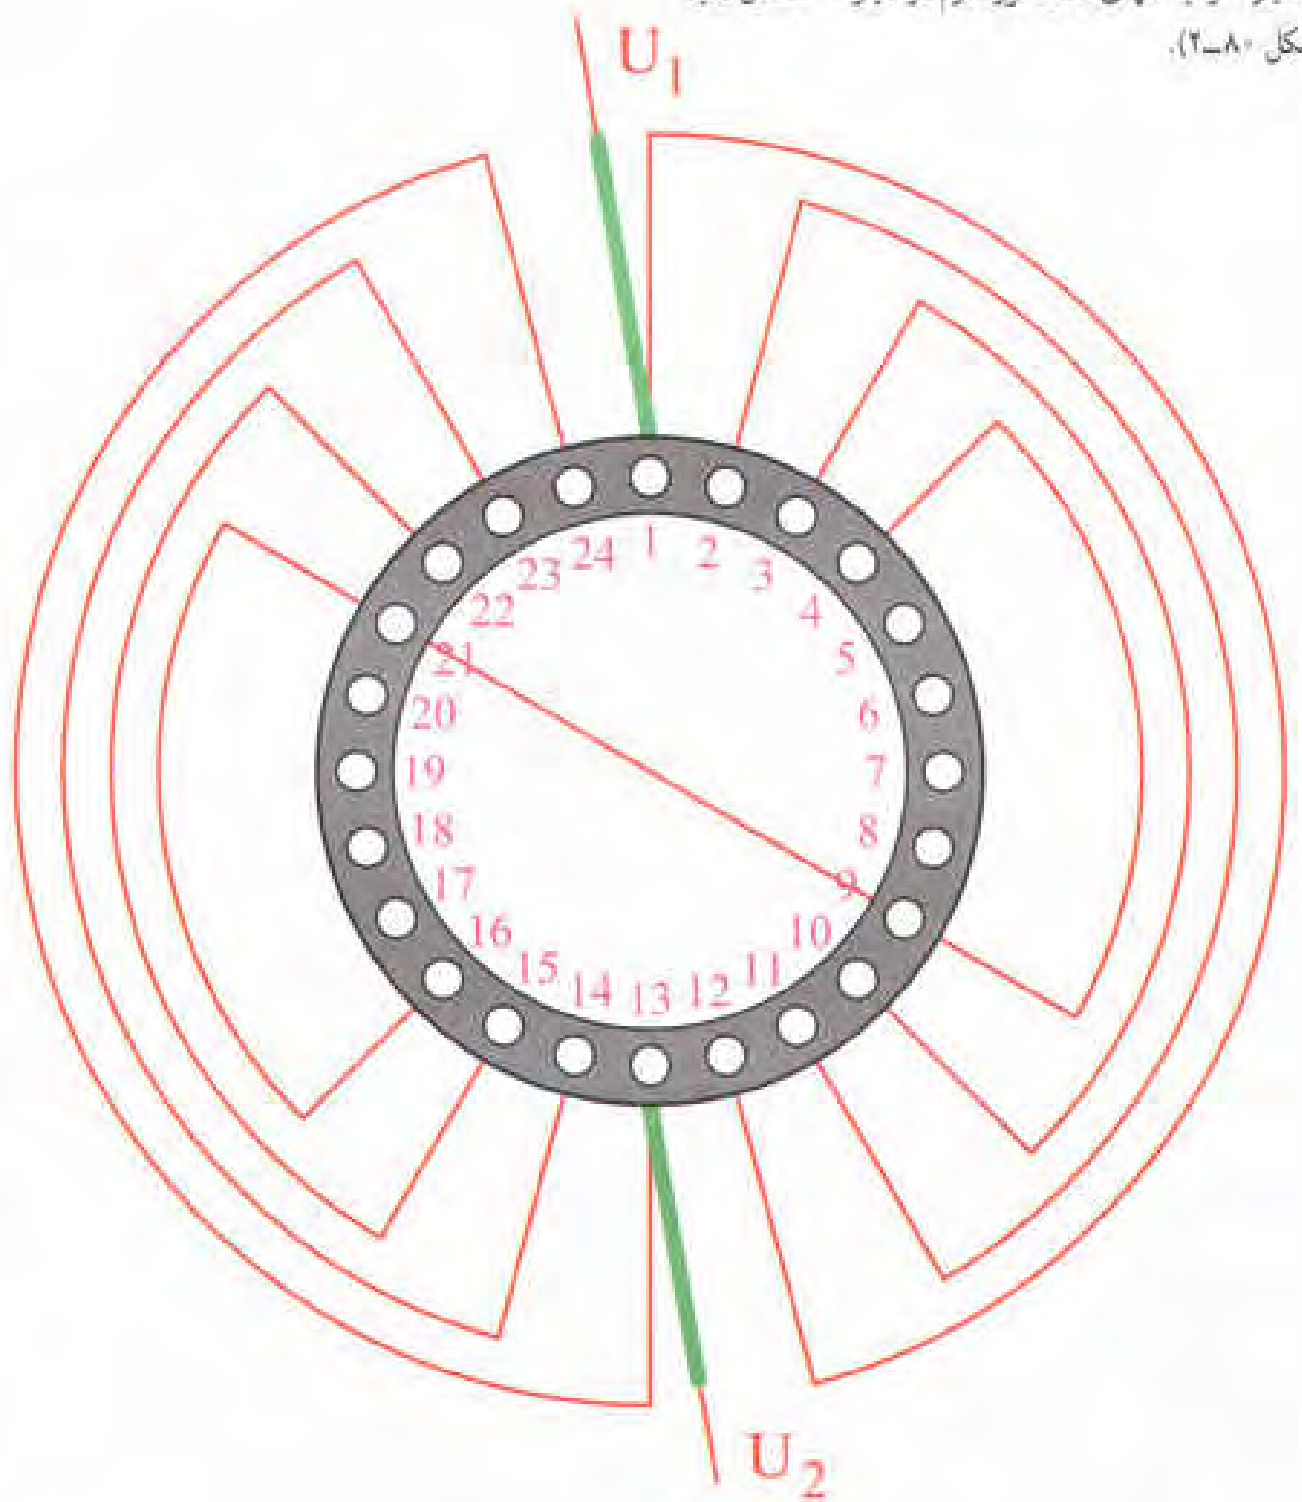


شکل ۲-۸۰

۱۵- اولین گروه کلاف سیم پیچ استارت را در نوارهای ۱۷-۸ و ۷-۱۸ قرار دهید (شکل ۲-۸۱).

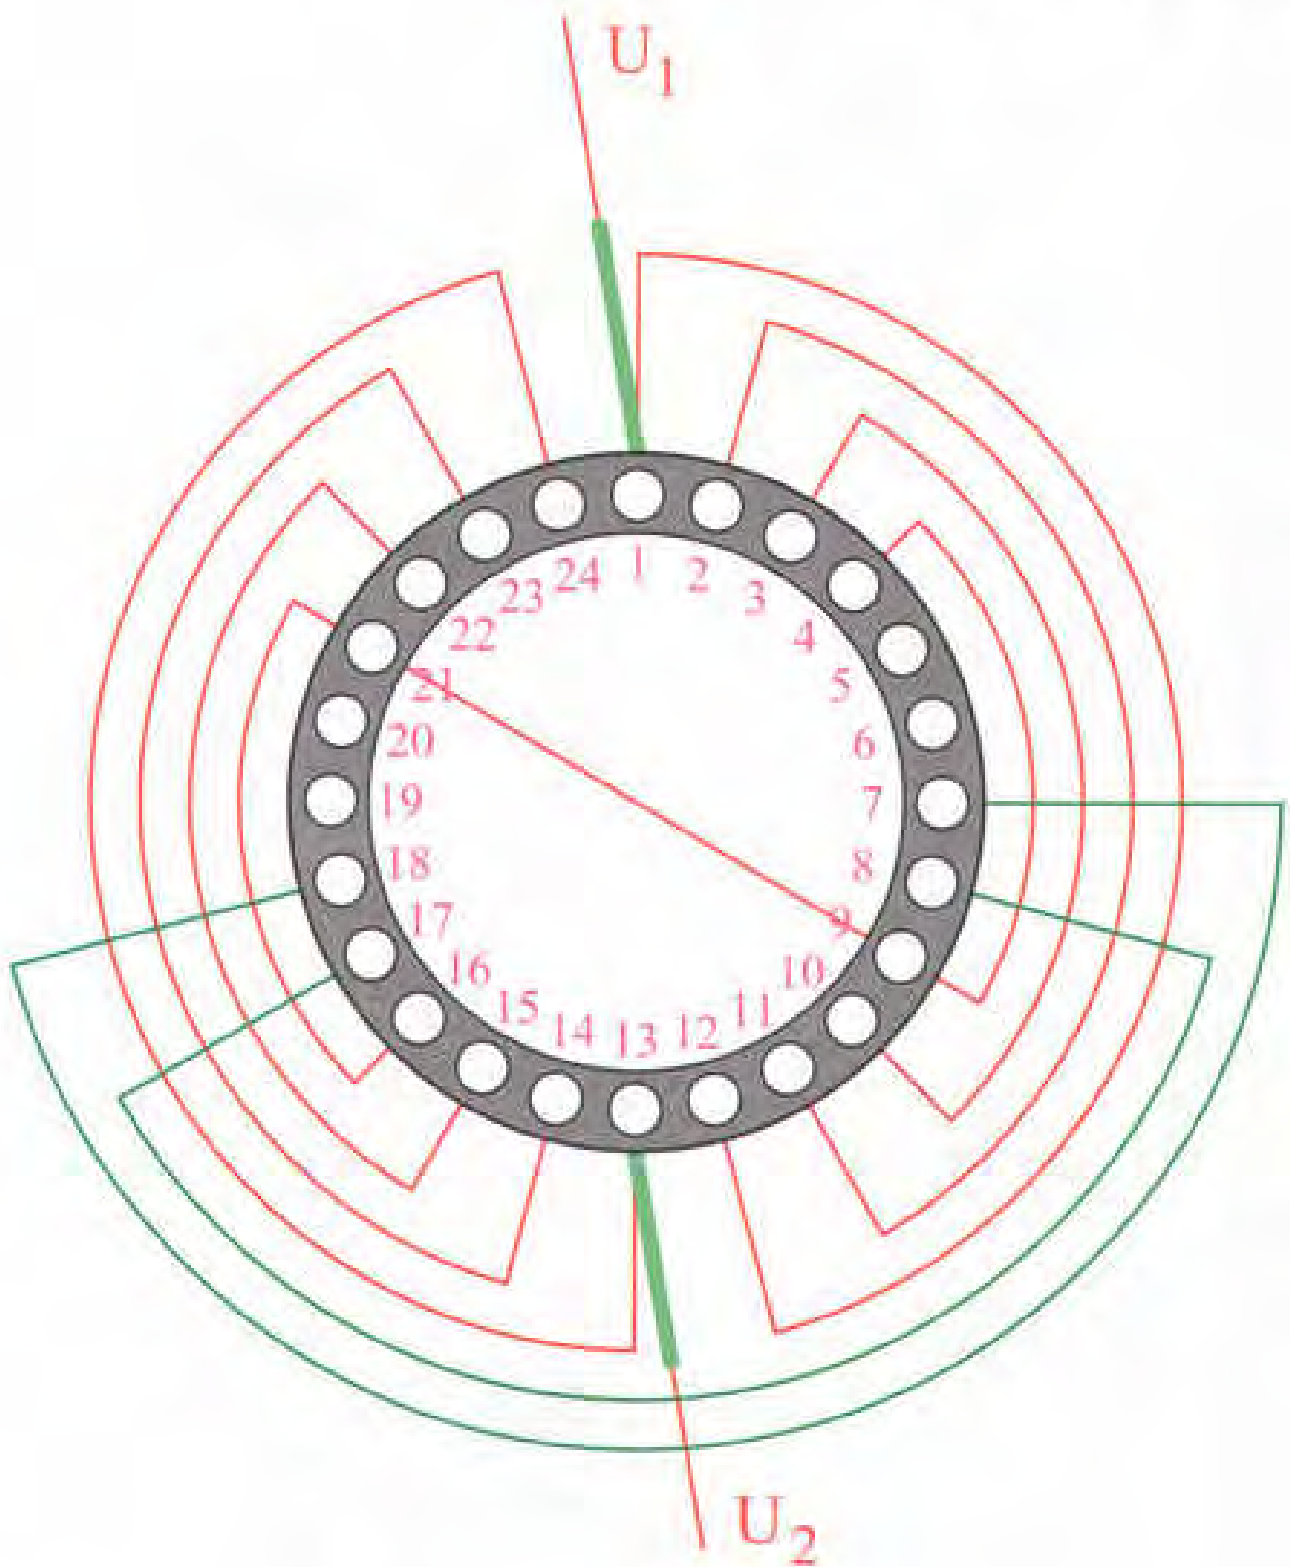


شکل ۲-۸۱

۱۶- دومین گروه کلاف سیم پیچ استارت را در شماره‌های ۵۳۰ و ۶۱۹ قرار دهید (شکل ۲-۸۲).

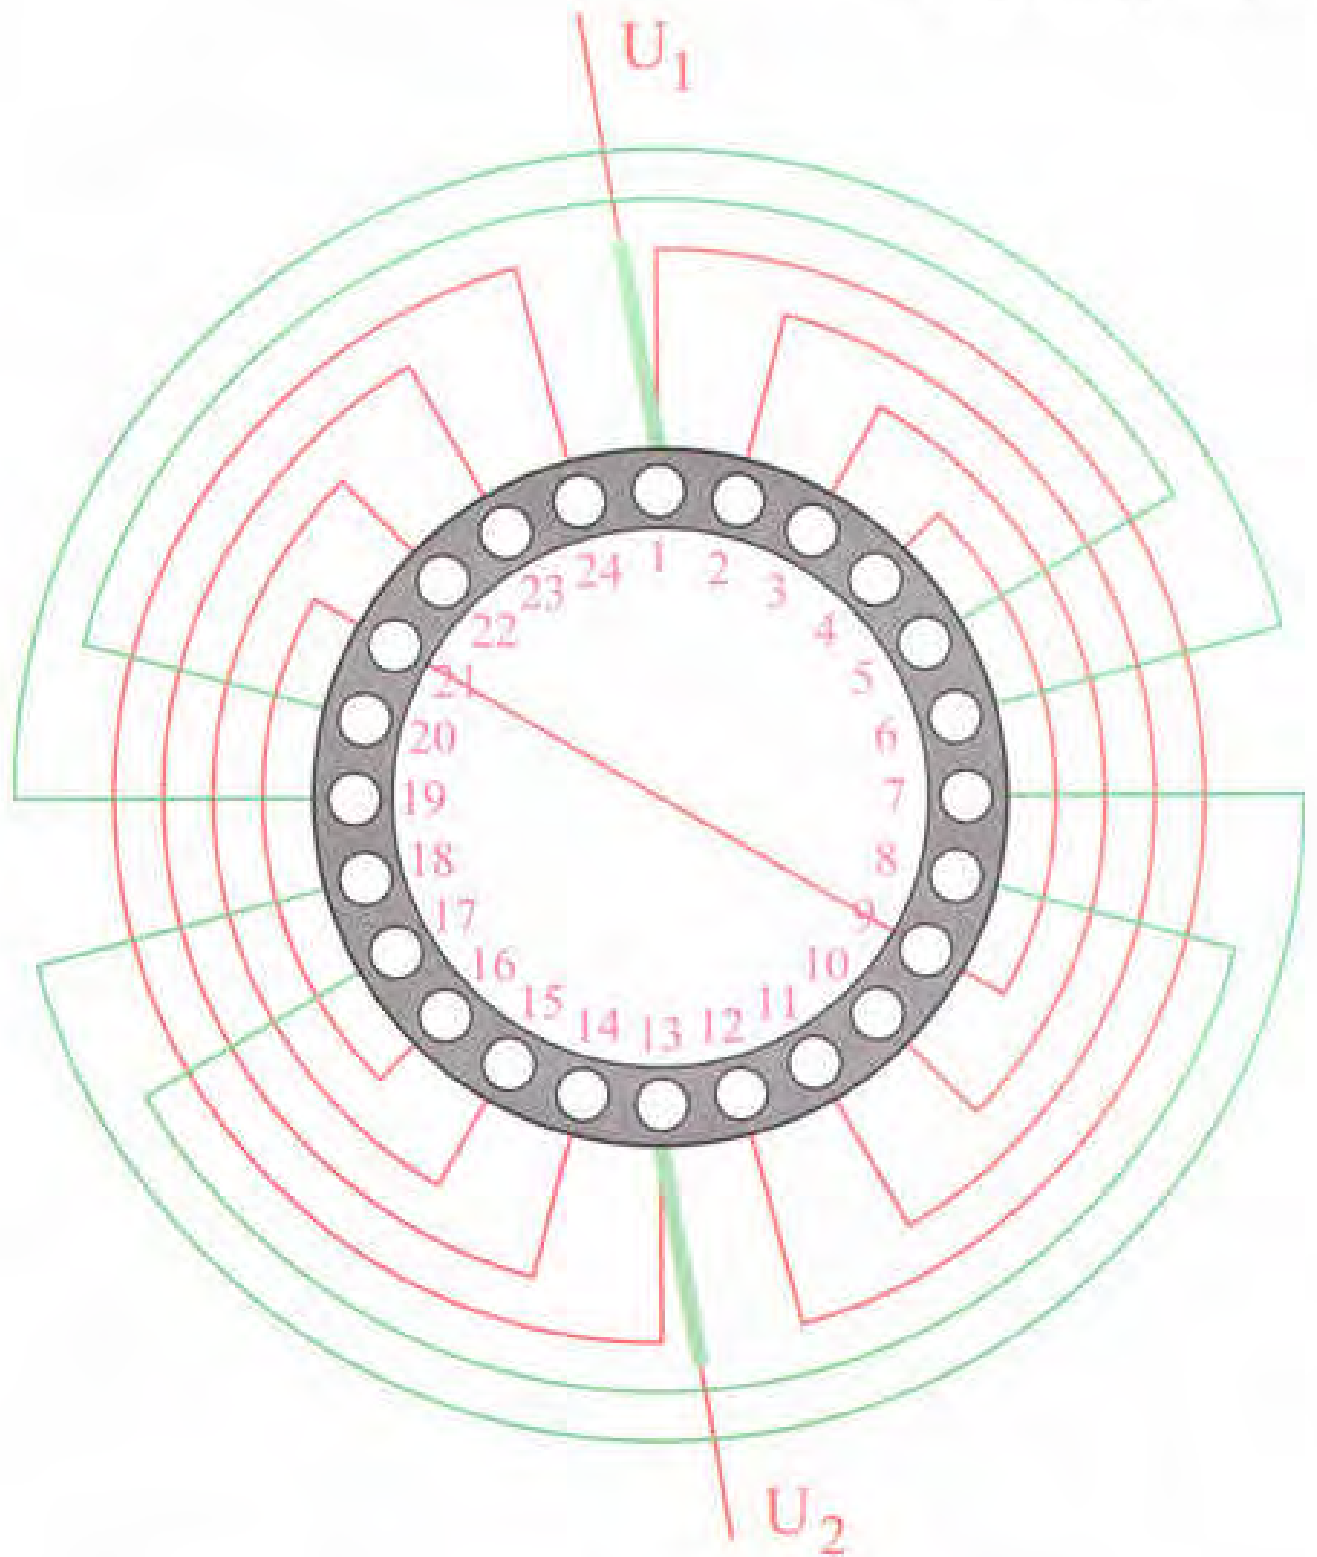


شکل ۲-۸۲

۱۷- سر کلاف‌های خروجی از شمارهای شماره ۷ و شماره ۱۹ را به سیم افشان اتصال دهید. پس از لحیم کاری و گذراندن وارنیش مناسب بر روی آن‌ها، برجسب W_1 و W_2 بزنید. ته کلاف خارج شده از شمار شماره ۱۷ را به ته کلاف خارج شده از شمار شماره ۵ اتصال دهید. پس از گذراندن وارنیش مناسب، محل اتصال را لحیم کاری نمایید. محل لحیم کاری شده را با وارنیش بپوشانید (شکل ۲-۸۳).

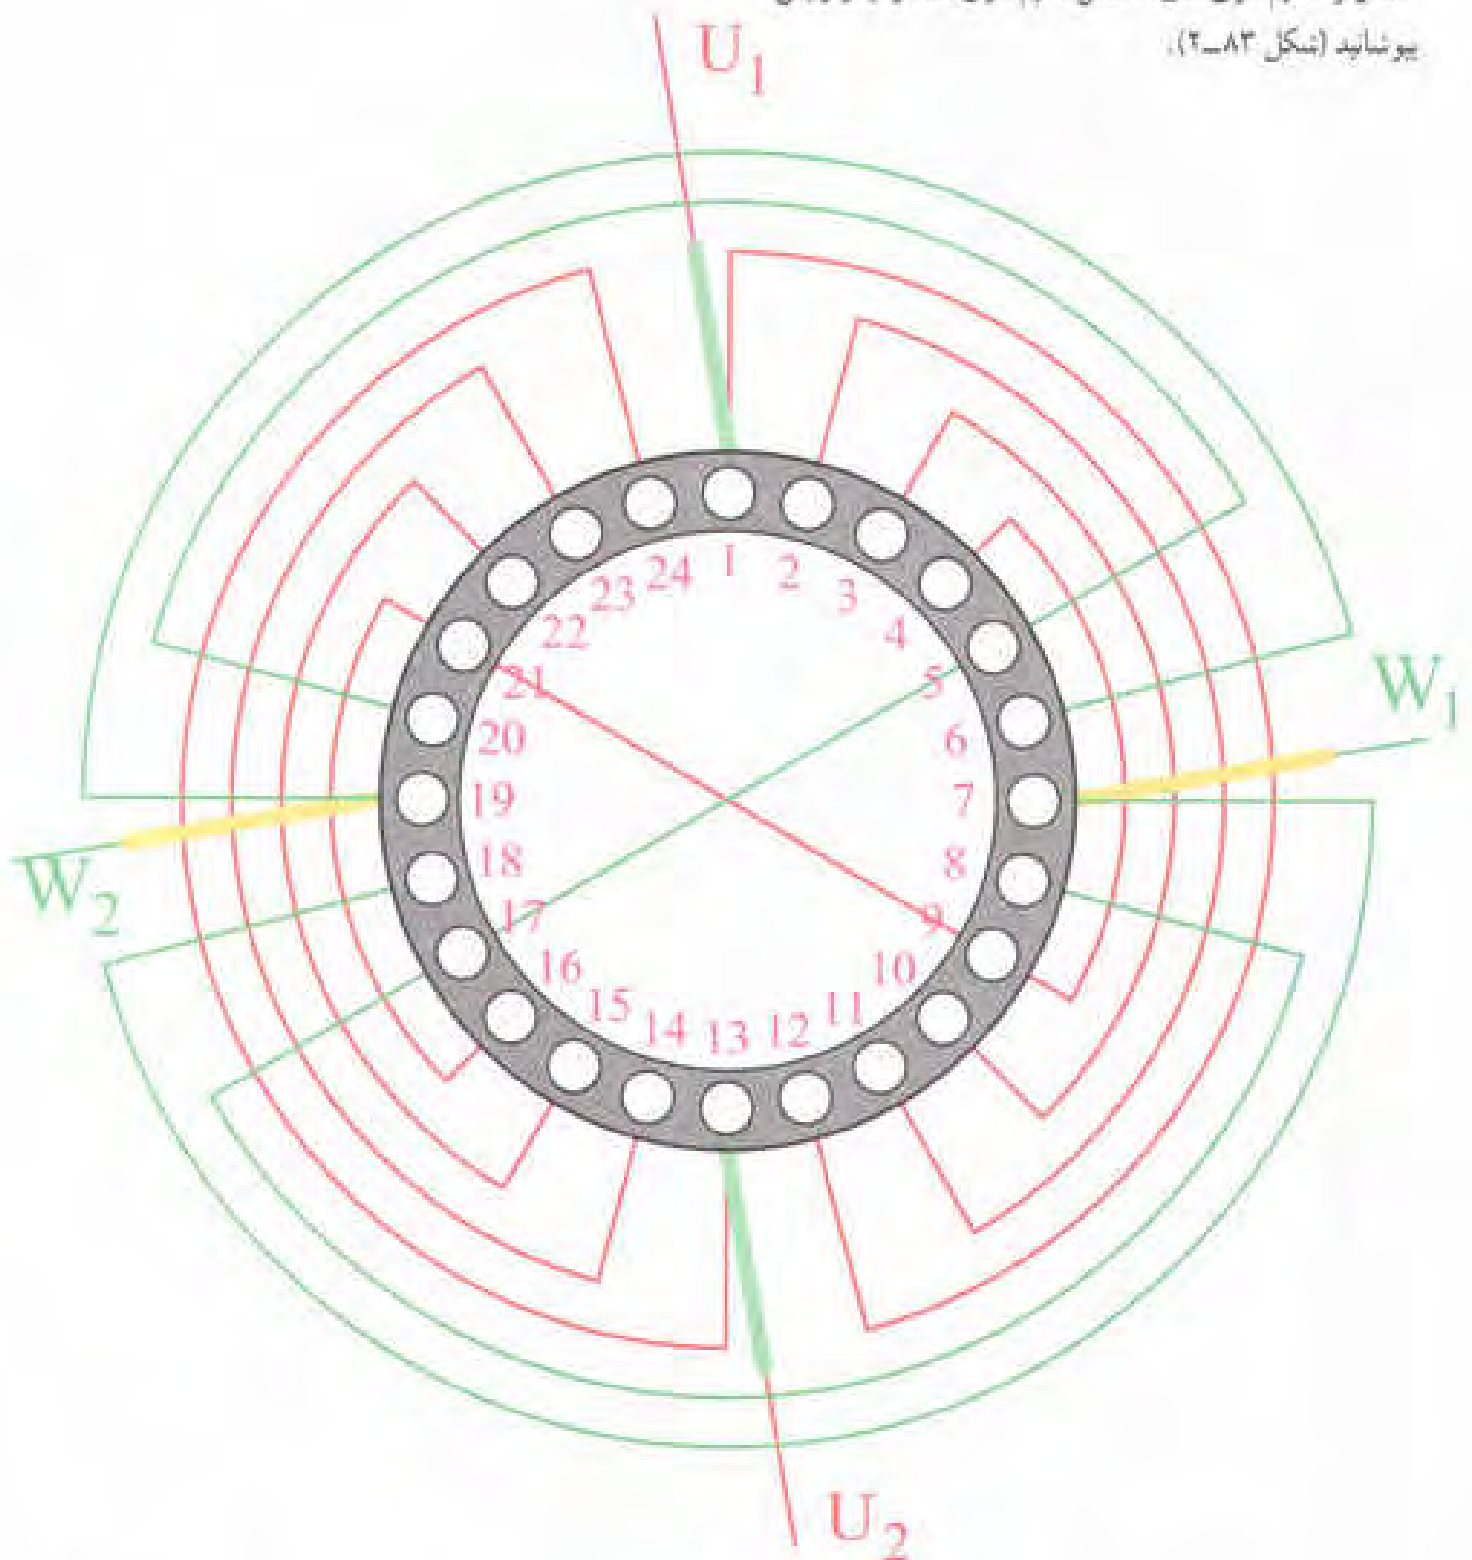

۶۸- برای اطمینان از سر بندی صحیح و تشکیل قطب‌ها، روی نقشه‌ای که آماده کرده‌اید براساس موقعیت $L_1 > 0$ و $L_2 > 0$ سهم‌بندی را قطب‌بندی نمایید (شکل ۲-۸۴).

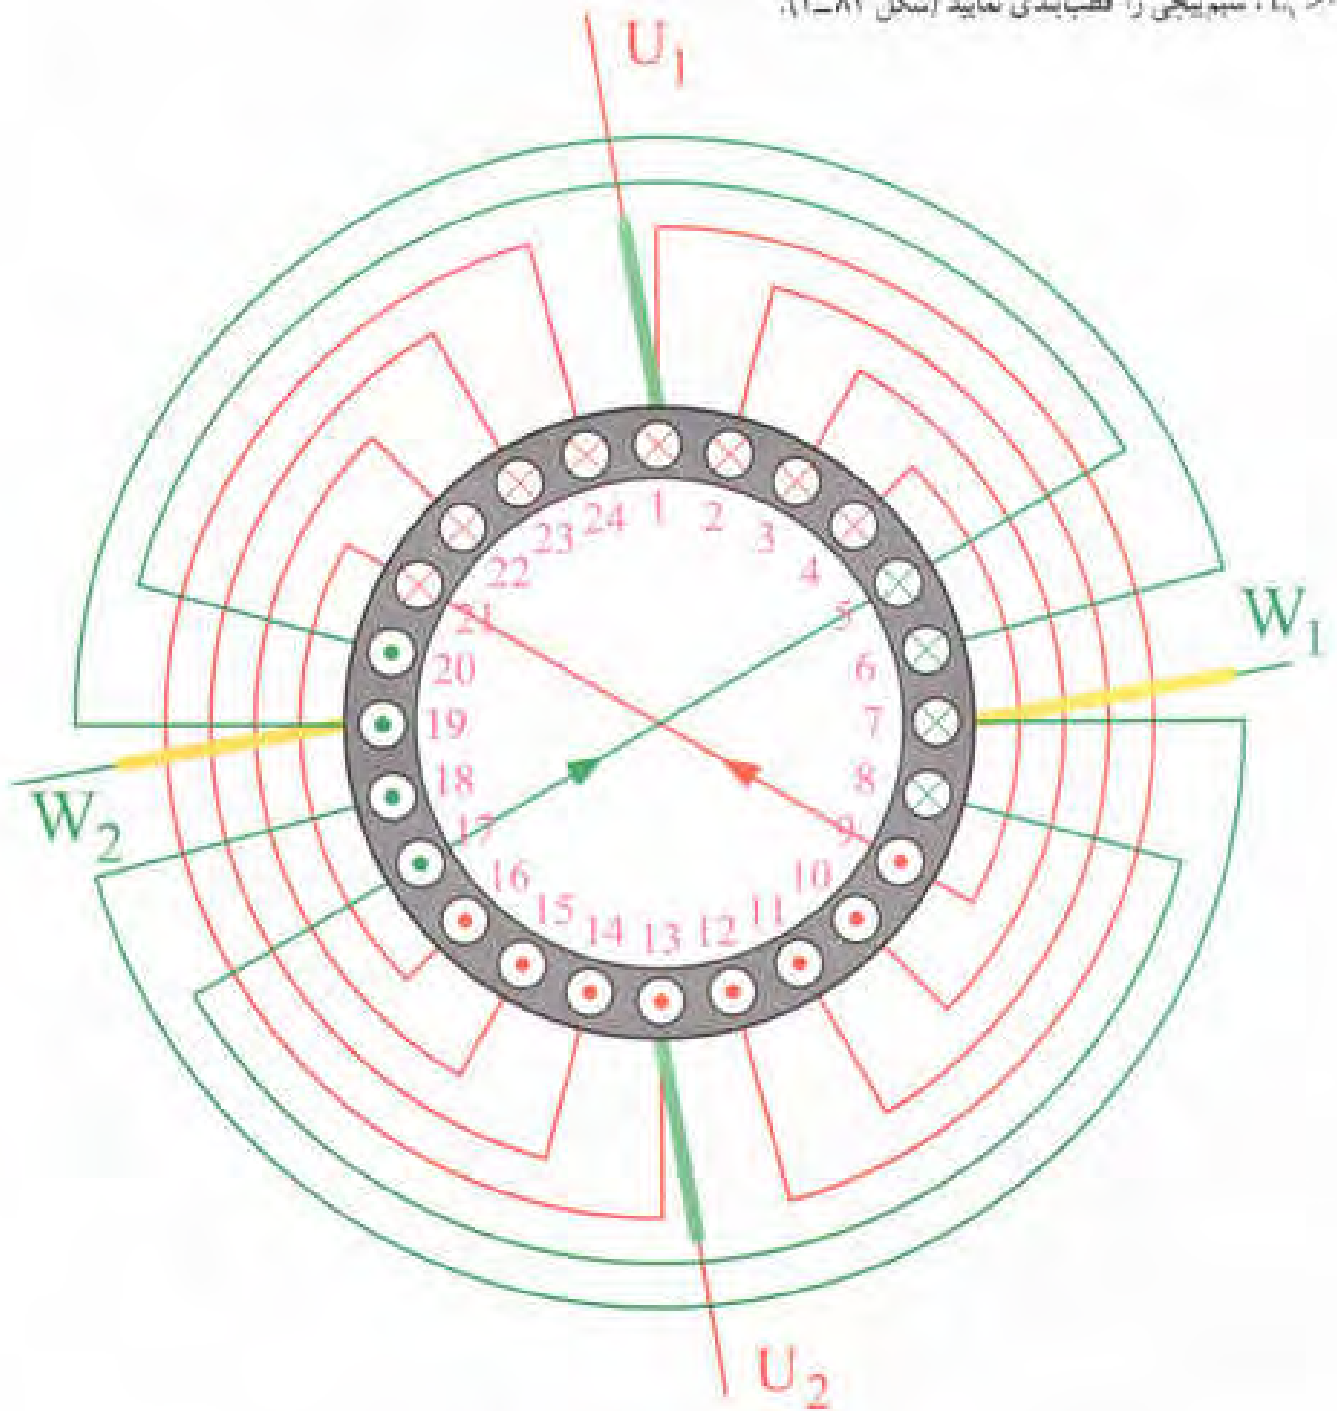

شکل ۲-۸۴

آزمون پایانی (۲)



- ۱- وجوه مشترک و تفاوت‌های سیم‌پیچی موتورهای یک فاز، طرح دو فاز و موتورهای سه فاز را بیان کنید.
- ۲- مراحل انجام کار سیم‌پیچی موتور یک فاز شش شماره ۲ قطب با استارت موقت را بیان کنید و جداول و نقشه‌ی اجرایی آن را به صورت متحدالمرکز به ازای قطب به دست آورید.
- ۳- مراحل انجام کار سیم‌پیچی موتور یک فاز ۱۲ شماره ۲ قطب طرح دو فاز را بیان کنید. جداول و نقشه‌ی اجرایی آن را به صورت متحدالمرکز به ازای قطب به دست آورید.
- ۴- مراحل انجام کار سیم‌پیچی موتور یک فاز ۱۸ شماره ۲ قطب با استارت موقت را بیان کنید. توزیع سیم‌پیچ استارت نظیر سیم‌پیچ اصلی می‌بایست. جداول و نقشه‌ی اجرایی آن را به صورت متحدالمرکز به ازای قطب به دست آورید.
- ۵- در موتورهای استارت موقت، یک سوم شماره‌ها را سیم‌پیچ موقت اشغال می‌کند. چه لزومی دارد که توزیع سیم‌پیچی استارت را نظیر سیم‌پیچی اصلی در نظر بگیریم؟
- ۶- برای هر دور از سیم‌پیچی موتورهای یک فاز لازم است از یک و یک سیم‌پیچ استفاده نمود.
- ۷- چرا در موتورهای گولرهای آبی فقط برای سیم‌پیچ دور تند، سیم‌پیچ استارت منظور می‌کنند؟
- ۸- به چند روش می‌توان سرعت موتورهای یک فاز را تغییر داد؟
- ۹- در موتورهای گولر ۳۶ شماره ۲ قطب اختلاف فاز جریان سیم‌پیچ اصلی یا جریان سیم‌پیچ استارت چند درجه‌ی الکتریکی است.
(۱) کمتر از ۹۰ درجه (۲) بیشتر از ۹۰ درجه (۳) برابر ۹۰ درجه (۴) کمتر یا بیشتر از ۹۰ درجه

واحد کار سوم

تبدیل الکترو موتورهای سه فاز به تک فاز

هدف کلی

راه اندازی موتورهای سه فاز در جریان متناوب تک فاز

هدف های رفتاری: فراگیر پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود :

- ۱- ظرفیت خازن مورد نیاز موتور سه فاز را، در جریان متناوب تک فاز انتخاب کند.
- ۲- تغییرات توان موتور سه فاز را در جریان متناوب تک فاز شرح دهد.
- ۳- موتور سه فاز را در جریان متناوب تک فاز به کار اندازد.



ساعات آموزش		
جمع	عملی	نظری
۲	۲	۲

پیش آزمون (۳)

۱- ظرفیت خازن مناسب برای موتور سه فاز یک کیلووات، در کار با جریان متناوب تک فاز تقریباً چند میکروفاراد است؟

- (۱) ۱۰ (۲) ۲۰ (۳) ۵۰ (۴) ۷۰

۲- برای تغییر جهت گردش موتور سه فاز یک که در جریان متناوب تک فاز کار می کند، کافی است :

- (۱) جای فاز و نول را در ترمینال های موتور عوض کنیم.
(۲) اتصال دوسر خازن را در ترمینال ها عوض کنیم.
(۳) یک سر خازن را بین فاز و نول جایه جا کنیم.
(۴) تعویض جهت گردش امکان پذیر نیست.

۳- تغییرات توان موتور سه فاز، وقتی که در جریان متناوب تک فاز کار می کند کدام است؟

- (۱) افزایش (۲) کاهش (۳) تغییر نمی کند (۴) در راه اندازی کاهش و سپس افزایش می یابد.

۴- موتور سه فاز ۳۸۰۷/۲۲۰۷ در جریان متناوب سه فاز ۳۸۰ ولت اتصال و در جریان متناوب تک فاز ۲۲۰ ولت اتصال دارد.

- (۱) ستاره - مثلث (۲) ستاره - ستاره (۳) مثلث - مثلث (۴) مثلث - ستاره

۱-۳- مقدمه

سادگی ساختمان موتورهای سه فاز، ارزان بودن آنها و کنترل ساده‌ی آنها ایجاب می‌کند که در صنعت و سایر مصارف الکتریکی، حتی الامکان از موتورهای سه فاز استفاده شود. موتورهای سه فاز به علت آن که سیم‌پیچی آنها بر اساس برق سه فاز و با ۱۲۰ درجه‌ی اختلاف فاز الکتریکی انجام می‌شود، زمانی توان نامی خود را ارائه خواهند داد که با برق سه فاز یا اختلاف فاز ۱۲۰ درجه‌ی الکتریکی تغذیه شوند؛ لذا اگر با برق غیر از سه فاز مثلاً دو فاز یا تک فاز راه‌اندازی شوند، با توان نامی کار نخواهند کرد. بنابراین اگر موتورهای سه فاز را در جریان متناوب تک فاز به کار ببریم اولاً با توان کمتر از نامی کار خواهند کرد و این توان ۷۰ الی ۸۰ درصد توان نامی خواهد بود. ثانیاً برای ایجاد اختلاف فاز بین فازها احتیاج به خازن می‌باشد.

۲-۳- محاسبات خازن جهت تبدیل موتورهای سه فاز به تک فاز

خازن مورد نیاز در راه‌اندازی موتورهای سه فاز در جریان متناوب تک فاز به عوامل زیر بستگی دارد

۱- توان موتور

۲- فرکانس برق تغذیه

چون توان یک موتور، متأثر از جریان، ضریب توان، بارده و ولتاژ تغذیه می‌باشد. لذا ظرفیت خازن به ولتاژ تغذیه، جریان نامی موتور و ضریب توان بستگی خواهد داشت.

رابطه‌ای تقریبی بین مشخصات موتور و ظرفیت خازن در به کارگیری موتورهای سه فاز در جریان متناوب تک فاز وجود دارد که به شکل زیر بیان می‌شود.

$$C = \frac{P \times 10^3}{\omega \times U} \sin \phi$$

C - ظرفیت خازن برحسب میکروفاراد

I - جریان نامی موتور سه فاز

ω - سرعت زاویه‌ای

U - ولتاژ برق جریان متناوب تک فاز

$\sin \phi$ - ضریب توان غیر مؤثر موتور

مثال: الکتروموتور سه فاز ۱ با توان یک اسب بخار با

ضریب توان 0.7 و راندمان 80% مفروض است. این موتور با ولتاژ 380 ولت و فرکانس 50 هرتز کار می‌کند؛ می‌خواهیم آن را در جریان متناوب تک‌فاز به کار اندازیم. ظرفیت خازن مورد نیاز را به دست آورید.

$$P = 1 \text{ HP} = 1 \times 736 = 736 \text{ W}$$

$$\cos \varphi = 0.7, \quad \eta = 0.8$$

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} U_L \eta \cos \varphi}$$

$$I = \frac{736}{\sqrt{3} \times 380 \times 0.8 \times 0.7} = 2 \text{ A}$$

$$\sin \varphi = \sqrt{1 - \cos^2 \varphi} = \sqrt{1 - 0.7^2} = 0.714$$

$$\omega = 2\pi f = 2 \times 3.14 \times 50 = 314 \text{ rad/s}$$


$$C = \frac{I \times 10^3 \sin \varphi}{\omega U_L} = \frac{2 \times 2 \times 10^3 \times 0.714}{314 \times 380}$$

$$C = 22 \mu\text{F}$$


ظرفیت خازن به دست آمده را می‌توان با 20% تلرانس انتخاب کرد. به طور کلی در راه‌اندازی موتورهای سه‌فاز در جریان یک‌فاز ظرفیت خازن را برای هر اسب بخار 50 میکرو فاراد و برای هر کیلووات 70 میکرو فاراد در نظر می‌گیرند.

۳-۳ مدار الکتریکی تبدیل الکتروموتورهای سه‌فاز به تک‌فاز


اتصال موتورهای سه‌فاز، در جریان متناوب تک‌فاز، به صورت ستاره و مثلث انجام می‌شود. اگر روی پلاک موتوری $380\text{V}/220\text{V}$ نوشته شده باشد در جریان سه‌فاز شبکه‌ی برق ایران اتصال آن به صورت ستاره می‌باشد (شکل ۳-۱). ولی در جریان متناوب تک‌فاز این موتور اتصال مثلث خواهد داشت و می‌تواند حدود 80% درصد توان نامی خود را تحویل دهد (شکل ۳-۲).

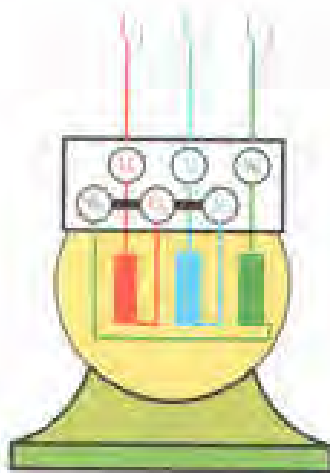

شکل ۳-۱- اتصال ستاره در سه فاز

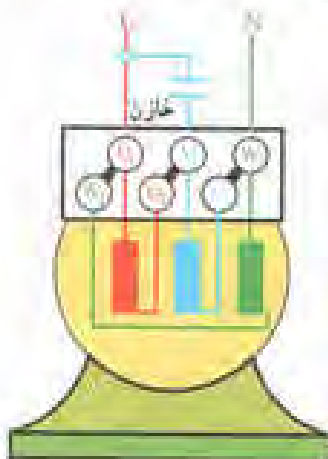

شکل ۳-۲- اتصال مثلث در جریان تک‌فاز

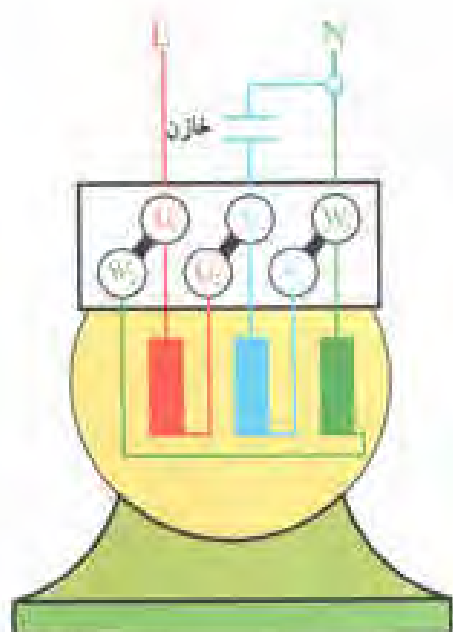

شکل ۳-۳- موتور چپ‌گرد با اتصال مثلث در جریان تک‌فاز

اگر اتصال یک سر خازن را بین سیم فاز و نول جایه‌جا کنیم جهت گردش موتور عوض می‌شود. در شکل (۳-۳) جهت گردش موتور برخلاف جهت گردش این موتور در شکل (۳-۲) است.

۳-۴- کار عملی شماره ۱

هدف: راه‌اندازی موتورهای سه فاز در جریان متناوب

تک فاز

زمان: ۲ ساعت

نکات ایمنی: اتصال بدنه‌ی تابلو آزمایش را بررسی کنید. از روشنایی مناسب در روی میز کار استفاده نمایید. از سالم بودن فیوزها و کلیدهای حفاظت شخص مطمئن شوید. قبل از اتصال خازن به ترمینال‌های موتور یا اتصال دوسر آن، توسط یک لامپ، آن را کاملاً تخلیه کنید. نکات ایمنی عمومی را کاملاً رعایت کنید.

وسایل و ابزار مورد نیاز

۱- موتور سه فاز کمتر از یک کیلووات

۲- آمپرشیج جریان متناوب با رنج (۱۵-۰) آمپر


۳- وات‌متر

۴- خازن با ظرفیت‌های مختلف

۵- تابلو کار

۶- کابل

۷- مداد و پاک‌کن

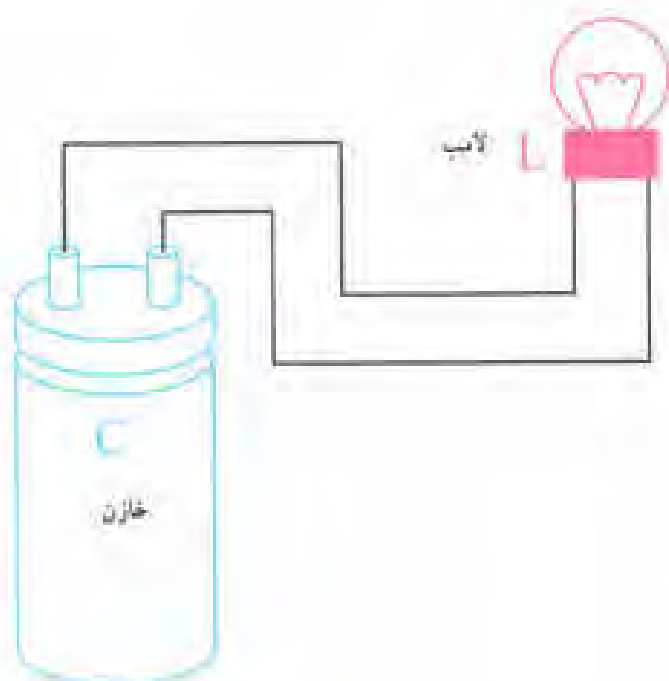

مراحل انجام کار

۱- اطلاعات موتور را از روی پلاک یادداشت کنید.

$$P = ? \quad \eta = ? \quad \cos \varphi = \Delta / \lambda = 77 / 77$$

۲- جریان موتور را حساب کنید.

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} U_1 \eta \cos \varphi} = ?$$

۳- ظرفیت خازن مورد نیاز را به دست آورید.


$$C = \frac{2 \times 10^6 P}{\omega U^2} = ?$$

۴- خازنی انتخاب کنید که حداقل ۳۳ ولت را تحمل

کند.

۵- مداري مطابق شکل (۳-۴) تشکیل دهید و آن را با

احتیاط کامل به تابلوی برق اتصال دهید. پس از راه اندازی و در وضعیت ثابت کار موتور، مقداری را که وات متر و آمپر متر نشان می دهند یادداشت کنید.

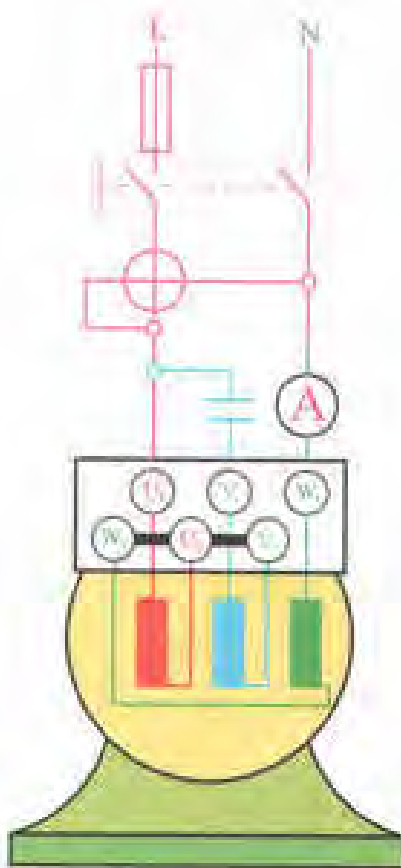


شکل ۳-۴

۶- مدار شکل (۳-۵) را تشکیل دهید. جهت گردش

موتور و مفادیری را که دستگاه های اندازه گیری نشان می دهد، یادداشت کنید و آن ها را با آزمایش مرحله ی قبل مقایسه کنید.

۷- تحقیق کنید در کدام یک از آزمایش های ۵ و ۶، توان

فراشت شده از وات متر به ۸۰٪ توان موتور نزدیک تر است.

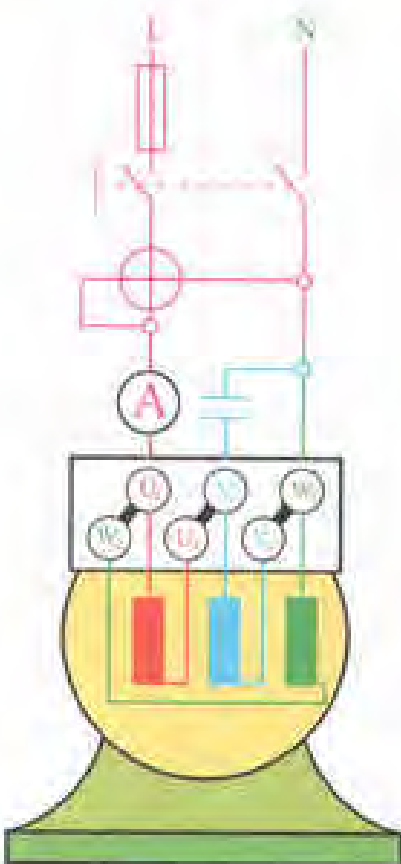

شکل ۳-۵

آزمون پایانی (۳)

۱- یک موتور سه فاز به مشخصات زیر مفروض است.

$$P = \frac{3}{\sqrt{3}} \text{HP} \quad \lambda/\Delta = 280\text{V}/220\text{V} \quad \eta = 0.75$$

$$\cos \phi = 0.8 \quad f = 50\text{Hz}$$

- الف- برای راه اندازی این موتور در جریان متناوب تک فاز، به خازن چند میکروفارادی لازم است؟
ب- اتصال مجاز این موتور برای بهره برداری از حداکثر توان آن در شبکه‌ی جریان متناوب چگونه است؟
۲- از وسایل خانگی چه وسیله‌ای را می‌شناسید که در آن از موتور سه فاز استفاده شده باشد؟
۳- نقش خازن در راه اندازی موتورهای سه فاز، در جریان متناوب تک فاز، چیست.
۴- در راه اندازی موتور سه فاز در جریان متناوب تک فاز بگ سر خازن به اتصال دارد و سر دیگر آن به اتصال دارد.
۵- برای راه اندازی موتور سه فاز ۵۰ واتی در جریان متناوب تک فاز به خازن چند میکروفارادی احتیاج است؟

۳۵ (۲)

۵۰ (۳)

۷۰ (۲)

۲۵ (۱)

پاسخ بیش آزمون‌ها

فصل دوم	
گزینه‌ی صحیح	سوال
4	1
3	2
2	3
1	4

فصل اول	
گزینه‌ی صحیح	سوال
1	1
2	2
1	3
3	4
4	5
2	6
3	7
1	8
1	9



منابع و مأخذ

- ۱- محاسبه و طراحی موتورهای الکتریکی تک فاز اینورسال و مسیم بندی آرمیچر
مؤلفان : مهندس علی عراقی - زنده یاد مهندس علی رحیمیان پرویز
مهندس محمد حیدری - مهندس احمد معیری از انتشارات سیم لاکتی فارس
۲- گولر آبی - ساختمان، تعمیر و نگهداری
مؤلفان : مهندس محمد حیدری - مهندس علی عراقی
زنده یاد مهندس علی رحیمیان پرویز - مهندس احمد معیری از انتشارات سیم لاکتی فارس
- 1) DESIGN OF ELECTRICAL MACHINES (DC&AC)
V.N.MITTLER



فهرست رشته‌های مهارتی که می‌توانند از کتاب سیم‌بیچی موتورهای تک‌فاز استفاده نمایند.

ردیف	نام رشته‌ی مهارتی	شماره‌ی رشته‌ی مهارتی	کد رایانه‌ای رشته‌ی مهارتی	نام استاندارد مهارتی مبتد	کد استاندارد مهارتی متولی
۱	ماتن‌های الکترونیک	۱-۱-۱-۱-۳۰۴	۹۳۷۴	تعمیرماتن‌های الکترونیک (ترجه ۲)	۵۳/۴۸-۸ و ۷۵
۲	ماتن‌های الکترونیک (ترجه ۱)	۱-۱-۱-۱-۳۰۵	۹۳۷۵		

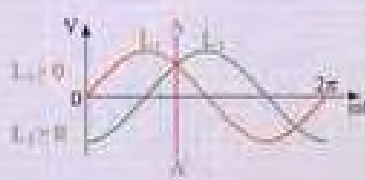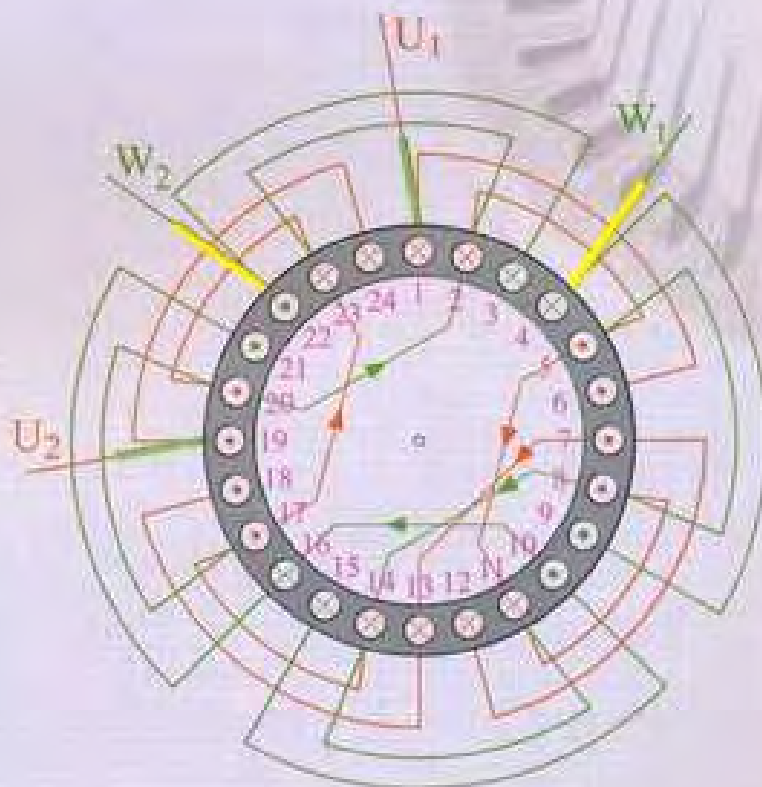

شابک - ۹۶۴-۰۵-۱۲۵۴-۰
ISBN 964-05-1254-0