




بنیاد ملی آموزش
و توانمندی های ایران
سازمان آموزش و پرورش
جمهوری اسلامی ایران

راهنمای اندازی موتورهای سه فاز و تک فاز

جلد سوم

شاخصی کار دانش (گروه تحصیلی برق)

رشته های مهارتی: برق صنعتی و برق صنعتی درجه ۱۱

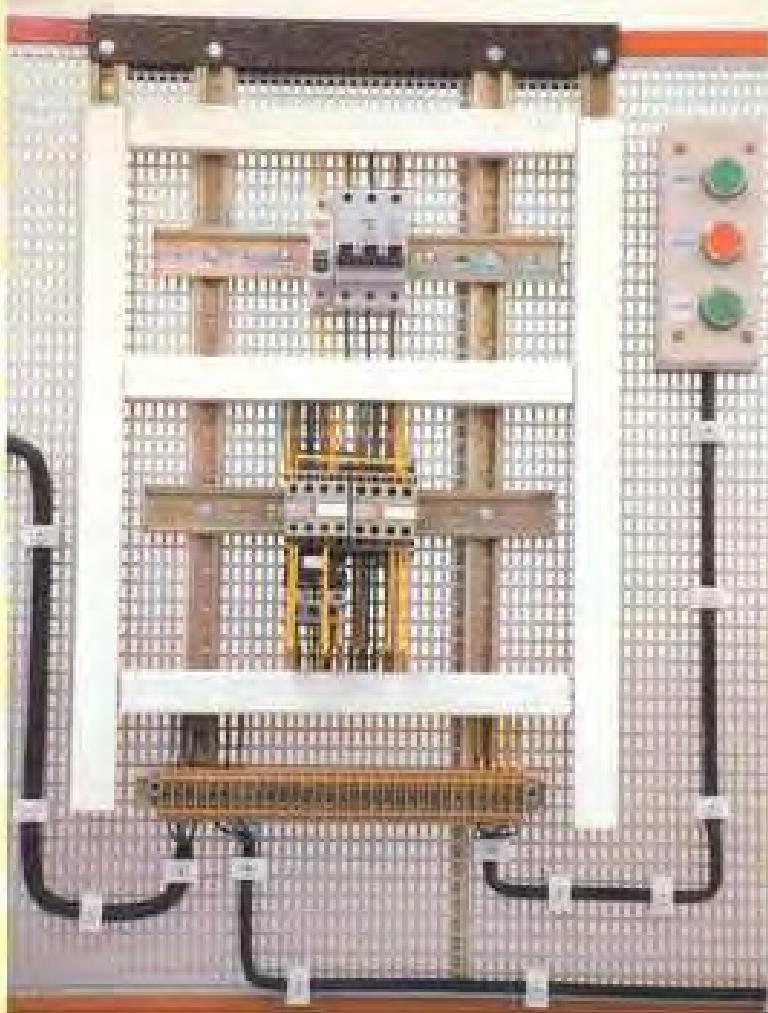

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

راه اندازی موتورهای سه‌فاز و تک‌فاز (جلد سوم)

شاخه‌ی: کار دانش

زمینه‌ی: صنعت

گروه تحصیلی: برق

زیر گروه: الکترو تکنیک

رشته‌های مهارتی: برق صنعتی، برق صنعتی درجه (۱)

شماره‌ی رشته‌های مهارتی: ۳۰۱-۱۰۱-۱-۳۰۲-۱۰۱-۱-۱

کد رایانه‌ای رشته‌های مهارتی: ۹۳۷۲۳ و ۹۳۷۲

نام استاندارد مهارتی هبنا: برق صنعتی درجه (۲)

کد استاندارد متولی: ۵۵/۱۴-۸ و ۷۵

شماره‌ی درس: نظری ۸۳۱۸/۵ و عملی ۸۳۱۹/۵

حدادادی، شهرام

۶۲۱

راه اندازی موتورهای سه‌فاز و تک‌فاز (جلد سوم) / مؤلف: شهرام خدادادی - تهران:

۶۴۶

شرکت صنایع آموزشی و اسناد به وزارت آموزش و پرورش، ۱۳۸۹

۱۳۸۹

۸۰۰ ص، بصور - الشاخه‌ی کار دانش، شماره‌ی درس نظری ۸۳۱۸/۵ و عملی ۸۳۱۹/۵

۱۳۸۹

مدون درس شاخه‌ی کار دانش، زمینه‌ی صنعت، گروه تحصیلی برق، زیر گروه الکترو تکنیک.

رشته‌های مهارتی برق صنعتی، برق صنعتی درجه (۱)

برنامه‌بری محتوا و نظرات بر تألیف: دفتر برنامه‌بری و تالیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و

کار دانش.

۱. موتورهای برقی جریان متناوب، الف: ایران، وزارت آموزش و پرورش، دفتر برنامه‌بری و

تألیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کار دانش، ب، عنوان

هنجار آن محترم و دانش آموز آن غریب:

پستهایات و نظرات خود را درباره محترمی این کتاب به تأسی
تهران - مصلوی بسته شماره ۱۵۹۷۹/۱۵ اطلاع بر تأثیرگذاری رئیسی امور انسانی
حقیقی و حقوقی و کارهای انسانی، از سال قربانی.

info@tvocedsch.ir

www.tvocedsch.ir

بسته تحریر نیکی

آدرس تحریر نیکی

**وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش**

و تحریری محتوا و ملحوظات رئیسی، دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی و نایاب آموزشی های حقیقی و حقوقی و کارهای انسانی

نماینده: رئیس اداره اسناد و کتابخانه ملی

بنیاد: ایران اسلامی

روزنامه: اطلاعات اقتصادی اسلامی

بررسی: ماهیت علمی

امانسازی و ملحوظات: اداره اسناد و کتابخانه ملی اسلامی

رسانید: محمد شفیعی، ناظم اسناد و کتابخانه ملی اسلامی

تحکیم: استاد احمد عکاسی، نویسنده کتابخانه ملی اسلامی

محبوبی: همیره احمدی

متقدمة: صفری عابدی

طرح: منبع کیوان


پیش از این کتاب مطبوع آموزشی اول است که در این آموزشی در جزویتی تهران - جاذبی مخصوصی که در این کتاب معرفت شد.

لیسانسی: از اندیشه از زبان به طرف جویی: تلفن: ۰۵۲۴۴۴۴۲، ۰۵۰۳۶۷، دوربینگار: ۰۵۰۳۶۷، متنی: ۰۲۲۴۳۷۷۱

ساخته: داریگ افیک

سازمان: اسناد و کتابخانه ملی اسلامی

من: جایز معلوظ است

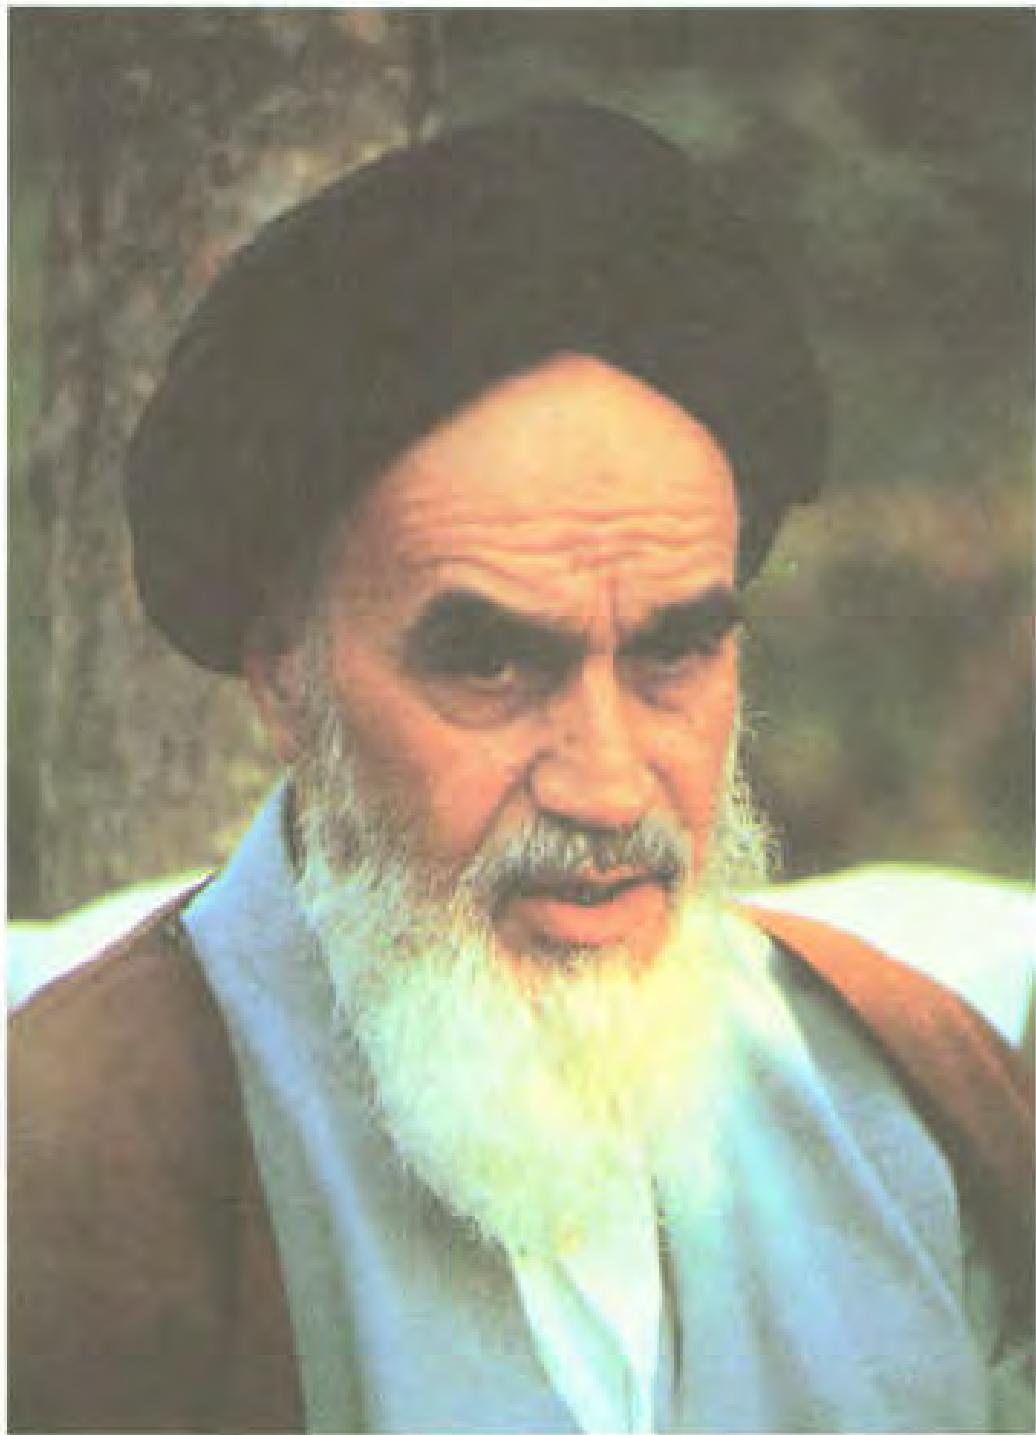

شما عزیزان گوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات کشور خودتان را برآورده نمایید، از نیروی انسانی ایدمانی خودتان غافل نباشید و از انکای به احباب بپر هیزید،
امام خمینی «قدس سرّه الشریف»

مقدمه‌ای بر چگونگی برناهاریزی کتاب‌های بودمانی

برناهاریزی تأثیر «بودمان‌های مهارت» یا «کتاب‌های تخصصی شاخه کارداش» و مبنای استانداردهای کتاب «مجموعه برناهاری درسی رشته‌های مهارتی شاخه کارداش، مجموعه ششم» صورت گرفته است. در این اسالی اینها نوادرانهای هنرخانوارد (Harmonic Power) مورده مطالعه و درسی قرار گرفته است. سیس مجموعه مهارت‌های هنرخانوارد به صورت واحدهای کار تحت عنوان (Unit) دسته‌بندی می‌شود. در تهاب و واحدهای کار هنرخانوارد با هم مجدداً دسته‌بندی شده و بودمان مهارتی (Module) را اشکل می‌دهند.

دسته‌بندی «نوادرانهای کار» را «وحدات کتابی‌های تخصصی با یک تکونش علمی (جام) شده» است به گویایی که یک سیستم برای برناهاریزی و تأثیر بودمان‌های مهارت نظریت داشتی دارد.

به منظور اسنالی هر چه بین ترمیمان، هرآموزان و هنرجویان رشته‌های مهارت، نویسندگان و سایر علاقمندان و دستاندرگزاران آموزش‌های مهارتی ماروش ندوین، «بودمان‌های مهارت»، نویسه می‌شود. الگوهای ارائه شده در نویسندگان شماره (۱)، (۲) و (۳) مورده بررسی قرار گیرد. در اینه دسته‌بندی‌ها، بودمان مورده تازه وای آموزش آن‌ها نیز تعیین می‌گردد، با روش مذکور

یک «بودمان» به عنوان کتاب درسی مورده تأیید وزارت آموزش و پرورش در «رشته کارداش» جای سواری می‌شود.

به طور کلی هر استاندارد مهارت به تعدادی بودمان مهارت (M_1 و M_2 و ... و هر بودمان تر به تعدادی واحد کار (U) و U_1 و ... و هر واحد کار تر به تعدادی نوادرانه بین (P₁ و P₂ و ...) تا تکیم می‌شود. نویسندگان شماره (۱) برای دسته‌بندی نوادرانهای کار مذکور می‌روند. در این نویسندگان تأثیر نوادرانهایی وجود دارد. در نویسندگان شماره (۲) واحدهای کار مرتبط با بودمان و در نویسندگان شماره (۳) اطلاعات کامل مربوط به هر بودمان درج شده است. بدینه است هرآموزان و هنرجویان از جمله شاخه کارداش و تکیه خیزی‌ان که در امر توسعه آموزش‌های مهارتی فعالیت دارند، می‌توانند مارا در غنای تکیه بودمان‌ها که برای توسعه آموزش‌های مهارتی ندوین شده است رفهون و باور بگشند.

سازمان بروزهش و برناهاریزی آموزشی

دفتر برناهاریزی و تأثیر آموزش‌های

فنی و حرفه‌ای و کارداش

بیشگفتار

حد و سایش بروزدگاری را که جای جای هست را با آپات و جلوه‌های خوبیش بیار است، تا صاحیان خرد در آن آندیشه کنند.

هزارمیزان گرامی و قرائیگران عزیز

کتابی که اینکه پیش رو دارد، یعنی از کتاب‌های درسی نظام جدید آموزشی در شالجه کار داشت، زمینه صفت می‌باشد که به کوئنی شرکت صنایع آموزشی (وابسته به آموزش و بروزش) تأثیر و چاب شده است. این شرکت در سال ۱۳۵۹ با هدف طراحی، تولید و تأسیس تجهیزات کمک آموزشی، آزمایشگاهی و کارگاهی برای تمام مقاطع تحصیلی (از پیش‌دستانی تا دانشگاه) تأسیس شده است.

مهم ترین رسالت شرکت، خدمات و پشتیبانی صدحایه از آموزش کشور در جهت تحقق اهداف آموزش و بروزش است در این راستا با پیشگیری از آخرين خلاوری کشورهای پیشرفته صفتی بسیاری از تجهیزات آموزشی کلاس‌ها، آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های توسعه نموده است.

یعنی دیگر از خدمات شرکت صنایع آموزشی، همکاری با بازار مان بروزش و برنامه‌بروي آموزش وزارت آموزش و بروزش برای تأثیر کتاب‌های درسی است. در تأثیر این کتاب‌هاستگوان و صاحب نظران آموزش‌های فتش و حرفه‌ای و مهارتی در تهابت صفت، این شرکت را باری داده‌اند لا کتاب آسان، روان و خودآموز نهیه و در اختیار قرائیگران عزیز مهارت‌های صفتی قرار دهد. شیوه نگارش این کتاب منطبق با شیوه آموزش مهارت بودعاتی (Moshabat) با جایه‌ای می‌باشد. این شیوه آموزش مهارت، هموکنون در بسیاری از کشورهای پیشرفته صفتی اجرایی شود.

امید است مدد و محرم مرآت آموزشی با تعلمه توان در جهت اجرایی هرچه بیشتر این شیوه نوین آموزش و مهارت هست که اینکه تا بهوایم به کلیه اهداف آموزشی کتاب جامه عمل پیوستاییم. با استایلی به این اهداف آموزشی است که قرائیگران عزیز در این صفتگان حلای و کارآفرین کشور عزیزمان تواریخی و نقش جده‌ای در تکوافانی صفت و استغاثه زایی اینها تعابد.

شرکت صنایع آموزشی

واحد تعقیقات ر طرح و برنامه

مقدمه

کتاب حاضر با عنوان راه اندازی موتورهای سفارز و لک فاز، بواسطه استاداره مهارت وی مصنفی ترجمه دو همه شده است. گوشن شده، نا مطلبی درین همراه با تصاویر به صورت خودآموز و بودنای ندوش نموده تا افرادی که این را سهلتر گشته همچنین در سراسر کتاب شعی شده باشد درین غلام و فرشته‌ها از آخرین استاداره جهانی کتاب استفاده نمود این کتاب متناسب باشد.

در فصل اول ساختنی و اختری، طرز کار تجهیزات مربوط به راه اندازی مدار به همراه مدارهای الکترونیکی کلیدی و کنترلری موتورهای سفارز آشکرون رویید. قسمی را معرفه بزرگ من دهم فصل دوم شامل بروزی اصول کل، اجزا و اجزاء موتورهای تک فاز با مدارهای راه اندازی کلیدی و کنترلری است. در فصل سوم اجزا، اباع و اصول کار از اسطورهای موتورهای تک فاز همراه با تعدادی آزمایش‌های مقدماتی و روابط پایه‌ای معرفی و تحلیل شده.

متابع با فصل‌های سه‌گانه، کارهای عملی پیش‌شده است و فرآگران موقوفه هستند تا با راهنمایی‌های مربیان خود کارهای عملی را در زمان‌های تعیین شده انجام دهند. روش اجرای کارهای عملی به این صورت است که پس از توضیحات هر کار، در فقره مربوط به مرحله اجرای کار اینها از فرآگران معرفاهم ملکه را ترسم شده و پس با توجه به تصاویر عملی، مدار را روبی تالو اتصال دهند. در انتها قصیل‌های اول و دوم، خود آزمایش‌های عملی ارائه شده که به عنوان الگوهای امتحانی معرفه شده اند. قرار شده، همچنین یک‌تیف عملی در بظر آنست شده است که فرآگران معرفه شوند در ساختن مدار بزرگ با در منزل به انجام آنها پردازند.

ذریعان، وظیفه‌ی خود می‌دانم که از اعضاي محترم کمیته‌ی هماهنگی و کمیته‌ی تخصصی رئیسی اکبر و نکیک سازمان و زاهن و پیغمبری درسی آقایان مهندسین سید جمیلا مسعودی، فرمودن علمون، حسن چنانی که در بین این کتاب بهایت هنرگاری و راهنمایی‌های لازم را مینتوی داشته‌اند مصیبته‌ی اشکرانم.

من لطف

فهرست

واحدها	۶۴	واحدکار دوم	۱
خودآزمایی عملی (۱)	۶۶	راهاندازی موتورهای تک فاز	۱
خودآزمایی عملی (۲)	۶۷	بین ازمون (۲)	۲
ازمون بایانی (۲)	۶۸	۱-۱- آشنایی با الکتروموتورهای تک فاز	۳
واحد کار سوم	۷۹	۱-۱-۱- موتورهای القابی تک فاز	۴
راهاندازی ترانسفورماتورهای تک فاز	۷۹	۱-۱-۲- موتور القابی تک فاز با فاز شکسته	۵
بین ازمون (۳)	۷۹	۱-۱-۲-۱- موتور با راهاندازی حافظی	۶
۱-۱- آشنایی با ترانسفورماتور تک فاز	۷۷	۱-۱-۲-۲- موتور با حافظن دائم کار	۷
۱-۱-۲- ساختمان ترانسفورماتور	۷۷	۱-۱-۲-۳- موتور قطب جاگ دار	۸
۱-۱-۲-۱- سیم پیچ ترانسفورماتور	۷۸	۱-۱-۲-۴- موتور دفعی (ربوتیونی)	۹
۱-۱-۲-۲- هسته‌ی ترانسفورماتور	۷۸	۱-۱-۲-۵- موتور اونیورسال	۱۰
۱-۱-۲-۳- اساس کار ترانسفورماتور	۷۹	۱-۱-۲-۶- پلاک اتمال موتورهای تک فاز (تحته کلم)	۱۱
۱-۱-۲-۴- ترانسفورماتور کاکنه	۸۱	۱-۱-۲-۷- تغییر جهت گردش در موتورهای تک فاز	۱۲
۱-۱-۲-۵- ترانسفورماتور افزاینده	۸۱	۱-۱-۲-۸- آشنایی با پلاک مستحبات الکتروموتورهای تک فاز	۱۳
۱-۱-۲-۶- ترانسفورماتور یک به یک	۸۲	۱-۱-۲-۹- کلید دستی تک فاز زبانه‌ای ساده	۱۴
۱-۱-۲-۷- تناسبای اصول راهاندازی ترانسفورماتور تک فاز	۸۳	۱-۱-۲-۱۰- کار عملی شماره (۱)	۱۵
۱-۱-۲-۸- کار عملی شماره (۱)	۸۴	۱-۱-۲-۱۱- کلید دستی تک فاز زبانه‌ای با راهانداز	۱۶
۱-۱-۲-۹- کار عملی شماره (۲)	۸۵	۱-۱-۲-۱۲- کار عملی شماره (۲)	۱۷
۱-۱-۲-۱۰- کار عملی شماره (۲)	۸۶	۱-۱-۲-۱۳- کلید دستی تک فاز حب گرد- راست گرد زبانه‌ای	۱۸
ازمون بایانی (۳)	۸۷	۱-۱-۲-۱۴- کار عملی شماره (۳)	۱۹
۱-۱-۲-۱۵- کار عملی شماره (۴)	۸۸	۱-۱-۲-۱۵- کار عملی شماره (۴)	۲۰
۱-۱-۲-۱۶- کار عملی شماره (۵)	۸۹	۱-۱-۲-۱۷- کار عملی شماره (۵)	۲۱
۱-۱-۲-۱۸- کار عملی شماره (۶)	۹۰		

هدف کلی پودمان

راهنمازی موتورهای سه فاز و تک فاز

ساعات آموزش			عنوان توانایی		ضماره	
نظری	عملی	جمع	توانایی	رواحدها	توانایی	
۱۹۰	۲۵۰	۴۰	راهنمازی موتورهای سه فاز	۲۰	۴۰	
۵۰	۳۵	۹۵	راهنمازی موتورهای تک فاز	۲۱	۴۱	
۱۰	۵	۱۵	ترانسفورماتور تک فاز	۲۲	۴۲	

واحد کار دوم

راه اندازی موتورهای تک فاز

هدف کلی

راه اندازی الکترو موتورهای تک فاز با کلید و نتناکتور

هدف های رئیسی: فرآگیر پس از بایان این واحد کار قادر خواهد بود:

۱- انواع موتورهای تک فاز را نام ببرد.

۲- ساختمان داخلی و طرز کار موتورهای آندوکسیونی تک فاز را شرح دهد.

۳- تغیری در میدان گردان را شرح دهد.

۴- جگونگی راه اندازی موتورهای تک فاز تکثیر را شرح دهد.

۵- انواع موتورهای تک فاز با راه انداز یخازنی را نام ببرد.

۶- ساختمان داخلی و طرز کار موتور تک فاز به راه انداز یخازنی را توضیح دهد.

۷- ساختمان داخلی و طرز کار موتور تک فاز تناخوانی فیلم کار را توضیح دهد.

۸- ساختمان اصلی و طرز کار موتور تک فاز در یخازنی را توضیح دهد.

۹- ساختمان داخلی و طرز کار موتور قطب چاک در را توضیح دهد.

۱۰- ساختمان داخلی و طرز کار موتور دیولسیونی را توضیح دهد.

۱۱- ساختمان داخلی و طرز کار موتور اوپیور سال را توضیح دهد.

۱۲- بلاک اتصالات موتورهای تک فاز (نحوه آنها) را درس نماید.

۱۳- جگونگی تغیر جهت گردش در موتورهای تک فاز را شرح دهد.

۱۴- اتصالات نحوه فلک و سکل مداری موتور تک فاز در حالت راستاگرد و جب گردواره رسم کند.

۱۵- مشخصات الکترو موتورهای تک فاز را از روی بلاک بخواند.

۱۶- نکته‌ی راه اندازی موتور تک فاز با کلید دستی تک فاز زبانه‌ای ساده را شرح دهد.

- ۱۷- مدار راه اندازی موتور تک فاز با کلید دستی تک فاز زبانهای ساده را اتصال دهد.
- ۱۸- نشنه‌ی راه اندازی موتور بیکمپلار با کلید دستی تک فاز خوارای راه انداز زبانهای را ترجیح دهد.
- ۱۹- مدار راه اندازی موتور تک فاز با کلید دستی تک فاز دارای راه انداز زبانهای را اتصال دهد.
- ۲۰- نشنه‌ی راه اندازی موتور تک فاز با کلید جب گردد - راست گرد زبانهای تک فاز را ترجیح دهد.
- ۲۱- مدار راه اندازی موتور تک فاز با کلید جب گردد - راست گرد زبانهای تک فاز را اتصال دهد.
- ۲۲- نشنه‌ی راه اندازی ساده موتور تک فاز با کنترلکتور را ترجیح دهد.
- ۲۳- مدار راه اندازی ساده موتور تک فاز با کنترلکتور را اتصال دهد.
- ۲۴- نشنه‌ی راه اندازی موتور تک فاز به همورت جب گردد راست گرد با کنترلکتور را ترجیح دهد.
- ۲۵- مدار راه اندازی موتور تک فاز به همورت جب گردد راست گرد با کنترلکتور را اتصال دهد.
- ۲۶- نشنه‌ی راه اندازی موتور سه فاز در شبکه‌ی تک فاز با کنترلکتور را ترجیح دهد.
- ۲۷- مدار راه اندازی موتور سه فاز در شبکه‌ی تک فاز با کنترلکتور را اتصال دهد.

ساعات آموزش

نظری	عملی	جمع
۱۰	۲۵	۳۵

پیش آزمون (۲)

- ۱- قسمت گردانه‌ی کدام یک از موتورهای تیغ دارای سیم‌بندی به صورت آرمیجر است؟
- (الف) آستکرون روتور نفسی (ب) اونیورسال
(ج) آستکرون روتور سیم‌بیجی (د) هیترزس
- ۲- صدایی که چند تابه پس از خاموش کردن موتور کولر تنبید، می‌شود بخاطر به جیست؟
- (الف) وصل کلید گیری از مرکز (ب) قطع کلید گیری از مرکز
(ج) پاتاگان‌ها (د) بروانه
- ۳- موتور مخلوط‌کن خانگی از کدام نوع است؟
- (الف) با خازن دائم کار (ب) ریولبروی
(ج) اونیورسال (د) فاز تکه
- ۴- موتور مناسب لباس‌شویی از کدام نوع است؟
- (الف) با خازن دائم کار (ب) با فاز تکه
(ج) هیترزس (د) ریولبروی
- ۵- سرعت چرخش میدان دوران موتور سه‌فاز ۶ قطب در شبکه ایران چند دور بر دقیقه است؟
- (الف) ۵۰۰ (ب) ۱۰۰۰
(ج) ۱۵۰۰ (د) ۲۰۰۰
- ۶- طریقت خازن مورد نیاز برای راهنمایی موتور سه‌فاز در شبکه یک فاز به ازاء هر کیلووات توان چند میکروفاراد است؟
- (الف) ۵۰ (ب) ۷۰
(ج) ۱۵۰ (د) ۲۲۵
- ۷- از کدام وسیله برای محدود کردن ارتفاع سطح مایع در مخزن استفاده می‌شود؟
- (الف) لیست سریع (ب) کلید سریع
(ج) عریتال (د) فلور سریع
- ۸- برای راه‌نمایی موتور سه‌فاز ستاره - مثلث به چند کنتاکتور نیاز است؟
- (الف) ۲ (ب) ۴
(ج) ۳ (د) ۵
- ۹- مناسب‌ترین روش برای راه‌نمایی موتورهای سه‌فاز آستکرون روتور نفسی با قدرت ۵ کیلووات کدام است؟

- الف) مستقيم
- ب) ستاره - مثلث
- ج) با مقاومت راه انداز
- د) با خازن راه انداز
- ۱- گدام موردن علت استفاده از روغن در بخش کلیدها بست؟
- الف) چنگ گشتنگی کتابک ها
- ب) از بین بردن جرقه بین کتابک ها
- ج) افزایش عمر کلم
- د) کم کردن اضطرکاک بین کتابک ها



۱-۲- آشنایی با الکتروموتورهای تک فاز

موتورهای تک فاز به موتورهای اهلای می‌شود که جهت راهنمایی نیاز به جریان متناوب تک فاز (N و L) دارند. ساختمان داخلی این موتورها از یک قسمت ساکن (استاتور) و یک قسمت گردان (روتور) تشکیل شده است. این موتورها از اندازه‌های بزرگ 1hp ^۱ تا جدید اسب بخار حدود ۵ اسب بخار ساخته می‌شوند. شکل ۱-۲ تصویر یک نوع موتور تک فاز را نشان می‌دهد.

اصول کار اغلب موتورهای تک فاز مانند موتورهای سه فاز بر خصیص القابی استوار است. این موتورها به همین دوار نیاز دارند. در موتورهای تک فاز میدان دوار ناشی از جریان‌های سه فاز وجود ندارد به همین جهت برای راهنمایی آن‌ها نیاز به روش‌ها و وسائل دیگری است که به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.



شکل ۱-۲



شکل ۱-۳



شکل ۱-۴

در شکل ۱-۴ تصویر نوع دیگری از این موتورها نشان داده شده است. از موتورهای تک فاز بیشتر در وسائل خانگی استفاده می‌شود تا در صنعت.

موتورهای تک فاز را براساس ساختمان داخلی و روش راهنمایی به صورت زیر می‌توان طبقه‌بندی کرد:
- موتورهای القابی^۱ (فاز نکته - خازن دار - قطب
چاک دار)

- موتورهای دفعی (ربولسونی)
- موتورهای اوپرورسال
- موتورهای ستکرون یا قطب دائم (زلوکتانسی - هسترسی)


شکل ۱-۴ تصویر برخی از این موتورها را نشان می‌دهد.

۲-۲- موتورهای القابی تک فاز

استانور در روتور این موتورها نبایه استانور و روتور موتورهای سه فاز است با این تفاوت که در استانور دو نوع سیم پیچ اصلی (سیم پیچ اصلی) و سیم پیچ راه اندازی (نمکی) نبایه می شود. شکل ۲-۴ سیم پیچ اصلی با سیم پیچ راه انداز از نظر مکانی در استانور ۹۰ درجه اختلاف مکانی (افاصله) دارند. همچنین جریان این دو سیم پیچ به کمک هم میدان دور ایجاد می کنند و در نتیجه مانند موتورهای گشاور لازم را در جهت به گردش درآمدن روتور بد وجود نمی آورند.

۲-۳- موتور القابی تک فاز با فاز نکته

در موتورهای القابی نکفاز با فاز نکته، سیم پیچ اصلی با تعداد درستاد و سطح مقطع بزرگ و سیم پیچ نمکی با راه انداز با تعداد دور کم و سطح مقطع کم انتخاب می شود تا اختلاف فاز لازم من جریان این دو سیم پیچ ایجاد شود. در شکل ۲-۵ اتصال سیم پیچی های موتور شناس داده شده است.

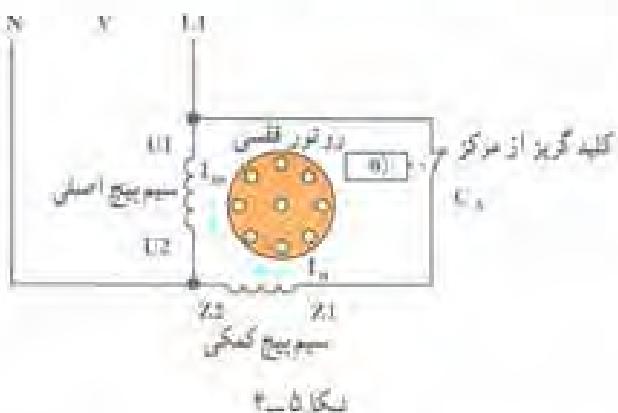

شکل ۲-۵



شکل ۲-۶- کلید گیری از مرکز

سیم پیچ نمکی با سیم پیچ اصلی به صورت موازی قرار می گیرد و بس از راه اندازی در رسیدن سرعت موتور به ۷۵٪ سرعت ثابت به وسیله کلید زایع دوران از مدار خارج می شود (شکل ۲-۶).



شکل ۷-۲

در شکل ۷-۲ دیاگرام پردازی این گونه موتورهای تک فاز که «موزرهای با فاز شکسته» نامیده می‌شود را مشاهد می‌گردید.


قدرت این موتورها معمولاً بین $\frac{1}{4}$ تا $\frac{1}{2}$ اسپریخار و جرمان را اندازی آن‌ها بین ۶ تا ۸ برابر جرمان بار کامل موتور است.

از موتورهای قال شکسته در بسیاری از بارهای، بادیزهای، کولرهای آبی هواخی، بخشالهای خانگی و دستگاههای کبی استفاده می‌شود.



شکل ۸

در شکل ۸-۱ تصویر یک موتور فاز شکسته کولر را مشاهده می‌گردید.

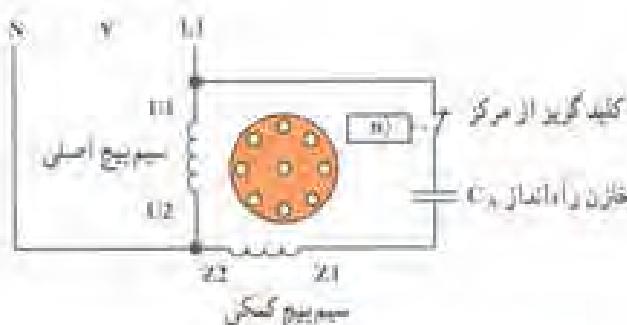

شکل ۹-۲-۲. مدار الکتریکی موتور را انداز خازنی


در برخی موتورهای تک فاز به منظور افزایش اختلاف فاز بین جرمان‌های سه‌بعدی اصلی و گمکی و رساندن آن به حدود ۱۰ درجه الکتریکی از خازن در مسیر جرمان سه‌بعدی گمکی استفاده می‌شود.

شکل ۹-۳ تصویر مدار الکتریکی موتورهای تک فاز را انداز خازنی را لشان می‌دهد.

در این موتورها برای افزایش اختلاف فاز بین جرمان سه‌بعدی اصلی و سه‌بعدی های را انداز یک خازن را به طور سری به سه‌بعدی گمکی در را اندازی اتصال می‌دهند. خازن مورد نظر از نوع الکترولیتی با ظرفیت بالاست و معمولاً به صورت جداگانه روی بدنه‌ی موتور نصب می‌شود. در مدار سه‌بعدی را انداز با خازن از یک کلید گیری از مرکز اتفاق نماین دوران نیز استفاده می‌شود. هرگاه دور موتور به ۷۷۵٪ دور نامی برخشد گلید تابع دور




شکل ۱-۲

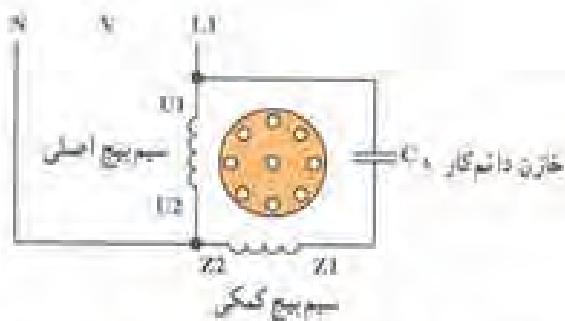

شکل ۱-۲-۱. مدار الکتریکی موتور تک فاز با خازن داتم کار



شکل ۱-۲

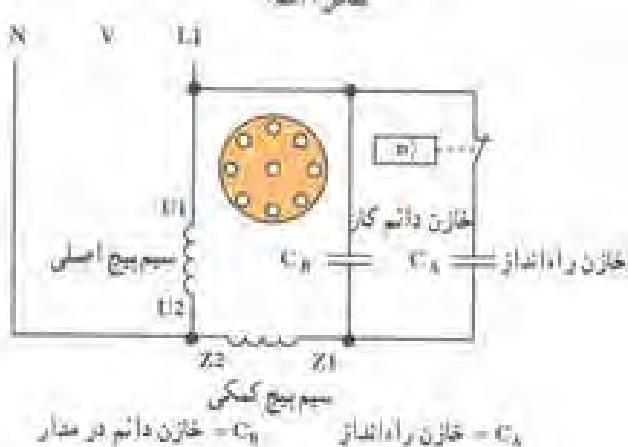

شکل ۱-۲-۲. مدار الکتریکی موتور تک فاز دو خازنی

عمل کرده سیم بیج راه انداز و خازن را از مدار خارج می کند. این موتورها از $\frac{1}{8}$ اسب بخار به بالا قدرت دارند. گستاور راه اندازی آن ها نسبتاً مناسب است و در کمپرسورها، سیستم های نیروی مطبوع، بمب ها و سردخانه ها کاربرد دارند. شکل ۱-۲-۳ تصویر واقعی یک نمونه موتور با راه انداز خازنی را نشان می دهد.

۱-۴-۲. موتور با خازن داتم کار

در این موتورها از یک خازن روغنی که با سیم بیج راه انداز سری شده استفاده می شود. ظرفیت این خازن از خازن الکترولیش کمتر است. این موتورها قادر کلید تابع دور می باشند و سیم بیج راه انداز به هر راه خازن دائم در مدار می باشد. شکل ۱-۲-۴ مدار الکتریکی موتور تک فاز با خازن داتم کار را نشان می دهد. قرار داشتن خازن به صورت داتم کار در مدار گستاور زمان-کار را افزایش می دهد و مزایایی به صورت زیر دارد:

(i) بهبود ظرفیت اضافه بار

(ii) افزایش ضرب بقدرت

(iii) افزایش ضرب بهره (رازمان)

(iv) ازام کار تکردن موتور

از این موتورها در دسته های پنکه های سقفی، بمب اب ماسنین لباس تنوی و پنکه رومیزی استفاده می شود. شکل ۱-۲-۴ تصویری از این موتورها را نشان می دهد.

۱-۴-۳. موتور تک فاز دو خازنی


این موتورها ترکیبی از خصوصیات دو نوع موتور قبل را دارند یعنی هم دارای گستاور راه اندازی و هم گستاور کار خوبی دارند. چگونگی اتصال خازن ها و سیم بیج اصلی و کمکی این موتورها مطابق شکل ۱-۲-۴ است.




نکل ۲-۱۴ - موتور دو خازنی



نکل ۲-۱۵ - موتور دو خازنی

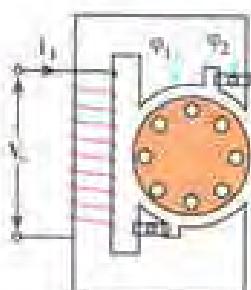

نکل ۲-۱۶ - موتور قطب چاک دار دو قطب

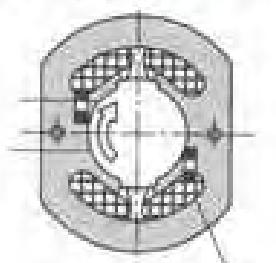

سیمیجی اتصال کوتاه

نکل ۲-۱۷

در ایندای راه اندازی، دو خازن موازی با سیمیج گشکی به صورت سری قرار می‌گیرند. پس از راه اندازی و رسیدن دور موتور به ۷۷۵ دور نامن بکی از خازن‌ها توسط گلید گریز از مرکز از مدار خارج می‌شود و خازن دیگر به همراه سیمیج راه انداز در مدار یافن می‌ماند. خازن راه انداز (موفن) از نوع الکترولیتی و خازن دائمی کار از نوع روفنی است. نکل ۲-۱۴ نشان موتورها را نشان می‌دهد.

◀ خصوصیات موتورهای تک فاز در خازنی

این موتورها گستاخ راه اندازی زیادی دارند. در شرایط کاری گستاخ خوبی از خود نشان می‌دهند. ضرب بهره و ضرب قدرت خوبی دارند. قوی المعاد، آرام کار می‌گشند. قدرت تحمل اضافه بار تا ۲۵٪ بار نامن دارند. از این موتورها در پیعب‌ها، بالابرها، کمپرسورها، بخشال‌های صنعتی و به طور کلی جاهاشی که بخواهیم بارهای سنگین را راه اندازی کنیم استفاده می‌شود. نکل ۲-۱۵ نصویر نوع دیگری از موتورهای تک فاز دو خازنی را نشان می‌دهد.

۲-۲-۴ - موتور قطب چاک دار

استاندار این موتورها به صورت بر جسته (آشکار) و روتوور آن از نوع قفسی است. برای ایجاد میدان دور از یک حلقه یا کلاف اتصال گوتاه شده در روی ورق‌های هسته استفاده می‌شود. حلقه یا سیمیج اتصال گوتاهی که در استاندار جاسازی می‌شود نفس سیمیج راه انداز را دارد. نکل‌های ۲-۱۶ و ۲-۱۷ نصویر دو نوعه از این موتورها را نشان می‌دهند.

میدان اصلی - فلوری ماتکریسم
میدان حلقه - بدورن فلور
حلقه راه انداز



شکل ۲-۱۸

حلقه ای اتصال گوتاه تحت ناچه میدان مغناطیسی سیم پیچ اصلی قرار می کند و میدان مغناطیسی به وجوده من آورد. این میدان نسبت به میدان اصلی اختلاف قاز زیادی دارد. این دو میدان با اختلاف قازی که دارند موجب من شوند که میدان تقریباً دورانی به وجود آید و روتور شروع به حرکت کند.

شکل های ۲-۱۸ تا ۲-۲۱ وضعیت میدان مغناطیسی را در طی یک نیم سیکل تشان می دهند.

در شکل ۲-۱۸ میدان مغناطیسی اصلی دارای فلور ماتکریسم است و میدان حلقه اتصال گوتاه وجود ندارد.

شکل ۲-۱۹ وضعیت موتور را در شرایطی تشان می دهد که فوران اصلی کمی کاهش یافته و بالعکس میدان حلقه اتصال گوتاه دارای مقدار جزیی است.



شکل ۲-۱۹



شکل ۲-۲۰

در شکل ۲-۲۰ شرایطی را مشاهده می کنید که اندازه میدان های اصلی و حلقة اتصال گوتاه، برابر است.



شکل ۲-۲۱

شکل ۲-۲۱ لحظه ای را تشان می دهد که فوران میدان اصلی دارای مقدار جزیی و میدان حلقه اتصال گوتاه، برابر است.

موتور های با قطب چاک دار در اندازه های کوچک از $\frac{1}{25}$ تا $\frac{1}{10}$ hp ساخته می شوند و از نظر ساختمان، ساده و ارزان هستند. **ستاره راه اندازی** و اضلاع بار این موتورها کم است.




شکل ۲-۲۲


کاربرد این گونه موتورها در پنکه های رومیزی، دستگاه های فتوگیری، بمب آب کولری، ایوانگیابیزی ها، نایلو های تبلیغاتی و ساعت های الکتریکی است. شکل ۲-۲۲ نصیری یک نمونه موتور قطب چاک دار را تشان می دهد.

۳-۲- موتور دفعی (ربولسیونی)

موتور ربولسیونی از نظر ساخته داخلی نسبه موتورهای القایی و موتورهای تکه است و اساس کار این موتور بر مبنای شرودی دافعه‌ی مقاطعی است. این موتورهای دارای الواقع مختلف هستند. موتور ربولسیونی استاندار لایه‌ای با سه بیج‌های بوسیله دارد. سه بیج‌های موتور ربولسیونی که خیلی نسبه سببیج‌های موتور القایی است. از طرف دیگر روتور موتور ربولسیونی دارای یک آرمیجر سه بیجی استوانه‌ای است که جاروبیک‌ها و یک گفتگوگنوار نیز مانند آن‌چه در موتور عاله است می‌باشد در موتورهای ربولسیونی جاروبیک‌ها به هم اتصال کوناهم شده‌اند.

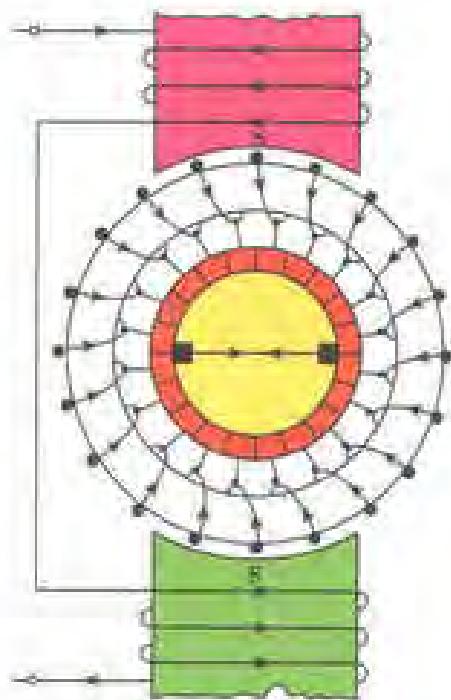

شکل ۳-۲۳

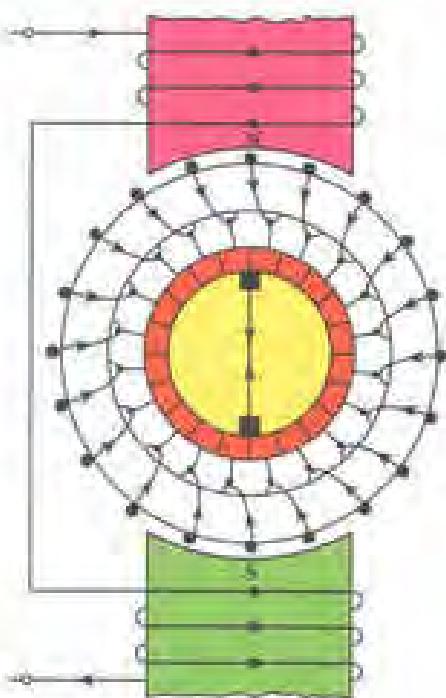

شکل ۳-۲۴

شکل ۳-۲۵- وضعیت روتور را در حالت نشان می‌دهد که روتور در حالت گمتوابیون قرار دارد و جریانی از سه اتصال کوناه، جاروبیک‌ها عبور نمی‌کند.

شکل ۳-۲۶- وضعیت روتور را در شرایطی نشان می‌دهد که از سه اتصال کوناه شده بین زخال‌ها (جاروبیک‌ها) عبور می‌کند.



منع
۲-۲۵



منع
۲-۲۶



منع
۲-۲۷

در شکل های ۲-۲۵ تا ۲-۲۷ وضعیت روتور و استاتور موتور ریولوبولی در چند لحظه‌ی مختلف نشان داده شده است. در شکل ۲-۲۵ که محور جارویک‌ها بر امتداد قطب‌ها است، استاتور جریان‌های مساوی مخالف در دو نیمه‌ی سیم‌بیج‌های روتور القا می‌کند. برآیند در نیرو گشتاور را خنثی کرده و موتور کار نمی‌کند.

در شکل ۲-۲۶ که محور جارویک‌ها بر قطب‌ها عمود است و لذای‌های القا شده در روتور بک‌دیگر را خنثی می‌کند، هیچ ولتاژی در جارویک‌ها وجود ندارد و جربانی از آرمیجر نمی‌گذرد، درنتیجه گشتاوری وجود ندارد.

هرگاه محور جارویک‌ها در وضعیتی میان دو نقطه‌ی A و B مانند شکل ۲-۲۷ قرار گیرد ولذای نتیجه خواهد شد و جربانی از آرمیجر می‌گذرد که میدان مغناطیسی و درنتیجه قطب‌های متناوب میان روتور و استاتور تولید می‌کند. بدین ترتیب لمبری دافعی مغناطیسی تولید خواهد کرد که روتور را در جهت تغییر محل جارویک خواهد جرختاند.

۴-۲- موتور اوپیور سال^۱

استاتور موتورهای اوپیور سال معمولاً به صورت قطب پروجئه می‌باشد و به آن «بالستک» نیز می‌گویند. شکل ۲-۲۸ استاتور یک موتور اوپیور سال را نشان می‌دهد. به فرمت گردان این موتورها «آرمیجر» می‌گویند. سیم‌بیج‌ی آرمیجر بر روی بقدهایی مسی به نام «کلکتور» سریندی می‌شود.



شکل ۴-۲۸



شکل ۲-۲۹

برای رساندن جریان به بیم‌بندی آرمیجر از «جاروبک» که با تیغه‌های کلکتور در تماس است استفاده می‌گشود. به جاروبک‌ها «زغال» نیز می‌گویند. جنس جاروبک‌ها از گرافیت است. شکل ۲-۲۹-۲ تصویر زغال‌ها به همراه فتر آن‌ها را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۳۰

در شکل ۲-۳۰-۲ محل قرار گرفتن زغال‌ها (جاروبک نگهدار) را مشاهده می‌گشید.



شکل ۲-۳۱

شکل ۲-۳۱-۲ آرمیجر بک موتور اونیورسال را نشان می‌دهد.




شکل ۲-۳۲

شکل ۲-۳۲-۲ بک موتور اونیورسال را نشان می‌دهد. این موتورها دارای گشتاور راه‌اندازی بسیار بالایی هستند ولی سرعت آن‌ها با اعمال بار بمندت کاهش می‌یابد.




شکل ۲-۳۴

سرعت بی باری این موتورها می توانند تا ۲۰۰۰ دور در دقیقه پانصد. از این موتورها در بیماری از لوازم خانگی مانند جارو و فن، مخلوط کننده و دریل های دستی و آب سبو، گیری استفاده می شود. شکل ۲-۳۴ نصیر موتور او بیور سال بک آب سبو، گیری را در گذار سایر اجزای آن نشان می دهد. این موتورها به صورت موتور سری در جریان مستقیم لبز من توانند کار کند و چون هم در جریان متناوب و هم در جریان مستقیم کار می کنند «او بیور سال» نامیده می شود.

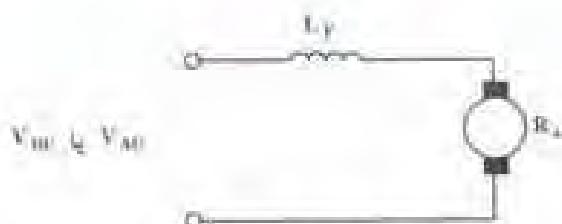


شکل ۲-۳۵


شکل ۲-۳۶ ساده معادل موتور او بیور سال را نشان می دهد.

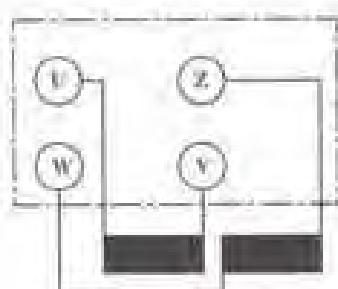

شکل ۲-۳۷

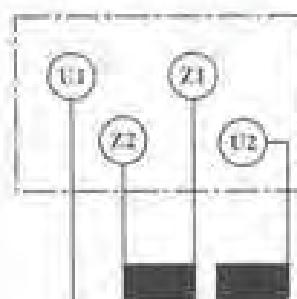

شکل ۲-۳۸

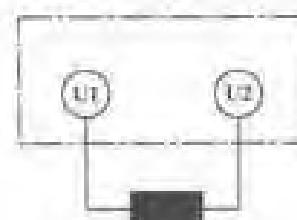


شکل ۲-۳۹

۲-۵- بلاک اتصال موتورهای تک فاز (تحته کلم) به طور کلی بر روی تخته کلم موتورهای تک فاز در استاندارد قدری از حروف U و V برای مشخص کردن دو سهیج اصلی و از حروف W و Z برای تعیین دو سهیج ثانی استفاده می شود (شکل ۲-۳۵).

در استاندارد (IEC) از حروف U1 و U2 برای نشان دادن سهیج اصلی و از حروف Z1 و Z2 برای مشخص کردن سهیج ثانی استفاده می شود (شکل ۲-۳۶).

چون در موتورهای ریولیوئی و قطب جاک دار از بک دسته سهیج استفاده می شود لذا تخته کلم این موتورها را به صورت شکل ۲-۳۷ نشان می دهند.


حروف اختصاری به کار رفته در تخته کلم موتورهای اونیورسال به صورت شکل ۲-۳۸ است.

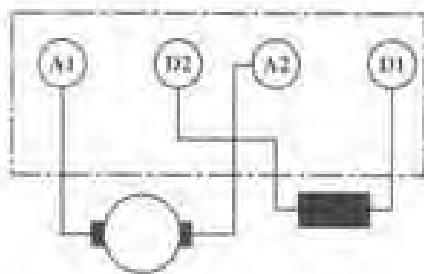


شکل ۲-۳۸




شکل ۲-۳۹

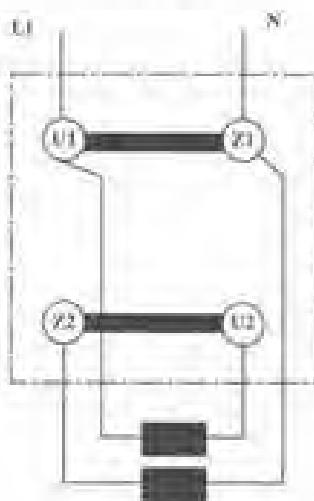

شکل ۲-۴۰

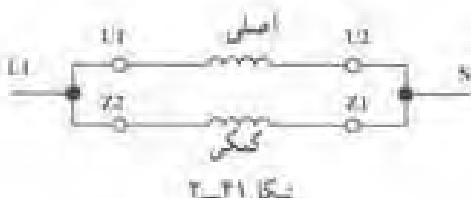

شکل ۲-۴۱

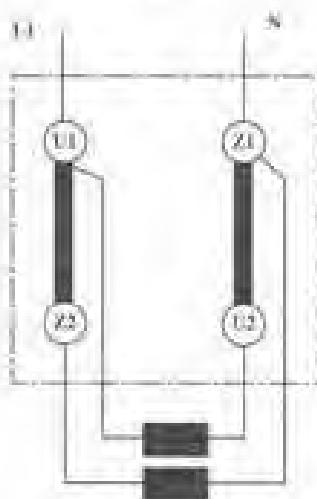

شکل ۲-۴۲


۶-۲- تغییر جهت گردش در موتورهای تک فاز برای تغییر جهت گردش موتورهای الکتریکی تک فاز باید جهت جریان در سیم بیجی کمکی را عوض کنم یعنی جای سرو نه گلاف متصل شده به فاز و نول عوض شود. این کار در موتورهای اونیورسال با تغییر جهت جریان در آرمیجر الجام می‌شود. بر این حالت مغناطیس ایجاد شده در فضای داخلی استاندر و بالطبع نیروی وارد موتور عوض می‌شود. با عوض تدن جهت نیروی وارد طبعاً جهت گردش موتور نیز عکس حالت اول می‌شود.

شکل ۲-۴۲ نصیر مداری و شکل ۲-۴۳ نصیر تخته کلم موتور تک فاز در حالت راست گرد نشان می‌دهد.

شکل ۲-۴۴ نصیر مداری و شکل ۲-۴۵ نصیر تخته کلم موتور تک فاز در حالت چپ گرد را نشان می‌دهد.


سوال: شکل مداری و وضعیت تخته کلم موتور تک فاز با خازن راه اندازی را در دو حالت چپ گرد و راست گرد رسم کنید.

۲-۷- آشنایی با بلاک مشخصات الکتروموتورهای تک فاز

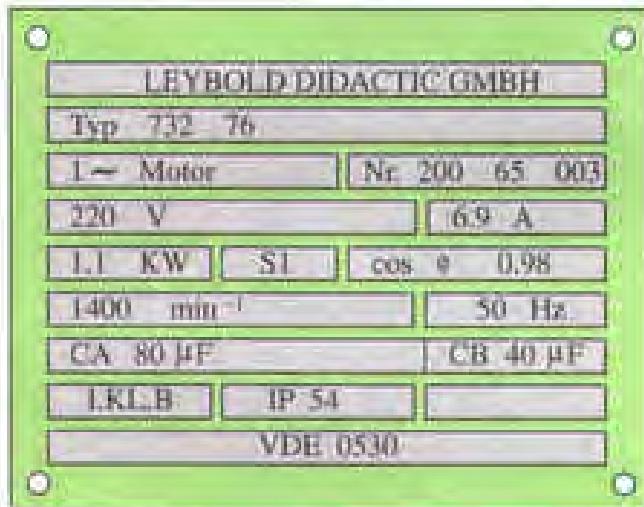


شکل ۲-۴۳

برای استفاده صحیح لازم است ناپلاک مشخصات موتورها را مورد توجه قرار دهیم.
در شکل های ۲-۴۲ و ۲-۴۵ ناپلاک مشخصات چند نوع موتور تک فاز شان داده شده است.
در شکل ۲-۴۳ بلاک مشخصات یک موتور القایی خازنی تک فاز را می بینید.

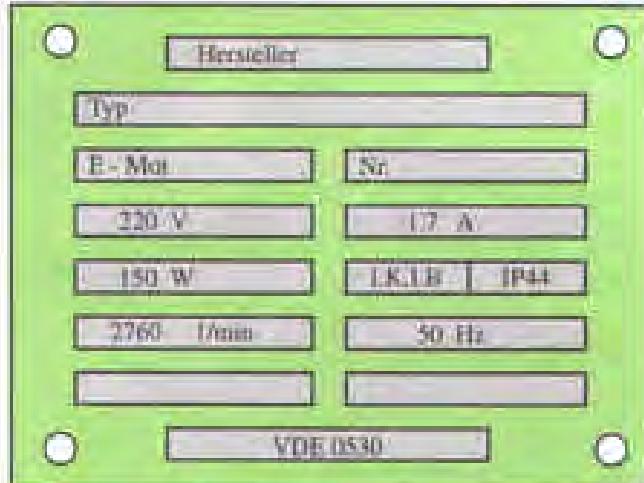


شکل ۲-۴۴

شکل ۲-۴۴ بلاک مشخصات یک موتور القایی تک فاز با اسمیت کمکی را اندماز را شان می دهد.

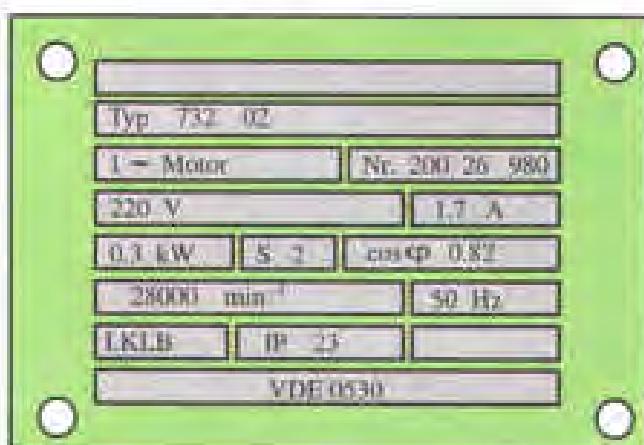


شکل ۲-۴۵

در شکل ۲-۴۵ بلاک مشخصات یک موتور ریولوسنی را مشاهده می کنید.

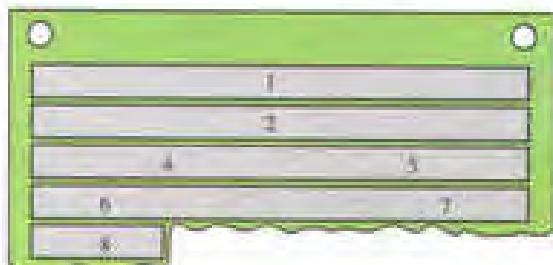


شکل ۲-۹۶

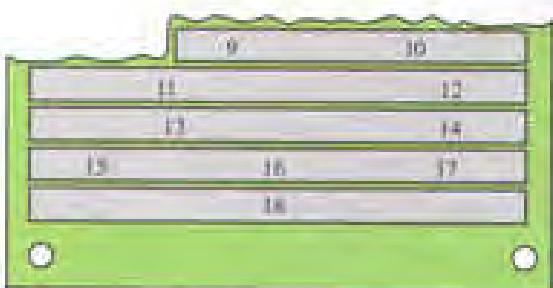

شکل ۲-۹۷


شماره	اطلاعات داده شده
۱	نام کارخانه سازنده
۲	شماره نوع ماشین (نوب ماشین)
۳	نوع جریان
۴	نوع ماشین (موتوری یا مولیدی)
۵	شماره تولید ماشین
۶	ولتاز نامی
۷	جریان نامی
۸	توان نامی
۹	نوع کار (ستلا - دائم کار)
۱۰	ضرب توان نامی
۱۱	سرعت نامی
۱۲	فرکانس نامی (فرکانس کار)
۱۳	ظرفیت خازن راه انداز (الکترونیکی - C _e)
۱۴	ظرفیت خازن دائم کار (روغنی - C _d)
۱۵	کلاس عایقی
۱۶	نوع محافظت موتور
۱۷	-
۱۸	توضیحات اضافی (برای مون شماره استاندارد در نظر گرفته شده)

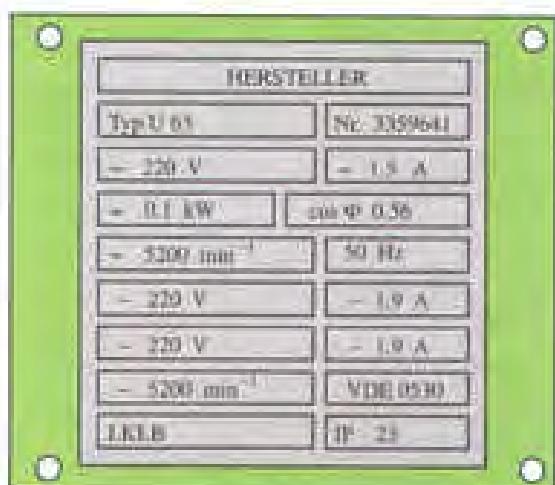


شکل ۲-۹۸

در شکل ۲-۹۸ پلاک مشخصات یک موتور آونیور می‌باشد، من شود.


همان گویه که مساهده نگردید چند مدل پلاک مشخصات برای موتورهای تک فاز ارائه من شود. این پلاک‌ها در هر سه تن حاوی اطلاعاتی هستند.

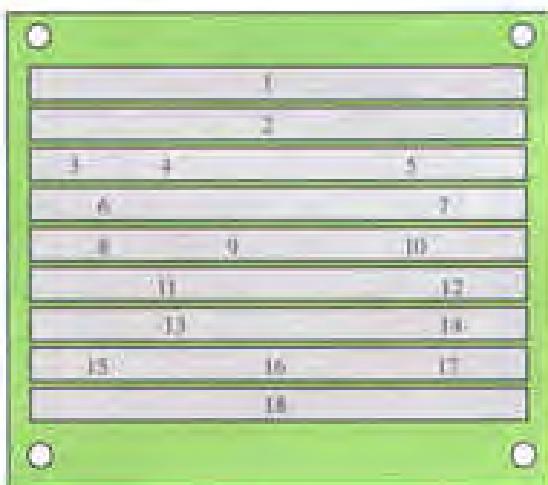

شکل ۲-۴۹

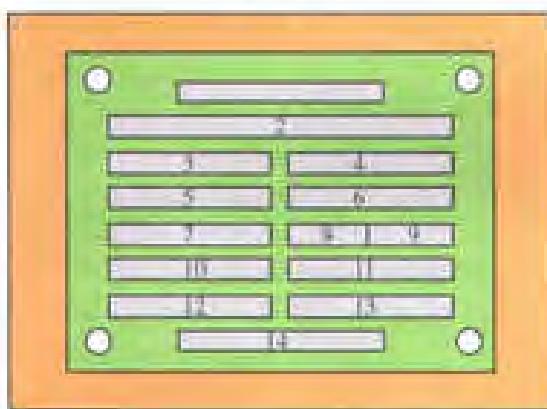

شکل ۲-۵۰

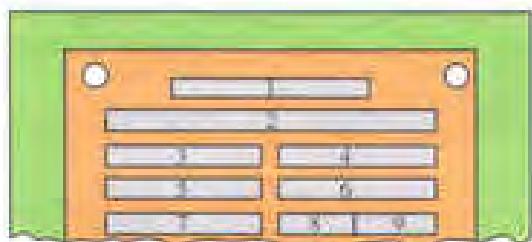

شکل ۲-۵۱



شکل ۲-۵۲


در شکل ۲-۴۹-۲ تصویر شماره گذاری نموده‌ی بلاک بک مونور نشان داده شده است که به ترتیب هر قسمت آن می‌برندیم.

نوع دیگری از بلاک مشخصات موتورهای تک فاز به صورت شکل ۲-۵۰-۵۱ است که توضیحات هر قسمت آن به شرح زیر است:

شماره	اطلاعات داده شده
۱	نام کارخانه سازنده،
۲	شماره تیپ
۳	نوع ماشین (مونوری یا مولید)
۴	شماره تولید
۵	ولتاز تامو
۶	جهان نامی
۷	جهان نامی
۸	کلاس عایقی
۹	نوع محافظت مونور
۱۰	سرعت نامی
۱۱	فرکانس نامی
۱۲	ظرفیت خازن راه انداز (الکترولیٹ - C.e)
۱۳	ظرفیت خازن دائم کار (روغنی - C.s)
۱۴	توضیحات اضافی (برای مون شماره استاندارد در ظرف گرفته شده)


۲-۸- کلید دستی تک فاز زبانه‌ای ساده

ساختن داخلی و طرز کار این کلید متابه کلید سه‌فاز زبانه‌ای است با این تفاوت که به جای سر ارتباط دهنده، پیچ‌های ورودی و خروجی استفاده شده است. در شکل ۲-۵۳ بک نموده شان داده شده است.

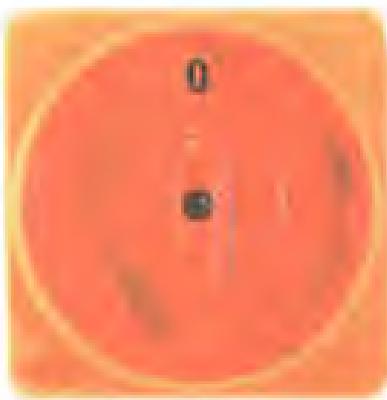

شکل ۲-۵۳

توضیح: معمولاً سیم نول را تقریباً مانند فاز از طریق کلید به سر سیم‌های موتور اتصال می‌دهد.

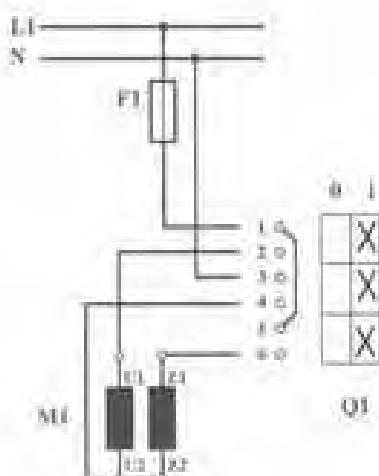

شکل ۲-۵۴

هدار راه‌اندازی موتور تک فاز با کلید زبانه‌ای را در شکل ۲-۵۴ مشاهده می‌گردیم.

در این شکله در لحظه‌ی اول راه‌اندازی پیچ‌های ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ با ۶ اتصال نارنگی شوند (۱ا با Z۱، ۲ا با Z۲، ۳ا با Z۳، ۴ا با Z۴ و ۵ا با Z۵) و حمل می‌شوند تا زمانی که کلید قطع شود موتور به کار خود ادامه می‌دهد.



۱-۹-۲- گار عملی نسارة (۱)



۱-۹-۲- هدف

رآفاده‌گاری موئونور تک فاز با گلبه دستی ذیانه‌ای ساده


۱-۹-۲- زمان آموزش و اجرای کار

ساعات آموزش	
عملی	نظری
۴	-

اجرای هر کار عملی نیاز به توری هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی مناسب با نیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می‌باشد. این زمان علاوه بر ساعت کار عملی محاسب شده است.

۲-۹-۳- نکات حفاظتی و اجرایی

■ قبل از وصل کلید تمامی سیم‌هایی که زیر بیچ‌ها قرار داده‌اید را مورد بازنی فرار دهید تا سیم‌ها کاملاً زیر بیچ بوده و با تابلو ارتباط نداشته باشند (شکل ۲-۵۵).

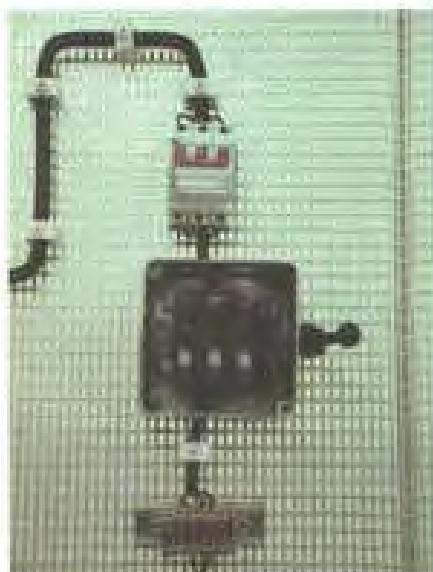

(a)



(b)



(c)



(d)

■ جریان قیوز مدار را متناسب با جریان مونوری که در سیو آن قرار دارد انتخاب کنید (شکل ۲-۵۵-۶).

■ سطح مقطع و تعداد رشته سیم‌های کابل را متناسب با نوع و مقدار جریان مونور انتخاب کنید (شکل ۲-۵۵-۷).

■ در زمان روزگش بردازی از کابل با رعایت نکات اینچه مراقب باشید تا دست‌های شما زخم شود (شکل ۲-۵۵-۸).



(e)

■ در اختصار مدار و نصب کابل دقت کنید تا به روکش کابل صدفه وارد شود (شکل ۲-۵۵-۵).



(f)

■ بدون حضور مریض خود هیچ گاه مدار را به برق وصل نکنید (شکل ۲-۵۵-۶).

تعداد	حرف متخصص	نام وسایل و ابزار	
۱ عدد	M1	موتور تک فاز	
۱ عدد	Q1	کلید زیانهای تک فاز	
۱ عدد	P1	فیوز میتاوری	

۴-۹-۲-وسایل و ابزارهای مورد نیاز برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارهای نسبت ۴-۹-۱ به همراه وسائل معرفی شده در جدول زیر استفاده کنید.


۵-۹-۲- مراحل اجرای کار
 وسائل و قطعات مدار را مطابق شکل ۵۶-۲ روی
 تابلو نصب کنید.



شکل ۵۶-۲



شکل ۵۷

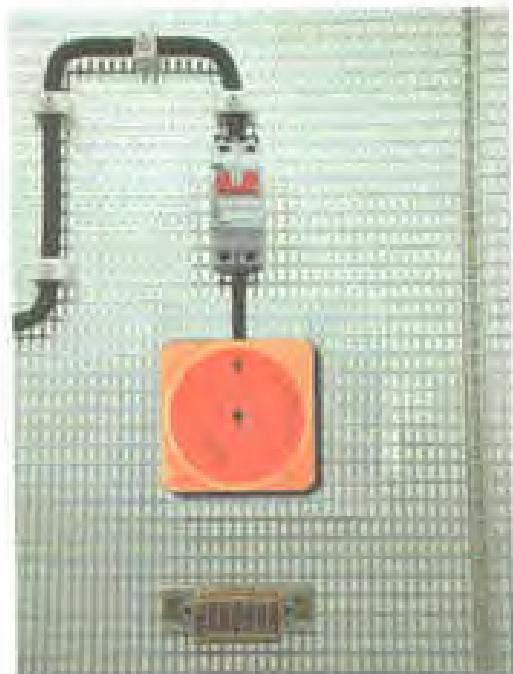

شکل ۵۸

۵-۹-۳- در نسبت وسائل دقت کنید کابل بین قطعات سر
 مستقیم داشته باشد تا بتوان از محلهای ورودی و خروجی کلید
 به راحتی کابل را انتساب گرفته و اتصال داد (شکل ۵۷-۲).

۵-۹-۴- با استفاده از نقشه‌ی داده شده در شکل ۵۴-۲
 سیم‌های کابل را مطابق شکل ۵۸-۲ به پنج ورودی قیوز میباتوری
 وصل کنید و پس از خروج از قیوز به همراه سیم تول طبق
 دستور العمل حفظه بعد اتصال دهید.



شکل ۲-۵۹

فاز و نول ورودی را به بیج‌های ۱ و ۲ کلید اتصال دهید.

از بیج‌های ۲ و ۴ کلید سیم‌های کابل را خارج کنید و از طریق ترمیتال به حروف U۱ و U۲ ا و از بیج ۶ به Z۱ اتصال دهید (شکل ۲-۵۹).

در روی نخنه گلم ۲ U را به Z۲ وصل کنید.

کلید را وصل و شوابط کاری موتور در لحظه‌ی راداندازی دائم کار را برسی و مشاهده کنید.

جدول ۲-۱

متخصصات	ردیف	نام و سیله‌ی قطعه
	۱	
	۲	
	۳	
	۴	
	۵	
	۶	
	۷	
	۸	

نام و متخصصات وسایلی که در این مدار به کار بوده‌ای را در جدول ۲-۱ ثبت کنید.

تمرین


نقشه‌ی موتور و سایل مدار و نقشه‌ی آتصال موتور به کلید در استاندارد IEC را در دفتر گزارش کار و سم کنید.

۱۰-۲- کلید دستی تک فاز زبانه‌ای با راه انداز ساختمان داخلی این کلید مشابه کلید زبانه‌ای نوع ساده‌ی نک فاز است اما با این تفاوت که ساختمان داخلی آن به صورتی طراحی شده، ته دارای سه حالت ۰ و Start و ۱ است. در حالت صفر ارتباط الکتریکی موتور کلید از شبکه قطع است. در حالت استارت هر دو سه پیچ موتور تغذیه می‌شوند.

شکل ۶۰-۲ نصوبه نمونه‌ای از این کلیدها را مشاهده می‌گردید.



شکل ۶۰-۲

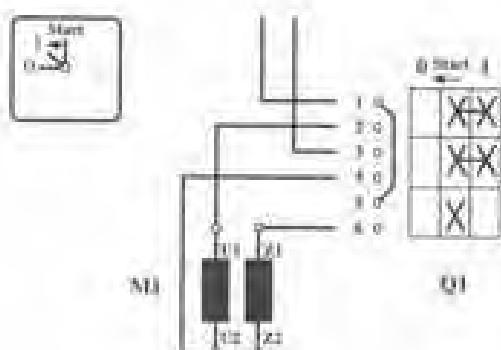

شکل ۶۱-۲

نحوه‌ی اتصال پیچ‌های این کلید بین صورت است که پیچ‌های ۱ با ۲، ۴ با ۵ و ۳ با ۶ اتصال دارند. هن از راه اندازی و رسیدن دور موتور به ۷۷۵ دوره‌ی سرعت ثابت خود یافته کلید را از حالت «استارت» به حالت «بک» ببریم؛ در این حالت موتور به کار خود ادامه می‌دهد و اتصال پیچ‌های ۵ و ۶ قطع می‌شود و در نتیجه سه پیچ راه انداز از مدار خارج می‌شود.

مدار راه اندازی موتور نک فاز با کلید زبانه‌ای دارای حالت راه انداز در شکل ۶۱-۲ نشان داده شده است.





۱۱-۲- کار عملی نسازه (۲)

۱-۱-۲- هدف

راهنمایی موتور نکفاز با کلید زبانه‌ای دارای حالت
راهنماز (استارت)


۲-۱-۲- زمان آموزش و اجرای کار

ساعات آموزش	
عملی	نظری
۲	-

اجرای هر کار عملی بایز به ترتیبی هایی در ارتباط با احتیاط کارگاهی دارد. در هر کار عملی مناسب با نیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می‌باید. این زمان عدلاً جزء ساعات کار عملی محاسب شده است.

۱۱-۲- نکات حفاظتی و اجرایی

■ قبل از وصل کلید تمامی سیم‌هایی که زیر پیچ‌ها فرار داده‌اید را مورد بازبینی فرار دهد تا سیم‌ها کاملاً زیر پیچ بوده و با تابلو ارتباط نداشته باشند (شکل ۱۱-۶۲).

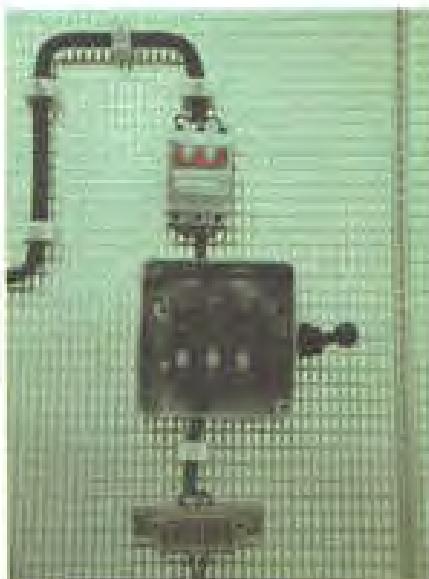

(a)



(b)



(c)



(d)

■ جریان قیوی مدار را مناسب با جریان موتوری که در سر آن فرار دارد انتخاب کنید (شکل ۱۱-۶۳).

■ سطح مقطع و تعداد رشته سیم‌های کابل را مناسب با نوع و مقدار جریان موتور انتخاب کنید (شکل ۱۱-۶۴).

■ در زمان روکش برداری از کابل با رعایت نکات ایمنی مراقب باشید تا دست‌های شما زخمی نشود (شکل ۱۱-۶۵).



(e)



(f)

شکل ۶۲-۲

■ در اعمال مدار و نصب کابل دفت کنید تا به روش کش کابل صدمه وارد نشود (شکل ۶۲-۶۲).

■ بدون حضور مریخ خود هیچ گاه مدار را به برق وصل نکنید (شکل ۶۲-۶۲).

تعداد	حرف مشخصه	نام و سایل و ابزار	
۱ عدد	M1	سونوئر تک فلز	
۱ عدد	Q1	کلید قطع و وصل زینکایی با راندماز	
۱ عدد	P1	فیبر میکانوری	

۴-۱۱-۲- وسائل و ابزارهای مورد نیاز برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارهای قست ۴-۲-۱ به همراه وسائل معرفی شده در جدول زیر استفاده کنید.


۵-۱۱-۲- مراحل اجرایی کار

وسایل و قطعات مدار را مطابق شکل ۶۲-۲ روی

تالو نصب کنید.



شکل ۶۲-۲

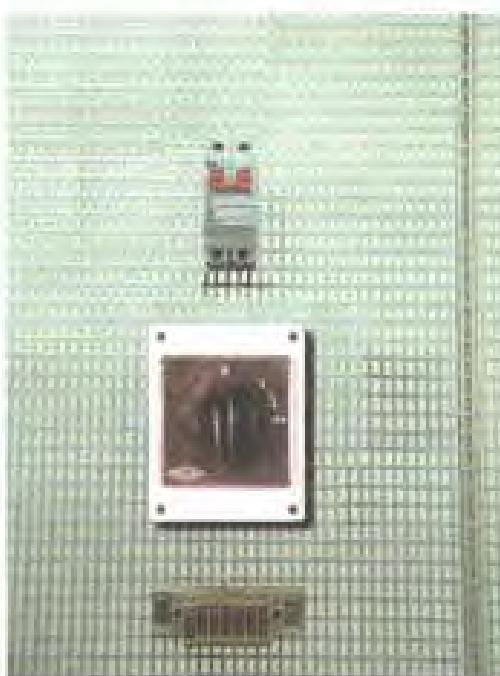

شکل ۶۲-۳



شکل ۶۲-۴

در نصب وسایل دقت کنید کابل بین قطعات مسیر

ستقیم داشته باشید تا بتوان از محل های ورودی و خروجی کلید
به راحتی کابل را انتساب گرفت و اتصال داد (شکل ۶۲-۴).



شکل ۲-۶۶

فاز و نول را به بیچهای تماره ۱ و ۲ کلید انصال

ن کند.

از بیچهای ۳ و ۴ کلید، بیچهای کابل را خارج کنید و از طریق ترمیمی به ترتیب به حروف آلفا و بیتا و از بیچه ۶ کلید نزدیک Z۱ وصل کنید (شکل ۲-۶۶).

در روی تخته کلم U۲ را به Z۲ وصل کنید.

کلید را وصل و شرایط کاری موتور در لحظه‌ی راه اندازی دامن کار را مشاهده و بررسی کنید.

جدول ۲-۲

متخصصات	ردیف	نام و سیله یا قطعه
	۱	
	۲	
	۳	
	۴	
	۵	
	۶	
	۷	
	۸	

مشخصات وسائلی که در این مدار به کار برده‌اید را در جدول ۲-۲ بتوانید.

تمرین

نقشه‌ی موتکار وسائل مدار و نقشه‌ی انصال موتور به کلید در استاندارد IEC را در دفتر گزارش کار رسم کنید.



۱۲-۲- کلید دستی تک فاز چپ گرد - راست گرد


زبانهای



شکل ۶۷-۲

برای تغییر جهت گردش در موتورهای تک فاز باید جهت جریان در سیم بیج راه انداز را عوض کرد. ضمناً به این نکته می‌باشد توجه داشت که با هر یار تغییر جهت گردش، سیم بیج راه انداز باید تاریخden سرعت موتور به ۷۵ درصد سرعت نامی خود در مدار قرار داشته باشد و سپس از مدار خارج شود.

شکل ۶۷-۲ تصویر یک نوع از این نوع کلیدها را نشان می‌دهد.

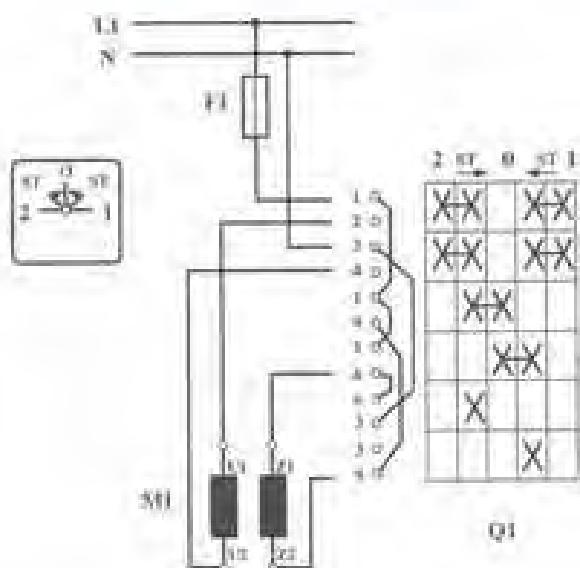

مدار اتصال موتور تک فاز به گمک این کلید را در شکل ۶۸-۲ مشاهده می‌کنید.





۱۳-۲- کار عملی فسارت (۳)

۱۴-۲- هدف

راه‌اندازی موتوور نک فاز با کلید چیپ گرد - راست گرد
زبانه‌ای


۱۵-۲- زمان آموزش و اجرای کار

ساعات آموزش	
عملی	نظری
۵	-

اجرای هر کار عملی بناز به بنویسی هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با تیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می پابد. این زمان عملاً جزء ساعات کار عملی محاسب شده است.

۱۲-۲- نکات حفاظتی و اجرایی

- قبلاً از وصل کلید تمامی سیم‌هایی که زیر بیچ‌ها فرار داده‌اید را مورد بازبینی فرار دهید تا سیم‌ها کاملاً زیر بیچ بوده و با نابلو ارتباط نداشته باشند (شکل ۱۲-۶۹).

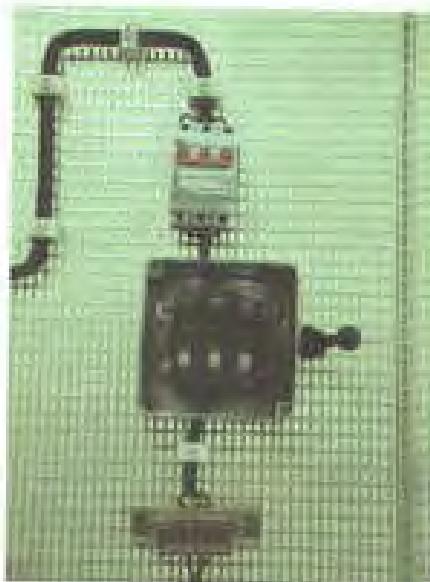

(a)



(b)



(c)



(d)

- جریان فیوز مدار را متناسب با جریان موتوری که در سیر آن فرار دارد انتخاب کنید (شکل ۱۲-۶۹).

- سطح مقطع و تعداد رشته سیم‌های کابل را متناسب با نوع و مقدار جریان موتور انتخاب کنید (شکل ۱۲-۶۹).

- در زمان روکش برداری از کابل با رعایت نکات ایمنی مراقب باشید تا دست‌های شما زخم نشود (شکل ۱۲-۶۹).



(e)



(f)

شکل ۶-۶۹

● در اتصال مدار و تعب کابل دقت نگیرید تا به روکش کابل حفظه وارد نشود (شکل ۶-۶۹-۲).

● بدون حضور مریخ خود هیچ گاه مدار را به برق وصل نگیرید (شکل ۶-۶۹-۲-۱).

۴-۲-۱۳-۲-۱-۲-۱-۱-۱ به همراه وسائل معرفی شده در جدول زیر استفاده نگیرید.


تعداد	حراف مشخصه	نام و سایل و ابزار	
۱ عدد	M1	موتور زنگ فلار	
۱ عدد	Q1	گلند زینه‌ای زنگ فلار	
۱ عدد	F1	فیوز میکانوری	

۴-۱۳-۲- مراحل اجرای کار

وسایل و قطعات مدار را مطابق شکل ۴-۷۰ روی
تالار نصب کنید.



شکل ۴-۷۰

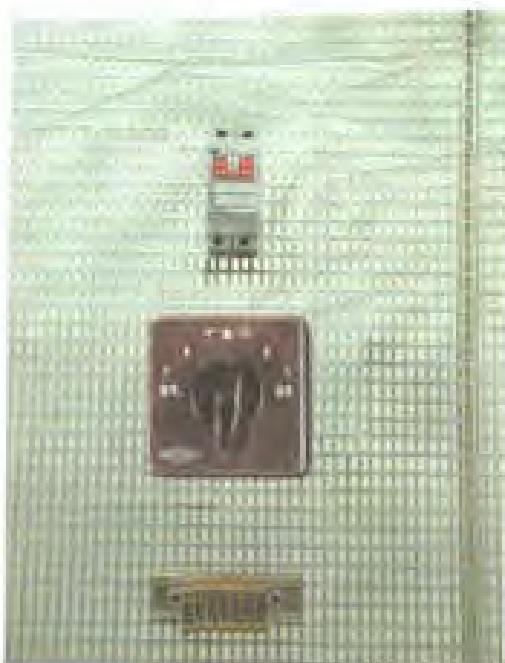

شکل ۴-۷۱



شکل ۴-۷۲

در عصب وسایل دفت که به کابل بین قطعات سبز
ستینیم داشته باشد نابداز از محل های ورودی و خروجی کلید به
راحتی کابل را آشغال گرفته و اتصال داد (شکل ۴-۷۱).

با استفاده از تشدی داد، شده در شکل ۴-۶۸
سبز های کابل را مطابق شکل ۴-۷۲ به پیچ های ورودی فروز
میناواری متصل کنید و پس از خروج از فیوز به همراه سبز نول
طبق دستور العمل صفحه‌ی بعد اتصال دهید.



شکل ۲-۷۲

جدول ۴-۹

فاز و نول را به بیچه های شماره ۱ و ۴ کلید اتصال دهید (شکل ۲-۷۲).

از بیچه های ۲ و ۳ کلید سبمه های کابل را خارج کنید و از طریق ترمینال به ترتیب به حروف آلا و آلا مونور متصل کنید.

از بیچ شماره ۶ و ۹ کلید به ترتیب به سری های Z1 و Z2 مونور وصل کنید.

کلید را وصل کنید و تراویط کاری مونور در مسیر آلا آلا، آلا آلا، انتهاهده، منسی کنید.

نام و مشخصات وسائلی که در این مدار به کار گرفته اند را در جدول ۴-۹ بنویسید.

مشخصات	نام و سیله یا لطفه	ردیف
		۱
		۲
		۳
		۴
		۵
		۶
		۷
		۸

تمرین

نقشهی موتوزار وسائل مدار و نقشهی اتصال مونور به کلید در استاندارد IEC را در فقر گزارن کار رسم کنید.





۱۴-۲- کار عملی شماره (۴)

۱۴-۲-۱- هدف

رامانندگی موظور تک نماز با استفاده از کتابخوار

۱۴-۲-۲- زمان آموزش و اجرای کار

ساعات آموزش	
عملی	نظری
۴	-

اجرای هر کار عملی نیاز به توری هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می یابد. این زمان عملاً جزء ساعات کار عملی محاسب شده است.



(a)



(b)



(c)



(d)

۲-۱۴-۳- نکات حفاظتی و اجرایی

- قطعات و کانال‌های بلاستیکی را براساس توضیحات داده شده در شکل ۲-۷۲-۱ و راهنمایی‌های مربوط خود روی تابلو نصب کنید.

■ طبق نکته‌ی مدار فرمان و قدرت شرح داده شده، مدار

را سهم کشی کنید (شکل ۲-۷۲-۶).

■ فیوز و زله‌های حرارتی مناسب یا جریان موتور به کار

رفته در مدار را انتخاب کنید (شکل ۲-۷۲-۵).

■ سیم‌های ورودی و خروجی مدار را از طریق ترمیمال‌های

جداگانه و طبق نکته به ترتیب به شبکه و سرمهان موتور وصل کنید (شکل ۲-۷۲-۵).



(e)

■ پس از بیان کار سیمه گشی، یکبار دیگر مدار را با نشانه‌ی مدار قدرت و فرمان تطبیق دهد (شکل ۲-۷۴-۵).



(f)

■ بدون حضور مریض خود همچ گاه مدار را به برق وصل نکند (شکل ۲-۷۴-۶).



(g)

■ برای تست مدار ایندا مدار فرمان را مورد آزمایش قرار دهد و در صورت صحیح عمل کردن، مدار فرمان و قدرت را باهم آزمایش نکند (شکل ۲-۷۴-۷).



(h)

■ در شرایطی که مدار وصل است همچ گاه به تابلو و با قطعات تصب شده روی تابلو دست نرید (شکل ۲-۷۴-۸).




شکل ۷۶-۲

■ در حالت بروز هرگونه اشکال در مدار ایندا برق را قطع کند و سهی به رفع عیب پردازید (شکل ۱-۲-۷۶).

تعداد	نام وسیله	تصویر وسیله	نام وسیله	تعداد
۱ عدد	M1	موتور نیک فاز		
۱ عدد	K M	کاتکور		
۱ عدد	F 0 F1	فیوز میانوری نیک فاز		
۱ عدد	F2	سی میال		
۱ عدد	O	تلن استب		
۱ عدد	I	تلن استارت		

۴-۱۹-۲-وسایل و ایزارهای مورد نیاز برای اجرای کارهای عملی از جدول ایزارهای قسمت ۴-۱۹-۱ بهمراه وسایل معرفی شده در جدول زیر استفاده کنید.

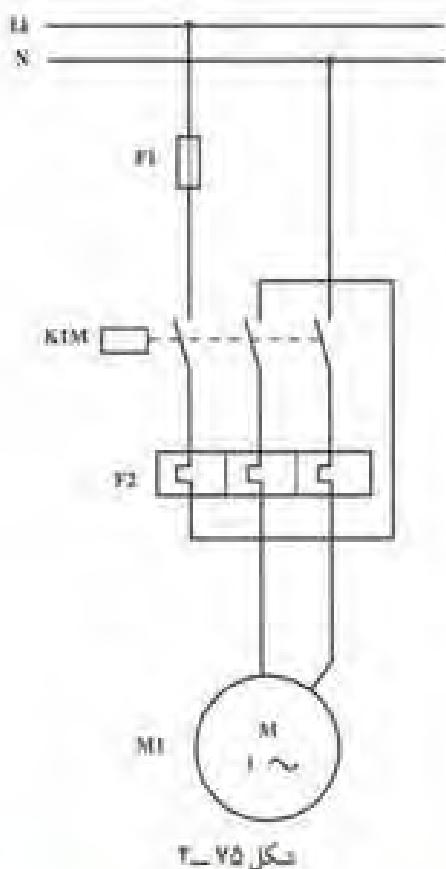

۲-۱۴-۵- نسخه مدار

همان طوری که در شکل ۲-۷۵ مدار قدرت منوط به راه اندازی موتور نکفاز مشاهده می شود، به ترتیب برای راه اندازی و خناخت مدار از کتابکور و بی متال سه فاز استفاده می شود.
تفاوت این مدار با مدار قدرت پنکم موتور سه فاز در آن است که برای معادل کردن حرکت تیغه های بی متال از تیغه سوم بی متال در مسیر فاز اول نیز استفاده می شود.



نکل ۲-۷۶

در شکل های ۲-۷۶ و ۲-۷۷ نحوه نصب وسایل و کابینتی جهت اتصال مدار نشان داده شده است.



نکل ۲-۷۷



مدار فرمان این نقطه را در شکل ۷۸-۲ مشاهده می‌گند.

شکل ۷۸-۲


با زدن استارت آجربان به بوبین کناتکتور KIM می‌رسد و تیغه‌ی خود نگهدار KIM بسته می‌شود. از این لحظه به بعد کناتکتور به صورت پایدار در مدار باقی می‌ماند و با قرار گیری اسپ O مدار خاموش می‌شود.



۶-۱۹-۲- مراحل اجرای کار

نقشهی مدار فرمان و قدرت نشکل ۶-۷۹ گه

مربوط به راداندزی موتور تکفاز با کناتکور است را نکمل کنید.

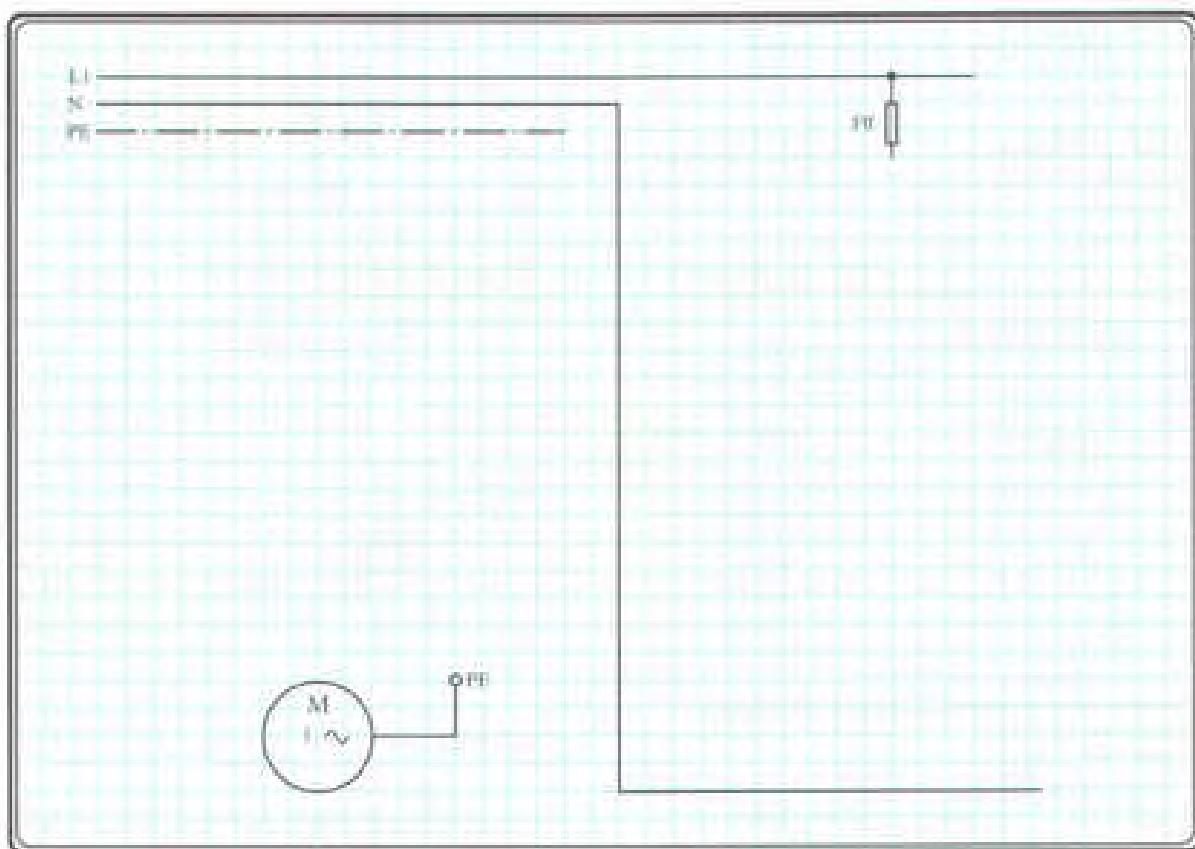

شکل ۶-۷۹

وسائل مورد نیاز مدار را مطابق نشکل ۶-۷۶

روی تابلو نصب کنید.

مدار مورد نظر را به صورت نقشهی خارجی روی


تابلو اتصال دهد.

۷-۱۴-۲- خودآزمایی عملی (۴)

- نمایه‌ی مسیرهای جریان و نمایه‌ی کنترل‌های موجود در نقشه را براساس اصولی که فراگرفته‌اید تعیین کنید.



علت:

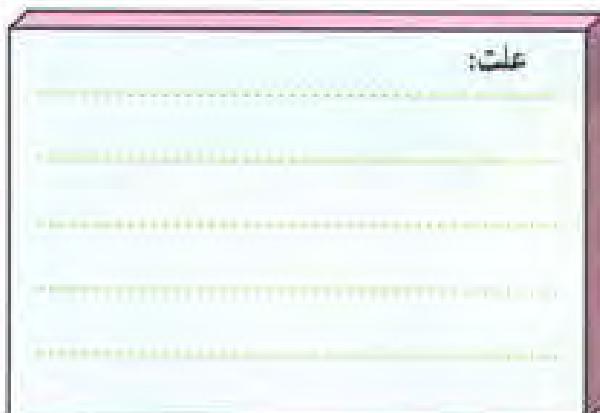


- در صورت مشاهده‌ی غیب در مدار آیند، علوب را رفع کنید و سپس علت را بنویسید.

مشخصات	نام و سیله	ردیف
		۱
		۲
		۳
		۴
		۵
		۶
		۷
		۸
		۹
		۱۰

- نام و مشخصات فطعات به کار رفته در مدار را در جدول مطالعه بنویسید.


- نفشه‌ی مونتاژ کار عملی شماره (۴) را رسم کنید.

نفشه‌ی مونتاژ

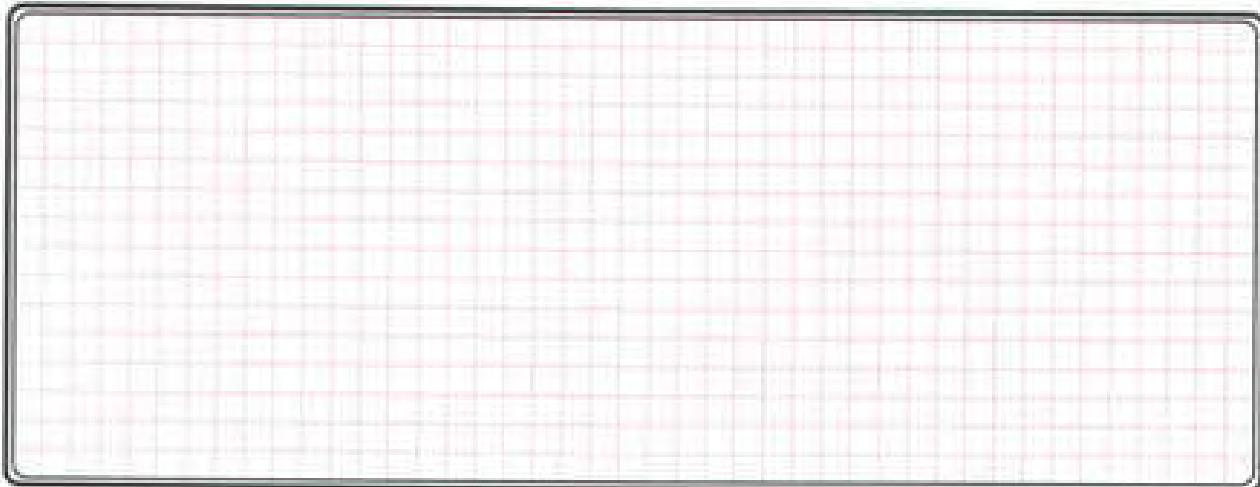

- نفشه‌ی خارجی کار عملی شماره (۴) را رسم کنید.

نفشه‌ی خارجی

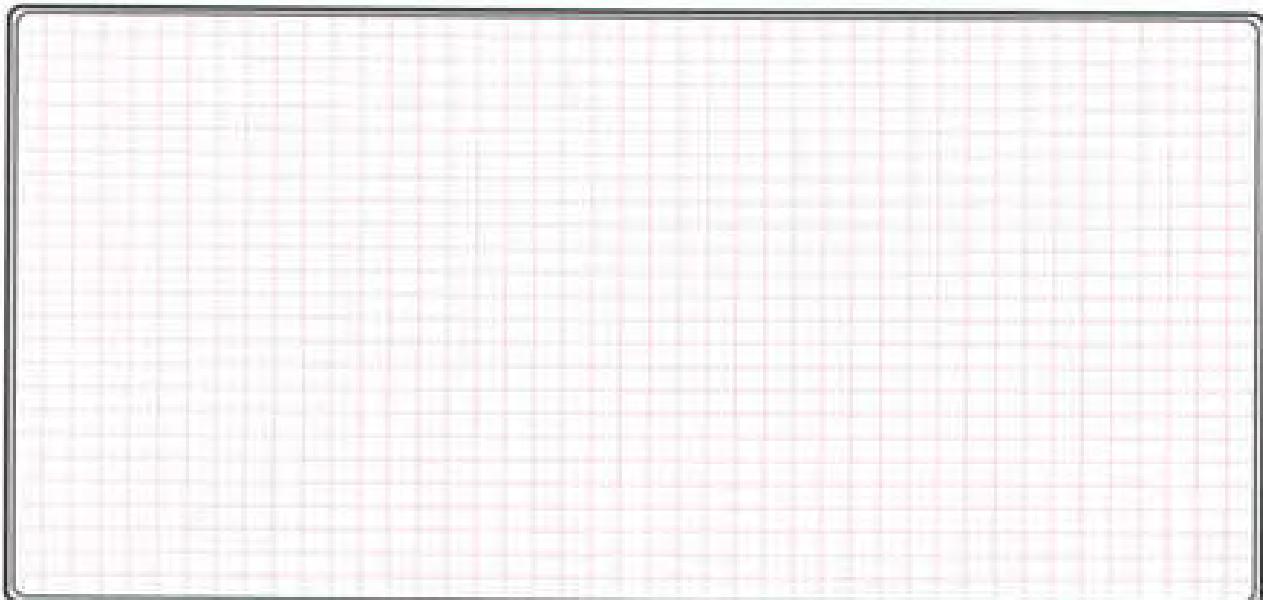



۱۵-۲- کار عملی سهاره (۵)

۱۵-۲- هدف

برآورد اندازه مونوکر نیک فاز به صورت چپ گردید.
راست گردید با استفاده از کنترلکور

۱۵-۲- زمان آموزش و اجرای کار

ساعات آموزش	
عملی	نظری
۸	-

اجرای هر کار عملی باید به تصریح هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با تابعیت زمانی به آن اختصاص منده. این زمان عملاً جزو ساعات کار عملی محضوب شده است.



(a)



(b)



(c)



(d)

۲-۱۵-۳- نکات حفاظتی و اجرایی

- قطعات و کابل های پلاستیکی را بر اساس نوع بیانات داده شده در شکل ۲-۸۰-۲ و راهنمایی های مربوط خود روی تابلو نصب کنید.

- طبق لشته مدار فرمان و قدرت تیرخ داده شده، مدار را سبم کنیم (شکل ۲-۸۰-۴).

- فیوز و رله های حرارتی مناسب با جنبه موتور به کار رفته در مدار را انتخاب کنید (شکل ۲-۸۰-۵).

- سیم های ورودی و خروجی مدار را از طریق ترمیال های جداگانه و طبق نشانه، به ترتیب به شبکه و سر های موتور وصل کنید (شکل ۲-۸۰-۶).



(e)

■ پس از باهانه کار سیم کشی یکباره دیگر مدار را با تفتشی
مدار قدرت و فرمان تطبیق دهد (شکل ۲-۸۰-۵).



(f)

■ بدون حضور مرئی خود هیچ گاه مدار را به برق وصل
نکند (شکل ۲-۸۰-۶).



(g)

■ برای تست مدار، ابتدا مدار فرمان آن را مورد آزمایش
قرار دهد و در صورت صحیح عمل کردن، مدار فرمان و قدرت
را با هم آزمایش کنید (شکل ۲-۸۰-۷).



(h)

■ در تراپیکی که مدار وصل است هیچ گاه به تابلو و یا
قطعات نصب شده روی تابلو دست نزنید (شکل ۲-۸۰-۸).



(۶)

شکل ۲-۸۰


■ در صورت بروز هرگونه اتفاقاً در مدار ابتدا برق را قطع کنید و سپس به رفع عجب بپردازید (شکل ۱-۲۸۰).

تعداد	حروف منطقه	نام و سیله	تصویر و سیله
۱ عدد	M1	موتور نک فاز	
۴ عدد	KIM	کتابکور	
۲ عدد	P0 P1	فوار میلانوری نک فاز	
۱ عدد	R2	بیعتال	
۱ عدد	O	نزن انت	
۲ عدد	I II	نزن انتارت	

۴-۱۵-۲- وسائل و ابزارهای مورد نیاز برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارهای قسمت ۴-۳-۱ به همراه وسائل معوقی شده در جدول زیر استفاده کنید.

۱۵-۲- تحریج مدار


همان طوری که اشاره شد برای تغیر جهت گردش روتور در موتورهای نک فاز باید جهت حریم نفخ در یکی از سیم‌بیجی‌های اصلی باکنکی عوض شود. شکل ۱-۸۱-۹ تصویر بلکه یک موتور نک فاز در حالت چپ گرد - راست گرد را نشان می‌دهد.

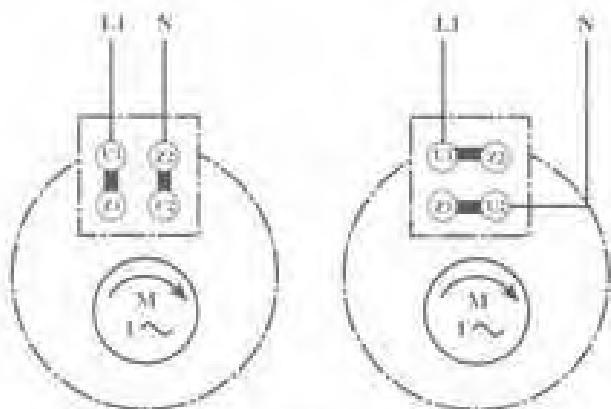

شکل ۱-۸۱-۹




شکل ۱-۸۲

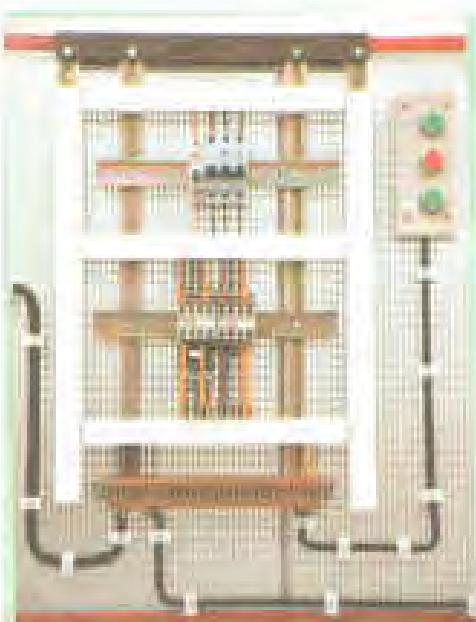


شکل ۱-۸۳

در شکل‌های ۱-۸۲ و ۱-۸۳-۹ تصویر مدار انتقال داده شده روی تابلوی مدار چپ گرد - راست گرد سریع باکنکور را مشاهده می‌کنید.

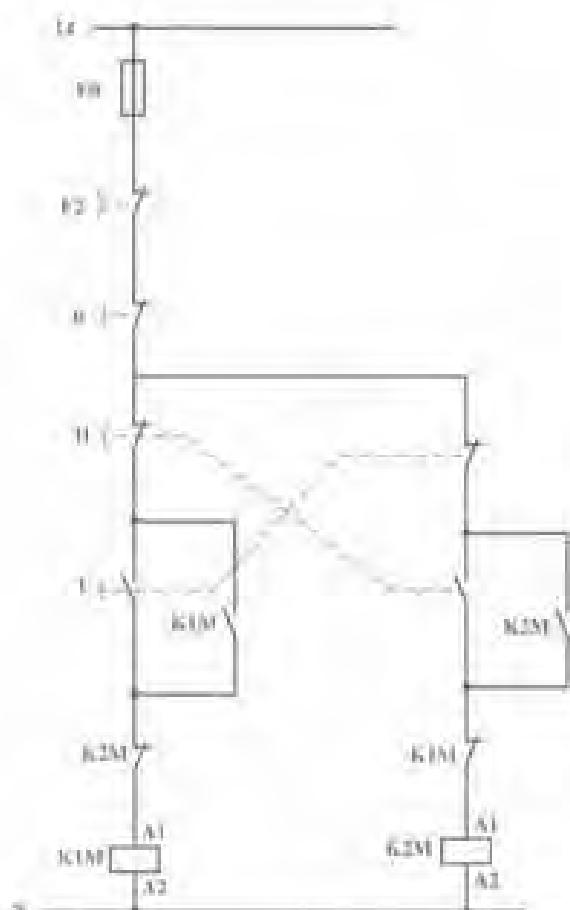

شکل T-87

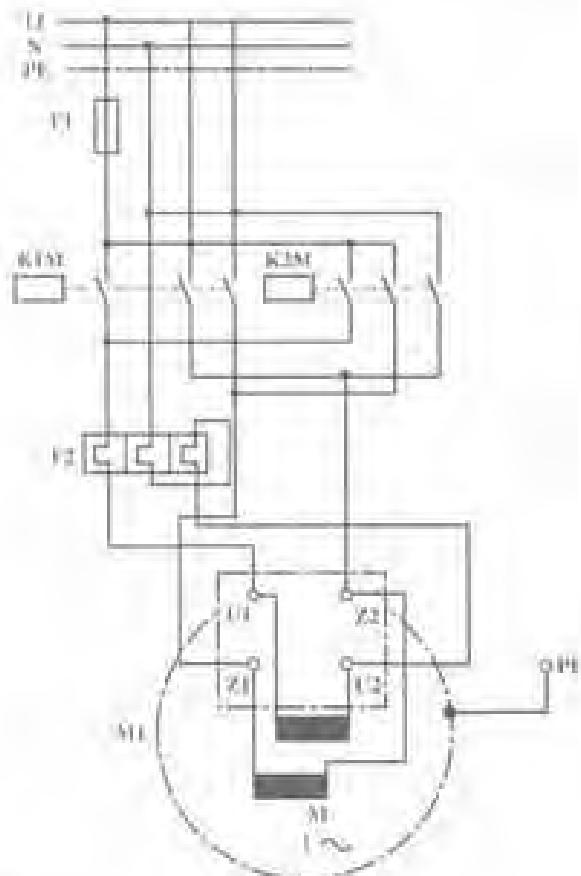

شکل T-88


شکل T-87-۲ مدار فرمان مربوط به راه‌الداری موتور بگ فاز به صورت چپ گرد - راست گرد سریع را نشان می‌دهد. از این روش فقط برای موتورهای تک فاز، بدون خازن با بالاخان دامنه کار می‌شود استفاده نکرد. همان طوری که ملاحظه می‌گیرید شکل مدار فرمان و نحوه عملکرد، مشابه مدار فرمان چپ گرد - راست گرد سریع موتورهای سه‌فازی است که این معنی بازدین استارت آجیان از طریق تغییر سهی K1M و سهی K2M به جوین کنترلر K1M می‌رسد و موتور به صورت راست گرد کار می‌کند. با اشاره به شکل T-87-۳، موتور خالقیس می‌شود. هرگاه زنگی استارت آجیان از قدرت داده شود، جریان از طریق تغییر سهی K1M و سهی K2M از کنترلر K3M می‌رسد و موتور در حالت چپ گرد کار می‌کند. همان طوری که قبل از اشاره شد علت استفاده از شکل های آ و B به صورت دویل چپ گرد - راست گرد شدن سریع موتور و همچنین به کارگیری تقدیمهای سهی K1M و K2M و K3M در میان دویل K1M و K2M را جلوگیری از هسته‌مانی دو کنترلر K1M و K2M است که انتقال کوتاه (اتصال بتوان) بخواهد.

با گفتن دقت در مدار فرمان شکل T-88 در می‌باشد که چهار تغییر باز استفاده شده از هر کنترلر به این حافظ است که از دو تغییر اول و دوم برای جریان رسانی به سه پیچ اصلی را زد و لغدی سوم و چهارم کنترلر برای جریان رسانی به سه پیچ کنکی استفاده شود. هرگاه کنترلر K1M حذف شود، جهت جریان دو سه پیچ اصلی و کنکی هموسو می‌شود و موتور راست گرد است و در صورتی که کنترلر K2M حذف شود، جهت جریان در سه پیچ کنکی عوض شده، اما جهت جریان سه پیچ اصلی ناچیز می‌باشد و جهت گردن روتوور عوض می‌شود. لازم به توضیح است که موتورهای تک فازهایی که از گلبد گیری از موکر استفاده شده، پائده از مدار چپ گرد - راست گرد سریع حق نهان استفاده نکرد. برای تلخیر جهت موتور پائده درین حالت چپ گرد و راست گرد حدت زمانی را همچنین تا دور موتور کم شده، و کلیه گیری از موکر وصل شود و سه پیچ کنکی را بر مهار قرار دهد.

۶-۱۵-۲- مراحل اجرای کار

نقشهی مدار فرمان و قدرت شکل ۶-۸۶ که

مربوط به راه اندازی موتور نک فاز به صورت جب گرد - راست گرد است را تکمیل کنید.

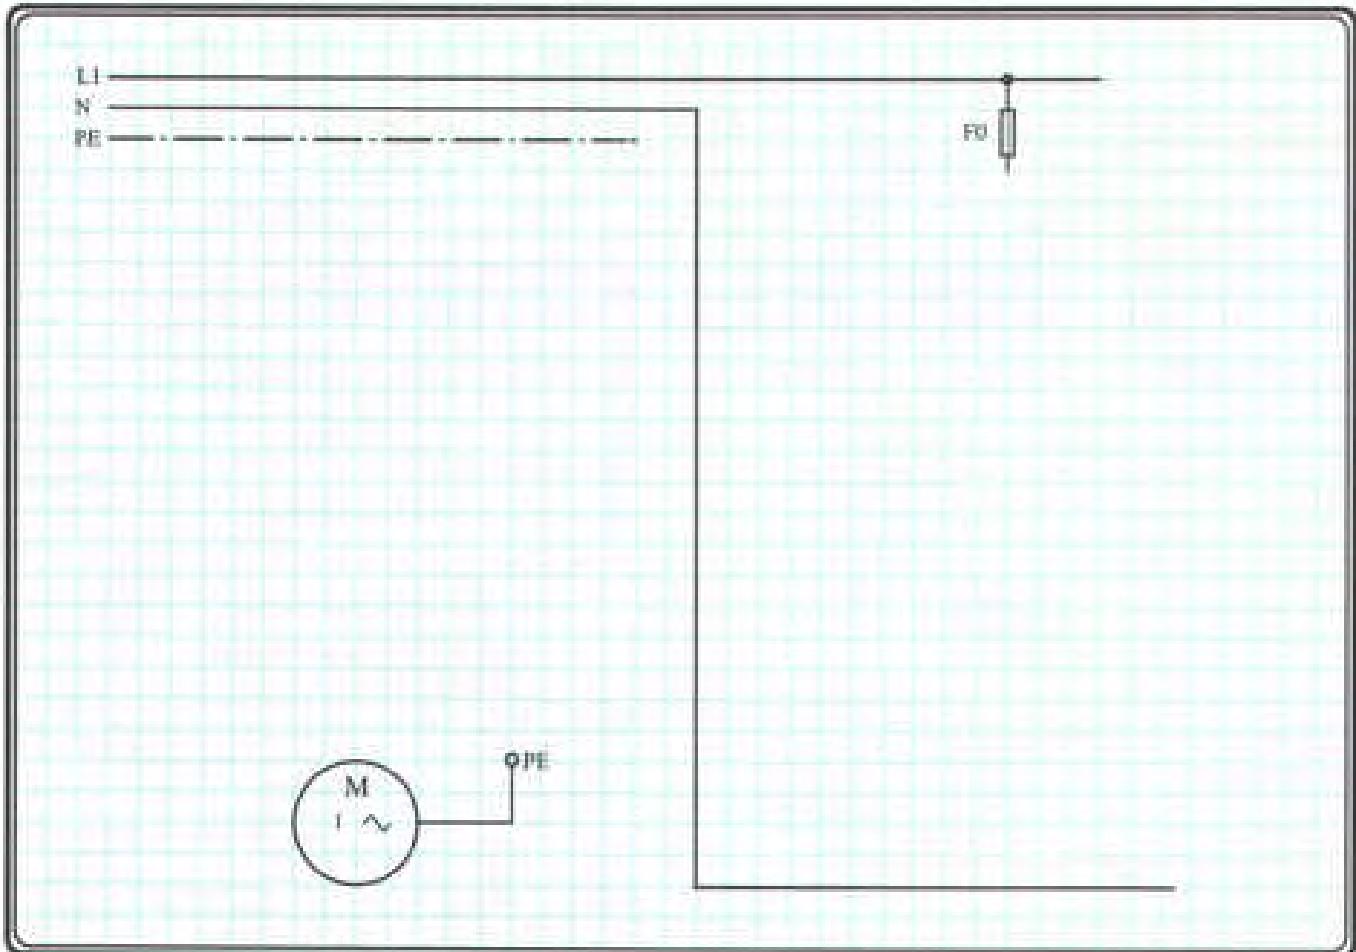

شکل ۶-۸۶

وسایل مورد نیاز مدار را مطابق شکل ۶-۸۲

روی تابلو نصب کنید.

مدار مورد نظر را به صورت نقشهی خارجی روی

تابلو اتصال دهید.

۱۵-۷-۲- خودآزمایی عملی (۵)

- نمایه‌های مسیرهای جریان و نمایه‌های کنایت‌های موجود در نقشه را براساس اصولی که فراگرفته‌اید تعیین کنید.

مدار قدرت	مدار فرمان
نمایه‌های باز نمایه‌های بست	نمایه‌های باز نمایه‌های بست
	

علت:


- در صورت مشاهدهٔ عیب در مدار ابتدا عیب را رفع کنید و سپس علت را پرسید.

شخصات	نام و پیش	ردیف
		۱
		۲
		۳
		۴
		۵
		۶
		۷
		۸
		۹
		۱۰

- مشخصات قطعات به کار رفته در مدار را در جدول مقابل پرسید.


• نشی موتاز کار عملی شماره (۵) را رسم کنید.

نشی موتاز

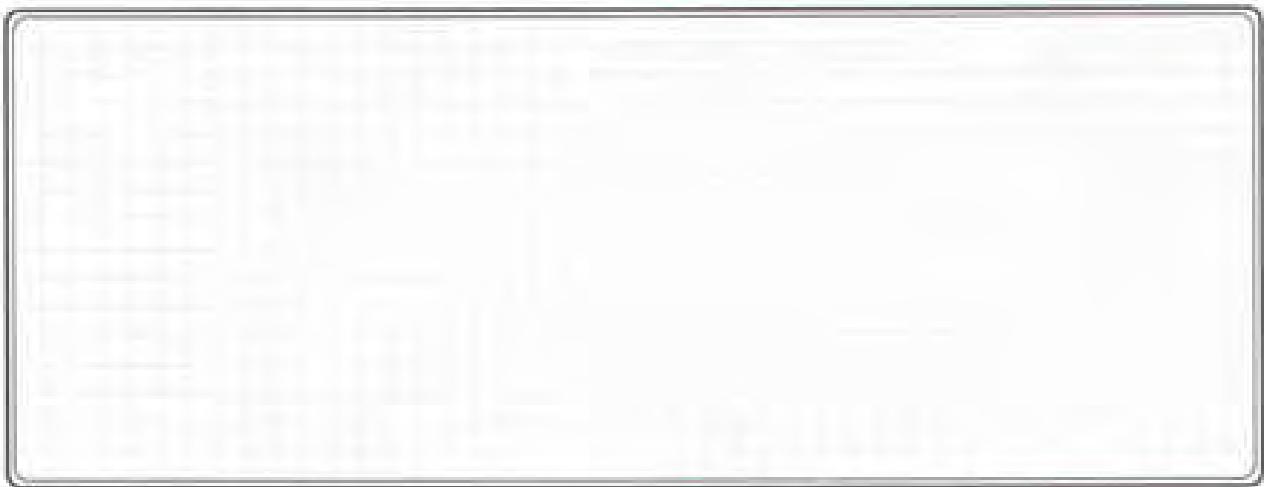

• نشی خارجی کار عملی شماره (۵) را رسم کنید.

نشی خارجی

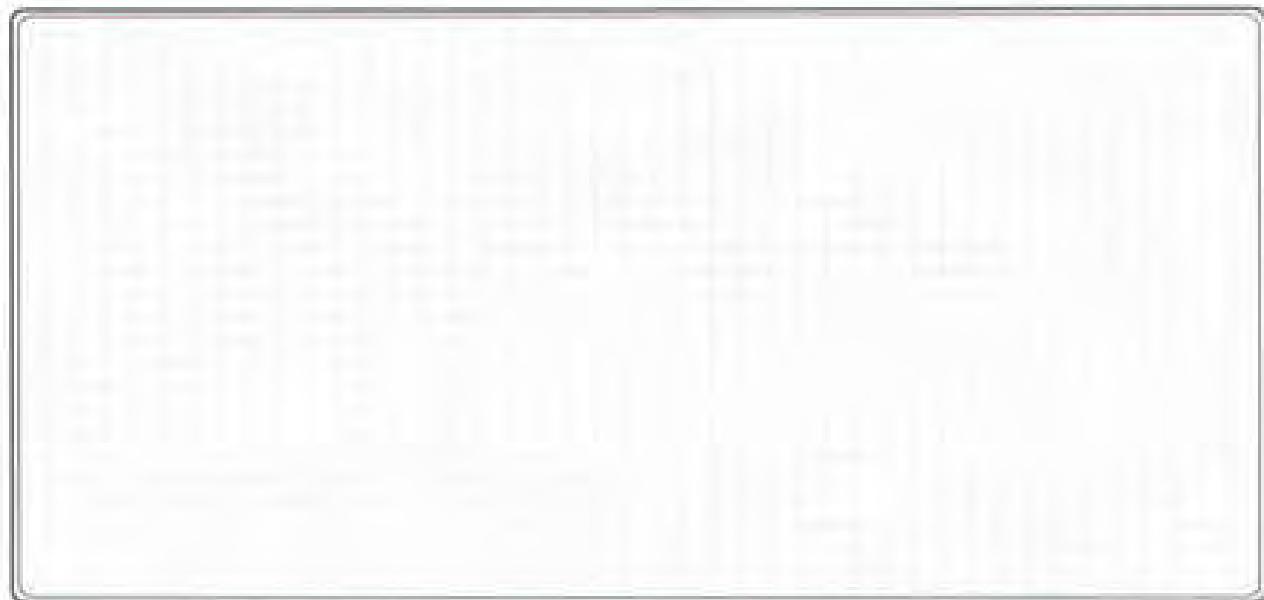



۱۶-۲- کار عملی تصاره (۶)

۱-۱۶-۲- هدف

راهنمایی موتور سدیان تبدیل شده به یک فاز پدیورت
چبگید - راستگرد

۲-۱۶-۲- زمان آموزش و اجرای کار

ساعات آموزش	
عملی	ظری
۸	-

اجراقی هر کار عملی نیاز به تکریهای در ازیاظ با عملیات کارگاهی دارد، در هر کار عملی متأثث باش،
مدت زمانی به آن اختصاص من باید.. این زمان علاوه بر ساعت کار عملی محاسب شده است.

۳-۱۶-۲- نکات حفاظتی و اجرایی

■ قطعات و کانال های پلاستیکی را بر اساس توضیحات داده شده در شکل ۴-۸۷ و راهنمایی های مرتب خود روی تابلو نصب کنید.



(a)



(b)



(c)



(d)

■ طبق نقشه مدار فرمان و تقویت شرح داده، تهدیه مدار را سیم کشی کنید (شکل ۴-۸۷).

■ فیوز و زله های حرارتی متناسب با جریان موتور به کار رفته در مدار را انتخاب کنید (شکل ۵-۸۷).

■ سه های ورودی و خروجی مدار را از طریق ترمیم های جداگانه و طبق نقشه به ترتیب به شبکه و سرهای موتور وصل کنید (شکل ۴-۸۷).



(e)

■ پس از باپایان کار سیم گشی بکبار دیگر مدار را باقتههی مدار قدرت و فرمان تطبیق دهید (شکل ۲-۸۷-۵).



(f)

■ بدون حضور مری خود هیچ گاه مدار را به برق وصل نکنید (شکل ۲-۸۷-۶).



(g)

■ برای تست مدار ابتدا مدار فرمان را مورد آزمایش قرار دهید و در حضور صحیح عمل کردن، مدار فرمان و قدرت را باهم آزمایش کنید (شکل ۲-۸۷-۷).



(h)

■ در شرایطی که مدار وصل است هیچ گاه به تابلو و یا قطعات نصب شده روی تابلو دست نزنید (شکل ۲-۸۷-۸).



(ii)
شکل ۱-۸۷

■ در صورت بروز هرگونه انسکال در مدار ایندا برق را قطع کنید و سپس به رفع عیوب پردازید (شکل ۱-۸۷).

۴-۱۶-۲-۱-۱۶-۲-۱-۱۶-۴
برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارهای قسمت ۹-۱ به عنوان وسائل معرفی شده در جدول زیر استفاده کنید.

تعداد	حروف مشخصه	حروف مشخصه	نام و سیله	تصویر و سیله
۱ عدد	M1		مودول نک فاز	
۳ عدد	K1 K2		کنکتور	
۲ عدد	F0 F1		پیوzer میتاپوزر نک فاز	
۱ عدد	F2		سیمال	
۱ عدد	O		تنفس اشب	
۲ عدد	I II		تنفس اخراجی (دوبل)	



۵-۱۶-۲- اسreg مدار

شاید بخوبی موارد ممکن عدم دسترسی به برق سه فاز با عدم دسترسی به موتورهای تک فاز با درنظر گرفتن توان و نوع موتور می توان موتورهای الکتریکی سه فاز را با گمکنی تک خازن قریب نیکه‌ی تک فاز را اندیزی کرد. شکل ۵-۲۷-۱ نصل اول حالات مختلف موتور با انتقال ستاره را نشان می‌دهد.

لازم به توضیح است، هر گاه موتور سه فازی با شبکه‌ی تک فاز را اندیزی می‌شود توان گفتشی ثابت به توان نامی خود خواهد داشت. مدار فرمان شکل ۵-۸۸-۲ را اندیزی موتور سه فاز نمایل شده به تک فاز را نشان می‌دهد که در آین مدار آمکان چه گزیند - راست گردشدن لبی پیش بینی شده است.

چگونگی عملکرد آن به آین صورت است که با زدن شتی دوبل احریان به بوبین کناتکور گمکنی K1 می‌رسد و در نتیجه بنده‌های باز آن بسته می‌شود. کناتکور اصلی KIM در مدار فرمان می‌گیرد و موتور در بک جهت شروع به کار می‌کند.


شکل ۵-۸۸

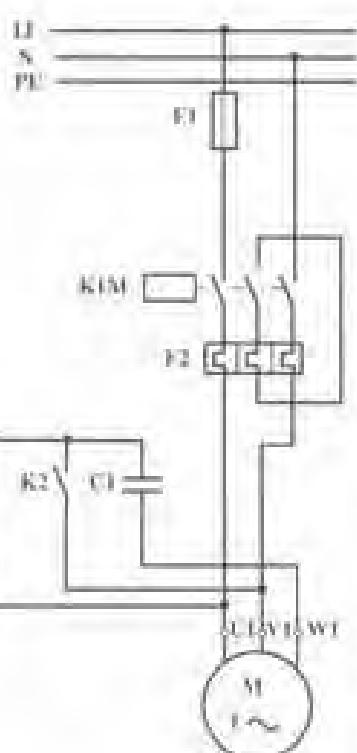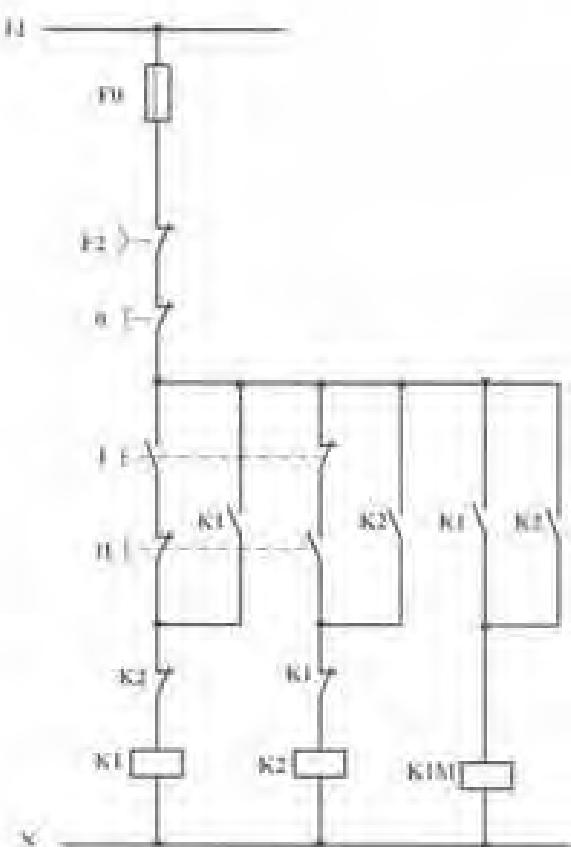

شکل ۵-۸۹


هر گاه نتیجی دوبل افتخار داده شود سر جریان وسیع کناتکور K1 قطع و به طور فرمان سر جریان کناتکور K2 وصل می‌شود در نتیجه بندی باز K2 که در آن سر فراز دارد بسته می‌شود و کناتکور KIM محدثاً در مدار فرمان می‌گیرد و چون در این حالت در مدار قدرت محل قرار گرفتن خازن تغییر نموده است لذا موتور تغییر جهت می‌دهد.

مدار قدرت را اندیزی موتور سه فاز با برق تک فاز در شکل ۵-۸۹-۲ نشان داده شده است.

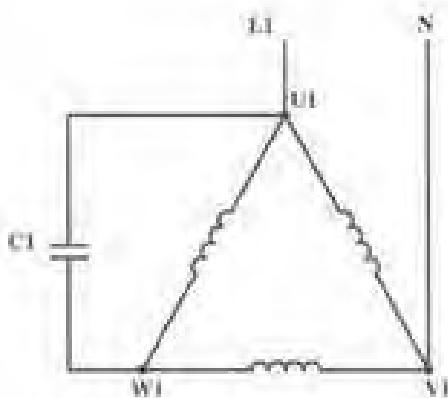


شکل ۲-۹۰

با این دقت در مدار قدرت مشاهده می‌کنیم هر گاه که تاکتور کمکی K1 در مدار فرار گیرد باعثه شدن تیغه‌ی باز کنترلکور، که در مدار قدرت فرار گرفته خازن C1 را بین سرهای U1 و W1 موتور فرار می‌دهد (شکل ۲-۹۰).

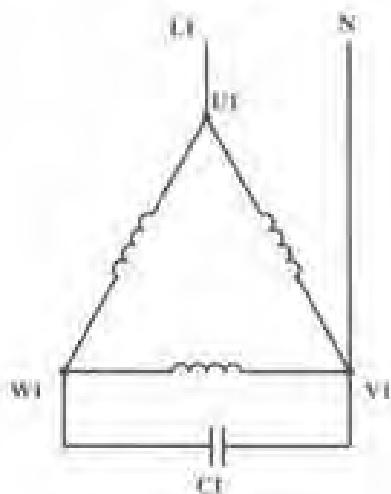

شکل ۲-۹۱

به همین ترتیب با فرار گرفتن کنترلکور کمکی K2 در مدار تیغه‌ی باز آن که در مدار قدرت استفاده شده، خازن C1 را بین سرهای U1 و W1 موتور فرار می‌دهد (شکل ۲-۹۱).

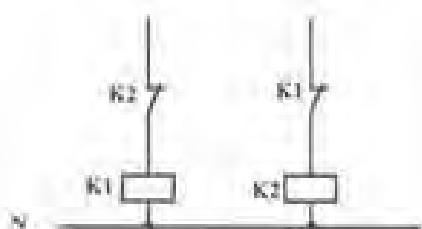


شکل ۲-۹۲

تذکر: هیچ‌گاه کنترلکورهای K1 و K2 نباید به طور همزمان در مدار فرار گیرند (جذب شوند) زیرا در این صورت آنسال کوتاه ریخ می‌دهند. برای جلوگیری از این مسئله باید متابه مدار فرمان شکل ۲-۹۲ از تیغه‌های بسته K1 و K2 در مسیر بین کنترلکورها به صورت مخالف استفاده کرد.

۶-۱۶-۲- مراحل اجرای کار

مدار فرمان و ندرت شکل ۶-۹۳ که مربوط به راه اندازی موتور سه فاز با استفاده از شبکه‌ی تک فاز و به صورت چهارگرد - راست گرد است را تکمیل کنید.

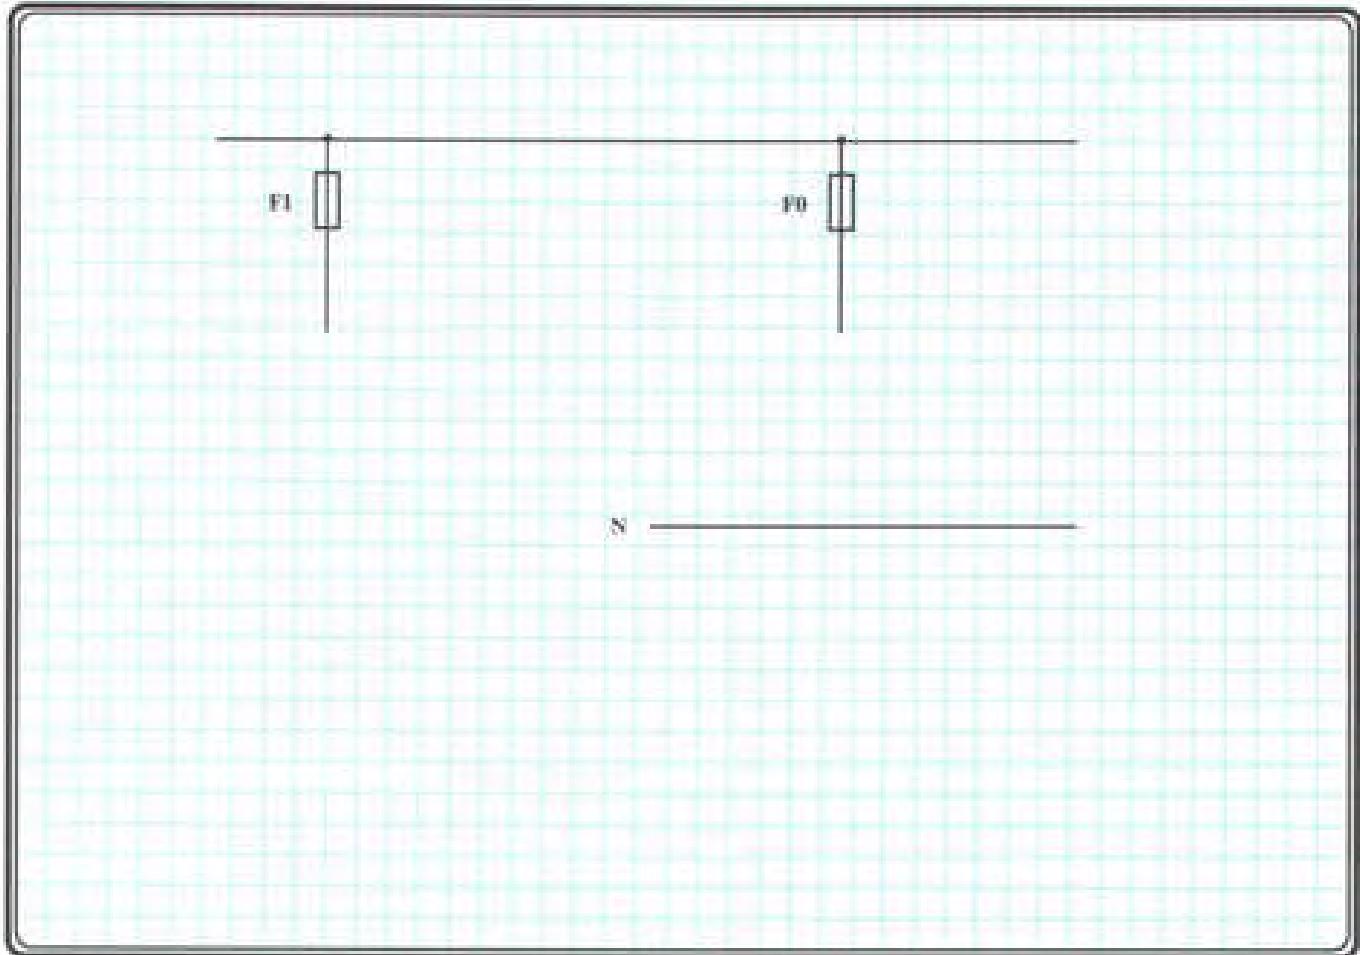

شکل ۶-۹۳

وسایل مورد نیاز مدار را مطابق شکل ۶-۸۸ ر

۶-۸۹ روی نایلو نصب کنید.

مدار موردنظر را به صورت نشمه‌ی خارجی روی

نایلو اتصال دهید.

۷-۱۶-۲- خودآزمایی عملی (۶)

- نمایه‌ی مسیرهای جریان و شماره کشاكتهای موجود در نقشه را براساس اصولی که فراگرفته‌اید تعیین کنید.

مدار قدرت	مدار فرمان
کشاورز منطقه کشاورز منطقه کشاورز منطقه کشاورز منطقه کشاورز منطقه کشاورز منطقه	نیمه‌ی پل نیمه‌ی پل نیمه‌ی پل نیمه‌ی پل نیمه‌ی پل نیمه‌ی پل

علت:


- در صورت مشاهده عیب در مدار اینها عیب را رفع کنید و مبنی علت را ترسیم کنید.

مشخصات	نام وسیله	ردیف
		۱
		۲
		۳
		۴
		۵
		۶
		۷
		۸
		۹
		۱۰

- مشخصات قطعات به کار رفته در مدار را در جدول مقابل ترسیم کنید.

• نقشه‌ی مونتاژ کار عملی شماره (۶) را رسم کنید.

نقشه‌ی مونتاژ

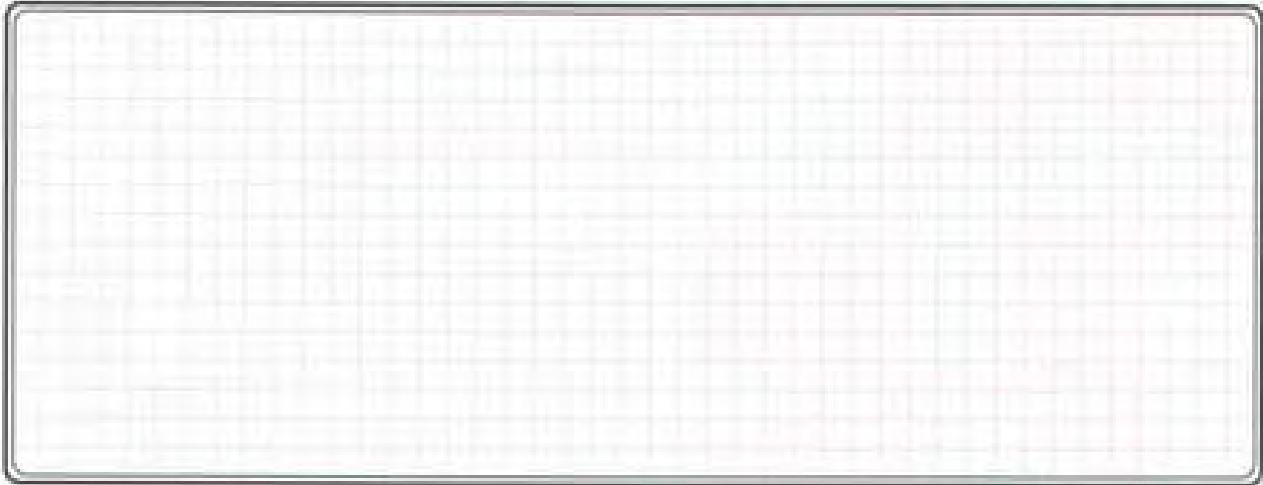

• نقشه‌ی خارجی کار عملی شماره (۶) را رسم کنید.

نقشه‌ی خارجی



خودآزمایی عملی (۱)

۱- مدار الکتریکی موتورهای نک فاز در حالت زیر را


رسم کنید.

- (الف) باره انداز مقاومتی
- (ب) باره انداز خازن موقتی
- (ج) باره انداز خازن دائم کار
- (د) باره انداز خازنی دائم کار موقتی

۲- با دسیم شکل ساده‌ای، ساختمان داخلی و طرز کار
موتور قطب جاکدار را شرح دهد.

۳- نمای تخته گلم موتورهای نک فاز ریولسیونی و
بوئورسال را رسم کنید.


۴- مدار راه اندازی موتور تک فاز با کلید زبانه‌ای دارای
حالت start را رسم کنید.

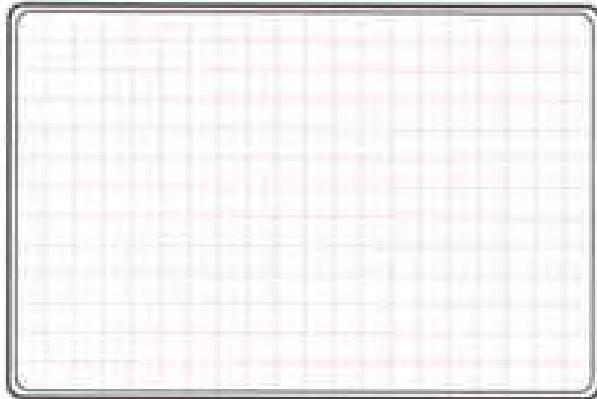


۵- مدار الکتریکی شکل زیر که مربوط به راه اندازی
موتور تک فاز است را رسم کنید.



۶- مدار فرمان راه اندازی ساده‌ی موتور تک فاز را رسم
کنید.

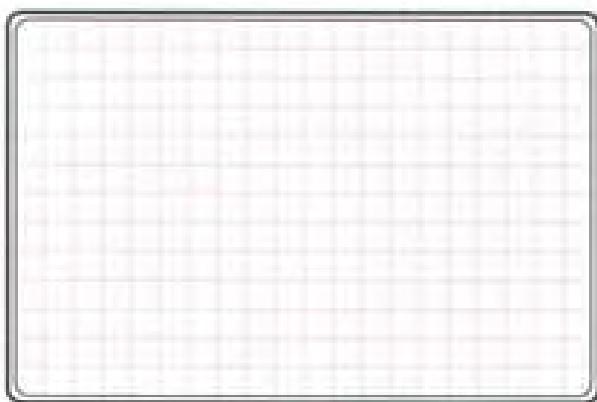

۷- مدار قدرت راه اندازی موتور تک فاز به صورت
چب‌گرد - راست‌گرد را رسم کنید.

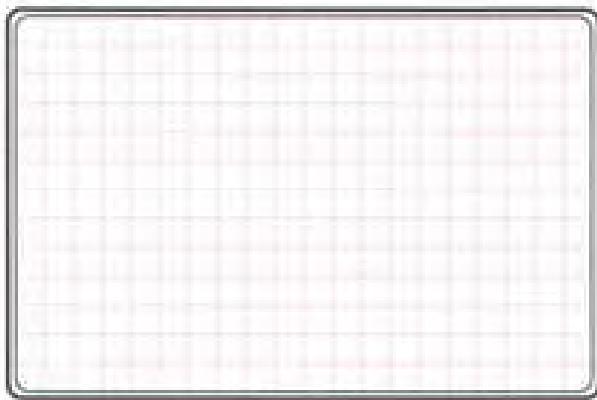

خودآزمایی عملی (۲) – (کار عملی)

مدار فرمان و قدرت منوط به یک موتوور سه فاز آستکردن روتور ففسن که در شبکه‌ی نیک فاز می‌تواند با میکروسوچیج (محدوده‌گذشته حرکت) به صورت جب‌گرد راست‌گرد کار کند را رسم کنید.



مدار مورد نظر را روی تابلو احساس دهد.

طرز کار مدار خواسته شده را بررسی کرده و آزمایش کنید.

آزمون پایانی ۲

۱- محدوده‌ی خوان موتورهای تک فاز چقدر است؟

- (الف) $\frac{1}{2}$ اسب بخار تا حد مکاران
ب) ۴ کیلووات تا حد مکاران

- ج) $\frac{1}{4}$ اسب بخار تا حد اسب بخار
د) ۹ اسب بخار تا حد کیلووات

۲- کدام مواد از جمله ا نوع موتورهای تک فاز است؟

- (الف) قطب جاکت دار
ب) روتور سهمی
ج) اولوگنال

۳- موتورهای قطب جاکت دار چه کدامیک از ا نوع موتورهای تک فاز قرار می‌گیرند؟

- (الف) ستکرون بدون تحریک
ب) سری
ج) دفعی

۴- نفس السیم پیچ را نهاده از در موتورهای تک فاز چیست؟

- (الف) ایجاد فوران گمکی (فوران ازمه)
ب) ایجاد تغییر حریان منابع
ج) ایجاد خاصیت سلقی پلتر

۵- برای ایجاد دو میدان متقابلی در قضاای اطراف استاتور موتور تک فاز در سیمیجی را با درجه اختلاف فاز در شبکه‌ی استاتور قرار می‌دهند.

- (الف) ۹ - زمانی
ب) ۱۲ - زمانی

- ج) ۹ - الکتریکی (مکانی)
د) ۱۲ - الکتریکی (مکانی)

۶- در موتورهای باخازن دائمیکار از یک خازن که طرفت آن از خازن‌های الکترونی است استفاده می‌شود.

- (الف) روزگنی - کمتر
ب) میکا - پلتر

- ج) میکا - کمتر
د) روزگنی - پلتر

۷- محدوده‌ی قدرت موتورهای با فاز تکله چند اسب بخار است؟

- (الف) $\frac{1}{4}$ تا $\frac{1}{2}$
ب) $\frac{1}{2}$ تا $\frac{1}{3}$

- ج) $\frac{1}{2}$ تا $\frac{1}{4}$

۸- موتور تکله‌ای آن از چه نوعی است؟

- (الف) با فاز تکله
ب) ریولسیون
ج) دفعی

۹- دلیل استفاده از خازن در موتورهای تک فاز چیست؟

الف) افزایش نوان

ب) افزایش گشتاور دی راه اندازی

ج) افزایش ضرب برهه

۱۰- خازن به کار رفته در موتورهای راه انداز خازنی از چه نوعی است؟

الف) عدسی

ب) میکا

ج) سرامیکی

۱۱- کلید گیری از مرکز در دور نامی و برای خارج کردن از مدار موتورهای تک فاز عمل می‌گذارد.

الف) ۷۵٪ - سیم بیج اصلی

ب) ۶۵٪ - سیم بیج کمکی

ج) ۴۵٪ - سیم بیج اصلی

۱۲- محدوده قدرت موتورهای راه انداز خازنی چقدر است؟

الف) بیشتر از ۱۰۰ اسب بخار

ب) کمتر از ۲۰۰ وات

ج) کمتر از $\frac{1}{2}$ اسب بخار

۱۳- برای تغییر جهت گردش موتورهای تک فاز باید را عوض کرد.

الف) جای دو فاز

ب) جهت جریان در سیم بیج های اصلی و کمکی

ج) جای فاز و نول دو سیم بیج های اصلی و کمکی

د) جهت جریان در سیم بیج کمکی

۱۴- ظرفیت خازن موتورهای با خازن دائم کارست به خازن موتورهای راه انداز خازنی است.

الف) بیشتر

ب) از برابر

ج) کمتر

۱۵- کدام مورد از خصوصیات موتورهای با خازن دائم کار نیست؟

الف) افزایش ضرب قدرت

ب) داشتن کلید گیری از مرکز

ج) افزایش راندمان

۱۶- موتور پنکه های سقفی از کدام نوع است؟

الف) خازن راه انداز

ب) موتور دو خازنی

ج) سینکرون بدون تحریک

۱۷- در موتورهای با قطب جاکدار برای ایجاد میدان مغناطیسی که دارای اختلاف فاز باشد از چه قطعه ای استفاده می شود؟

الف) خازن راه انداز

ب) خازن دائم کار

ج) حلقه اتصال کوتاه

۱۸- در ایندیای راه اندازی موتورهای تک فاز دو خازنی، سیم بیج کمکی با دو خازن قده به صورت

.....قرار میگیرد.

الف) سری - موازی

ب) سری - سری

ج) موازی - سری

۱۹- موتورهای تک فاز دو خازنی، قدرت تحمل اضافه بار تا جند در حد بار نامی را دارند؟

ب) ۲۵

ج) ۲۵

الف) ۲

ج) ۲

۲۰- محدوده‌ی قدرت موتورهای نطب جاکدار جند اسب بخار است؟

ب) $\frac{1}{8}$ تا $\frac{1}{6}$

الف) $\frac{1}{8}$ تا $\frac{1}{6}$

د) $\frac{1}{3}$ تا $\frac{1}{2}$

ج) $\frac{1}{250}$ تا $\frac{1}{8}$

۲۱- اساس کار موتورهای روپلیسونی بر مبنای بروی است؟

الف) جاذبه

ب) ایجاد میدان مغناطیسی گمکی

ج) میدان دور

۲۲- در موتورهای دفعی اگر محور جاروبک خود را نطب ها قرار گیرد جریان عبوری از آرمیجر چه قدر است؟

ب) $\frac{1}{3}$ مقدار نامی

الف) $\frac{1}{3}$ مقدار نامی

د) صفر

ج) $\frac{1}{3}$ مقدار نامی

۲۳- از موتورهای القابی روپلیسونی در موادی که احتیاج به است استفاده می‌شود.

الف) گستاور کم

ب) اصلاحی ضرب قدرت

الف) گستاور کم

ج) جریان دهن

۲۴- سبب بعین آرمیجر و میدان مغناطیسی در موتورهای اوپیورسال به چه صورت انتقال دارند؟

الف) سری

د) به نوع بار بستگی دارد

الف) سری

ج) ترکیبی

ب) دریل مستقیم

الف) جاروبرقی

د) بیب آب

ج) مخلوط کن

۲۵- در کدامیک از وسائل توزیع موتور اوپیورسال به کار نمی‌رود؟

الف) دریل مستقیم

د) بیب آب

الف) جاروبرقی

ج) مخلوط کن

۲۶- راه اندازی موتورهای رلوکاتسی مشابه کدامیک از موتورها است؟

الف) اوپیورسال

د) روپلیسونی

الف) اوپیورسال

ج) القابی

ب) رادیان خازنی

د) ریلیسیونی

الف) رادیان خازنی

ج) قارشکن

۲۷- موتورهایی که بر اساس خاصیت پس‌ماند مغناطیسی کار می‌کنند جه نام دارند؟

الف) هیترزسی


د) اوپیورسال

الف) هیترزسی

ج) قارشکن

۲۸- حروف اختصاری و نماد کلم سکل زویده رو مربوط به کدام موتور است؟

- (الف) زبولیوت
(ب) اوبورسال
(ج) فیترس

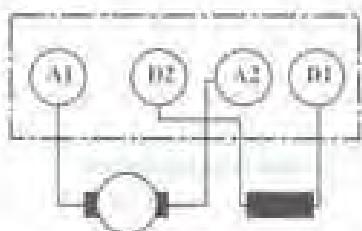

۲۹- برای اینکه موتور تک فاز به صورت حب‌گرد کار کند نباید کلم آن که در شکل زیرستان نداشته باشد را به چه صورت باید به سیکل اتصال داد؟



۳۰- حروف اختصاری KL-B (زول بلک) موتور استان دهنده جسته؟

- (الف) نوع کار
(ب) نوع محافظت موتور
(ج) کلاس عایقی
(د) ضریب تو ان موتور

۳۱- برای بلاک موتور حروف و اعداد $A_{BL} = A_{BL} - C_{BL}$ چیزیکه جسته؟

- (الف) ظرفیت خازن را انداز
(ب) ظرفیت خازن دام کار
(ج) ظرفیت خازن برای اصلاح ضرب بفرست
(د) ظرفیت خازن هماهنگ

۳۲- با توجه به بلاک موتورهای لکیکن تک فاز شرایط و نوع کار ماتین را براساس کدام عامل می‌توان شخص داد؟

(الف) VDE
(ب) III

(ج) IP
(د) S1

۳۳- معمولاً برای تغییر جهت گردش موتور اوبورسال چه کار می‌کنند؟

- (الف) عرض کردن سرومه سیم پیچ لکیکن
(ب) عرض کردن جهت چرخان در آرمیجر
(ج) عرض کردن جهت چرخان در سیم پیچ اصلی و لکیکن
(د) عرض کردن جهت گردش محرک مکانیکی

۴۴- نشان رویه را که نوع موتوری را نشان می‌دهد؟

الف) موتور سه فاز اونور فضی

ب) موتور تک فاز فاز شکسته

ج) موتور تک فاز با حافظن رادیومتر

د) موتور تک فاز دو حافظن



۴۵- کدامیک از موتورهای تک فاز برای رادیومتری هارهای سینگن مناسب است؟

الف) فاز شکسته

ب) با حافظن رادیومتر

ج) با حافظن دائم کار و رادیومتر

د) اونورسال

باسخ بیش از مون (۲)

باسخ از مون یا یانی (۲)

۱	ج	ج	ج	ج
۲	ج	ج	الف	الف
۳	ج	ج	ج	الف
۴	ج	ج	ج	الف
۵	ج	ج	الف	الف
۶	ج	ج	ج	الف
۷	ج	ج	الف	الف
۸	ج	ج	ج	الف
۹	ج	ج	الف	الف
۱۰	ج	ج	ج	الف
۱۱	ج	ج	الف	الف
۱۲	ج	ج	ج	الف
۱۳	ج	ج	الف	الف
۱۴	ج	ج	ج	الف
۱۵	ج	ج	الف	الف
۱۶	ج	ج	ج	الف
۱۷	ج	ج	الف	الف
۱۸	ج	ج	ج	الف
۱۹	ج	ج	الف	الف
۲۰	ج	ج	ج	الف
۲۱	ج	ج	الف	الف
۲۲	ج	ج	ج	الف
۲۳	ج	ج	الف	الف
۲۴	ج	ج	ج	الف
۲۵	ج	ج	الف	الف

۱	ج	ج	ج	ج
۲	ج	ج	الف	الف
۳	ج	ج	ج	الف
۴	ج	ج	الف	الف
۵	ج	ج	ج	الف
۶	ج	ج	الف	الف
۷	ج	ج	ج	الف
۸	ج	ج	الف	الف
۹	ج	ج	ج	الف
۱۰	ج	ج	الف	الف

٢٦-	الـ	جـ	بـ	بـ
٢٧-	الـ	جـ	بـ	بـ
٢٨-	الـ	جـ	بـ	بـ
٢٩-	الـ	جـ	بـ	بـ
٣٠-	الـ	جـ	بـ	بـ
٣١-	الـ	جـ	بـ	بـ
٣٢-	الـ	جـ	بـ	بـ
٣٣-	الـ	جـ	بـ	بـ
٣٤-	الـ	جـ	بـ	بـ
٣٥-	الـ	جـ	بـ	بـ

واحد کار سوم

راه اندازی ترانسفورماتورهای تک فاز

هدف کلی

راه اندازی انواع ترانسفورماتورهای تک فاز (افزاینده - کاهنده - ایزوله)

هدف های رفشاری: فرآگیری از بابان آین و واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- ترانسفورماتور را تعریف کند.
- ۲- لزوم استفاده و زمینه‌ی کاربردی ترانسفورماتور بر مدارهای الکتریکی را توضیح دهد.
- ۳- ساختهای ترانسفورماتورهای تک فاز را شرح دهد.
- ۴- خصوصیات ورق‌های هسته‌ی ترانسفورماتور را بیان کند.
- ۵- علت ورق ورق ساختن هسته‌ی ترانسفورماتور را شرح دهد.
- ۶- انواع ترانسفورماتورهای تک فاز را بیان کند.
- ۷- تکلی انواع ورق‌های ترانسفورماتور را نام ببرد.
- ۸- اساسی کار ترانسفورماتور و جمکانیکی القار را شرح دهد.
- ۹- ترانسفورماتور ابدها را تعریف کند.
- ۱۰- رابطه‌ی ضربت تبدیل ترانسفورماتور را بیان کند.
- ۱۱- ترانسفورماتور کاهنده را تعریف کند.
- ۱۲- ارتباط بین ولتاژها، جریان‌ها و تعداد دور سه‌پیچ‌های ترانسفورماتور را بیان کند.
- ۱۳- ترانسفورماتور افزاینده را تعریف کند.
- ۱۴- ارتباط بین ولتاژها، جریان‌ها و تعداد دور سه‌پیچ‌های ترانسفورماتور را بیان کند.
- ۱۵- ترانسفورماتور یک به یک (ایزوله) را تعریف نماید.

- ۱۶- ارتباط بین وثایزها، جزیان‌ها و تعداد دور سهیچی‌های ترانسفورماتور را بیان کند.
- ۱۷- ترانسفورماتور کاهنده را در مدار قرار دهد و طرز کار آن را بررسی کند.
- ۱۸- ترانسفورماتور افزاینده را در مدار قرار دهد و طرز کار آن را بررسی کند.
- ۱۹- ترانسفورماتور یک‌پلهیک را در مدار قرار دهد و طرز کار آن را بررسی کند.

ساعات آموزش		
جمع	عملی	نظری
۱۰	۵	۵

پیش آزمون (۳)

- ۱- در وسائل خانگی برای کاهش ولتاژ برق شهر از چه رسمهای استفاده می شود؟
الف) بل دید
ج) لابهای کوچک تر
ب) ترانسفورماتور
د) مری کردن مقاومت گرمی
- ۲- علت کاهش ولتاژ گار در وسائل خانگی و با اسباب بازی های کودکان چیست؟
الف) کم ندن هزینه برق مصرفی
ب) افزایش عمر مفید دستگاه
ج) جلوگیری از برق گرفتگی
د) کاهش ضربت قدرت
- ۳- ترانسفورماتور ایندیال به چه ترانسفورماتوری گفته می شود؟
الف) توان درودی و خروجی مساوی داشته باشد
ب) تلفات موجود در آن صفر باشد
ج) راندمان ترانسفورماتور حدوداً ۱۰۰ باشد
د) هر سه مورد
- ۴- در ترانسفورماتور کاهنده ای ایندیال فطر سیم سبیجی اوله نسبت به قطر سیم سیم پیچ ناتوبه جگوه است؟
الف) ضخیم تر
ج) بسیگی به قدرت دارد
ب) نامعین
د) ولتاژ کمتر

- ۵- در ترانسفورماتور های افزاینده، گدام موردنزدباره ای سیم پیچ ناتوبه صحیح است؟
الف) فرکاوش زیادتر
ب) ولتاژ زیادتر
ج) ولتاژ کمتر

۱-۳- آشنایی با ترانسفورماتور تک فاز

ترانسفورماتور، یک مبدل ولتاژ من باشد و برای تبدیل ولتاژ در سیکوها و وسائل الکتریکی و الکترونیکی از آن استفاده می شود. ترانسفورماتور در نوع ارزی الکتریکی تغییری ایجاد نمی کند فقط ارزی الکتریکی را تحت ولتاژ جریان و فرکانس شخص در باتری می کند و بدون هیچگونه تغییری در فرکانس آن را تحت ولتاژ و جریان دیگری تغییر می دهد.

شکل ۱-۳




شکل ۲-۱

الزایش ولتاژ در انتقال ارزی الکتریکی جهت کم گردن تلفات در خطوط انتقال از جمله کاربردهای ترانسفورماتور می باشد همچنین کاهش با ازایش ولتاژ در دستگاههای الکترونیکی از دیگر کاربردهای ترانسفور می باشد.


نموده هایی از ترانسفورماتور را در شکل های ۱-۳ و ۲-۱ مشاهده می کنید.

۲-۱- ساختهای ترانسفورماتور

ترانسفورماتور تشکیل شده است از یک هسته ای اهن فرو مغناطیس که بر روی آن دو سیم بیج قرار دارد، این دو سیم بیج ثابت به یکدیگر و نسبت به هسته عایق هستند، یعنی هیچ ارتباط الکتریکی بین آن ها برقرار نمی باشد. شکل ۲-۱ نصیر واقعی یک ترانسفورماتور را نشان می دهد.

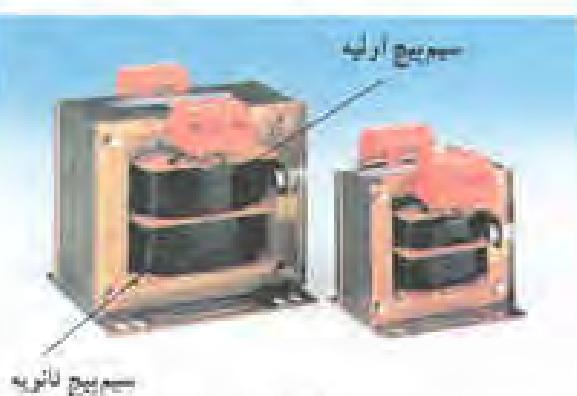

شکل ۲-۱

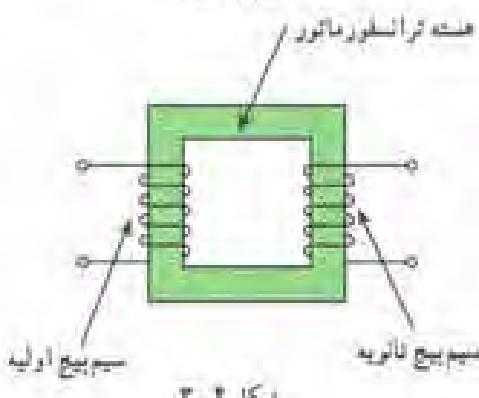

شکل ۲-۱

در شکل ۲-۲ نمای ساده ای از یک ترانسفورماتور از آنه شده است، سیم بیجی که به منبع ولتاژ متصل می شود «سیم بیج اولیه» تمام دارد، این سیم بیج ارزی الکتریکی را تحت ولتاژ ۷ و جریان ۱ دریافت می کند.

سیم بیجی که به بار متصل می شود «سیم بیج ثانیه» نامیده می شود. این سیم بیج ارزی الکتریکی را تحت ولتاژ ۷ و جریان ۱، به بار اعمال می کند.

۳-۲- سیم پیچ ترانسفورماتور

سیم پیچ ترانسفورماتور از جنس مس با آلمینیوم انتخاب می شود، در هر دو مورده سطح مقطع سیم های به صورت گرد، چهارگوش و یا به شکل نوار است. سیم پیچ های ترانسفورماتور های گوچک را معمولاً روی فرقه می بینند و در آن از سیم های لامپی با مقطع گرد استفاده می شود. در ترانسفورماتور های بزرگ به خصوص روابی فست ریزانگ کفتر، از سیم لامپی با مقطع چهارگوش استفاده می شود. شکل های ۳-۲ و ۶-۲ نمونهای از سیم پیچ های ترانسفورماتور را نشان می دهد.




شکل ۳-۵




شکل ۶-۲

۴-۲- هسته ترانسفورماتور


جنس هسته ترانسفورماتور از آهن نرم سیلیس دار (البیانوبلیت) است. برای کاهش لذقان قوکر هسته ترانسفورماتور را موزون می سازند و وزن ها را تسبیت به هم علیق می کنند. روابی جلوگیری از لرزش وزن های هسته و سروضدا، وزن های به کاملأ به بکدیگر فشرده و محکم شود (شکل ۷-۲).

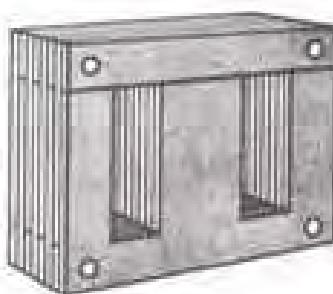


شکل ۷-۲

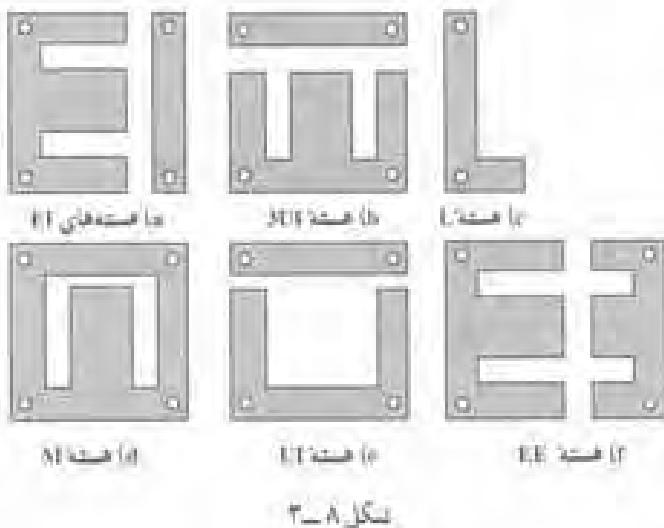

ورق‌های هسته‌ی ترانسفورماتور در شکل‌های مختلف برش خورده و ساخته می‌شوند در شکل ۲-۸ چند نمونه از ورق‌های ترانسفورماتور لشان داده شده است.

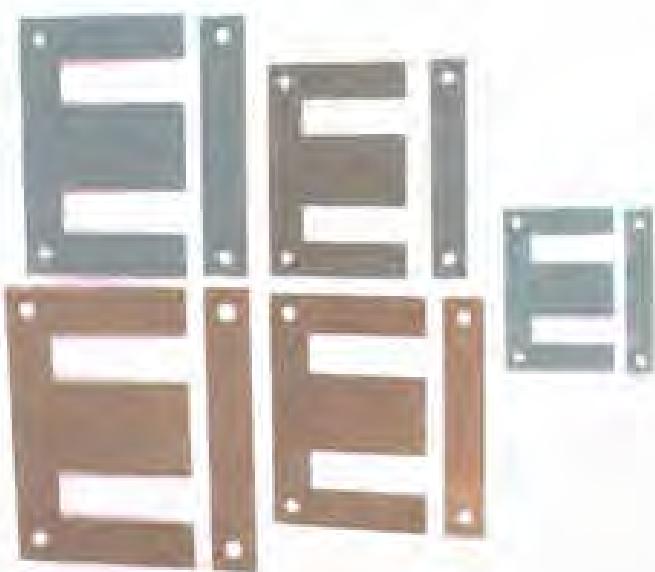

شکل ۲-۹

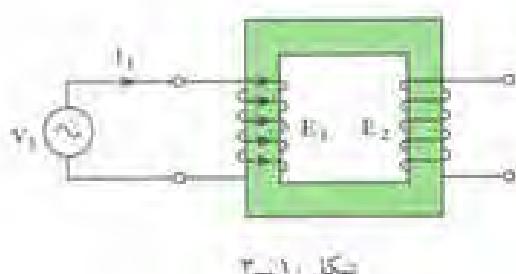


شکل ۲-۱۰


ورق‌های EI از جمله ورق‌های برگاربرد در زمینه‌ی ساخت ترانسفورماتورها هستند. شکل ۲-۹ چند اندازه‌ی مختلف از این نوع ورق‌ها را لشان می‌ذخیرد.

۲-۵-۳- اساس کار ترانسفورماتور

اساس کار ترانسفورماتور بر مبنای القای منقابل بین سیم‌بیچ‌های اولیه و ثانویه می‌باشد. هرگاه سیم‌بیچ اولیه ترانسفورماتوری را مطابق شکل ۲-۱۰ به یک ضع و لکاز متارب با ولتاژ V_1 وصل کنیم، جریان متارب I_1 در سیم‌بیچ اولیه جاری می‌شود. این جریان توسط سیم‌بیچ اولیه در هسته فوران (۵) جاری می‌کند، با جاری شدن فوران در هسته می‌توان سیم‌بیچ اولیه و ثانویه تحت تأثیر فرار می‌گیرند و طبق لامون فاراده در سیم‌بیچ ثانویه تغیری تغیرکهی القای M_{12} در سیم‌بیچ اولیه، تغیرکهی تغیرکهی القای می‌شود. جون تغیری تغیرکهی القای M_{12} حلق

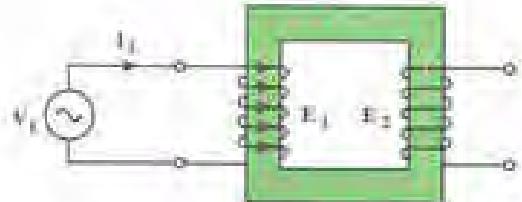

شکل ۲-۱۱

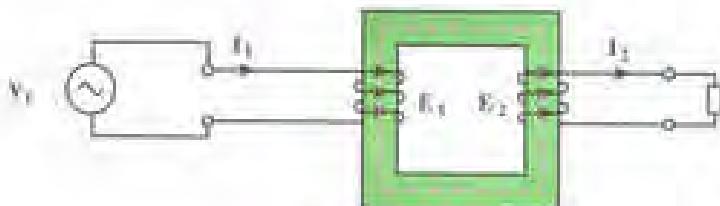

شکل ۲-۱۲

قانون لئو با عامل بروجود آور نهادنی (V_1) مخالفت می کند آن را «بروی ضد محركه» می گویند (شکل ۲-۱۱).
بروی ضد محركه به عاملی برای کنترل جریان اولیه ای در حالت بی باری می باشد.

در صورت انتقال بار به تابعی و افزایش جریان تابعی، تاره هسته به مقداری ناچیز کاهش می پابد. با کم شدن تاره هسته مقدار بروی ضد محركه ای، E_1 کم می شود و مقدار جریان I_1 افزایش می پابد. بروی محركه ای همان ترتیب عاملی جهت جاری شدن جریان I_2 در داخل بار می باشد و ولتاژ V_2 را در دور سر بار ایجاد می کند (شکل ۲-۱۲).

(۱)

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

$$n = \frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

در یک ترانسفورماتور رابطه (۱) همواره صادق است.

در این رابطه مقادیر E_1 , E_2 , N_1 و N_2 عبارتند از :

E_1 - بروی ضد محركه ای اولیه

E_2 - بروی محركه ای القابی تابعی

N_1 - تعداد حلقه های اولیه

N_2 - تعداد حلقه های تابعی

اصطلاحاً به نسبت تعداد دور اولیه به تعداد دور تابعی «ضریب تبدیل» ترانسفورماتور گفته می شود و با حرف (n) نشان داده می شود.

- A₁ - سطح مقطع سیم بیچ اولیه
- A₂ - سطح مقطع سیم بیچ تابعی
- I₁ - جریان عبوری از سیم بیچ اولیه
- I₂ - جریان عبوری از سیم بیچ تابعی
- متلب

$$\left\{ \begin{array}{l} A_{1,01}, \\ A_{1,02}, \\ A_{1,03} \end{array} \right\} \quad \text{با} \quad \left\{ \begin{array}{l} A_{2,01}, \\ A_{2,02}, \\ A_{2,03} \end{array} \right\}$$

مقدار بروی محركه ای القابی در سیم بیچ اولیه و تابعی به تعداد حلقه های سیم بیچ ها بستگی دارد. سیم بیچ با تعداد حلقه های بیشتر، دارایی ولتاژ بیشتر و سیم بیچ با تعداد حلقه های کمتر دارای ولتاژ کمتری می باشد. سطح مقطع سیم بیچ ها ندان دهنده می مقدار جریان قابل تحمل آن هاست. هر چه سطح مقطع سیم بیچ بزرگتر باشد جریان بیشتری می توان از آن عبور داد و بدینه است سیم بیچ با سطح مقطع سیم کوچکتر تحمل جریان عبوری کمتری را دارد.


در ترانسفور ماتور ایندکل داریم:

$$E_1 = V_1 \quad \text{و} \quad E_2 = V_2$$

$$\eta = 71\% \quad (\text{ضریب بهره})$$

$$\Delta P = 0 \quad (\text{نفقات نیوان})$$

در ترانسفور ماتورهای واقعی مقدار $V_1 < E_1$ و $V_2 < E_2$ می‌باشد.^۱ اگر فرض کنیم $E_1 = V_1$ و $E_2 = V_2$ است بنابراین ترانس «اندکل» فرض شده است. ترانسفور ماتور ایندکل دارای ضریب بهره‌ی ۱۰۰٪ بوده و تلفات آن صفر است. در عمل ترانسفور ماتور ایندکل وجود ندارد.

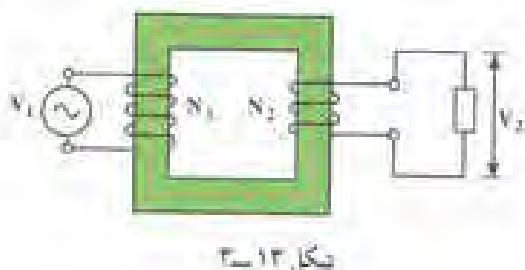

شکل ۱۲-۳

۶-۳- ترانسفور ماتور کاهنده

ترانسفور ماتور کاهنده به ترانسفور ماتوری گفته می‌شود که ولتاژ تانویه‌ی آن کمتر از اولیه است یعنی

$$V_2 < V_1$$

شکل ۱۲-۴ تصویری از این ترانسفور ماتورها را نشان می‌دهد. در این ترانسفور ماتورها تعداد دور سیم پیچی تانویه از تعداد دور سیم پیچی اولیه کمتر است یعنی

$$N_2 < N_1$$

$$I_2 > I_1$$

با کاهش ولتاژ تانویه تسبیت به اولیه جریان تانویه سبب می‌شود که اولیه (فزایش می‌باشد) یعنی


معمولًا از این ترانسفور ماتورها زمانی استفاده می‌شود که ولتاژ کار مصرف گفته کمتر از ولتاژ شبکه باشد مانند ترانسفور ماتورهایی که در وسائل حسونی به کار می‌روند.

۷-۳- ترانسفور ماتور افزاینده

ترانسفور ماتور افزاینده ترانسفور ماتوری است که ولتاژ تانویه‌ی آن بیشتر از اولیه است یعنی

$$V_2 > V_1$$

شکل ۱۲-۵ تصویری از این ترانسفور ماتورها را نشان می‌دهد. در این ترانسفور ماتورها تعداد دور سیم پیچی تانویه از تعداد دور سیم پیچی اولیه بیشتر است یعنی

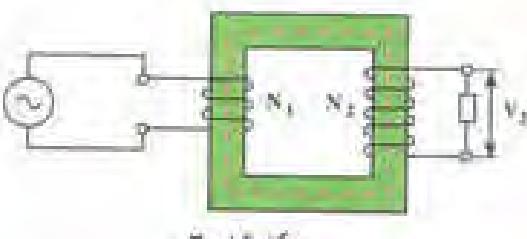

شکل ۱۲-۵

$$N_2 > N_1$$

^۱ لازم به توضیح است که به این برهه‌ای خلاصه بزرگ مقدار $V_1 < E_1$ خواهد بود.

$$I_1 < I_2$$


با افزایش ولتاژ ناگویه نسبت به اولیه جریان ناگویه نسبت به جریان اولیه کاهش می‌باید یعنی:
از این ترانسفورماتورها در مواردی که ولتاژ مصرف کنند،
ستخواز از ولتاژ شبکه باشد استفاده می‌کنند مانند ترانسفورماتورهای
اتصال در شبکه‌های AC.

علامت اختصاری	توضیح
(B)	ترانسفورماتور اولیه بالر
(S)	ترانسفورماتور ناگویه با بومن
(G)	ترانسفورماتور چهارساز

شکل ۲-۱۵



شکل ۲-۱۶

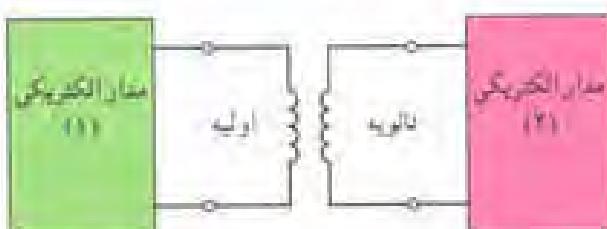

شکل ۲-۱۷

۲-۳-۸ ترانسفورماتور یک به یک
ترانسفورماتور یک به یک با این‌وله به ترانسفورماتوری
اطلاعی می‌شود که ولتاژ خروجی آن با ولتاژ ورودی برابر باشد.
استفاده از ترانسفورماتورهای یک به یک درین دو مدار الکتریکی
باعث می‌شود تا در عمل، ارتباط و تبادل انرژی الکتریکی بین
آن‌ها قطع شود. به همین دلیل این نوع ترانسفورماتورهای را «این‌وله
با اجدا کنند» تقریباً نامند. علامت اختصاری و شکل ظاهری
این ترانسفورماتورها را به ترتیب در شکل‌های ۲-۱۵ و ۲-۱۶ مشاهده می‌کنید.

ترانسفورماتورهای این‌وله در مدار، نفس حفاظت کننده‌ی
الشخاص در مقابل برق گرفتگی را ایفا می‌کنند زیرا این
ترانسفورماتورهای شبکه را از زمین این‌وله می‌کنند و در نتیجه تبادل
با یک سیم باعث برق گرفتگی نمی‌شود (شکل ۲-۱۷).

۹-۳- شناسایی اصول را اندازی ترانسفورماتور تک فاز

برای را اندازی ترانسفورماتورهای تک فاز لازم است تا به مشخصات ترانسفورماتور توجه داشته باشیم. از جمله مهم ترین مشخصات ترانسفورماتور عبارت اند از:



شکل ۹-۱۸

- ۷۱ - ولتاژ اولیه
- ۷۲ - ولتاژ ثانویه
- ۷۳ - جریان ثانویه
- ۷۴ - نوان خروجی

مقدار ولتاژ اولیه‌ی V_1 به مانند من کند تا به این سیمچ اولیه را به چه ولتاژی متصل کنیم و داشتن ۷۱ و ۷۲ به مانند من دهد که مجاز به انسال جه نوع باری به ثانویه‌ی ترانسفورماتور هستیم.

برای آشنایی می‌شود با آنچه ترانسفورماتورها و نحوه‌ی عملکرد آن‌ها باید تائیج عملیات کارگاهی ترانسفورماتورهای مشخص شده، را با یکدیگر مقایسه کرد.





۱-۳-۲- کار عملی شماره (۱)

۱-۱-۴- هدف

پرسنل مقدار و نکاز و جریان حالت بین باری و بازداری
ترانسفر ماتور کاهنده تک فاز


۲-۱-۳- زمان آموزش و اجرای کار

ساعات آموزش	
عملی	نظری
۱	-

اجرای هر کار عملی نیاز به تئوری هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می یابد. این زمان عملی جزء ساعات کار عملی محاسب نموده است.

۳-۱۰-۳- نکات حفاظتی و اجرایی

- در انتخاب رنج آورومتر (حالت ولت متری و آمپرمتری) دقت کنید تا محدوده‌ی آن بیشتر از مقدار اندازه‌گیری باشد (شکل ۳-۱۹-a).

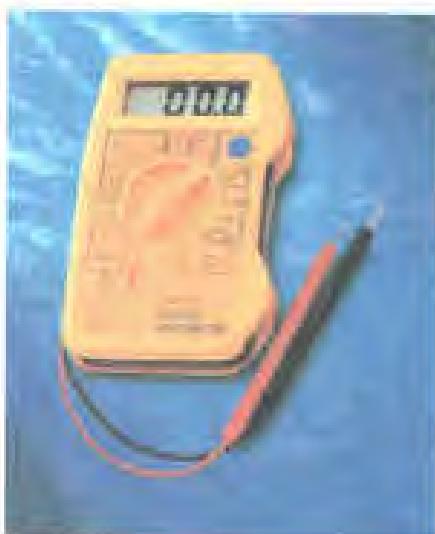

(a)



(b)

- در شرایطی که برق به ترانسفورماتور وصل است هیچ‌گاه به سیم‌های در مدار دست نزنید (شکل ۳-۱۹-b).



(c)

- در انتخاب وسایل و تجهیزات دقت کنید که بدنه و اجزای مختلف آن از درجه‌ی عایقی خوبی برخوردار باشد.

شکل ۳-۱۹-۵- نمونه‌هایی از آورومتر ترانسفورماتور و لامپ را نشان می‌دهد.

■ در صورت بروز هرگونه ابتکال در مدار، استاداری را
قطع کنید و سپس به رفع عیب پیردازیه (شکل ۴-۱۹)



(d)

شکل ۴-۱۹


۴-۱-۳- رسایل و ابزارهای مورد نیاز

ردیف	نام و سیله یا ابزار	جزو مشخصه	تعداد	توضیحات
۱	تراسفورماتور تک فاز ۲۲۰/۱۱	T1	۱	
۲	فیوز میتاوری تک فاز	F1	۱	
۳	آرودنر	P2 و P1	۱	
۴	دیناگه	-	۱	
۵	لاب	III	۱	۱۴۷/۲۵۷۶
۶	سریچ (تابه لامپ)	-	۱	
۷	گیره سوساری کوچک	-	۱	
۸	سم افسان	۱/۵	۱	
۹	سم چمن	-	۱	
۱۰	سم لخت گن	-	۱	
۱۱	سنج گوششی	-	۱	

توضیح: اگر از تراسفورماتور و سم های رایطی استفاده می کنید که روی آنها قیش های گیره های مخصوصی
بین بینی نشود، لازم است تابه گنك ابزار، سم افسان، گیره سوساری و نوار جیب اتصالات شان دانه شده در
آزمایشگاه را برقرار کنید.

۵-۱-۳- مراحل اجرای کار

 سهیج اولیه‌ی ترانسفورماتور ۷/۱۲۷ را
مطابق شکل‌های ۴-۲ و ۴-۲ به شبکه‌ی نکخاز ۲۲۰ ولت
انصال دهید و مدار را وصل کنید.

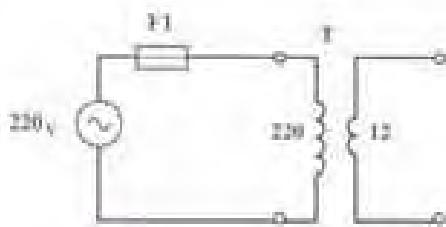


شکل ۴-۴



شکل ۴-۵

 آرمتر را روی حالت ولت‌متر AC و با ضرب
(زیچ) بزرگتر با مساوی ۱۵۰ فرار دهید.

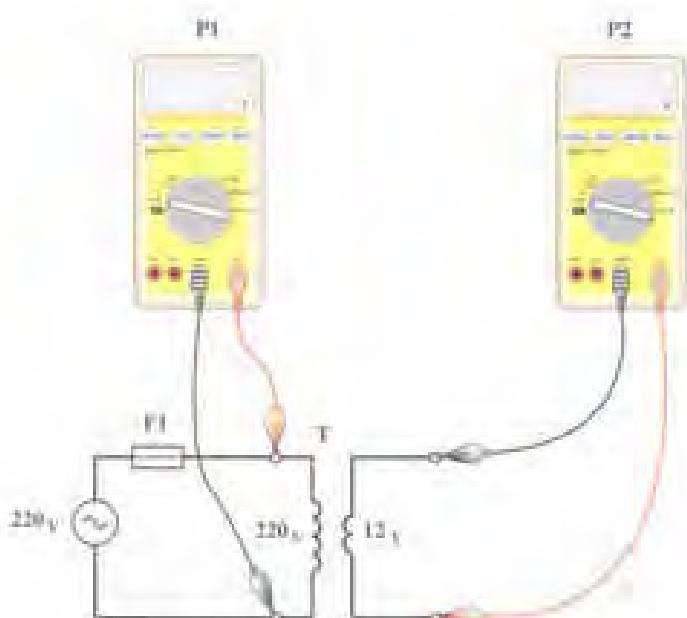

شکل ۴-۶

 نیش‌های هر دو آرمتر را طبق شکل ۴-۳ به دو
سر سهیج اولیه و تاکویه‌ی ترانسفورماتور انصال دهید و ولتاژ‌های




شکل ۲-۲۲

اولیه و ناتویه را در حالت بین باری مطابق شکل ۲-۲۲ اندازه گیری کنید.

$$V_1 = \boxed{} \text{ V}$$

$$V_2 = \boxed{} \text{ V}$$

مدار را فلک کنید و آنومتر را در حالت آمپر متر با پیش ترین رنج جریانی قرار دهید.

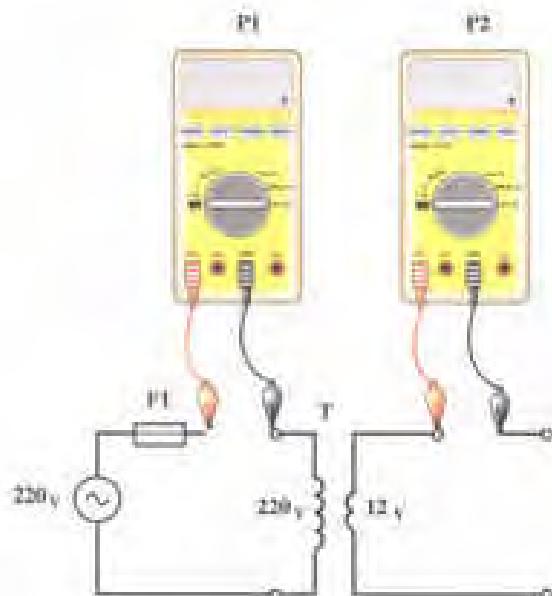

شکل ۲-۲۳

فیش های آنومترها را به صورت سری در مسیر سه بیچن های اولیه و ناتویه مطابق شکل ۲-۲۴ قرار دهید.




شکل ۲-۲۵

مدار را وصل کنید و مقدار جریان سه بیچن های اولیه و ناتویه را در حالت بین باری مطابق شکل ۲-۲۵ بخوانید.

$$I_1 = \boxed{} \text{ A}$$

$$I_2 = \boxed{} \text{ A}$$

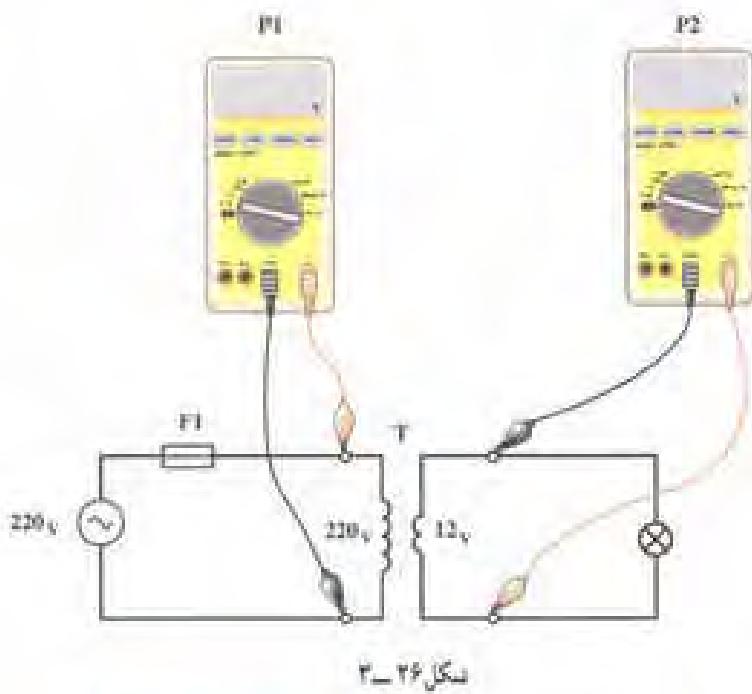

مدار را قطع کنید و یک لامپ ۱۲ ولت را طبق شکل ۳-۲۶ در مدار تابویه‌ی ترانسفورماتور قرار دهید.




نکل ۲۷

$$V_1 = \boxed{\quad} \text{ V}$$

$$V_2 = \boxed{\quad} \text{ V}$$

مدار را قطع کنید و آنومتر را در حالت آمپریتر AC با بیشترین رنج قرار دهید.

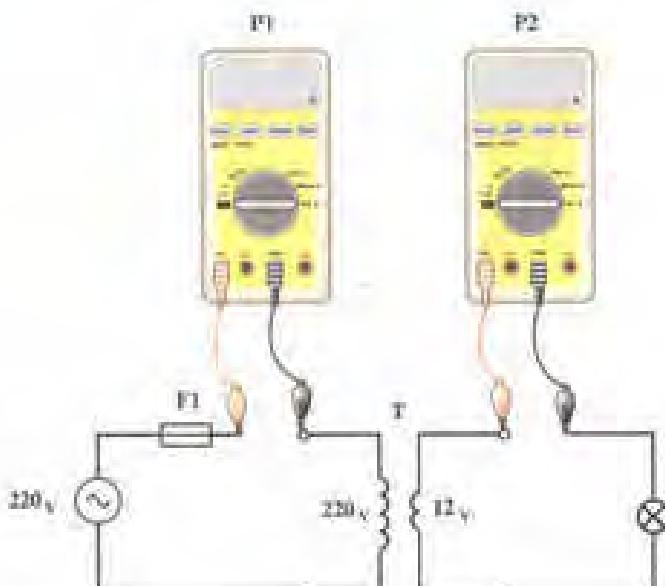

آنومتر را به صورت سری در مسیر سه‌بیچن‌های اولیه و تابویه مطابق شکل ۳-۲۸ قرار دهید.



شکل ۲-۲۹

مدار را وصل کنید و مقدار جریان سیم پیچی های اولیه و ثانویه را در حالت بارداری مطلق شکل ۲-۲۹ آنرا ذکر کنید.

$I_1 =$	[Yellow Box] A
$I_2 =$	[Yellow Box] A

از مجموع مقادیر بدست آمده در مراحل مختلف چه نتیجه ای می گیرید؟

پاسخ:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



۱۱-۳- کار عملی نسخه (۲)



۱۱-۳- هدف

بررسی مقادیر و نتایج جریان حالات می‌باری و بازدیدی
ترانسفورماتور الفراکشنی تگ فاز


۱۱-۳- زمان آموزش و اجرای کار

ساعات آموزش	
عملی	نظری
۱	-

اجرای هر کار عملی نیاز به تئوری هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی مناسب با نیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می‌باید. این زمان غالباً جزء ساعات کار عملی محض محسوب شده است.

۳-۱-۳- نکات حفاظتی و اجرایی

- قبل از اتصال سیم‌های رابط طرف اولیه به تبکه دقت کنید تا قطع باشد.

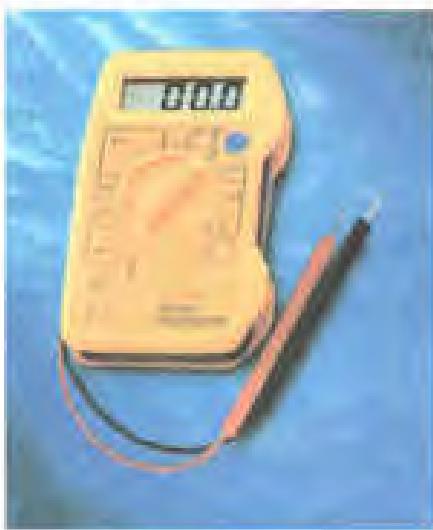

(a)



(b)



(c)

- در انتخاب رنج آورومتر (در حالت ولت‌متری و آمپرمتری) دقت کنید تا محدوده‌ی آن بیشتر از مقدار اندازه‌گیری باشد.

- در حالتی که برق به ترانسفورماتور وصل است هیچ‌گاه به سیم‌های مدار دست نزنید.

■ در صورت بروز هرگونه ایسکال در مدار، آنها برق را
قطع کند و سپس به رفع عیب پیردازید.




(۱۰)

شکل ۲-۲۰-

۴-۱۱-۳- رسانی و ابزارهای مورد نیاز

ردیف	نام و سیله با ابزار	حرک منطقه	تعداد	توضیحات
۱	ترانسفورماتور ۱۱۷/۲۲-۷	T1	۱	
۲	آمودن	P1 و P2	۱	
۳	فیوز مینیاتوری	P1	۱	
۴	دوشاخه	-	۱	
۵	لامپ ۲۲-۷/۲۵W	E1	۱	
۶	سریع (راه لامپ)	-	۱	
۷	گیره سوسماری	-	۱	
۸	ترانسفورماتور ۲۲-۷/۱۲۷	T2	۱	
۹	سیم جهن	-	۱	
۱۰	سیم لخت آن	-	۱	
۱۱	پیچ گوشی	-	۱	
۱۲	سیم اشان	۱/۳ میلی متر	۱۰	

۱۱-۳-۲- مراحل اجرای کار

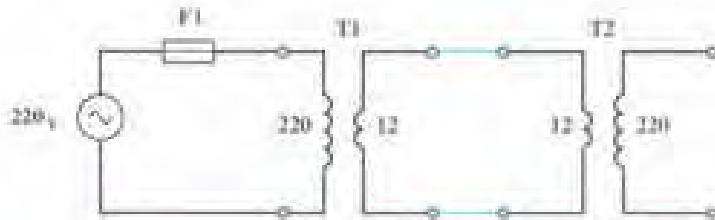

شکل ۲-۲۱


۲- سه بیج اولیه‌ی ترانسفورماتور $220\text{-}V/12\text{-}V$ را
طبق شکل‌های ۲-۲۱ و ۲-۲۲ به اولیه‌ی ترانسفورماتور
 $12\text{-}V/220\text{-}V$ اتصال دهید و مدار را وصل کنید.



شکل ۲-۲۲

۳- آمپری را روی حالت ولت‌متر AC و با ضرب
اربعاً بزرگتر با مساری $25\text{-}V$ فشار دهید.

۴- فیش‌های هر دو آمپر را طبق شکل ۲-۲۳ به
دو بیج اولیه و تانویه ترانسفورماتور اتصال دهید و ولتاژ‌های

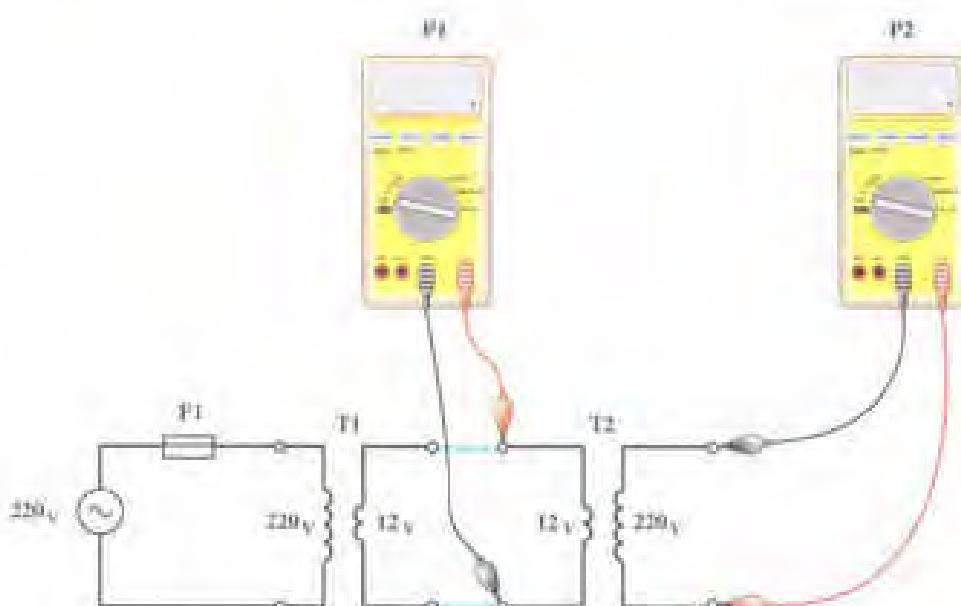

شکل ۲-۲۳

کنید

اولیه و ناتویه را در حالت بی باری مطابق شکل ۲-۳۴-۳ اندازه گیری




شکل ۲-۳۴

$$V_1 = \boxed{} \text{ V}$$

$$V_2 = \boxed{} \text{ V}$$

مدار را قطع کنید و آمومتر را در حالت آمپرسن AC با پیش ترین رنج حسیانی قرار دهید.

فیش های آمومترها را به صورت سری در میان سیم بیچی های اولیه و ناتویه مطابق شکل ۲-۳۵ قرار دهید.

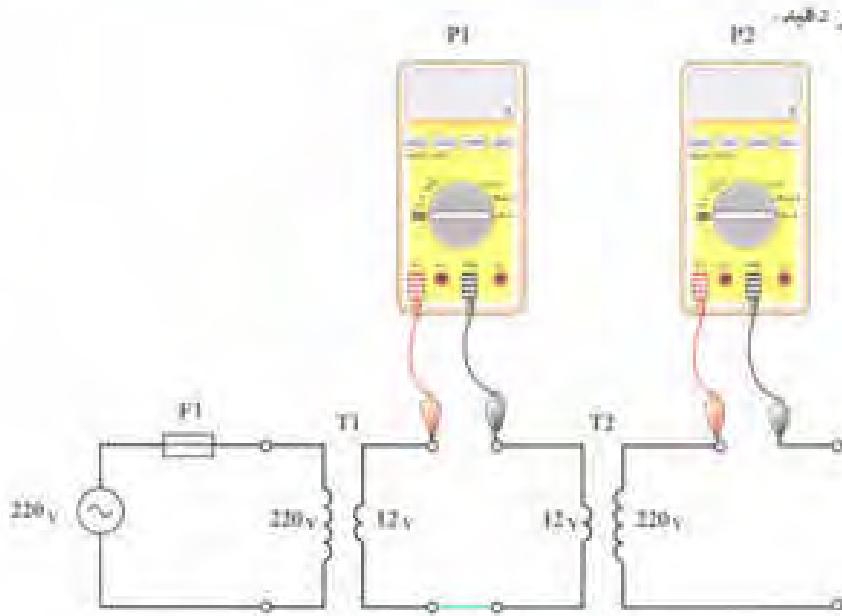

شکل ۲-۳۵



شکل ۲-۳۶

$$I_1 = \boxed{} \text{ A}$$

$$I_2 = \boxed{} \text{ A}$$

مدار را وصل کنید و مقدار جریان سیم بیچی های اولیه و ناتویه را در حالت بی باری مطابق شکل ۲-۳۶-۳ بخوانید و پادداشت کنید.



مدار را قطع کنید و یک لامپ ۲۲۰ ولت را در

مدار نصب کنید ترانسفور ماتور فرار دهد.

آوومتر را در حالت ولت‌متر AC فرار دهد و

ولتاژهای سه‌بیجی اولیه و ناتویه را در حالت بارداری مطابق

شکل‌های ۳-۳۷ و ۳-۳۸ اندازه‌گیری کنید.

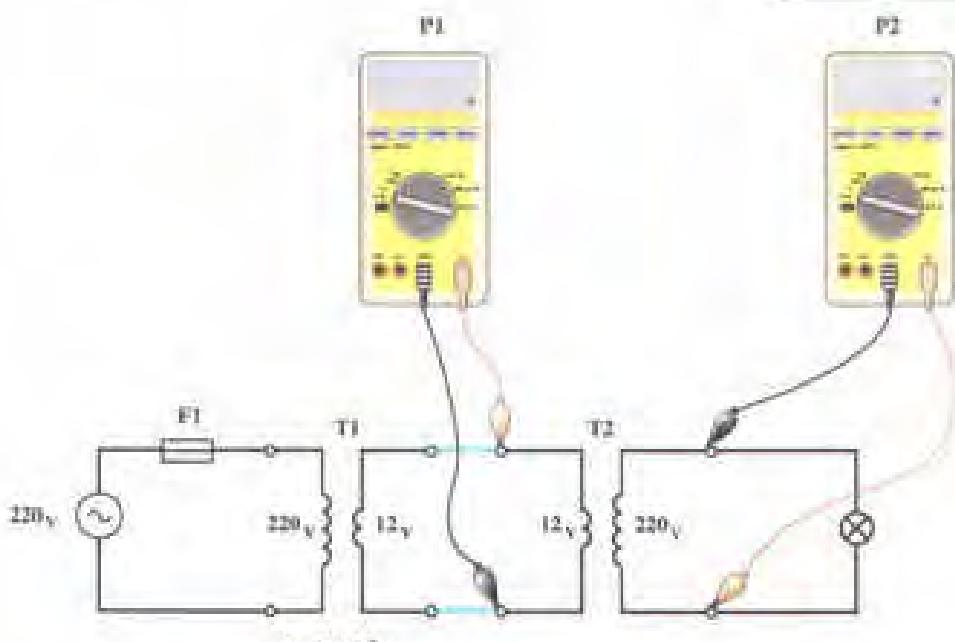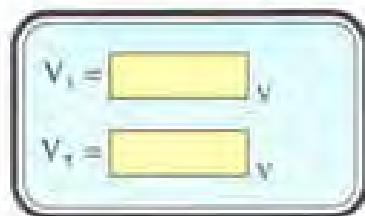

شکل ۳-۳۷




شکل ۳-۳۸

مدار را قطع کنید و آوومتر را در حالت آمپر متر

AC با یعنی رنج فرار دهد.

آوومتر را به صورت سری در مسیر سیم یعنی های

اولیه و ثانویه مطابق شکل ۲-۲۹ قرار دهد.

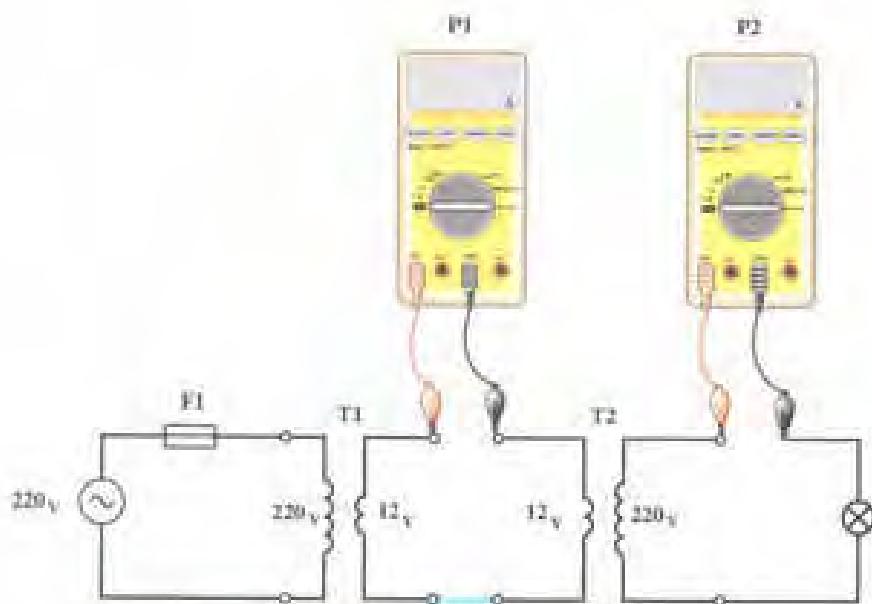

شکل ۲-۲۹



شکل ۲-۲۰

مداد را وصل کنید و مقدار جریان سیم یعنی های

اولیه و ثانویه را در حالت بارداری مطابق شکل ۲-۲۰ اندازه گیری کنید.

Two rectangular boxes containing equations for primary and secondary currents:

$$I_1 = \boxed{\quad} \text{ A}$$
$$I_2 = \boxed{\quad} \text{ A}$$

پاسخ:

از مجموع مقادیر به دست آمده در مراحل مختلف چه نتیجه ای می گیرید؟

از مجموع مقادیر به دست آمده در مراحل مختلف

چه نتیجه ای می گیرید؟



۱۲-۳- کار عملی نماره (۳)

۱۲-۴- هدف

بررسی مقادیر و لکلایز و جریان حالات بی‌بازی و بازداری
ترانسفورماتور ایزوگاهی تک قاز


۱۲-۵- زمان آموزشی و اجرایی کار

ساعات آموزش	
عملی	نظری
۱۰	-

اجرای هر کار عملی نیاز به تصوری هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز مدت زمانی به آن اختصاص می‌یابد. این زمان عملاً جزء ساعت کار عملی محسوب شده است.

۱۲-۳- نکات حفاظتی و اجرایی

- قبل از اتصال سیم‌های رابط طرف اولیه به شبکه، دقت کنید تا برق تابلو قطع نباشد.

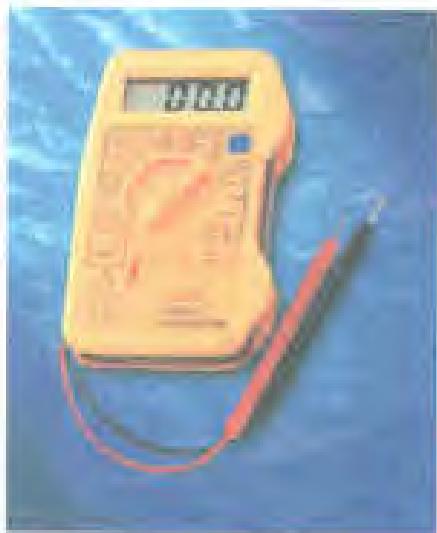

(a)



(b)



(c)

- در انتخاب رنج آمپری ادر حالت ولت‌متری و آمپرمتری دقت کنید تا محدوده‌ی آن بیشتر از مقدار اندازه‌گیری باشد.

- در حالتی که برق به تراشفورماتور دصل است هیچ‌گاه به سیم‌های مدار دست نزنید.

■ در صورت بروز هرگونه اشکال در مدار، ایندا بری را قطع کنید و سپس به رفع عیب پردازید.



(d)


شکل ۲-۲۱

۴-۳-۱۲-۴-وسایل و ابزارهای سوره نیاز


ردیف	نام و سیله های ابزار	حروف منحصر	تعداد	نوافیخات
۱	فرانسلور ماتور ۷/۷/۷	T1	۱	
۲	اورومتر	P1 و P2	۱	
۳	قیوز میتاوری نگ فاز	P1	۱	
۴	دوبنک	-	۱	
۵	لامپ ۷/۲۵W	E1	۱	
۶	سریچ (بابه لامپ)	-	۱	
۷	کجرهای سوسماری	-	۱	
۸	سیم جن	-	۱	
۹	سیم لخت گش	-	۱	
۱۰	پیچ گوئی	-	۱	
۱۱	سیم افتاب	۱/۵ متر	۱۰	

۱۲-۳-۵- مراحل اجرای کار

سیمیج اولیه‌ی ترانسفورماتور $220\text{V}/220\text{V}$ را مطابق شکل‌های ۴-۲ و ۴-۳ به تسبکهای نیکفاز 220V ولت اتصال دهید و مدار را وصل کنید.

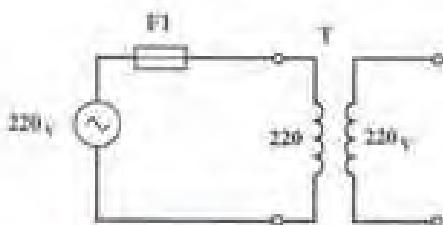


شکل ۴-۴

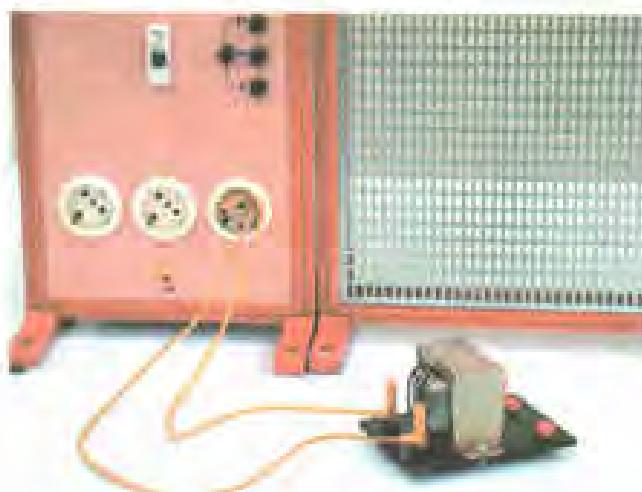

شکل ۴-۵

آرمتر را روی حالت ولت‌متر AC و با ضرب (ونج) بزرگ‌تر با مساوی 250V فشار دهید.

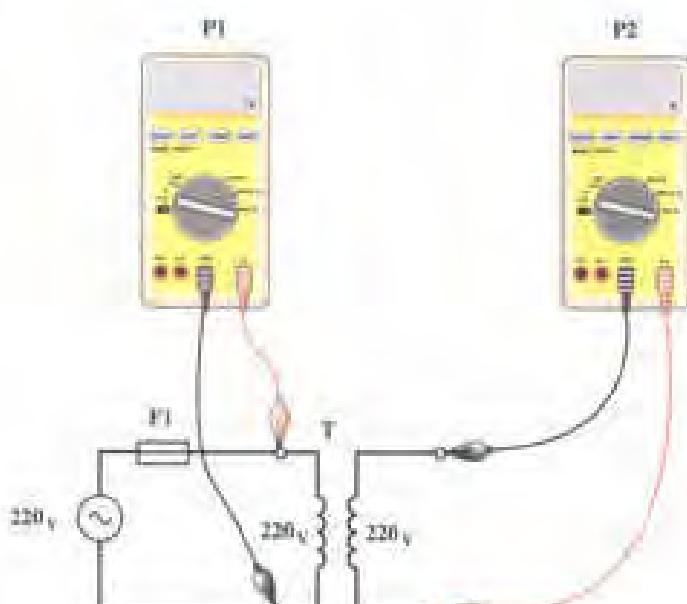

شکل ۴-۶

قیش‌های هر دو آرمتر را طبق شکل ۴-۴ به دو سر سیمیج اولیه و تانوه اتصال دهید و ولتاژ‌های اولیه و تانوه




را در حالت بی‌باری مطابق شکل ۲-۲۵ اندازه‌گیری کنید.

$$V_1 = \boxed{} \text{ V}$$

$$V_2 = \boxed{} \text{ V}$$

۲-۲۶ مدار را قطع کنید و آمودتر را در حالت آمپرسنتر با پیش‌ترين رفع جریانی قرار دهید.

شکل ۲-۲۵

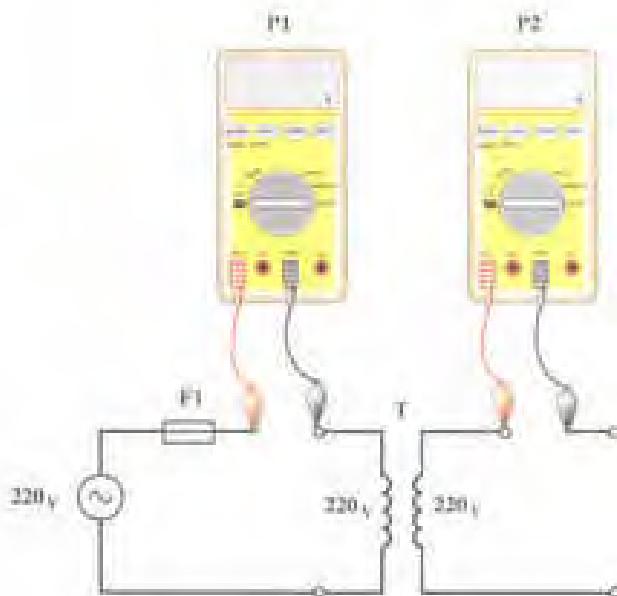

شکل ۲-۲۶




شکل ۲-۲۷

۲-۲۷ لبی‌های آمودترها را به هستورت سری در مسیر سه بیجی‌های اولیه و ناتویه مطابق شکل ۲-۲۶ قرار دهید.

$$I_1 = \boxed{} \text{ A}$$

$$I_2 = \boxed{} \text{ A}$$

۲-۲۸ مدار را وصل کنید و مقدار جریان سه بیجی‌های اولیه و ناتویه را در حالت بی‌باری مطابق شکل ۲-۲۷ بخوانید و بادداشت کنید.

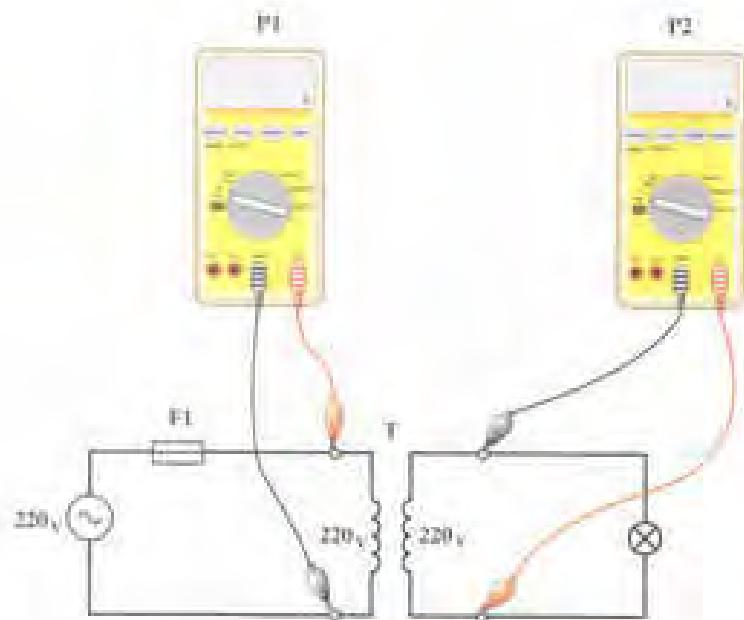


شکل ۴-۴۸

مدار را قطع کنید و یک لامپ ۲۲۰ ولت را طین
شکل ۴-۴۸ در مدار تابعه ترانسفورماتور قرار دهید.



شکل ۴-۴۹

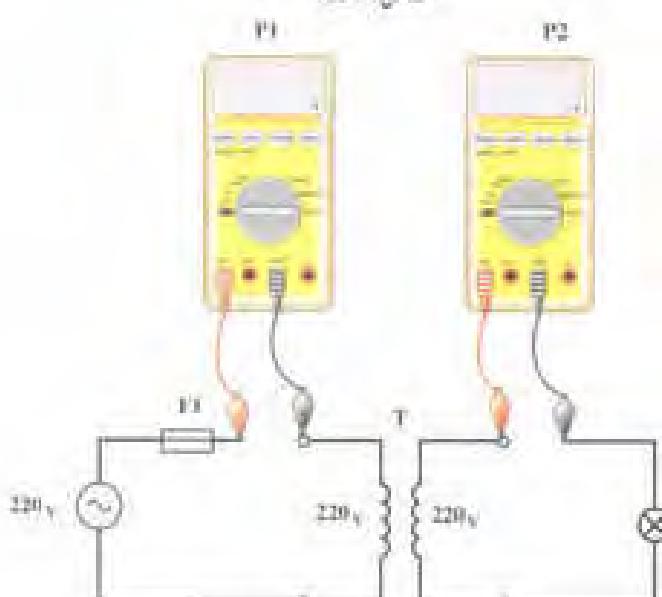

شکل ۴-۵۰

مدار را قطع کنید و آمپرメتر را در حالت آمپر
AC با بیشترین ربع قرار دهید.

$$V_1 = \boxed{\quad} \text{ ولت}$$

$$V_2 = \boxed{\quad} \text{ ولت}$$

آمپر را به صورت سری در مسیر سیم پیچی های
اولیه و تابعه مطابق شکل ۴-۵۰ قرار دهید.



۱۵ مدار را وصل کنید و مقدار جریان سیم‌بیجی‌های اولیه و ثانویه را در حالت بارداری مطابق شکل ۱۵-۳ اندازه‌گیری کنید.

$$I_1 = \boxed{\quad} \text{ A}$$

$$I_2 = \boxed{\quad} \text{ A}$$

شکل ۱۵-۳

باش:

از مجموع مقادیر به دست آمده در مراحل مختلف چه نتیجه‌ای من گیرید؟

۱۶ از مجموع مقادیر به دست آمده در مراحل مختلف چه نتیجه‌ای من گیرید؟



آزمون پایانی ۳

۱- ترانسفورماتور مائیکنی است که :

الف) در نوع ارزی تغییر ایجاد می کند.

ب) در فرکانس ارزی الکتریکی ورودی تغییر به وجود می آورد.

ج) در اندازه ولتاژ و جریان الکتریکی تغییراتی ایجاد می کند.

د) در اندازه ولتاژ و جریان الکتریکی تغییراتی ایجاد نمی کند.

۲- کدام مورد لزوم استفاده از ترانسفورماتورها نیست؟

الف) ایجاد تطبیق ایندکس در مدار جداگانه

ب) ایزوله کردن یک قسمت از فلت دیگر

ج) افزایش تلفات خطوط در شبکه های انتقال ارزی

د) دوربودن محل های تولید ارزی از محل های مصرف

۳- جنس هسته ای ترانسفورماتورها از است.

الف) آهن سخت یا فولاد سیلیکون دار ب) آهن نرم یا فولاد

ج) آهن سخت یا فولاد د) آهن نرم یا فولاد سیلیکون دار

۴- در کدام ترانسفورماتورها از سیم لامپ با مقطع چهارگوش استفاده می شود؟

الف) ترانسفورماتور بزرگ برای قسمت ولتاژ کمتر

ب) ترانسفورماتور بزرگ برای قسمت ولتاژ بیشتر

ج) ترانسفورماتور کوچک برای قسمت ولتاژ کمتر

د) ترانسفورماتور ارزوه

۵- علت ورق ورق ساختن هسته ای ترانسفورماتورها کدام مورد است؟

الف) افزایش حجم مواد مغناطیس به) افزایش رلوکتانس

ج) کاهش وزن ترانسفورماتور د) کاهش تلفات داخلی

۶- در صورت اتصال یار به تابوته و افزایش جریان نافرمه شار هسته

الف) مقدار کمی کاهش می باید به) ابتدا کاهش و سپس افزایش می باید

ج) مقدار کمی افزایش می باید د) تغییری نمی کند

۷- در خرابی می باری ترانسفورماتور طبق قانون مقدار E_b با

الف) فاراده - E_b مخالف به) نتر - E_b موافق

ج) نتر - V_b مخالف د) فاراده - V_b موافق

۸- اصطلاحاً به ورق های آهن سبلیس دار ورقه های گویند.

الف) باکلیت به) دیناموبلنی

ج) سبلیکنی د) چداره ای

۹- گدامیک از موارد زیر از جمله برئهای معمول ورقهای هسته ترانسفورماتور نیست؟

- (الف) EI
(ب) LL
(ج) LAL

۱۰- علت بوجود آمدن نیروی محرک در سیم پیچ تابه ترانسفورماتور چیست؟

- (الف) اثر فوران نات بروی سیم پیچ متحرک (ب) اثر فوران متغیر بروی سیم پیچ متحرک
(ج) اثر فوران نات بروی سیم پیچ تابه (د) اثر فوران متغیر بروی سیم پیچ نات

۱۱- گدامیک از روابط زیر در یک ترانسفورماتور ایده‌آل صحیح است؟

$$\frac{V_t}{V_1} = \frac{N_t}{N_1} \quad \text{(الف) } \frac{E_t}{E_1} = \frac{V_t}{V_1}$$
$$\frac{V_1}{V_t} = \frac{I_1}{I_t} \quad \text{(ب) } \frac{E_1}{E_t} = \frac{N_1}{N_t}$$

۱۲- هرگاه وکاز اولیه ترانسفورماتور ایده‌آل ۲۲ ولت، تعداد دور اولیه ۲۰۰ و تعداد دور تابه آن ۱۰۰ دور باشد و لذاز القابی در سیم پیچ تابه آن چند ولت است؟

- (الف) ۴۴
(ب) ۲۲
(ج) ۲۲

۱۳- گدامیک از روابط زیر درباره ترانسفورماتور کاهنده صحیح نیست؟

- (الف) $1 > \text{ضریب تبدیل}$
(ب) $7 < 1 <$
(ج) $N_t > N_1$
(د) $1 < \text{ضریب تبدیل}$

۱۴- گدامیک از ترانسفورماتورهای زیر را برای بالاوردن درجهی حفاظش تعیین کاربردا

- (الف) پک به پک
(ب) افزونه
(ج) جداگانه

۱۵- در یک ترانسفورماتور بین سیم پیچهای اولیه و تابه، وجود دارد.

- (الف) ارتباط الکتریکی
(ب) ارتباط مقاومتی
(ج) ارتباط مقاومتی و الکترواستاتیکی
(د) ارتباط الکترواستاتیکی

پاسخ پیش آزمون (۳)

۱	الف	ب	ج
۲	الف	ب	ج
۳	الف	ب	ج
۴	الف	ب	ج
۵	الف	ب	ج

پاسخ آزمون بایانی (۳)

۱	الف	ب	ج
۲	الف	ب	ج
۳	الف	ب	ج
۴	الف	ب	ج
۵	الف	ب	ج
۶	الف	ب	ج
۷	الف	ب	ج
۸	الف	ب	ج
۹	الف	ب	ج
۱۰	الف	ب	ج
۱۱	الف	ب	ج
۱۲	الف	ب	ج
۱۳	الف	ب	ج
۱۴	الف	ب	ج
۱۵	الف	ب	ج

منابع و مأخذ

- | | |
|-------------------------|---|
| ۱- ماشین‌های الکتریکی | ۱- مترجم : حسدوغی و
۲- ماقنون‌های الکتریکی (جلد ۲) |
| ۲- موتور‌های الکتریکی | ۳- مترجم : معید شعاعی زاده
۴- مؤلف : عیالی |
| ۳- فرمان الکتریکی | ۵- مؤلف : هاری میلیف
۶- مؤلف : برانگیلی مشکانی |
| ۴- کارگاهی (مدار فرمان) | ۷- مؤلف : حسین رحمنی زاده
۸- مؤلف : فردوس علومی |
| ۵- برق صنعتی | ۹- جزوی درسی کارگاه مدار فرمان |
| ۶- جزول‌های مهندسی برق | ۱۰- تعدادی از کتب موجود در زمینه برق صنعتی در حد تهیه تصویر |

۱۱- Electrician's Technical Reference (Motors) By: DAVID R. Carpenter

۱۲- کاتالوگ‌های مختلف از شرکت‌های

AEG - CAMSCO - Telemecanique - SEMENS - Moeller- ELCA - hellermann

۱۳- Wiring Manual - Automation and Power Distribution Moeller





استفاده از موتورهایی که دارای برجسب انرژی مناسب هستند، موجب
صرفه جویی در انرژی و جلوگیری از هدر و فتن سرمایه ملی می‌شود.